


---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---

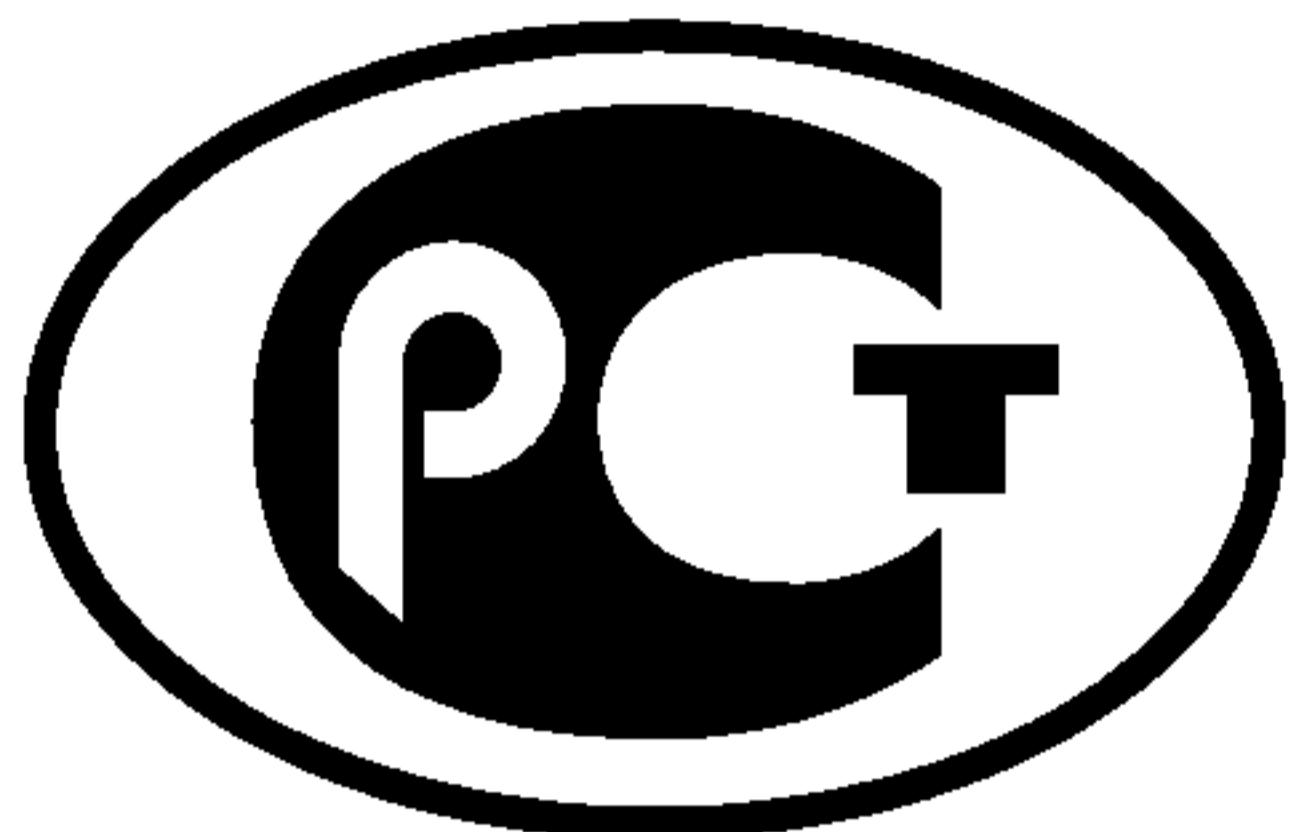

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
53542—  
2009

**Двигатели авиационные и их составные части**

**ПАЙКА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ  
В ВАКУУМЕ**

**Общие требования к технологическому процессу**

Издание официальное

БЗ 3—2010/51



Москва  
Стандартинформ  
2010

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» (ФГУП «НИИСУ») и Открытым акционерным обществом «Национальный институт авиационных технологий» («НИАТ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 «Авиационная техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 804-ст.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| 1 Область применения . . . . .  | 1  |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .  | 1  |
| 3 Термины и определения . . . . .   | 2  |
| 4 Подготовка поверхности деталей под пайку . . . . .  | 2  |
| 4.1 Механическая обработка . . . . .  | 2  |
| 4.2 Травление и обезжиривание . . . . .   | 2  |
| 4.3 Нанесение покрытий . . . . .  | 3  |
| 4.4 Хранение деталей после подготовки поверхности под пайку . . . . .                                   | 3  |
| 5 Требования к припоям . . . . .  | 3  |
| 6 Требования к подготовке узлов под пайку . . . . .   | 3  |
| 6.1 Сборка и фиксация соединяемых деталей . . . . .   | 3  |
| 6.2 Нанесение припоя . . . . .  | 4  |
| 6.3 Ограничение растекания припоя по поверхности . . . . .  | 5  |
| 7 Требования к оборудованию для пайки . . . . .   | 5  |
| 8 Требования к технологическому процессу вакуумной пайки . . . . .                                      | 6  |
| 9 Контроль качества паяных соединений . . . . .   | 7  |
| 9.1 Общие положения . . . . .   | 7  |
| 9.2 Неразрушающие методы контроля . . . . .   | 7  |
| 9.3 Разрушающие методы контроля . . . . .   | 7  |
| 10 Дефекты паяных соединений и их исправление . . . . .   | 8  |
| 11 Требования безопасности . . . . .  | 8  |
| 12 Метрологическое обеспечение . . . . .  | 8  |
| Приложение А (обязательное) Конструктивные и технологические характеристики паяных соединений . . . . . | 9  |
| Библиография . . . . .  | 12 |

Двигатели авиационные и их составные части

ПАЙКА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ В ВАКУУМЕ

Общие требования к технологическому процессу

Aviation engines and their components.

Brazing of high-alloy steels in vacuum. General requirements for technological process

Дата введения — 2010—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на авиационные двигатели и их составные части и устанавливает общие требования к технологическому процессу вакуумной высокотемпературной пайки деталей из коррозионно-стойких, жаропрочных и жаростойких сталей.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.585—2005 Государственная поверочная схема для средств измерений длин и времени распространения сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волн для волоконно-оптических систем связи и передачи информации

ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 201—76 Тринатрийфосфат. Технические условия

ГОСТ 701—89 Кислота азотная концентрированная. Технические условия

ГОСТ 857—95 Кислота соляная синтетическая техническая. Технические условия

ГОСТ 1465—80 Напильники. Технические условия

ГОСТ 2184—77 Кислота серная техническая. Технические условия

ГОСТ 2263—79 Натр едкий технический. Технические условия

ГОСТ 5009—82 Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия

ГОСТ 5100—85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия

ГОСТ 6456—82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия

ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7827—74 Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов.

Технические условия

ГОСТ 8984—75 Силикагель-индикатор. Технические условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 15171—78 Присадка АКОР-1. Технические условия

ГОСТ 17299—78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18188—72 Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия

ГОСТ 20487—75 Пайка. Метод испытания для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала

ГОСТ 21548—76 Пайка. Метод выявления и определения толщины прослойки химического соединения

ГОСТ 21549—76 Пайка. Метод определения эрозии паяемого материала

# **ГОСТ Р 53542—2009**

ГОСТ 22300—76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия

ГОСТ 24054—80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытания на герметичность. Общие требования

ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 26126—84 Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества

ГОСТ 26446—85 Соединения паяные. Методы испытаний на усталость

ГОСТ 27947—88 Контроль неразрушающий. Рентгенотелевизионный метод. Общие требования

ГОСТ 28830—90 Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и длительную прочность

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## **3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17325.

## **4 Подготовка поверхности деталей под пайку**

### **4.1 Механическая обработка**

4.1.1 Для очистки поверхности деталей от оксидной пленки механическим путем применяют зачистку напильником по ГОСТ 1465 или металлической щеткой, или наждачной шкуркой на бумажной основе по ГОСТ 6456, или на тканевой основе по ГОСТ 5009.

4.1.2 Детали, имеющие припуск на поверхностях, подлежащих пайке, можно паять после механической обработки и последующего обезжиривания при условии соблюдения сроков межоперационного хранения, оговоренных ниже. Поверхность литых деталей, подлежащих пайке, должна быть механически обработана.

4.1.3 Чистота обработки поверхности деталей, паяемых капиллярной пайкой, должна быть выполнена в пределах от Ra 3,2 до Ra 0,8 с желательным направлением рисок вдоль затекания припоя. Если припой размещен в сборочном зазоре под пайку, то шероховатость поверхности не имеет существенного значения и может быть выполнена по более высокому классу.

### **4.2 Травление и обезжиривание**

4.2.1 В случае необходимости удаления оксидных пленок химическим путем проводят травление сталей в ваннах со смесью следующих кислот:

- кислота серная по ГОСТ 2184, раствор концентрацией от 70 до 100 г/л;
- кислота соляная по ГОСТ 857, раствор концентрацией от 180 до 220 г/л;
- кислота азотная по ГОСТ 701, раствор концентрацией от 10 до 20 г/л.

Температура водного раствора — от 40 °С до 70 °С, время выдержки — от 2 до 10 мин.

После травления детали рекомендуется промыть в воде при температуре от 40 °С до 50 °С, а затем в проточной холодной воде.

4.2.2 Химическое обезжиривание легированных сталей проводят методом растворения жиров и масел в ванне с одним из принятых на практике составов:

- натр едкий по ГОСТ 2263, раствор концентрацией от 30 до 50 г/л;
- сода кальцинированная по ГОСТ 5100, раствор концентрацией от 20 до 35 г/л;
- тринатрийфосфат по ГОСТ 201, раствор концентрацией от 40 до 60 г/л.

Температура водного раствора — от 60 °С до 80 °С, время выдержки — от 10 до 25 мин. После обезжиривания детали промывают в воде при температуре от 40 °С до 50 °С, а затем в проточной холодной воде.

4.2.3 Обезжиривание деталей, доступ к очищаемым поверхностям которых затруднен, производят в ультразвуковых ваннах.

4.2.4 Обезжиривание небольших по площади локальных областей поверхности деталей, загрязненных маслами, производят путем протирки их чистой ветошью, смоченной нефрасом с антистатическими добавками по ГОСТ 15171 или спиртом по ГОСТ 17299.

### **4.3 Нанесение покрытий**

4.3.1 Рекомендуется производить нанесение гальванических покрытий никеля толщиной от 5 до 20 мкм в случае, когда условия пайки или состав основного металла не обеспечивают смачивание и растекание припоев по поверхности, необходимые для формирования качественных паяных соединений. При этом в процессе формирования соединений покрытие должно быть полностью растворено в расплавленном припое.

4.3.2 Рекомендуется никелировать под вакуумную пайку детали из сталей, содержащих более 1 % Ti, более 0,5 % Al и более 1 % Ti + Al (например, сталь ЭИ696).

### **4.4 Хранение деталей после подготовки поверхности под пайку**

4.4.1 Детали, прошедшие обработку под пайку, хранят в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажностью от 35 % до 60 %.

4.4.2 Детали из легированных сталей после травления и стальные детали, покрытые никелем, хранят в помещении в пакетах из полиэтилена по ГОСТ 10354 с силикагелем по ГОСТ 8984 не более 48 ч.

**П р и м е ч а н и е 1**— Срок хранения может быть увеличен до 10 суток по согласованию с главным металлургом или главным сварщиком предприятия при условии обеспечения качества паяных соединений согласно требованиям чертежа.

**П р и м е ч а н и е 2**— Необходимость повторного травления и нанесения покрытия никеля и их режимы определяются в каждом случае по решению главного металлурга предприятия.

## **5 Требования к припоям**

5.1 Марки припоев для вакуумной пайки легированных сталей, их характеристики и требования к ним приведены в таблице А.1 (приложение А).

5.2 Выбор припоя осуществляют в соответствии с условиями эксплуатации данного узла и его конструктивными особенностями и на основании приведенных в паспорте на припой рекомендаций по его применению.

## **6 Требования к подготовке узлов под пайку**

### **6.1 Сборка и фиксация соединяемых деталей**

6.1.1 При сборке деталей рекомендуемый сборочный зазор под капиллярную пайку составляет от 0,05 до 0,1 мм.

Выполнение данного зазора при сборке деталей для последующей пайки с локальным или общим нагревом рекомендуется осуществлять без фиксирующего сборочного приспособления посредством следующих приемов, применяемых в зависимости от конструктивных особенностей нахлесточного, стыкового или таврового соединений:

- путем соединения деталей прессовой посадкой или с предварительным изготовлением на паяемых поверхностях фиксирующих конструктивных элементов типа пуклевок, или с предварительным помещением в сборочный зазор проволоки или фольги, зафиксированной контактной сваркой;

- путем соединения деталей методом прихватки точечной или дуговой сваркой;

- путем соединения деталей методом клепки.

6.1.2 Фиксирующее сборочное приспособление для пайки следует применять в случае, когда без него фиксация деталей, обеспечивающая требуемые зазоры, невозможна из-за конструктивных особенностей или размеров узла. Приспособлением следует пользоваться только в случае необходимости, так как оно требует затрат на изготовление, увеличивает трудоемкость сборки и время нагрева.

6.1.3 Конструкция приспособления определяется геометрией соединения, конфигурацией и размером узла, а также способом его нагрева и техническими возможностями оборудования. Приспособление должно удовлетворять следующим требованиям:

# ГОСТ Р 53542—2009

- обеспечивать необходимые паяльные зазоры;
- предотвращать деформацию узла и образование трещин в паяных швах при охлаждении узла;
- иметь минимальный контакт с паяемым узлом и не вступать во взаимодействие с паяемым металлом или окислять паяемый металл;
- иметь минимальную массу и не затруднять равномерный нагрев деталей;
- не препятствовать созданию вакуума при нагреве и быстрой откачке газов из полостей узла при его нагреве в вакууме.

6.1.4 Фиксацию соединяемых пайкой деталей с помощью приспособления осуществляют за счет:

- механического поджатия деталей с помощью клиньев или резьбовых прижимов;
- поджатия деталей под действием тяжести грузов;
- разности коэффициентов термического расширения металла паяемого узла и материала приспособления.

6.1.5 Изготовленное приспособление перед использованием следует очистить, обезжирить, подвергнуть отжигу в вакууме и хранить после пайки, предохраняя от загрязнения.

## 6.2 Нанесение припоя

6.2.1 Для механизированной (без участия паяльщика в формировании паяного шва) высокотемпературной пайки расположенных отдельно соединений припой применяют в виде готовых форм из проволоки, фольги, прессованного порошка в виде ленты на органической основе (кольца, шайбы, прокладки и т. п.), в виде паст или покрытий, которые следует наносить гальваническим или термовакуумным способом или методом плакирования.

6.2.2 Для механизированной пайки узлов с большим числом соединений, расположенных близко друг от друга в одной или нескольких плоскостях, припой наносят в виде фольги на плоскость соединения или применяют покрытия из припоя при условии обеспечения взаимного прижатия деталей в процессе пайки или их сборки с запрессовкой.

Допускается комбинированное нанесение припоя в виде готовых форм из порошка и в виде покрытий из припоя.

6.2.3 Припой в виде порошков (композиционные припой) используют для пайки вертикальных швов, соединений сложной конфигурации, соединений с широким зазором или для нанесения тонких слоев на паяемую поверхность.

Припой в виде порошка наносят путем засыпания его в зазор или насыпания в форме валика около зазора с последующей пропиткой связующим.

Для нанесения тонких (менее 100 мкм) слоев порошковых припоев рекомендуется использовать установки или устройства для равномерного насыпания порошка с последующей пропиткой его связующими (при пайке сотовых уплотнений). Допускается комбинированное применение композиционного припоя — порошка-наполнителя и формованного припоя (полосы, кольца и т. п.), помещаемого рядом с валиком наполнителя (при пайке теплообменников).

6.2.4 Порошковые припой в виде паяльных паст наносят шпателем или шприцевыми дозирующими устройствами.

6.2.5 При ручном нанесении припоя в качестве связующего применяют 2 %—10%-ный (по весу) раствор сополимера марки БМК-5 в растворителе Р-5 по ГОСТ 7827 или в растворителе 648 по ГОСТ 18188, или в бутилацетате по ГОСТ 22300. При приготовлении паяльной пасты на основе раствора связующего ТБМ-60 необходимо руководствоваться рекомендациями соответствующей отраслевой документации.

6.2.6 После нанесения порошковых припоев следует избегать ударов и встряхиваний узла, особенно до испарения растворителя.

6.2.7 Припой перед пайкой рекомендуется помещать непосредственно в зазор в виде готовых форм, особенно если он вызывает интенсивную химическую эрозию, содержит легко испаряемые элементы, имеет широкий температурный диапазон кристаллизации или плохо смачивает основной металл.

6.2.8 При нанесении припоя рядом с соединением рекомендуется располагать его относительно зазора таким образом, чтобы жидкий припой тек в сторону увеличивающегося градиента температур по направлению подвода тепла при пайке.

6.2.9 При нанесении припоя следует руководствоваться следующими принципами:

- при расплавлении и растекании припоя направления действия гравитационных и капиллярных сил должны совпадать или не быть противоположными;

- расплавленный припой в процессе заполнения паяльных зазоров не должен в совокупности с конструктивными элементами узла образовывать замкнутых полостей (за исключением специальных требований к герметизации этих полостей).

### **6.3 Ограничение растекания припоя по поверхности**

6.3.1 Для предотвращения и ограничения растекания припоя по поверхности деталей следует применять один или сочетание нескольких следующих способов:

- нанесение шпателем, кисточкой или распылителем паст или суспензий из порошкообразного графита, из окислов титана, алюминия, хрома или циркония, замешанных на воде, спирте этиловом, 3 %—5 %-ном растворе сополимера марки БМК-5, растворителе Р-5;

- хромирование поверхности;

- изготовление технологических некапиллярных канавок на пути течения припоя;

- ограничение температуры и времени выдержки пайки.

## **7 Требования к оборудованию для пайки**

7.1 Для пайки легированных сталей в вакууме необходимо использовать печи с водоохлаждаемым корпусом, оборудованные системой откачки, которая обеспечивает вакуум в рабочей камере печи не менее  $1,33 \cdot 10^{-2}$  Па ( $10^{-4}$  мм рт. ст.).

7.2 Мощность вакуумной печи и размеры ее рабочей камеры должны обеспечивать заданные термические режимы нагрева под пайку паяемого узла и температурные перепады на узле.

7.3 Вакуумные печи для пайки по способу загрузки могут быть камерного типа (с горизонтально расположенной рабочей камерой), шахтного типа (с загрузкой узлов в рабочую камеру сверху), колпакового типа (с перемещением камеры вверх и загрузкой узлов на неподвижное днище камеры) или элеваторного типа (загрузка снизу с перемещением днища камеры на позицию загрузки узлов при стационарном положении камеры). По характеру режима работы вакуумные печи для пайки могут быть периодического и полунепрерывного действия. В первом случае печь состоит из одной рабочей камеры, во втором — кроме рабочей камеры печь имеет шлюзовые камеры загрузки и выгрузки или одну совмещенную шлюзовую камеру, а также одну или несколько камер охлаждения. По характеру транспортирования узлов печи полунепрерывного действия могут быть туннельного или карусельного типа.

7.4 Для нагрева при высокотемпературной пайке в вакуумных печах применяют нагреватели электросопротивления из тугоплавких металлов (молибдена, вольфрама) или из композитного углеродного материала. В качестве средства нагрева может быть использован электронный луч, сканирующий поверхность узла.

7.5 Вакуумные печи рекомендуется оснащать системой напуска нейтрального газа, способствующего снижению скорости испарения элементов с низким давлением паров в припое при нагреве под пайку или с целью обеспечения ускоренного охлаждения после пайки [1]. Для достижения более высоких скоростей охлаждения узлов после пайки могут быть применены печи с принудительной конвекцией нейтрального газа, находящегося в рабочей камере печи под давлением выше атмосферного.

7.6 Тип и мощность печи выбирают в зависимости от следующих параметров:

- массы, конфигурации, размеров изделия и пространственного расположения паяных соединений;

- необходимой производительности;
- удобства и технической возможности осуществления операции загрузки — выгрузки узлов;
- термических режимов пайки и охлаждения;
- технической оснащенности производства;
- условий формирования паяных соединений.

7.7 Вакуумная печь для пайки должна иметь одну или более тарированных термопар для контроля и управления процессом нагрева под пайку.

7.8 Температурная однородность по объему рабочей камеры печи в стационарном режиме нагрева должна быть не менее  $\pm 10$  °С. Для обеспечения этой величины печи с рабочей камерой большого объема (более  $0,3 \text{ м}^3$ ) должны быть снабжены несколькими секциями нагревателей, управляемыми автономно.

7.9 Средства откачки должны обеспечивать вакуум в рабочей камере печи не менее  $1,33 \cdot 10^{-2}$  Па ( $10^{-4}$  мм рт. ст.) как в процессе нагрева под пайку, так и при температуре пайки. Термопарные и ионизационные преобразователи должны замерять вакуум непосредственно в рабочей камере.

## ГОСТ Р 53542—2009

7.10 Конструкция вакуумной печи должна обеспечивать натекание не более 0,066 л·Па/с (0,5 л·мм рт. ст./с).

7.11 Вакуумные печи для пайки рекомендуется оснащать системой управления для обеспечения автоматизированного нагрева по заданной температурно-временной зависимости с выводом информации на графический дисплей и документированием работы установки в реальном режиме времени, что позволяет исключить брак по вине оператора и диагностировать состояние печи. Адаптивная система управления должна автоматически снижать скорость нагрева при снижении вакуума и так же автоматически повышать скорость при восстановлении заданного уровня вакуума.

7.12 Внедрение, отладку, эксплуатацию и ремонт вакуумного оборудования следует осуществлять по технической документации завода — изготовителя оборудования и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

## 8 Требования к технологическому процессу вакуумной пайки

8.1 Процесс пайки в вакуумных печах электросопротивления рекомендуется применять для безокислительного нагрева узлов сложной конфигурации и с объемным расположением паяных швов. Пайка может быть штучная — для крупно- и среднегабаритных узлов (сотовых уплотнений, направляющих аппаратов компрессора, топливных коллекторов) и групповая — для мелких и среднегабаритных узлов (трубопроводов, лопаток, форсунок, крыльчаток, теплообменников).

8.2 Процесс пайки в вакуумных печах с нагревом сканирующим электронным лучом рекомендуется применять при необходимости локального нагрева под пайку объемных узлов, имеющих соединения, лежащие в одной наружной плоскости (трубчатых теплообменников), а также нагрева партии мелких изделий (крыльчаток, форсунок), установленных в одной плоскости. Габариты наружной поверхности узлов, подвергаемой прямому нагреву сканирующим электронным лучом, определяются углом отклонения от вертикальной оси луча и расстоянием от нагреваемой поверхности до электронно-лучевой пушки.

8.3 При пайке в вакууме должен быть обеспечен текущий постоянный контроль за следующими параметрами:

- степенью разрежения в течение термического цикла;
- скоростью нагрева;
- температурой пайки (при установленных температурных перепадах на нагреваемом узле);
- длительностью и температурой промежуточных выдержек (при необходимости их применения), длительностью выдержки при температуре пайки;
- скоростью охлаждения;
- температурой выгрузки паяного узла.

8.4 Контроль за температурой нагрева под пайку следует осуществлять горячими спаями термопар, которые надежно контактируют с металлом паяемого узла.

8.5 В случае отсутствия адаптивной системы управления скорость нагрева следует согласовывать с показаниями вакуумметра.

8.6 При пайке электронным лучом следует учитывать, что вертикальные элементы деталей, параллельные лучу, нагреваются медленнее, чем горизонтальные элементы поверхности, перпендикулярные потоку электронов. В этом случае с целью обеспечения равномерного нагрева всех элементов узла следует осуществлять промежуточные выдержки или замедленный нагрев с применением повторно-кратковременного режима включения электронного луча.

8.7 Во избежание хрупкого разрушения легированных сталей при пайке припоями системы Cu-Ni-Mn нагрев должен быть равномерным, без резких температурных перепадов на узле, вызывающих образование растягивающих напряжений.

8.8 Если основной металл после пайки должен быть термообработан, то при общем нагреве узла необходимо применять припой с температурой пайки выше температуры термообработки или совмещать операции пайки и термообработки.

8.9 Нагрев легированных сталей от температур выше 1100 °С до температуры пайки рекомендуется осуществлять с возможно более высокими скоростями и малыми выдержками при температуре пайки во избежание образования крупнозернистой структуры и ухудшения свойств основного металла (жаропрочности, сопротивления усталости, ударной вязкости).

8.10 Никелевые и медные припой, содержащие Mn, следует укладывать в закрытые канавки или в сборочные зазоры (для уменьшения испарения Mn) или применять испарители Mn в замкнутом объеме (для подавления его испарения из припоя), или паять путем нагрева электронным лучом при скорос-

ти нагрева выше 50 град/мин (для растекания припоя со скоростью, превышающей скорость испарения Mn). В последнем случае припой может быть уложен на открытой поверхности.

8.11 Для пайки тонкостенных конструкций следует применять наименее эрозионно-активные по отношению к сталям припой: на медной основе — припой ВПр2, на никелевой основе — припой ВПр50 в соответствии с таблицей А.1 (приложение А).

8.12 Последующая сварка узлов по паяным швам или по поверхности, луженной припоеем (особенно на основе Cu), не рекомендуется из-за образования горячих трещин в сварном шве вследствие образования в его структуре легкоплавких фаз.

## 9 Контроль качества паяных соединений

### 9.1 Общие положения

9.1.1 Основными методами управления качеством являются организация и проведение необходимых мероприятий по подготовке производства, правильно разработанный и внедренный технологический процесс, надлежащая эксплуатация и плановый ремонт оборудования с обязательным документированием этих мероприятий.

9.1.2 Применяемые для пайки припой и другие вспомогательные материалы должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий или паспортным данным.

9.1.3 Паяемые детали и сборочные узлы должны соответствовать всем данным, указанным в конструкторской документации, согласованной с технологическими службами завода-изготовителя.

9.1.4 Каждая паяная сборочная единица должна быть снабжена технологическим паспортом с отметкой о проведении всех операций технологического процесса.

9.1.5 Виды и методы контроля паяных изделий устанавливают в конструкторской документации на изделие.

### 9.2 Неразрушающие методы контроля

9.2.1 Контроль методом радиационной дефектоскопии с использованием проникающих ионизирующих излучений и ультразвуковой контроль применяют с целью обнаружения различного рода внутренних дефектов. Паяные узлы с помощью этих методов контролируют по ГОСТ 27947 и ГОСТ 26126.

9.2.2 Контроль испытанием на герметичность следует применять для обнаружения сквозных дефектов паяных соединений по ГОСТ 24054.

### 9.3 Разрушающие методы контроля

9.3.1 Методы контроля с разрушением паяных узлов следует применять при выборочных испытаниях в соответствии с требованиями конструкторской документации и нормативной технической документации на изделие.

9.3.2 Механические свойства паяных соединений и стали следует проверять на контрольных образцах-свидетелях, паянных в условиях, тождественных условиям пайки изделия.

Вид и объем механических испытаний устанавливаются конструкторской документацией. Образцы для испытания на растяжение изготавливают по ГОСТ 28830, на усталость — по ГОСТ 26446, для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала — по ГОСТ 20487.

9.3.3 Металлографический анализ следует выполнять на шлифах, вырезанных из образцов-свидетелей и технологических образцов, имитирующих паяный узел. При металлографическом анализе оцениваются: структура и размер зерна стали, степень заполнения паяльных зазоров, правильность формы галтели, наличие трещин, пористости и непропаев, а также характер и степень взаимодействия припоя с основным металлом по ГОСТ 21548 и ГОСТ 21549. Рекомендуемая степень эрозии основного металла не должна превышать 10 % от его толщины в области галтели и 5 % — в области нахлестки [2].

Периодичность металлографического анализа и его количественные показатели по пористости, эрозии и непропаям устанавливает соответствующая служба главного специалиста предприятия-изготовителя по согласованию с конструкторским бюро — разработчиком изделия.

9.3.4 Данные о сопротивлении срезу паяных образцов внахлестку из различных сталей приведены в таблице А.2 (приложение А).

9.3.5 Наиболее достоверным критерием правильно выбранной конструкции паяного узла и технологии пайки являются результаты эксплуатационных испытаний [1], которые проводят на стадии опытного производства.

## 10 Дефекты паяных соединений и их исправление

10.1 Нормы и виды допустимых дефектов паяных соединений устанавливаются в каждом отдельном случае службами главного сварщика (главного технолога) и согласовываются с конструкторским бюро на основании анализа результатов производственно-конструкторских испытаний натуральных узлов. Нормы и виды дефектов могут устанавливаться с помощью эталонов на каждый вид и тип паяного соединения.

В отсутствие в технической документации указаний на нормы допустимых дефектов следует иметь в виду, что в паяных соединениях не допускаются трещины, видимые непропай и наличие нерасплавившегося припоя. При пайке порошковыми припоями шероховатая поверхность галтелей не является браковочным признаком.

10.2 Типичные наружные и внутренние дефекты, возникающие при пайке, причины образования этих дефектов и способы их устранения приведены в таблице А.3 (приложение А).

10.3 Паяные соединения, не отвечающие требованиям технической документации, следует исправлять перепайкой или подпайкой. Допустимое число перепаек и подпаек определяется возможностью снижения эксплуатационных характеристик узла и устанавливается в каждом отдельном случае соответствующими службами главного сварщика по согласованию с конструкторским бюро разработчика изделия.

10.4 Ремонтная технология пайки должна разрабатываться индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от конфигурации изделия, геометрии соединения, применяемых материалов и условий работы изделия.

10.5 Применение ремонтной технологии должно быть согласовано со службами конструкторского бюро после проведения соответствующих испытаний изделия.

## 11 Требования безопасности

При высокотемпературной пайке в вакуумных установках следует выполнять требования [3] (разделы 2.5, 3, 4.5, 6—11).

## 12 Метрологическое обеспечение

12.1 Температуру паяемых узлов в процессе нагрева следует измерять термопарами хромель-алюмелевыми типа ТХА (предел измерения — 1000 °С), платинородий-платиновыми типа ТПП (предел измерения — 1300 °С) и вольфрам-рениевыми типа ТВР (предел измерения — 1800 °С) по ГОСТ Р 8.585.

12.2 Контроль за температурой нагрева следует осуществлять контрольно-измерительными теплофизическими приборами с точностью не менее 0,5 %.

12.3 Вакуум в рабочей камере следует контролировать вакуумметрами ВИТ2, ВИТ2А, ВТТ-18-2, ВИ-18 и т. п. с термопарными и ионизационными датчиками-преобразователями (диапазон измерений — соответственно  $1,3 \cdot 10^{-2}$ — $6,6 \cdot 10^{-1}$  Па и  $1,3 \cdot 10^{-5}$ — $8 \cdot 10^{-1}$  Па) со стрелочной или цифровой индикацией.

12.4 Сборочные зазоры между соединяемыми деталями до пайки следует измерять непосредственно щупом, изготовленным по 2-му классу точности, или косвенно — замером линейных размеров входящих в узел деталей штангенциркулем по ГОСТ 166, микрометром по ГОСТ 6507 и другими средствами измерений. С их помощью контролируют требуемые линейные размеры узла после пайки.

12.5 При ручном управлении для измерения технологического времени пайки пользуются часами или секундомером механическим, отвечающими соответствующим техническим условиям.

12.6 При контроле паяных узлов внешним осмотром пользуются лупами до  $\times 10$  по ГОСТ 25706.

**Приложение А**  
**(обязательное)**

**Конструктивные и технологические характеристики паяных соединений**

Т а б л и ц а А.1 — Припои для вакуумной пайки легированных сталей

| Марка припоя              | Состав      | Паяемый материал   | Температура, °C    |                    | Область применения   | Форма припоя                  |
|---------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|
|                           |             |  | плавления          | пайки              |  |                               |
| ВПр2                      | Cu-Mn-Ni    | 12Х18Н10Т<br>Х15Н9Ю<br>Х17Н5М3   | От 960<br>до 980   | От 1050<br>до 1080 | Тонкостенные детали,<br>теплообменники с рабочей<br>температурой до 450 °C и др.   | Лист, полосы,<br>порошок      |
| ВПр4                      | Cu-Mn-Ni-Co | 12Х18Н10Т  | От 940<br>до 980   | От 1050<br>до 1090 | Трубопроводы, сотовые<br>уплотнения  | Лист, полосы,<br>порошок      |
| ВПр 13<br>(ПСрМц<br>МН23) | Cu-Ag-Mn-Ni | 07Х15Н7ЮМ2<br>08Х17Н5М3<br>09Х15Н5Д2Т<br>03Х11Н10М2Т   | От 850<br>до 910   | От 940<br>до 970   | Тонкостенные детали,<br>сотовые конструкции<br>и др.   | Лист, фольга                  |
| ВПр7                      | Ni-Mn-Co    | Коррозионно-стойкие,<br>жаропрочные стали:<br>15Х16Н2АМ<br>15Х12Н2МФВАБ<br>16Х11Н2В2МФ и др. | От 1100<br>до 1120 | От 1160<br>до 1180 | Трубопроводы, форсунки, лопатки направляющего аппарата компрессора, теплообменники с рабочей температурой до 600 °C, корпусные детали ГТД, топливный коллектор и др. | Лист, лента,<br>порошок       |
| ВПр50                     | Ni-Cr-Si-B  | 12Х18Н10Т,<br>жаропрочные стали  | От 1030<br>до 1120 | От 1130<br>до 1160 | Тонкостенные детали,<br>сотовые уплотнения,<br>теплообменники и др.  | Порошок,<br>аморфная<br>лента |

Т а б л и ц а А.2 — Сопротивление срезу паяных соединений из листовых материалов при различных температурах

| Паяемый<br>материал — сталь | Сопротивление срезу, МПа, при температуре, °C |                  |                  |                  |                   |     |     |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----|
|                             | 20  | 200              | 300              | 400              | 500               | 700 | 800 |
| Припой ВПр2                 |   |                  |                  |                  |                   |     |     |
| Х15Н9Ю                      | От 206<br>до 294                              | От 196<br>до 294 | —                | От 186<br>до 235 | —                 | —   | —   |
| Х15Н5Д2Т                    | От 284<br>до 314                              | От 263<br>до 294 | —                | От 196<br>до 263 | —                 | —   | —   |
| 12Х18Н10Т                   | От 260<br>до 300                              | От 206<br>до 216 | От 167<br>до 196 | —                | —                 | —   | —   |
| Припой ВПр4                 |   |                  |                  |                  |                   |     |     |
| 12Х13                       | От 206<br>до 243                              | —                | От 196<br>до 225 | —                | —                 | —   | —   |
| 14Х17Н2                     | От 260<br>до 318                              | —                | От 254<br>до 308 | —                | От 63,5<br>до 105 | —   | —   |
| Х15Н5Д2Т                    | От 196<br>до 352                              | —                | От 284<br>до 314 | —                | От 254<br>до 274  | —   | —   |
| 12Х18Н10Т                   | От 330<br>до 390                              | От 276<br>до 316 | От 245<br>до 274 | От 255<br>до 300 | —                 | —   | —   |
| Припой ВПр13                |   |                  |                  |                  |                   |     |     |
| 03Х11Н10М2Т                 | От 280<br>до 345                              | —                | —                | —                | —                 | —   | —   |

## ГОСТ Р 53542—2009

Окончание таблицы А.2

| Паяемый материал — сталь | Сопротивление срезу, МПа, при температуре, °С |               |     |               |     |               |               |
|--------------------------|---|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|
|                          | 20  | 200           | 300 | 400           | 500 | 700           | 800           |
| Припой ВПр7              |   |               |     |               |     |               |               |
| 12Х18Н10Т                | От 440 до 510                                 | От 420 до 440 | —   | От 365 до 395 | —   | От 185 до 215 | От 167 до 176 |
| Припой ВПр50             |   |               |     |               |     |               |               |
| 12Х18Н10Т                | От 275 до 295                                 | —             | —   | —             | —   | —             | —             |

Таблица А.3 — Типичные дефекты паяных соединений

| Тип дефекта  | Вероятная причина образования дефекта   | Возможные способы устранения дефекта   |
|--|---|--|
| Непропай   | Плохая смачиваемость и незатекание припоя в паяльный зазор из-за недостаточно чистой паяемой поверхности, неудаленных оксидных пленок перед пайкой                                  | Более тщательная очистка поверхности от жиров, масел и грязи.<br>Использование раствора, эффективно удаляющего оксидную пленку с поверхности при предварительной подготовке              |
|  | То же из-за образования оксидных пленок в процессе нагрева под пайку  | Повышение степени вакуумирования улучшением работы откачных систем.<br>Устранение негерметичности камеры, уменьшение степени натекания.<br>Применение технологических покрытий из никеля |
|  | Неправильное расположение припоя  | Изменение геометрии соединения для обеспечения правильной укладки припоя или положения узла при пайке, чтобы обеспечить заполнение припоеем паяльного зазора                             |
|  | Температура припоя достигает температуры плавления раньше, чем температура узла в области соединения  | Обеспечение равномерного нагрева   |
|  | Конструкция приспособления или геометрия узла не обеспечивает рекомендуемую величину паяльного зазора и его равномерность при пайке: припой плохо или неравномерно затекает в зазор | Изменение конструкции приспособления, обеспечение технологичности конструкции узла и геометрии соединения для обеспечения оптимального зазора при пайке                                  |
| Неспай   | Наличие стойких оксидных пленок на поверхности  | Применение технологических покрытий из никеля.<br>Замена применяемой стали на аналог с меньшим содержанием Al и Ti   |
| Основной металл и паяный шов окислены, несмотря на удовлетворительное формирование соединений и отсутствие непропаев | Большое натекание или недостаточный вакуум, приводящие к окислению стали при охлаждении   | Улучшение работы вакуумной системы.<br>Устранение натекания в рабочую камеру вакуумной печи  |
|  | Выгрузка узла из камеры вакуумной печи при слишком высокой температуре  | Выгрузка узла при его температуре ниже 200 °С  |
| Чрезмерная эрозия основного металла в виде подрезов  | Завышенная температура пайки.<br>Увеличенное время выдержки при температуре пайки   | Более строгий температурно-временной режим пайки   |
|  | Большое количество припоя   | Применение минимального количества припоя  |
|  | Большая эрозионная активность припоя  | Использование припоя с меньшей эрозионной активностью  |

## Окончание таблицы А.3

| Тип дефекта  | Вероятная причина образования дефекта  | Возможные способы устранения дефекта   |
|--|--|--|
| Чрезмерная эрозия основного металла в виде «ручьев» на поверхностях, прилегающих к галтелям паяного соединения | Избирательное растворение припоеем основного металла по границам зерен   | Уменьшение времени выдержки и температуры пайки.<br>Замена припоя на менее эрозионно-активный  |
|  | Стекание излишков припоя по поверхности детали в процессе пайки  | Правильная дозировка припоя  |
| Пористость в паяном шве  | Выделение газов из основного металла и припоя  | Применение быстрых способов нагрева.<br>Закладывание припоя в закрытые пазы или в сборочный зазор.<br>Замена припоя с исключением легкоиспаряемых компонентов  |
|  | Неполное удаление элементов связующего при пайке паяльными пастами из порошкообразных припоев  | Увеличение времени сушки пасты после ее нанесения.<br>Увеличение времени нагрева до достижения температуры 700 °С  |
| Неровная поверхность галтели, рыхлоты, острые выступы при неполном заполнении паяльного зазора                 | Испарение элементов-депрессантов припоя в процессе нагрева (например, Mn в припоях на основе Cu или Ni)  | Применение быстрых способов нагрева  |
|  | Широкий температурный диапазон кристаллизации припоя   | Применение припоя с узким диапазоном кристаллизации  |
|  | Недостаточная температура пайки  | Повышение температуры пайки  |
|  | Частичное окисление припоя, уложенного рядом с зазором   | Предотвращение окисления припоя  |
| Наплывы припоя   | Избыток припоя   | Оптимальная дозировка припоя   |
|  | Неправильное расположение припоя или изделия в процессе пайки  | Изменение геометрии соединения, правильное расположение припоя и изделия, чтобы направление силы тяжести не противодействовало или совпадало с направлением течения припоя в паяльный зазор  |
|  | Нежелательное течение припоя к более горячим областям вследствие неправильного и неравномерного нагрева соединения   | Равномерный нагрев соединения, обеспечение градиента температур, способствующего затеканию припоя в паяльный зазор   |
| Отсутствие галтелей  | Недостаточное количество припоя  | Обеспечение требуемой дозировки припоя   |
|  | Перегрев при пайке   | Более строгий контроль за температурой пайки   |
| Трешины в паяном шве   | Деформация паяных соединений при охлаждении, вызванная внешним воздействием  | Исключение источников внешнего воздействия, приводящих к образованию трещин  |
|  | Деформации, вызванные термическими напряжениями:<br>- в результате различных коэффициентов термического расширения соединяемых деталей, узла и приспособления для пайки;<br>- вследствие неравномерного охлаждения узла;<br>- вследствие неравномерного охлаждения узла и приспособления для пайки | Обеспечение технологичности конструкции узла.<br>Применение материалов с близкими коэффициентами термического расширения.<br>Обеспечение медленного охлаждения узла.<br>Изменение конструкции приспособления для равномерного охлаждения |
| Трешины в околосшовной зоне  | Охрупчивающее воздействие припоя на основной металл при наличии растягивающих структурных или деформационных напряжений до пайки   | Предварительная термообработка, снижающая растягивающие напряжения.<br>Совмещение термического цикла пайки с термообработкой   |
|  | Охрупчивающее воздействие припоя по границам зерен вследствие избирательного растворения основного металла в припое  | Применение припоя, равномерно растворяющего основной металл.<br>Замена основного металла   |

### Библиография

- [1] Рекомендации по проектированию, изготовлению и контролю ответственных паяных узлов. Стандарт Американского общества сварки AWS C3.3—90
- [2] Технические требования по печной пайке. Стандарт Американского общества сварки AWS C3.6—90
- [3] ПОТ РМ 022—2002 Межотраслевые правила по охране труда при выполнении работ по пайке и лужению изделий. Утвержден Минтрудом России от 17.06.2003, № 41

---

УДК 621.721:006.354

ОКС 49.050

Д14

Ключевые слова: авиационные двигатели, пайка, легированные стали, вакуум, требования к технологическому процессу

---

Редактор Г.И. Коледова

Технический редактор Н.С. Гришанова

Корректор В.Е. Нестерова

Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 07.09.2010. Подписано в печать 14.09.2010. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,50. Тираж 95 экз. Зак. 716.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.