

**Госстрой СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ
СОЮЗМЕТАЛЛОСТРОЙНИИПРОЕКТ
Ордена Трудового красного Знамени
Центральный научно-исследовательский и проектный институт
строительных металлоконструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ**

**РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАВОДОВ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**

**ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА,
РЕЖИМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ**

МОСКВА 1982

Госстрой СССР
Главпромстройпроект
Союзметаллостройининпроект
Орден Трудового Красного Знамени
Центральный научно-исследовательский и проектный институт
строительных металлоконструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЛКОНСТРУКЦИЙ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института
Ильинич Б.В.Кузнецов

"18" ноября 1982 г.

Р У К О В О Д С Т В О
по проектированию заводов металлоконструкций
Термическая резка металлопроката,
режимы и оборудование

Москва, 1982

Настоящее Руководство предназначено для работников проектных, научно-исследовательских институтов и заводов металлоконструкций.

Руководство содержит особенности применения кислородной и плазменной резки металлократа при изготовлении строительных металлических конструкций, общие рекомендации по способам, режимам резки и выбору соответствующего инструмента, оборудования и материалов для резки.

В основу данного Руководства положены результаты проведенных исследований в ЦНИИпроектстальконструкции, Челябинском политехническом институте и Челябинском филиале ВНИКТИстальконструкции, а также использованы результаты современных отечественных и зарубежных исследований по способам, режимам термической резки и применяемому оборудованию.

Материалы Руководства послужат основой для разработки заводских инструкций, учитывающих наличие оборудования и программы завода.

В разработке Руководства участвовали: канд. техн. наук В. В. Волков (руководитель работы), канд. техн. наук Ю. Л. Поповинский (ответственный исполнитель), канд. техн. наук У. П. Шибаев, канд. В. В. Клещевникова (ЦНИИпроектстальконструкция); проф. А. А. Абаринов, канд. техн. наук Губайдуллин Р. Г., Кузнецов А. Ф. (Челябинский политехнический институт); инж. И. Е. Башмаков (Челябинский филиал ВНИКТИстальконструкции).

Замечания и Fragen направлять по адресу: 117393, ул. арх. Власова, 49 ЦНИИпроектстальконструкции, отдел технологии изготовления и проектирования заводов металлоконструкций.

(С)

Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций Госстроя СССР (ЦНИИПСК),
1982 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящее Руководство разработано в развитие раздела I главы СНиП III-18-75 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ" и распространяется на выполнение термической резки элементов строительных конструкций из углеродистых и низколегированных строительных сталей.

I.2. Руководство содержит основные требования, предъявляемые к выбору оборудования и технологиям термической резки, - кислородной и воздушно-плазменной - для сталей, регламентируемых СНиП II-23-81 (табл. 50), применительно к заводскому изготовлению строительных металлических конструкций.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

2.1. Выбор способа термической резки осуществляется отделом главного сварщика (отделом главного технолога) завода металлоконструкций согласно требованиям настоящего Руководства в зависимости от толщины стали, конфигурации вырезаемых деталей, их назначения и серийности, наличия соответствующего оборудования, а также степени дефицитности кислорода, горючих газов и электроэнергии.

2.2. Кислородную резку следует применять при роспуске и фигурной вырезке деталей из листов толщиной 8-100 мм любой протяженности при подготовке элементов конструкций под сварку с разделкой кромок, при обработке высокопрочных строительных сталей с пределом текучести $\sigma_t \geq 600$ МПа, при обработке профильного металлопроката (уголок, швеллер, двутавр).

2.3. Воздушно-плазменную резку следует применять:

- при роспуске и фигурной вырезке деталей из листов толщиной 3-30 мм;
- при подготовке элементов конструкций под сварку без разделки кромок;
- при обработке (изготовлении) элементов труб и гнуто-сварных замкнутых профилей прямоугольного и квадратного сечения;
- при дефиците на заводе кислорода и горючего газа.

Существуют следующие способы резки:

А. Ручная резка. Ручную термическую резку допускается применять как вспомогательную операцию при изрезке деталей (просверлии отверстий, удалении перемычек, вырезки деталей из профильного проката). Кромки деталей после резки должны быть очищены от грата абразивным инструментом, допускается шероховатость не более 1 мм и скосов не более 2 мм при толщинах деталей до 16 мм и 3 мм при большей толщине.

Б. Механизированная резка (полув автоматическая и автоматическая). Кромки деталей после резки должны быть очищены от грата абразивным инструментом и не иметь шероховатости более 0,5 мм. Скосы кромок у деталей толщиной 5-15; 16-30 и 31-50 мм должны быть не более 1,5. 2 и 3 мм соответственно.

Размеры фасок для сварки встык должны удовлетворять требованиям стандартов на сварные швы.

Область применения различных способов резки и требований к ее качеству приведена в табл. 1.

В таблице под полуавтоматической кислородной резкой подразумевается резка на переносных машинах типа "Макрои-2", а под автоматической - резка на стационарных машинах типа ШЛЦ 3,5-6У4; ПКЦ 3,5-6-10-УХЛ4; ШЛФ 2,5-6У4; ПКФ 2,5-1,6У4; ПКФ 2,5-10У4; Днепр 2,5-К2; "Кристали" и др.

При нарушении требований к качеству кромок допускается их исправление следующим образом:

- зачисткой абразивным инструментом, оходи которой должны быть нацараплены вдоль кромок. Переход от участка, подвергнутого обработке зачисткой, к другим участкам должен быть линейным с кривизной примерно 1/10;

- отрогажием или фрезерованием, без зауемки требований, предъявляемых к геометрическим размерам деталей.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

3.1. Материал поступающий на термическую резку, должен быть прессованый на выработке согласно ГОСТ ИС-18-75 и очищен от окислов.

Допускается подвергать термической резке металлы, покрытые слоем грунта, а также синкованный или алuminированный металлокрокат.



Таблица I

Образцы криволинейных вырезов из стальных листов и требования к их изготовлению



Номер пункта	Вид работы	Способ резки		Качество изготовления
		Основные работы	Эскиз	
1	2	3	4	5
1	Поперечная разрезка на детали			Ручная
	Вырезка ножом			Ручная
	Подготовка для соединения встык с фасками			Ручная
	Распуск на заварку			Автомати-ческая
	Распуск из заготовки для перфорированых балок			Автомати-ческая

*) Геометрические размеры деталей, вырезанных кислородной газкой, должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах 8, 9 СНиП III-18-75.



Продолжение табл. I

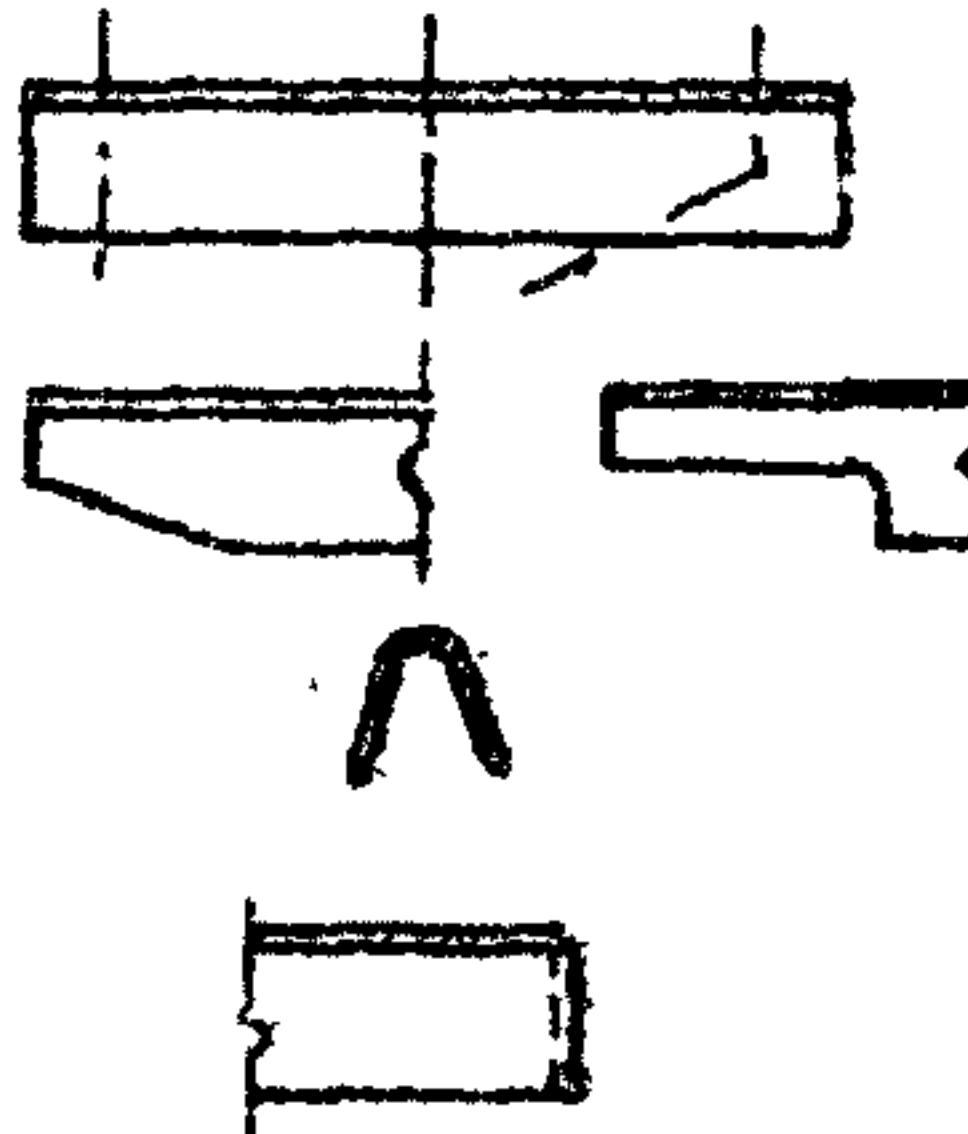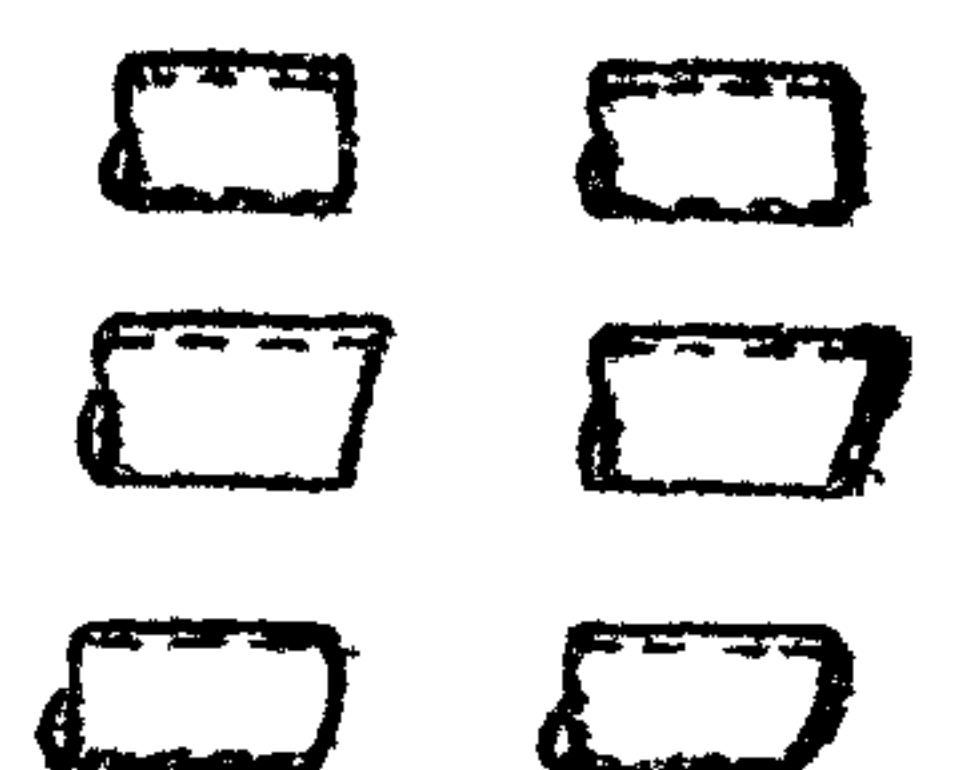I	2	3	4	5
Уголок	Поперечная резка на детали Срезы и вырезы		Ручная Ручная	А А
Гнутый уголок	Снятие обуликов Подготовка торца под сварку встык		Ручная Ручная	А А
Трубы круглые (прокатные и сварные)	Поперечная резка на детали. Резы прямые, косые, фасонные, с фасками и без них		Ручная Автоматическая	А Б
Круг, квадрат, ре兹цы	Поперечная резка	Любой формы	Ручная	А

Продолжение табл. I

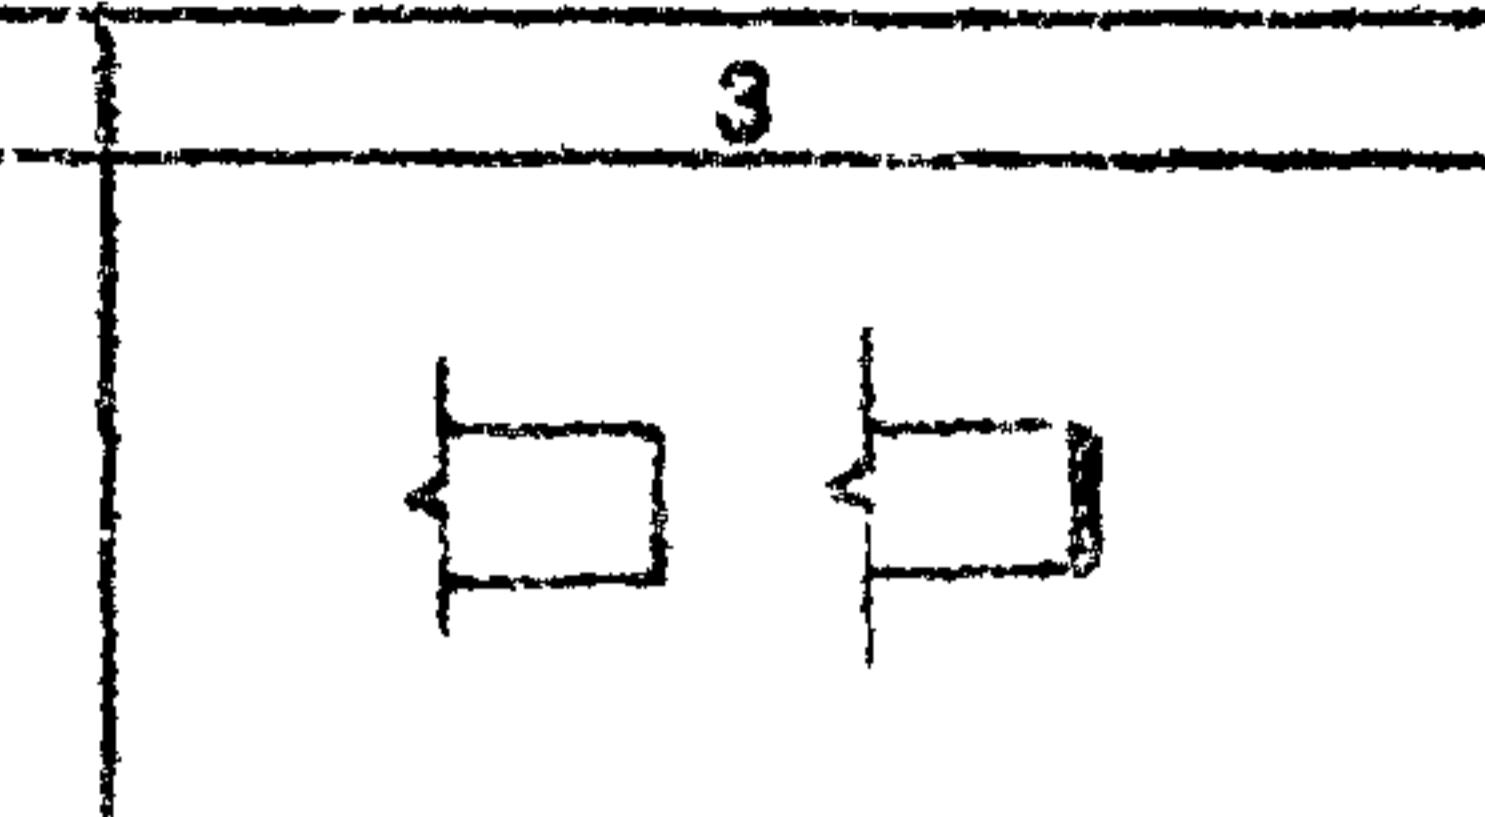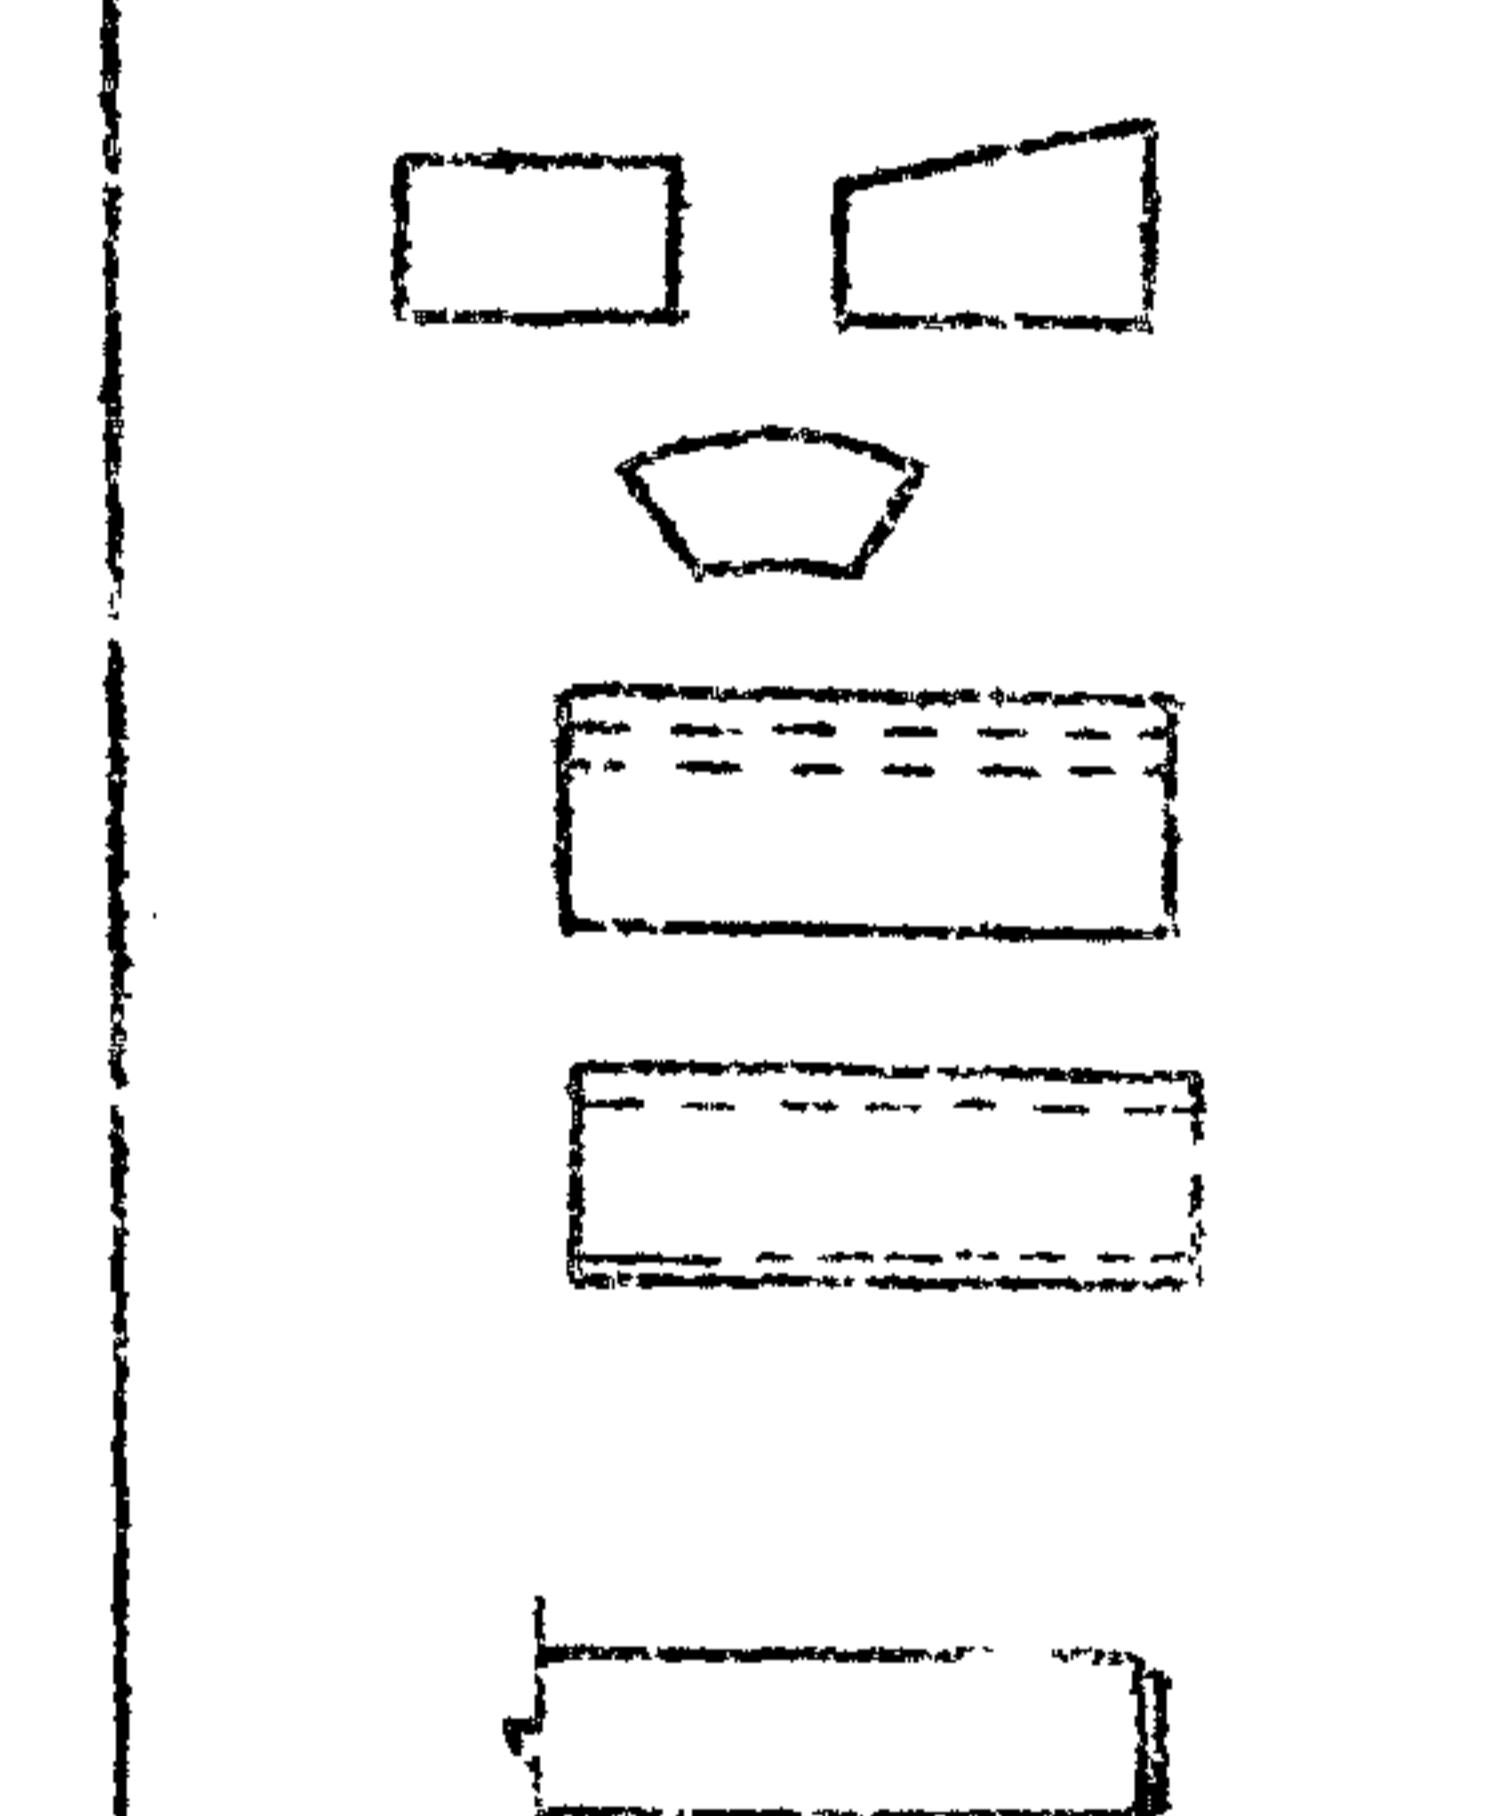I	2	3	4	5
Универсальный	Поперечная резка с фасками и без них		Ручной Подрезко- вательный	A Б
Листостоловой	Резка из различных деталей		Банд	A или Б
""	Распил на полосы		Подрезко- вательные автомати- ческие	Б
""	Резка торцов листов и полос с фасками и без них		Банд	A или Б

Продолжение табл.1

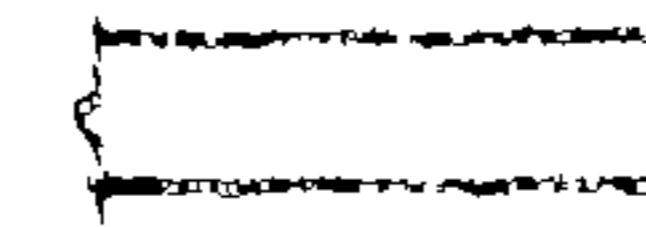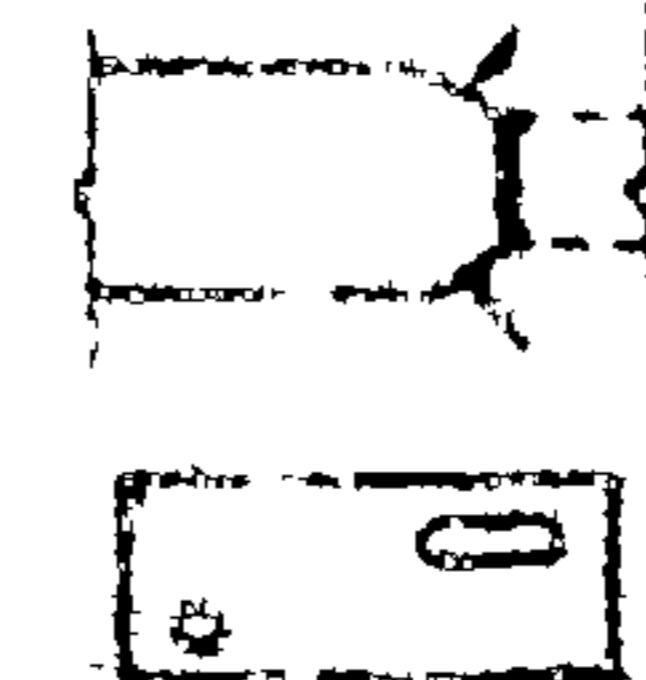1	2	3	4	5
Толстостенной	Срезы углов в местах перегородок сечений		Небольшие и симметричные - ручной	A Б
-"	Образование различных фасонных нарезов и от- верстий		Дальнесто- ненные	A
-"	Резка на фасонные детали с фасонных в бесс лик		Автомати- ческие	B
-"	Вырезание фланцев		Подогрево- ванные	B

Продолжение табл. I

1	2	3	4	5
Толстолистовой Резка на фаску ли			Поплавково- трубчатый Автомати- ческий	Б

Примечание: Во избежание появления трещин на краях изогнутых и изогнутоизогнутых стыков, вырезаемых при температуре ниже -15°C , необходимо предварительно загорячить края реза ($100\text{-}200$ мм) до $+100^{\circ}\text{C}$.

3.2. Газ, применяемый для кислородной резки, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов: кислород - ГОСТ 5583-78 и ГОСТ 6334-78, ацетилен - ГОСТ 5457-75; природный газ - ГОСТ 5542-78, пропан-бутан - ГОСТ 10196-68^{**}.

3.3. Выбор горючего газа следует производить с учетом стоимости газа, возможности его бесперебойного снабжения, способов транспортировки и объема работ по кислородной резке.

3.4. Давление горючих газов в аппаратуре для газопламенной обработки должно соответствовать требованиям ГОСТ 8856-72.

3.5. Воздух, используемый при воздушно-плазменной резке, должен быть очищен от масла и влаги. Наличие масла не допускается; содержание влаги не должно превышать 0,2 г/кг воздуха.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАШИНАМ, ОБОРУДОВАНИЮ И ОСНАСТКЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

4.1. Машины и аппаратура для кислородной и воздушно-плазменной резки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5614-74^{*} и ГОСТ 12221-74. Характеристики базовых машин, наиболее широко применяемые при изготовлении элементов строительных металлоконструкций на заводах, приведены в таблицах 2 и 3.

4.2. Кислород и горючие газы подаются централизованно от заводских или цеховых трубопроводов, подключенных, в свою очередь, к различным источникам питания: баллонным рампам, кислородным и ацетиленовым станциям, станциям газификации сжиженных газов, находящимся в передвижных или стационарных емкостях (таблицы 4, 5, 6).

4.3. Выбор источников питания должен производиться с учетом расхода горючего газа, кислорода на рабочем месте и суммарного расхода на участке; территориального расположения участка кислородной резки по отношению к имеющимся газопроводам.

4.4. Шланги газорезущей аппаратуры на рабочих местах должны осуществляться только через редукторы. Редукторы должны отвечать требованиям ГОСТ 6268-78 и ГОСТ 18205-72. Область применения редуктора должна соответствовать его техническим характеристикам (рабочее давление, пропускная способность) и назначению (баллонный, рамповый, сетевой). Присоединительные размеры баллонных редукторов регламентируются ГОСТ 13861-79.

T a g x i x a 2

Организация международных гуманитарных миссий

Тип машины	Типоразмер по ГОСТ 5614-74	К-во резаков, шт	Класс точности по ГОСТ 5614-74	Назначение	Тип контурного управления по ГОСТ 5614-74	Скорость перемещения резаков, м/ч	Габаритные размеры обрабатываемого металла, мм	Расход газа на один резак, м ³ /ч		
								исходи-	меч-	жим
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
ПКФ-2,5 -I,6У4	ПК-2,5	2	2	Для кислородной фигурной резки деталей из листового металла без скоса кромок	Φ	4,2-96	8000x2500х х(5+100) Минимальный диаметр вырезаемой детали 25° четверти 35°	12	15-20	0,8 на одну резку
ПКФ-2,5 -I,6- -10У4	ПК-2,5	2	2	Для кислородной фигурной резки деталей из листовой малоуглеродистой стали со скосом кромок под сварку. Угол скоса кромок под сварку 55-18°	Φ	4,2-96	8000x2500х х(5+100) Минимальный диаметр вырезаемой детали -50. При резке со скосом кромок 8000х х2500х(10+60). Минимальный диаметр вырезаемой детали 600	12	15-20	0,8 на одну резку

Продолжение табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
ПКФ-08-У4	ПК-8	4	2	Для кромкорезной фигурной кирзки одновременно до 4 деталей из вертикальной резки парных деталей из листовой стали	Φ	4,2-240	8000x8000х х(5÷100) - при резке одними резаками 4000x8000 - другие резаками 2000x8000 - одними резаками	12	15-20 на одну резку	0,8
ПКФ.3,5-1,6-1С	ПК-3,5	4	2	Для кромкорезной резки деталей из листовой и листовой кромкорезкой стальной отливки со скосом кромок под сварку. Угол скоса под сварку - 55-18°	Φ	4,2- -9,6	8000x3500х х(5÷100) При резке со скосом под сварку 3000x3500х (10:60) Максимальный диаметр из- резаемой до- тавки - 50, при резке со скосом под сварку - 600	12	15-20 на одну резку	0,8

Продолжение табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
"Днепр" 2,5К2	ШК-2,5	6	2	Для прямолиней- ного раскрай- ки кислородной ре- зки листовой низкоуглероди- стой стали. Выполняет про- дольные и попереч- ные резы со скосом и без скоса кромок под сварку	Л	3-120	8000x2500x x(5+160)	18	15-20	0,8
ПКЛ 3,5 10-10	ШК-3,5	6	2	Для прямолиней- (продоль- ного и попереч- ного) раскрай- ки листовой низко- углеродистой стали без скоса и со скосом кро- мок под сварку	Л	4,2-600	8000x3500x x(5+160)	24	20	1,5
ШЛФ 2,5- -6У4	ШЛ-2,5	I	2	Для плазменной фигурной резки петалей из ли- стовой низкоуг- леродистой и нержавеющей стали, цветных металлов и их сплавов без скоса кромок под сварку	Ф	3-360	8000x2500 Толщина ста- льного и алю- миниевого ли- ста - 100, médного - 80. Минимальный диаметр выре- заемого кон- тура - 50	-	8 на резак 300 на обдув электро- ники	-

Продолжение табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
ПЛ43,5- СУ4	ПЛ-3,5	I	I	Для плазменной фигурной резки деталей из ле- стовой низко- углеродистой и нержавеющей стали, цветных металлов и их сплавов	П	3-360	8000x3500 Толщина сталь- ного и алюмини- евого листа - 130, медного - 100. Минимальный диаметр обра- батываемого контура - 50	-	8 на резак, 300 за обдув электро- ники	-
АСН-70	ШК-1	3	I	Для вырезки фи- гурных деталей из стального листа без скоса и со скосом кро- мок под сварку, угол скоса кро- мок 50-130°	М	6-96	1500x750x x(5+100) одним резаком; 400x1300x x(5+100) трех резаками	10	-	I,2
Зенит-2	ШК-2,5	3	-	Для вырезки фи- гурных деталей из стального листа; угол скоса кромок 30-50°	Ф	6-54	10000x2500 Толщина: без разделки кромок 4+100 с разделкой кромок 8+30	-	-	-

Продолжение табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
"Радуга"	-	2	-	Для прямолинейной и криволинейной резки стального листа. Угол разделки кромок 20-40°. Матрица переносная	-	5,4-96	Ширина полос при резке двумя разаками 100-300. Диаметр вырезаемых фланцев: наименьший - 300, наибольший - 3000. Толщина изрезаемой стали 5-160	2-12	-	0,3-1,2

Таблица 3

Машины для кислородной резки труб

Тип машины	Завод-изго-титель и фирма	Назначение	Система ко-нтирования	Размер разре-заемых труб, мм		Ско-ростъ резки, м/час	Число разрезов, шт.	Расход га-зов на один разрез, м ³ /час	
				диа-метр	толщи-на			кис-ло-род	ацети-лен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Спутник-2"	"Автоген-маш" г. Одесса	Для резки труб из малоуглеродистой стали. Возможна резка со скосом кромок, а также вырезка полос двумя разаками	Тележка обходит разрезаемую трубу, т.е. система контирования - контактная	194x1420	5-50	12-41	2	0-10	0,65
Picomat	Каваоаки Доксари К Япония	Для прямой и фасонной резки труб	Программная	40-250	2±50	24-30	2	-	-
PC108W	Койко Сансо Котто К Япония	- " -	- " -	25-250	2±50	24-30	2	-	-
УФИГ-2	"Автоген-маш" г. Одесса	Для прямой резки труб	Контактная	100-530	4±20	12-30	2	2-5	0,5-1,0

Таблица 4

Источники питания кислородом

Вид	Расход газа, м ³ /час	Тип	Разработчик проекта	Завод-изготовитель
Баллонные режимы	5	1 x 5	ЕНИИАГ- гемаш	-
	10	1 x 5	-"-	-
	15	2 x 5	-"-	-
	20	2 x 5	-"-	-
	30	2 x 10	-"-	-
	40	2 x 10	-"-	-
Стационарные газификационные установки	50	СГУ-1	НПОКро- гемаш	"Автоге- маш" г. Одесса
	60	-"-	-"-	-"-
	250	СГУ-4	-"-	-"-
Кислородные станции	70	КГСН-150	Гипроки- нород	"Авто- гемаш" г. Одесса
	80	КГСН-150	-"-	-"-
	90	КГСН-150	-"-	-"-
	100	КГСН-150	-"-	-"-
	150	КГСН-150	-"-	-"-
	200	2КГСН-150	-"-	-"-
	250	2КГСН-150	-"-	-"-

4.5. В качестве предохранительных устройств на газоразборных постах должны быть установлены предохранительные затворы. Для ацетилена используются жидкостные затворы по ГОСТ 8766-73, для газов-заменителей ацетилена - сухие предохранительные затворы. Для газов-заменителей допускается применение жидкостных затворов по ГОСТ 8766-73.

Вносить изменения в конструкцию предохранительных затворов без согласования с заводом-изготовителем запрещается.

Таблица 5

Источники питания аэтоценом

Вид	Тип (реактор, генератор, станция)	Расход газа, м ³ /ч	Разработчик проекта	Завод-изготовитель или номер чертежа
Баллонные рампы	2 x 6	5	Воронежский ф-лл ВНИИ-автогенмаш	ВФ0049-00-000
	2 x 9	10	-" -	ВФ0050-00-000
	2 x 12	15	-" -	ВФ0051-00-000
	2 x 15	20	-" -	ВФ0052-00-000
	2 x 15	25	-" -	ВФ0052-00-000
	2 x 15	30	-" -	ВФ0052-00-000
Генераторы	АСК-1	5	ВНИИавтогенмаш	"Автогенмаш" г. Воронеж
	ГРК-10	10	-" -	Свердловский з-д инж. Воронского
	АСР-20 (НГД-20)	15	-" -	"Автогенмаш" г. Воронеж
	АСР-20 (НГД-40)	30	-" -	-" -
	2АСР-20 (НГД-40)	40	-" -	-" -
	2АСР-20 (НГД-40)	50	-" -	-" -
	ГВЦ-80	30	-" -	-" -
	АСР-20 (НГД-20)	20	-" -	-" -
Ацетиленовые стаканы	УСВ-1	10	Гипрокислород	"Автогенмаш" г. Одесса
	АС-40	40	-" -	"Автогенмаш" г. Воронеж
	АС-60	60	-" -	-" -

Таблица 6

Источники питания для сжиженных газов

Баллонные рампы для сжиженных газов			Стационарные емкости (типовой про- ект ГС-02-З166) для сжиженных газов				Емкости с испарителями (типовой про- ект ГС-02-З166) для сжиженных газов			
рас- ход газа, $m^3/\text{ч}$	тип	№ че- тежа ВНИИав- тоген- маж	произ- води- тель- ность, $m^3/\text{ч}$	полез- ность объема емко- стей m^3	коли- чество емкос- тей	завг- т-изгото- витель	произ- води- тельно- сть, $m^3/\text{час}$	тип испарителя	количество емкостей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Iх5	СД4I36- -0000	16	2,1	2 по 2,1 m^3	С доремонтный з-д г.Бор. Горьковской обл.	50	Малогабаритный змеевиковый испа- ритель	3 по 4,2 m^3	
10	2x10	СД4II8- -0000	50	2,1	3 по 2,1	Паровозоре- монтный г. Тольятти	100	Форсуночный испа- ритель	3 по 8,3 m^3	
15	2x10	СД4II8- -0000	33	4,2	2 по 4,2 m^3	"Узун" г.Плоешти	200	-"-	6 по 8,5 m^3	
20	2x10	СД4II8- -0000	50	4,2	3 по 4,2 m^3	"Гринвичероша" г.Бухаре т				
25	2x10	СД4II8- -0000	66	4,2	4 по 4,2 m^3	-"-				
			100	8,5	3 по 8,5 m^3					
			200	8,5	6 по 8,5 m^3					

4.6. Для хранения и транспортировки кислорода и горючих газов должны использоваться баллоны:

- для кислорода - по ГОСТ 949-73;
- для ацетилена - по ГОСТ 5948-76^х;
- для пропан-бутана - по ГОСТ 15860-70^х.

Вентили кислородных баллонов регламентируются по ГОСТ 699-79. Характеристики баллонов и вентилей приведены в табл. 7.

Таблица 7

Характеристики баллонов и вентилей

Газ	Состояние газа в баллоне при $t = 20^{\circ}\text{C}$	Пре- дел рабо- чего давл., МПа	ГОСТ на баллон	Ем- кость бал- лона, л	Цвет бал- лона	Цвет надписи газа на баллоне	Вентиль	
							резьба присое- дини- тельных штуцеров	мате- риал
Аце- тилен	Раство- ренный	1,9	5948-76	40	Белый	Красный	Присое- диняет- ся ко- мутом	Сталь
Кис- лород	Сжатый	15	949-73	40	Голу- бой	Черный	3/4 тру- бная правая-	Латунь
Про- пана бутан	Сжижен- ный	1,6	15860- 79	50	Крас- ный	Белый	1/4 ниппок на 1", левая	Сталь

П р и м е ч а н и я: 1. В полном баллоне емкостью 40 л при давлениях соответственно 15 МПа и 1,9 МПа содержится 6 м³ газообразного кислорода и 5,32 м³ газообразного ацетилена, приведенных к нормальным условиям.

2. Для определения остаточного количества кислорода или ацетилена в баллоне рекомендуется пользоваться формулами:

$$V_k = V_b \cdot P_k, \quad V_a = V_b \cdot P_a,$$

где

V_k - количество кислорода в баллоне, л;

V_b - водяная емкость баллона, л;

P_k - давление кислорода по манометру, МПа;

V_a - количество ацетилена в баллоне, л;

P_a - давление ацетилена по манометру, МПа;

γ - коэффициент, учитывающий количество и растворимость ацетилена.

3. Баллон емкостью 50 л при давлении 1,6 МПа содержит 12,3 м³ газообразного пропан-бутана, приведенного к нормальным условиям.

4.7. Рулины, используемые для питания газорезущего оборудования, должны отвечать требованиям ГОСТ 9356-78.

4.8. Адитивные генераторы среднего и низкого давления должны отвечать требованиям ГОСТ 5190-77.

4.9. Профильный металлокрокат следует обрабатывать преимущественно специализированными высокомеханизированными установками термической резки, позволяющими осуществлять резку под различными углами относительно продольной оси профиля.

Резку гнутосварных замкнутых профилей рекомендуется выполнять "Установкой для воздушно-плазменной резки" (проект 765П. 00.000, разработанный Челябинским филиалом ВНИКТИстальконструкции).

4.10. Машинную кислородную резку следует выполнять с использованием мундштуков конструкции ВНИИАвтогазмета (со щелевым подогревом), мундштуков с кислородной завесой (с многослойным подогревом), изготавливаемых Молотеческим заводом легких металлических конструкций, а также мундштуков низкого давления конструкции Челябинского филиала ВНИКТИстальконструкции (рис. I и 2).

Предпочтение следует отдавать мундштукам низкого давления, характеризующимся малым расходом кислорода, высокой стойкостью и производительностью резки.

Мундштуки с кислородной завесой рекомендуется использовать при обработке высокопрочной стали.

4.11. Воздушно-плазменную резку следует производить машинами, приведенными в табл. 2.


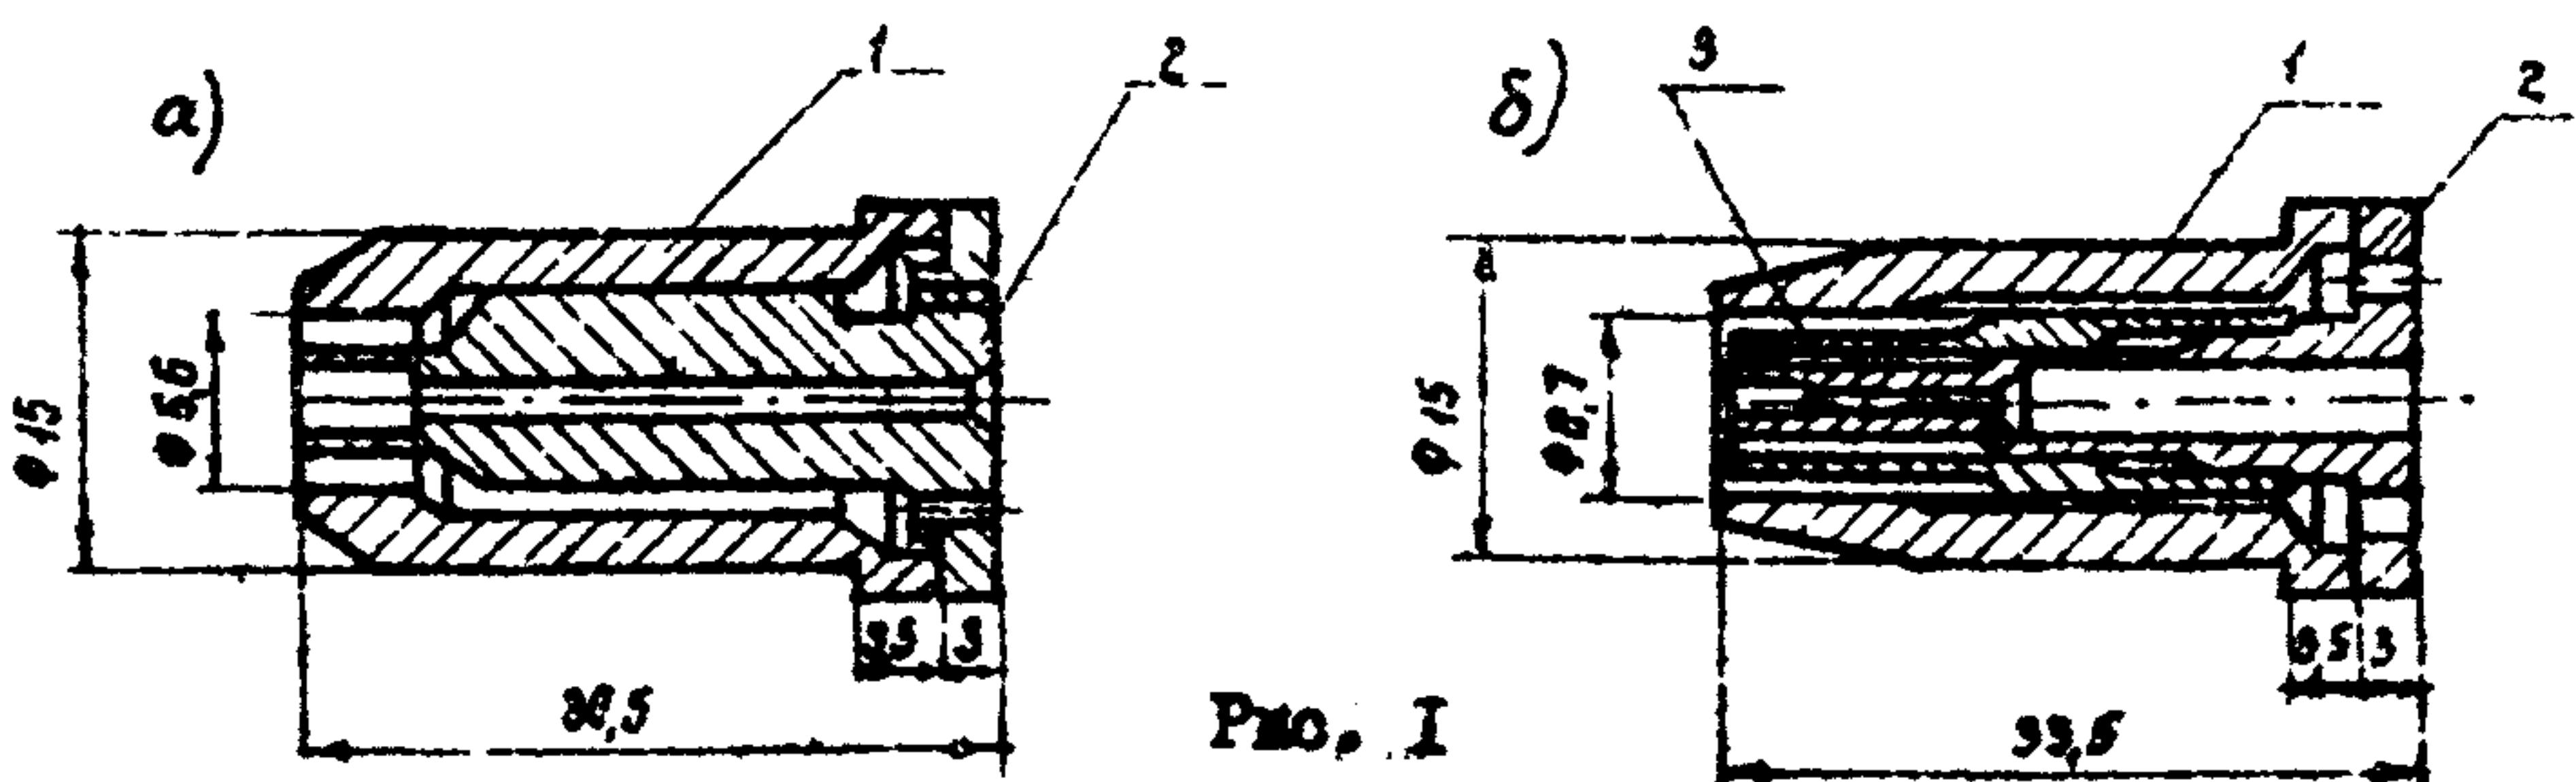


Рис. I

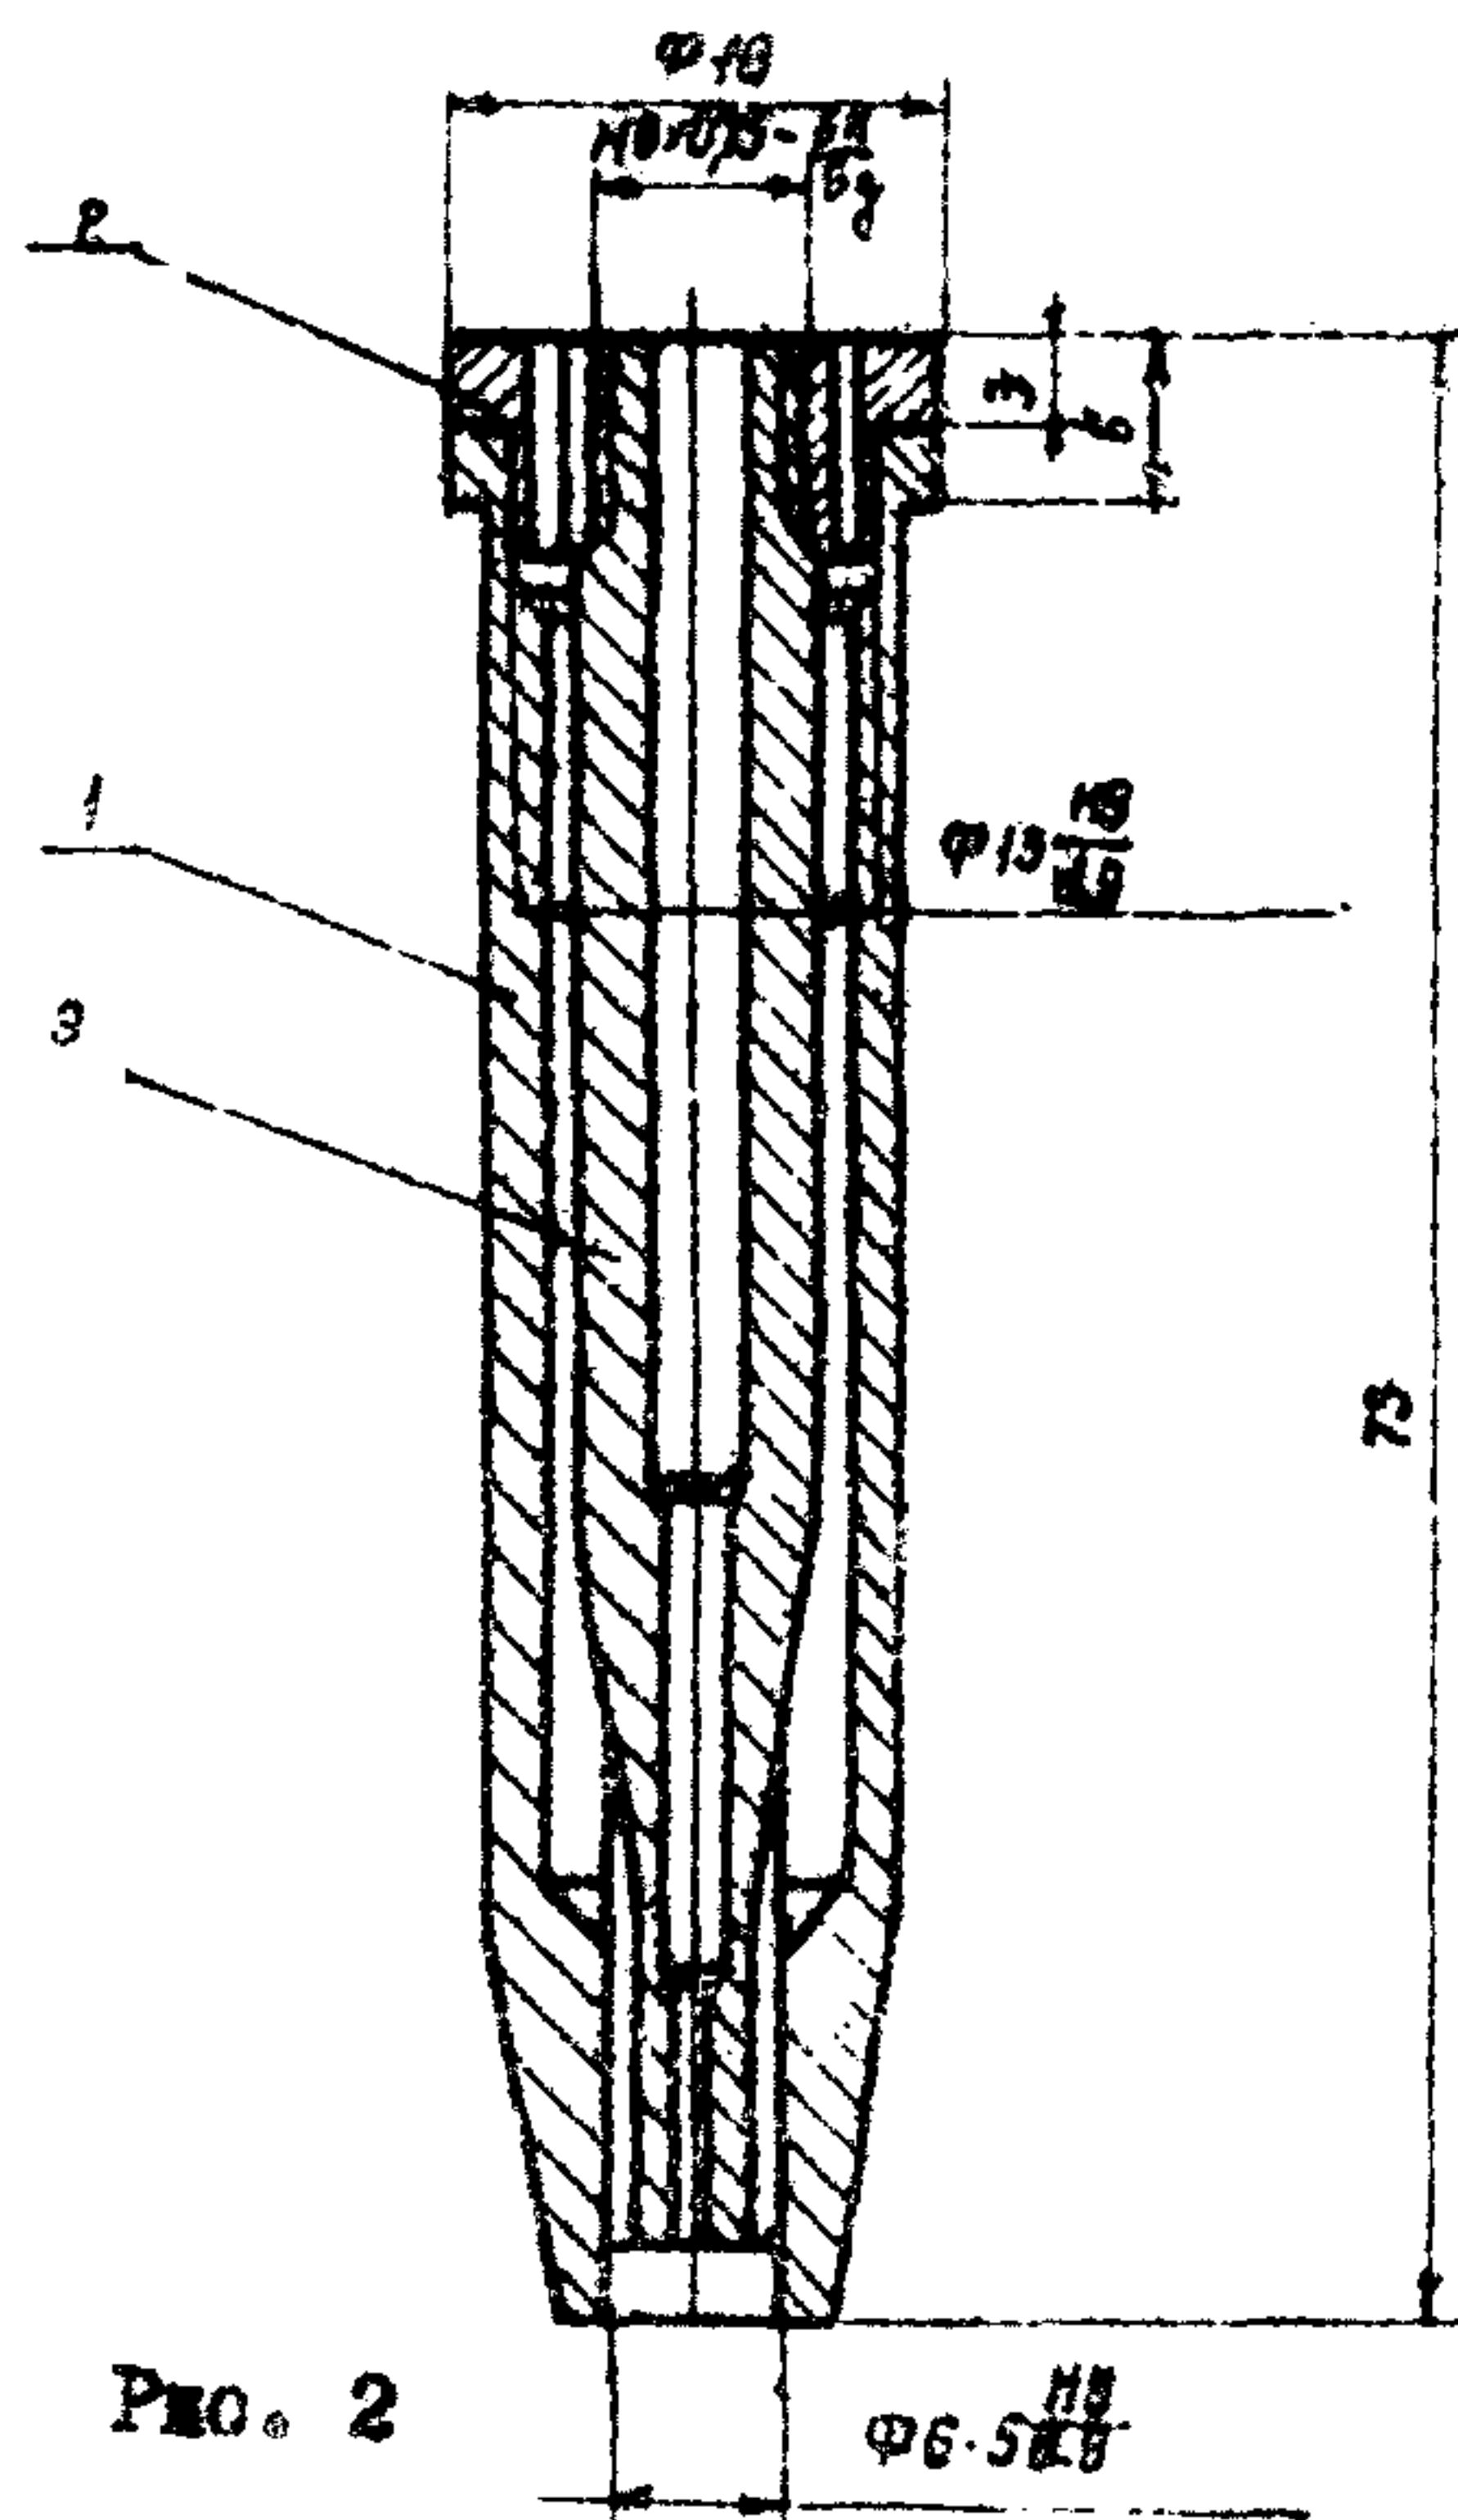

5. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

5.1. Кислородная резка

5.1.1. Кислородную резку деталей (обычную, с кислородной завесой, и кислородом низкого давления) из строительной стали, включая марки высокопрочной стали, следует выполнять с использованием оборудования согласно таблицам 2 и 3 без предварительного подогрева.

5.1.2. Режимы резки следует назначать с учетом толщины разрезаемой стали, чистоты (сортности) кислорода и требований к качеству реза.

Рекомендуемые режимы механизированной резки кислородом второго сорта по ГОСТ 5583-78 и ГОСТ 6331-78, обеспечивающие отсутствие грата, приведены в таблицах 8, 9, 10, II.

При использовании кислорода третьего или первого сортов по ГОСТ 5583-78 и ГОСТ 6331-78 скорость резки, указанную в таблицах, следует принимать с поправочным коэффициентом 0,89 или 1,28 соответственно.

5.1.3. Кромки деталей из строительной стали, включая высокопрочную, после машинной кислородной резки с кислородной зачисткой или кислородом низкого давления, не подлежащие сварке или не полностью провариваемые при сварке, соответствующие по первоначальности реза требованиям СНиП III-18-75, допускается не подвергать последующей механической обработке.

Кромки деталей после ручной кислородной резки, а также кромки деталей из высокопрочной стали после саночной машинной кислородной резки подлежат механической обработке.

5.1.4. Для образования кромок под сварку следует применять машинную кислородную резку без последующей механической обработки. При этом кромки реза должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов по сварке (ГОСТ 8793-79, ГОСТ 14779-76 и т.п.).

5.1.5. Выполнение скосов кромок деталей под сварку по ГОСТ 5264-69, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 8713-79 и выполнение переходных фасок должно производиться на газорежущих машинах. Выполнение скосов кромок вручную может производиться в порядке исключения, если нельзя применить машинную резку. При выполнении скосов кромок одновременно двумя и тремя резаками следует руководствоваться данными таблиц I2 и I3. Настройку резаков по высоте относительно листа, а также относительно друг друга при отсутствии на оборудовании специальных лимбов следует осуществлять с помощью линейки. Режимы резки скосов следует назначать по таблицам режимов обычной резки, принимая за толщину условную величину "s" по таблице I4.

5.1.6. Для предотвращения тепловых деформаций, возникающих при кислородной резке, необходимо соблюдать следующие требования:

- резку полос следует производить на газорежущих машинах одновременно двумя или несколькими резаками;
- при резке полос одним резаком и вырезке деталей больших размеров сложной формы следует оставлять перемычки дли-

Таблица 8

Режимы механизированной резки на ацетилене

Параметры режима механизированной резки на ацетилене	Единицы измерения	Толщина разрезаемой стали, мм						
		3-5	6-12	15-25	30-50	60-100	150-200	250-300
Номер внутреннего мундштука		1	2	2	3	3	4	5
Скорость фигурной резки	мм/мин	540-490	450-380	380-310	310-260	250-200	180-160	140-120
Скорость прямолинейной резки	то же	650-590	540-460	460-370	370-310	300-240	260-170	160-130
Давление кислорода перед резаком	МПа	0,15-0,2	0,22-0,28	0,28- -0,3	0,3-	0,35- -0,45	0,7-0,8	0,7-0,8
Давление ацетилена перед машиной	то же	не ниже 0,3						
Общий расход кислорода	м ³ /пог.м	0,031-0,147		0,281-0,825		0,920-4,790		
Расход режущего кислорода	то же	0,022- -0,031	0,34- -0,123	0,123- -0,295	0,295- -0,440	0,640- -0,985	1,800- -2,400	3,020- -3,89
Расход подогревающего кислорода	-"	0,009-0,024		0,158-0,385		0,280-0,900		
Расход ацетилена	-"	0,008-0,020		0,013-0,032		0,023-0,076		

Таблица 9

Режимы механизированной резки на природном газе и пропан-бутане

Параметры режима механизированной резки на природном газе, пропан-бутан	Едини- цы из- мерения	Толщина разрезаемой стали, мм						
		3-5	6-12	15-25	30-50	60-100	150-200	250-300
Номер внутреннего мундштутка		I	2	3	4	5	6	7
Скорость фигурной резки	мм/мин	520-450	420-350	320-280	290-280	216-185	160-150	140-130
Скорость прямолинейной резки	то же	650-560	540-430	400-350	330-285	270-225	200-185	170-160
Давление кислорода перед резаком	МПа	0,07- -0,18	0,08- -0,27	0,5- -0,8	0,55- -0,8	0,5- -0,8	0,6- -0,8	0,6- -0,8
Расход режущего кислорода при резке без грата	м ³ /м.п.	0,013- -0,22	0,026- -0,072	0,135- -0,235	0,295- -0,500	0,625- -1,085	1,720- -2,310	2,950- -3,680
Природный газ								
Общий расход кислорода	-"	0,029- -0,064	0,047- -0,124	0,166- -0,312	0,333- -0,594	0,688- -2,345	1,803- -3,870	3,045- -5,480
Расход подогревающего газа	-"	0,009- -0,026	0,019- -0,033	0,021- -0,048	0,026- -0,058	0,039- -0,081	0,052- -0,100	0,060- -1,150
Расход подогревающего кислорода	-"	0,016- -0,042	0,019- -0,052	0,031- -0,077	0,038- -0,094	0,063- -1,260	0,083- -1,560	0,095- -1,800
Пропан-бутан								
Общий расход кислорода	-"	0,029- -0,059	0,047- -0,110	0,161- -0,294	0,327- -0,573	0,673- -1,183	1,783- -2,442	3,022- -3,894
Расход подогревающего кислорода	-"	0,016- -0,037	0,019- -0,048	0,026- -0,059	0,032- -0,073	0,048- -0,108	0,063- -0,133	0,072- -0,154
Расход подогревающего газа	-"	0,004- -0,011	0,006- -0,014	0,008- -0,018	0,010- -0,022	0,014- -0,029	0,019- -0,037	0,021- -0,042

Таблица 10

Режимы механизированной резки с кислородной завесой


Параметры режима механизированной резки кислородной завесой	Едини- цы из- мерения	Толщина разрезаемой стали, мм						
		10	12	16	20	24	30	40
Номер внутреннего мундштутка		I	I	2	2	3	3	3
Диаметр сопла для режущего кислорода	мм	1,2	1,2	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7
Скорость фигурной резки	мм/мин	550-500	480-460	440-420	400-380	380-340	320-300	280-270
Скорость прямолинейной резки	то же	650-580	560-540	520-500	480-440	420-380	360-340	320-280
"Угол атаки" при прямолинейной резке	град	50-60						
Давление кислорода перед резаком	МПа	0,4-0,5	0,4-0,5	0,6-0,8	0,6-0,8	0,7-0,8	0,7-0,8	0,7-0,8
Давление пропан-бутана	то же				0,6-1,0			
Общий расход кислорода	м ³ /пог. м		0,077-0,130		0,178-0,307		0,303-0,473	
Расход режущего кислорода и кислорода завесы	-"-		0,058-0,082		0,152-0,248		0,271-0,400	
Расход подогревающего кислорода	-"-		0,019-0,048		0,026-0,059		0,032-0,073	
Расход пропан-бутана,	-"-			0,011-0,022				

Таблица II

Режимы кислородной резки кислородом низкого давления

Параметры режима кислородной резки кислородом низкого давления	Единицы измерения	Толщина разрезаемой стали, мм							
		5	10	12	16	20	25	30	40
Диаметр сопла режущего кислородом	мм	1,4	1,2			1,4		1,7	
Скорость прямолинейной резки	мм/мин	800	650	620	580	500	450	400	300
"Угол атаки" при прямолинейной резке	град		50-60		60 - 80			80-90	
Давление кислорода перед резаком	МПа	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3
Давление пропан-бутана	МПа				не менее 0,1				
Расход режущего кислорода	м ³ /п.м.		0,037-0,042		0,060-0,095			0,117-0,165	
Расход подогревающего кислорода	—"		0,010-0,012		0,013-0,020			0,021-0,027	
Расход пропан-бутана	—"		0,0043-0,0050		0,0056-0,0066			0,0070-0,0086	

Параметры выполнения скосов

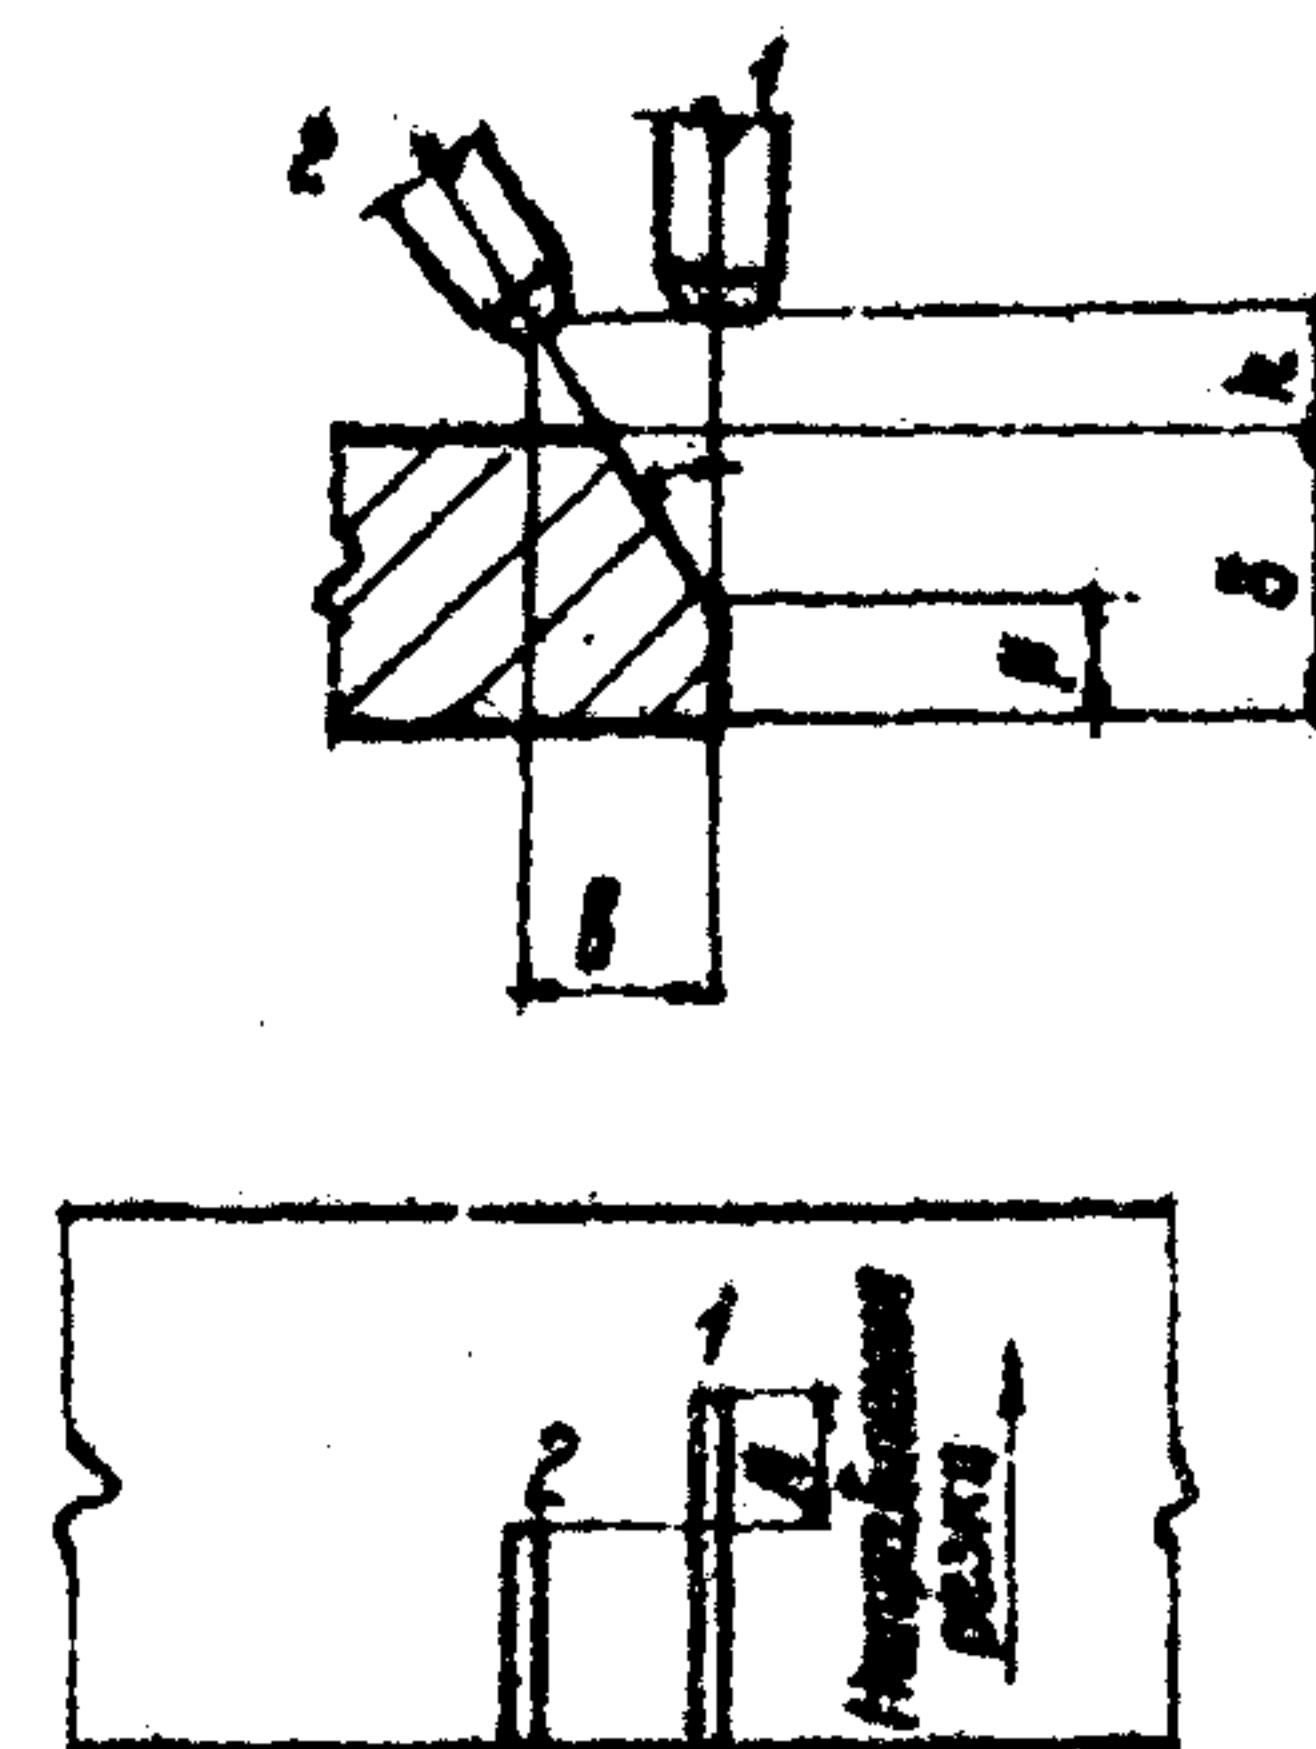

δ

толщина, мм

λ

угол скоса, град


P

приступление, мм

ГАРМОНИКА P/mm	$\lambda = 90^\circ$		$\lambda = 25^\circ$											
	P=2		P=1,5		P=3,0		P=4,0		P=6,0		P=1,5		P=2,0	
	B	B ¹	B	B ¹	B	B ¹	B	B ¹	B	B ¹	B	B ¹	B	B ¹
8	6	5	8	6	-	-	-	-	-	-	10	7	-	-
10	7	5	9	6	-	-	-	-	-	-	11	7	-	-
12	8	5	10	6	-	-	-	-	-	-	13	7	-	-
14	9	5	11	6	10	7	-	-	9	8	14	7	14	7
16	9	5	12	6	11	7	-	-	10	8	15	7	15	7
18	10	5	13	6	-	-	12	7	11	8	16	7	16	7
20	11	5	14	6	-	-	13	7	12	8	17	7	17	7
22	11	5	15	6	-	-	-	-	13	8	18	7	18	7
24	12	5	16	6	-	-	-	-	14	8	19	7	19	7
26	13	5	17	6	-	-	-	-	-	-	20	7	20	7
28	14	5	18	6	-	-	-	-	-	-	22	7	22	7
30	14	5	9	6	-	-	-	-	-	-	23	7	23	7

Таблица 12

кромок двухих резаками

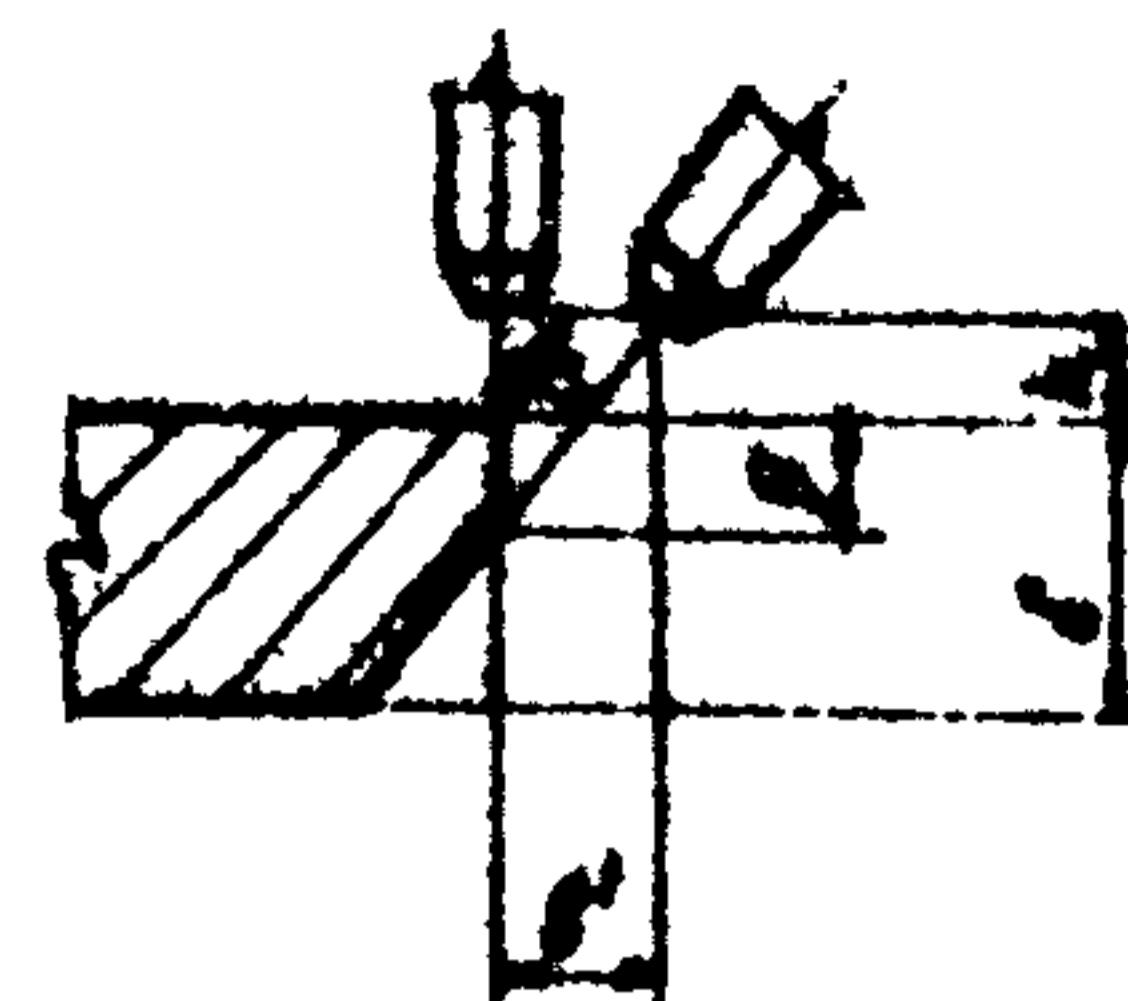


$b_1 = 11,6$ расстояние от резака до поверхности
листка, мм

$A = 25$ расстояние между резаками
стружки, мм

b_1, b_2 расстояние между резаками, мм

$\alpha = 30^\circ$						$\alpha = 45^\circ$						$\alpha = 50^\circ$						
P=3,0	P=4,0	P=5,0	P=6,0	P=7,0	P=8,0	P=2,0	P=3,0	P=4,0	P=5,0	P=6,0	P=7,0	P=8,0	P=2,0	P=3,0	P=4,0	P=5,0	P=6,0	P=7,0
B	IB ¹	IB ²	IB ³	IB ⁴	IB ⁵	B	IB ¹	IB ²	IB ³	IB ⁴	IB ⁵	B	IB ¹	IB ²	IB ³	IB ⁴	IB ⁵	B
9	8	9	9	8	9	-	-	7	II	I5	I1	I3	I3	-	-	21	I6	
II	8	10	9	9	9	-	-	8	II	I6	I1	I5	I3	-	-	23	I6	
I2	8	II	9	II	9	-	-	9	II	I8	I1	I6	I3	-	-	26	I6	
I3	8	I2	9	I2	9	II	I0	II	II	I9	II	I8	I3	I6	I4	28	I6	
-	-	-	-	-	I2	I0	-	-	21	II	19	I3	I9	I4	31	I6		
-	-	-	-	-	I4	I0	-	-	23	II	21	I3	20	I4	33	I6		
-	-	-	-	-	I5	I0	-	-	25	II	23	I3	21	I4	35	I6		
-	-	-	-	-	I6	I0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	I6		
-	-	-	-	-	I7	I0	-	-	-	-	-	-	-	-	40	I6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Варианты выполнения сварки

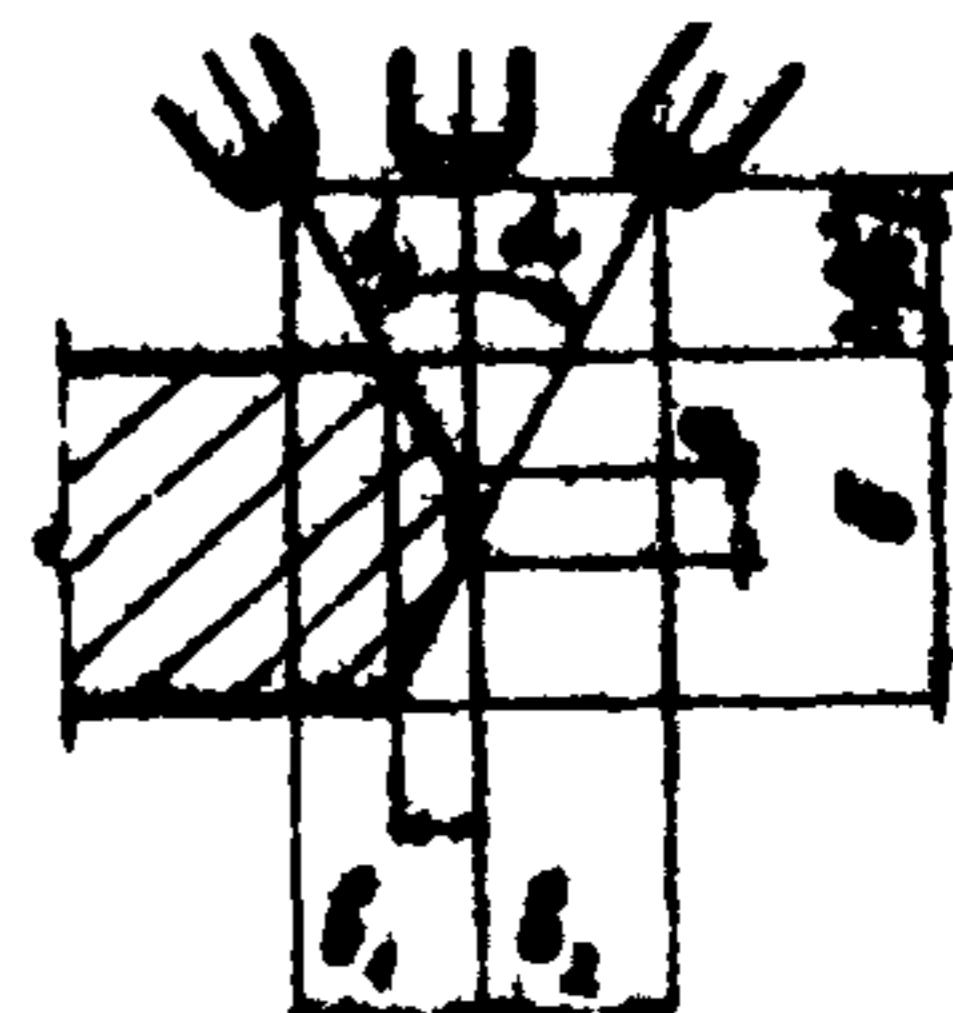

δ толщина, мм


d притупление, мм
угол скоса, град.

$P = 11,5$ расстояние от поверхности
листа I-го резана, мм

Толщина мм	$d = 20^\circ$		$d = 22^\circ$		$d = 23^\circ$		$d = 25^\circ$		$d = 30^\circ$	
	$P = 20$		$P = 1,5$		$P = 1,5$		$P = 20$		$P = 20$	
	B_1	B_2								
20	8	8	8	8	10	11	-	-	-	-
22	8	9	8	8	10	11	-	-	-	-
24	8	9	8	9	10	12	-	-	13	14
26	9	9	9	9	11	12	-	-	14	15
28	9	10	9	9	12	13	-	-	15	16
30	9	10	9	10	12	13	-	-	15	16
32	10	10	10	10	13	14	-	-	16	17
34	10	11	10	10	13	14	-	-	16	17
36	10	11	10	11	13	14	-	-	17	18
38	11	11	11	11	14	15	-	-	-	-
40	11	12	11	11	14	15	14	15	-	-
42	11	12	11	12	15	16	15	16	-	-
44	12	13	12	12	15	16	15	16	-	-
46	12	13	12	12	16	17	16	17	-	-
48	12	13	12	13	16	17	16	17	-	-
50	13	14	-	-	-	-	16	17	-	-
52	13	14	-	-	-	-	17	18	-	-
54	14	14	-	-	-	-	17	18	-	-
56	14	15	-	-	-	-	18	19	-	-
58	14	15	-	-	-	-	18	19	-	-
60	15	15	-	-	-	-	19	20	-	-

Таблица 13

Профиль троек резаков

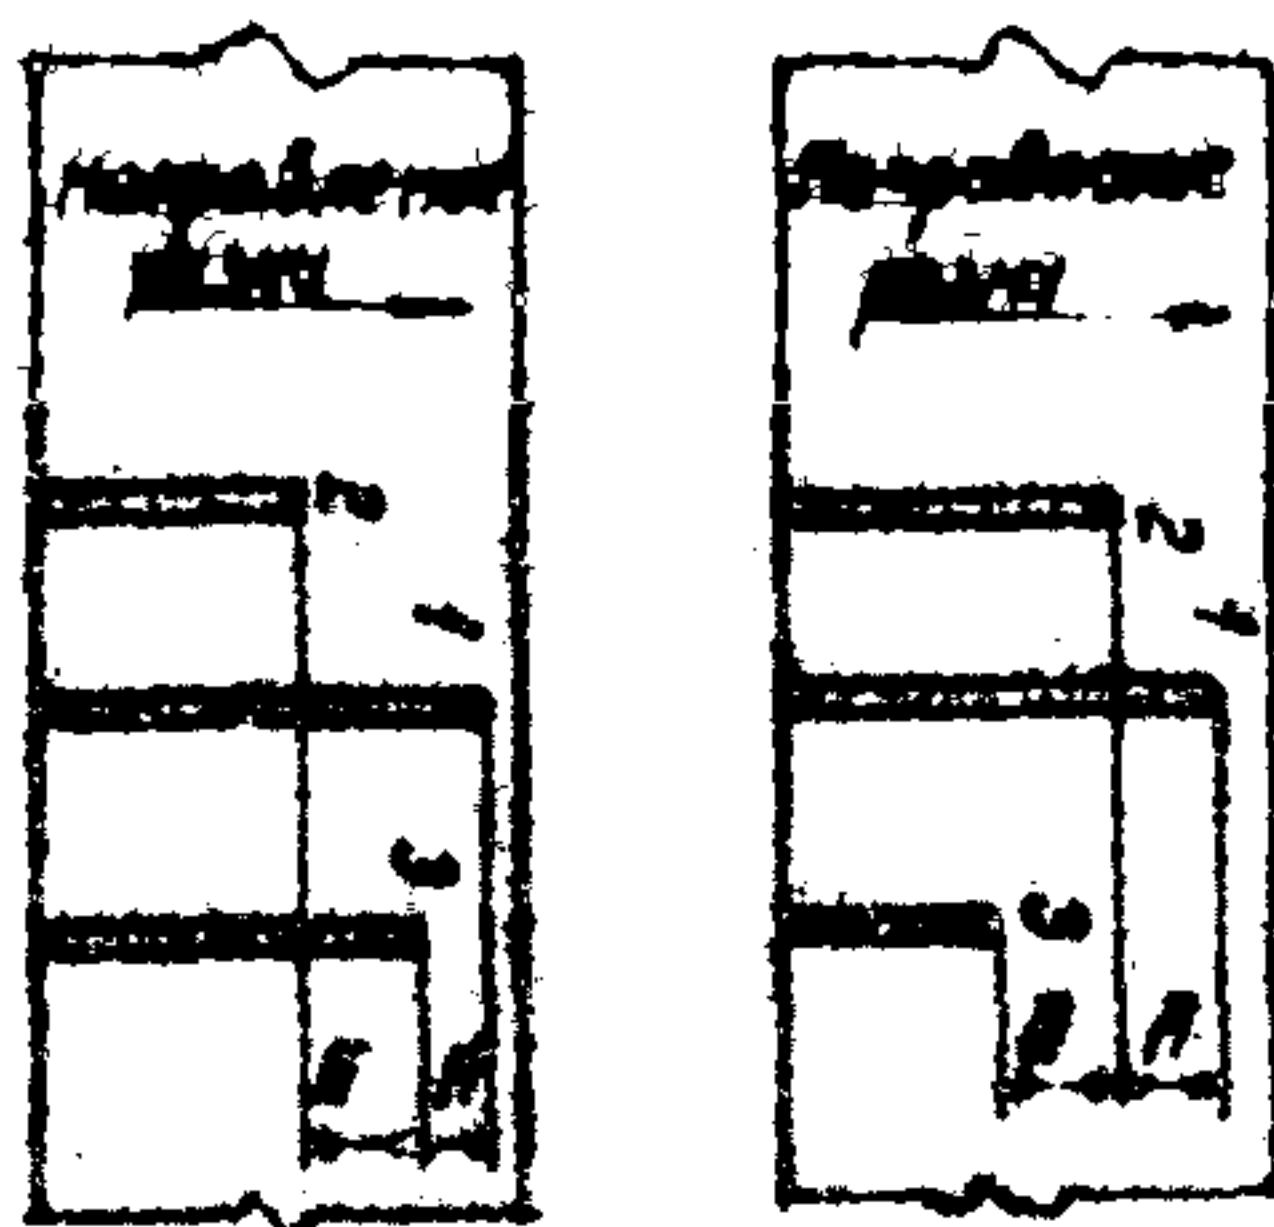

$H = 12$ расстояние оси поверхности листа 2-го и 3-го резаков, мм



$R = 15$ расстояние между режущими стружки, мм

b_1, b_2 расстояние между резаками, мм

		$\alpha = 45^\circ$				$\alpha = 50^\circ$			
$P = 6,0$		$P = 6$		1,5		2,0		4,0	
B_1	B_2	B_1	B_2	B_1	B_2	B_1	B_2	B_1	B_2
II	14	16	24	25	26	25	26	24	25
II	15	18	25	26	27	26	28	25	30
II	16	20	26	27	28	28	26	26	31
II	16	21	27	28	29	29	30	28	32
II	16	22	28	26	30	30	31	29	35
II	17	23	29	30	31	31	32	30	36
II	17	-	-	31	32	32	34	31	36
II	18	-	-	32	33	34	35	32	37
II	19	-	-	33	34	35	36	33	38
II	19	-	-	34	35	36	36	35	39
II	20	-	-	35	36	36	37	36	40
II	20	-	-	-	-	-	-	-	-
II	21	-	-	-	-	-	-	-	-
II	22	-	-	-	-	-	-	-	-
II	22	-	-	-	-	-	-	-	-
II	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II	24	-	-	-	-	-	-	-	-
II	24	-	-	-	-	-	-	-	-
II	25	-	-	-	-	-	-	-	-
II	25	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 14

Параметры выполнения скосов в зависимости от толщины проката

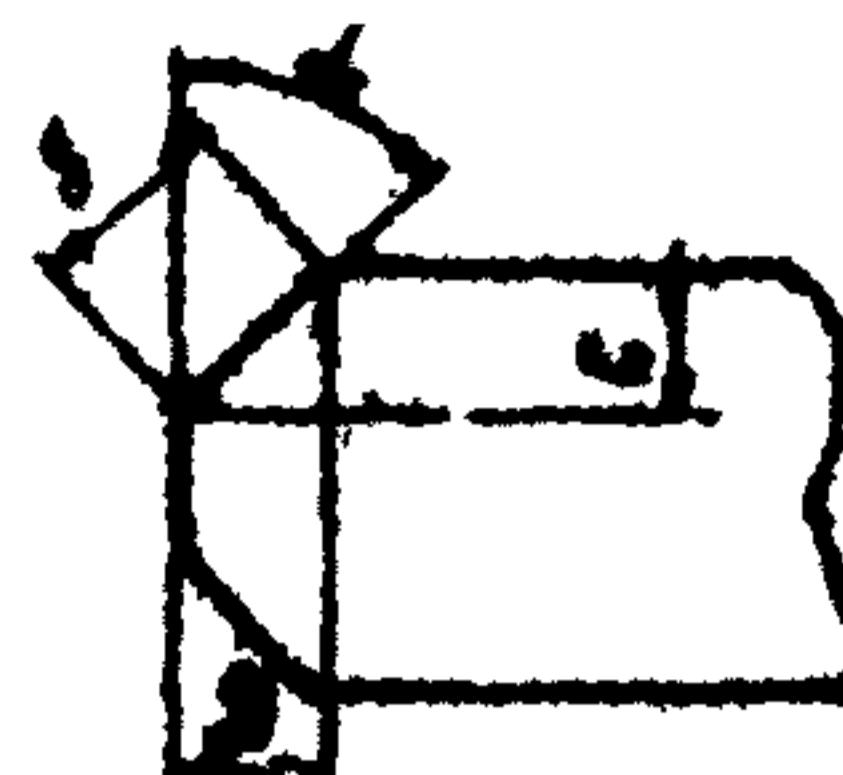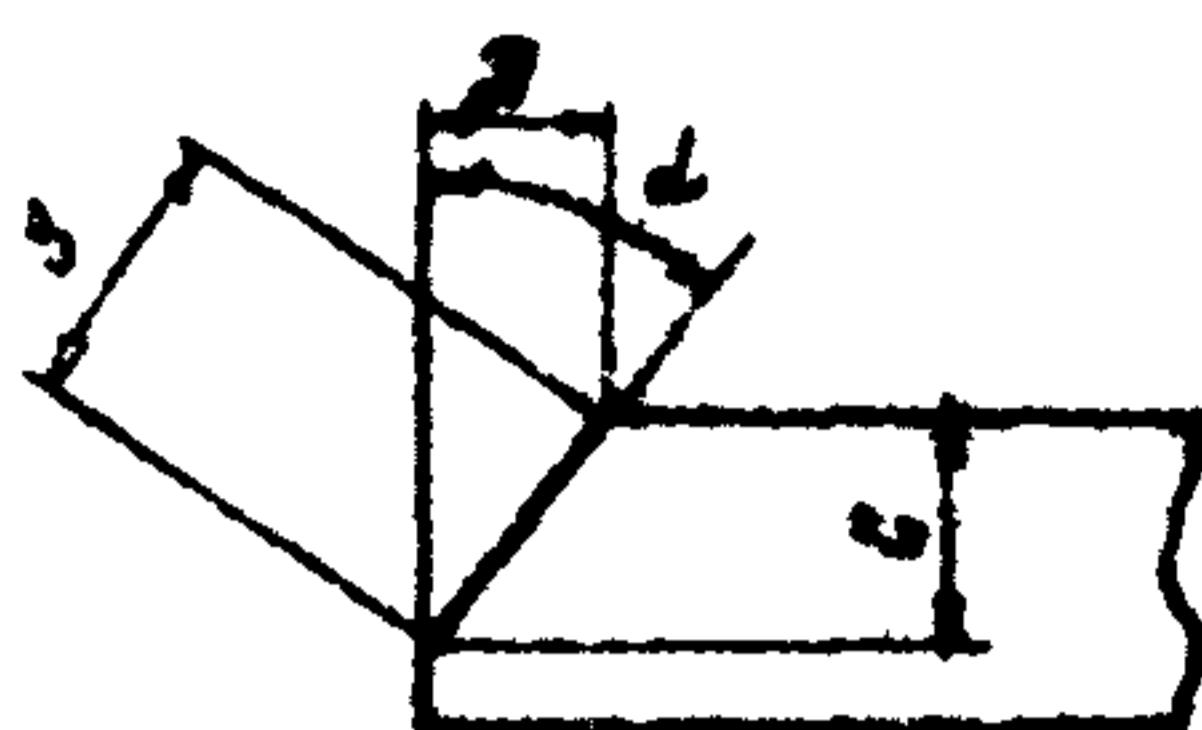

Глубина скоса С, мм	Угол скоса α, град.													
	20		22		25		30		40		45		50	
S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	
10	10	3	10	3	11	5	12	6	13	9	14	10	16	12
12	13	4	13	4	13	5	14	7	16	10	17	12	19	14
14	15	5	15	5	15	6	16	8	18	12	21	13	22	17
15	17	6	17	6	18	7	18	9	21	13	23	16	25	19
18	19	6	19	7	20	8	21	10	23	15	26	18	28	22
20	21	7	22	8	22	9	23	12	26	19	29	20	31	24
22	23	7	23	9	24	10	26	13	29	19	31	22	34	26
24	25	8	25	8	26	11	28	14	31	20	34	24	37	29
26	28	8	29	11	28	12	30	16	34	22	37	26	40	31
28	30	9	31	11	31	13	32	16	36	24	40	28	44	33
30	32	10	32	12	33	14	35	17	59	25	43	30	47	36
32	34	11	34	-	35	15	37	18	42	27	46	32	50	38
34	36	12	36	13	37	16	39	20	44	29	48	34	53	40
36	38	13	39	14	40	17	42	21	47	30	52	36	55	45
38	40	14	40	15	42	18	44	22	49	32	54	38	60	46
40	43	15	43	16	44	18	46	29	52	34	57	40	62	48
42	45	15	46	17	45	19	48	24	54	35	60	42	65	50
44	47	16	48	17	48	20	51	26	57	37	63	44	69	52
46	49	17	50	19	51	21	53	27	60	39	66	46	72	55
48	51	17	52	19	53	22	55	28	62	40	69	48	75	57
50	53	18	53	20	55	22	57	29	65	42	72	50	78	60

вой не менее 15 мм, расположение на одной линии, перпендикулярной линиям кромок деталей; расстояние между неровностями должно составлять: при ширине полос до 100 мм - около 300 мм; до 200 мм - около 1000 мм; до 300 мм - около 1500 мм; выше 300 мм - около 2500 мм;

- вырезку фигурных деталей из листа необходимо вести последовательно, вырезая, в первую очередь, детали, к которым предъявляются более высокие требования по точности; но следует это до окончания резки размыкать контур отхода металла при вырезке из одного листа деталей, различных по форме и размерам;

- отверстия (окна) в деталях необходимо осуществлять до вырезки наружного контура;

- вырезку деталей из тонкого металла (до 10 мм) следует вести на предельно высоких скоростях при малой мощности плазмы.

5.2. Воздушно-плазменная резка

5.2.1. Воздушно-плазменную резку следует производить на постоянном тоже прямой путьности. В качестве плазмообразующего газа следует использовать воздух.

5.2.2. Воздушно-плазменную резку строительных сталей следует проводить без обжигания при вырезке деталей:

- кромки которых будут обрабатываться для получения зарядки кромок под сварку или со свободными кромками;

- кромки которых откусутся в тавр с последующей сваркой под флюсом или в защищенной газе;

- кромки которых стекают встыковое соединение под одностороннюю сварку;

- а также деталей из круглых труб и гнутосварных замкнутых профилей и с технологическим пропуском.

5.2.3. Рекомендуемые режимы механизированной воздушно-плазменной резки строительных сталей применительно к установке типа АПР-403, оснащенной плазмотроном с вихревой стабилизацией дуги, приведены в таблице I5.

Таблица 15

Режимы магнитной плазменной резки углеродистых
и низкомелегированных сталей

Толщина металла, мм	Скорость резки, м/мин	Ток, А	Напряжение, В		Расход воздуха, м ³ /ч	Диаметр, мм		Расстояние от резака до изде-	Ширина реза по нижней кромке, мм	Наперлен- дикулар- ность по- верхности реза, мм
			эточ- ница	на дуге		элект- рода	сопла			
4	4000-4500	250		140-145						
5	3000-3500	250		140-145						
8	2400-2500	260		145-150						
10	1900-2000	270	380±20	155-160	4,8-6,0	2,0	4,0	10-12	3,0-3,5	0,8-1,2
12	1700-1800	300		155-160						
14	1500-1600	300		160-165						
16	1300-1400	320		160-165						
18	1100-1200	340		165-170						
20	1000-1100	340		165-170						
30	650-700	380		170-175						

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

6.1. Допускаемые отклонения от проектных линейных размеров деталей должны соответствовать СНиП III-18-75 (табл.8). Отклонения размеров скосов под сварку должны соответствовать ГОСТ 5264-69, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 8713-79.

6.2. Неперпендикулярность резанных кромок должна соответствовать требованиям третьего класса по ГОСТ 14792-80. Шероховатость кромок должна быть не ниже второго класса по ГОСТ 14792-80 и отвечать требованиям СНиП III-18-75.

Требования к качеству резов (неперпендикулярность и шероховатость) должны указываться в сопроводительном листе и наряде на изготовление детали.

6.3. Припуски заготовок, вырезаемых термической резкой, должны соответствовать ГОСТ 12169-76.

6.4. После кислородной резки проката детали должны пройти контроль на их соответствие требованиям чертежа, предъявляемым к размерам и геометрическим формам.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И ИГР

7.1. Для обслуживания и эксплуатации машин и оборудования для термической резки должны обучаться рабочие следующих специальностей:

- кислородорезчики для работы на стационарных машинах;
- кислородорезчики для работы на переносных машинах;
- кислородорезчики для работы на ручных установках;
- плазморезчики вышеуказанных специальностей;
- наладчики газовой аппаратуры;
- слесари-наладчики газорезущих машин;
- наладчики оборудования для плазменной резки;
- наладчики электронной аппаратуры.

7.2. Инженерно-технические работники (ИТР) и рабочие, принимающие непосредственное участие в организации, выполнении термической резки, в эксплуатации оборудования и оснастке, должны пройти обучение и аттестацию по специальной программе на право выполнения соответствующей работы. Аттестации

рабочих должна проводиться один раз в год, ИТР - один раз в три года.

7.3. Основанием для допуска специалиста к выполнению термической резки является удостоверение, выданное заводской квалификационной комиссией.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКЕ

8.1. К выполнению работ по термической резке допускаются лица не младше 18 лет; прохождение курса обучения и сдача экзамена по технике безопасности. Проверка знаний по технике безопасности должна проводиться не реже одного раза в год. Администрация должна выдавать каждому рабочему инструкцию по технике безопасности.

8.2. Лица, связанные с термической резкой, обязаны выполнять требования следующих документов:

- "Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газоильмической обработки металлов", утвержденные постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих машиностроения 2 апреля 1963 г. (с изменениями и дополнениями от 20 апреля 1966 г. и постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих машиностроения от 11 мая 1986 г.);

- "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденны Госстандартом СССР 12 апреля 1969 г.;

- "Правила устройства и безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденны Госгортехнадзором СССР в 1970 г.;

- "Правила безопасности в газовом хозяйстве", утвержденны Госгортехнадзором СССР 28 октября 1969 г.;

- СНиП II.А.11-70 "Техника безопасности в строительстве".

8.3. Цапки и вентиль кислородной резки освобождаются от газопроводов срочного давления.

Давление в трубопроводах, МПа:

- кислорода - от 0,07 до 1,6;
- ацетилены - от 0,01 до 0,15;
- пропан-бутана - до 0,07;
- природного газа - до 0,07.

Трубопроводы должны быть окрашены в соответствующие цвета:

- кислорода - в голубой;
- ацетилены - в белый;
- пропан-бутана и природного газа - в красный.

На местах потребления должны быть установлены газоразборные посты:

- для горючего газа - с волнистым затвором и запорной арматурой;
- для кислорода - с кислородным вентилем и штуцером для присоединения редуктора.

Редукторы должны быть окрашены в соответствующие цвета:

- кислородные - в голубой;
- ацетиленовые - в белый;
- ср. пр-н-бутана и природного газа - в красный.

Расстояние от газоразборного поста до источника открытого огня должно быть не менее 10 м.

Должна быть обеспечена герметичность всех газовых и кислородных коммуникаций, штуцерных соединений, предохранительных затворов.

8.4. Резаки для ручной кислородной резки, редукторы, рукава и газорегулирующие устройства должны быть закреплены за определенными рабочими.

Длина рукавов не должна превышать 20 м. При ремонтных работах допускается увеличение длины рукавов до 40 м. Закрепление рукавов должно осуществляться на ниппелях по ГОСТ 1078-71 с помощью хомутов. Запрещается подмотка дефектных рукавов изоляционной лентой. Деректные места рукавов должны быть вырезаны и соединены двусторонними ниппелями. В каждом рукаве

допускается не более двух стиков при длине стыкуемых куоков не менее 5 м.

Перед началом работы необходимо проверять:

- плотность и прочность присоединения газовых рукавов к резакам, редукторам и затворам;

- наличие воды в затворе (с помощью кольцевого крана);

- исправность резаков, редукторов, шлангов;

- правильность и исправность подводки тока, заземления и включений устройств газорезательных машин.

Эксплуатация аппаратуры, в которой обнаружены неисправности, запрещается.

8.5. На участке кислородной резки запрещается хранить легковоспламеняющиеся или огнеопасные материалы (керосин, бензин, карбид кальция, газовые баллоны, паклю и т.п.), а также производить резку в помещениях, загрязненных промасленными тряпками, бумагой, деревянной стружкой и т.п.

8.6. Противопожарные средства (огнетушители, ящики с песком и лопатами, бочки с водой и ведрами, пожарные рукава) должны быть всегда в наличии и исправном состоянии.

8.7. На каждый 200 м^2 площади участка газовой резки, а также на каждое помещение газовой резки меньшей площади необходимо иметь огнетушитель и ящик с песком емкостью 1 м^3 .

8.8. На выполнение временных работ по кислородной резке должно выдаваться разрешение по специальной форме, подписанное ответственным руководителем и согласованное с местным представителем пожарной охраны.

8.9. По окончании работ необходимо выключить все газопитание в электрические установки, а также убедиться в отсутствии горящих и тлеющих предметов.

8.10. При тушении керосина, бензина, а также электрических проводов в помещениях, где находится карбид кальция, запрещается применять воду и пенные огнетушители. В этих случаях следует пользоваться песком, углекислотными или сухими огнетушителями.

8.11. В помещение, где производится кислородная резка, должна быть устроена местная и общебменная вентиляция. Предельно допустимые значения концентрации пыли при резке стальной разделяются санитарными нормами СН 245-71.

Общеобменная вентиляция должна быть рассчитана на подачу 2500–3000 м³ воздуха на 1 м³ сжигаемого горючего газа.

8.12. Рабочее место воздушно-плазменной резки должно быть оборудовано эффективной местной вентиляцией производительностью 4500...6000 м³/ч.

Для защиты от светового излучения необходимо предусматривать соответствующие ограждения и применения маски со светофильтрами.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Область применения различных способов термической резки	3
3. Требования к материалам	4
4. Требования к машинам, оборудованию и снастям для термической резки.	10
5. Технология термической резки.	22
5.1. Кислородная резка.	22
5.2. Воздушно-плазменная резка.	33
6. Требования к точности и качеству изготавливаемых деталей.	35
7. Требования к квалификации рабочих и ИР	39
8. Техника безопасности при термической резке	39

Ответственный за выпуск В.В.Волков
Литературный редактор Е.В.Чуркин
Технический редактор Л.А.Пижова

Л-91605. Подписано к печати 7/1-83 г. Объем 2,5 п.л.
Формат 60x84/16. Офсетная печать. Тираж 150 экз.
Цена 40 коп. Заказ №364.

Отпечатано на ротапринте ИНИИПСК