



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ

125009, Москва, Никитский пер., д. 5

Телефон: (495) 956-64-83

Факс: (495) 956-75-16

08.08.06 № 01/Ц-694/6
на № _____ от _____

В строительные и проектные организации

И н ф о р м а ц и о н н о е п и с ь м о

ООО «Магнезиальные бетоны» в мае 2005 выполнило работы по устройству наливных полов «МагБет» на объекте «Реставрация ЦВЗ «Манеж» по адресу: г.Москва, Манежная площадь, вл.1». В течение месяца с начала эксплуатации на полах «МагБет» появились волосяные трещины, которые были санированы высокопрочным полиуретановым лаком на всю глубину. Однако в дальнейшем в течение года продолжалось появление новых трещин, достигших ширины раскрытия от 0.15 до 1.2 мм и глубины - до 200 мм.

Возникновение трещин могло быть обусловлено комплексом причин, а именно усадочными напряжениями в бетоне подготовки, выполненной под наливные полы, температурными деформациями, спровоцированными температурными перепадами в период строительства (конец зимы – весна), в случае различных коэффициентов температурных деформаций магнезиальных полов и обычного тяжелого бетона.

Всё это является следствием недостаточной проработки технологии устройства полов «МагБет».

Обращаю Ваше внимание, что полы «МагБет» не внесены в Московский территориальный строительный Каталог и Реестр новой техники, а Технические условия на них не включены в Реестр Технических условий.

С целью недопущения повторения подобных случаев считаю целесообразным проектным организациям включать, а организациям-заказчикам требовать включения в проекты материалы и изделия только после соответствующей отработки технологии и включения изделий в Московский территориальный строительный Каталог, Реестр новой техники и в Реестр Технических условий.

С.А. Акулова
Исп. Акулова Н.Д.

Исп. Акулова Н.Д.
956-69-92

А.Н. Левченко
01.8

А.Н.Левченко

ВХОД № 01/Ц-21-1524/6-(0)-0
01.08.06.
МОСГОСЭКСПЕРТИЗА