

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Всесоюзный институт по проектированию  
организации энергетического строительства  
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ  
НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-750 кВ  
ШИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ  
(СБОРНИК)

К-У-19

ОПРЕССОВКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ  
СЕЧЕНИЕМ 120-700  $\text{мм}^2$  И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ  
ТРОСОВ СЕЧЕНИЕМ 50-70  $\text{мм}^2$

Москва  
1975

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Всесоюзный институт по проектированию  
организации энергетического строительства  
"ОРГЭНЭРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ  
НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-750 кВ  
ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ  
(СБОРНИК)

К-У-19

ОПРЕССОВКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ  
СЕЧЕНИЕМ 120-700  $\text{мм}^2$  И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ  
ТРОСОВ СЕЧЕНИЕМ 50-70  $\text{мм}^2$

Москва  
1975

Сборник технологических карт К-У-Г9 подготовлен отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института "Оргэнергстрой".

Составители : Б.И.РАВИН, Е.Н.КОГАН, А.В.ЦИТОВИЧ,  
Н.В.БАДАНОВ, Н.И.БАДАНОВА, А.А.ХУЭИН  
В.А.ПОЛУБКОВ, Е.Н.СОРОКИНА.

Сборник К-У-Г9 состоит из восьми типовых технологических карт на соединение стальалюминиевых проводов сечением 120-185  $\text{мм}^2$  способом скрутки, на монтаж прессуемых зажимов на стальалюминиевых проводах сечением 240-700 $\text{мм}^2$  и стальных тросах сечением 50-70 $\text{мм}^2$ , а также на термитную сварку проводов в анкерных шлейфах.

Карты составлены в соответствии с методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденными Госстроем СССР 2 июля 1964 года

С выпуском настоящего сборника аннулируется сборник типовых технологических карт К-У-8. ( ОМ-152031, издания 1965 года).

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	:	ВЛ 35-750 кВ
ОПРЕССОВКА СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЗАЖИМОВ	:	
ТИПА СВС НА СТАЛЬНЫХ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСАХ:		К-У-19-6
СЕЧЕНИЕМ 50-70 $\text{мм}^2$	:	

### I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-У-19-6 является руководством при опрессовке соединительных зажимов типа СВС на стальных грозозащитных тросах сечением 50-70 $\text{мм}^2$  и служит пособием при составлении проектов производства работ с тросами данных сечений.

### II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### НА ОДИН ЗАЖИМ

Показатели	:	Стальные тросы
	:	сечением, $\text{мм}^2$
	:	50      70

Монтаж соединительных зажимов типа СВС

моторным прессом ПО-100 М:

Трудоемкость, чел.-час.	0,59	0,63
работа механизмов, маш.-час.	0,15	0,16
расход бензина, кг	0,21	0,22

Монтаж соединительных зажимов типа СВС  
ручным прессом МЛ-1 В

трудоемкость, чел.-час.	0,83	0,88
-------------------------	------	------

Производительность звена за смену (8,2 часа)  
количество спрессованных зажимов:

моторным прессом	27	25,6
ручным прессом	19,5	18,6

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

1. Работы по опрессовке соединительных зажимов (рис. 1) выполняются в процессе монтажа грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи звеном электромонтажников в составе:

№п/п	Профессия	раз-ряд	К-во, чл.	Примечание
1.	Электромонтажник	1у	1	
2.	"-	Ш	1	
Итого:				2


2. Опрессовку соединительных зажимов производить в следующей последовательности (см. рис.2):

- a) вырезать концы тросов, подлежащих сращиванию, надрезать на них бандажи "В" и ровно обрезать;
- b) концы тросов длиной по 130 мм очистить от грязи и смазки ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть и покрыть тонким слоем технического вазелина;
- c) на конец одного из срашиваемых тросов надвинуть соединительный зажим, подготовленный к опрессовке, согласно п. 4 "Общей части";
- d) ввести конец второго троса в зажим так, чтобы проволоки троса свободно вошли без утыкания между проволоками первого троса. Концы проволок при этом должны выходить по обе стороны зажима на 15-20 мм;
- e) опрессовать зажим матрицей, начиная от середины зажима к краям.

3. Опрессованный зажим следует осмотреть, замерить диаметр. В случае несоответствия диаметра норме, зажим следует доопрессовать до нормы. При обнаружении трещин зажим необходимо вырезать и соединение должно быть выполнено вновь.

4. На смонтированные зажимы составляется журнал по установленной форме.

Зажим до опрессовки

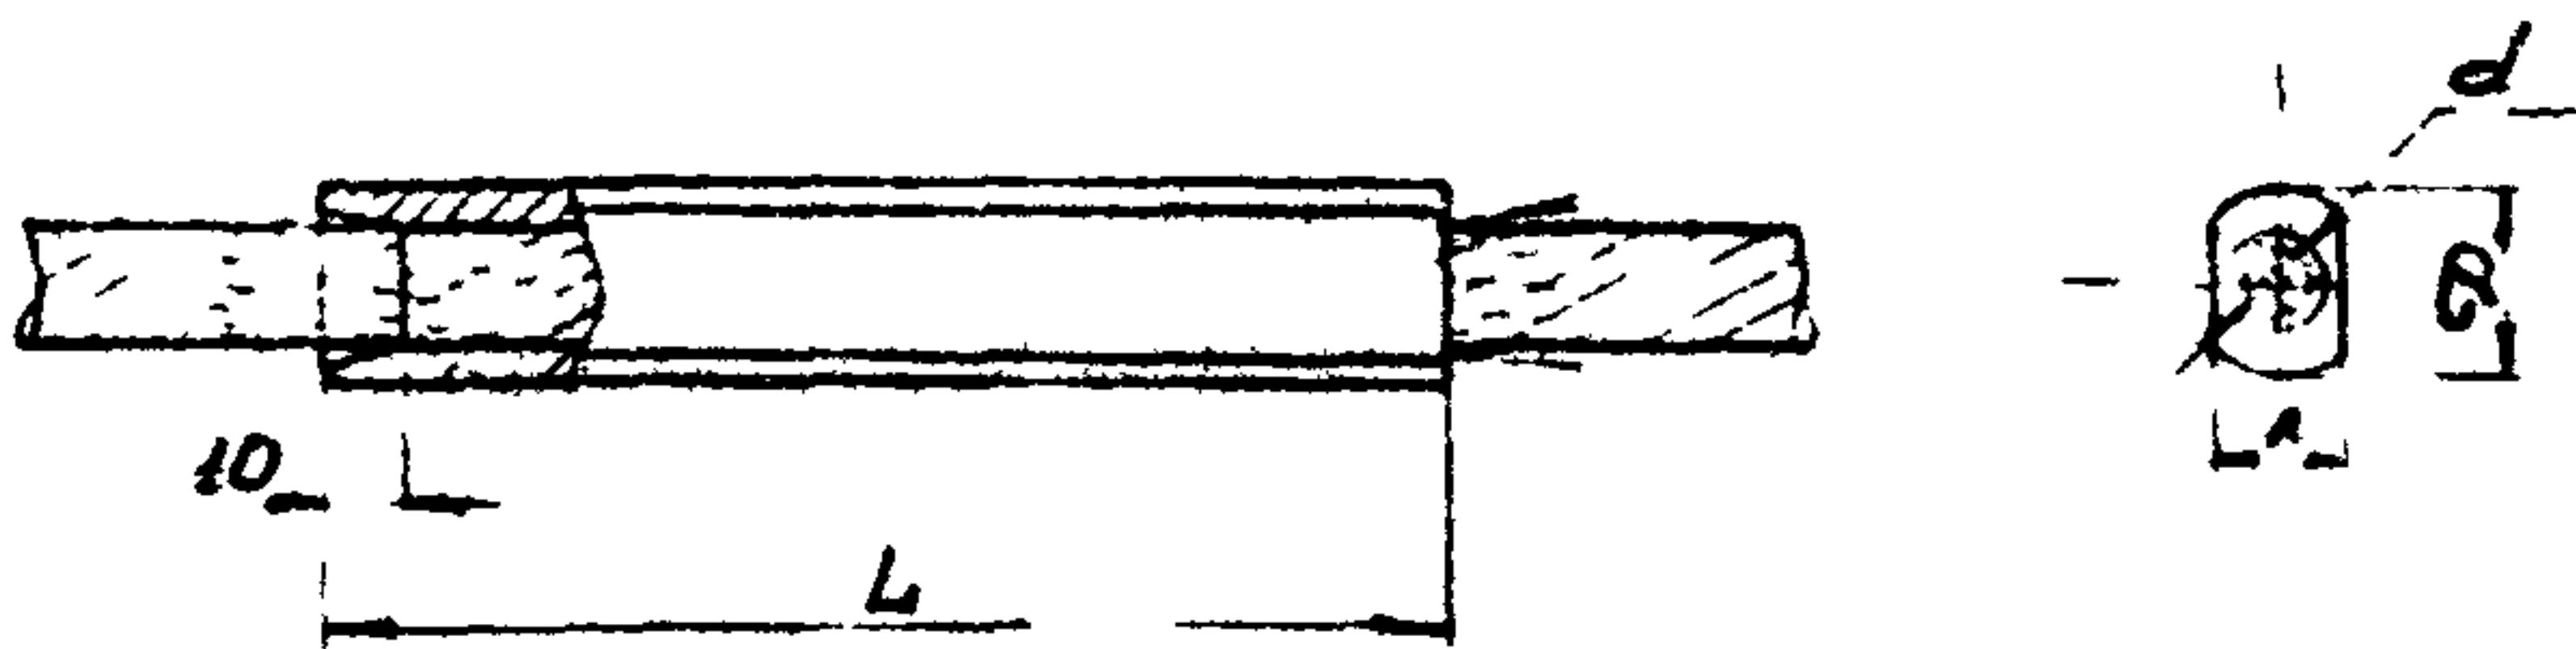

Типо- размер	Марка троса			Матрицы пресса	Размеры, мм			
	Обозн.	Площадь сечения, мм <sup>2</sup>	Диаметр троса, мм		Диаметр мм	L	D	A
СВС-50	С-50	49,49	9,0	24	80	28	23,5	14,5
СВС-70	С-70	72,58	11,0	26	85	32	25	17,5

Рис.1 Соединительные зажимы типа СВС для стальных тросов

### 1. Зачистка концов тросов

Концы тросов промывают  
бензином и покрывают тонким  
слоем технического вазелина



### 2. Подготовка троса к опрессовке


Надвинутый на трос  
зажим



### 3. Помещение захвата перед опрессовкой



### 4. Опрессовка захвата

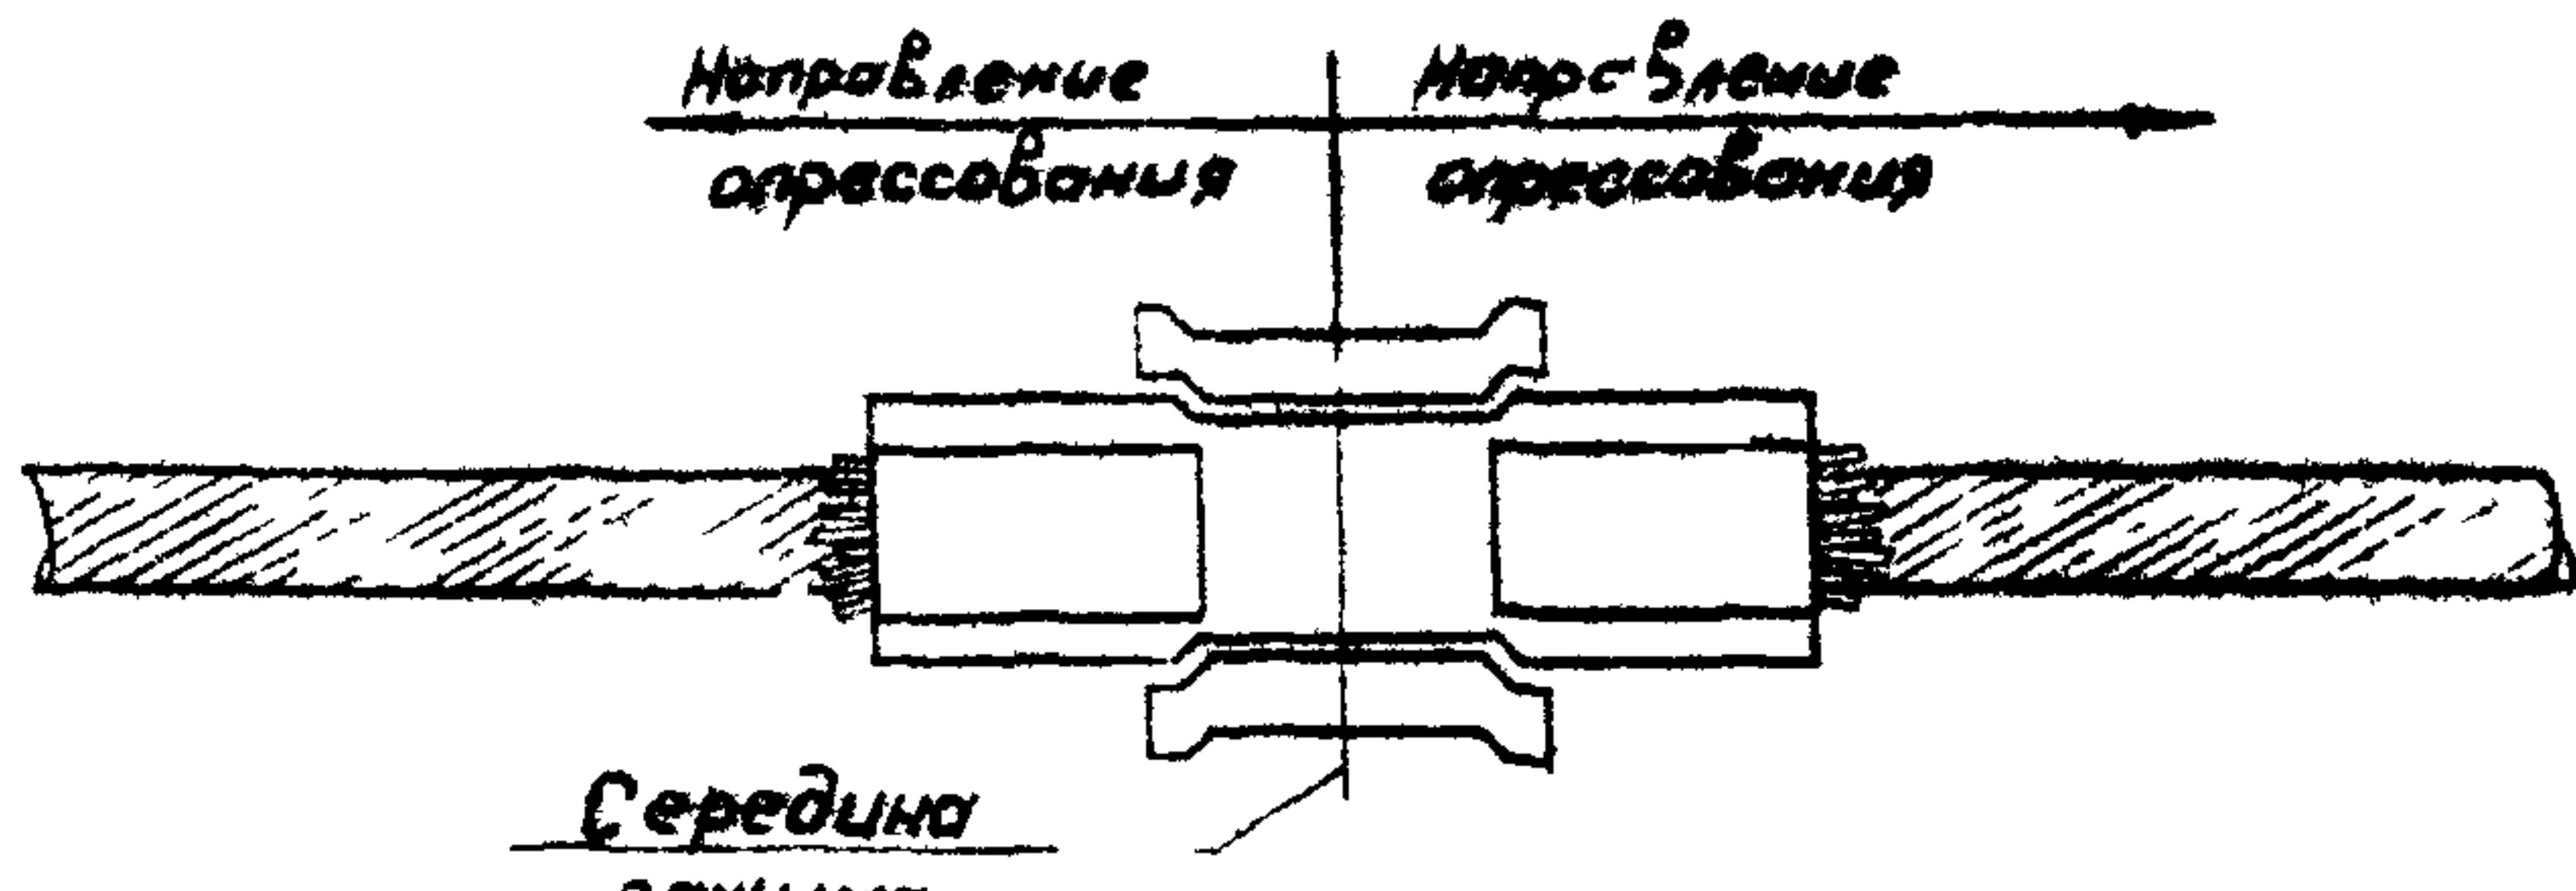

1. Номинальные диаметры матриц для различных типов зажимов приведены в таблице на рис. 1
2. Допуск на матрицы -  $(d_H + 0,2)$  мм
3. Допуск на опрессованную часть зажима -  $+d_H + 0,3$ /мм

Рис. 2 Опрессовка соединителя нового зажима типа СВС

### IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Работы по опрессовке соединительных зажимов типа СВС на стальных грозозащитных тросах сечением 50-70 мм<sup>2</sup> выполняются специально обученными электромонтажниками IУ и III разрядов из состава монтажной Бригады, занятой на монтаже проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи.

2. Опрессование соединительных зажимов на грозозащитных тросах производится опрессовочным агрегатом ПО-100М или ручным гидравлическим прессом МИ-1Б в приведенной ниже последовательности:

- подготовить концы грозозащитного троса и соединительный зажим к опрессованию (Промыть бензином концы троса и зажим, насухо протереть и смазать вазелином);
- произвести опрессование зажима;
- по окончании опрессования осмотреть зажим и замерить его диаметры;
- заполнить журнал установленной формы (форму журнала - см. приложение № 3).

### V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Основание	:	Наименование	:	Затраты труда при опрессовке, чед.-час.
	:		:	Моторным : Ручным прессом : прессом

Нормы времени по материалам института "Энергостройтруд"	Подготовка и опрессование соединительных зажимов типа СВС на грозозащитных тросах сечением 50 мм <sup>2</sup>	Один зажим	0,59	0,83
	То же, сечением 70 мм <sup>2</sup>	"-	0,63	0,88

У1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
(для одного звена рабочих)

1. Механизмы

Наименование	: Тип	: Марка	: К-во шт.	Примечание
Прессовочный агрегат моторный		Прицепной ПО-100М	1	
или				
ручной пресс		МИ-16	1	

2. Инструменты, приспособления,  
материалы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	К-во:	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Станок для резки проводов и тросов	"	шт 1	
2.	Матрицы к прессу	компл.	2	Подбираются по типу прессуемого вакуума (см.рис.1)
3.	Стальной метр	шт	1	
4.	Стальная рулетка	"	1	
5.	Ножовки по металлу	"	2	
6.	Подотна ножовочные	"	20	
7.	Штангенциркули	"	2	
8.	Буандо слесарное	"	1	
9.	Насадки универсальные длиной 250 мм	"	2	
10.	Молоток слесарный 0,5 кг	"	1	
11.	Кусачки	"	1	
12.	Врти стальные	"	2	
13.	Метки из кардонаенты	"	2	
14.	Отвертки	"	2	

1 :	2	:	3 :	4 :	5
15.	Напильник личной длиной 300 мм ст.		1		
16.	Напильник драчевый, плоский длиной 300 мм	-"	1		
17.	Проволока мягкая изгальная	кг	1		
18.	Бензин (или другой растворитель)	-"	5		
19.	Ветомь	-"	2		
20.	Вазелин нейтральный технический (ГОСТ 782-59) или смазка зас (МРТУ 28-1-206-66)	-"	0,5		

2. Эксплуатационные материалы

№п/п:	Наименование	Норма на 1 час работы (установлено), кг	Примечание
1.	Бензин для спрессовочного агрегата ПО-100М	1,4	См. технико-экономические показатели на новый зажим.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

из Правил техники безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи

Глава II - Строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

Раздел 16 - монтаж проводов и грозозащитных тросов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 16.1. Запрещается находиться под гирляндами изоляторов, монтажными блоками, проводами, тросами и другими предметами во время их подъема, а также находится или проходить под местом термитной сварки
- 16.2. При монтаже и демонтаже воздушных линий большой протяженности провода отдельных смонтированных участков длиной 3-5 км должны закорачиваться и заземляться.
- 16.3. Заземляющие проводники сначала присоединяются к "земле", а затем к проводам к тросам.
- 16.4. При приближении грозы и во время грозы работы по монтажу проводов к тросам, а также пребывание людей рядом с опорами запрещаются.

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ

- 16.20. Обрезать провода и тросы следует только с помощью соответствующего инструмента (Ножовки, тросоруба). Обрубать провода и тросы зубилом запрещается.
- 16.21. Запрещается применять этилированный бензин для промывки концов проводов и соединительных зажимов.
- 16.22. После спрессования проводов и тросов следует обязательно спилить напильником образовавшиеся на соединительном или натяжном зажиме заусенцы.

ТЕРМИТНАЯ СВАРКА ПРОВОДОВ

- 16.23. Термитная сварка проводов должна производиться согласно

"Инструкции по термитной сварке проводов воздушных линий электропередачи", утвержденной Соглавэнерго.

16-24. К работе по термитной сварке проводов могут быть допущены лица, обученные приемам сварки и могущие выполнять сварку самостоятельно.

16-25. Термитную сварку следует производить в темных защитных очках. Во время сварки лицо работающего должно находиться на расстоянии не менее 0,5 м от места сварки.

16-26. Запрещается трогать или поправлять рукой горячий термитный патрон. Сгоревший и остывший шлак следует ссыпать в направлении от себя и только после полного его охлаждения.

16-27. При выполнении работ по термитной сварке на деревянных опорах или порталах в жаркую и сухую погоду следует обеспечивать все меры против возгорания опоры, портала или сухой травы от случайного попадания неостывшего шлака.

16-28. Несгоревшую термитную спичку следует бросать на заранее намеченную земляную пломадку или в металлический ящик, около которого не должно быть легковоспламеняющихся предметов.

16-29. При перекладке и переноске ящиков с термитными патронами и спичками нужно избегать сильных сотрясений и бросков.

16-30. Термитные спички следует хранить в отдельных коробах в заводской упаковке.

16-31. Ящики с термитными патронами должны складироваться отдельно от ящиков с термитными спичками и храниться в штабелях на полу крышки вверх. Высота штабеля не должна превышать 2 м.

16-32. Хранение для термитных патронов и спичек должно быть сухим, несгораемым и соответствовать установленным требованиям к хранилищам пожароопасной продукции. Разрешается хранить термитные патроны и спички в закрытых металлических шкафах.

16-33. Тушить загоревшийся термитный патрон следует только песком или пенным огнетушителем. Применять для этих целей воду запрещается.

Министерство \_\_\_\_\_  
Главк \_\_\_\_\_  
Трест \_\_\_\_\_  
Строительно-монтажная  
организация \_\_\_\_\_

ЖУРНАЛ

по монтажу натяжных зажимов проводов и тросов способом опрессования на ВЛ \_\_\_\_ кВ  
(наименование ВЛ)

Марка провода \_\_\_\_\_ ; марка троса \_\_\_\_\_ ; № чертежа натяжного зажима; провода \_\_\_\_\_  
троса \_\_\_\_\_



Матрицы для опрессовки провода: стальной части Ø \_\_\_\_ № черт. \_\_\_\_\_ алюминиевой части Ø \_\_\_\_ № чертежа  
Матрицы для опрессовки троса Ø \_\_\_\_ № черт. \_\_\_\_\_. Тип опрессовочного агрегата \_\_\_\_\_

№ п/п	название	типы зажимов	диаметры зажимов после пропрессовки, мм.	положение зажима	длина опрессованных	стальной части	алюминиевого корпуса	анкера по отношению	зажима, мм.	дата	Фамилия	и	Фамилия	и подпись	подпись	стала	опрессов	мастера
1	анкерных опор	зажимы	провод	П р о в о д а	Ø	сталь	алюминий	петле	троса	вой части,	Пети-	Линей-	работ	опрессов	щика			
2			но	сочленения	Ø	стального	алюминиево	вого	троса	мм.	вия	ная						
3			но	при-	Ø	стального	алюминиево	вого	троса	мм.	часть	часть						
4			но	анкерного	Ø	стального	алюминиево	вого	троса	мм.								
5			но	кор-го	Ø	стального	алюминиево	вого	троса	мм.								
6			но	конца	Ø	стального	алюминиево	вого	троса	мм.								
7			но	Д4	Ø	стального	алюминиево	вого	троса	мм.								
8			но	Д1	Ø	стального	алюминиево	вого	троса	мм.								
9			но	Д2	Ø	стального	алюминиево	вого	троса	мм.								
10			но	Д3	Ø	стального	алюминиево	вого	троса	мм.								
11			но															
12			но															
13			но															
14			но															


" " 19 г. Главный инженер  
строительной организации \_\_\_\_\_ ( фамилия)  
( подпись)

Схемы расположения проводов и тросов.

А. С одним проводом в фазе

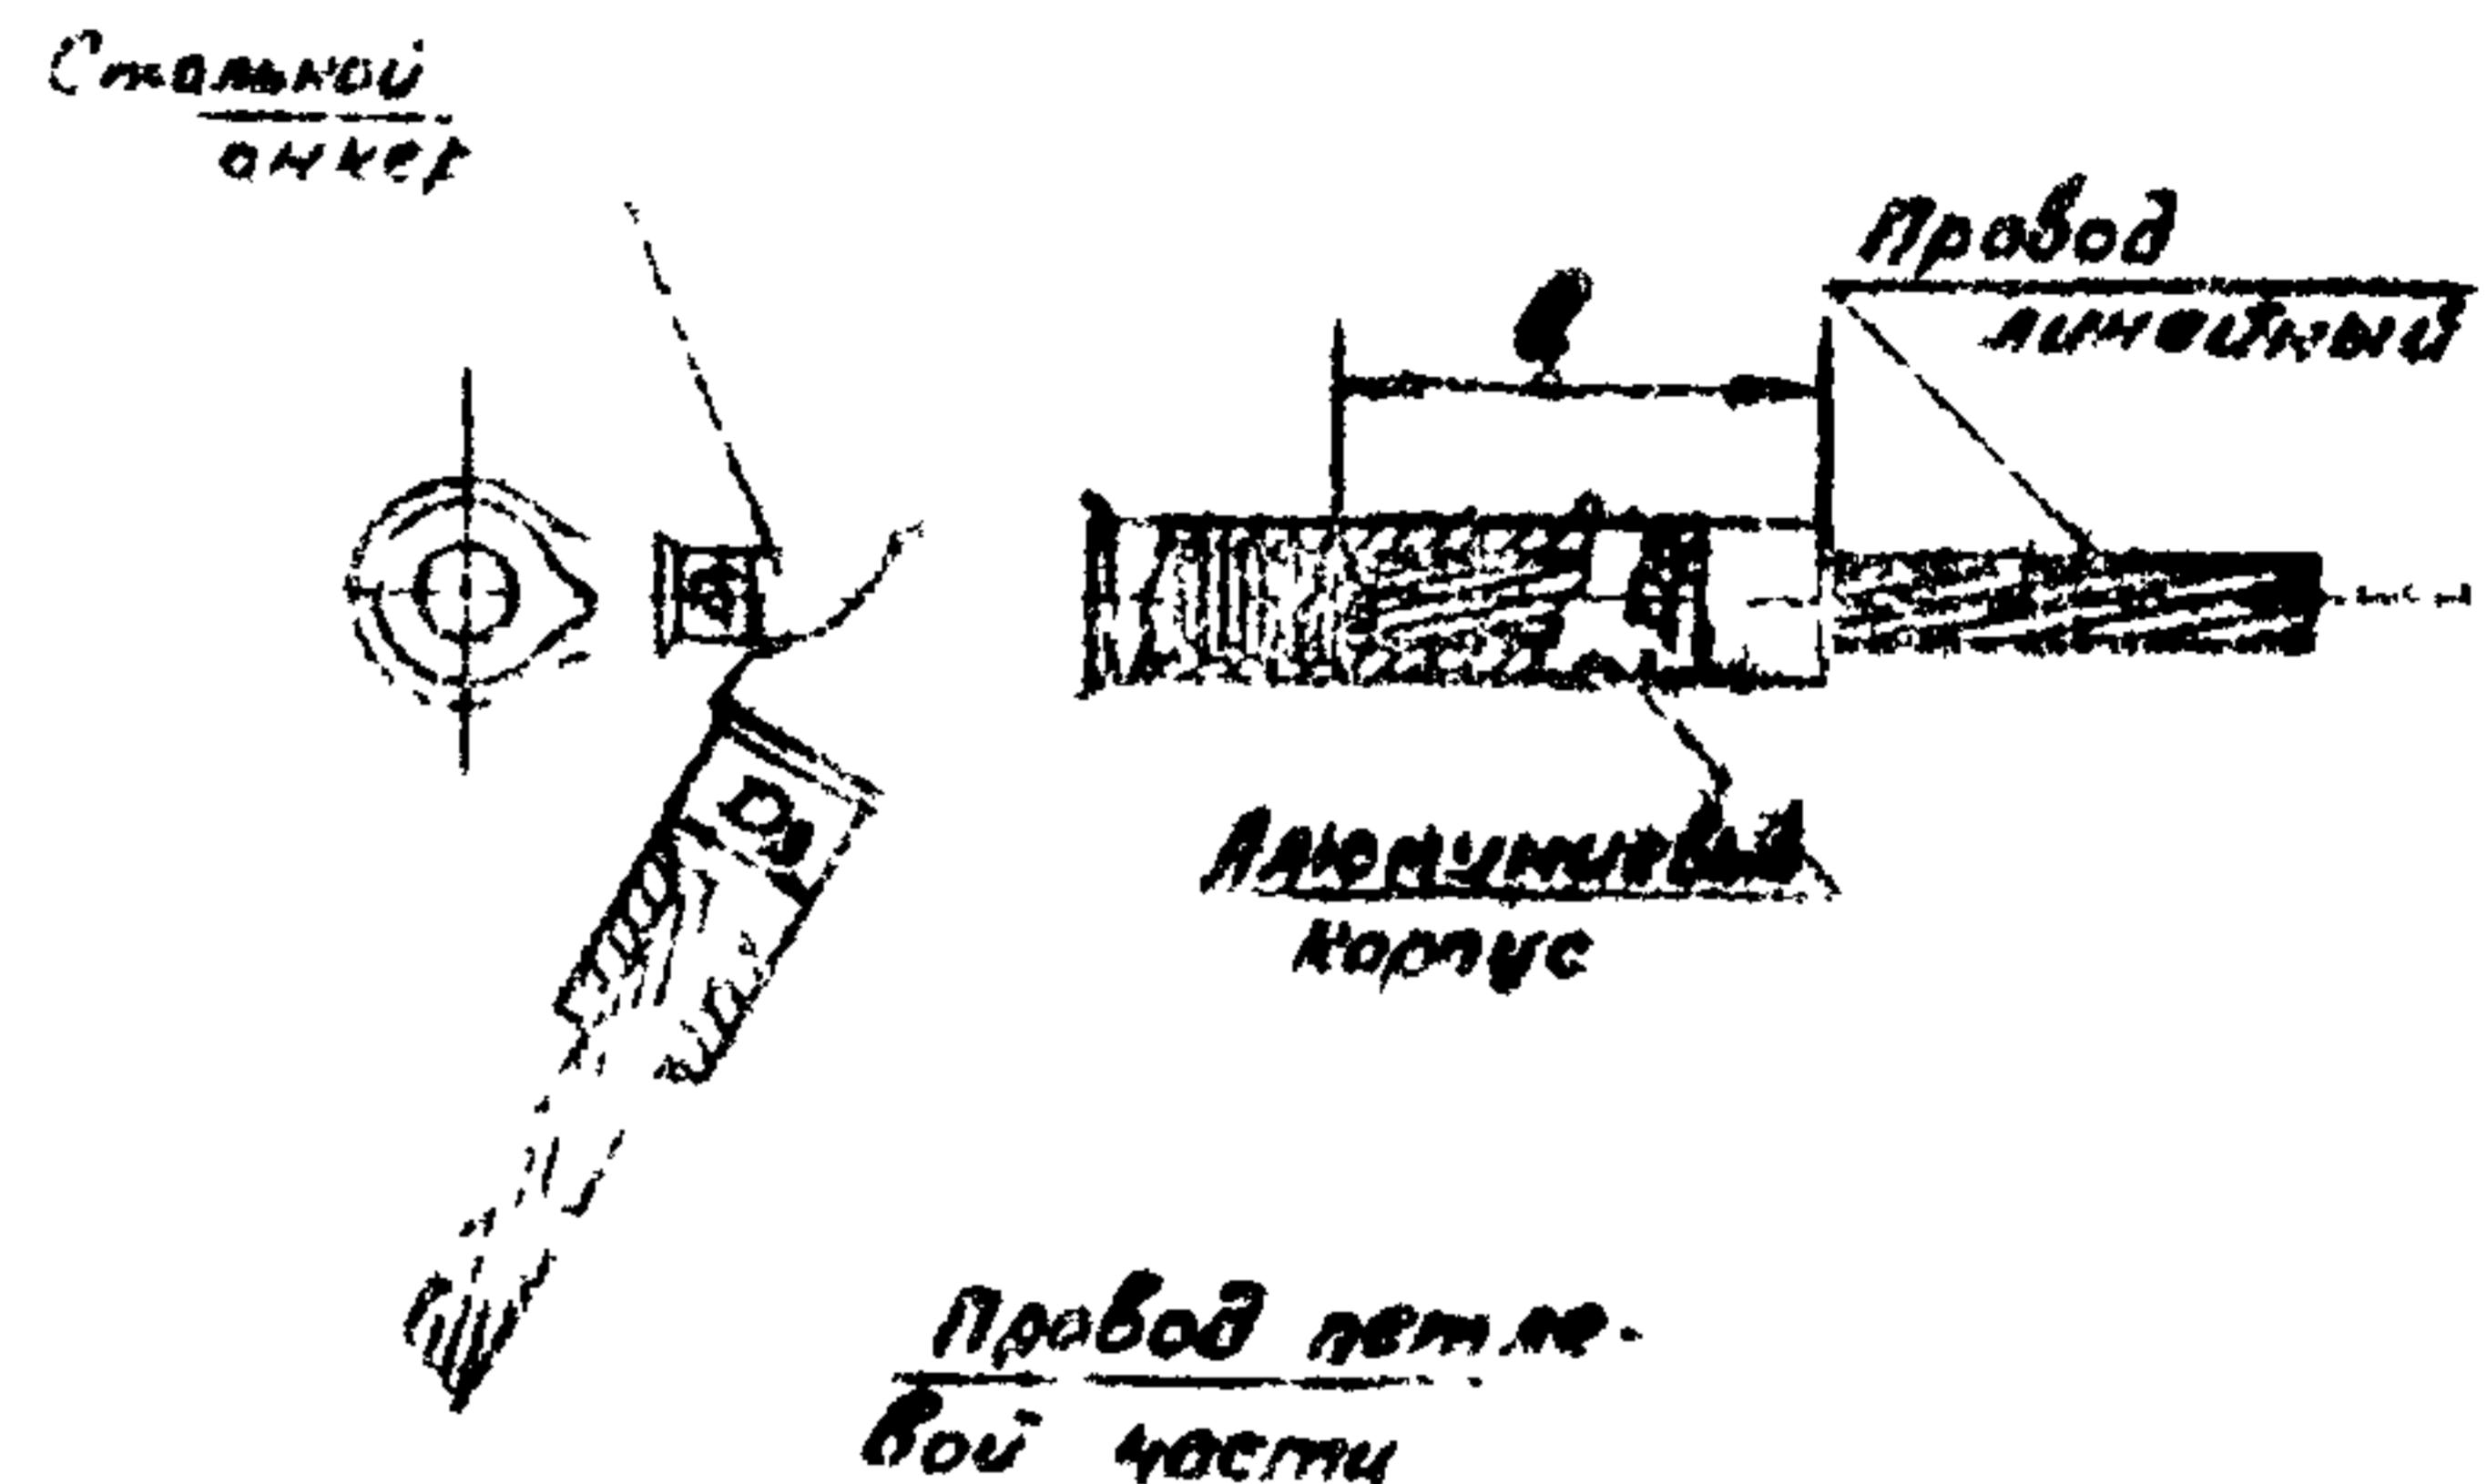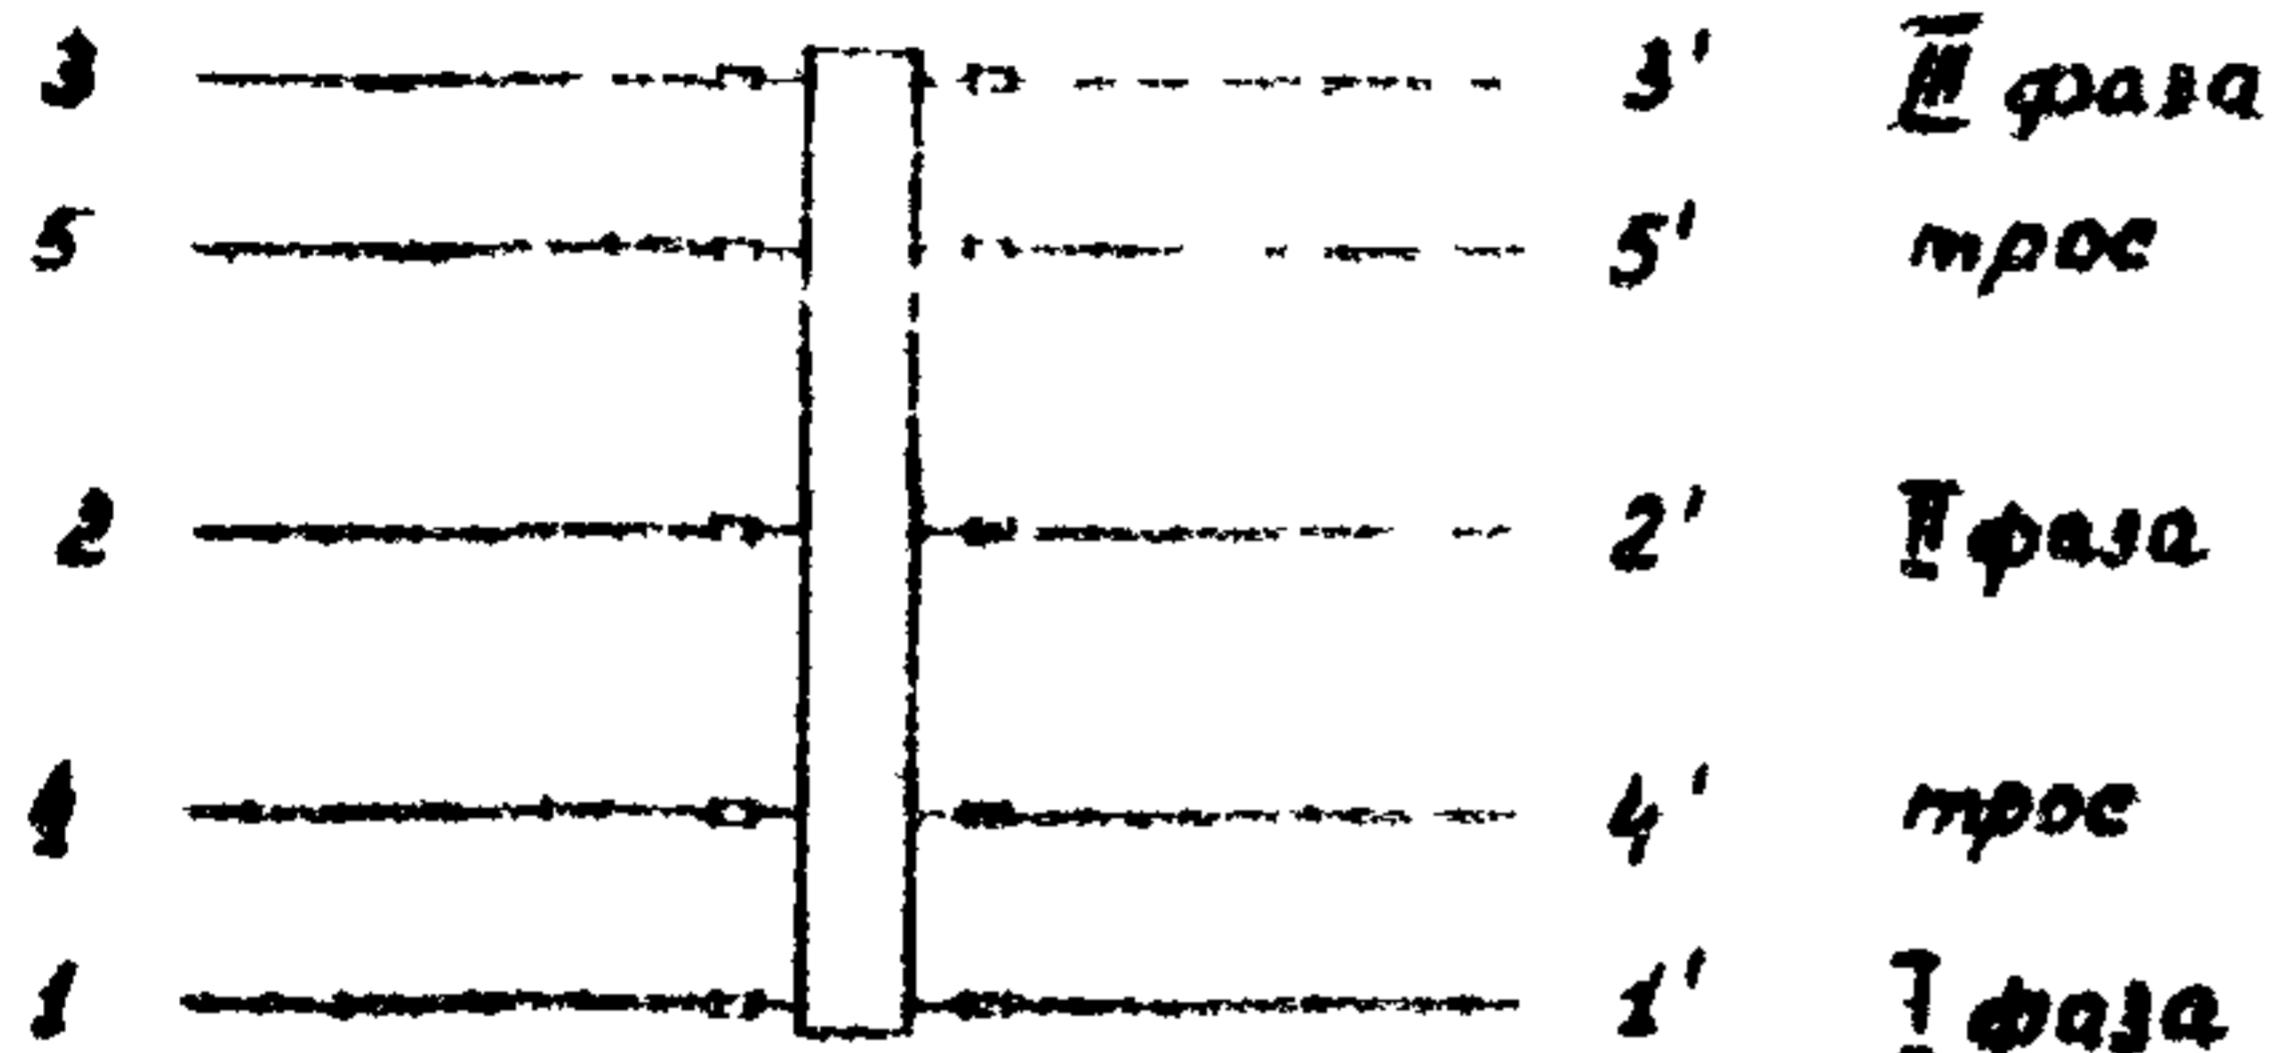

Б. С расщепленной на 3 провода фазой

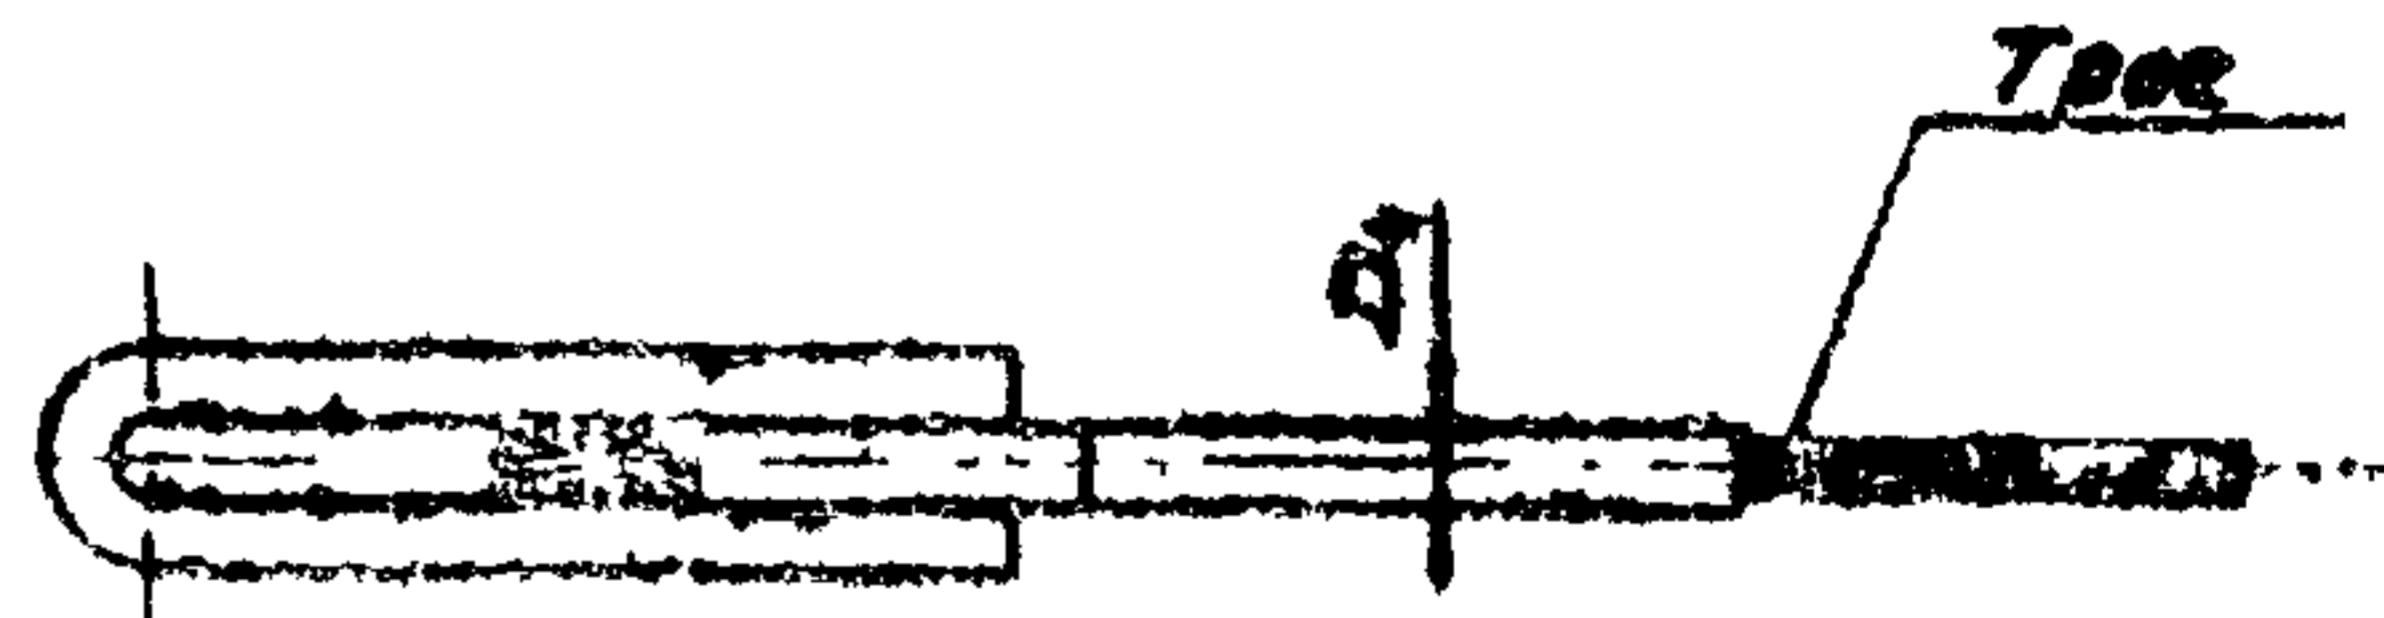

Направление ВЛ

Приложение к форме №

Главк \_\_\_\_\_

Трест \_\_\_\_\_

Мехколонна № \_\_\_\_\_

ЖУРНАЛ

по монтажу соединительных зажимов проводов и тросов способом  
сплошного опрессования на ВЛ кв

(наименование ВЛ)

Марка провода \_\_\_\_\_; марка троса \_\_\_\_\_; № чертежей соединительных зажимов: Провода \_\_\_\_\_  
троса \_\_\_\_\_

Матрицы для опрессовки провода: стальной части  $\varnothing$  \_\_\_\_\_ № чертежа \_\_\_\_\_  
алюминиевой части  $\varnothing$  \_\_\_\_\_ № чертежа \_\_\_\_\_

Матрицы для опрессовки троса:  $\varnothing$  \_\_\_\_\_ № чертежа \_\_\_\_\_

Тип опрессовочного агрегата

№	Соединитель:	Тип зажима	№ проводов и тросов	Диаметры зажимов после опрессовки, мм	Длина опрессован:	Фамилия и	
пп	между опор	зажима	и по схеме:	Провода	ных частей алюминиевого корпуса зажима, мм.	дата производства работ	Фамилия и подпись мастера
			(см. приложение)	стальн. части	алюмин. части	Троса	
1				$D_1$	$D_2$	$D_3$	$l_1$
2							$l_2$
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

" " 19 г. Главный инженер  
строительно-монтажной организации \_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия)

Схема расположения проводов и тросов:

А. С одним проводом в фазе

3 ————— III фаза

5 ————— трос

2 ————— II фаза

4 ————— трос

1 ————— I фаза

Б С расщепленной фазой

3 6 ————— III фаза



5 ————— трос

2 7 ————— II фаза

4 ————— трос

1 8 ————— I фаза

Направление ВЛ

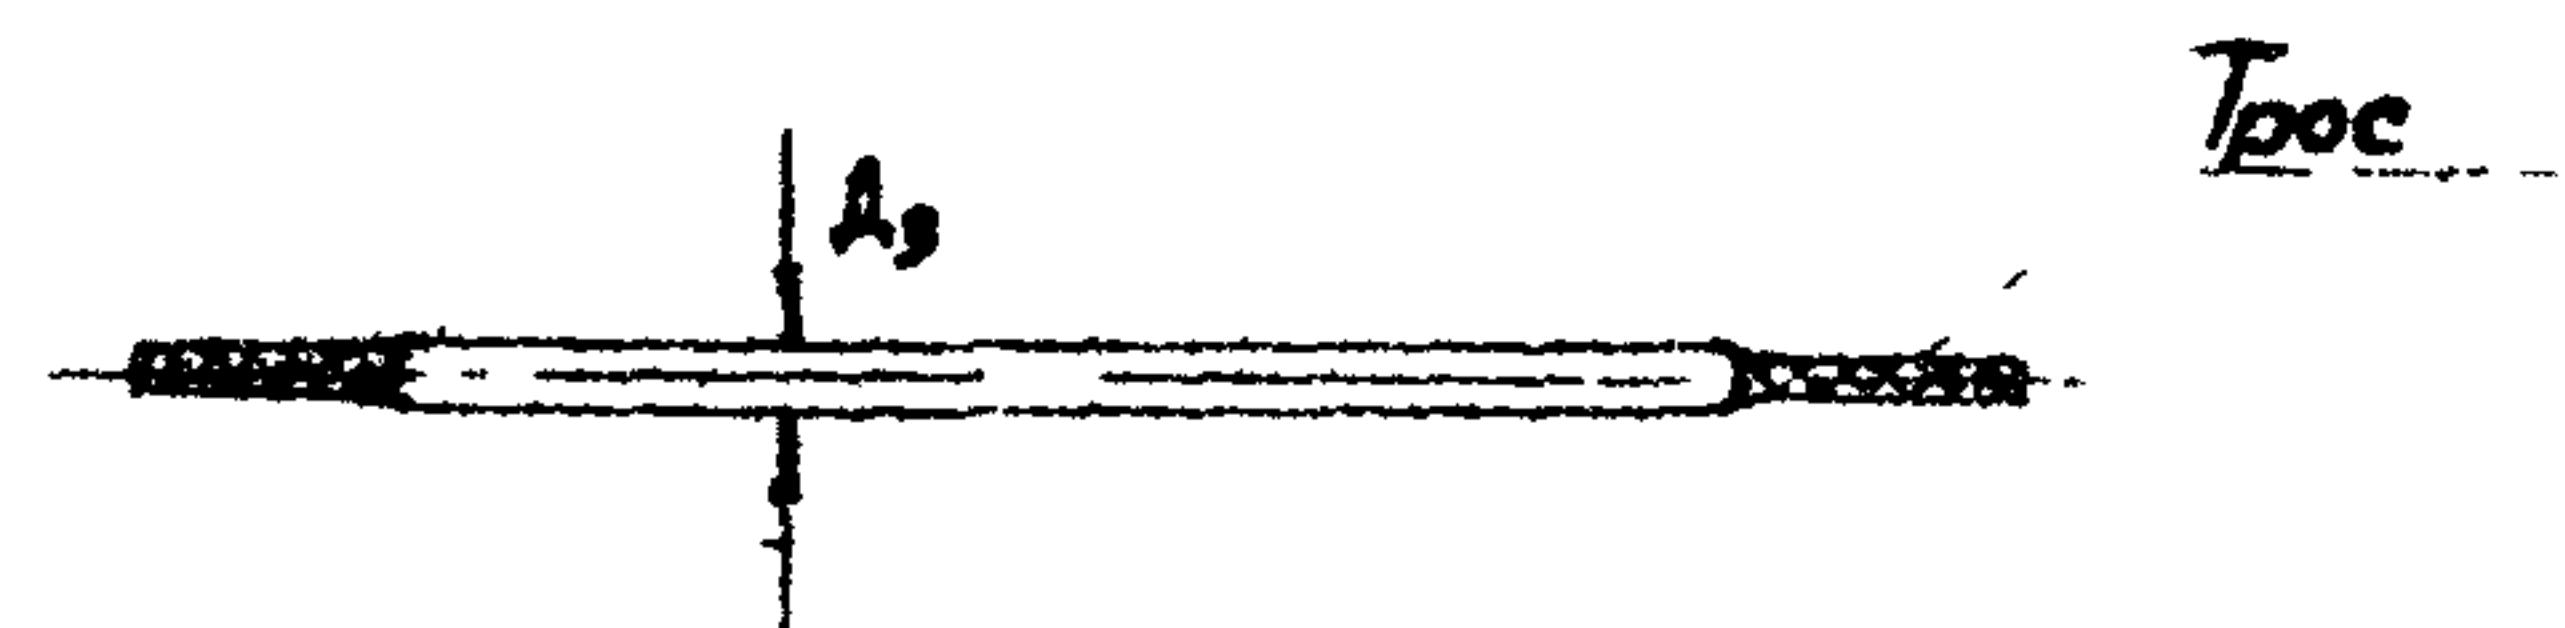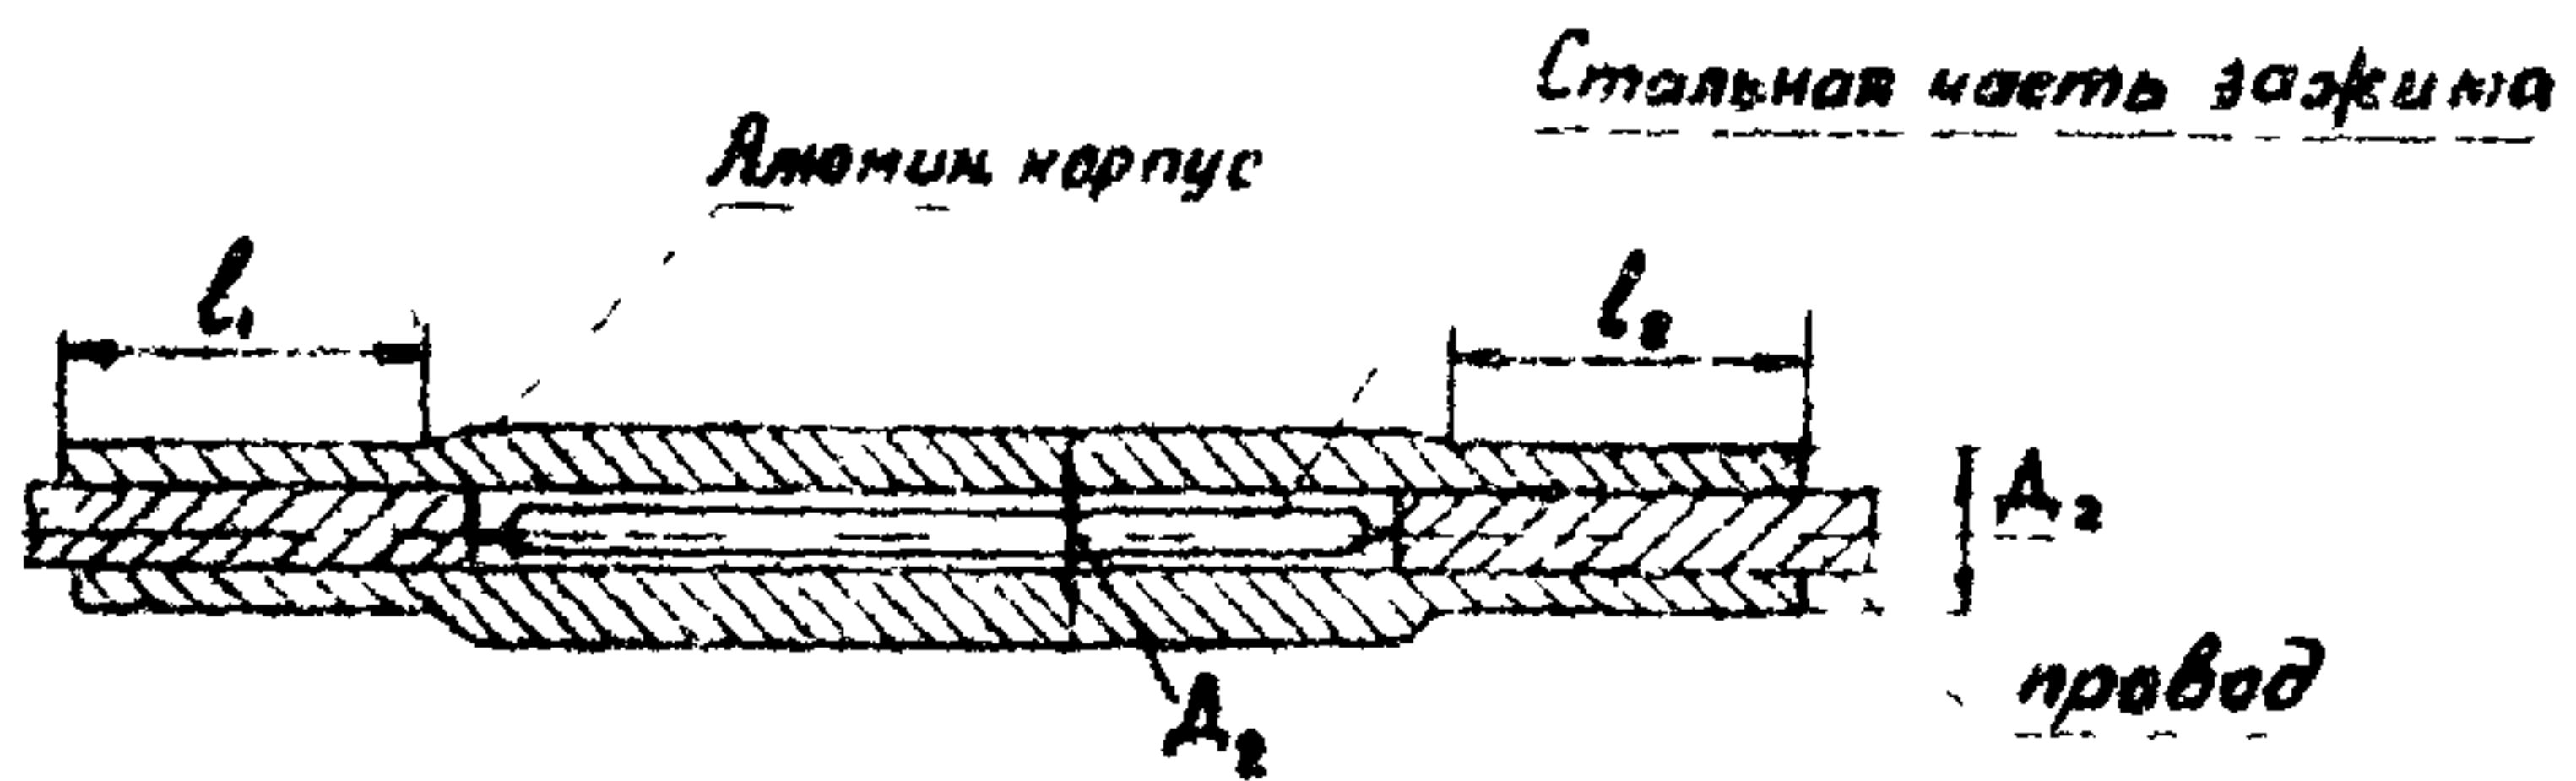

Приложение к форме №6

Министерство \_\_\_\_\_

Главк \_\_\_\_\_

Трест \_\_\_\_\_

Строительно-монтажная  
организация \_\_\_\_\_

ЖУРНАЛ

на монтаж овальных соединителей способом скрутки  
Марка провода \_\_\_\_\_; № чертежа соединителя \_\_\_\_\_; марка сое-  
динителя \_\_\_\_\_. Наименование инструмента (приспособления) для  
скрутки \_\_\_\_\_

№ п.п.	№ проводов	Соединитель между опорами №	Исполнительная схема сращивания проводов, черт. №	Количество витков соединителя	Дата производства работ	Фамилия и подпись исполнителя	Фамилия и подпись мастера
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

Схема расположения проводов в пролете

Примечание: при наличии троса, журнал для троса заполняется по форме №

I цепь	I. фаза _____	I. фаза _____
	II. фаза _____	II. фаза _____
	III. фаза _____	III. фаза _____
II цепь	I. фаза _____	I. фаза _____
	II. фаза _____	II. фаза _____
	III. фаза _____	III. фаза _____

" " 19 г. Главный инженер  
строительно-монтажной организации \_\_\_\_\_ (фамилия)  
(подпись)

Министерство \_\_\_\_\_  
 Главк \_\_\_\_\_  
 Трест \_\_\_\_\_  
 Строительно-монтажная организация

Приложение 5

Форма № 21

ЖУРНАЛ

соединения проводов термитной сваркой в пролетах  
и анкерных петлях ВЛ \_\_\_\_\_ кВ


Наименование ВЛ

Тип сварочного инструмента


№ п/п по схеме	Место сварки в пролете: АНКЕРН. между опорами за №:	Габариты пистолета на опоре, см	Дата производства работ	Фамилия подпись сварщика	Фамилия подпись мастера	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВАРНЫХ ПЕТЕЛЬ И ПРОВОДОВ

ВЛ с одним проводом в фазе

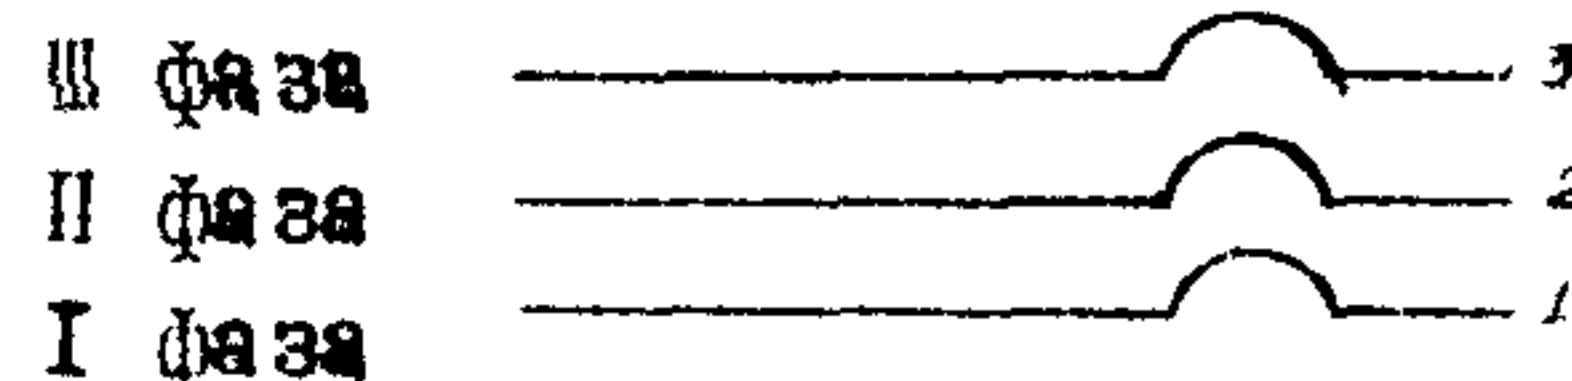

ВЛ с расщепленной фазой

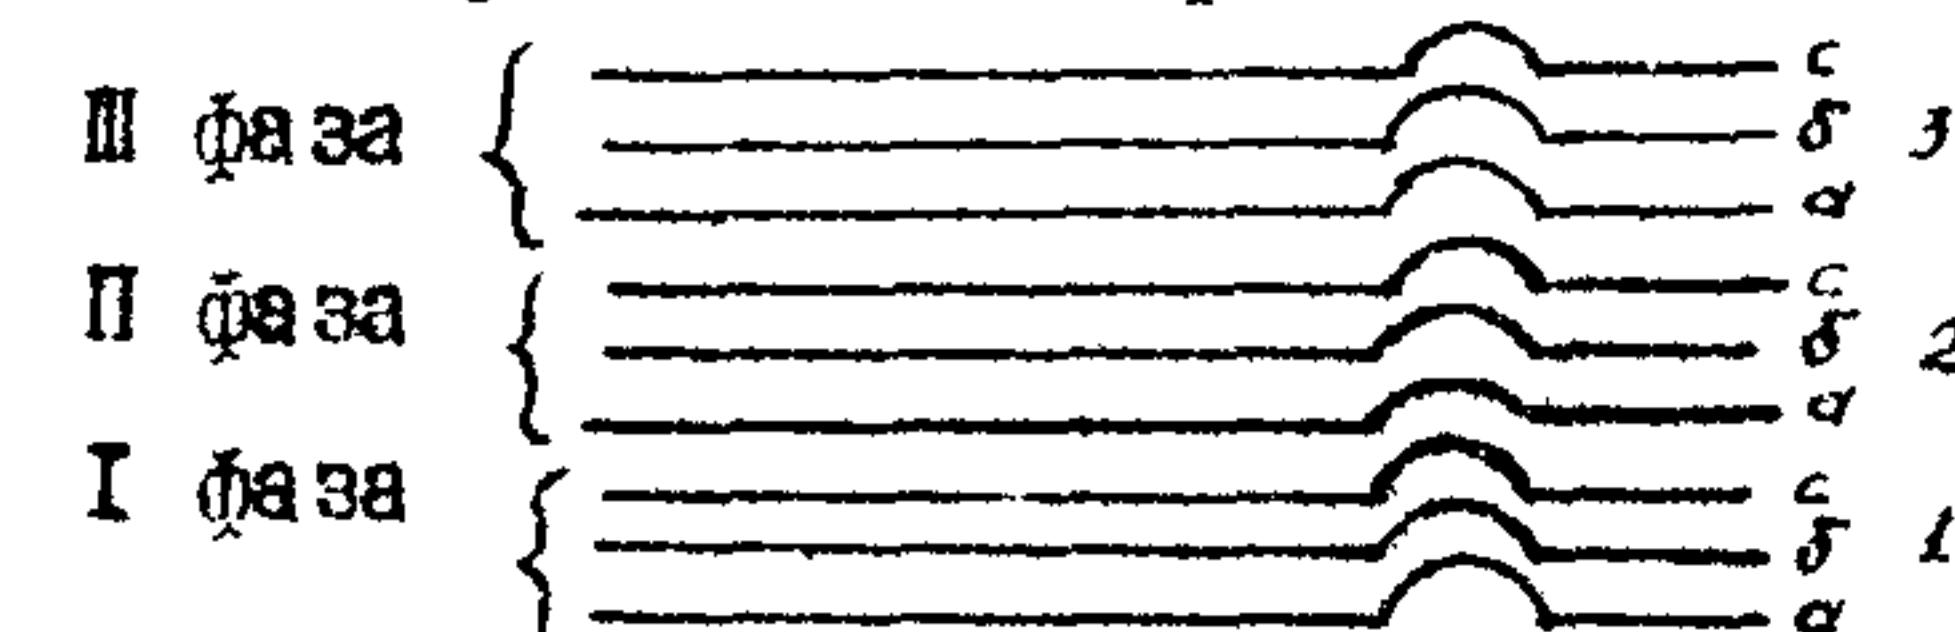


" " 19 г.

Главный инженер строительно-монтажной организации

(подпись, фамилия)


Наименование	Назначение	Вес, кг	Завод-изготовитель или ком. разработаны чертежи	Примечание
Инструмент для резки проводов Р-1	Для резки алюминиевых проводов сечением от 50 до 700 мм <sup>2</sup>	1,5	Дмитровский электромеханический завод	
Станок для резки проводов МУ-222	Для резки сталью алюминиевых проводов. Наибольший диаметр провода 37 мм	52,0	Чертежи разработаны ПКБ „Главэнерготорный, гостстроймеханизация“	Электродвигатель станка комм. ПКБ „Главэнерготорный, однофазный, универсальный. Напряжение 220 В
Переносной станок для резки проводов СРП-3	Для резки проводов и тросов. Диаметр провода 10-15 мм	29,0 (без стартера)	— " —	
Тросоруб МУ-148А	Для рубки проводов и тросов. Максимальный диаметр перебащенного троса 34мм	16,0	Киевский экспериментальный механический завод	

Монтажные приспособления для резки проводов и тросов

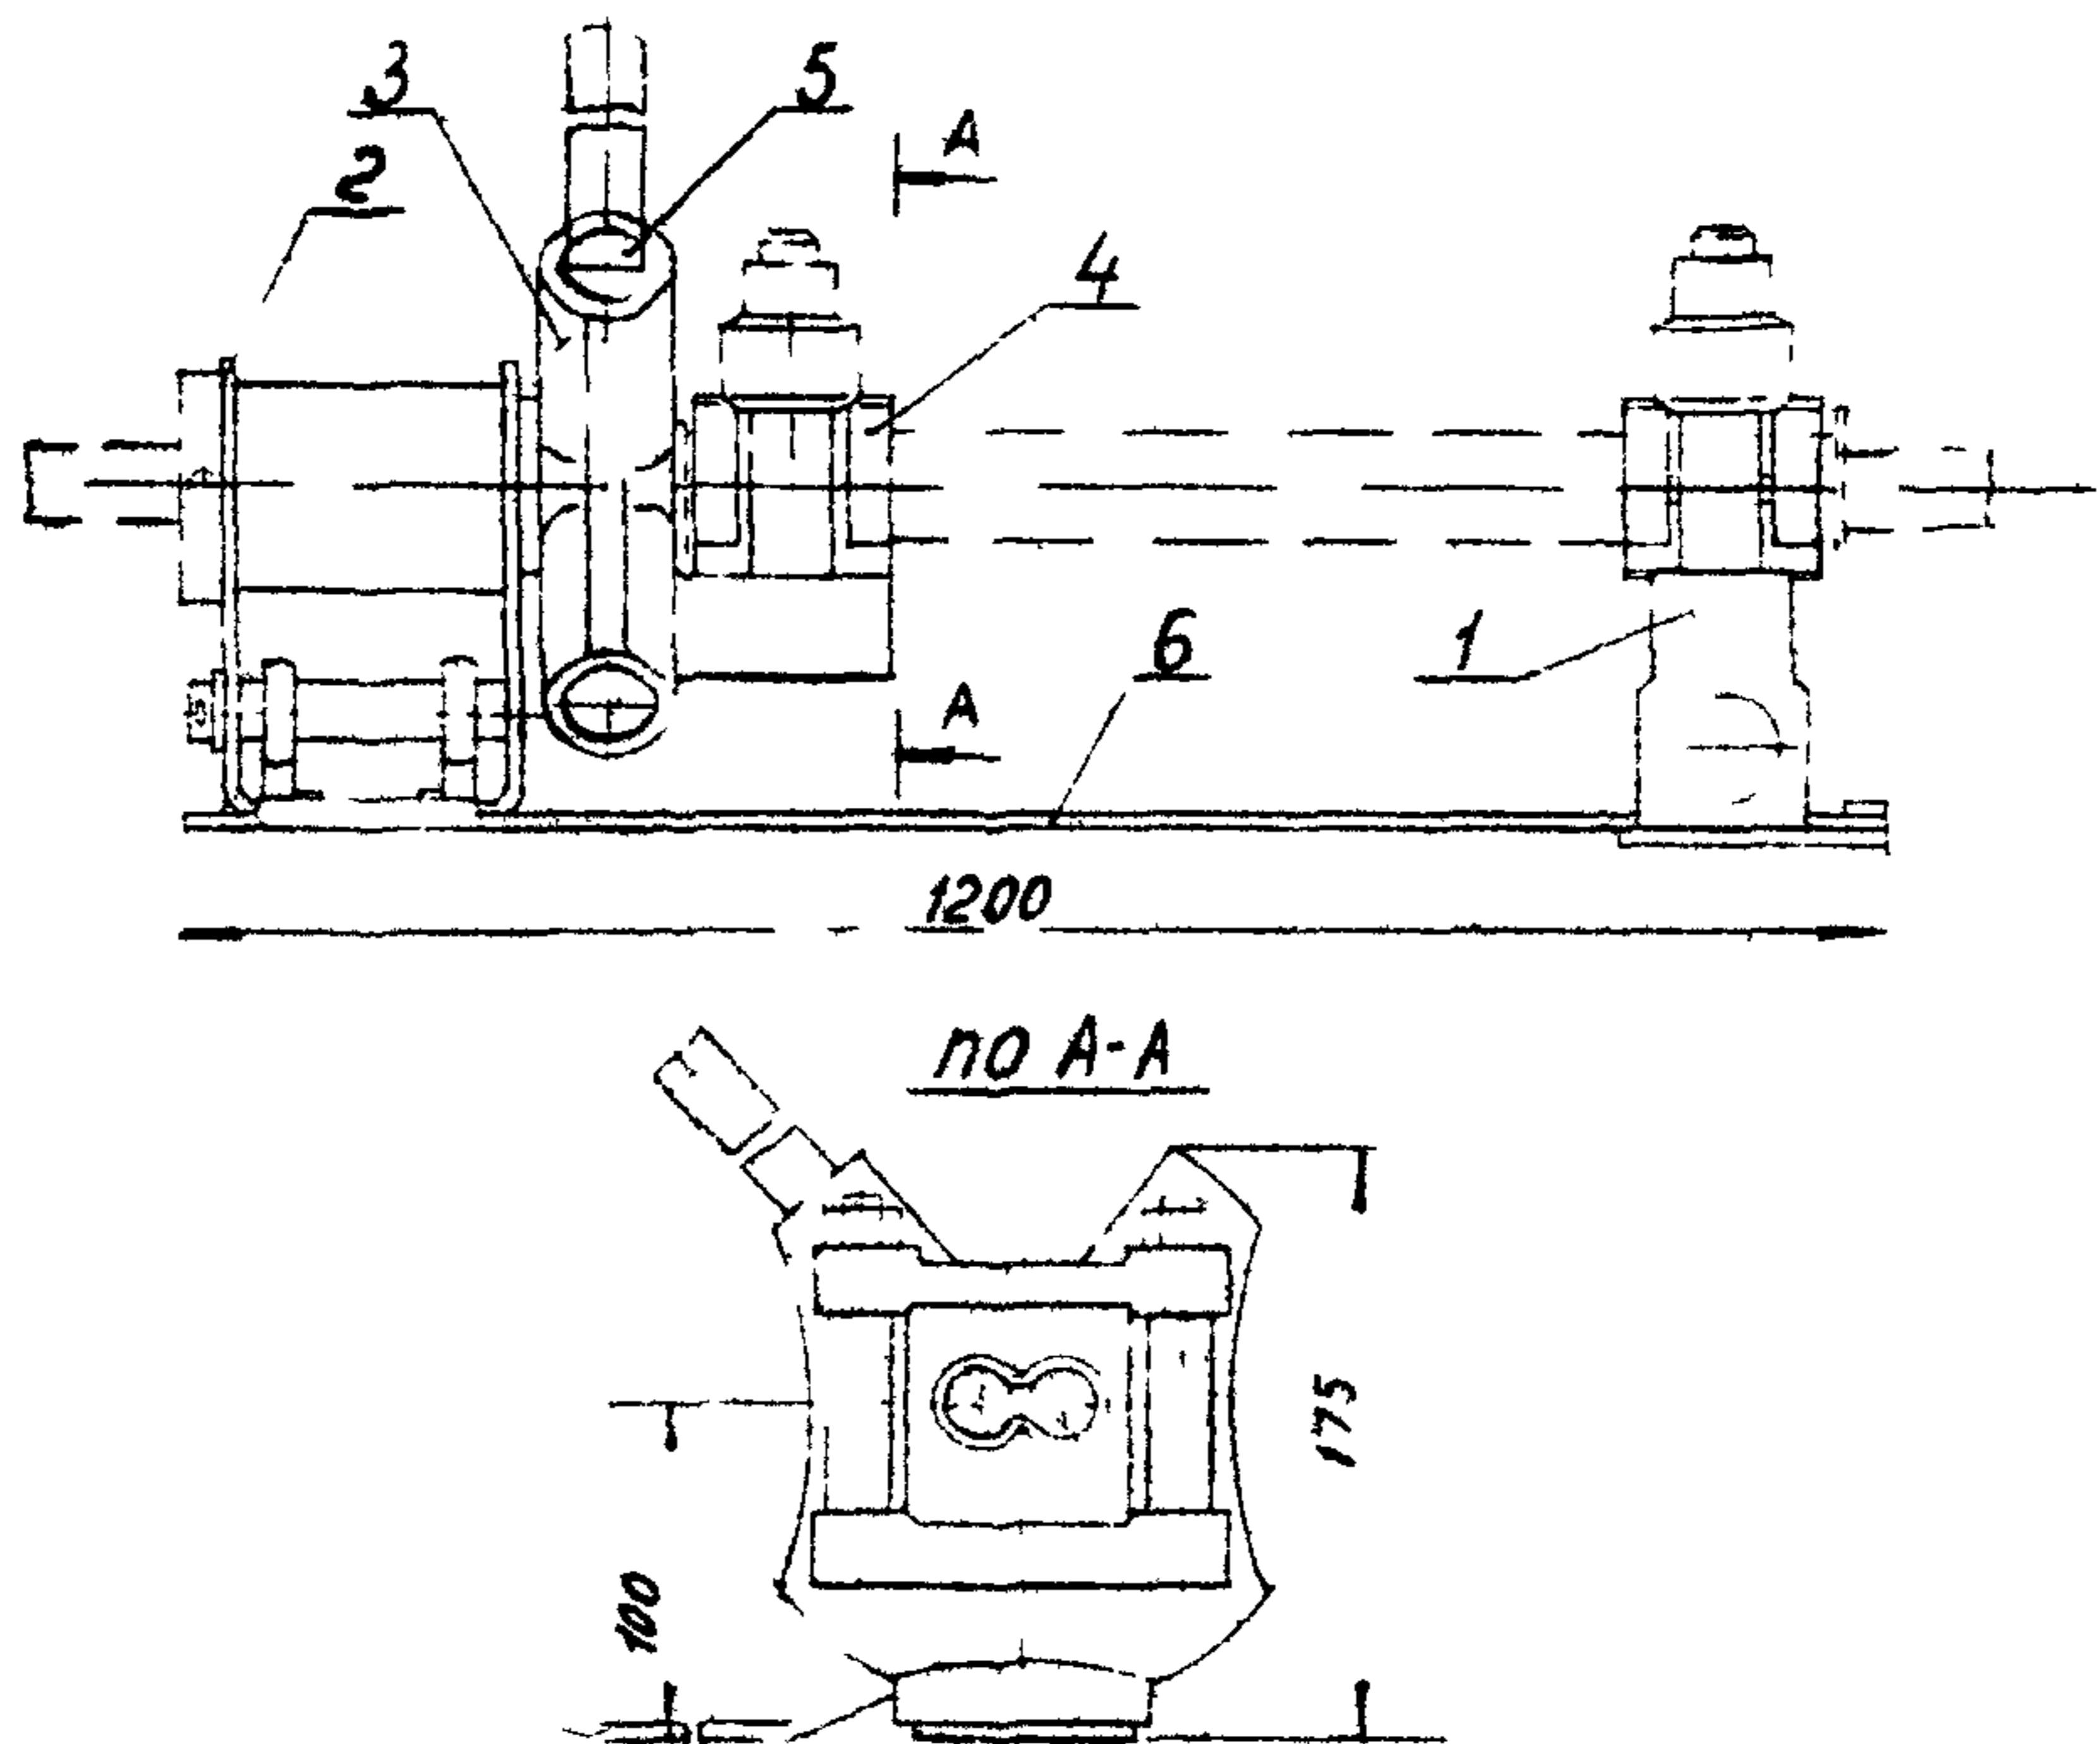

Приспособление МИ-230А для скручивания  
овальных соединителей

1- подвижный зажим; 2-неподвижная стойка;  
3- планшайба; 4-разъемная плашка; 5- отверстие  
для воротка; 6- основание

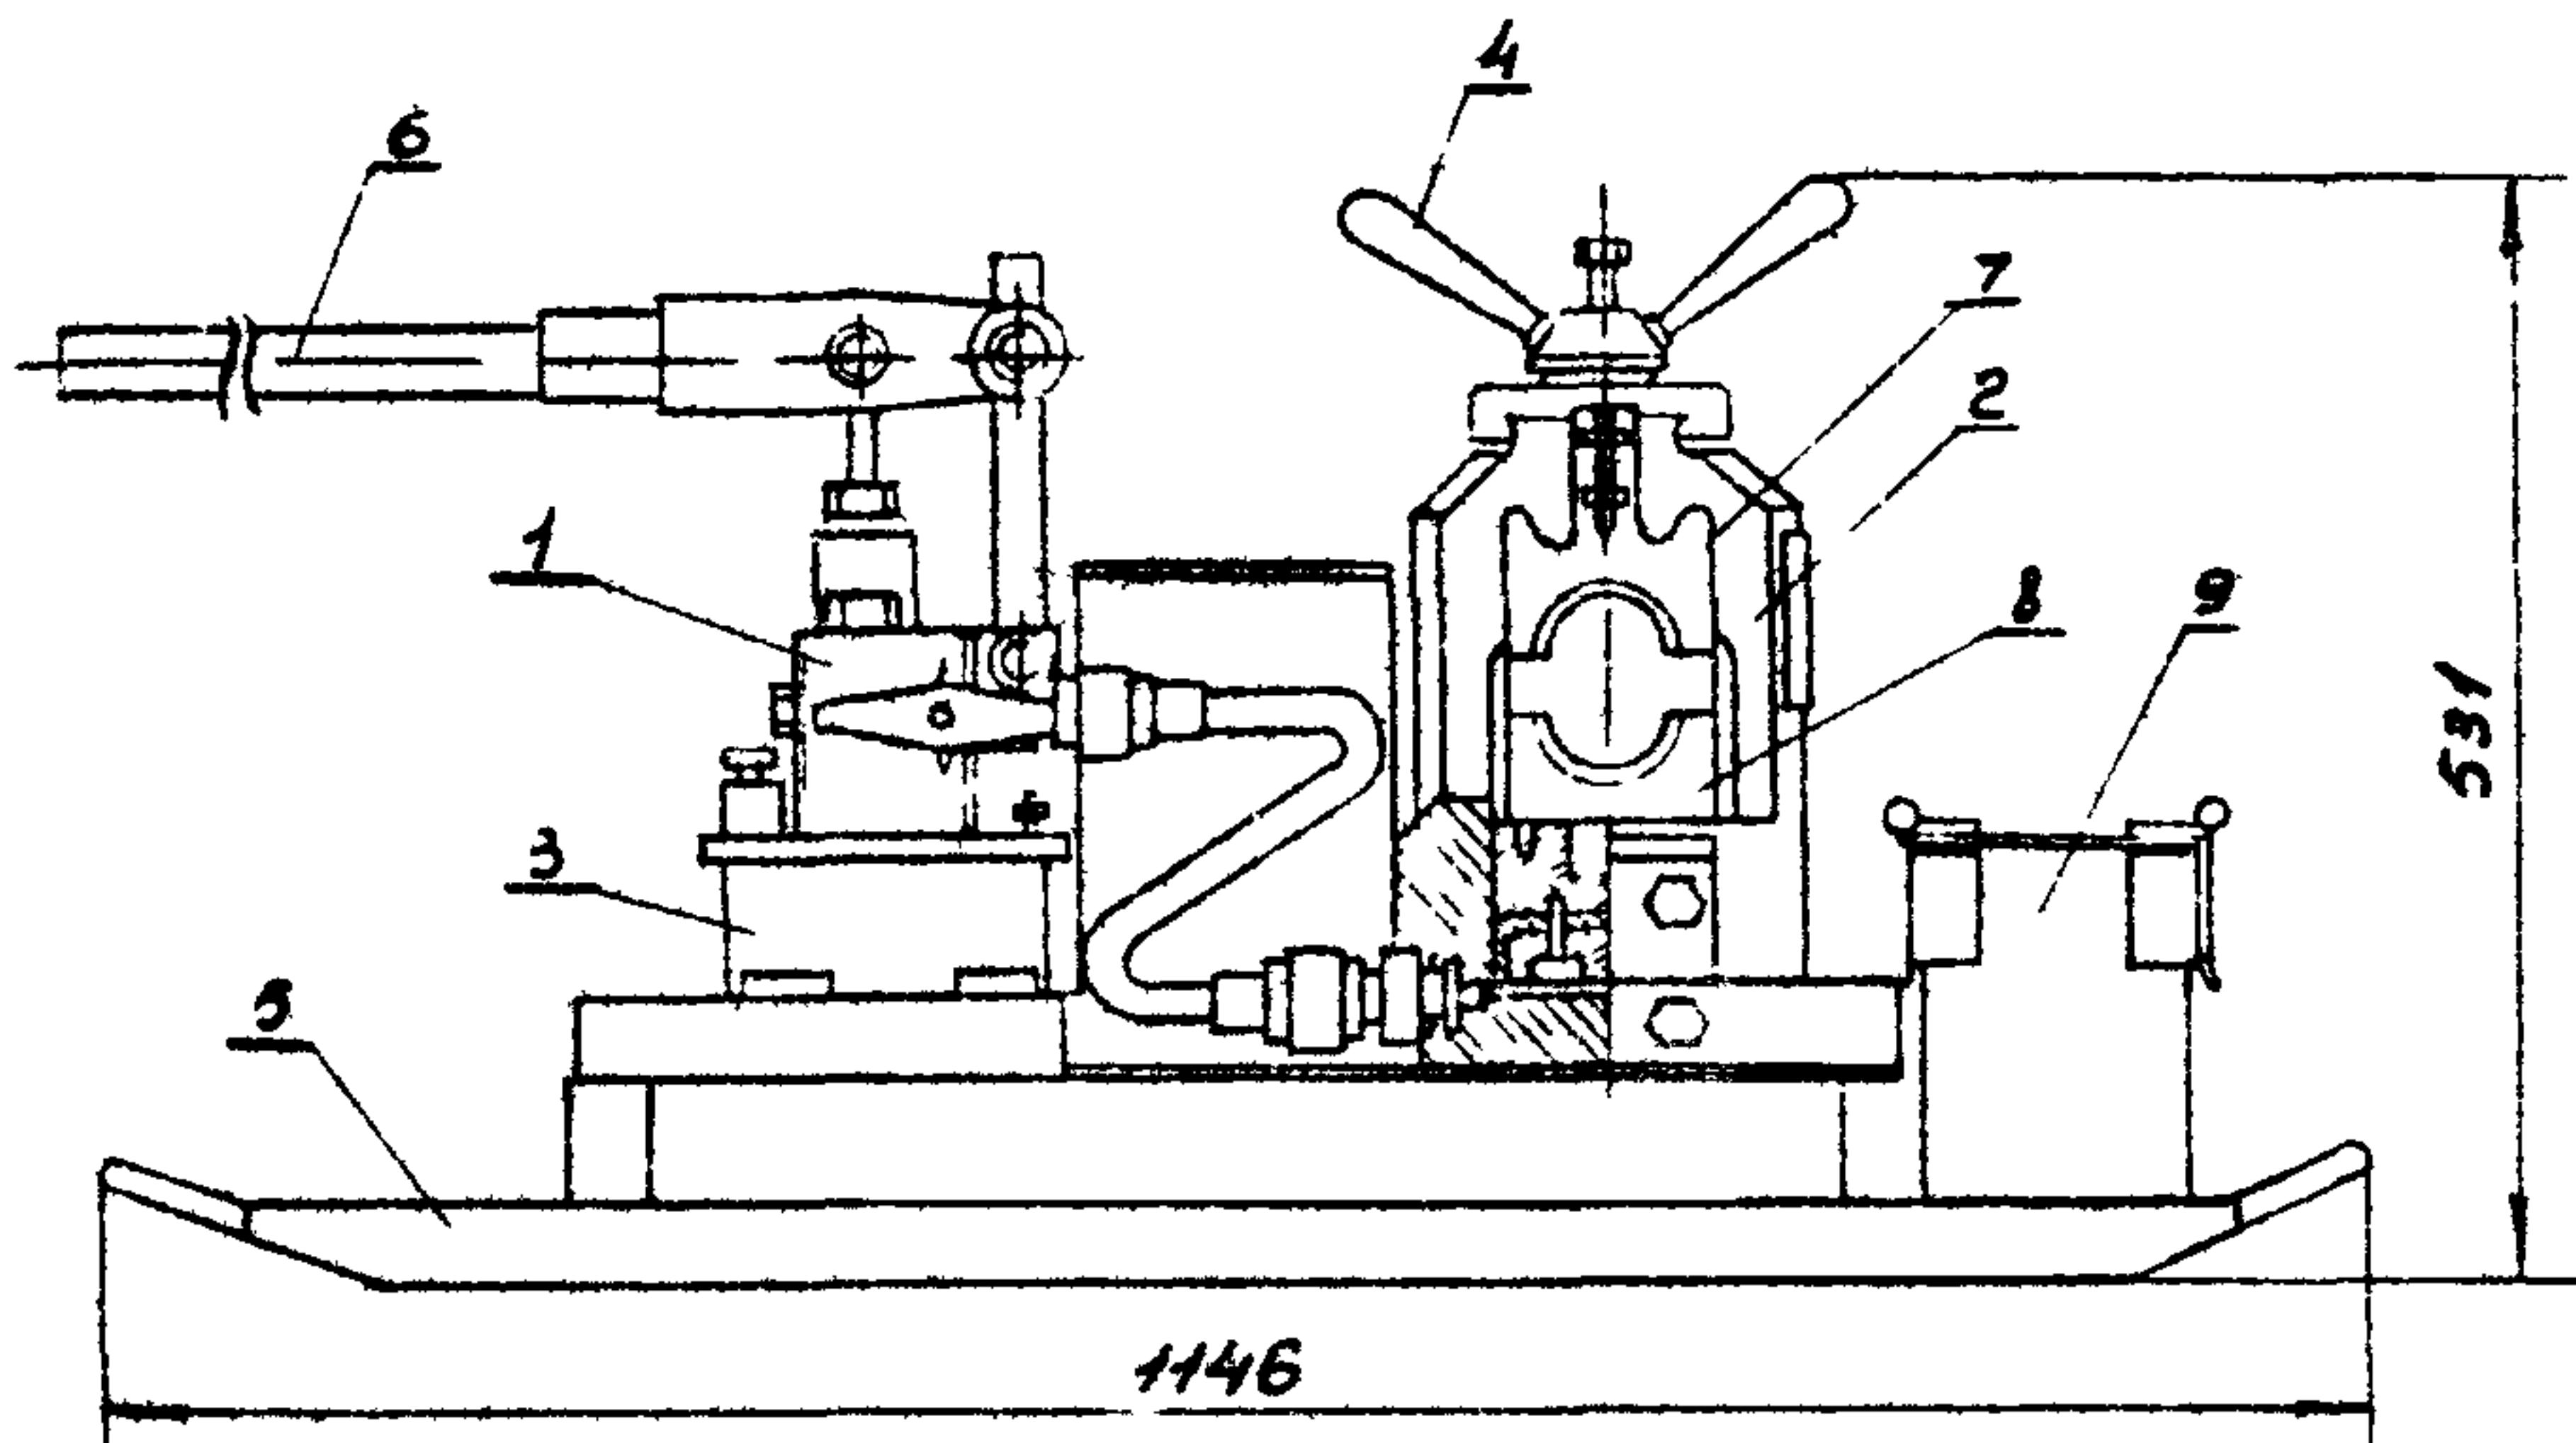

Гидравлический пресс МИ-16


1- Насос; 2- пресс; 3- масляный бак; 4- прижимная головка; 5- салазки; 6- рукоятка насоса; 7- верхняя матрица; 8- нижняя матрица; 9- инструментальный ящик

Техническая характеристика

Рабочее давление поршня, т	50
Рабочее давление в цилиндре, ат.	450
Число качаний рукоятки на одно опрессование	10-12
Объем масляного бака, л	2,1
Габариты пресса, мм	446×412×531
Масса, кг	84

Назначение

Гидравлический пресс предназначен для монтажа методом опрессования неизолированных проводов и стальных тросов в натяжных, соединительных, ремонтных и других зажимах

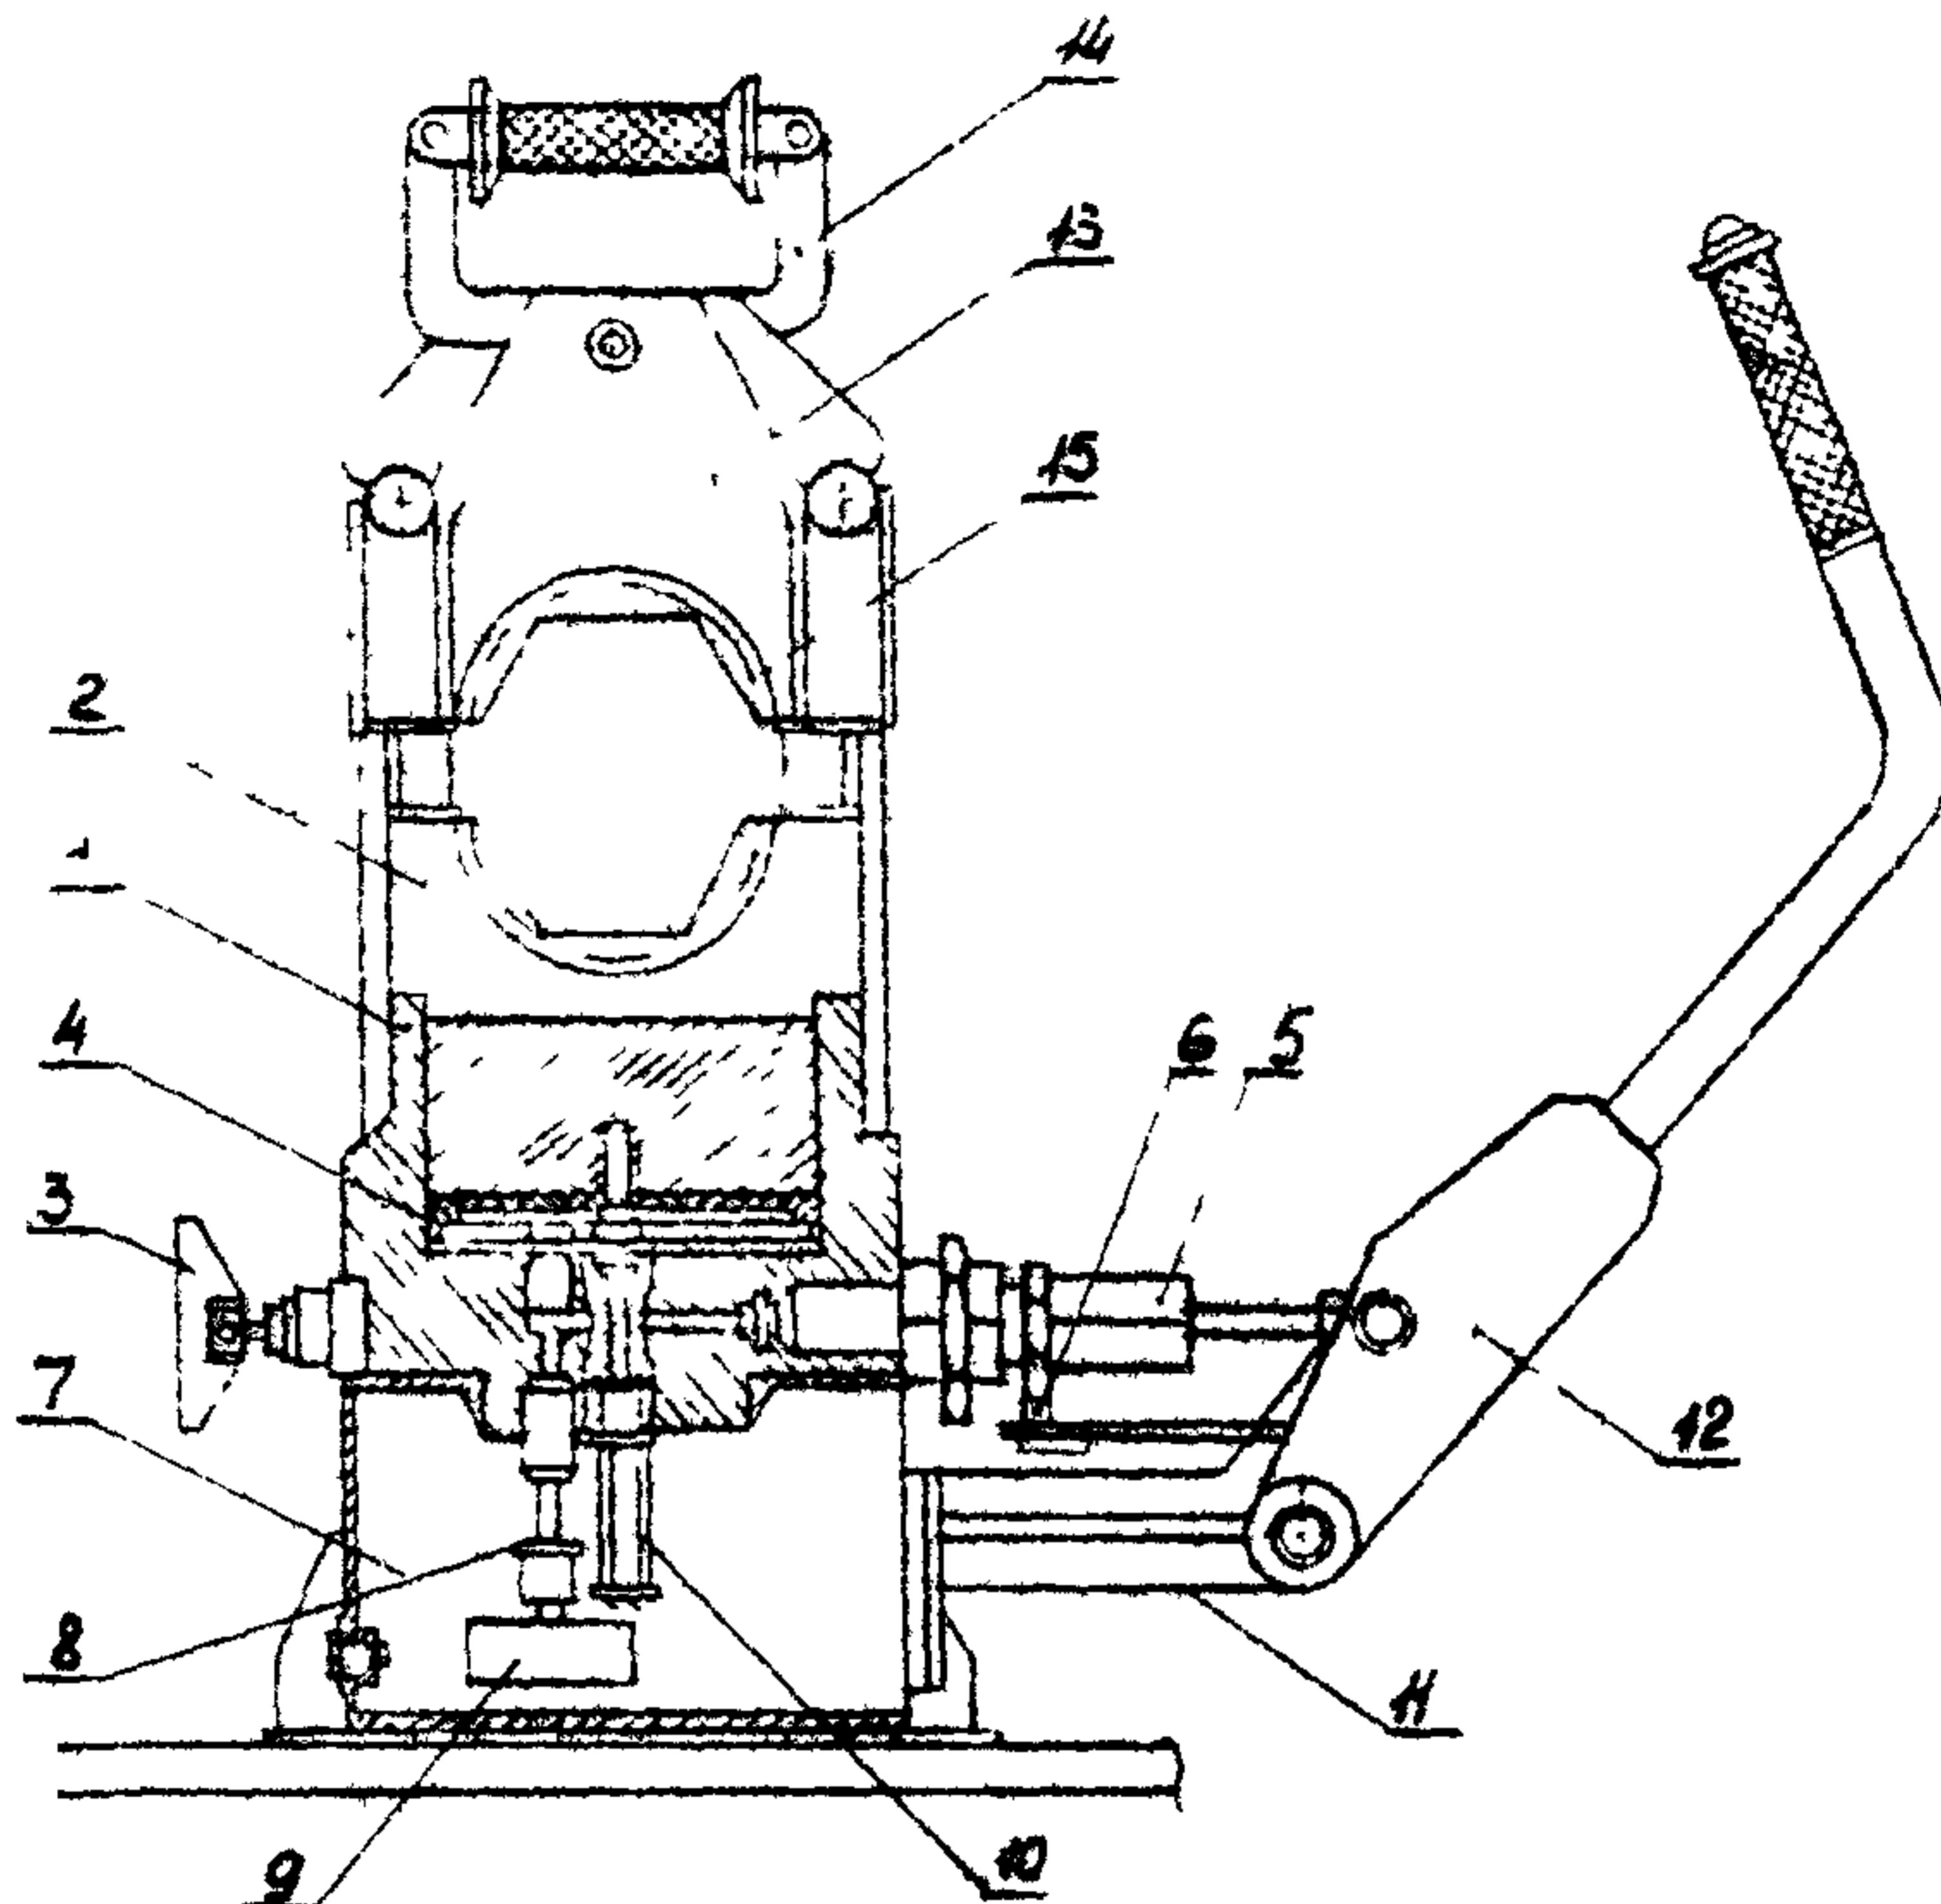


Гидравлический пресс МИ-227А

1 - корпус ; 2 - поршень ; 3 - вентиль ; 4 - носнегатометровый клапан ; 5 - гидравлическое устройство ; 6 - рукоятка ; 7 - бак ; 8 - веасывающий клапан ; 9 - фильтр ; 10 - предохранительный клапан ; 11 - проницатель ; 12 - рычаг ; 13 - крышка ; 14 - замок ; 15 - полуямутица .

Назначение

Гидравлический пресс МИ-227А предназначен для опрессовки арматуры на проводах больших диаметров при строительстве и эксплуатации АЭС.

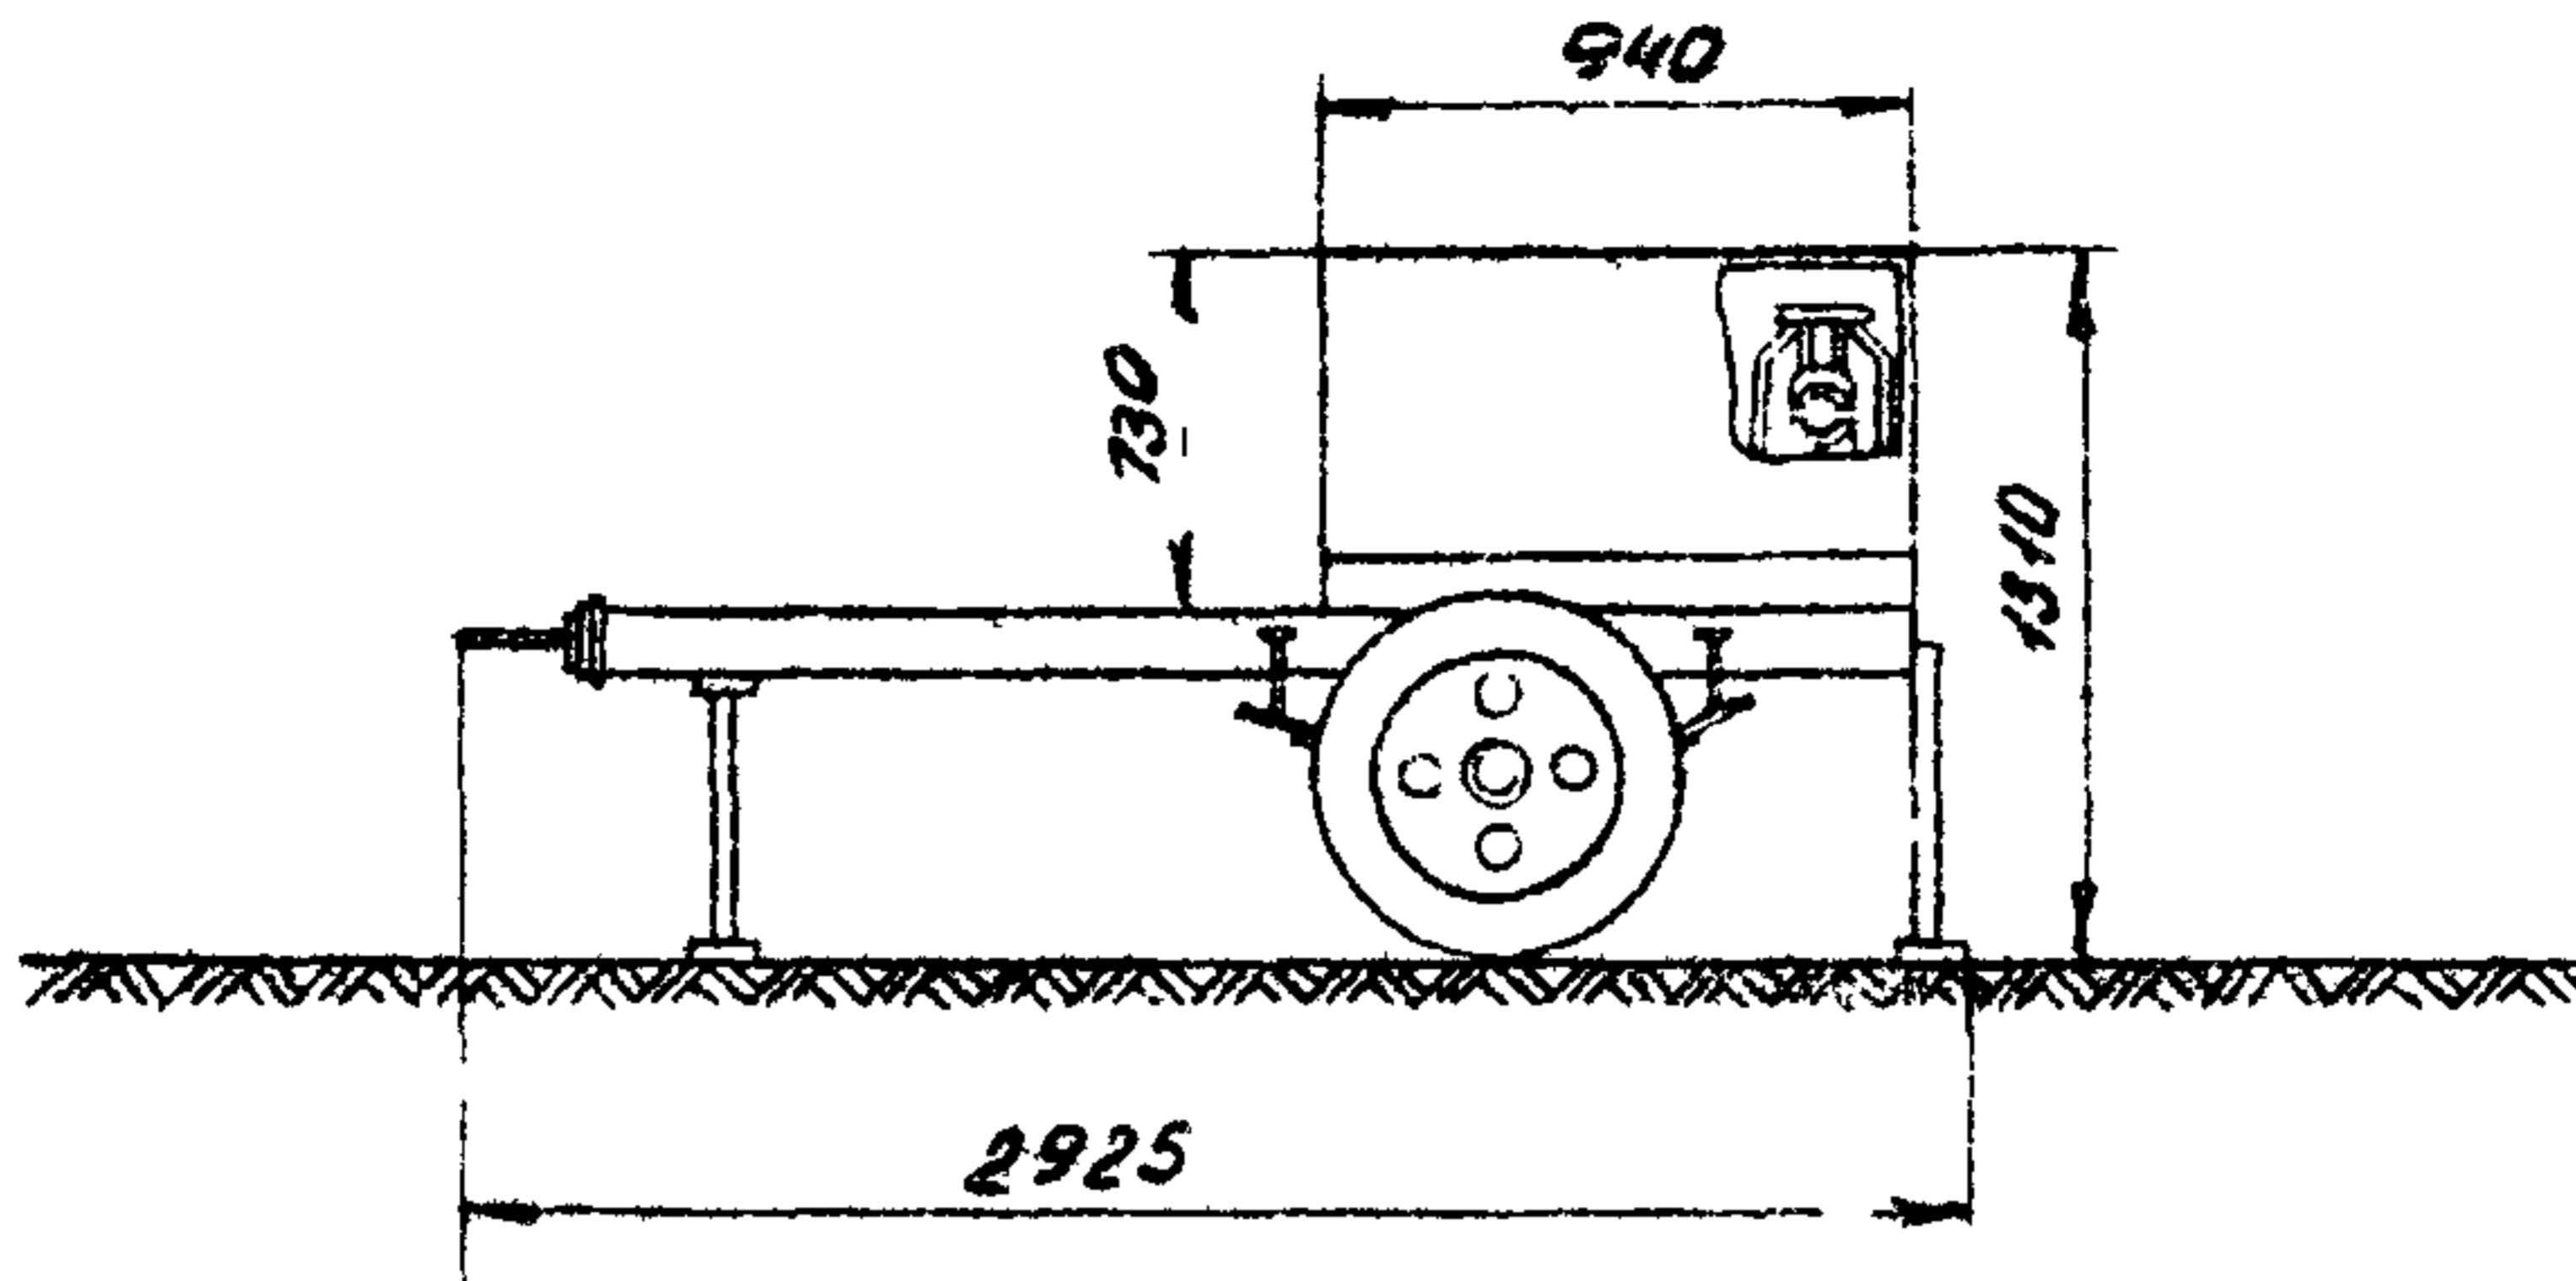


Техническая характеристика

Наибольшее усилие пресса, т	100
Рабочее давление масла (макс), кг/см <sup>2</sup>	500
Ход поршня, мм	40
Мощность двигателя, л.с.	6,0
Производительность поршневого насоса, %/мин.	2,8

Назначение:

Прессовочный агрегат П0-100М предназначен для соединения методом опрессовки стяжек монтических и полых медных проводов, а также стяжных тросов соединительными и намажными зажимами трубчатого фасонного сечения при монтаже высоковольтных линий электропередачи

Опрессовочный агрегат П0-100М

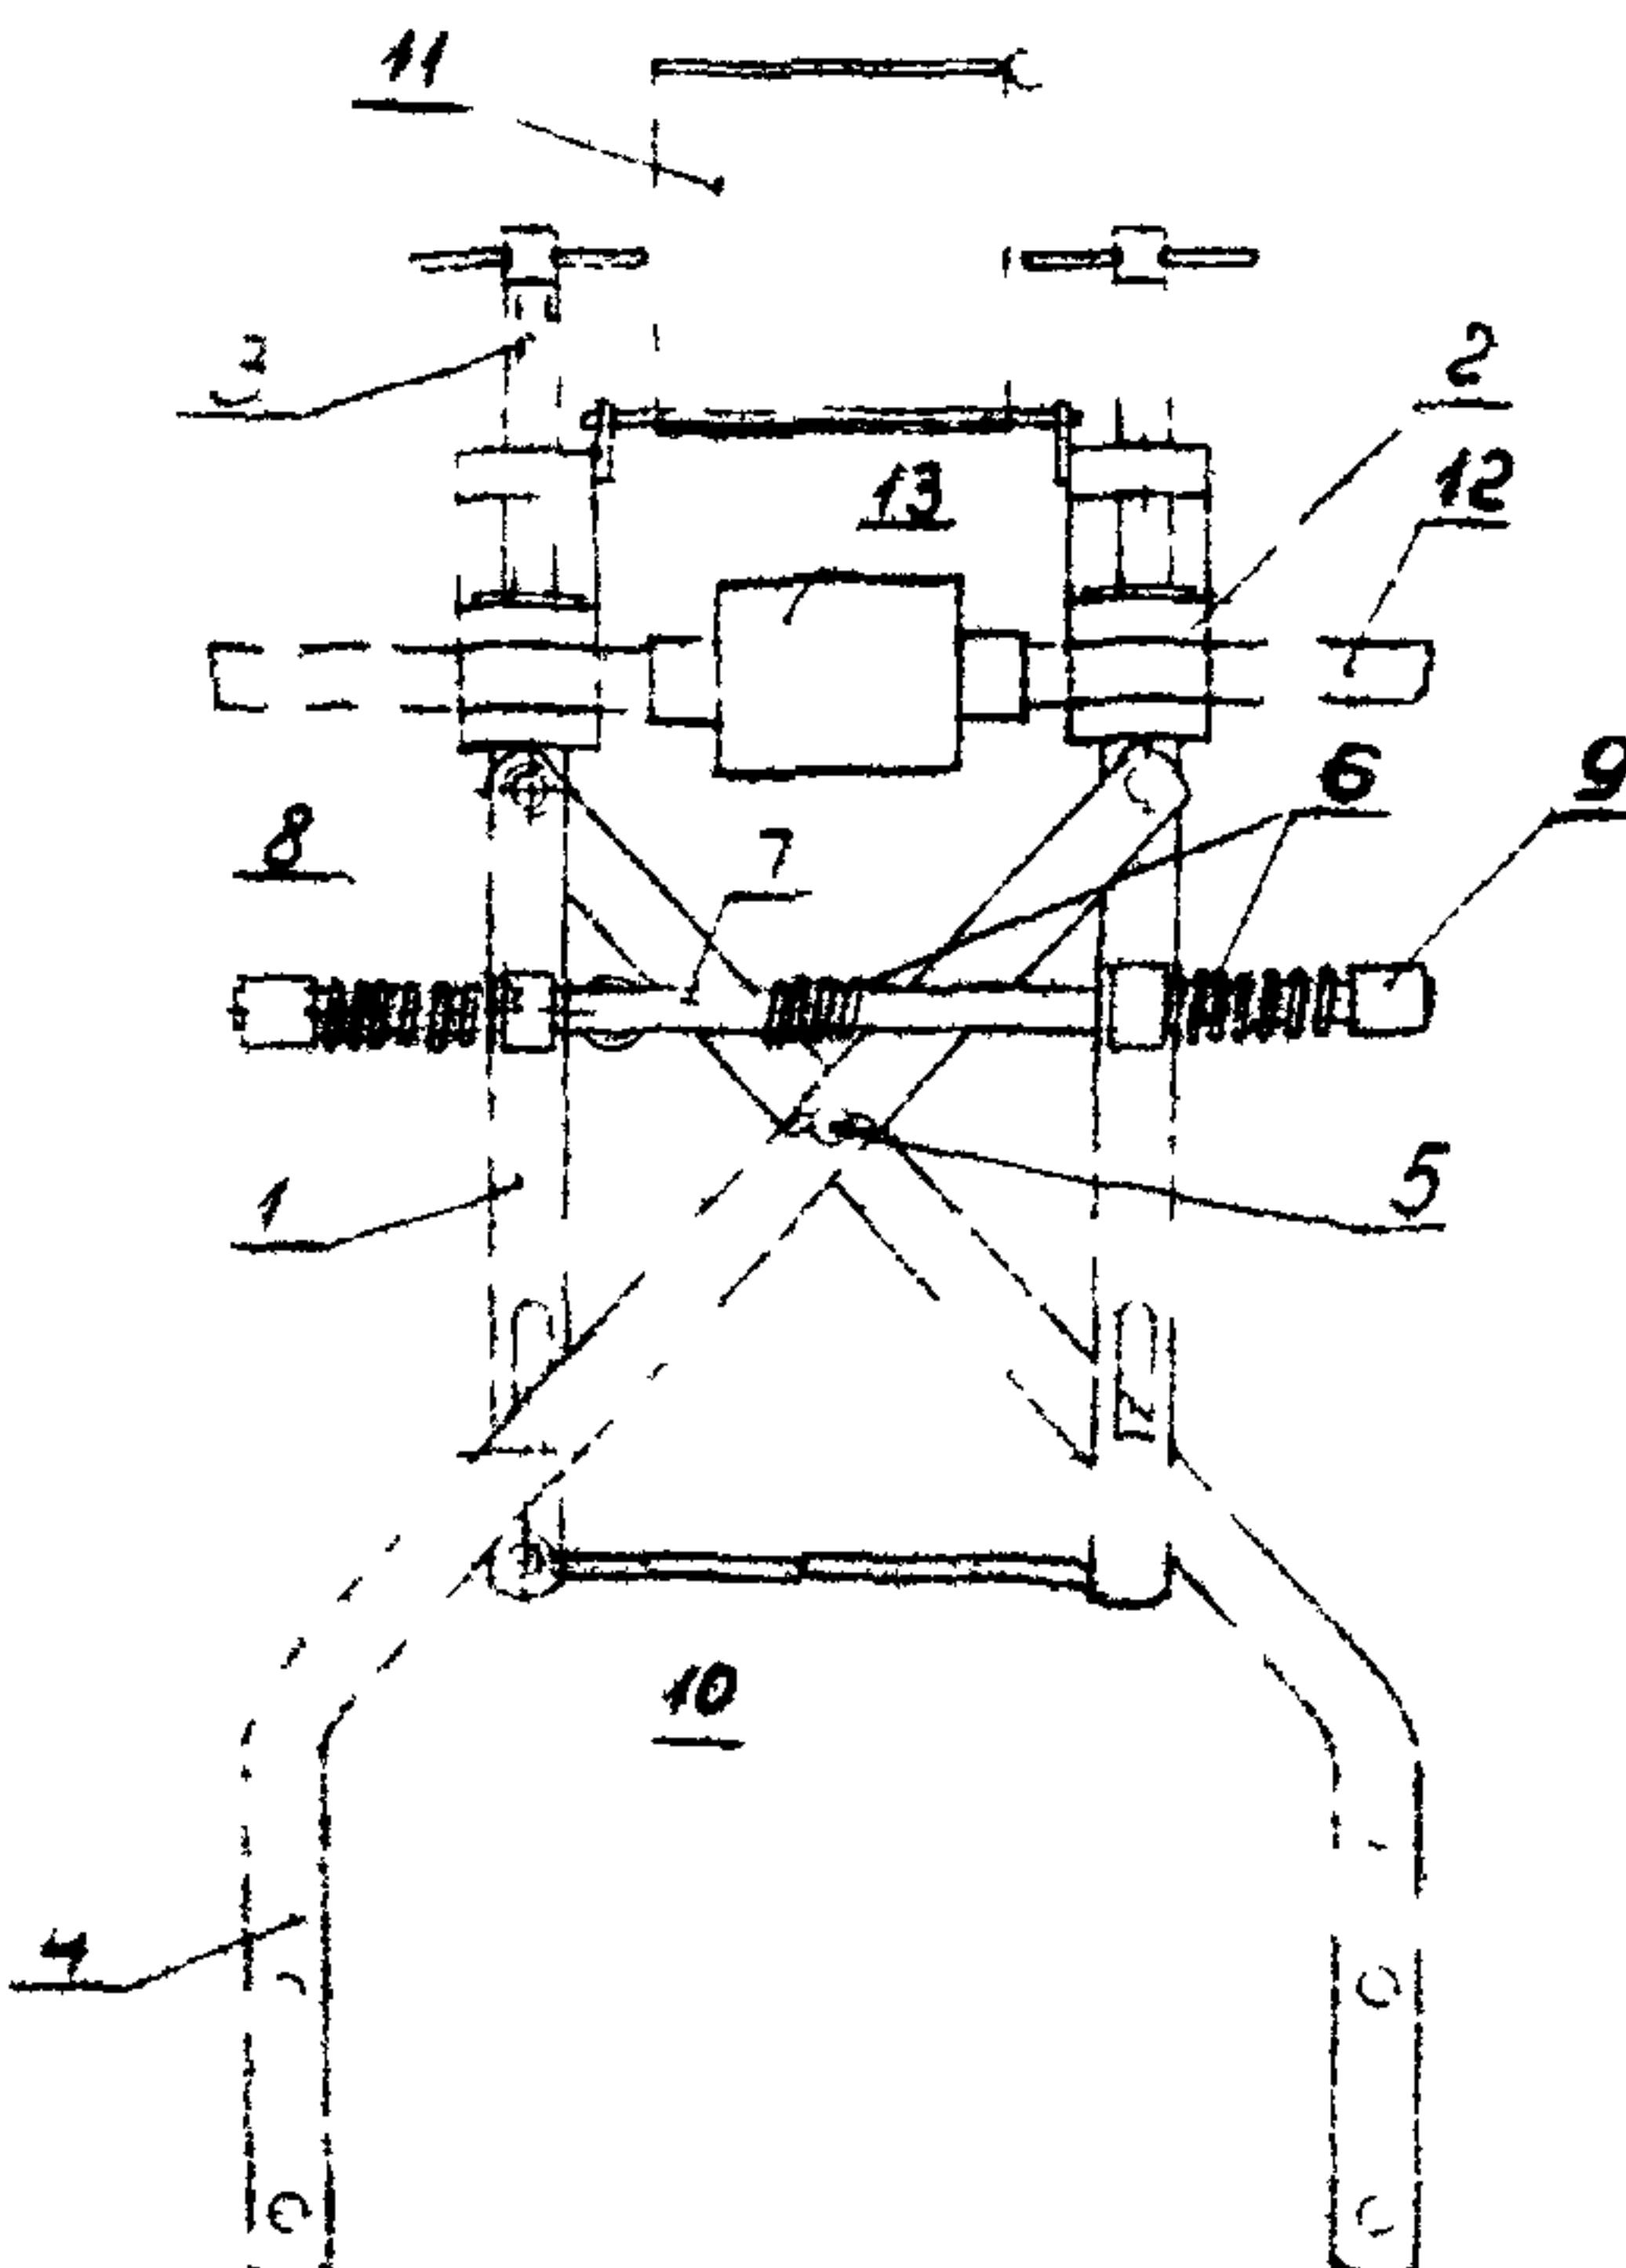

Приспособления „ПСП-2“ и „ПСП-3“ для сварки проводов

1-домо; 2-зажим для провода; 3-винт; 4-руковятка;  
5-ось; 6-пружины; 7-стержень; 8-втулка; 9-регулирующая гайка; 10-крючок; 11-конус защитный; 12-провод; 13-термитный патрон.

Сварочные приспособления изготавливаются двух типов:

- а) ПСП-2 - для сварки проводов сечением до 240 $\text{мм}^2$
- б) ПСП-3 - для сварки проводов сечением до 600 $\text{мм}^2$

Назначение: Сварочные приспособления предназначены для термитной сварки проводов сечением от 35 до 600 $\text{мм}^2$