

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Всесоюзный институт по проектированию
организации энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-750 кВ
ШИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(СБОРНИК)

К-У-19

ОПРЕССОВКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ
СЕЧЕНИЕМ 120-700 мм^2 И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ
ТРОСОВ СЕЧЕНИЕМ 50-70 мм^2

Москва
1975

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Всесоюзный институт по проектированию
организации энергетического строительства
"ОРГЭНЭРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-750 кВ
ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(СБОРНИК)

К-У-19

ОПРЕССОВКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ
СЕЧЕНИЕМ 120-700 мм^2 И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ
ТРОСОВ СЕЧЕНИЕМ 50-70 мм^2

Москва
1975

Сборник технологических карт К-У-Г9 подготовлен отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института "Оргэнергстрой".

Составители : Б.И.РАВИН, Е.Н.КОГАН, А.В.ЦИТОВИЧ,
Н.В.БАДАНОВ, Н.И.БАДАНОВА, А.А.ХУЭИН
В.А.ПОЛУБКОВ, Е.Н.СОРОКИНА.

Сборник К-У-Г9 состоит из восьми типовых технологических карт на соединение стальалюминиевых проводов сечением 120-185 мм^2 способом скрутки, на монтаж прессуемых зажимов на стальалюминиевых проводах сечением 240-700 мм^2 и стальных тросах сечением 50-70 мм^2 , а также на термитную сварку проводов в анкерных шлейфах.

Карты составлены в соответствии с методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденными Госстроем СССР 2 июля 1964 года

С выпуском настоящего сборника аннулируется сборник типовых технологических карт К-У-8. (ОМ-152031, издания 1965 года).

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	: ВИ 35-750 кв
ОПРЕССОВКА НАТЯЖНЫХ ЗАКИМОВ ПРОХОДНОГО ТИПА НА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДАХ СЕЧЕ- НИЕМ 400-600 мм ²	: К-У-19-3

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-У-19-3 является руководством при опрессовке натяжных зажимов типа НТАС на стальном алюминиевом проводе сечением 400-600 мм² и служит пособием при составлении проектов производства работ на ВЛ с проводами данных сечений.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ОДИН ЗАЖИМ

Показатели	Сталь алюминиевые прово- да марки АСО сечением, мм ²	
	400	до 600

Монтаж натяжных зажимов типа НТАС мотор-
ным прессом МО-100М:

трудоемкость, час.-час.	1,17	1,33
работа механизмов, маш.-час.	0,59	0,66
расход бензина, кг	0,82	0,92

Монтаж натяжных зажимов типа НТАС руч-
ным прессом МР-222А:

трудоемкость, час.-час.	1,64	1,86
-------------------------	------	------

Производительность автозажима за смену (8,2
часа), количество соединений при опре-
ссовке:

моторм прессом	14	12,5
ручнм прессом	10	8,8

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

1. Работы по опрессовке натяжных зажимов проходного типа (рис. 1) выполняются в процессе монтажа проводов на воздушных линиях электропередач звеном электромонтажников в составе:

№ пп:	Профессия	раз- ряд	к-во чел.	Примеч- ние
				Итого
1.	Электромонтажник	У	1	
2.	-"	Ш	1	
				Итого 2

2. Монтаж натяжных зажимов проходного типа не требует перерезывания провода, вследствие чего нет необходимости подготовки поверхности провода и корпуса зажима для электрического контакта.

Опрессовка таких зажимов производится в последовательности:

- a) опрессовка линейной части корпуса зажима (рис. 2);
- b) изгибание корпуса зажима вместе с проводом на угол 60° (рис. 2);
- c) опрессовка петлевой части корпуса зажима (рис. 3).

A. Опрессовка линейной части корпуса


зажима

- a) выпрямить конец провода, наложить на него бандаж и ровно обрезать;
- b) оскабить бандаж и надвинуть на провод корпус зажима. Корпус зажима передвигается по проводу до монтажной отметки, сделанной при резировании провода (с учетом длины гибаний);
- c) опрессовать линейную часть корпуса зажима в направлении от риски 1 до конца, направленного в проход; при опрессовке каждый последующий ским должен перекрывать предыдущий не менее, чем на 5 мм.

B. Изгибание корпуса зажима

При изгибе изгибание корпуса зажима вместе с проводом не

зажим в сбое со спрессовкой

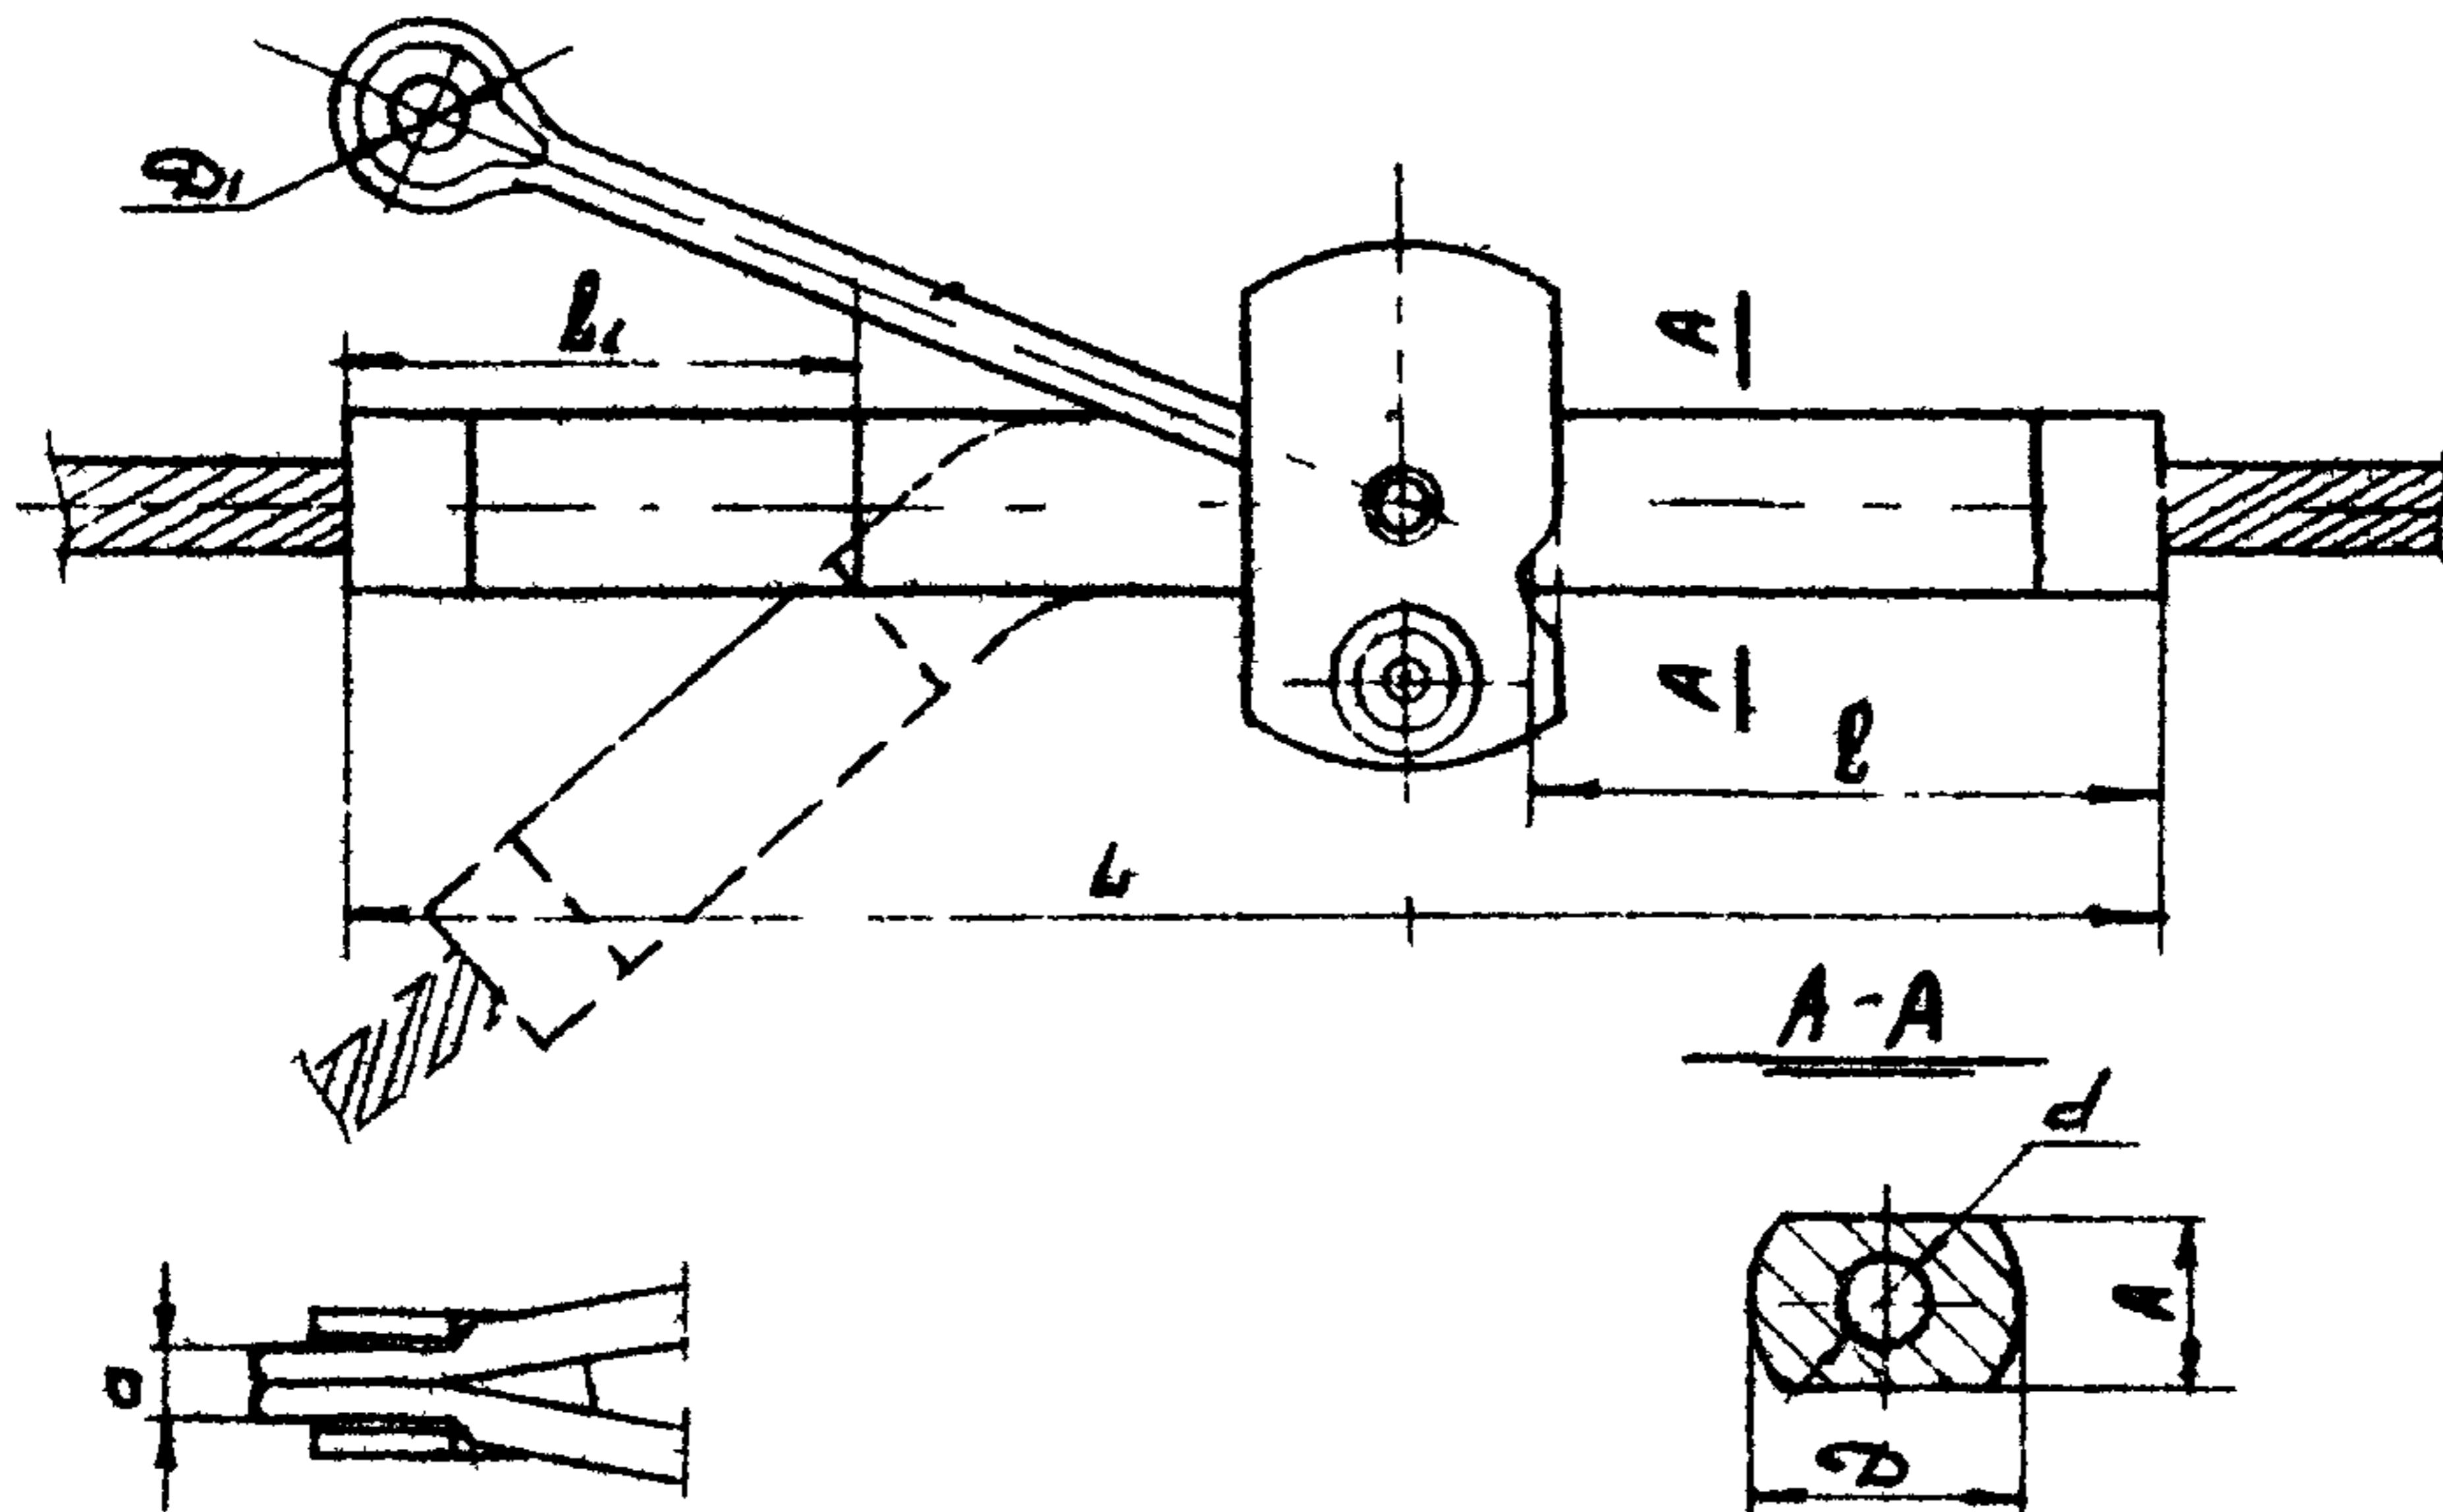


Типо- размер	Марка правода пресса	Матрицы пресса мм	Размеры, мм							
			d	D	a	D ₁	o	l	l ₁	l
HTAC-400-5	AC-400 ACO-400	51	29,5	58	50	26	25	220	180	625
HTAC-500-5	ACO-500	52	31,5	58	50	26	25	220	180	625
HTAC-600-5	ACO-600		34,5	58	50	29	28	250	310	670

Примечание:

Корпуса напряжных зажимов марок НТАС-400-5 и НТАС-500-5 изгibtаются матрицами МИ-16-11, а корпус зажима НТАС-600-5 анется двумя экземплярами матрицей МИ-16-15

Рис. 1. Размеры напряжных зажимов типа НТАС
(неразрезные)

Установка корпуса захима на провод

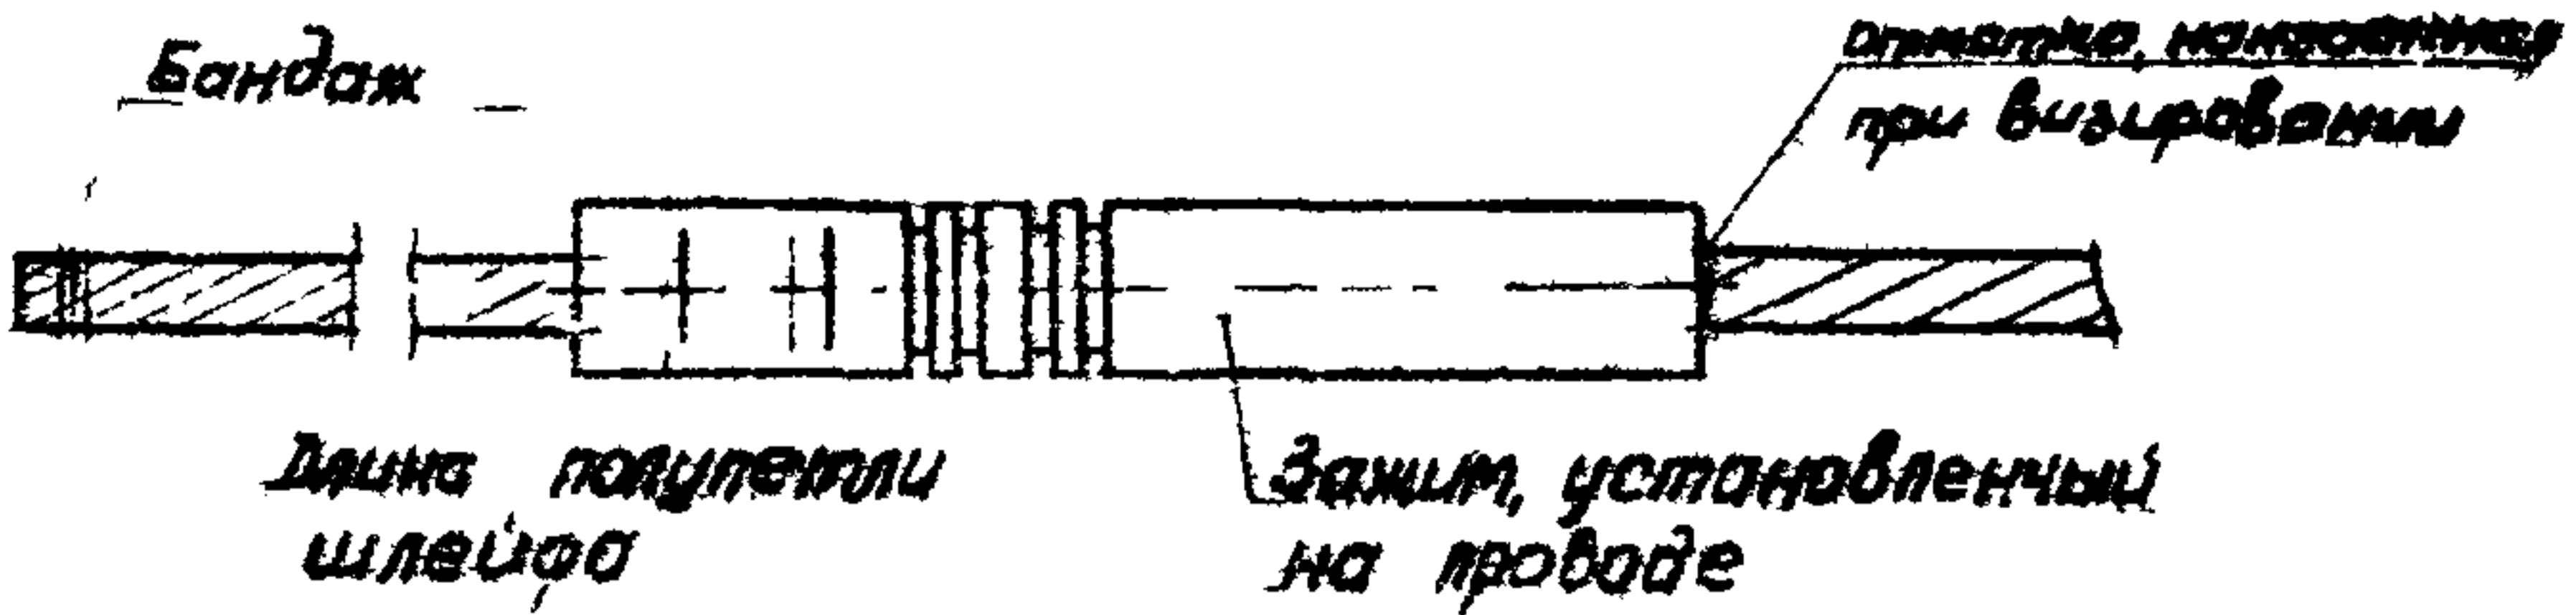


Опрессовка линейной части захима

Натяжение опрессованца

Риска I



Изгибание корпуса захима на 60°

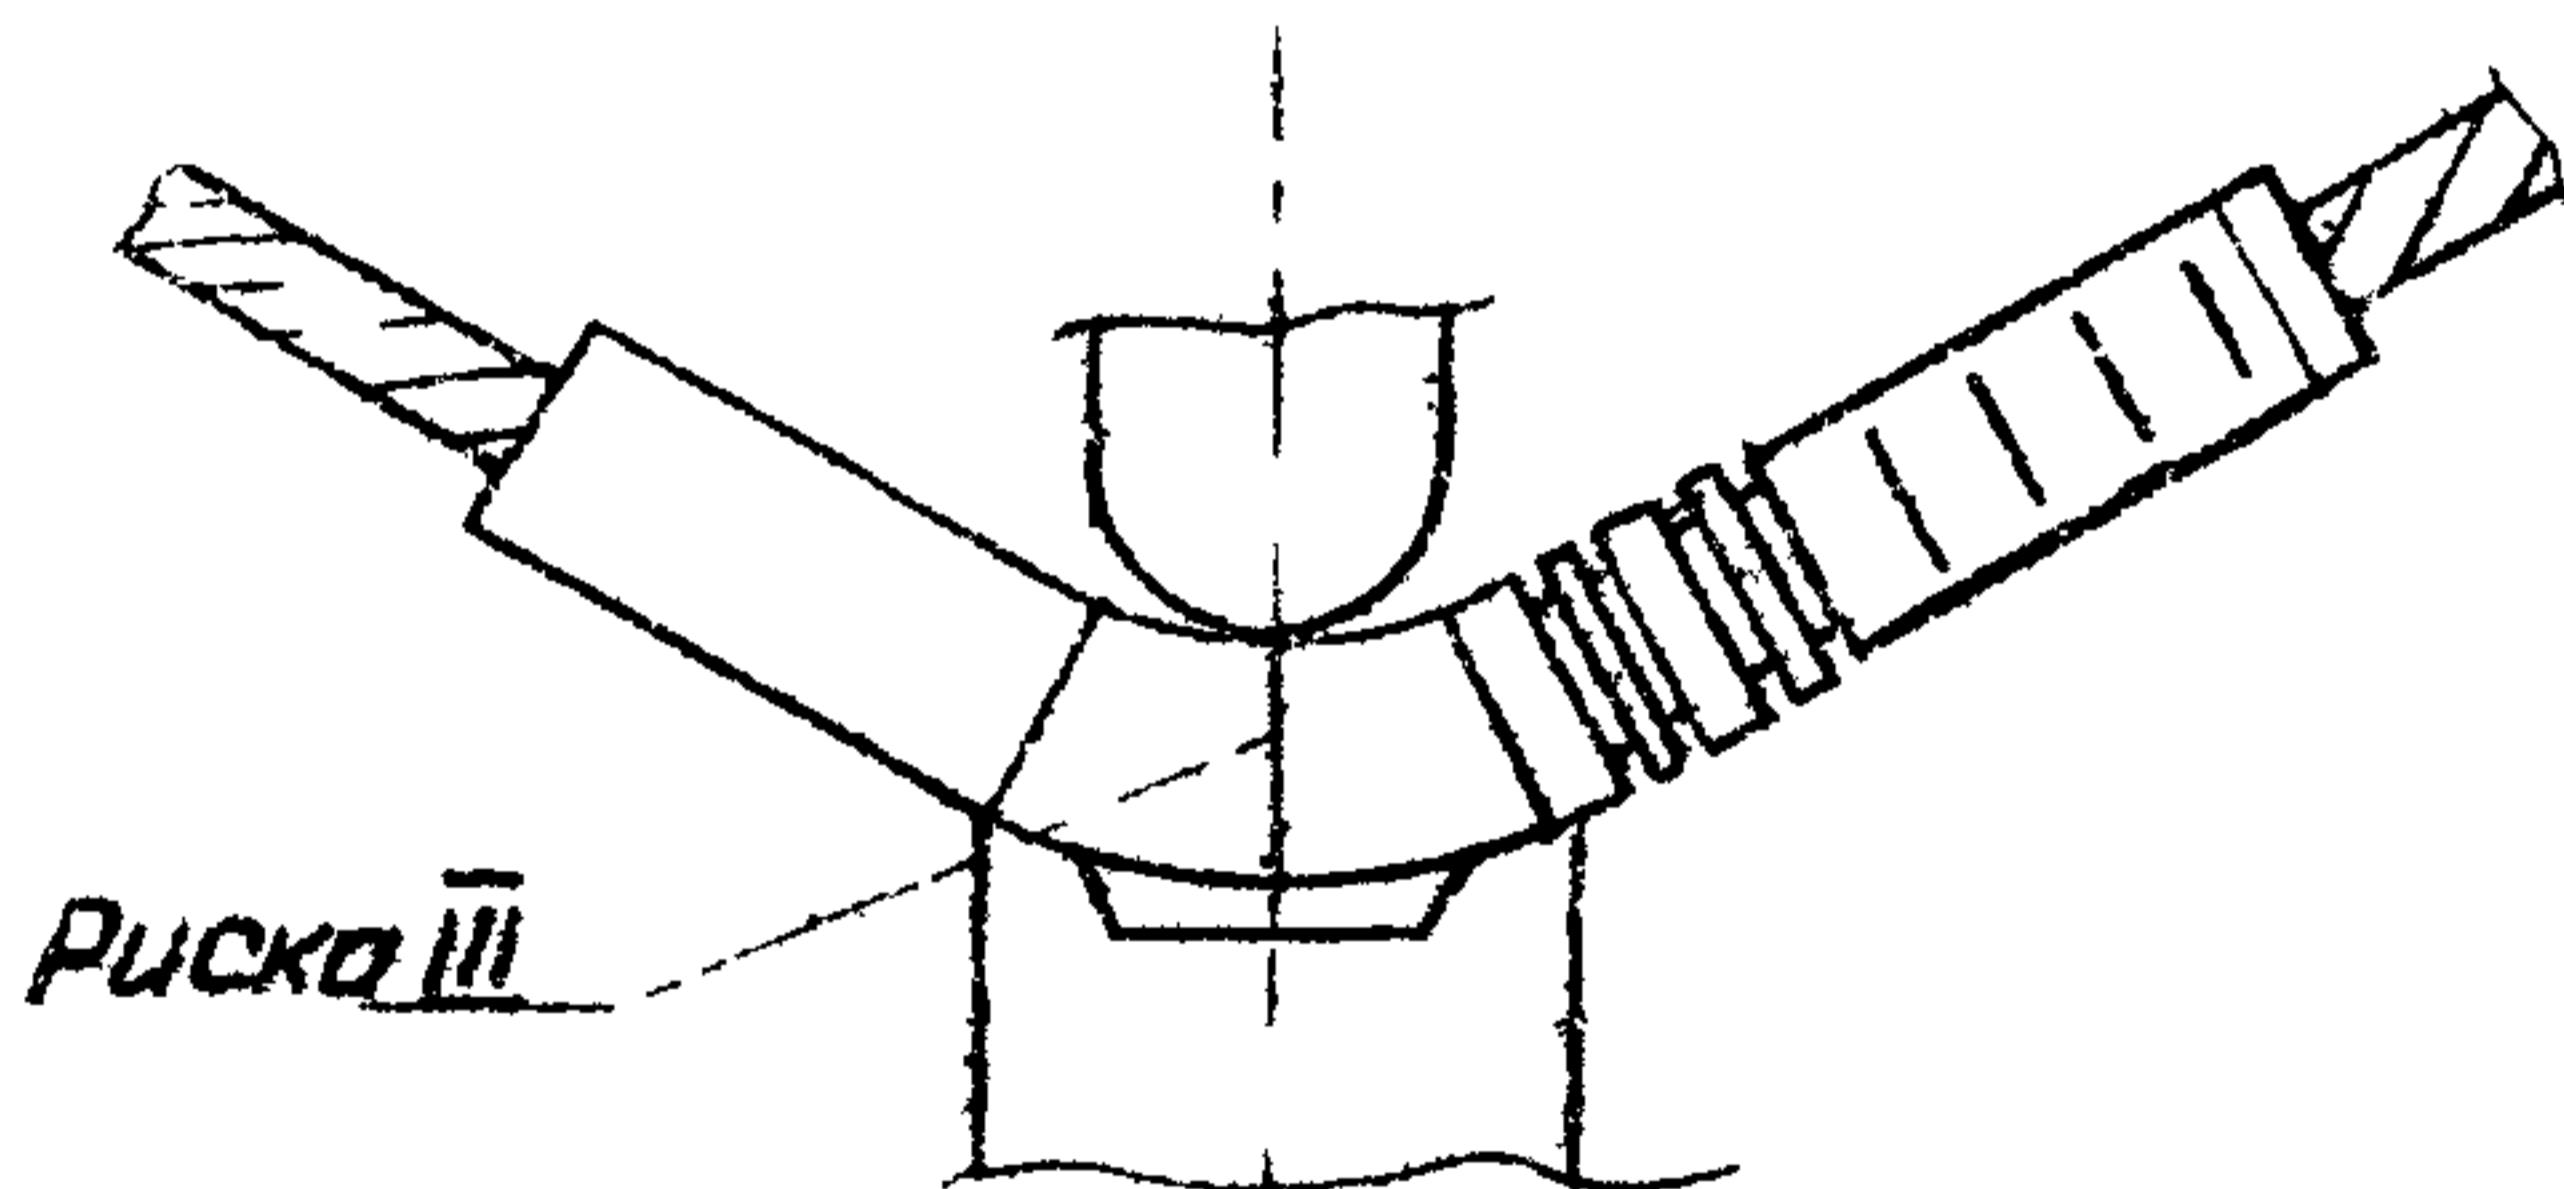


Примечание:


Корпуса натяжных захимов марок НТАС-400-5 и НТАС-500-5 изгibtаются матрицами МИ-1Б-11, а корпус захима НТАС-600-5 изгибается двумя матрицами МИ-1Б-15

Рис. 2 Опрессовка линейной части и изгибание захима

Опрессовка петлевой части зажима

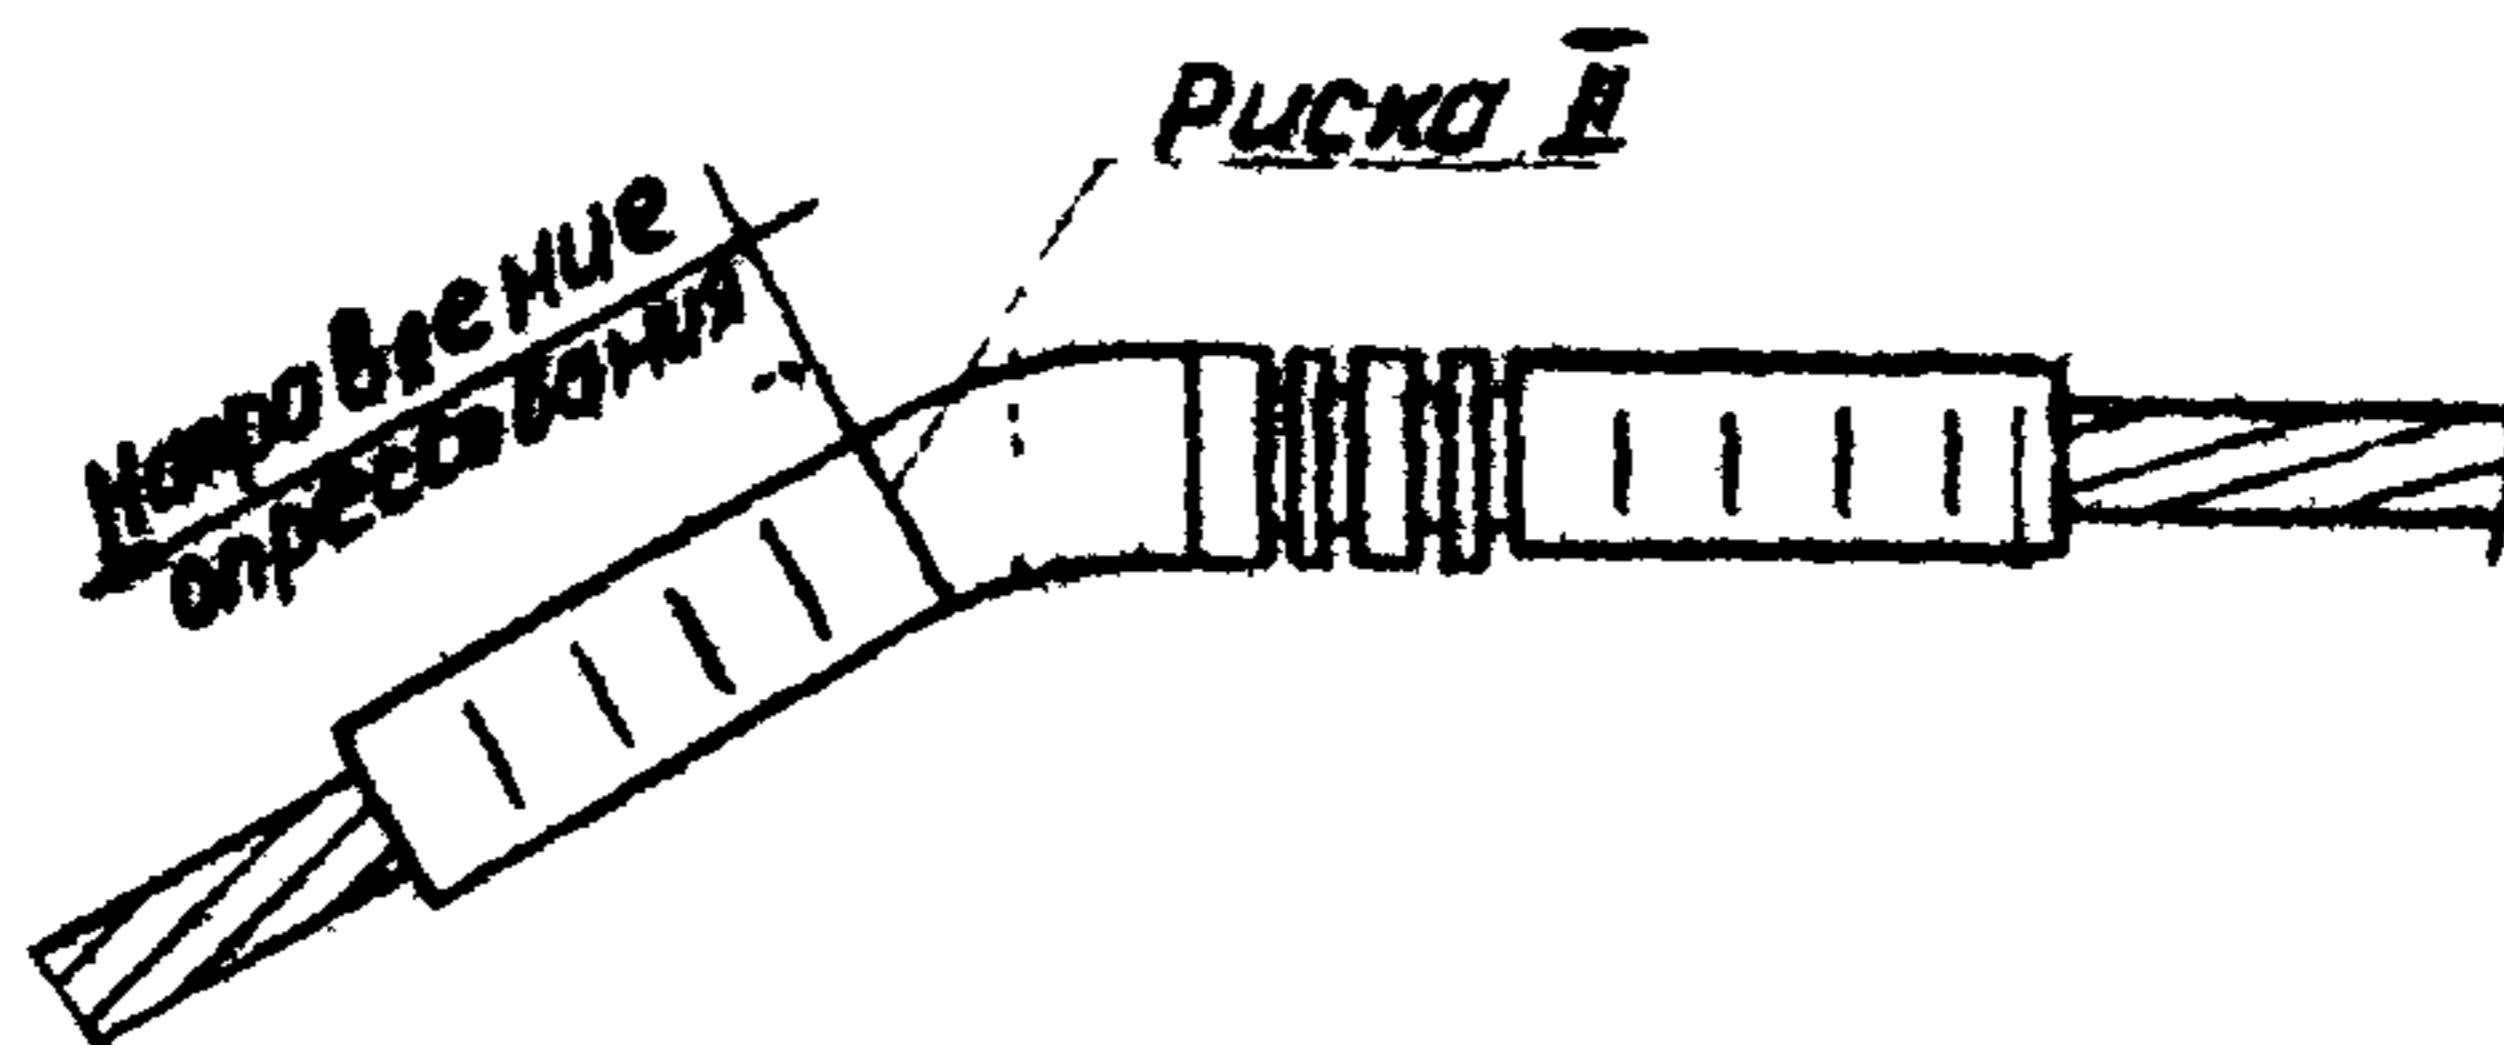

Зажим после опрессовки (условно проверка с тягами)

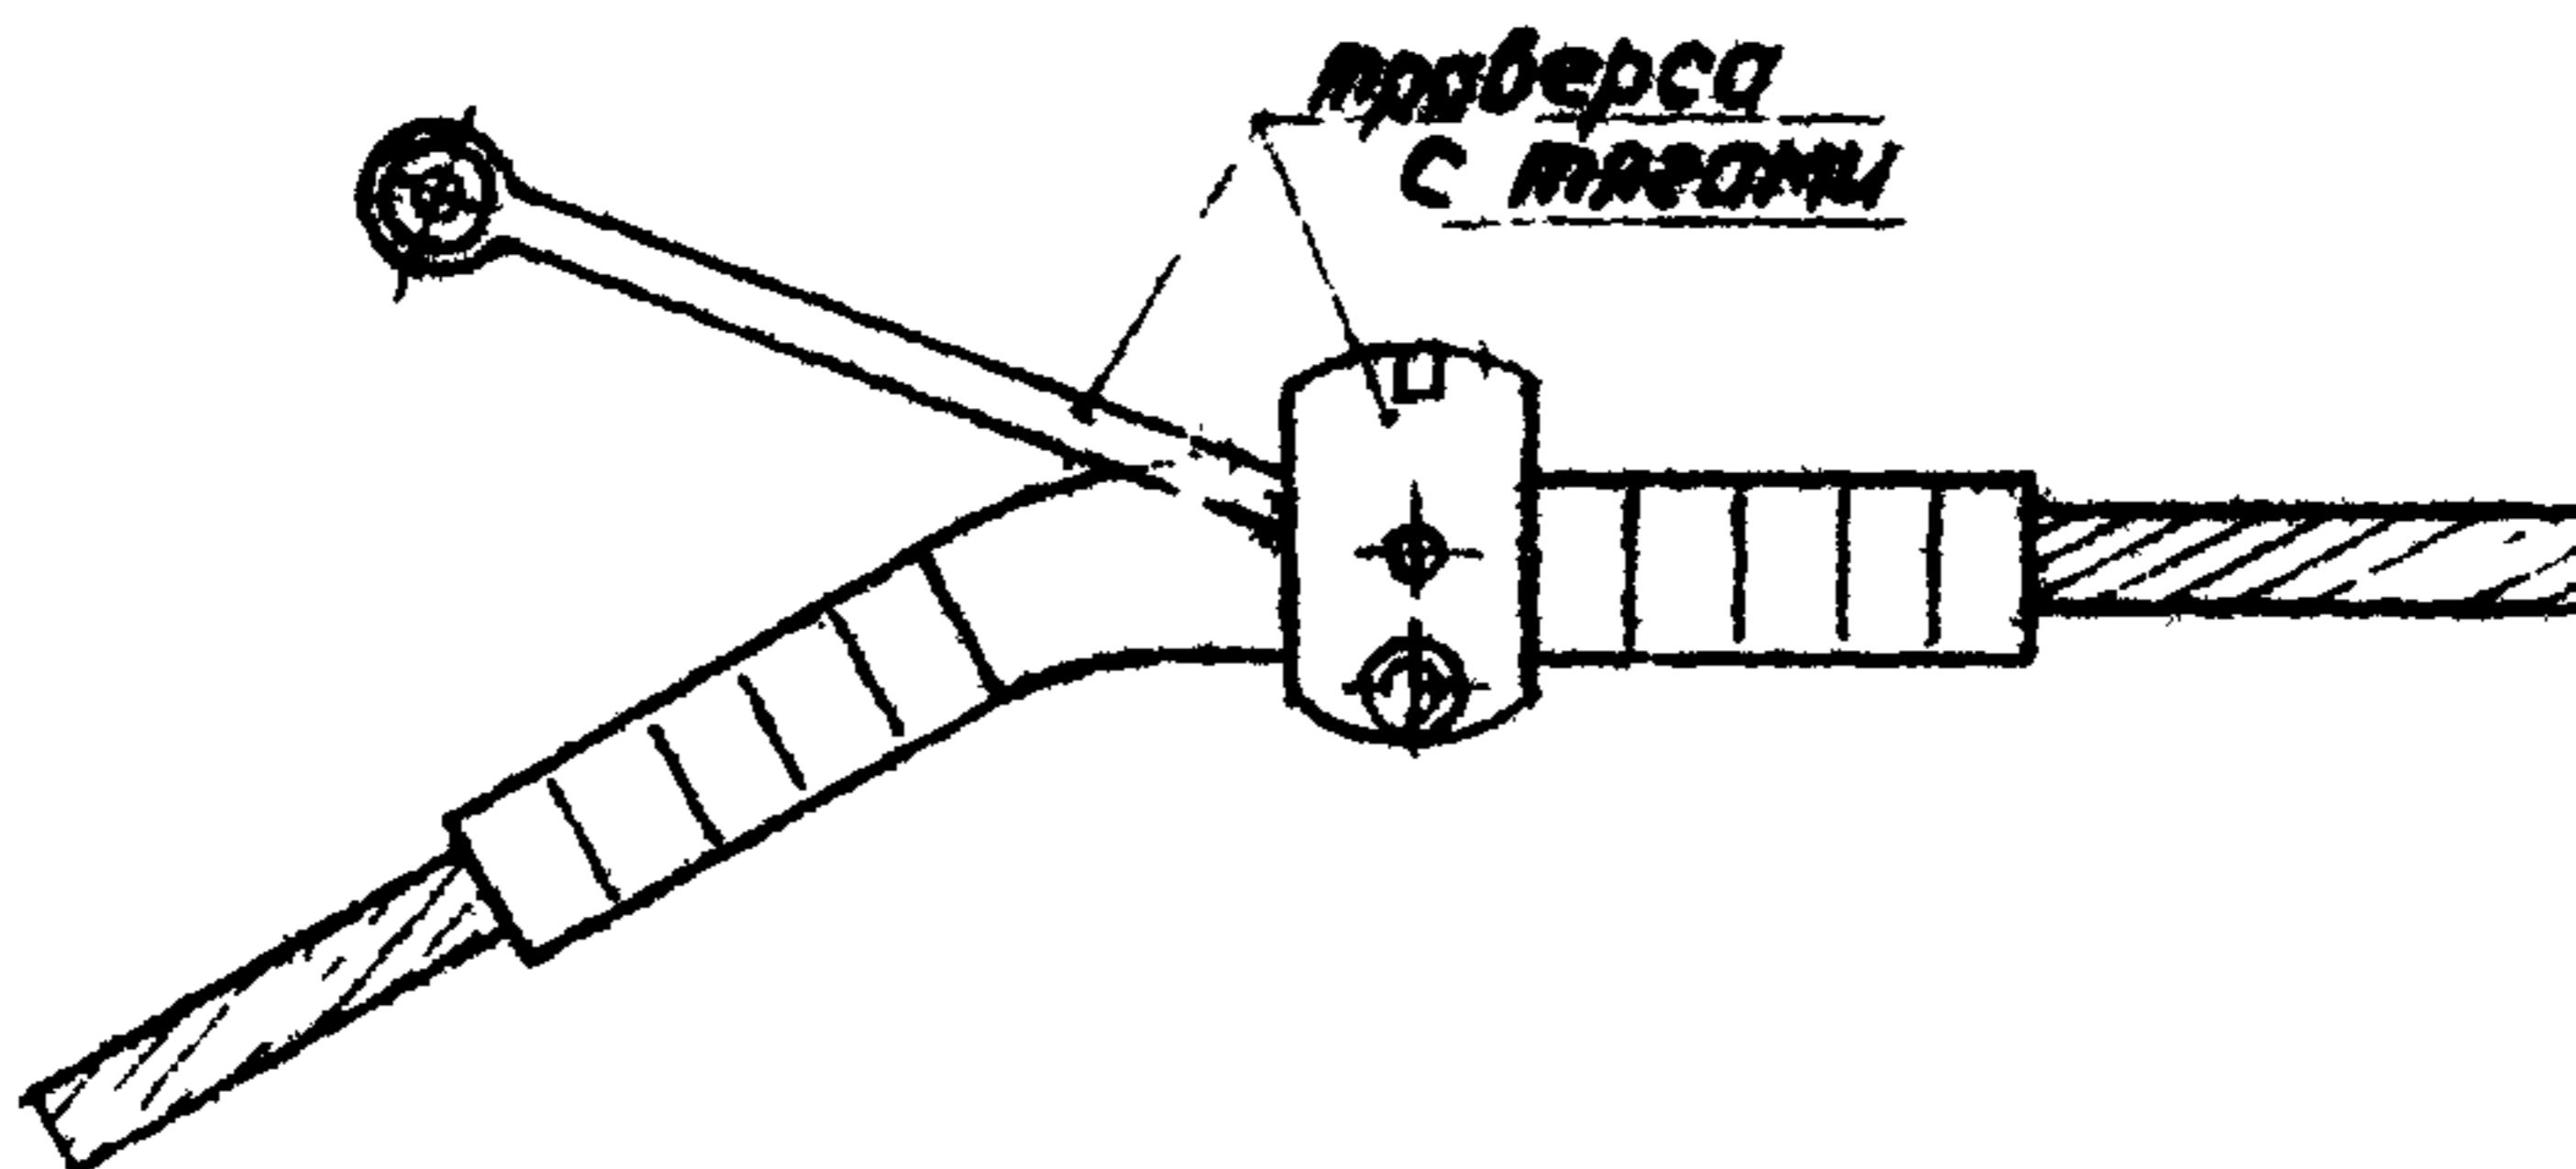

1. Номинальные диаметры матриц для различных типов зажимов приведены в таблице на рис. I
2. Допуск на матрицы - $(d_n + 0,2)$ мм
3. Допуск на опрессованную часть зажима - $(d_n + 0,3)$ мм

Рис. 3 Опрессовка петлевой части зажима

угол 60° специальной гибочной матрицей по месту риски II на корпусе.

В. Опрессовка петлевой части корпуса зажима

1. Произвести опрессовку петлевой части зажима в направлении от риски II к концу.

2. Опрессованный петлевой зажим следует осмотреть, замерить диаметры и в случае несоответствия диаметра нормы - зажим следует опрессовать до нормы.

После опрессования на корпус накладывается туверса с тягами и стягивается болтом.

3. На смонтированные петлевые зажимы составляются журналы по установленной форме.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Работы по опрессованию на проводах петлевых зажимов проходного типа выполняются специально обученными электротехниками У и И разрядов из состава монтажной бригады, занятой на монтаже проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи.

2. Опрессование на проводах петлевых зажимов проходного типа производится опрессовочным агрегатом ПО-100М или ручным гидравлическим прессом МИ-227А.

3. Работы по опрессованию петлевого зажима проходного типа производить в последовательности:

- подготовить провод и зажим к опрессованию;
- произвести опрессование зажима;
- по окончании опрессования осмотреть зажим и замерить его диаметры;
- заполнить журнал по установленной форме (форму журнала см. в приложении № 2).

У. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Основа- ние	Назначение	Объем работ	затраты труда при прессовке, чел.-час.
			Моторным прессом
			Ручным прессом

Техн.расч. Подготовка и опрессовка

Нормы натяжных зажимов типа

НТАС на проводах сечением:

400 мм ²	один зажим	1,17	1,64
до 600 мм ²	-"	1,33	1,86

У1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(Для одного звена рабочих)

1. Механизмы

Назначение	ти	марка	К-во, шт.	Примечание
	;	;	;	

Опрессовочный агрегат

моторный ПР-100М 1

шк

ручной пресс МН-227А 1

2. Инструменты, приспособления,
материалы

Нр.	Назначение	Ед. шт., компл.	К-во:	Примечание
1	2	3	4	5

1. Станок для резки проводов и тро-
сов шт 1

2. Матрицы к прессу Компл. 2

Подбираются по ти-
пу прессуемого за-
жима (см.рис.1).

3. Стальной метр шт 1

4. Стальная рулетка -" 1

5. Ножницы по металлу -" 2

6. Полотна изковочные -" 20

7. Штангенциркуль -" 2

I :	2	:	3	:	4	:	5
-----	---	---	---	---	---	---	---

8. Вубило слесарное	шт.	I
9. Пассатики универсальные длиной 250 мм	шт.	2
10. Молоток слесарный 0,5 кг	шт.	I
11. Кусачки	шт.	I
12. Брик стальные	шт.	2
13. Отвертки	шт.	2
14. Напильник личной длиной 350 мм	шт.	I
15. Напильник драчевый, лисе- кий длиной 500 мм	шт.	Г
16. Проволока мягкая вязаль- ная	кг	I
17. Ветоши	шт.	2

3. Эксплуатационные материалы

Нр :	Норма на 1 час	:
нр ::	работы (установка-	Примечание
:	ко), кг	:

1. Бензин для опрессовоч- ного агрегата ПО-100М	1,4	см. технико-эко- номические пока- затели на каж- дый зажим.
--	-----	--

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

из Правил техники безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи

Глава II - Строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

Раздел 16 - монтаж проводов и грозозащитных тросов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 16.1. Запрещается находиться под гирляндами изоляторов, монтажными блоками, проводами, тросами и другими предметами во время их подъема, а также находится или проходить под местом термитной сварки
- 16.2. При монтаже и демонтаже воздушных линий большой протяженности провода отдельных смонтированных участков длиной 3-5 км должны закорачиваться и заземляться.
- 16.3. Заземляющие проводники сначала присоединяются к "земле", а затем к проводам к тросам.
- 16.4. При приближении грозы и во время грозы работы по монтажу проводов к тросам, а также пребывание людей рядом с опорами запрещаются.

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ

- 16.20. Обрезать провода и тросы следует только с помощью соответствующего инструмента (Ножовки, тросоруба). Обрубать провода и тросы зубилом запрещается.
- 16.21. Запрещается применять этилированный бензин для промывки концов проводов и соединительных зажимов.
- 16.22. После спрессования проводов и тросов следует обязательно спилить напильником образовавшиеся на соединительном или натяжном зажиме заусенцы.

ТЕРМИТНАЯ СВАРКА ПРОВОДОВ

- 16.23. Термитная сварка проводов должна производиться согласно

"Инструкции по термитной сварке проводов воздушных линий электропередачи", утвержденной Соглавэнерго.

16-24. К работе по термитной сварке проводов могут быть допущены лица, обученные приемам сварки и могущие выполнять сварку самостоятельно.

16-25. Термитную сварку следует производить в темных защитных очках. Во время сварки лицо работающего должно находиться на расстоянии не менее 0,5 м от места сварки.

16-26. Запрещается трогать или поправлять рукой горячий термитный патрон. Сгоревший и остывший шлак следует ссыпать в направлении от себя и только после полного его охлаждения.

16-27. При выполнении работ по термитной сварке на деревянных опорах или порталах в жаркую и сухую погоду следует обеспечивать все меры против возгорания опоры, портала или сухой травы от случайного попадания неостывшего шлака.

16-28. Несгоревшую термитную спичку следует бросать на заранее намеченную земляную пломадку или в металлический ящик, около которого не должно быть легковоспламеняющихся предметов.

16-29. При перекладке и переноске ящиков с термитными патронами и спичками нужно избегать сильных сотрясений и бросков.

16-30. Термитные спички следует хранить в отдельных коробах в заводской упаковке.

16-31. Ящики с термитными патронами должны складироваться отдельно от ящиков с термитными спичками и храниться в штабелях на полу крышки вверх. Высота штабеля не должна превышать 2 м.

16-32. Хранение для термитных патронов и спичек должно быть сухим, несгораемым и соответствовать установленным требованиям к хранилищам пожароопасной продукции. Разрешается хранить термитные патроны и спички в закрытых металлических шкафах.

16-33. Тушить загоревшийся термитный патрон следует только песком или пенным огнетушителем. Применять для этих целей воду запрещается.

Министерство _____
Главк _____
Трест _____
Строительно-монтажная
организация _____

ЖУРНАЛ

по монтажу натяжных зажимов проводов и тросов способом опрессования на ВЛ ____ кВ
(наименование ВЛ)

Марка провода _____ ; марка троса _____ ; № чертежа натяжного зажима; провода _____
троса _____



Матрицы для опрессовки провода: стальной части Ø ____ № черт. ____ алюминиевой части Ø ____ № чертежа
Матрицы для опрессовки троса Ø ____ № черт. ____ . Тип опрессовочного агрегата _____

№ п/п	име- нин- х опор	ти- па	номер зажи- ма	ти- па воды	диаметры зажимов после опрессовки, мм.	положение зажима анкера по относению к алюминию	длина опрессованных стальных частей алюминиево- алюминиевого корпуса зажима, мм.	дата производства	фамилия и под- пись	фамилия и под- пись
1				П р о в о д а	Ø 10	Ø 10	Ø 10			
2				сталь	Ø 10	Ø 10	Ø 10			
3				алюминий	Ø 10	Ø 10	Ø 10			
4				петля	Ø 10	Ø 10	Ø 10			
5				Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10			
6				Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10			
7					Ø 10	Ø 10	Ø 10			
8					Ø 10	Ø 10	Ø 10			
9					Ø 10	Ø 10	Ø 10			
10					Ø 10	Ø 10	Ø 10			
11					Ø 10	Ø 10	Ø 10			
12					Ø 10	Ø 10	Ø 10			
13					Ø 10	Ø 10	Ø 10			
14					Ø 10	Ø 10	Ø 10			

" " 19 г. Главный инженер
строительно-монтажной организации _____ (фамилия)
(подпись)

Схемы расположения проводов и тросов.


А. С одним проводом в фазе

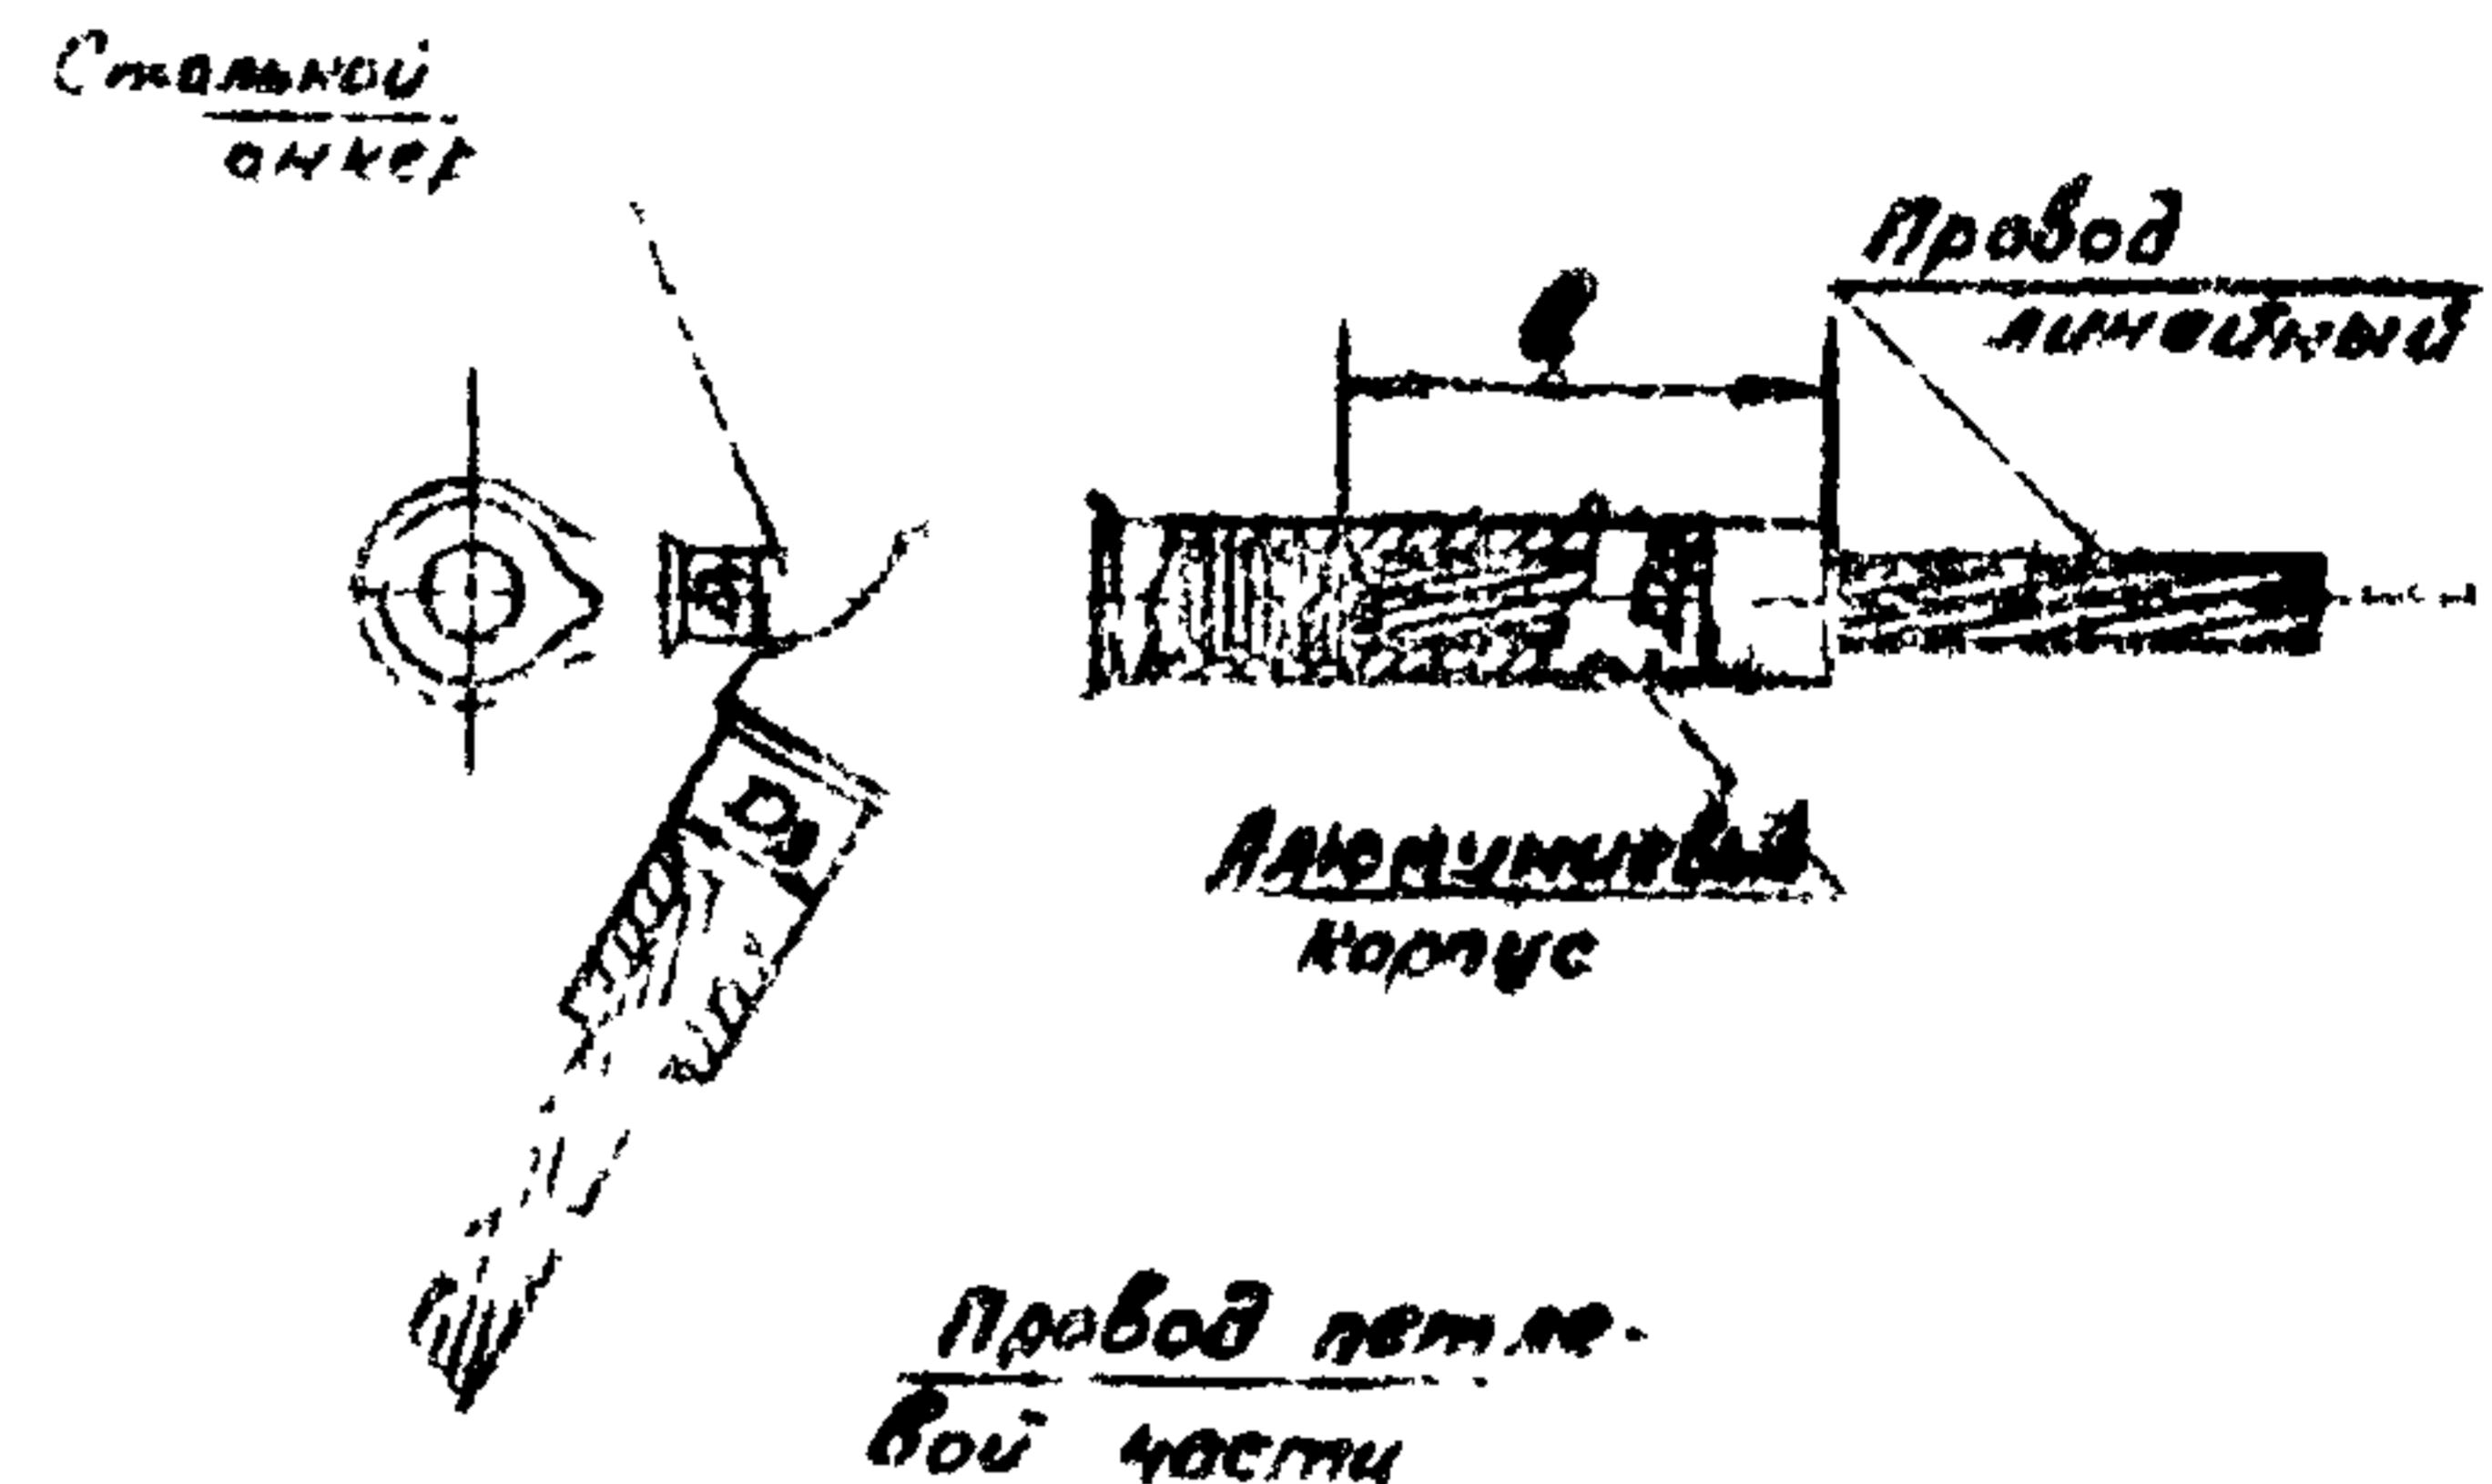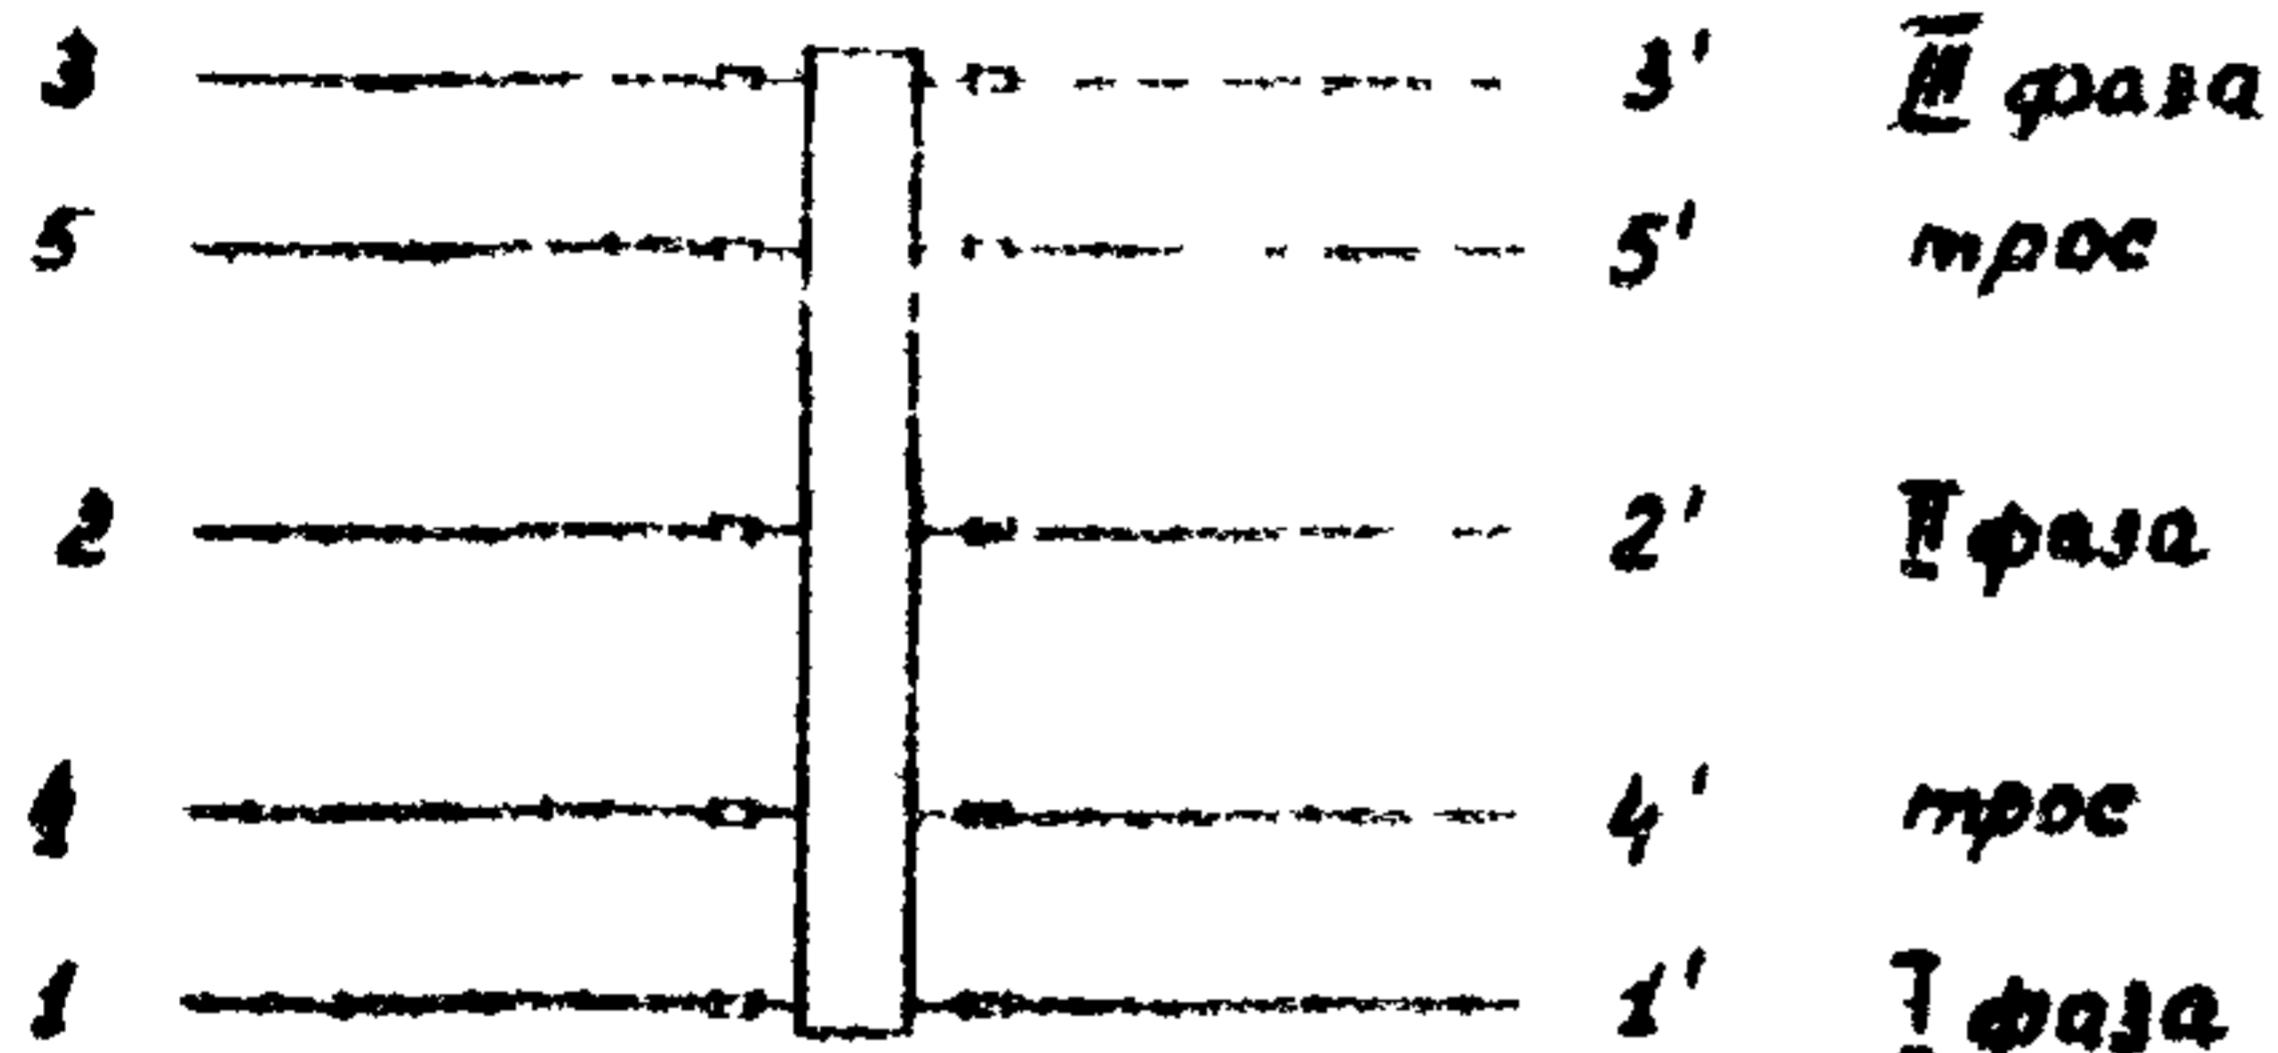

Б. С расщепленной на 3 провода фазой



Направление ВЛ

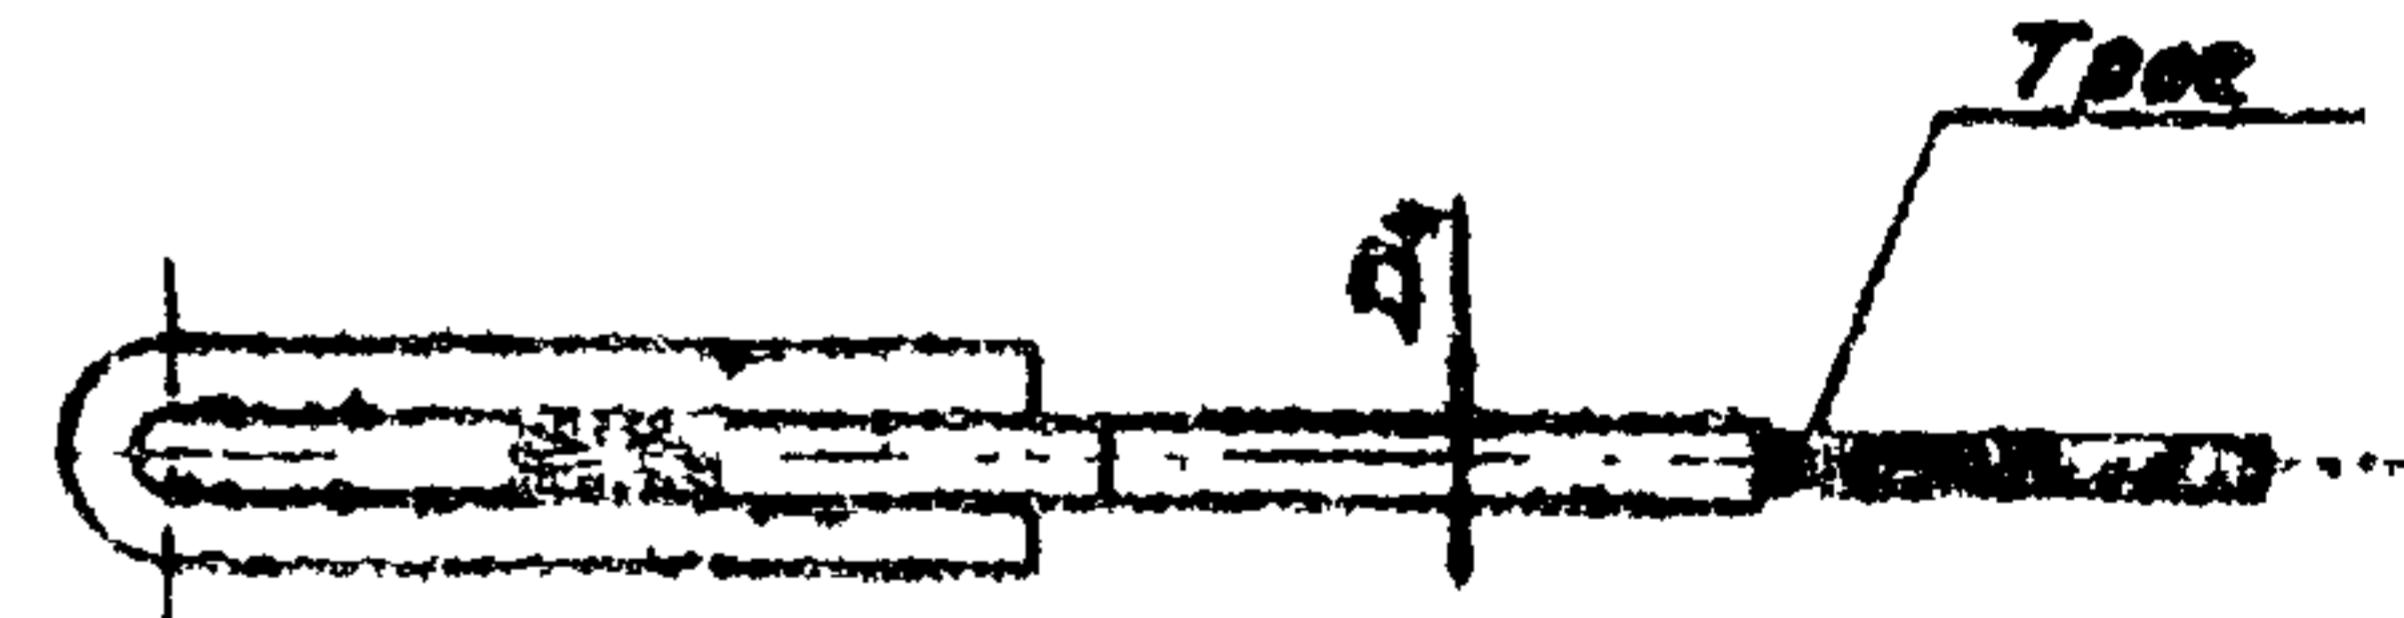

Приложение к форме №

Главк _____

Трест _____

Мехколонна № _____

ЖУРНАЛ

по монтажу соединительных зажимов проводов и тросов способом
сплошного опрессования на ВЛ кВ

(наименование ВЛ)

Марка провода _____; марка троса _____; № чертежей соединительных зажимов: Провода _____
троса _____

Матрицы для опрессовки провода: стальной части Ø _____ № чертежа _____
алюминиевой части Ø _____ № чертежа _____

Матрицы для опрессовки троса: Ø _____ № чертежа _____

Тип опрессовочного агрегата

№	Соединитель:	Тип зажима	№ проводов и тросов по схеме (см. приложение)	Диаметры зажимов после опрессовки, мм	Длина опрессованых частей алюминиевого корпуса зажима, мм.	Фамилия и	
пп	между опор	зажима	и	Провода и троса	Троса	Фамилия и	
			стальн. части	алюмин. части	Д ₁ Д ₂ Д ₃	подпись	
			D ₁	D ₂		мастера	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

" " 19 г. Главный инженер
строительно-монтажной организации _____ (фамилия)
(подпись)

Схема расположения проводов и тросов:

А. С одним проводом в фазе

3 ————— III фаза

5 ————— трос

2 ————— II фаза

4 ————— трос

1 ————— I фаза

Б С расщепленной фазой

3 6 ————— III фаза



5 ————— трос

2 7 ————— II фаза

4 ————— трос

1 8 ————— I фаза

Направление ВЛ

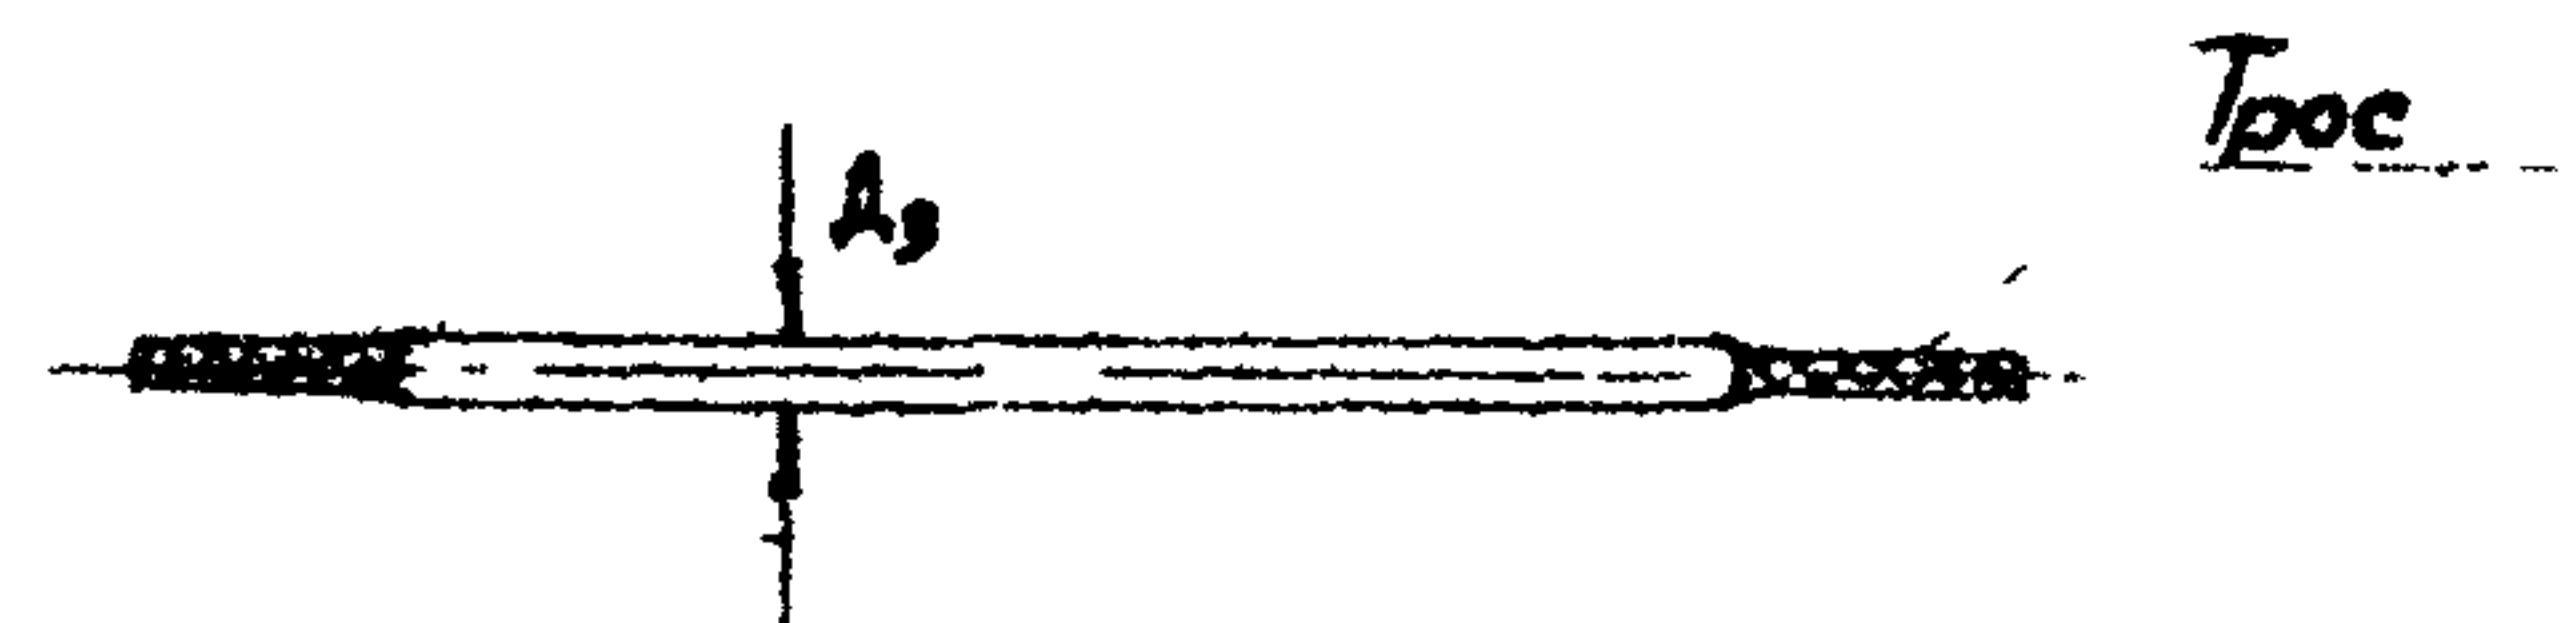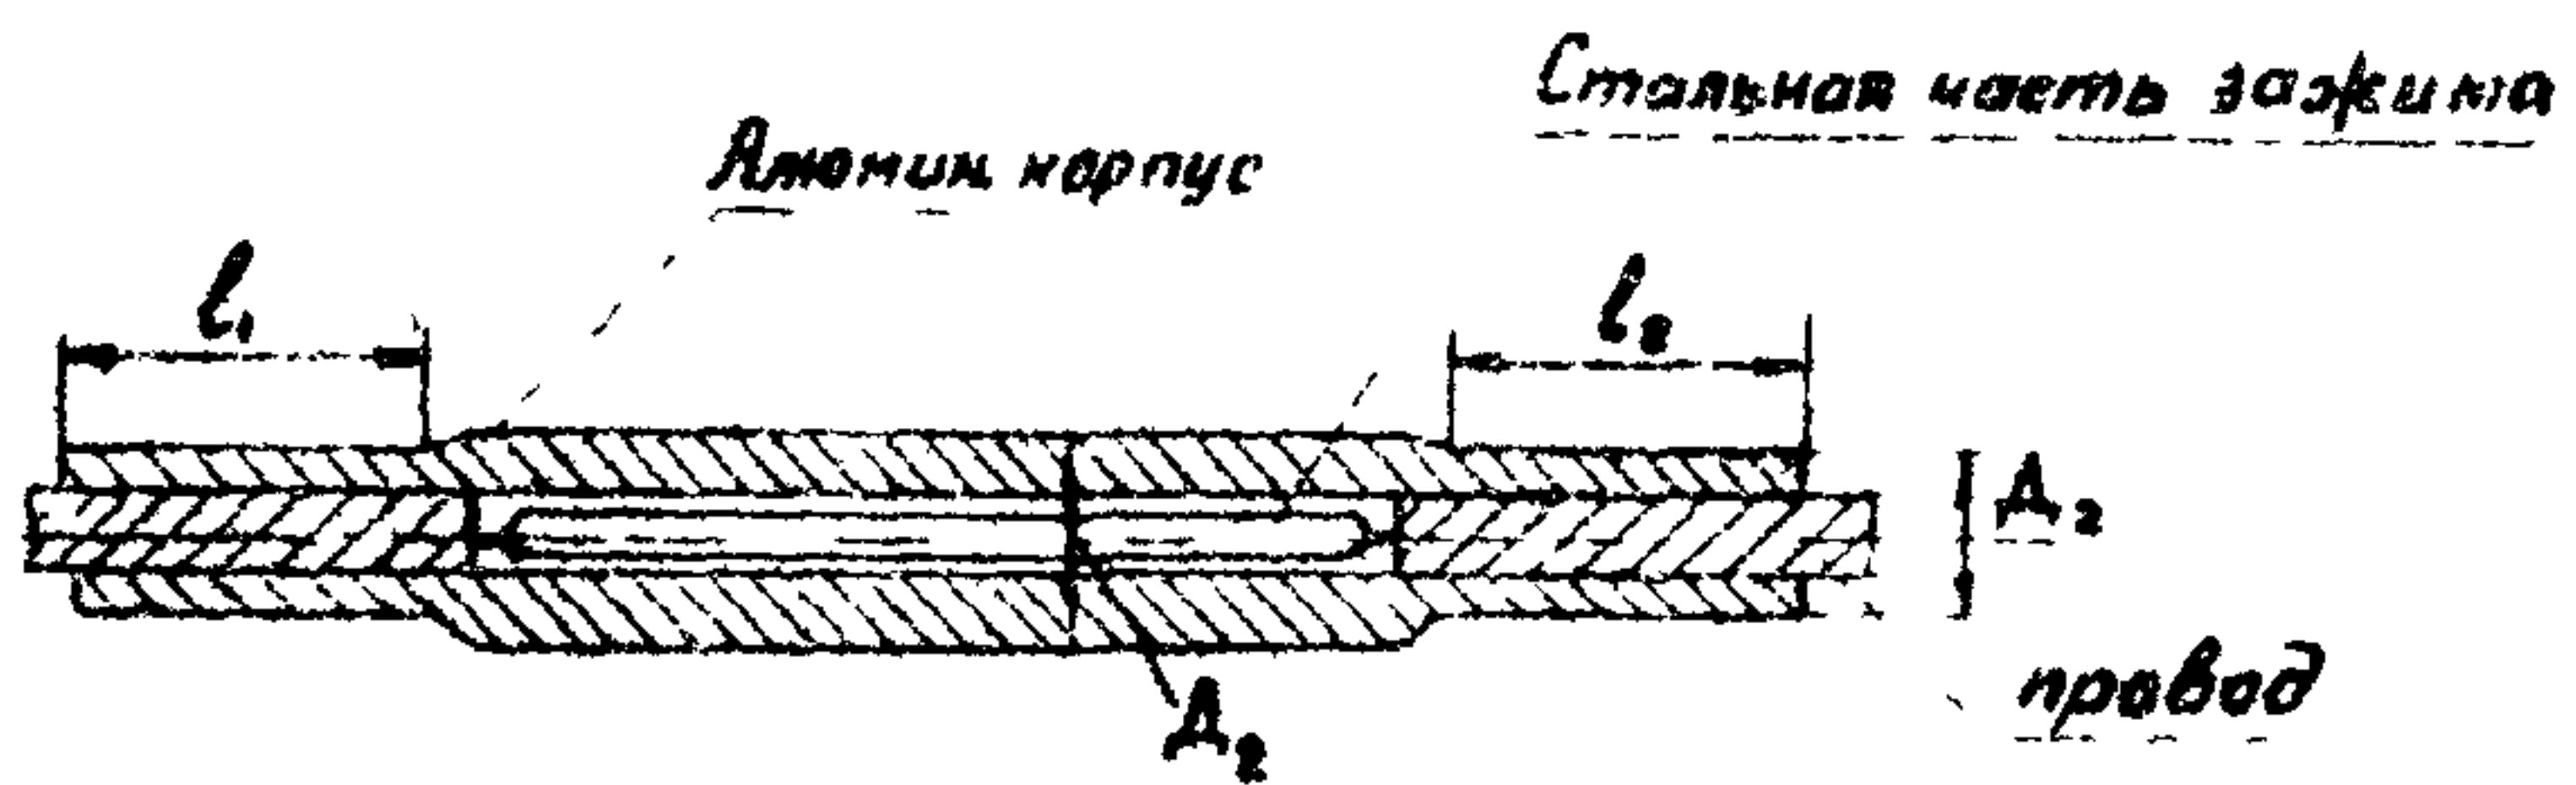

Приложение к форме №6

Министерство _____

Главк _____

Трест _____

Строительно-монтажная
организация _____

ЖУРНАЛ

на монтаж овальных соединителей способом скрутки
Марка провода _____; № чертежа соединителя _____; марка сое-
динителя _____. Наименование инструмента (приспособления) для
скрутки _____

№ п.п.	№ проводов	Соединитель между опорами №	Исполнительная схема сращивания проводов, черт. №	Количество витков соединителя	Дата производства работ	Фамилия и подпись исполнителя	Фамилия и подпись мастера
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

Схема расположения проводов в пролете

Примечание: при наличии троса, журнал для троса заполняется по форме №

I цепь	I. фаза _____	I. фаза _____
	II. фаза _____	II. фаза _____
	III. фаза _____	III. фаза _____
II цепь	I. фаза _____	I. фаза _____
	II. фаза _____	II. фаза _____
	III. фаза _____	III. фаза _____

" " 19 г. Главный инженер
строительно-монтажной организации _____ (фамилия)
(подпись)

Министерство _____
 Главк _____
 Трест _____
 Строительно-монтажная организация

Приложение 5

Форма № 21

ЖУРНАЛ

соединения проводов термитной сваркой в пролетах
и анкерных петлях ВЛ _____ кВ


Наименование ВЛ

Тип сварочного инструмента


№ п/п по схеме	Место сварки в пролете: АНКЕРН. между опорами за №:	Габариты пистолета на опоре, см	Дата производства работ	Фамилия подпись сварщика	Фамилия подпись мастера	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВАРНЫХ ПЕТЕЛЬ И ПРОВОДОВ

ВЛ с одним проводом в фазе

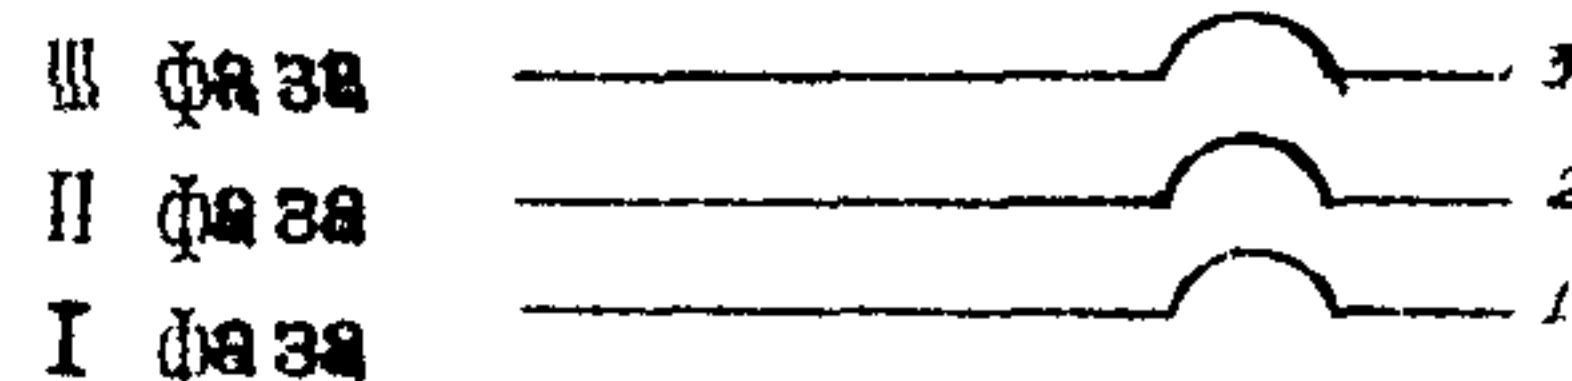

ВЛ с расщепленной фазой

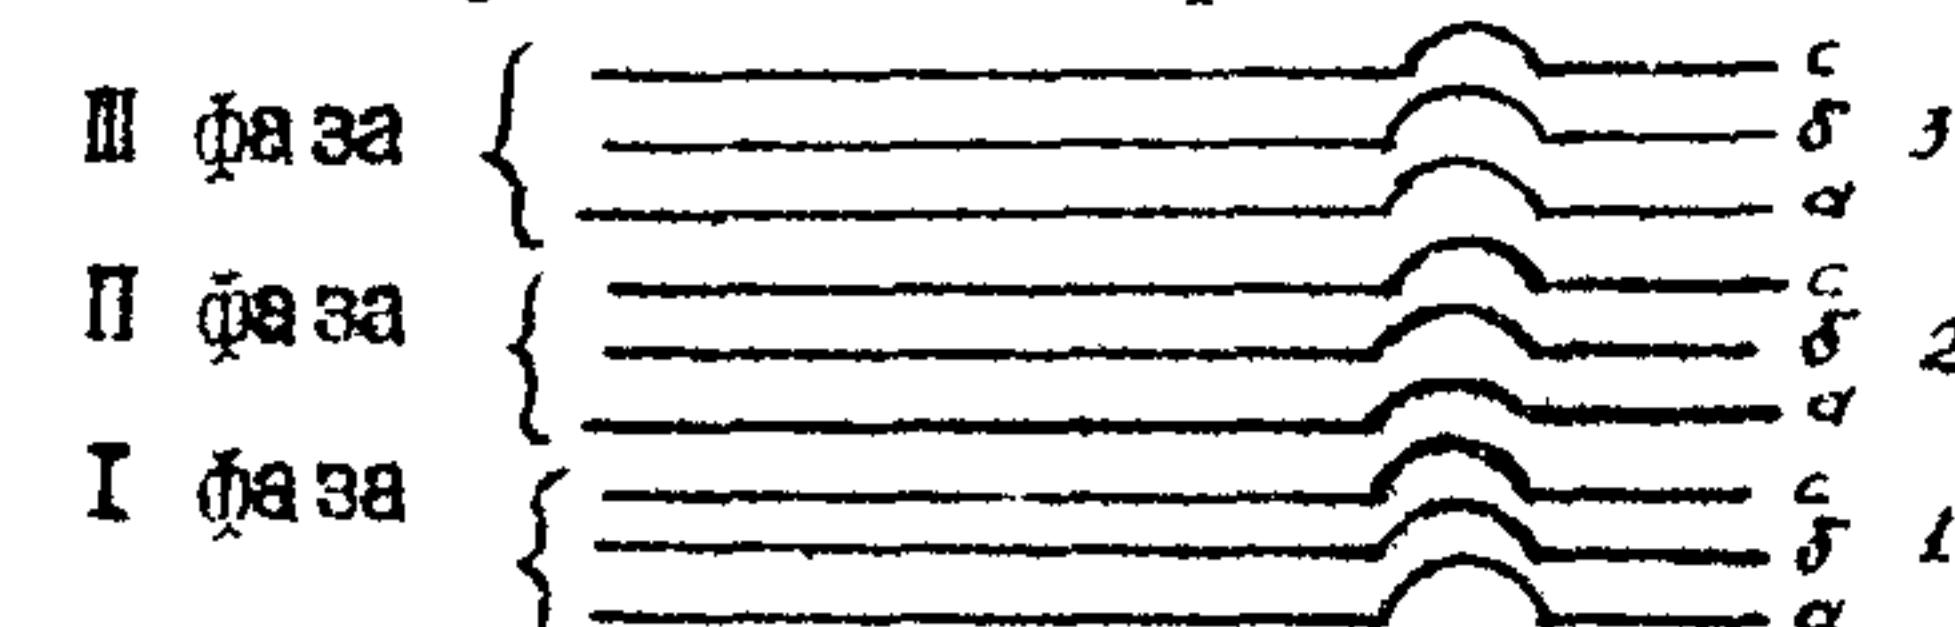


" " 19 г.

Главный инженер строительно-монтажной организации

(подпись, фамилия)


Наименование	Назначение	Вес, кг	Завод-изготовитель или ком. разработаны чертежи	Примечание
Инструмент для резки проводов Р-1	Для резки алюминиевых проводов сечением от 50 до 700 мм ²	1,5	Дмитровский электромеханический завод	
Станок для резки проводов МУ-222	Для резки сталью алюминиевых проводов. Наибольший диаметр провода 37 мм	52,0	Чертежи разработаны ПКБ „Главэнерготорный, гостстроймеханизация“	Электродвигатель станка комм. ПКБ „Главэнерготорный, однофазный, универсальный. Напряжение 220 В
Переносной станок для резки проводов СРП-3	Для резки проводов и тросов. Диаметр провода 10-15 мм	29,0 (без стартера)	— " —	
Тросоруб МУ-148А	Для рубки проводов и тросов. Максимальный диаметр перебащенного троса 34мм	16,0	Киевский экспериментальный механический завод	

Монтажные приспособления для резки проводов и тросов

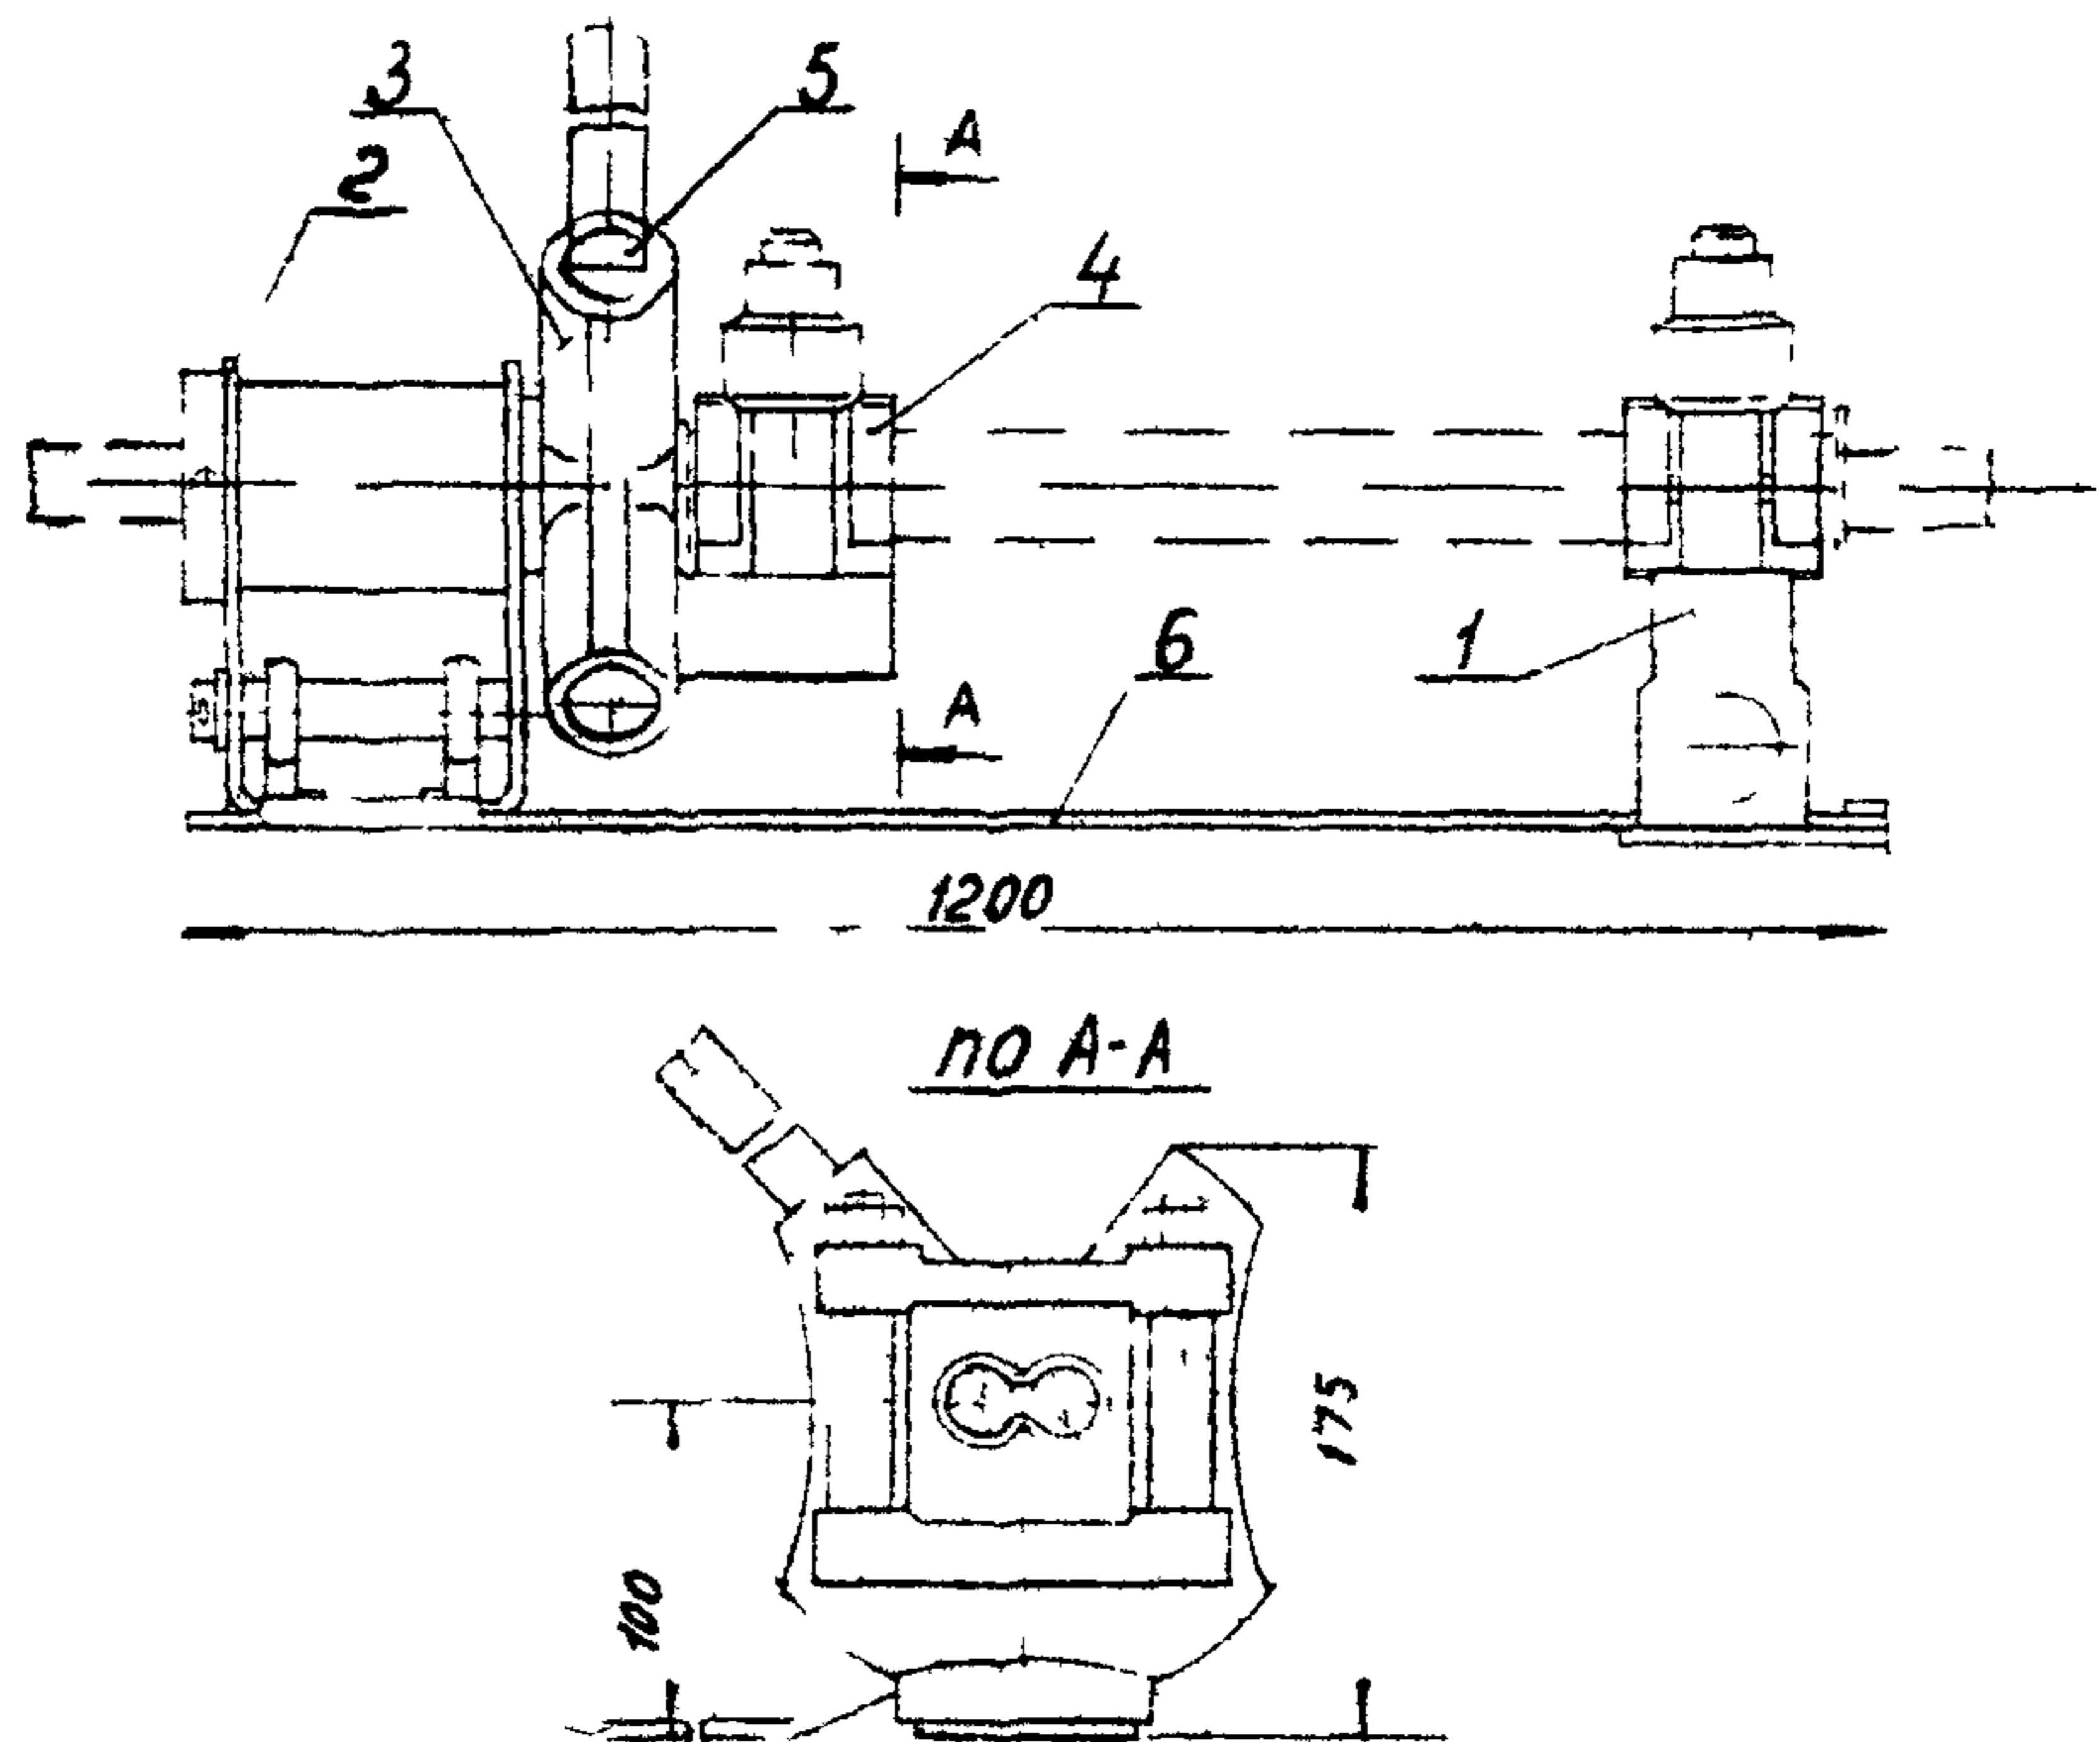

Приспособление МИ-230А для скручивания
овальных соединителей

1- подвижный зажим; 2-неподвижная стойка;
3- планшайба; 4-разъемная плашка; 5- отверстие
для воротка; 6- основание

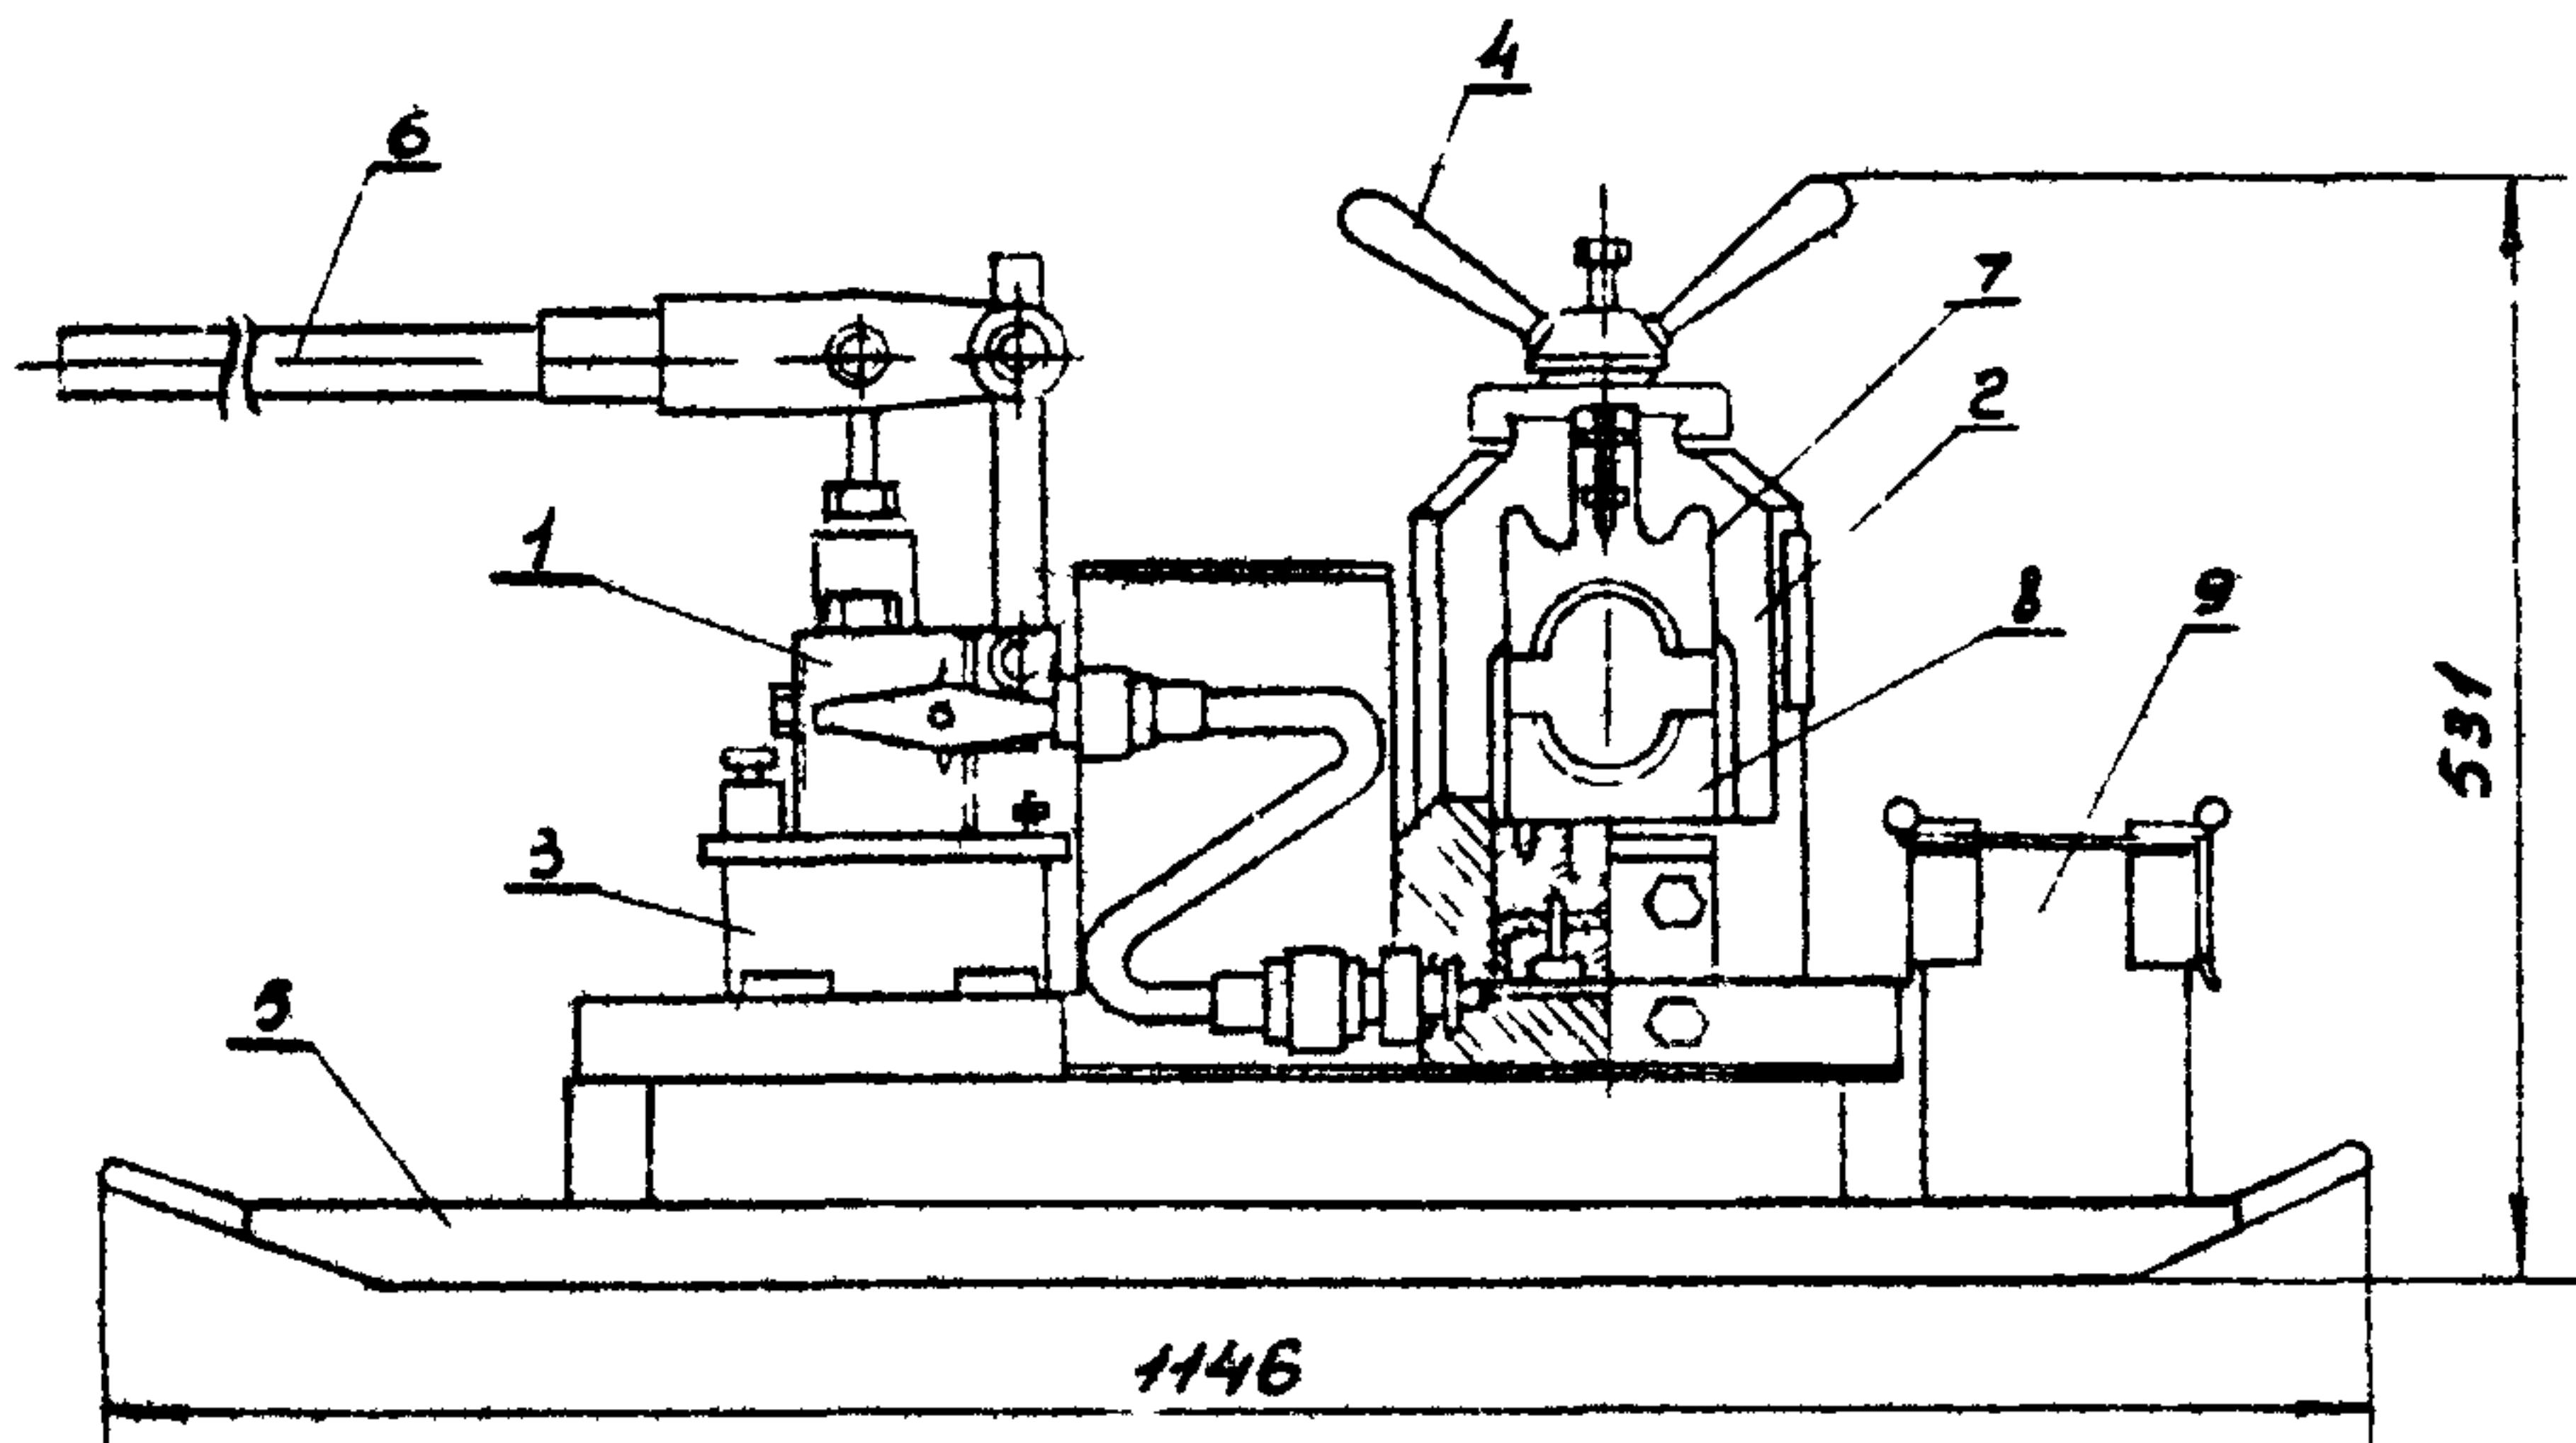

Гидравлический пресс МИ-16


1- Насос; 2- пресс; 3- масляный бак; 4- прижимная головка; 5- салазки; 6- рукоятка насоса; 7- верхняя матрица; 8- нижняя матрица; 9- инструментальный ящик

Техническая характеристика

Рабочее давление поршня, т	50
Рабочее давление в цилиндре, ат.	450
Число качаний рукоятки на одно опрессование	10-12
Объем масляного бака, л	2,1
Габариты пресса, мм	446×412×531
Масса, кг	84

Назначение

Гидравлический пресс предназначен для монтажа методом опрессования неизолированных проводов и стальных тросов в натяжных, соединительных, ремонтных и других зажимах

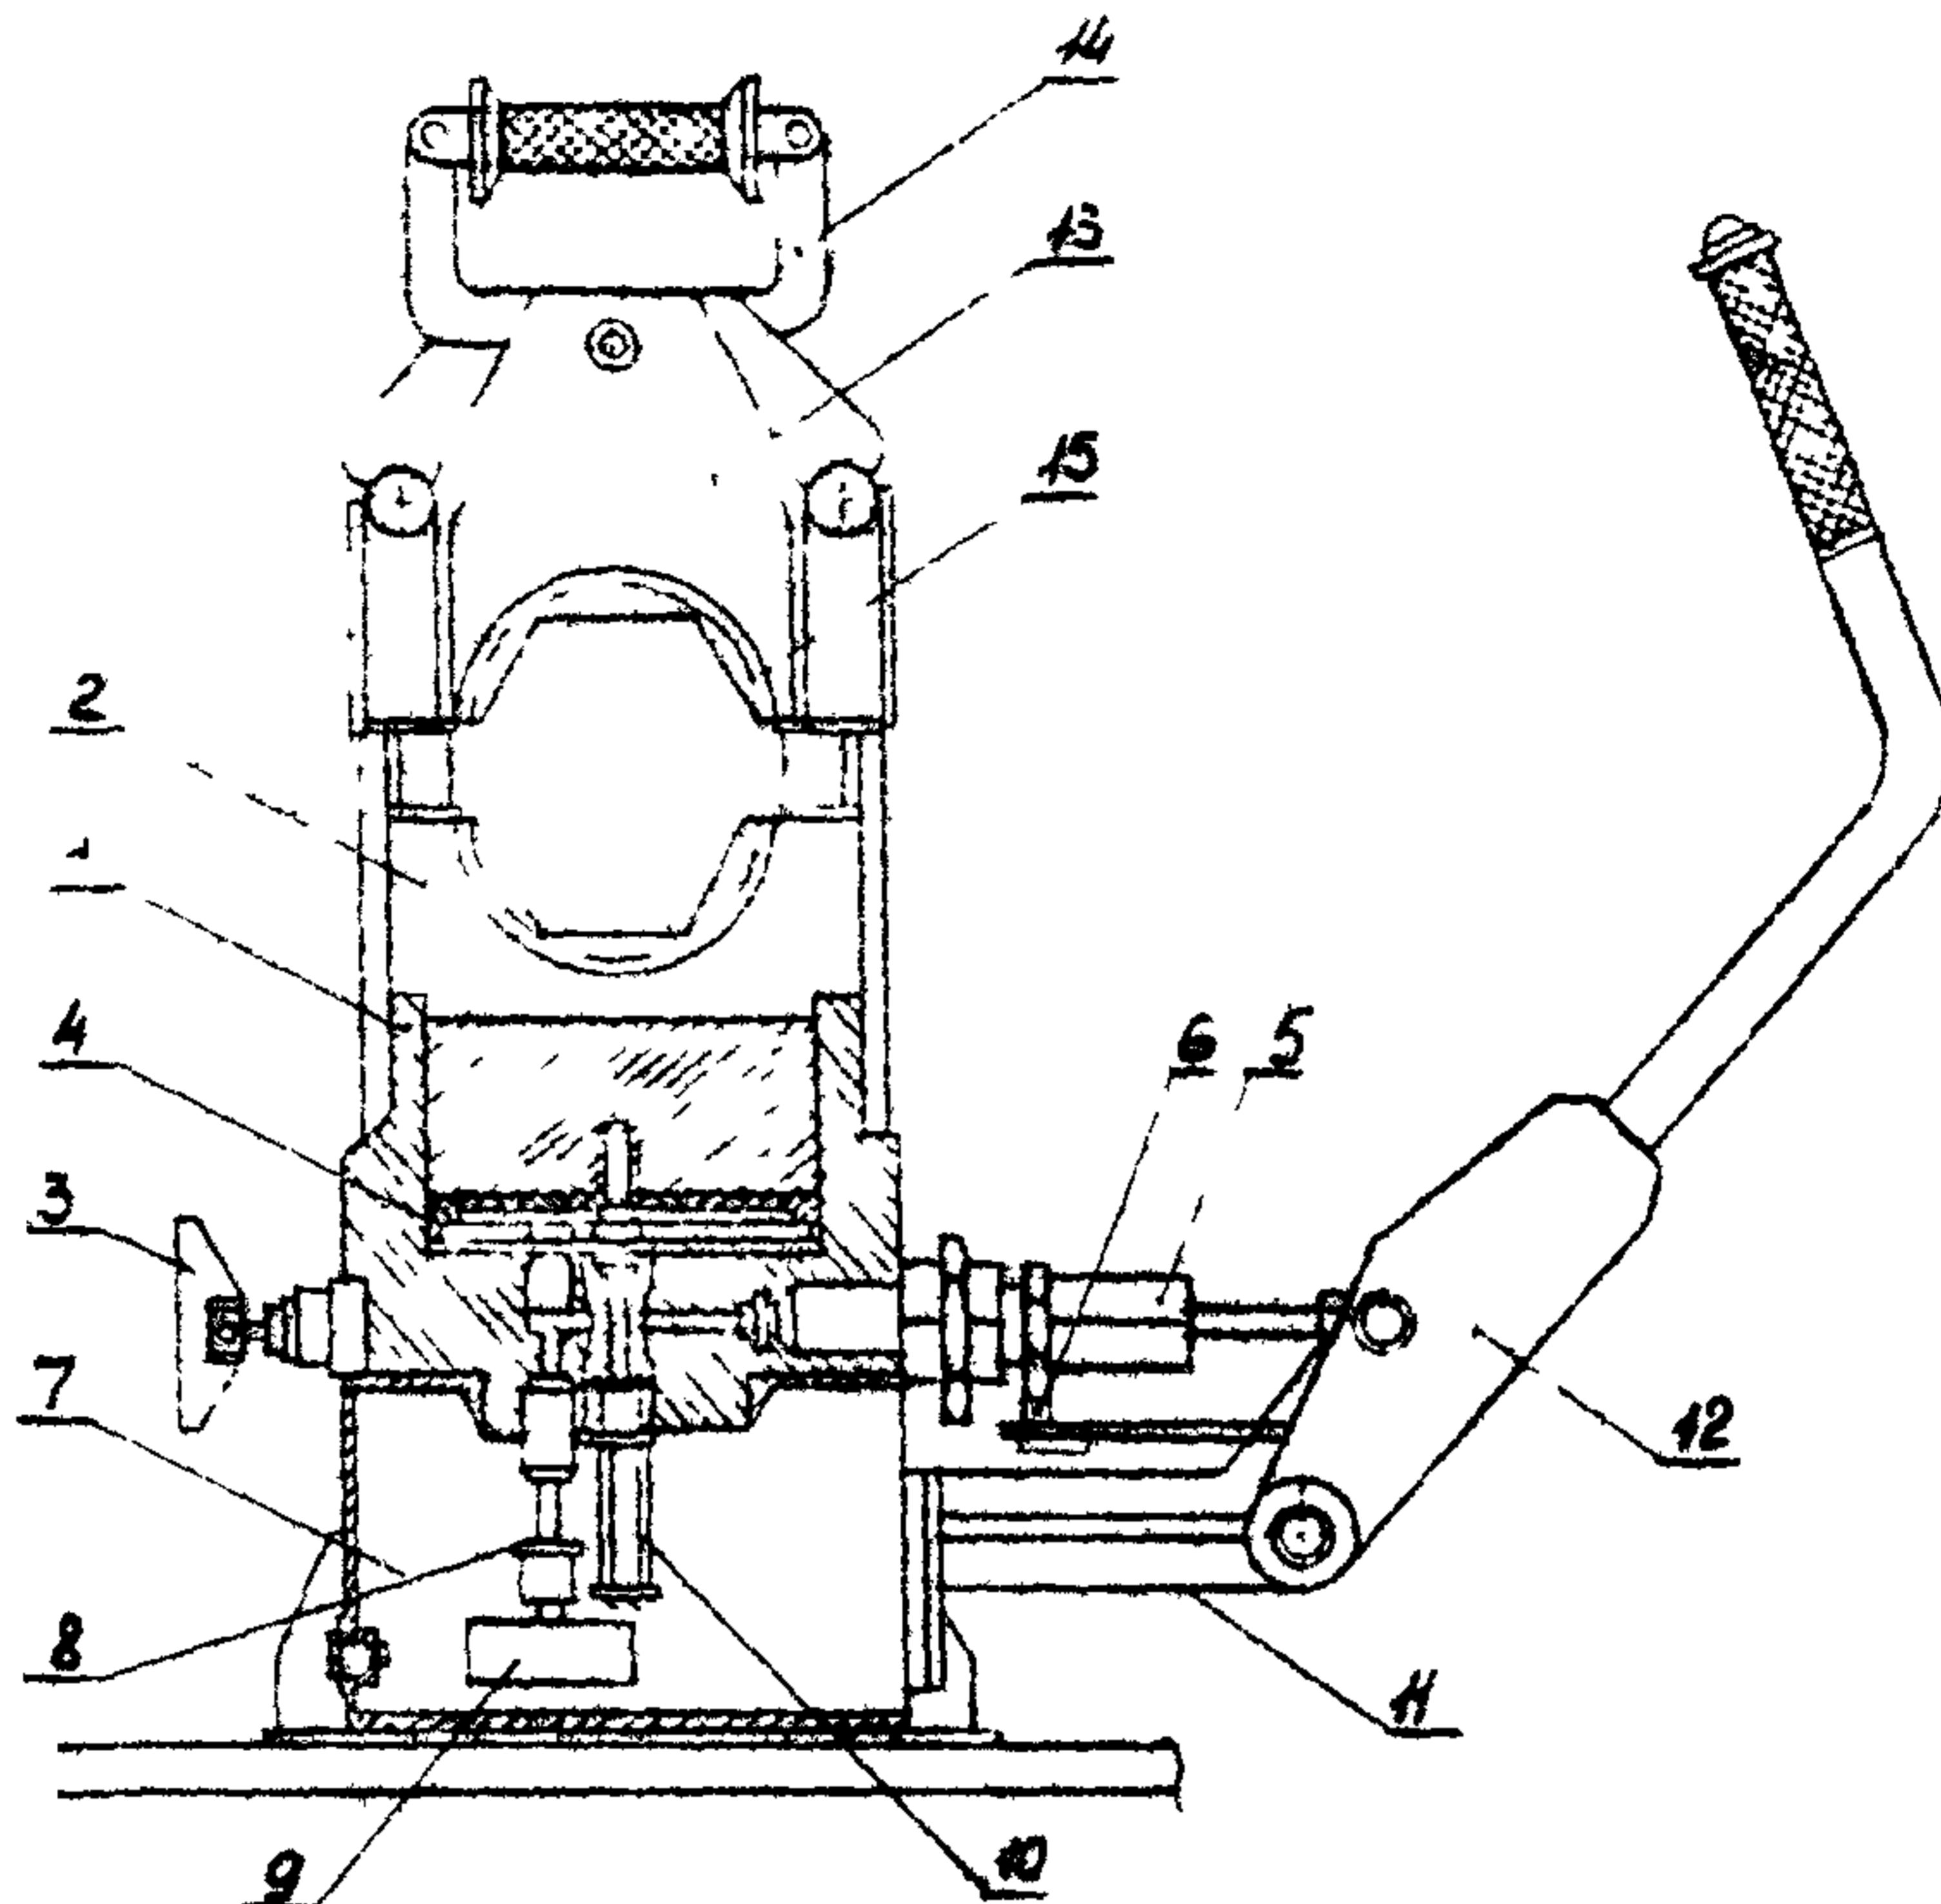


Гидравлический пресс МИ-227А

1 - корпус ; 2 - поршень ; 3 - вентиль ; 4 - носнегатометровый клапан ; 5 - гидравлическое устройство ; 6 - рукоятка ; 7 - бак ; 8 - веасывающий клапан ; 9 - фильтр ; 10 - предохранительный клапан ; 11 - проницатель ; 12 - рычаг ; 13 - крышка ; 14 - замок ; 15 - полуямутица .

Назначение

Гидравлический пресс МИ-227А предназначен для опрессовки арматуры на проводах больших диаметров при строительстве и эксплуатации АЭС.

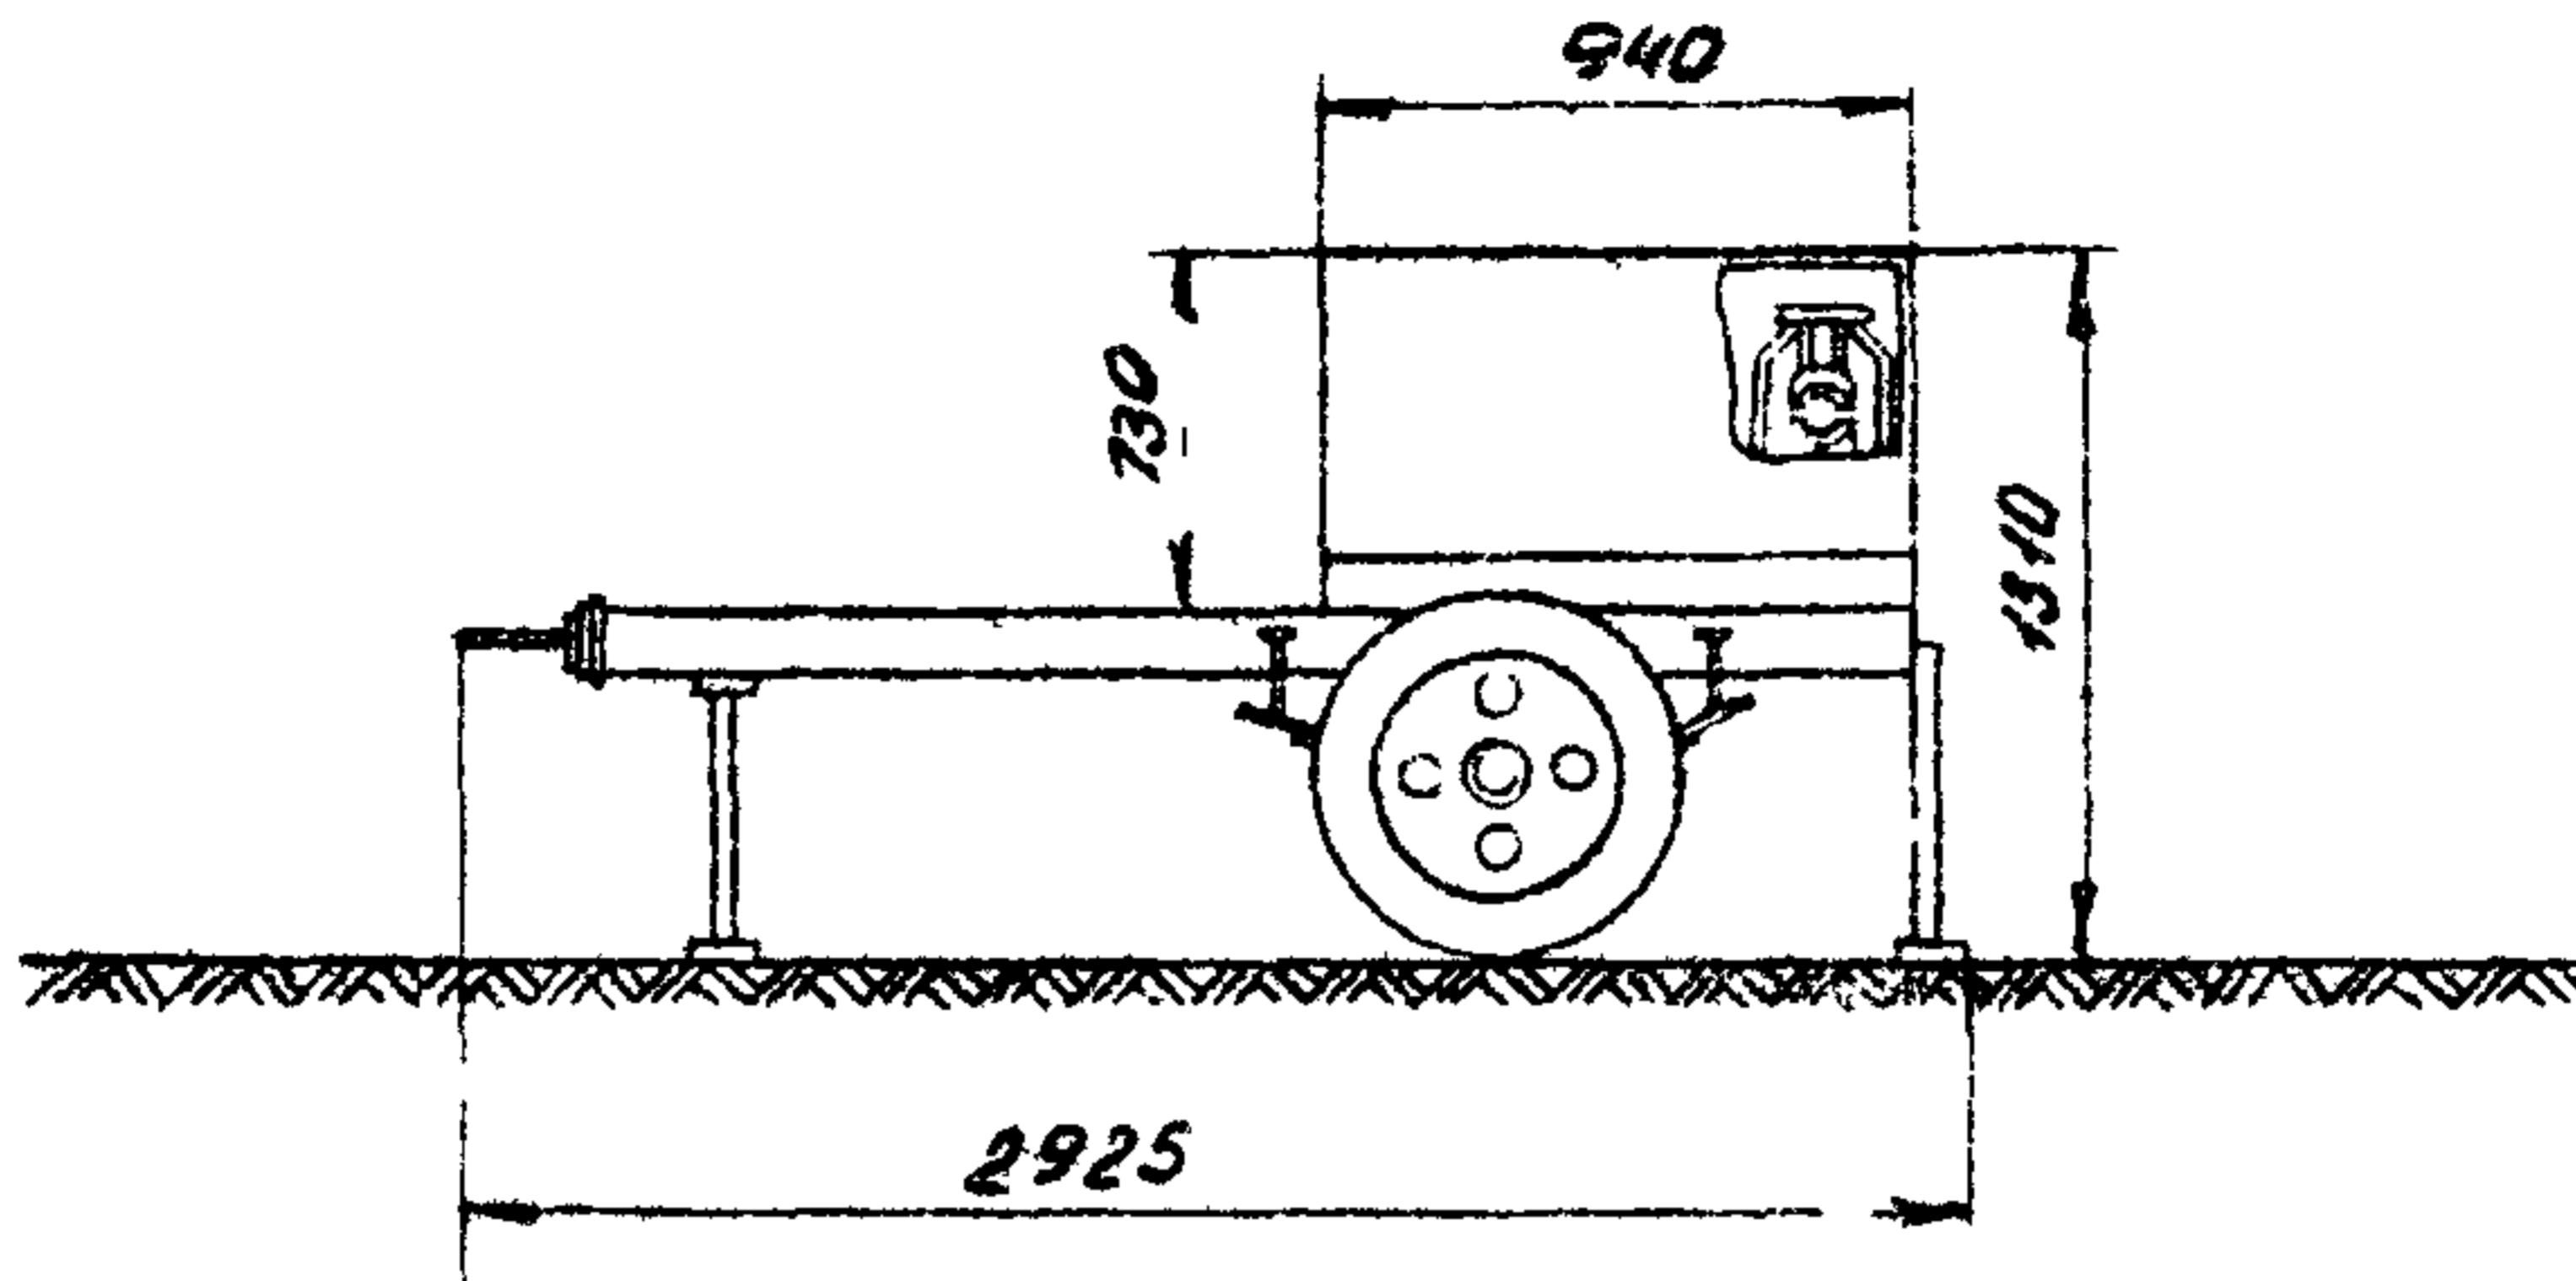


Техническая характеристика

Наибольшее усилие пресса, т	100
Рабочее давление масла (макс), кг/см ²	500
Ход поршня, мм	40
Мощность двигателя, л.с.	6,0
Производительность поршневого насоса, %/мин.	2,8

Назначение:

Прессовочный агрегат П0-100М предназначен для соединения методом опрессовки стеклоалюминиевых и полых медных проводов, а также стальных тросов соединительными и намотажными зажимами трубчатого фасонного сечения при монтаже высоковольтных линий электропередачи

Опрессовочный агрегат П0-100М

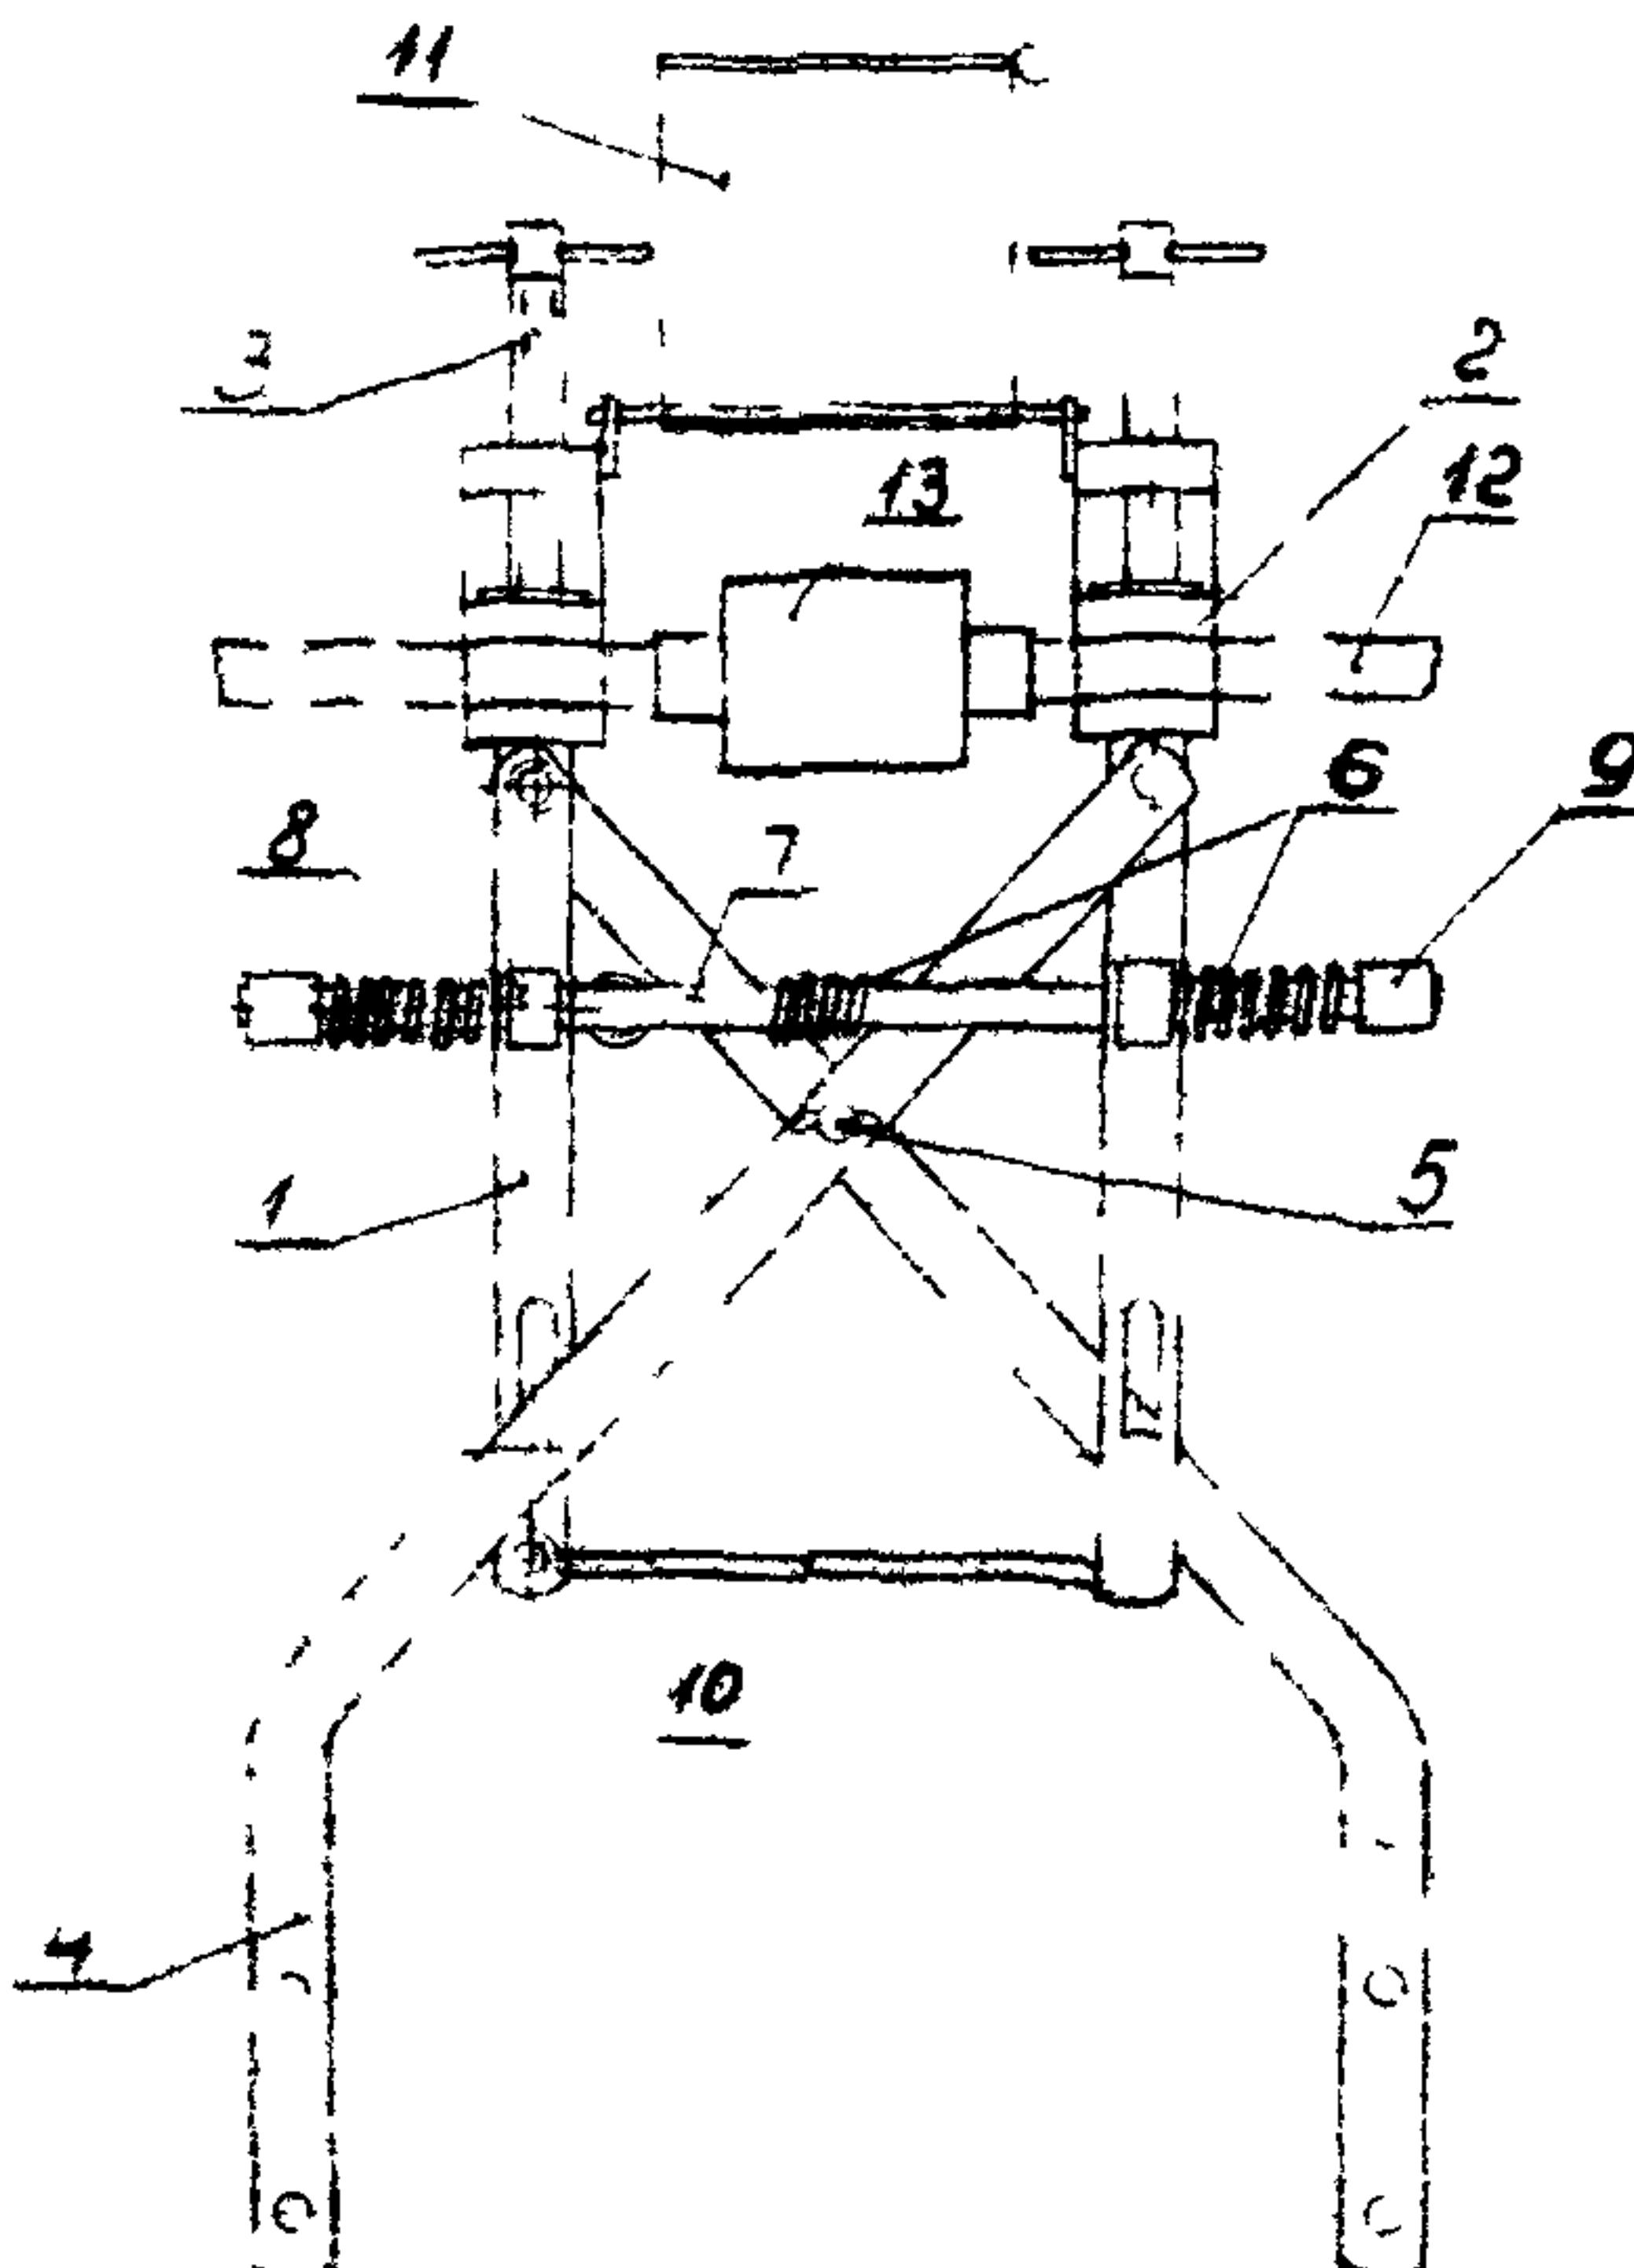

Приспособления „ПСП-2“ и „ПСП-3“ для сварки проводов

1-домо; 2-зажим для провода; 3-винт; 4-руковятка;
5-ось; 6-пружины; 7-стержень; 8-втулка; 9-регулирующая гайка; 10-крючок; 11-конус защитный; 12-провод; 13-термитный патрон.

Сварочные приспособления изготавливаются двух типов:

- а) ПСП-2 - для сварки проводов сечением до 240 мм^2
- б) ПСП-3 - для сварки проводов сечением до 600 мм^2

Назначение: Сварочные приспособления предназначены для термитной сварки проводов сечением от 35 до 600 мм^2