

Утверждено

Начальник ВЛД Союзполимермаш

Ю.Н. Докучаев

"15" 1979г.

УДК 674-188.5

Группа ГОО

Отраслевой стандарт

Шероховатость поверхно-
стей в зависимости от
классов точности (качеств),
назначения и методов получения.

ОСТ

26-09-625-79

взамен ОСТ 26-09-625-75

Приказом (распоряжением) ВЛД "Союзполимермаш"
от 19.11.79г N 106 срок введения установлен
с 01.07.80

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт распространяется на шероховатость поверхностей изделий, изготовленных на заводах отрасли полимерного машиностроения.

1. Характеристика шероховатости принимается параметром R_a по ГОСТ 2789-73 и СТ СЭВ 638-77, числовые значения которого следующие: 320; 160; 80; 40; 20; 10,0; 5,0; 2,5; 1,25; 0,63; 0,32; 0,160; 0,080; 0,040; 0,020; 0,010.

При необходимости перевода значения параметра R_z в значение параметра R_a рекомендуется пользоваться следующим соотношением:

$R_a =$	320	160	80	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,32	0,160	0,080	0,040	0,020	0,010
$R_z =$	1250	630	320	160	80	40	20	10	6,3	3,2	1,60	0,80	0,40	0,20	0,100	0,050

2. Стандарт устанавливает: а) величины параметров шероховатости поверхности изделий для стандартных полей допусков квалитетов 6,7,8,9,11,12,14,16 по СТ СЭВ 144-75 и степеней точности от V до XII по ГОСТ 10356-63;
- б) соотношения между допусками размера, формы, расположения и шероховатостью поверхности;
- в) величины параметров шероховатости в зависимости от назначения поверхностей деталей;
- г) величины параметров шероховатости при различных методах обработки поверхностей;
- д) данные о применении посадок и степеней точности в зависимости от назначения и условий работы изделий.
3. Обозначение шероховатости поверхностей и правила нанесения их на чертежах изделий должно соответствовать ГОСТ 2.309 - 73.

4. Требования к шероховатости должны быть обоснованными и устанавливаются исходя из функционального назначения поверхности.

Величины параметров шероховатости R_a не должны превышать рекомендуемые, приведенные в табл. 1

5. При назначении параметров шероховатости следует проверить возможность их достижения в связи с рациональными методами обработки деталей (табл. 2-6).

5.1. В табл.2 приведены рекомендуемые значения параметров шероховатости, точность размеров и формы обрабатываемых поверхностей в зависимости от методов обработки резанием при обеспечении жесткости системы СПИД.

5.2. Точность размеров и шероховатость поверхности зубьев зубчатых колес при различных методах обработки приведены в таблице 3.

5.3. Точность резьб и шероховатость поверхности нарезки при различных методах обработки приведены в таблице 4.

5.4. Точность размеров и шероховатость поверхностей отливок, изготовленных различными способами, представлены в таблице 5.

5.5. Данные по точности и шероховатости поверхностей заготовок, полученных обработкой давлением, приведены в таблице 6.

6. При назначении точностных требований на размер детали необходимо учесть соответствие шероховатости намеченному посадке и степени точности формы детали (табл. 7).

6.1. Шероховатость поверхности должна быть не грубее указанной в таблице 7 для соответствующих полей допусков, квалитетов и относительной геометрической точности по форме (сокращенно „допуски геометрии“). Допускается ограничивать шероховатость более жесткими требованиями, если это необходимо для обеспечения функционального назначения детали.

6.2. Для обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц машин с учетом возможностей достижения точности при различных методах обработки рекомендуется посадки, а также степени геометрической точности назначать по аналогии с ранее спроектированными изделиями, сходными по условиям работы.

6.2.1 Рекомендуемые посадки при размерах от 1 до 500 мм и от 500 до 3150 мм в системе отверстия представлены в приложении 1.

6.2.2 Рекомендуемые степени геометрической точности по ГОСТ 40356-63, характерные для поверхностей различного назначения, и способы обработки для их достижения приведены в приложении 2.

**Рекомендуемые величины
параметров шероховатости R_a по ГОСТ 2789-73 в
зависимости от функционального назначения
поверхностей деталей.**

Таблица 1

Подвижные стыки					
Поверхности направляющих соединений	Поверхности	Скорость, м/с	Неплоскость, мкм на 100мм длины		
			св 10 до 25	св 25 до 40	св 40 до 80
			Параметры шероховатости, R_a, мкм		
Поверхности, определяющие направление и траекторию перемещения деталей и узлов машины и их взаимное расположение	Скользящения	до 0,5	1,25	2,5	5
		св. 0,5	0,63	1,25	2,5
	качения	до 0,5	0,63	1,25	2,5
		св. 0,5	0,32	0,63	1,25
Поверхности осей и валов под уплотнения	Уплотнения	Скорость, м/с			
		до 3	до 4	св. 3 до 5	св. 5
		Параметры шероховатости, R_a, мкм			
		резиновое	125 пакетом	963 пакетом	963 пакетом
Поверхности мест посадки шарико- и роликов подшипников всех типов	Лабиринтное жировые канавки	Скорость, м/с			
		до 3	до 4	св. 3 до 5	св. 5
		Параметры шероховатости, R_a, мкм			
		волокное	125 пакетом	963 пакетом	963 пакетом
Примечания: 1. За номинальный диаметр подшипника принимается диаметр посадочной поверхности, соответственно наружной или внутренней. 2. За номинальный диаметр упорного подшипника принимаем внутренний диаметр свободного кольца, выраженный в целых мм	Назначение поверхности	Класс точности подшипников		Номинальный диаметр, в мм	
		ГОСТ 520-55	ГОСТ 520-71	до 80	8800250025002500 св. 500
		Параметры шероховатости, R_a, мкм			
		Посадочная поверхность внутреннего кольца подшипника	Н.И.П	0	1,25 1,25 2,5 2,5
		ВЛ, В, АВ, А, СА	БУ5	0,63	0,63 1,25 1,25 1,25
		Посадочная поверхность наружного кольца подшипника	Н.И.П	0	0,63 1,25 1,25 2,5
		ВЛ, В, АВ, А, СА	БУ5	0,32	0,32 0,65 0,65 0,65
		Поверхность торцов кольца подшипника	Н.И.П	0	2,5
		ВЛ, В, АВ, А, СА	БУ5		1,25
Посадочные поверхности валов и отверстий корпусов подшипников	валы	Н.И.П	0	1,25	2,5
		ВЛ, В, АВ, А, СА	БУ5	0,63	1,25
	отверстия	Н.И.П	0	1,25	2,5
		ВЛ, В, АВ, А, СА	БУ5	0,63	1,25
	корпусов	Н.И.П	0	2,5	—
		ВЛ, В, АВ, А, СА	БУ5	1,25	—
	торцы заплечиков валов и корпусов	Н.И.П	0	2,5	—
		ВЛ, В, АВ, А, СА	БУ5	1,25	—

Продолжение табл. 1

Подвижные стыки

Поверхности соединений с направляющей шпонкой	Поверхность	Шпонка	Паз вала	Паз втулки	
		Параметры шероховатости, Ra, мкм			
	Рабочая	2,5 ... 1,25	5 ... 2,5		
	Нерабочая	10	20 ... 10		
Поверхности зубьев зубчатых (шилицевых) соединений подвижных	Поверхность	Параметры шероховатости, Ra, мкм			
	Впадины отверстия	2,5 ... 1,25			
	Зуба вала	2,5 ... 1,25			
	Центрирующие поверхности	Отверстие	1,25 ... 0,63		
		Вал	1,25 ... 0,63		
	Нецентрирующие поверхности	Отверстие	5 ... 2,5		
		Вал	5 ... 1,25		
Поверхности зубьев зубчатых колес и червяков	Степень точности колес по ГОСТ 1643-72	Зубчатые колеса			
		Цилиндрические	конические	червячные	
		Параметры шероховатости, Ra, мкм			
	7	1,25			
	8	5			
Поверхности зубьев звездочки для приводных цепей	9	10			
	Поверхность	Параметры шероховатости, Ra, мкм			
	Профиль	5			
	Впадина				
Поверхности нарезки ходовых винтов и гаек	боковая	10			
	Класс точности резьбы по ГОСТ 9562-60	Ходовые винты	Гауки ходовых винтов		
		Параметры шероховатости, Ra, мкм			
	3	1,6			

Неподвижные стыки

Привалочные плоскости корпусных деталей и прокладок, определя- ющие точность взаим- ного расположения в собранным виде (поверх- ности разъема корпу- сов и др.)	Наименьший размер, мм	Точность расположения, мкм		
		до 10	до 25	до 63
Параметры шероховатости R_a, мкм				
	100	0,63	1,25	2,5
	400	1,25	2,5	5
	1200	2,5	5	10
Поверхности зубьев зубчатых (шлицевых) соединений неподвижных	Поверхность	Параметры шероховатости R_a, мкм		
	впадина отверстия	1,25 ... 0,63		
	зуб база	0,63 ... 0,32		
Поверхности нарезки крепежных болтов, винтов, гаек	Класс точности режьбы ГОСТ 9253-59	После допуска по ГОСТ 16093-70	Болт винт (вал)	Гайка (втулка)
	3	8g	10	
Поверхности нарезки резьбы на валах, штоках, втулках и т.д.	7H			10
	8g		25	
Поверхности неподвижных прихваток из чугуна и стальной шпонкой	Поверхность	Шпонка Паз вала Паз втулки Параметры шероховатости R_a, мкм		
	рабочая	2,5	1,5	2,5
	нерабочая	10		20... 10
Торцевые поверхности тел вращения, опреде- ляющие точность распо- ложения деталей отно- сительно оси вращения и направления её (торцы, гильзы, стаканов и др.)	Торцевое биение. (Неперпендикулярность торца), мкм, на длине 100 мм			
	до 25	св. 25 до 60	св. 60	
	Параметры шероховатости R_a , мкм			
Поверхности кронштейнов, втулок, крышек, колец, ступиц, и аналогичных фитингов прилегающих к другим поверхностям, но не яв- ляющихся посадочными.	1,25	2,5	5	
	Параметры шероховатости R_a , мкм			
		5	... 2,5	

Разъемные стыки

Поверхности при посадках с точным центрированием валов в отверстиях, обеспечивающим точное взаимное расположение соединяемых деталей (цилиндрических и конических)	Соединение	Радиальное биение, мкм		
		до 10	до 16	до 25
Параметры шероховатости, Ra, мкм				
Вал		0,32	0,63	1,25
Отверстие		0,63	1,25	2,5
Рабочие поверхности конических соединений	Степень точности по ГОСТ 8908-58	Размер меньшей опоры угла или образующей конуса, мм		
		до 50	св. 50 до 200	
Параметры шероховатости, Ra, мкм				
7-8		1,25	2,5	
9		5	10	
10		10	20	
Рабочие поверхности во фрикционных передачах	Шкивы плоско - и клиновременных передач с диаметром, мм		Тормозные барабаны, диаметром более 500 мм, муфты, диски, кольца	
	до 120	до 300	св. 300	
Параметры шероховатости, Ra, мкм				
	1,25	2,5	5	1,25

Свободные поверхности

Закрытые поверхности (невидимые при наружном осмотре машин)	Параметры шероховатости, Ra, мкм		
Механически обрабатываемые	20 ... 5		
Подошвы и основания станин, рам, корпусов, лап; несопрягаемые поверхности, механически обработанные	20		

Свободные поверхности	
Открытые поверхности (видимые при наружном осмотре машины)	Параметры шероховатости R_a , мкм.
Механически обработанные поверхности кронштейнов, муфт ступиц, втулок и т.п., не соприкасающиеся с другими поверхностями	10 ... 5
Поверхности выступающих частей быстроротающихся деталей (концы и фланцы валов и т.п.)	5 ... 2,5
Поверхности механически обработанных корпусных деталей с наибольшим размером, мм: до 100 св. 100 до 400 св. 400 до 1200	2,5 5 10
Поверхности головок винтов, торцов валов, фасок, канавок, закруглений, проточек для выхода режущего инструмента и т.п.	10 ... 2,5
Поверхности рукояток, ободов маховиков, штурвалов, ручек, стержней, кнопок и др.	1,25 ... 0,32 (с указанием полирования или покрытия)
Поверхности указателей, таблич и другие поверхности, требующие отделки. Декоративные поверхности машин и их деталей	1,25 ... 0,63 (с указанием полирования или покрытия)

Продолжение табл. 1

Типовые поверхности	
Поверхности и детали	Параметры шероховатости R_a , мкм*
Неравномерные контуры деталей	80...40
Отверстия на проход крепежных деталей, выточки и проточки, отверстия масляных каналов на силовых балах	20
Острые кромки. Разделка кромок под сварку.	
Плоскости прилегания гаек и головок болтов. Поверхности масляных каналов	10...5
Шаровые поверхности ниппельных соединений. Радиусы скруглений на силовых балах. Рабочие поверхности эзубьев бронзовых венцов червячных колес	2,5
Трущиеся поверхности нагруженных деталей. Наружные поверхности балок машин для переработки резины.	1,25
Трущиеся поверхности нагруженных деталей. Посадочные поверхности 2-го класса (квалитет 6) точности с длительным сохранением заданной посадки.	0,63
Поверхности зеркала цилиндров, работающих с резиновыми манжетами. Рабочие поверхности гильз (цилиндров) и червяков червячных прессов.	0,32...0,16
Гильзы и шнеки литьевых машин и прессов	0,32...0,16 (сухожидкогоразделка)
Наружная поверхность балок машин для переработки пластмасс	0,32...0,16
Примечание. В рамку взяты параметры шероховатости оптимальные для обработки полимерного машиностроения.	
* Параметры шероховатости, приведенные для типовых поверхностей, не относятся к тем деталям шероховатость которых установлена соответствующими стандартами.	

Точность размеров и шероховатость
поверхностей при различных методах
обработки резанием

Таблица 2

Вид обработки	Точность размеров			Степени точности по ГОСТ 2356-63	Рекомендуемые значения параметров шероховатости, R_a , мкм по ГОСТ 2789-73
	Класс точности по ГОСТ 2356-63	Класс точности по ГОСТ 2356-63	СТ СЭВ 144-75		
Отрезка	Автоматическая заготовка	10...8	17...15		80 ... 20
	Ножницами, приводной пилой	10...7	17...14		40 ... 20
	Резцом	7...4	14...11		80 ... 20
	Фрезой	10...8	17...15		40 ... 20
	абразивом	5...3	12...9		5 ... 2,5
Обтачивание	черновое	7	14		
		5	12	X	40 ... 20
	получистовое или однократное	5	12		
		4	11	IX	20 ... 5
	чистовое	3a	10	VII	
Точение и подрезка		3	9		5 ... 2,5
	тонкое алмазное	3	9	VII	
		2a	8	VI	1,25 ... 0,63 ... 0,32
	Черновое	7	14		
		5	12	XI	40 ... 20
Сверление-расверливание	Чистовое или однократное	5	12		
		4	11	X	20 ... 2,5
	тонкое	3	9	VIII-VII	
		2a	8	VI	2,5 ... 0,63
	до $\phi 15$ мм	5	12	X	
		4	11		10 ... 5
	св. $\phi 15$ мм	4	11	IX	20 ... 10

Продолжение табл. 2

Вид обработки		Точность размеров			Рекомендуемые значения параметра шероховатости, Ra, мкм по ГОСТ 2789-73
Зенкерование	Классы точности по системе ОСТ	Квалитеты СТ СЭВ 144-75		Степень точности формы по ГОСТ 10356-63	
		5	12	X	20... 10
Развертывание отверстий	однократное литього или прошивного отверстия	5	12	X	10 ... 5
	чистовое после чернового или сверления	4	11	VIII	5
	Нормальное	3a	10	VII	2,5
	Точное	3	9	VI	1,25 ... 0,63
Протягивание отверстий	тонкое	2	7	VI	0,63
	черновое прошитого отверстия	4	11	VIII	2,5
	Чистовое после чернового или сверления	3a	10	VII	1,25 ... 0,63
	чертное	3	9	VI	1,25 ... 0,63
Растачивание	чистовое	2a	7	VI	5 ... 2,5
	тонкое алмазное	5	12	X	20... 10
	чертное	4	11	VII	1,25 ... 0,63
	чертное	3a	10	VI	1,25 ... 0,63
Полировка поверхности	черновое	3a	10	VIII	5
	чистовое	3	9	VII	2,5 ... 1,25
	чистовое	2a	8	VI	1,25 ... 0,63

Продолжение табл.2

Вид обработки		Точность размеров			Рекомендуемые значения параметра шероховатости, Ra, мкм, по ГОСТ 2789-79
Фрезерование и строгание	Черновое	Степень точности по системе ГОСТ	Квалитет по ГОСТ ИСО 144-75	Степень точности по ГОСТ 10356-63	
		5	12	XI	20... 10
		4	11	X	
	Чистовое	3	9	VIII	
		4	11	X	5; 2,5 . 1,25
		3	9	VII	
	Тонкое	2a	8	VIII	1,25
		3	9	XI	
		4	11	X	
Шлифование края	Черновое	5	12	XI	20... 10
		4	11	X	
	Чистовое	4	11	X	10... 2,5
		3	9	VII	
	предварительное	3	9	VII	2,5 ... 1,25
		2a	8	VII	
Линейное тонкое	Чистовое	2	7	VI	1,25 ... 0,63
		2	7	VII	
	предварительное	3a	10	VIII	0,63
		3	9	VII	
	Чистовое или однократное	3	9	VII	2,5
		2a	8	VI	
	Тонкое	2	7	V	1,25 ... 0,63
		2a	8	VI	
		2	7	V	0,63
Приемка шабрением	Грубое	3	9	VII	2,5 ... 1,25
	тонкое	2	7	V	
				0,63 ... 0,32	

Продолжение табл. 2.

Вид обработки	Точность размеров			Рекомендуемые значения параметра шероховатости, Ra, мкм, по ГОСТ 2789-73
	Класс точности по системе ОСТ	Квалитеты по СТ СЭВ 144-75	Степень точности форм по ГОСТ 10356-63	
Хонингование	3	9	VII	0,63... 0,32
	2	7	V	
Слесарная опиловка	—	—	—	20... 2,5
Зачистка наждачным полотном (после резца, фрезы)	—	—	—	1,25... 0,63

Примечания:

1. Данная таблица относится к деталям, изготовленным из стали. Для деталей, выполненных из чугуна и цветных сплавов, предельные отклонения по точности можно принимать на один класс и степень точности выше.
2. Значения параметров шероховатости принимаются по таблице независимо от материала детали.
3. — указана величина шероховатости экономически целесообразная для данного вида обработки.

Точность размеров и шероховатость поверхности зубьев зубчатых колес при различных методах обработки.

Таблица 3

Вид обработки	Степень точности по ГОСТ 1643-72	Рекомендуемые значения параметра шероховатости, R_a , мкм, ГОСТ 2789-73
---------------	----------------------------------	---

Цилиндрические зубчатые колеса — ГОСТ 1643-72

зубообразование	Черновое	9	10
	Чистовое	8	5 ... 2,5
зубошлифование	чертное	9	10
	чистовое	8	5
шлифование	после точного фрезерования	7	1,25
		6	0,63
шлифование	После термической обработки	7	1,25
		6	0,63

Конические зубчатые колеса — проект ГОСТ 1758

зубообразование	чертное	9	10
	чистовое	8	5
зубошлифование	после термической обработки	7	1,25
		6	0,63

Примечание — указана величина шероховатости экономически целесообразная для данной степени точности.

Точность резьб и шероховатость поверхности нарезки при различных методах обработки

Таблица 4

Вид обработки	Степень точности по ГОСТ 16093-70	Рекомендуемые значения параметра шероховатости по ГОСТ 2789-73
Наружная резьба	Плашкой	8 10 ... 5
	Резцом, гребенкой, фрезой	8 5 ... 2,5
	Накатывание роликом	7 2,5 ... 1,25 ... 0,63
	шлифованием	6 1,25 ... 0,63
	метчиком	7 10 ... 5
	резцом, гребенкой, фрезой	7 10 ... 5 ... 2,5
Внутренняя резьба	раскатником	6 2,5 ... 1,25

Примечание - указана величина шероховатости экономически целесообразная для данной степени точности

Точность размеров и шероховатость поверхности отливок.

Таблица 5

Способ литья	Материал	Масса заготовки, кг	Вид производства	Точность размеров			Рекомендуемые значения параметра шероховатости, Ra, мкм по ГОСТ 2789-73	
				класс точности	серийное	единичное		
В песчаных формах	Алюминиевые сплавы	до 100	серийное	7...8	14...15			
			единичное	8...10	15...17			
		св. 100 до 1000	серийное	8...10	15...17			
			единичное	10...11	17			
	Чугун, сталь цветные металлы и сплавы	до 100	серийное	7...10	14...17			
			единичное	8...11	15...17			
		св. 100 до 1000	серийное	9...11	16...17			
			единичное	11	17			
		св. 1000	серийное	9...11	16			
			единичное	11	17			
Последовательно	Цинковые сплавы	до 1	Серийное	3...5	9...12	5...12.5		
		св. 1 до 10		5...8	12...15	20...5		
		до 1		5...8	12...15			
		св. 1 до 10		5...8	12...15	20...5		
	Алюминиевые бронзовые сплавы	до 100	серийное	5...7	12...14	80...10		
			единичное	7...9	14...16			
		св. 100	серийное	7...9	14...16			
			единичное	9...11	16...17	40 и более		
		до 1000	серийное	7...8	14...15	80...40		
			единичное	8...10	15...17	80 и более		
В кокилье	Чугун и сталь	до 100	Серийное	8...9	15...16	80...40		
				8...9	15...16			
		св. 100		8...9	15...16	80...40		
				9...10	16...17	80 и более		
	Алюминиевые сплавы	до 100	серийное	7...8	14...15			
			единичное	8...10	15...17			
		св. 100	серийное	8...9	15...16			
			единичное	9...10	16...17			
		до 1000	серийное	7...8	14...15			
			единичное	8...10	15...17			
В оболочке из песка	Чугун, сталь, цветные металлы, сплавы	до 10	Серийное	7...8	14...15	80...10		
		св. 10 до 100		7...9	14...16	80...20		
		до 10		5...8	12...15	40...5		
	Алюминиевые сплавы	до 1	Серийное	5...7	12...14	40...5		
		св. 1 до 10		7...9	14...16	80...10		
По группам моделей	Сталь							

Точность размеров и шероховатость
поверхностей заготовок при обработке
давлением

Таблица 6

Вид обработки	Точность размеров			Рекомендуемые значения параметра шероховатости, Ra, мкм, по ГОСТ 2789-73
	Класс точности	Система измерения	Квалитеты по СТ СЭВ 144-75	
Свободная ковка	—	—	—	80 и более
Горячая ковка в штампах	—	—	—	40 ... 20
Горячая вырубка и пробивка	—	—	—	40 ... 10
Горячая объемная штамповка без калибровки	—	—	—	80 ... 10
Усадка обработки	Листовая	5 ... 7	12 ... 14	20 ... 5
	Высадка	3 ... 4	9 ... 11	5 ... 2,5
	Выдавливание	3 ... 5	9 ... 12	20 ... 5
	Вытяжка полых деталей простой формы (корпусы, стаканы)	3 ... 5	9 ... 12	5 ... 2,5
	то же, но глубокая вытяжка	4 ... 7	11 ... 14	5 ... 2,5
	Вырубка плоских деталей по контуру (зона среза)	5 ... 7	12 ... 14	5 ... 2,5
Раскатка, после вырубки, высадки, гибки.	—	—	—	80 ... 20
Вальцовка	—	—	—	80 ... 40
Прокат после обдувки песком	Сталь алюминиевое сплавы	—	—	5

Продолжение табл. 6

Вид обработки	Точность размеров			Рекомендуемые значения параметра шероховатости, R_a , мкм ГОСТ 2789 - 73
	Класс точности по ГОСТ Р ИСО 14476	Класс точности по ГОСТ Р ИСО 14476	Класс точности по ГОСТ Р ИСО 14476	
Карбидование стружкой шариками или роликами	после сверления	4...5	11...12	2,5...0,63
	после растачивания	2...3	7...9	2,5...0,16
	после развертывания	3...4	9...11	2,5...0,63
Обкатывание или раскатывание роликами или шариками при шероховатости исходной поверхности $R_a = 10 \text{ } \mu\text{m}$				
Наклепывание шариками при шероховатости исходной поверхности $R_a = 2,5 \dots 0,63$	-	-		0,63...0,16
Алмазное выглаживание наружной цилиндрической поверхности при шероховатости исходной поверхности $R_a = 5 \dots 1,25$	2...3	7...9		1,25...0,32
Алмазное выглаживание отверстий при шероховатости исходной поверхности $R_a = 2,5 \dots 1,25$	2...3	7...9		0,63...0,32

Параметры шероховатости поверхности
в зависимости от допусков размеров и формы
при размерах от 1 до 500 мм

Таблица 7

ВАЛ						
Классы точности по системе ОСТ						
Квалитеты по СТ СЭВ 144-75					2	6
Поле допуска по системе ОСТ	Пр	Г	Н	П	С=В	Д
Поле допуска по СТ СЭВ 144-75	26/56	п6	к6	js6	h6	g6
Интервалы номинальных размеров, мм	относительная геометрическая точность обработки	степень точности по ГОСТ 10356-63	Рекомендуемые значения параметра, Ra, мкм, ГОСТ 2789-73			
0 m 1 до 3	Н	VI	0,16 - 0,32			
	П	V	0,08 - 0,16			
СВ. 3 до 6	Н	VI	0,32			
	П	V	0,16			
СВ. 6 до 10	Н	VI	0,32 - 0,63			
	П	V	0,16 - 0,32			
СВ. 10 до 14	Н	VI	0,32 - 0,63			
СВ. 14 до 18	П	V	0,16 - 0,32			
СВ. 18 до 24	Н	VI	0,32 - 0,63			
СВ. 24 до 30	П	V	0,16 - 0,32			
СВ. 30 до 40	Н	VI	0,63			
СВ. 40 до 50	П	V	0,32			
СВ. 50 до 65	Н	VI	0,63 - 1,25			
СВ. 65 до 80	П	V	0,32 - 0,63			
СВ. 80 до 100	Н	VI	0,63 - 1,25			
СВ. 100 до 120	П	V	0,32 - 0,63			
СВ. 120 до 140	Н	VI	0,63 - 1,25			
СВ. 140 до 160	П	V	0,32 - 0,63			
СВ. 160 до 180	Н	VI	0,63 - 1,25			
СВ. 180 до 200	П	V	0,32 - 0,63			
СВ. 200 до 225	Н	VI	1,25			
СВ. 225 до 250	П	V	0,63			
СВ. 250 до 280	Н	VI	0,63			
СВ. 280 до 315	П	V	1,25 - 2,5			
СВ. 315 до 355	Н	VI	0,63			
СВ. 355 до 400	П	V	1,25 - 2,5			
СВ. 400 до 450	Н	VI	0,63			
СВ. 450 до 500	П	V	1,25 - 2,5			

Продолжение табл. 7

Вал

Классы точности по системе ОСТ		2	2а		
Квалитеты по СТ СЭВ 144-75		7	8		
Поле допуска по системе ОСТ	ГР	X	1	Пр2 ₂₀	С ₂₀ =B
Поле допуска по СТ СЭВ 144-75	U7	f7	e8	U8	h7
Шаги валов номинальных размеров в мм	относительная геометрическая точность обработки	Степень точности по ГОСТ 10356-63	Рекомендуемые значения параметра Ra, мкм ГОСТ 2789-73		
от 1 до 3	Н	VII	0,32 - 0,63		
	П	VI	0,16 - 0,32		
с8. 3 до 6	Н	VII	0,32 - 0,63	0,63 - 1,25	0,32 - 0,63
	П	VI	0,16 - 0,32	0,32 - 0,63	0,16 - 0,32
с8. 6 до 10	Н	VII	0,63	0,63 - 1,25	0,63
	П	VI	0,32	0,32 - 0,63	0,32
с8. 10 до 14	Н	VII	0,63 - 1,25		
с8. 14 до 18	П	VI	0,32 - 0,63		
с8. 18 до 24	Н	VII	0,63 - 1,25	1,25 - 2,5	0,63 - 1,25
с8. 24 до 30	П	VI	0,32 - 0,63	0,63 - 1,25	0,32 - 0,63
с8. 30 до 40	Н	VII	0,63 - 1,25	1,25 - 2,5	0,63 - 1,25
с8. 40 до 50	П	VI	0,32 - 0,63	0,63 - 1,25	0,32 - 0,63
с8. 50 до 65	Н	VII	1,25	1,25 - 2,5	1,25
с8. 65 до 80	П	VI	0,63	0,63 - 1,25	0,63
с8. 80 до 100	Н	VII	1,25 - 2,5	2,5	1,25 - 2,5
с8. 100 до 120	П	VI	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25
с8. 120 до 140	Н	VII	1,25 - 2,5	2,5 - 5	1,25 - 2,5
с8. 140 до 160					
с8. 160 до 180	П	VI	0,63 - 1,25	1,25	0,63 - 1,25
с8. 180 до 200	Н	VII	1,25 - 2,5	2,5 - 5	1,25 - 2,5
с8. 200 до 225					
с8. 225 до 250	П	VI	0,63 - 1,25	1,25 - 2,5	0,63 - 1,25
с8. 250 до 280	Н	VII	2,5	2,5 - 5	2,5
с8. 280 до 315	П	VI	1,25	1,25 - 2,5	1,25
с8. 315 до 355	Н	VII	2,5 - 5	5	2,5 - 5
с8. 355 до 400	П	VI	1,25	2,5	1,25
с8. 400 до 450	Н	VII	2,5 - 5	5	2,5 - 5
с8. 450 до 500	П	VI	1,25	2,5	1,25

Продолжение: табл 7

Отверстие

Классы точности по системе ОСТ			2							
Квалитеты по СТ СЭВ 144-75			7							
Поле допуска по системе ОСТ			Пр.	Г	Н	П	С=А	Д		
Поле допуска по СТ СЭВ 144-75			R ₇ /S ₇	N ₇	K ₇	I ₅ 7	-H ₇	G ₇		
Интервалы номинальных размеров в. мм			Относительная 名义尺寸 名义尺寸 точность обработки	Степень точности по ГОСТ 10356-63	Рекомендуемые значения параметра Ra, мкм ГОСТ 2789-73					
0 до 103	Н	П	VII		0,32 - 0,63					
			VI		0,16 - 0,32					
C8. 3 до 6	Н	П	VII		0,32 - 0,63					
			VI		0,16 - 0,32					
C8. 6 до 10	Н	П	VII		0,63					
			VI		0,32					
C8. 10 до 14	Н	P	VII		0,63 - 1,25					
C8. 14 до 18	П	P	VI		0,32 - 0,63					
C8. 18 до 24	Н	P	VII		0,63 - 1,25					
C8. 24 до 30	П	P	VI		0,32 - 0,63					
C8. 30 до 40	Н	P	VII		0,63 - 1,25					
C8. 40 до 50	П	P	VI		0,32 - 0,63					
C8. 50 до 65	Н	P	VII		1,25					
C8. 65 до 80	П	P	VI		0,63					
C8. 80 до 100	Н	P	VII		1,25 - 2,5					
C8. 100 до 120	П	P	VI		0,63 - 1,25					
C8. 120 до 140	Н	P	VII		1,25 - 2,5					
C8. 140 до 160	П	P	VI		0,63 - 1,25					
C8. 160 до 180	Н	P	VII		0,63 - 1,25					
C8. 180 до 200	П	P	VI		2,5					
C8. 200 до 225	Н	P	VII		1,25					
C8. 225 до 250	П	P	VI		1,25					
C8. 250 до 280	Н	P	VII		2,5					
C8. 280 до 315	П	P	VI		0,63 - 1,25					
C8. 315 до 355	Н	P	VII		2,5 - 5					
C8. 355 до 400	П	P	VI		1,25					
C8. 400 до 450	Н	P	VII		2,5 - 5					
C8. 450 до 500	П	P	VI		1,25					

Продолжение табл. 7.

Отверстие

Классы точности по системе ОСТ	2	2а			
Квалитеты по СТ СЭВ 144-75	7	8			
Поле допуска по системе ОСТ	Гр	X	Л	Пр2га	С _{2а} =А _{2а}
Поле допуска по СТ СЭВ 144-75	T7/U8	F7/F8	E8	U8	H8
Интервалы номинальных размеров, в мм	относительная геометрическая точность обработки	Степень точности по ГОСТ 10356-63	Рекомендуемые значения параметра R _a , мкм ГОСТ 2789-73		
от 1 до 3	Н	VII	0,32 - 0,63		
	П	VI	0,16 - 0,32		
св. 3 до 6	Н	VII	0,63 - 1,25		
	П	VI	0,32 - 0,63		
св. 6 до 10	Н	VII	0,63 - 1,25		
	П	VI	0,32 - 0,63		
св. 10 до 14	Н	VIII	0,63 - 1,25		
св. 14 до 18	П	VII	0,32 - 0,63		
св. 18 до 24	Н	VIII	1,25 - 2,5		
св. 24 до 30	П	VII	0,63 - 1,25		
св. 30 до 40	Н	VIII	1,25 - 2,5		
св. 40 до 50	П	VII	0,63 - 1,25		
св. 50 до 65	Н	VIII	1,25 - 2,5		
св. 65 до 80	П	VII	0,63 - 1,25		
св. 80 до 100	Н	VIII	2,5 - 5		
св. 100 до 120	П	VII	0,63 - 1,25		
св. 120 до 140	Н	VIII	2,5 - 5		
св. 140 до 160	П	VII	1,25		
св. 160 до 180	Н	VIII	2,5 - 5		
св. 180 до 200	П	VII	1,25		
св. 200 до 225	Н	VIII	2,5 - 5		
св. 225 до 250	П	VII	1,25 - 2,5		
св. 250 до 280	Н	VIII	2,5 - 5		
св. 280 до 315	П	VII	1,25 - 2,5		
св. 315 до 355	Н	VIII	2,5 - 5		
св. 355 до 400	П	VII	1,25 - 2,5		
св. 400 до 450	Н	VIII	5		
св. 450 до 500	П	VII	2,5		

Продолжение табл. 7

Высота и отверстие

Классы точности по системе ОСТ		3	4			
Классы точности по СТ СЭВ 144-75		8	9	11		
Поле допуска по системе ОСТ	$C_3 = A_3$	Пр 13	X3	Ш3	$C_4 = A_4$	X4
Поле допуска по СТ СЭВ 144-75	H8/H9	U8/S7	F9/E9	D9	H11/D11	
Интервалы名义ных размеров в мм		Относительная геометрическая точность обработки	Степень точности по ГОСТ 10356-63	Рекомендуемые значения параметра Rq, мкм.		
0 м до 100	Н	IX	0,63-1,25	0,32-0,63	0,63 - 1,25	2,5 - 5,0
	П	VIII	0,32-0,63	0,16-0,32	0,32 - 0,63	0,63 - 1,25
С8 3 до 6	Н	IX	1,25	0,63-1,25	1,25	2,5 - 5
	П	VIII	0,63	0,32-0,63	0,63	1,25-2,5
С8. 6 до 10	Н	IX	1,25-2,5	0,63-1,25	1,25-2,5	2,5 - 5
	П	VIII	0,63-1,25	0,32-0,63	0,63 - 1,25	1,25 - 2,5
С8. 10 до 14	Н	IX	1,25-2,5	1,25-2,5	1,25 - 2,5	5 - 10
	П	VII	0,63-1,25	0,32-0,63	0,63 - 1,25	2,5 - 5
С8. 18 до 24	Н	IX	2,5	1,25-2,5	2,5	5 - 10
	П	VIII	0,63-1,25	0,63-1,25	0,63 - 1,25	2,5 - 5
С8. 24 до 30	Н	IX	2,5-5,0	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
	П	VIII	0,63-1,25	0,63-1,25	0,63 - 1,25	2,5 - 5
С8. 30 до 40	Н	IX	2,5-5,0	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
	П	VIII	1,25	0,63-1,25	1,25	2,5 - 5
С8. 40 до 50	Н	IX	2,5-5,0	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
	П	VIII	1,25	0,63-1,25	1,25	2,5 - 5
С8. 50 до 65	Н	IX	2,5-5,0	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
	П	VIII	1,25-2,5	0,63-1,25	1,25-2,5	2,5 - 5
С8. 65 до 80	Н	IX	2,5-5,0	2,5	2,5-5	10 - 20
	П	VIII	1,25-2,5	0,63-1,25	1,25-2,5	5 - 10
С8. 80 до 100	Н	IX	2,5-5,0	2,5	2,5-5	10 - 20
	П	VIII	1,25-2,5	0,63-1,25	1,25-2	5 - 10
С8. 100 до 120	Н	IX	5	2,5-5	5	10 - 20
	П	VIII	2,5	1,25	2,5	5 - 10
С8. 120 до 140	Н	IX	5	2,5-5	5	10 - 20
	П	VIII	2,5	1,25	2,5	5 - 10
С8. 140 до 160	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	10 - 20
	П	VIII	2,5	1,25	2,5	5 - 10
С8. 160 до 180	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	10 - 20
	П	VIII	2,5	1,25	2,5	5 - 10
С8. 180 до 200	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	10 - 20
	П	VIII	2,5-5	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
С8. 200 до 225	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	10 - 20
	П	VIII	2,5-5	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
С8. 225 до 250	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	10 - 20
	П	VIII	2,5-5	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
С8. 250 до 280	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	10 - 20
	П	VIII	2,5-5	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
С8. 280 до 315	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	10 - 20
	П	VIII	2,5-5	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
С8. 315 до 355	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	10 - 20
	П	VIII	2,5-5	1,25-2,5	2,5-5	5 - 10
С8. 355 до 400	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	20
	П	VIII	2,5-5	1,25-2,5	2,5-5	10
С8. 400 до 450	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	20
	П	VIII	2,5-5	1,25-2,5	2,5-5	10
С8. 450 до 500	Н	IX	5-10	2,5-5	5-10	20
	П	VIII	2,5-5	1,25-2,5	2,5-5	10

Продолжение табл. 7

Вал и отверстие

Классы точности по системе ОСТ	4	5	7	9	
Квалитеты по СТ СЭВ 144-75	11	12	14	16	
Поле допуска по системе ОСТ	Л4	C5 - A5	X5	A7 = CM7, A9 = CM9	
Поле допуска по СТ СЭВ 144-75	C11/811	H12	812	Js14	
Циферблаты номинальных размеров в мкм	Относительная геометрическая точность обработки	Степень точности по ГОСТ 14918-83	Рекомендуемые значения параметра R_a , мкм ГОСТ 2789-73		
от 1 до 3	Н	XII	2,5-5	5	10-20
	П	XI	0,63-1,25	2,5	5-10
св. 3 до 6	Н	XII	2,5-5	5-10	10-20
	П	XI	1,25-2,5	2,5-5	5-10
св. 6 до 10	Н	XII	2,5-5	5-10	10-20
	П	XI	1,25-2,5	2,5-5	5-10
св. 10 до 14	Н	XII	5-10	5-10	20-40
св. 14 до 18	П	XI	2,5-5	2,5-5	10-20
св. 18 до 24	Н	XII	5-10	10-20	20-40
св. 24 до 30	П	XI	2,5-5	5-10	10-20
св. 30 до 40	Н	XII	5-10	10-20	20-40
св. 40 до 50	П	XI	2,5-5	5-10	10-20
св. 50 до 65	Н	XII	5-10	10-20	20-40
св. 65 до 80	П	XI	2,5-5	5-10	10-20
св. 80 до 100	Н	XII	10-20	10-20	40-80
св. 100 до 120	П	XI	5-10	5-10	20-40
св. 120 до 140	Н	XII	10-20	20	40-80
св. 140 до 160					80 и более
св. 160 до 180	П	XI	5-10	10	20-40
св. 180 до 200	Н	XII	10-20	20-40	40-80
св. 200 до 225					80 и более
св. 225 до 250	П	XI	5-10	10-20	20-40
св. 250 до 280	Н	XII	10-20	20-40	40-80
св. 280 до 315	П	XI	5-10	10-20	20-40
св. 315 до 355	Н	XII	10-20	20-40	40-80
св. 355 до 400	П	XI	5-10	10-20	20-40
св. 400 до 450	Н	XII	20	20-40	40-80
св. 450 до 500	П	XI	10	10-20	20-40
					80 и более

Примечания:

1. Обеспечения относительной точности:

Н-нормальная, допуски геометрии составляют 80% допуска размера - δ_p ; $R_z \leq 0,2\delta_p$;
П-повышенная - 40% и $R_z \leq 0,1\delta_p$.

2. Для отрасли резинотехнического и полимерного машиностроения предпочтительной считать Н-нормальную степень геометрической точности, в соответствии с которой принимать рекомендуемые значения параметра шероховатости.

Параметры шероховатости поверхностей
в зависимости от допусков размеров
и форм при размерах от 500 до 3150.

Таблица 8

Отверстие			
Классы точности по системе ОСТ	2	2α	
Классы по СТ СЭВ 144-75	7	8, 7	
Поле допуска по системе ОСТ	H	π	C = A - C _{2α} = A _{2α}
Поле допуска по СТ СЭВ 144-75	I _s 7	I _s 7	H7
Интервалы номинальных размеров, в мм	относительное геометрическое отклонение обработки	Рекомендуемые значения параметра Ra, мкм, ОСТ 2789-73	
С8. 500 до 560			
С8. 560 до 630	II	2,5	5
С8. 630 до 710			
С8. 710 до 800	H	2,5-5	5-10
С8. 800 до 900			
С8. 900 до 1000	H	2,5-5	5-10
С8. 1000 до 1120			
С8. 1120 до 1250	H	5-10	
С8. 1250 до 1400			
С8. 1400 до 1600	H	5-10	
С8. 1600 до 1800			
С8. 1800 до 2000	H	5-10	10-20
С8. 2000 до 2240			
С8. 2240 до 2500	H	5-10	10-20
С8. 2500 до 2800			
С8. 2800 до 3150	H	10-20	

Продолжение табл. 8

Вал									
Класс точности по системе ОСТ		2			20				
Квалитеты по СТ СЭВ 144-75		6			7				
Реле допуска по системе ОСТ	Пр	Г	Н	П	С=В	Д	Ур20а	Со20а	Х20
Реле допуска по СТ СЭВ 144-75	56	н6	к6	ж56	н6	з6	ц7	н7	г7
Интервалы номинальных размеров, мм	относительно нуля зонет динамикой 10% погрешность обработки	Рекомендуемые значения параметра Ra, мкм, ГОСТ 2709-75							
CB 500 до 560	H	1,5 - 2,5					2,5 - 5		
CB 560 до 630	H	2,5					2,5 - 5		
CB 630 до 710	H	2,5					2,5 - 5		
CB 710 до 800	H	2,5					2,5 - 5		
CB 800 до 900	H	2,5 - 5							
CB 900 до 1000	H	2,5 - 5							
CB 1000 до 1120	H	2,5 - 5					5-10		
CB 1120 до 1250	H	2,5 - 5							
CB 1250 до 1400	H	2,5 - 5					5-10		
CB 1400 до 1600	H	2,5 - 5							
CB 1600 до 1800	H	2,5 - 5					5-10		
CB 1800 до 2000	H	2,5 - 5					5-10		
CB 2000 до 2240	H	5-10							
CB 2240 до 2500	H	5-10							
CB 2500 до 2800	H	5-10					10-20		
CB 2800 до 3150	H								

OCT 28-09-625-79 Стр 28

Продолжение табл. 8

вал и отверстие

Класс точности по системе ОСТ	3	4	5	7	9
Квадратичное со СТ Г98144-75	8	9	11	12	14
Полоса допуска по системе ОСТ	X ₃ I ₃ -A ₃ III ₃ I ₄ -A ₄ X ₄ I ₄ C ₃ -H ₃ A ₁ -CM, I ₂ -CM,				
Полоса допуска по СТ Г98144-75	E ₈ H ₈ D ₉ H ₁₁ C ₁₁ H ₁₂ H ₁₄ H ₁₆				
Интервалы номинальных размеров, в мм	относительно номинального размера обработки	Рекомендуемые значения параметра Ra, мкм, ГОСТ2189-73			
CB. 500 до 580	H	5-10	20-40		
CB. 580 до 630					
CB. 630 до 710	H	5-10	10-20	20-40	40
CB. 710 до 800					
CB. 800 до 900	H	5-10	10-20	20-40	40-60
CB. 900 до 1000					
CB. 1000 до 1120	H	5-10	10-20	20-40	40-60
CB. 1120 до 1250					
CB. 1250 до 1400	H	10	10-20	20-40	40-60
CB. 1400 до 1600					
CB. 1600 до 1800	H	10-20		40-60	
CB. 1800 до 2000					
CB. 2000 до 2240	H	10-20	20-40	40-60	80 более
CB. 2240 до 2560					
CB. 2560 до 2800	H	10-20	20-40	40-60	80 более
CB. 2800 до 3150					

Рекомендуемые посадки в зависимости от назначения и условий работы соединений при размерах от 1 до 3150 мм в системе отверстия.

Таблица

Назначение и условия работы соединений	Посадка	
	По системе ОСТ	По ГОСТ 238 144-75; 145-75

Посадки с зазором

Скользящие посадки -

(сочетание отверстий Н с валом h)

- а) для неподвижных сопряжений частносъемных деталей при повышенных требованиях к способности стальных зубчатых колес на валах оборудования, фрикционные муфты и установочные колца на валах и др;
- б) для центрирования корпусов под подшипники качения в оборудование;
- в) для точного направления при возвратно-поступательных перемещениях: поршневой шток в направляющих бтулках; поршни в цилиндрах и др.;
- г) для точных сопряжений с короткими рабочими ходами, хвостовики пружинных клапанов в направляющих бтулках и др.

$\frac{A}{C}$

$H7$
$h6$

$H7$
 $h6$

- д) для центрирующих поверхностей при пониженных требованиях к точности; при большой длине сопрягаемых поверхностей.

$\frac{A_3}{C_3}$

$H8$	$H8$
$h7$	$h8$

$H8$
 $h8$

$H9$
 $h9$

$H9$	$H9$
$h8$	$h9$

Продолжение

Назначения и условия соединения	Посадка	
	По системе ОСТ	По СТ ГЭВ 144-75, 145-75

Посадки с зазором			
с) для неподвижно закрепляемых деталей при небольших нагрузках и необходимости обеспечить легкую сборку: стенные зубчатые колеса, муфты, рабочие шкивы и другие детали, соединяющиеся с валом на шпонке; центрирующие фланцевые соединения, центрирующие части машин, используемые в качестве корпусов для подшипников качения и др.		От 100,500 $H8$ $h8$	$H8$ $h8$
ж). для подвижных соединений при невысоких требованиях к точности; при медленных или редких поступательных и браштательных перемещениях: перемещающиеся зубчатые колеса; соединительные муфты на валах и др.,	A_3 C_3	$H8$ $h9$	—
з) для относительно грубо центрированных неподвижных соединений: центрирование фланцевых крышек и др.;		$H9$ $h9$	
4) для неподвижных соединений малой точности: крышки салоников в корпусах; звездочки тяговых цепей на валах; сопряжение распорных бтулок; неответственных шарниров.	A_4 C_4	$H11$ $h11$	$H11$ $h11$

Продолжение

Назначение и условия работы соединения	Посадка	
	по системе ОСТ	по СТ ГЭВ 144-75, 145-75
Посадки с зазором		
<u>Посадка движениа</u> - (сочетание отверстия H с валом g) - характеризуется минимальной по сравнению с остальными величиной гарантированного зазора: а) в подвижных соединениях для обеспечения герметичности; б) для особо легкой установки статичных деталей; в) при повышенных требованиях к соосности.	$\frac{A}{D}$	От 1 до 5000 (6500) 300
	$\frac{H7}{g6}$	$\frac{H7}{g6}$
		$\frac{H6}{g6}$
		$\frac{H7}{f7}$
<u>Ходовая посадка</u> - (сочетание отверстия H с валом f, e или d) а) для точных сопряжений с гарантированным зазором свободно бращающиеся на валах шестерни; колеса, блокируемые муфтами, цилиндры, штоки, поршни и др. б) для сопряжений с большим гарантированным зазором при высоких требованиях к точности: валы в длинных или далеко расположенных подшипниках; блоки зубчатых колес и др.) в) для сопряжений с гарантированным зазором при низких требованиях к точности, соосности. Крупные подшипники; посадки сцепных муфт, центрирование кронштейнцев цилиндра, цилиндров, штоков, поршней и др.	$\frac{A}{X}$	$\frac{A}{X_{20}}$
	$\frac{H7}{f7}$	$\frac{H7}{f7}$
	$\frac{H7}{e8}$	$\frac{H7}{e7}$
	$\frac{H9}{f8}$ $\frac{H8}{f8}$ $\frac{H8}{f9}$	$\frac{H8}{e8}$
	$\frac{H9}{e8}$ $\frac{H9}{e8}$ $\frac{H9}{e9}$	$\frac{H8}{e8}$

Продолжение

Назначение и условия работы соединения	Посадка	
	По системе ОСТ	По СТ СЭВ 144-75; 145-75
Посадки с зазором		
а) для сопряжений с гарантированным зазором в условиях малой точности: подвижные соединения, работающие в условиях поил и фриз; кривошипные цилиндры с уплотнением стыка кольцевыми прокладками; свободно сидящие на валах шестерни и муфты грубою механизма; шарнирное соединение тяг, рычагов и др.		От 1 до 500 СВ 500 и 3150
Переходные посадки		
Предназначены для неподвижных соединений деталей, подвергающихся при ремонтах или по условиям эксплуатации сборке и разборке: а) наиболее прочные соединения, сборка которых производится под прессом, зубчатые колеса, муфты, крестовины и др. детали на валах при передаче больших усилий, наличии ударов; вибрации, разбираемое только при капитальном ремонте и др.	A Г	H7 п6
б) для обеспечения хорошего центрирования без затрат значительных усилий для сборки и разборки: неподвижные зубчатые колеса на валах редукторов; шкивы, муфты, маховики (на шпонках); бтулки подшипников; бтулки в ступицах брашающихся на валах зубчатых колес и т.п.;	A Н	H7 К6
в) при необходимости облегчить сборку. Посадка имеет большие средние зазоры, чем предыдущая (небольшие шкивы и ручные маховички на концах валов и др.)	A П	H7 js6

Продолжение

Назначение и условия работы соединения

Посадка	По системе ОСТ	По СТ СЭВ 144-75, 145-75
---------	-------------------	-----------------------------

Посадки с напрягом

Предназначены для обеспечения прочности соединения и передачи нагрузки при наименьшем напряжении; прочности детали - при наибольшем напряжении:

а) в сопряжениях, у которых из-за прочности деталей или механических свойств нельзя применять больших напрягов: уплотнительные кольца на валу, фиксирующие положение внутреннего кольца подшипника качения; втулки и кольца в корпусах и т. п.

б) в соединениях без крепежных деталей при небольших нагрузках (втулки на валах: электрические двигатели); с крепежными деталями при больших нагрузках (посадка на шпонке зубчатых колес и муфта тяжелого оборудования)

в) в соединениях без крепежных деталей при значительных нагрузках, в том числе значительных переменных (стальные кольца, дисковые и торцовые муфты на концах валов и др.) при небольших нагрузках на малой длине сопряжения;

г) в тяжелонагруженных соединениях, когда требования к точности сопряжения понижены и когда возникающие напряжения не опасны для прочности деталей, о деформации, не имеют значения: бронзовые и стальные втулки в корпусах ч. 30.

		от 1 до 500	СВ 500 до 31,50
<u>A</u> Пл	<u>H7</u> <u>f6</u>	от 1 до 120	<u>H7</u> <u>26</u>
<u>A</u> Пр	<u>H7</u> <u>f6</u>	от 1 до 3 СВ 80 до 500	<u>H7</u> <u>56</u>
<u>A</u> ГР	<u>H7</u> <u>u7</u>	от 1 до 120	<u>H7</u> <u>7Б8700</u>
<u>A₂₀</u> Пр Г20	<u>H8</u> <u>u8</u>	<u>H8</u> <u>u7</u>	<u>H8</u> <u>78</u>
<u>A₃</u> Пр 13	<u>H8</u> <u>u8</u>	СВ 4 до 100	<u>H8</u> <u>57</u>
		СВ 6 до 500	СВ 6 до 500

Отклонение формой цилиндрических
поверхностей. Некруглость.

Степень точности по ГОСТ 156-63	Наименование изделий и поверхностей	Способы обработки
V, VI	<p>Посадочные поверхности подшипников качения классов 0, 5 и 6, а также валов и корпусов под них детали гидравлических аппаратуры (поршни, золотники, гильзы, цилиндры) при средних и низких давлениях без уплотнений и с уплотнениями. Шейки валов редукторов</p> <p>Машиностроительные детали, изготавляемые по квалитетам 6, 7, 8 (классы точности 2, 2а)</p>	Шлифование, тонкое точение, тонкое растачивание, развертывание, притягивание
VII, VIII	<p>Валы под закрепительные подшипниковые втулки (с допуском по Вз - h10)</p> <p>Отверстия под втулки в гидравлических устройствах средних давлений</p> <p>Машиностроительные детали, изготавляемые по квалитетам 8, 9, 11 (классы точности 3, 3а, 4)</p>	Грубое шлифование, чистовое точение, развертывание, прогонгивание
IX, X	<p>Поршень - цилиндр насосов низких давлений с мягким уплотнением.</p> <p>Валы под закрепительные подшипниковые втулки (с допуском В4 - h11).</p> <p>Машиностроительные детали, изготавляемые по квалитету 12 (класс точности 5)</p>	Грубое точение, растачивание, зенковование, сверление

Продолжение

Неплоскость и
непрямолинейность

Степень точности по ГОСТ 10356-63	Наименование изделий и поверхностей	Способы обработки
<u>V</u> , <u>VI</u>	Направляющие точных машин. Опорные и трущиеся поверхности ответственных машиностроительных деталей	Шлифование, обтачивание и растачивание повышенной точности
<u>VII</u> , <u>VIII</u>	Упорные подшипники машин морской мощности. Опорные поверхности корпусов подшипников. Разъемы корпусов редукторов Контактная линия зубчатых колес 7-й степени точности Опорные и трещущиеся поверхности машиностроительных деталей	Грубое шлифование, фрезерование, строгание, протягивание, обтачивание
<u>IX</u> , <u>X</u>	Опорные поверхности машин, устанавливаемых на клиньях и амортизирующих прокладках Присоединительные поверхности арматуры с использованием мягких прокладок. Контактная линия зубчатых колес 8-9-й степеней точности. Малоответственные рабочие поверхности машиностроительных деталей	Грубое фрезерование, строгание, долбление, обтачивание
<u>XI</u> , <u>XII</u>	Плоские поверхности под установку прокладок, под арматуру свободные поверхности	

ХСЛ.Б-М.Б'5-19 Стр. 36

Продолжение

Непараллельность

Степень точности по ГОСТ 10358-63	Наименование изделий и поверхностей	Способы обработки
<u>V</u> , <u>VI</u>	Направляющие планки и пазы приборов и механизмов высокой точности. Трущиеся поверхности.	Шлифование, фрезерование повышенной точности, координатное растачивание
<u>VII</u> , <u>VIII</u>	Направляющие пазы и планки механизмов средней точности. Рабочие поверхности прессов. Плоскости линий штампов и пресс-форм для подшипников классов 0,5, 6. Оси отверстий в корпусах зубчатых передач 7-й - 10-й степеней точности. Номинально параллельные поверхности машиностроительных деталей средней точности.	Фрезерование, строгание, растачивание, протягивание. Литье под давлением
<u>IX</u> , <u>X</u>	Стойковые поверхности без взаимного перемещения при небольших требованиях к герметичности и точности соединений.	Грубое фрезерование, растачивание, сверление
<u>XI</u> , <u>XII</u> <u>XII</u> , <u>XIII</u>	Нерабочие поверхности	Все грубые способы обработки

Продолжение

Неперпендикулярность и торцовое биение

Степень точности ISO/ГОСТ-63	Наименование издерей и поверхности	Способы обработки
V, VI	Фланцы валов и соединительных муфт двигателей Опорные торцы цилиндроб машин и двигателей Ответственные детали точных механизмов	Тонкое шлифование, фрезерование и растачивание, повышенной точности.
VII, VIII	Заплечники валов и корпусов под подшипники качения классов Н и П. Торцы ступиц и распорных втулок Посадочные торцы центральных отверстий корпусов насосов Ответственные машинострои- тельные детали	Шлифование, чистовое фрезерование, строгание, долбление, растачивание
IX, X	Привалочные плоскости рам, упоров, кронштейнов и т. п. Боковые плоскости канавок под колеса и др. Торцы подшипников в приборах Машиностроительные детали средней точности	Обтачивание, грубое фре- зерование, строгание, долбление, растачивание
XI, XII	Уплотнительные поверхности присоединительных фланцев угловых вентилей. Зубчатые венцы звездочек Грубые машиностроительные детали	Все грубые способы обработки

Продолжение

Несоосность и радиальное биение

Степень точности по ГОСТ 10358-63	Наименование изделий и поверхностей	Способы обработки
<u>V</u> , <u>VI</u>	<p>Посадочные шейки валов под зубчатые колеса 6-й, 7-й степеней точности.</p> <p>Кольца подшипников качения классов 5 и 6. Посадочные поверхности валиков и осей точных механизмов.</p> <p>Точные машиностроительные детали изготавливаемые с допусками по квалитетам 7, 8 (классы точности 2, 2а)</p>	<p>Чистовое шлифование, обтачивание повышенной точности.</p> <p>Растачивание с одной установки.</p>
<u>VII</u> , <u>VIII</u>	<p>Посадочные шейки валов под зубчатые колеса 8-9 степеней точности. Машиностроительные детали, изготавливаемые с допусками по квалитетам 8, 9, 11 (классы точности 3, 3а, 4)</p>	<p>Грубое шлифование, обтачивание, растачивание</p>
<u>IX</u> , <u>X</u>	<p>Посадочные шейки валов под зубчатые колеса 10-й, 11-й степеней точности.</p> <p>Машиностроительные детали, изготавливаемые с допусками по квалитету 12 (класс точности)</p>	<p>Обтачивание, растачивание пониженной точности.</p> <p>Зенкерование</p>

Директор ВНИИРТмаша Э. О. Муратов
 Заведующий базой отделом стандартизации А. И. Соловьев

Руководитель темы,
 заведующий отделом 33 Е. А. Мосутнов

Исполнитель: старший
 научный сотрудник 33 А. А. Добрицкая

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 28-09-625-79 Стр 39

Изм.	Номер листа (страниц)				Номер документа	Подпись	Срок введения изменений
	измен- нений	замены	новых бланко- ваний	изделия			