

УДК 681.33(084.2):006.354

Группа Э00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**МАШИНЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ  
И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ**

**Правила выполнения схем и моделирования**

Analog and analog-digital computers.  
Rules of simulation circuits realization

**ГОСТ  
23336—78**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября  
1978 г. № 2818 срок введения установлен**

**с 01.01.80**

1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения схем моделирования, предназначенных для постановки и решения задач на аналоговых и аналого-цифровых вычислительных машинах (АВМ и АЦВМ).

2. Схема моделирования является условным графическим изображением математического описания объекта или процесса, моделируемого с помощью операционных блоков, и должна содержать все сведения для поставки и решения задач на АВМ и АЦВМ.

Схема моделирования отображает параллельный процесс обмена данных между операционными блоками.

---

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**

*Переиздание. Сентябрь 1985 г.*

3. Для представления информации в схеме математического моделирования используют:

условные графические обозначения элементов, устройств и блоков АВМ и АЦВМ;

линии связи для передачи данных;

систему индентификаторов;

сведения о решаемой задаче (система уравнений или алгоритм решения);

систему адресации и нумерации;

сведения о коэффициентах передачи блоков.

4. При выполнении схем моделирования используются условные графические обозначения по ГОСТ 23335—78.

Пример выполнения схемы моделирования приведен в справочном приложении.

Схемы должны быть выполнены на листах форматов по ГОСТ 2.301—68, основные надписи на них — по ГОСТ 2.104—68.

5. Символы на схеме следует размещать в положении, изображенном в ГОСТ 23335—78.

6. Расстояние между отдельными символами схемы должно быть не менее чем максимальная величина символа в данном направлении.

7. При выполнении схем моделирования необходимо во всей схеме сохранять одно направление движения данных в вычислительной цепи — слева направо.

8. Схема моделирования каждого из уравнений в общей схеме должна быть выделена самостоятельной цепью.

Допускается изображать схему, относящуюся к каждому уравнению, несколькими цепями (строчками).

9. Над каждой из самостоятельных частей схемы моделирования должно быть указано моделируемое уравнение в той форме, в которой оно воспроизводится этой частью.

10. Для изображения связей между элементами, устройствами и блоками АВМ и АЦВМ в схемах моделирования используют линии связи, которые обозначают передачу аналоговой и аналого-цифровой информации или передачу механических перемещений.

11. Линии связи должны быть параллельны линиям внешней рамки схемы.

12. Направления линий связи слева направо и сверху вниз принимают за основные и стрелкой не обозначают.

13. Число линий связи, отображающих передачу данных от одних элементов, устройств и блоков к другим, должно быть минимально необходимым.

14. Недостающие связи между элементами, устройствами и блоками должны заменяться символами переменных, используемых в заданной системе уравнений. Эти надписи должны помещаться на входах и выходах отдельных цепей моделирования и

кроме символа переменной, при необходимости, могут содержать наименование и номер элемента, устройства, или блока (или их место), на выходе которого образована переменная. Обозначения символа переменных и надписей на входах и выходах цепей моделирования даны в справочном приложении.


15. В схеме моделирования перед символом переменной следует указывать символ соответствия «+» или несоответствия «—» знака отображающего напряжения знаку переменной.

16. Реализация схем моделирования на конкретной машине обеспечивается соответствующей адресацией элементов схем.

17. Символы элементов, устройств и блоков должны иметь информацию, определяющую их применение в схеме моделирования.

Расположение и связь с символами этой информации определяются правилами размещения линий входов переменных, обозначений или численных значений коэффициентов передач, сведений о нумерации и адресации элементов, устройств и блоков.

18. Для размещения ряда линий входов, при необходимости, допускается удлинять вниз ту линию контура символа, к которой подводятся линии входов. Примеры выполнения элементов схемы моделирования приведены на черт. 1.

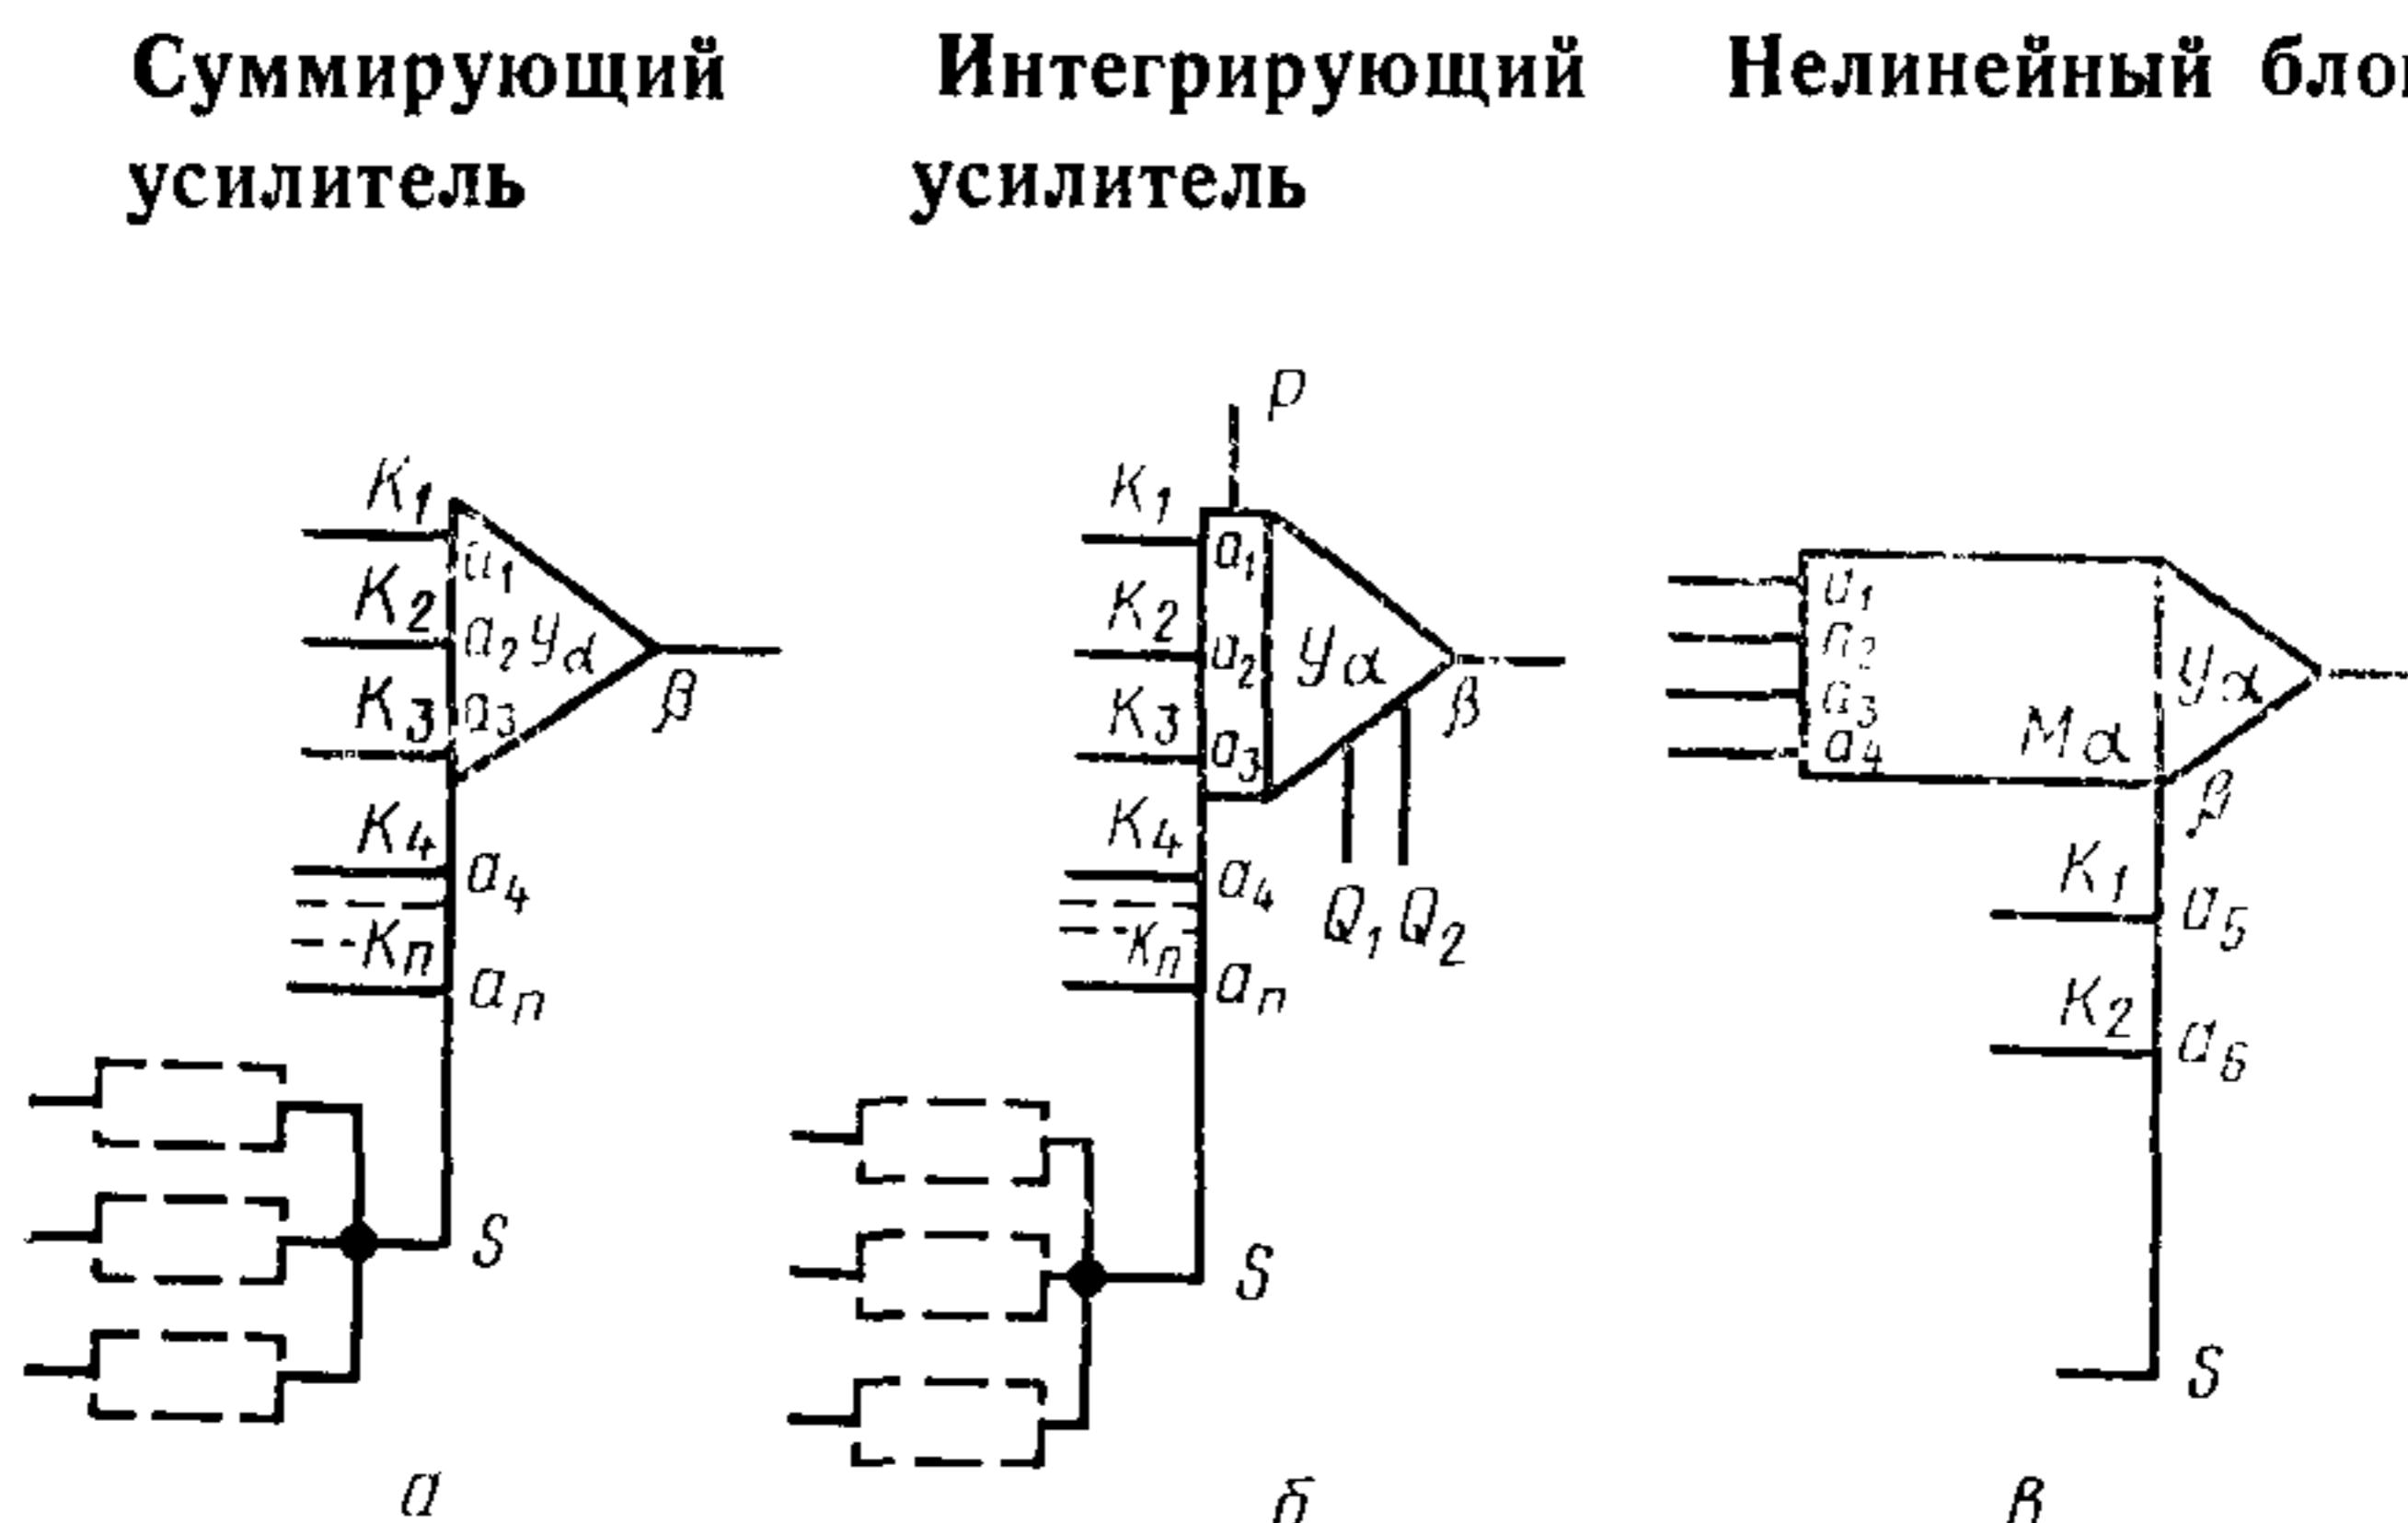

*У, М*—символы обозначения блока; *α*—порядковый номер в схеме моделирования; *β*—место усилителя или блока в машине; *P*—начальное значение переменной *В*; *Q<sub>1</sub>*—сигнал управления входным ключом; *Q<sub>2</sub>*—сигнал управления ключом обратной связи; *a<sub>1</sub>* ... *a<sub>n</sub>*—номера входов; *K<sub>1</sub>* ... *K<sub>n</sub>*—коэффициенты передачи блока; *S*—идентификатор входа операционного усилителя

Черт. 1

19. Номера входов переменных (*a<sub>1</sub>*, *a<sub>2</sub>*, ..., *a<sub>n</sub>*) должны размещаться справа от вертикальной линии поля символа (или ее продолжения), к которой подводятся эти входы (см. черт. 1).


20. Обозначения или численные значения коэффициентов передачи решающих усилителей ( $K_1, K_2, \dots, K_n$ ) по каждому входу должны размещаться слева от вертикальной линии поля символа (или ее продолжения), к которой подводятся соответствующие входы (см. черт. 1).

21. Для указания входа операционного усилителя должен использоваться идентификатор  $S$ , располагаемый после последней линии входов блока на расстоянии, равном двойному расстоянию, принятому между линиями входов (см. черт. 1).


22. При использовании интегрирующего усилителя для выборки и хранения данных допускается осуществлять присоединение линий входов нескольких переменных к линии входа начальных условий (черт. 2).

23. Для изображения цепей питания, управления, коррекции и «земли» используют вертикальные линии, примыкающие к линиям контура символа (черт. 3).

24. Номера входов цепей питания, управления, коррекции и «земли» ( $n_1, n_2, \dots, n_n$ ) должны располагаться, при необходимости, внутри символа (см. черт. 3).

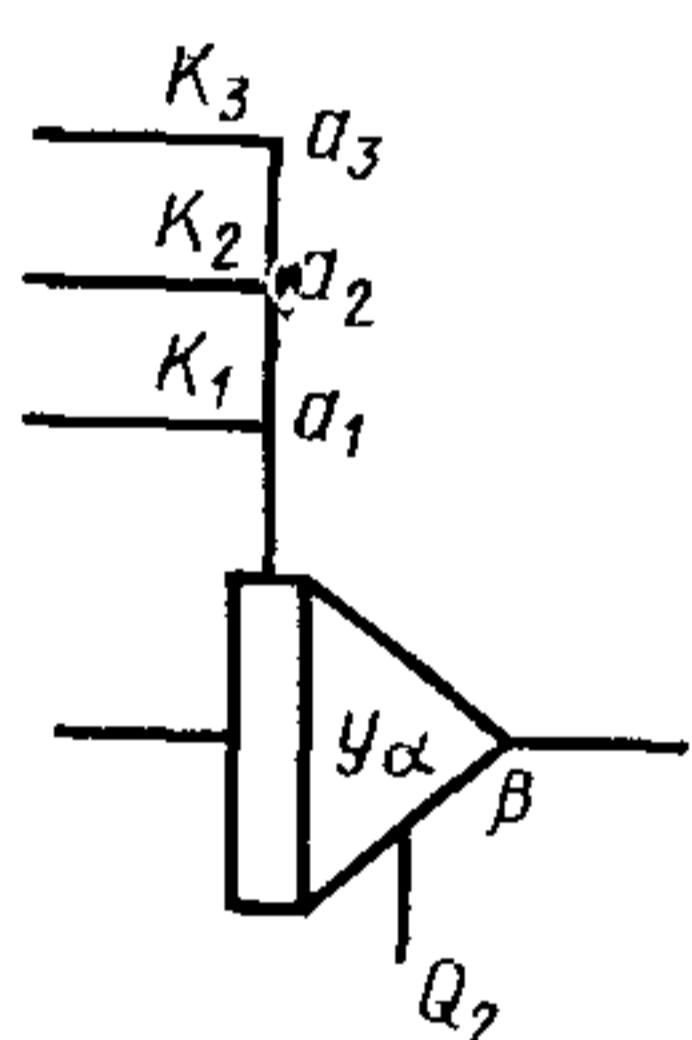

Черт. 2

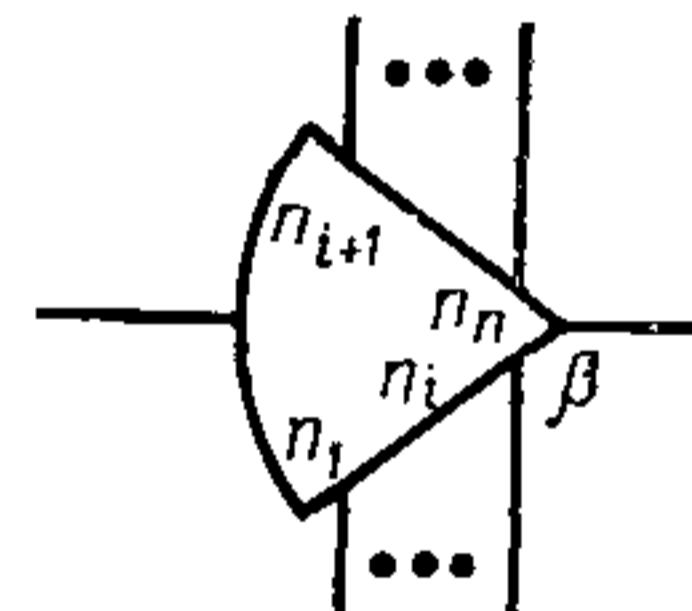

Черт. 3

25. Обозначение или значение коэффициента передачи блока постоянного коэффициента должно размещаться на поле символа (черт. 4).




Черт. 4

26. Нумерация графического обозначения элементов, устройств и блоков предназначается для обозначения:

порядкового номера в схеме моделирования;  
места в соответствии с принятой системой нумерации и адресации в вычислительной машине или другой аппаратуре, на которой решается задача.

Допускается использовать одну из нумераций в зависимости от условий применения.

27. Нумерация символов потенциометров следящей системы имеет вид  $\frac{\gamma}{\delta}$  (черт. 5),

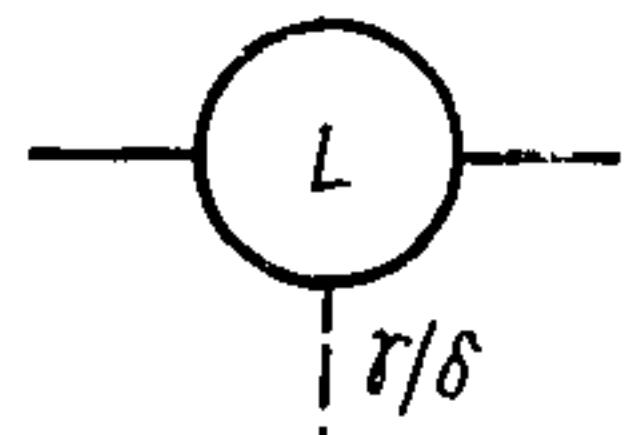

Черт. 5

где  $\gamma$  — номер следящей системы;

$\delta$  — номер потенциометра в следящей системе, частью которой он является;

$L$  — идентификатор функции.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Справочное*

**ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ**

Схема моделирования системы уравнений, приведенной ниже, показана на чертеже.

$$\frac{dy_1}{dt} = -a_1 y_1 - a_2 y_2 + a_3 y_3 - a_4 y_4 + f(y_5) + b_0.$$


$$\frac{dy_2}{dt} = \frac{y_3}{f(y_5)} + c_0;$$

$$\frac{dy_3}{dt} = K y_4 \cdot y_5 + c_1;$$

$$y_4 = m y_5 + f(t);$$

$$y_5 = y_3(t - \tau).$$

**Схема моделирования**

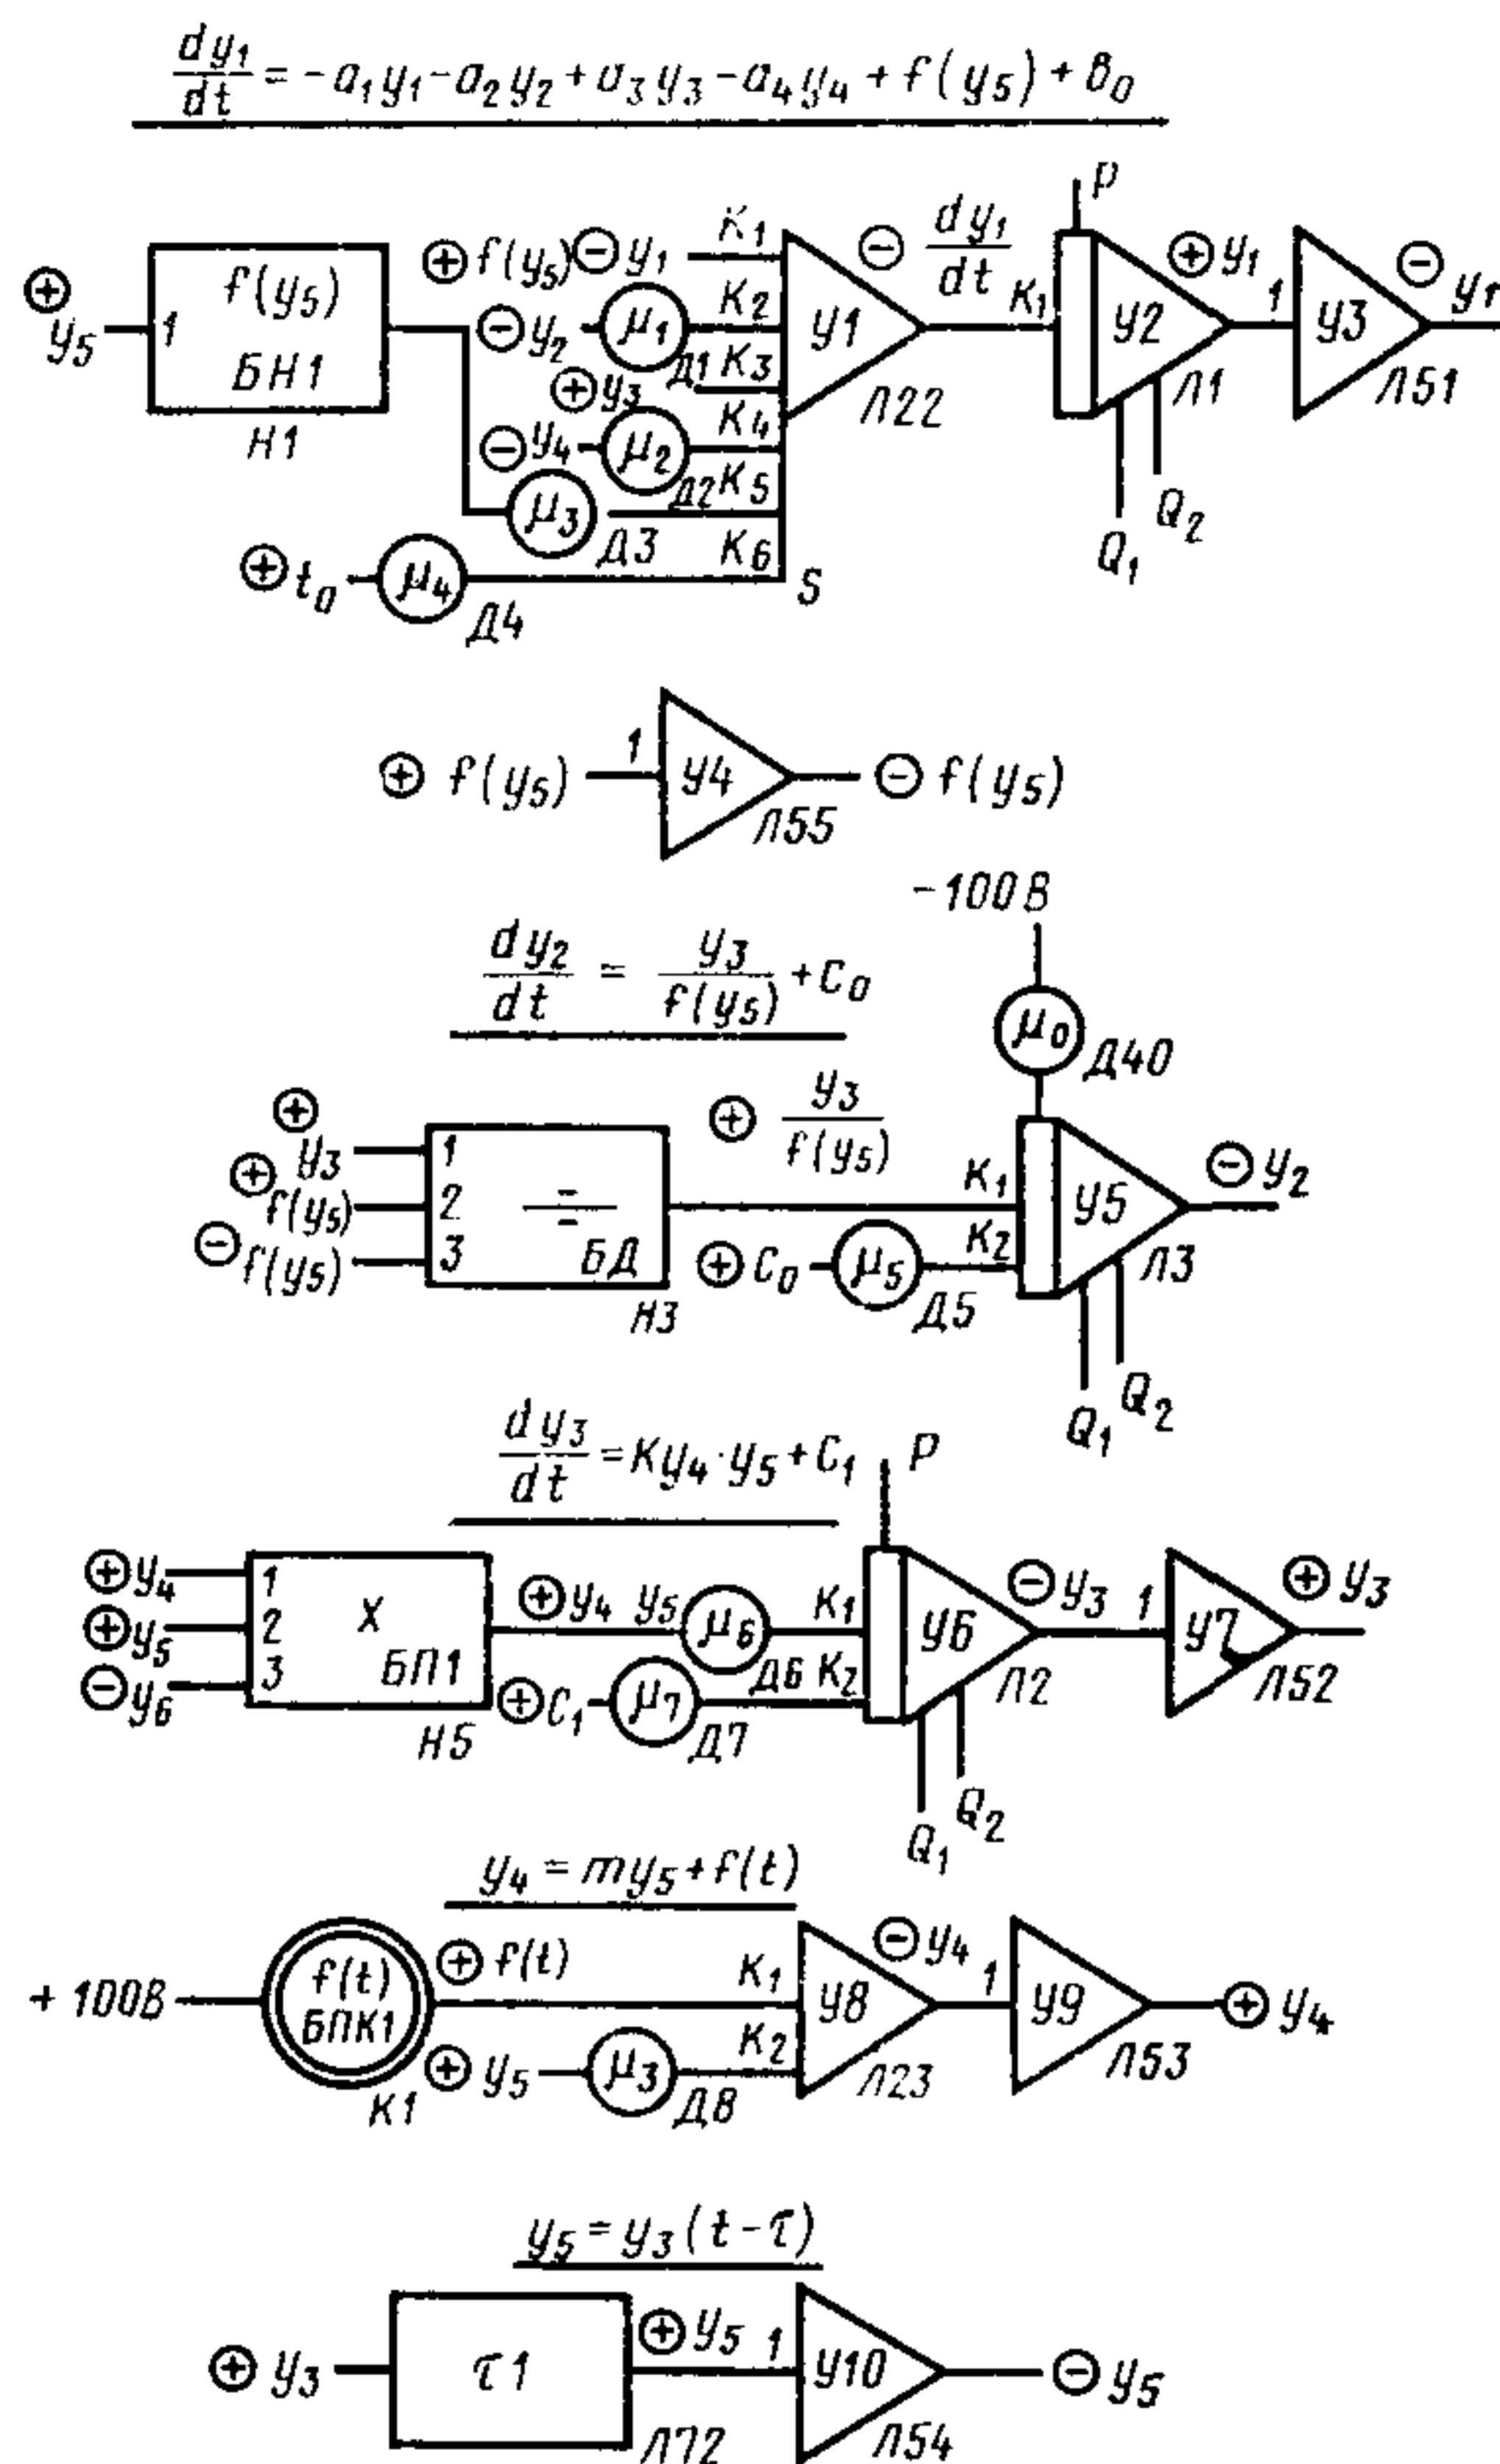

Редактор В. П. Огурцов  
Технический редактор Н. В. Келеникова  
Корректор М. Н. Гринвальд

Сдано в наб. 19.06.85 Подп. в печ. 24.10.85 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,70 уч.-изд. л.  
Тираж 12000 Цена 5 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 1857