

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  
"СОЮЗТЕХЭНЕРГО"

---

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ ШИН ПДЭ 2006  
(ДЗШТ-750, ДЗШТ-751)

МУ 34-70-068-84  
СД 34.35 658



СОЮЗТЕХЭНЕРГО

Москва 1984

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНение  
ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  
"СОЮЗТЕХЭНЕРГО"

---

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ ШИН ПДЭ 2006  
(ДЗШТ-750, ДЗШТ-751)**

**МУ 34-70-068-84**

**СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИНФОРМАЦИИ СОЮЗТЕХЭНЕРГО  
Москва 1984**

РАЗРАБОТАНО предприятием "Южтехэнерго" по "Совзтех-  
энерго"

ИСПОЛНИТЕЛЬ Б.С.ГЕЛЬМАН

УТВЕРЖДЕНО Производственным объединением по наладке,  
совершенствованию технологии и эксплуатации электростан-  
ций и сетей "Совзтехэнерго"

Заместитель главного инженера А.Д.ГЕРР

24.02.84 г.

(C) СПО Совзтехэнерго, 1984.

---

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ШИН  
ПДЭ 2006 (ДЗШТ-750, ДЗШТ-751)

---

МУ 34-70-068-84

В Методических указаниях приведены технические данные, методика проверки, а также рекомендации по техническому обслуживанию дифференциальной защиты шин ПДЭ 2006 (ДЗШТ-750, ДЗШТ-751).

Методические указания предназначены для инженерно-технических работников, занимающихся техническим обслуживанием устройств релейной защиты.

### I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Задача ПДЭ 2006 (ДЗШТ-750, ДЗШТ-751) предназначена для защиты одиночной системы шин и ошиновки распределительных устройств напряжением 500-750 кВ при числе присоединений до 8. При использовании выключателей с двумя электромагнитами на фазу защита применяется с числом присоединений до 4.

Задача ПДЭ 2006 имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с выполненной на базе электромеханических реле РНТ: высокую чувствительность даже при значительных погрешностях ТТ, быстродействие, относительно малое потребление мощности, автоматическую повышенную чувствительность при опробовании и АПВ шин. Наличие в защите промежуточных трансформаторов тока с регулируемыми коэффициентами трансформации, устанавливаемых в цепях каждого из присоединений, позволяет использовать защиту при неравенстве коэффициентов трансформации основных ТТ. Панель оборудована устройствами непрерывного и тестового контроля. Наличие в защите блока тестовой проверки повышает эксплуатационную надежность защиты за счет сокращения времени на ее проверку и объективности оценки полученных при этом результатов.

Питание схемы защиты осуществляется от преобразовательного блока питания, обеспечивающего гальваническую развязку цепей защиты и цепей оперативного постоянного тока.

Выходные цепи защиты содержат группу выходных быстродействующих реле для отключения выключателей с пофазным управлением, а также элементы, воздействующие на отключающие тиристоры других защит.

Предусмотрены контактные зажимы для пуска УРОВ всех присоединений и схемы противоаварийной автоматики при срабатывании защиты. В панели предусмотрены цепи избирательного и общего запрета АПВ присоединений при действии УРОВ, при неуспешном АПВ, оперативный запрет АПВ шин при срабатывании защиты шин, запрет АПВ шин при опробовании шин и при опробовании присоединения от работающих шин, а также запрет АПВ шин после действия защиты и фиксации недоотключения Фаз выключателя присоединения.

Структурная схема защиты и ее описание приведены в приложении I.

## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Перед началом работ проверить заземление металлоконструкции панели. При необходимости выполнения работы на модуле вне панели следует произвести заземление шасси модуля.

2.2. Работы в цепях, находящихся под напряжением, производить инструментом с изолированными рукоятками (у отверток должна быть изолирована часть стержня, прилегающая к рукоятке).

2.3. Для закорачивания токовых цепей на ряду зажимов следует применять специальные закоротки. Следует помнить, что самозакорачивающиеся токовые штеккерные разъемы не всегда обеспечивают контакт при вынутом модуле. Поэтому запрещается при вынутых модулях вставлять рабочие крышки испытательных блоков цепей трансформаторов тока.

2.4. При работах на ряду зажимов панели необходимо отключить выключателем в КТП 0,4 кВ линию, подающую питание 220 В на панель.

2.5. Вынимать блоки из кассет разрешается только при снятом оперативном напряжении с панели, а для модулей МР-20I дополнительно должны быть сняты рабочие крышки всех испытательных блоков цепей трансформаторов тока.

2.6. Во избежание повреждения измерительной регулировочной аппаратуры (устройство У5053 или ЛАТР) снять на время проведения

работ заземляющий провод с вывода K2 вторичной обмотки трансформатора ТЛ1.

### 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Подобрать комплект проектной и заводской документации, подготовить протокол (приложение 2) для внесения данных по результатам проверки.

3.2. Получить от службы РЗА уставки и указания о режимах работы защиты.

3.3. Ознакомиться с комплектацией панели, обозначением модулей и элементов, размещенных вне модулей (табл. I).

Т а б л и ц а I

Обозна- чение элемен- та на схеме	Тип элемен- та для		Наименование элемента	Место установ- ки	Примечание
	панели ЩДЭ- 2006	ДЭШТ-751			
E1					
E2					
E3	БП-180		Блок питания	Kассета A1	-
E4					
E5					
E6	МП-909		Модуль питания		
E1	МР-201	ОР-201	Модуль измеритель- ных органов	Кассета A2	Фаза А
E2	МР-201	ОР-201	То же		Фаза В
E3	МР-201	ОР-201	-"-		Фаза С
E4	МУ-II3	ОУ-205	Модуль выходных цепей		24 В
E5	МЛ-201	ОЛ-201	Модуль логики		

П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы I

Обозна- чение элемен- та на схеме	Тип элемен- та для		Наименование элемента	Место установ- ки	Примечание
	панели ПДЭ 20С5, ДЭШ-751	панели ДЭШ-750			
E6	МБ-ЗС5	ОБ-305	Модуль контроля цепей напряжения	Кассета A2	-
E1	Ж-202	ОК-202	Модуль тестовой проверки	Кассета A3	Входные цепи
E2	Ж-201	ОК-201	Модуль тестовой проверки		Логическая часть
E3	Ж-203	ОК-203	Модуль измерения небаланса		-
E4	Ж-201	ОС-201	Модуль сигнали- зации	Кассета A3	
E5	У-204	ОУ-204	Модуль выходных цепей		220 В
E6	У-206	-	Модуль выходных цепей		24 В
TI- T12	-		Трансформатор тока промежуточ- ный, $W_1 = 30$ вит., отводы 10, 15, 20, 25 вит., $W_2 = 10000$ вит.	На левой боковой внутрен- ней стен- ке панели	При виде на панель сза- ди
T13- T24	-			На правой боковой внутрен- ней стен- ке панели	
S XI-SX9	НКР-3		Накладки опера- тивные	Лицевая сторона панели	Запрет АПВ
S NI	ПГТ-ЗП6Н-8А		Переключатель		Измерение тока неба- ланса
XI-X6	РП14-З0Г3, РП14-З0Ш7		Испытательные разъемы		-

Окончание таблицы I


Обозна- чение элемен- та на схеме	Тип элемен- та для			Наименование элемента	Место установ- ки	Примечание
	панели	ДДЭ 2СС6	ДЗШТ-75I			
SG 1-SG8 (ХА1- ХА8)	БИ-6			Блоки испытатель- ные	Шверцы	Цепи переги- ного тока (входные)
SG9-SG19 (ХА9- ХА19)	БИ-4					Цепи отключе- ния (контакт- ный выход) и цепи тиристор- ного отклю- чения
TL1 (T25)	ОСО-С, 25 380/36В			Трансформатор по- нижающий	Внутри панели	Блок тесто- вой проверки
KLI-KL6	6БК.230.267			Блок реле	Лицевая сторона панели	Выходные цепи
SBI						Возврат IV в МЛ-20I
SB2	КЕ ОИУЗ			Выключатели кнопочные		Измерение тока небаланса
SB3						Возврат вы- ходных реле сигнализации

П р и м е ч а н и е. Обозначения элементов в скобках даны для  
панелей ДЗШТ-750 и ДЗШТ-75I.

3.4. Подготовить необходимые измерительные приборы (приложение 3), инструмент, приспособления, соединительные провода, запасные части, комплектные испытательные устройства.

3.5. Изготовить для удобства измерений разделительную колодку для подключения модулей, приведенную на рис. I.

3.6. Произвести допуск бригады к работе. При подготовке рабочего места должны быть приняты меры против ошибочного отключения присоединений, находящихся в работе, путем отключения от зажимов панели всех внешних целей, за исключением целей питания 220 В.

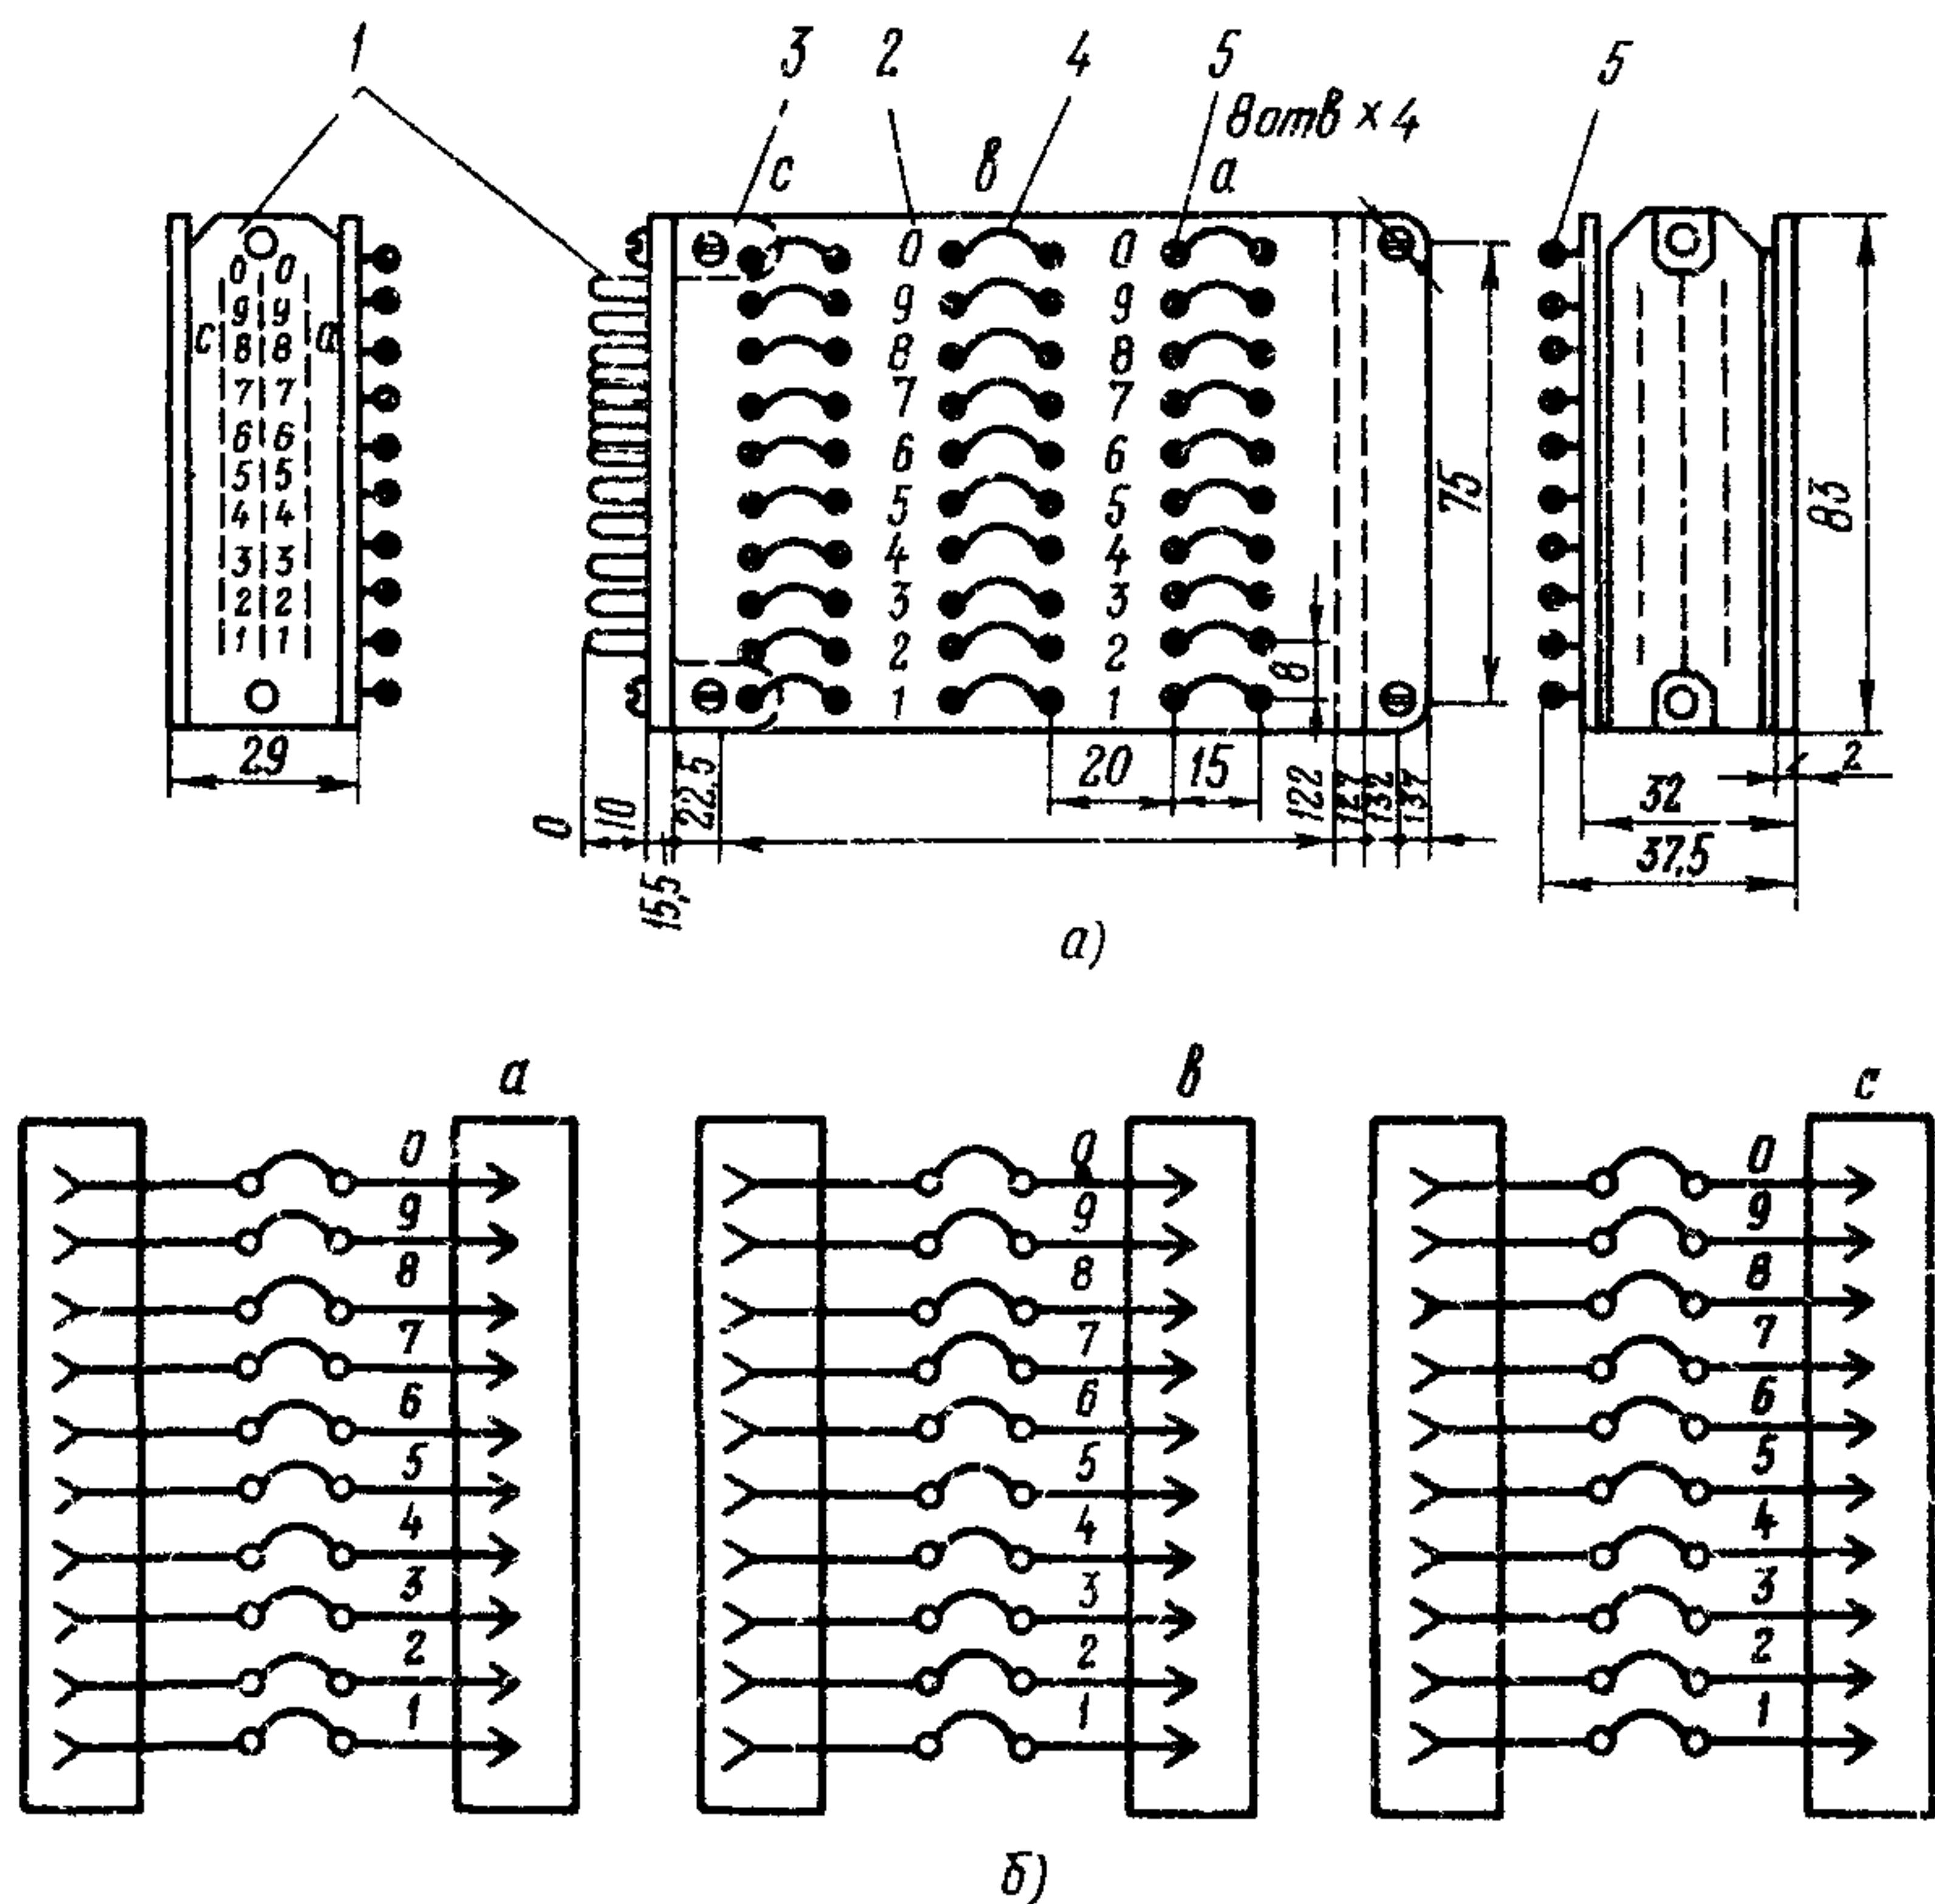

#### 4. ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ

##### 4.1. Внешний осмотр

4.1.1. При осмотре следует проверить:

а) отсутствие внешних дефектов конструкции панели, испытательных блоков и разъемов в том числе правильность установки внутренних перемычек, накладок, галетных переключателей, регулируемых резисторов, рядов зажимов;

б) надежность крепления направляющих планок для установки модулей в кассете;

в) наличие и правильность надписей на устройствах защиты, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов;

г) надежность контактных соединений, особенно токовых разъемов;

д) затяжку болтов, стягивающих сердечники трансформаторов, дросселей;

е) качество пайки и целостность печатного монтажа. Печатный монтаж не должен иметь видимых повреждений в виде отслаивающихся проводников и заусенцев, перемычек между дорожками печатной схемы и выводами элементов;

ж) регулирование механической части промежуточных реле с открытой контактной системой, согласно инструкции [7].

##### 4.2. Проверка изоляции

4.2.1. Вставить в испытательные блоки и испытательные разъемы рабочие крышки, оперативные накладки SXI - SX9 установить в рабочее положение 2-I.

4.2.2. Отсоединить конденсатор С<sub>0</sub> от корпуса панели.

4.2.3. Отсоединить все внешние цепи от ряда зажимов.

4.2.4. Соединить между собой зажимы гальванически не связанных цепей панели, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Номер группы цепей	Наименование	Выводы
I	Цепи УРОВ и РКВ присоединений, цепи тиристорного отключения (цепи напряжения постоянного тока до 24 В)	3-5, 10, 23, 302-309, 312-319
2	Цепи сигнализации	36-45, 47, 49-53
3	Выходные цепи панели на УРОВ и ПАА	62-79
4	Цепи запрета АПВ	81-104
5	Цепи информации в АПВ	122-153
6	Цепи от испытательного устройства	158-161
7	Цепи переменного тока	182-236
8	Цепи электроконтактного отключения	242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 265-288
9	Цепи напряжения от трансформатора напряжения	321, 323, 325
10	Цепи напряжения постоянного тока	328-332
II	Цепи напряжения переменного тока 220 В	337, 339

4.2.5. Производить измерения сопротивления изоляции поочередно для каждой группы цепей относительно остальных групп, объединенных между собой и соединенных с корпусом панели, для I-й группы цепей мегаомметром на напряжение 100 В, остальных мегаомметром на напряжение 500 В (см. табл. 2).

Измерения производить сначала при вынутых из панели модулях, затем при вставленных.

Во всех случаях значение сопротивления изоляции должно быть не менее 10 МОм.

4.2.6. Проверить электрическую прочность изоляции поочередно для каждой группы цепей (за исключением I-й группы) относительно корпуса панели, напряжением переменного тока 1000 В, 50Гц в течение 1 мин.

4.2.7. После проверки электрической прочности изоляции повторно измерить сопротивление изоляции согласно п. 4.2.5. Изоляция панели считается выдержавшей испытание, если значения сопротивления до и после испытания будут одинаковыми.

## 5. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ

### 5.1. Проверка блока питания БП-180

5.1.1. Для регулирования выходного напряжения блока питания в рассечку зажима 328 подключить реостат ( $50 \pm 95$  Ом; 3,0-2,1 А).

5.1.2. Для контроля входного напряжения подключить вольтметр постоянного тока к зажимам 328, 332, для контроля выходного напряжения - к контрольным зажимам I и 2 блока БП-180.

5.1.3. С помощью звуковых выключателей В1 включить блок в работу и прогреть его в течение 10-15 мин.

5.1.4. Установить напряжение на входных зажимах 220 В.

5.1.5. Переключатель напряжения выхода блока установить в положение +6 В. С помощью потенциометра +6 В установить напряжение, равное 6 В, и зафиксировать положение оси потенциометра.

Перевести переключатель в положение - 12 В. С помощью потенциометра - 12 В установить выходное напряжение, равное 12 В, и также зафиксировать положение оси данного потенциометра.

Перевести переключатель в положение -24 В. Измерить напряжение на выходе блока - 24 В, которое должно находиться в пределах  $22,7 \pm 24,0$  В. Если напряжение будет равно  $25 \pm 28$  В, это означает, что реле I и II ступеней устройства ступенчатой стабилизации находятся в отключенном состоянии. С помощью регулирования потенциометров I СТУПЕНЬ и II СТУПЕНЬ перевести реле устройства ступенчатой стабилизации во включенное состояние.

5.1.6. Поворотом оси потенциометра I СТУПЕНЬ установить напряжения срабатывания и возврата I СТУПЕНИ стабилизации при изменении входного напряжения в пределах  $210 \pm 218$  В.

Аналогично произвести регулирование П СТУПЕНИ стабилизации. Напряжение срабатывания и возврата реле П СТУПЕНИ стабилизации должно быть в пределах 189+198 В.

5.1.7. Снять характеристику зависимости выходных напряжений - 24, -12 и +6 В от входного напряжения.

При изменении входного напряжения от 80 до 110% номинального значения выходные напряжения 6 и 12 В должны изменяться не более чем на  $\pm 2\%$ , а выходное напряжение 24 В не более чем на  $(-10 \pm 12)\%$ .

5.1.8. Проверить ток срабатывания электромагнитных элементов автоматических выключателей В1 и В2. Зафиксировать ток срабатывания электромагнитных элементов левого и правого полюсов, значение этого тока должно составлять  $(10 \pm 1)$  А.

5.1.9. Проверить работу защиты от КЗ на выходах блока ЕП-18С и работу АПВ. Включить автоматические выключатели В1 и В2 блока питания.

Кратковременно закоротить выходы блока питания 0 В и - 24В, 0 В и - 12 В, 0 В и +6 В. При этом должен отключиться автоматический выключатель В1 и осуществиться АПВ автоматического выключателя В2. Лампа КОНТР. АПВ в блоке питания гаснет.

По прибору блока питания проконтролировать исчезновение и восстановление напряжения.

После отключения КЗ и АПВ блока питания включается отключившийся выключатель В1 и нажимается кнопка ВОЗВРАТ АПВ. При этом лампа КОНТР. АПВ должна загореться.

5.1.10. Проверить работу устройства контроля изоляции. Включить переключатель КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ. Между контрольным зажимом I блока и корпусом включить переменный резистор сопротивлением около 30 кОм. Изменяя сопротивление резистора при различных положениях переключателя напряжения, определить это значение сопротивления, при котором срабатывает устройство контроля изоляции и загорается лампа КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ.

## 5.2. Проверка модуля питания МП-909

### 5.2.1. Подать на вход панели 220 В.

С помощью резисторов RI4, RI6, RI8 установить на каждом из выходов напряжение, равное 12 В. Измерение производить на зажимах I-9. Колодки A2-XT12 для фазы А, II-I3 для фазы В, I2-I4 для фазы С.

5.2.2. Проверить модуль в режиме перегрузки стабилизатора. К зажимам I-9 (фаза А) колодки A2-XT12 подключить реостат сопротивлением 400 Ом с последовательно включенным амперметром. К этим же зажимам подключить вольтметр с пределом измерений до 30 В. Вынуть из кассет модули тока. Уменьшая сопротивления реостата, снять зависимость выходного напряжения от тока, определить ток, при котором срабатывает реле сигнализации неисправности модуля питания, и ток, при котором напряжение падает до нуля. При возврате сопротивления реостата в исходное состояние напряжение должно восстановиться до 12 В.

Аналогично провести проверку выходов блока питания для реле фазы В и С, подключая реостат к зажимам колодки A2-XT12, II-I3 и I2-I4 соответственно.

## 6. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

### 6.1. Проверка промежуточных трансформаторов тока Т1-Т24

6.1.1. Произвести проверку полярности выводов обмоток промежуточных трансформаторов тока методом баллистического толчка.

Накладки ХВ1-ХВ24 во вторичных цепях трансформаторов перевести в положение 2-3. Напряжение толчком от батарейки подавать на первичную обмотку трансформаторов (зажимы I82-I83 для Т1, I84-I85 для Т2, I86-I87 для Т3 и т.д. согласно принципиально-монтажной схеме соединений целей измерительных органов и логических связей между ними). Вольтметр подключать к выводам вторичных обмоток трансформаторов Н<sub>2</sub>-К<sub>2</sub>.

6.1.2. Проверить отсутствие замыкания витков в обмотках

промежуточных трансформаторов тока.

Подать переменный ток 0,5-1,0 мА во вторичную обмотку и измерить напряжение на ней в одной точке. Отклонение от типовой характеристики (рис. 2) не должно превышать  $\pm 10\%$ .

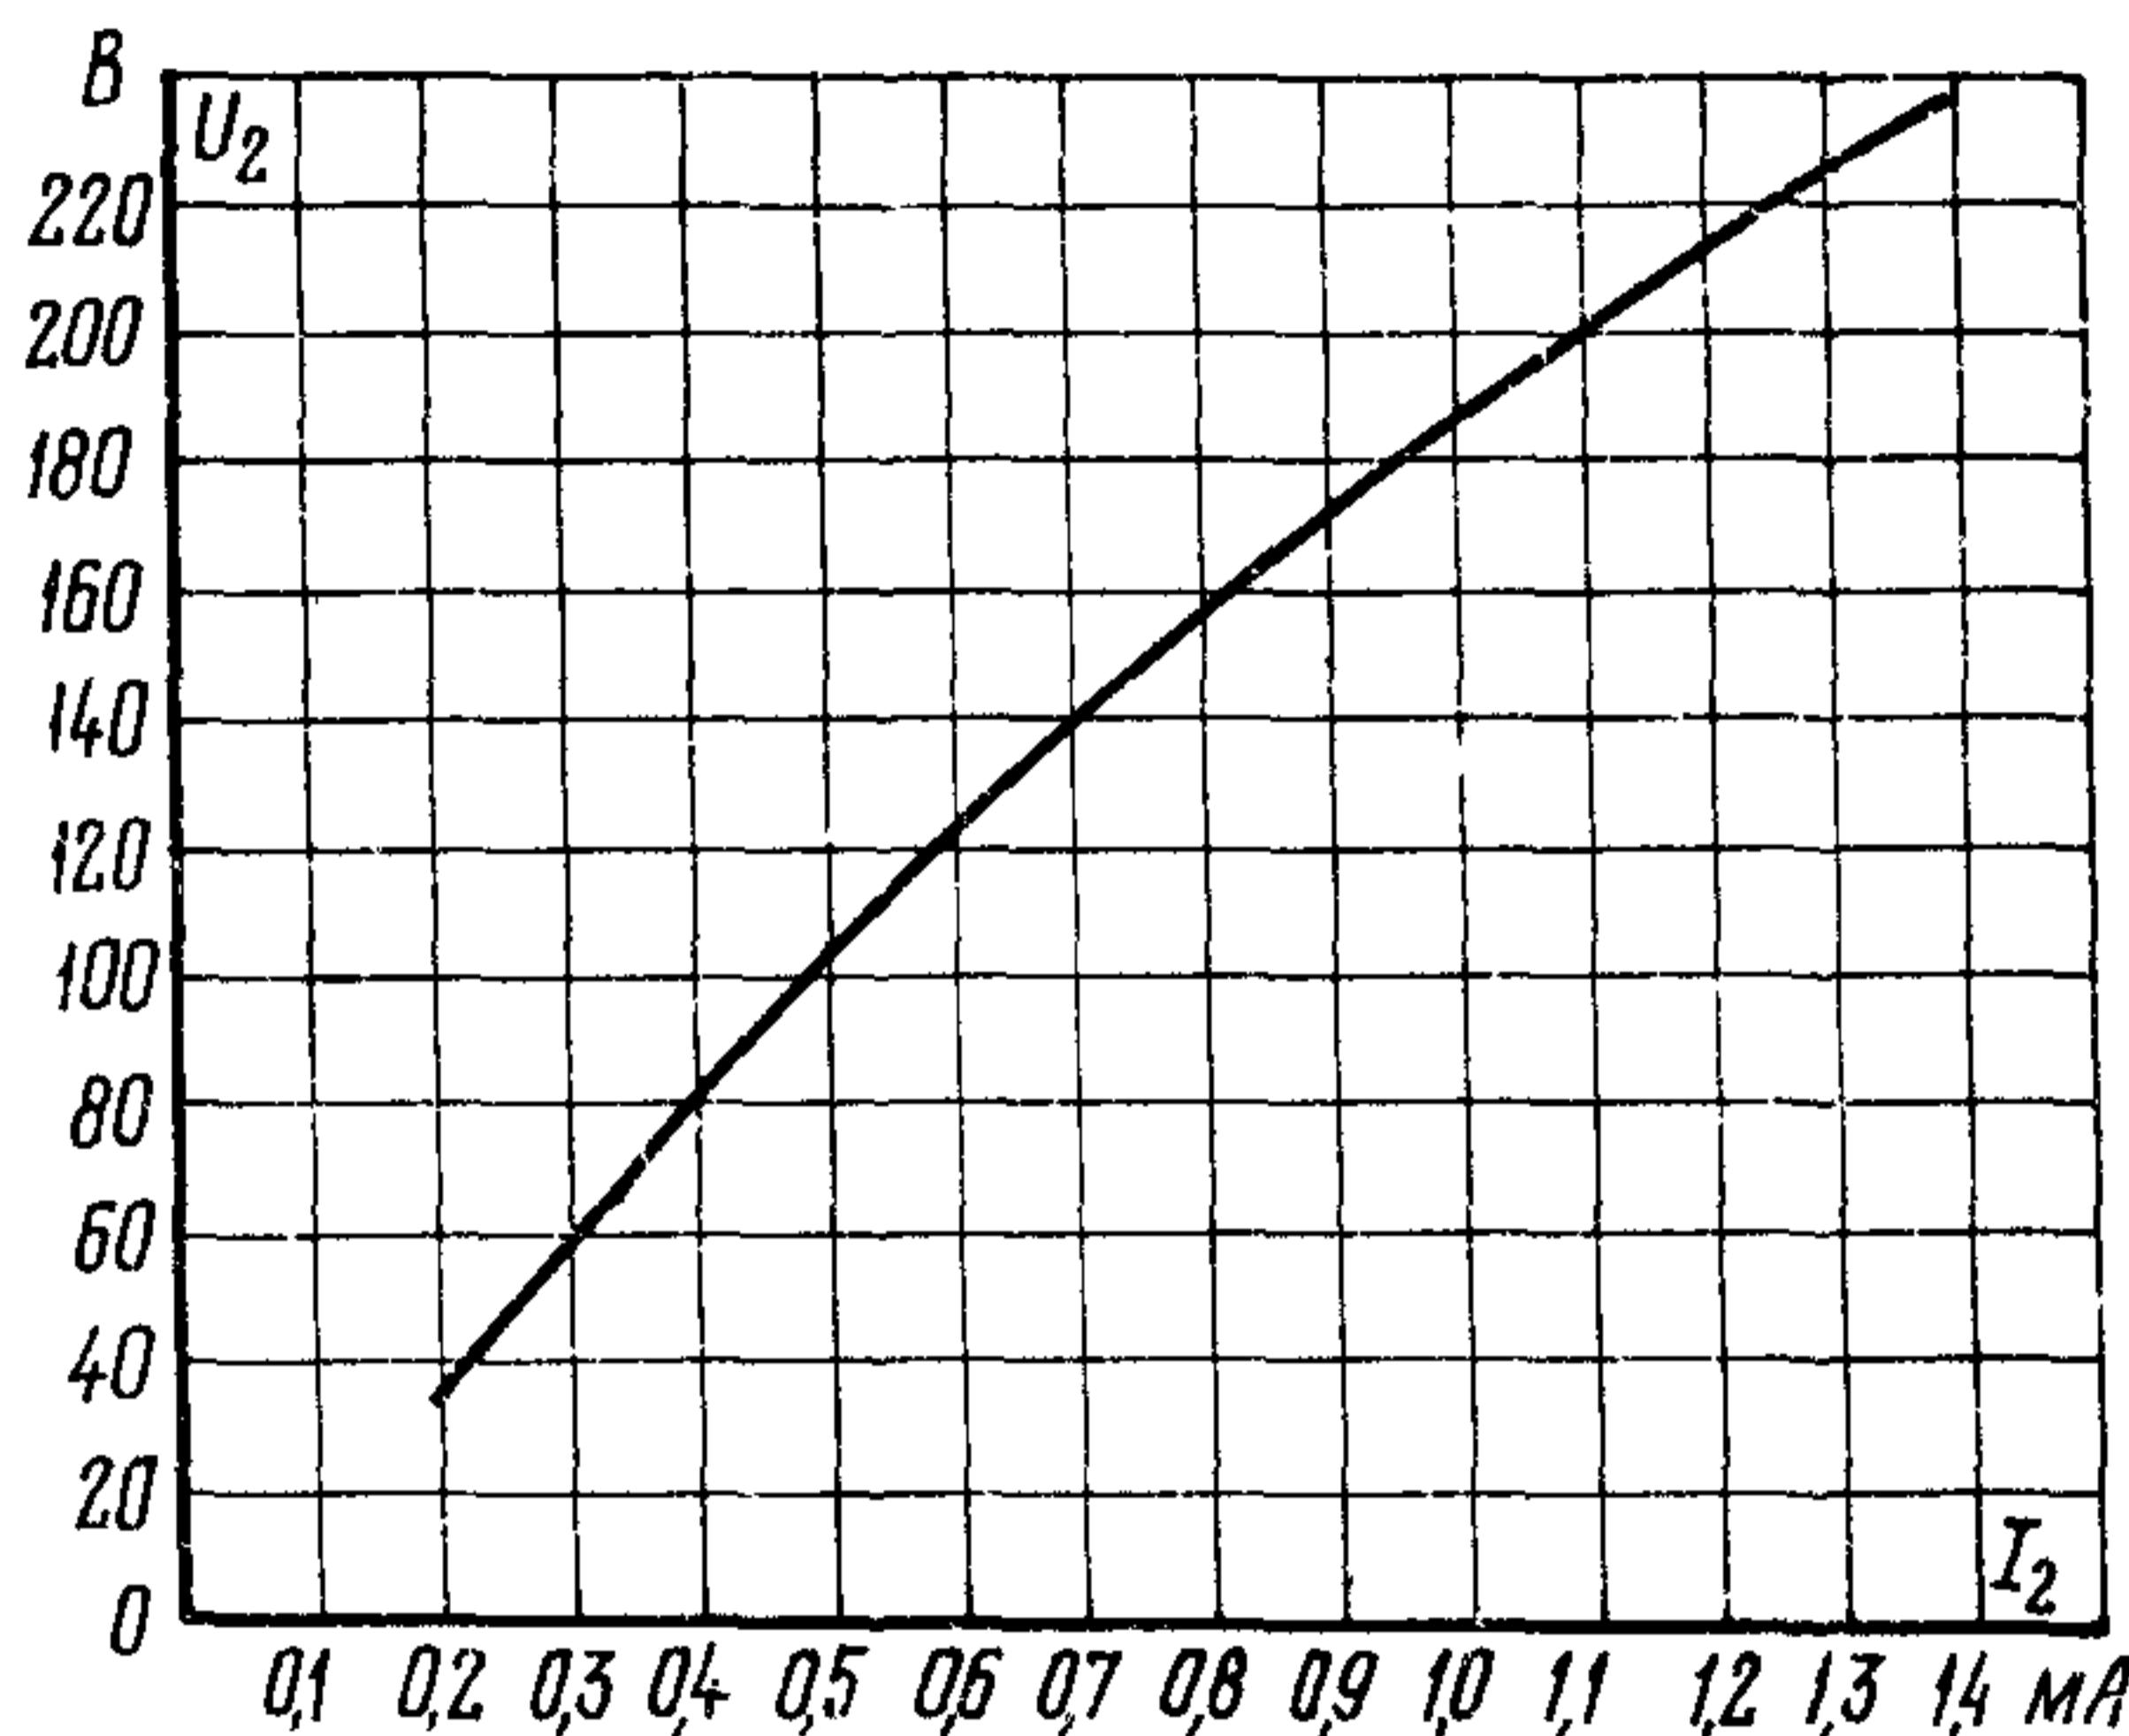


Рис. 2. Типовая характеристика промежуточного трансформатора тока  $U_2 = f(I_2)$

6.1.3. Проверить коэффициент трансформации промежуточных трансформаторов Т1-Т24 в режиме КЗ вторичных обмоток. Накладки ХВ1-ХВ24 установить в положение 2-3.

От источника переменного тока поочередно подавать в первичную обмотку трансформаторов Т1-Т24 ток, равный 1 А (зажимы подключения такие же как и в п.6.1.1). К выводам вторичных обмоток Н<sub>2</sub>-К<sub>2</sub> поочередно подключать миллиамперметр.

В зависимости от выбранного числа витков значение тока во вторичной обмотке не должно отклоняться от значений, указанных в табл. 3, более чем на  $\pm 2\%$ .

Т а б л и ц а 3

Число витков первичной обмотки	30	25	20	15	10
Ток, мА	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0

6.2. Проверка модуля тестовой проверки МК-202

6.2.1. Произвести проверку коэффициентов трансформации промежуточных трансформаторов тока Т1, Т2, Т3.

Проверку производить в следующей последовательности:

а) модуль МК-202 соединить с кассетой удлинителем. Удлинитель подключить к разъему Х3 через разделительную колодку (см. рис. I), распаять на ней перемычки на зажимах 1а, 4а, 7а, 9а, 1в, 2в. Миллиамперметр для измерения вторичного тока трансформаторов подключать к распаянным зажимам со стороны модуля МК-202 (табл. 4);

б) накладки Н2-Н5 установить в положение 1-2;

в) по очереди подавать ток 1 А согласно табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Проверяемый трансформатор	T1	T2	T3
Зажимы, на кото- рые подан ток	I58, I61	I59, I61	I60, I61
Точки под泽连е- ния миллиампер- метра	X3:1а, X3:4а	X3:7а, X3:9а	X3:1в, X3:2в

Измерения производить при использовании всех витков на первичных обмотках Т1, Т2, Т3. Ток во вторичной обмотке трансформаторов должен составлять  $(3 \pm 0,06)$  мА.

6.2.2. Произвести проверку полярности выводов обмоток промежуточных трансформаторов Т1, Т2, Т3 методом баллистического толчка.

Состояние модуля МК-202 аналогично состоянию модуля по п.7.2.2а.

Напряжение толчком от батарейки подавать на зажимы I58, I61 для T1, I59, I61 для T2, I60-I61 для T3.

Вольтметр подключать к зажимам X3:1а и X3:4а; X3:7а и X3:9а; X3:1в и X3:2в соответственно.

6.2.3. Выбрать ток для тестовой проверки с помощью резисторов RI-R4.

Настройку RI-R4 производить в следующей последовательности:

а) модуль МК-202 соединить с кассетой удлинителем. Удлинитель подключить к разъемам X3 и XI через разделительную колодку, установить на ней перемычки между зажимами 1а-4а, 7а-9а, 1в-2в, 9с-7с, а между зажимами 3в-9в включить амперметр;

б) установить накладку Н1 в положение I-2;

в) ключ II установить в положение ВКЛЮЧЕНО;

г) на зажимы панели 337, 339 подать напряжение переменного тока 220 В;

д) при установке ключа 2П в одно из положений A<sub>ДО</sub>, B<sub>ДО</sub>, C<sub>ДО</sub> подобрать положение движков резисторов RI и RI<sup>I</sup>, при котором ток в цепи источника будет равен I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub> I<sub>ср</sub> пускового органа модуля МР-201 при отсутствии торможения;

е) при установке ключа 2П поочередно в положения A<sub>РК</sub>, B<sub>РК</sub>, C<sub>РК</sub> подобрать такие положения движков резисторов R2, R3, R4, при которых ток в цепи источника будет равен I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub> I<sub>ср</sub> реле контроля.

### 6.3. Проверка модуля измерительного органа МР-201

#### 6.3.1. Произвести проверку диодов выпрямительных мостов.

Проверку производить при вынутом модуле. Накладки Н1-Н5 установить в положение I-3. Проверку диодов на отсутствие пробоя и обрыва производить омметром, измеряя их прямое и обратное сопротивления. Для проверки диодов В1-В5 омметр подключать к зажимам XI:1, XI:2 для В1, XI:3, XI:4 для В2, XI:5, XI:6 для В3, XI:7, XI:6 для В4, XI:8 для В5 и к точкам I накладок Н2 и Н3. Для проверки диодов Д19-Д22 омметр подсоединять к зажиму XI:8 и к точкам I накладок Н1, Н4, Н5.

Прямое сопротивление диодов не должно превышать 1 кОм, обратное сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм. При отклонении значений сопротивлений от допустимых произвести распайку схемы и замену неисправного моста или диода.

6.3.2. Проверить настройку частотного фильтра Др1-С1-Др2. Отпаять дроссель Др1 от выводов 5, 2 диодного полумоста В6. Генератор звуковых частот подключить между выводом 2 накладки Н1 и выводом "Н" дросселя Др1. Измерить падение напряжения на фильтре в диапазоне частот от 25 до 500 Гц при неизменном значении тока, равном 5 мА. Сопротивление фильтра ( $Z = \frac{U}{I}$ ) должно иметь максимальное значение при частоте 50 Гц:  $Z_{\max} = 9+12,1$  кОм и минимальное значение при частоте 150 Гц:  $Z_{\min} = 45 \pm 110$  Ом.

При отклонении сопротивления фильтра от указанных значений произвести подстройку фильтра изменением зазоров магнитопровода дросселей: Др1 - для частоты 150 Гц, Др2 - для частоты 50 Гц.

6.3.3. Произвести проверку основных характеристик пускового органа (ПО) и органа контроля исправности цепей переменного тока (РК).

Для всех присоединений, вводимых в работу, накладки ХВ установить в положение 1-2. Все остальные накладки ХВ установить в положение 1-3. Необходимость подсоединения вторичных цепей промежуточных трансформаторов тока всех подключаемых присоединений обусловлена тем, что в полной схеме за них имеет место стечание токов в цепи промежуточных трансформаторов других присоединений и в основном тех присоединений, первичные цепи которых тоключены или обтекаются небольшими токами нагрузки. За счет этого загружаются токи срабатывания пускового органа и органа контроля исправности цепей переменного тока.

В модуле МК-202 накладки Н2 - Н5 установить в положение 1-2, ключ III - в положение ОТКЛЮЧЕНО.

6.3.3.1. Произвести проверку тока срабатывания органов контроля токовых цепей (РК) при подаче тока на: зажимы I53, I61 для фазы А, I59, I61 для фазы В, I60, I61 для фазы С.

Уставка срабатывания РК регулируется с помощью потенциометра R28 -( $I_{срРК}$ ).

Ток срабатывания регулируется в пределах от 0,05 до  $0,2 I_{ном}$  при числе присоединений, равном 2.

Одновременно с проверкой тока срабатывания РК по прибору, установленному в модуле ІК-203, и с помощью переключателя измерения тока небаланса контролируется наличие тока только в испытуемой фазе.

6.3.3.2. Проверить ток возврата ( $I_B$ ) и по его значению определить коэффициент возврата —  $K_B = \frac{I_B}{I_{ср}}$ , который должен быть равен не менее 0,8.

Контроль срабатывания и возврата РК осуществляется по омметру, подключаемому к зажимам 45, 39 (фаза А), 45, 40 (фаза В<sub>I</sub>), 45, 41 (фаза С) и по светодиоду РК в модуле ІС-201.

6.3.3.3. Произвести проверку тормозных характеристик ПО.

График тормозной характеристики  $I_d = f(I_T)$  (рис. 3), т.е. зависимость дифференциального тока ( $I_d$ ) от тормозного ( $I_T$ ), представляет собой наклонную прямую, пересекающую ось  $I_d$  при значении тока  $I_{do}$ . Тормозной ток определяется из выражения  $I_T = \sum_i |I_i| - |\sum_i I_i|$ , т.е. как разница арифметической и геометрической суммы токов  $n$  присоединений.

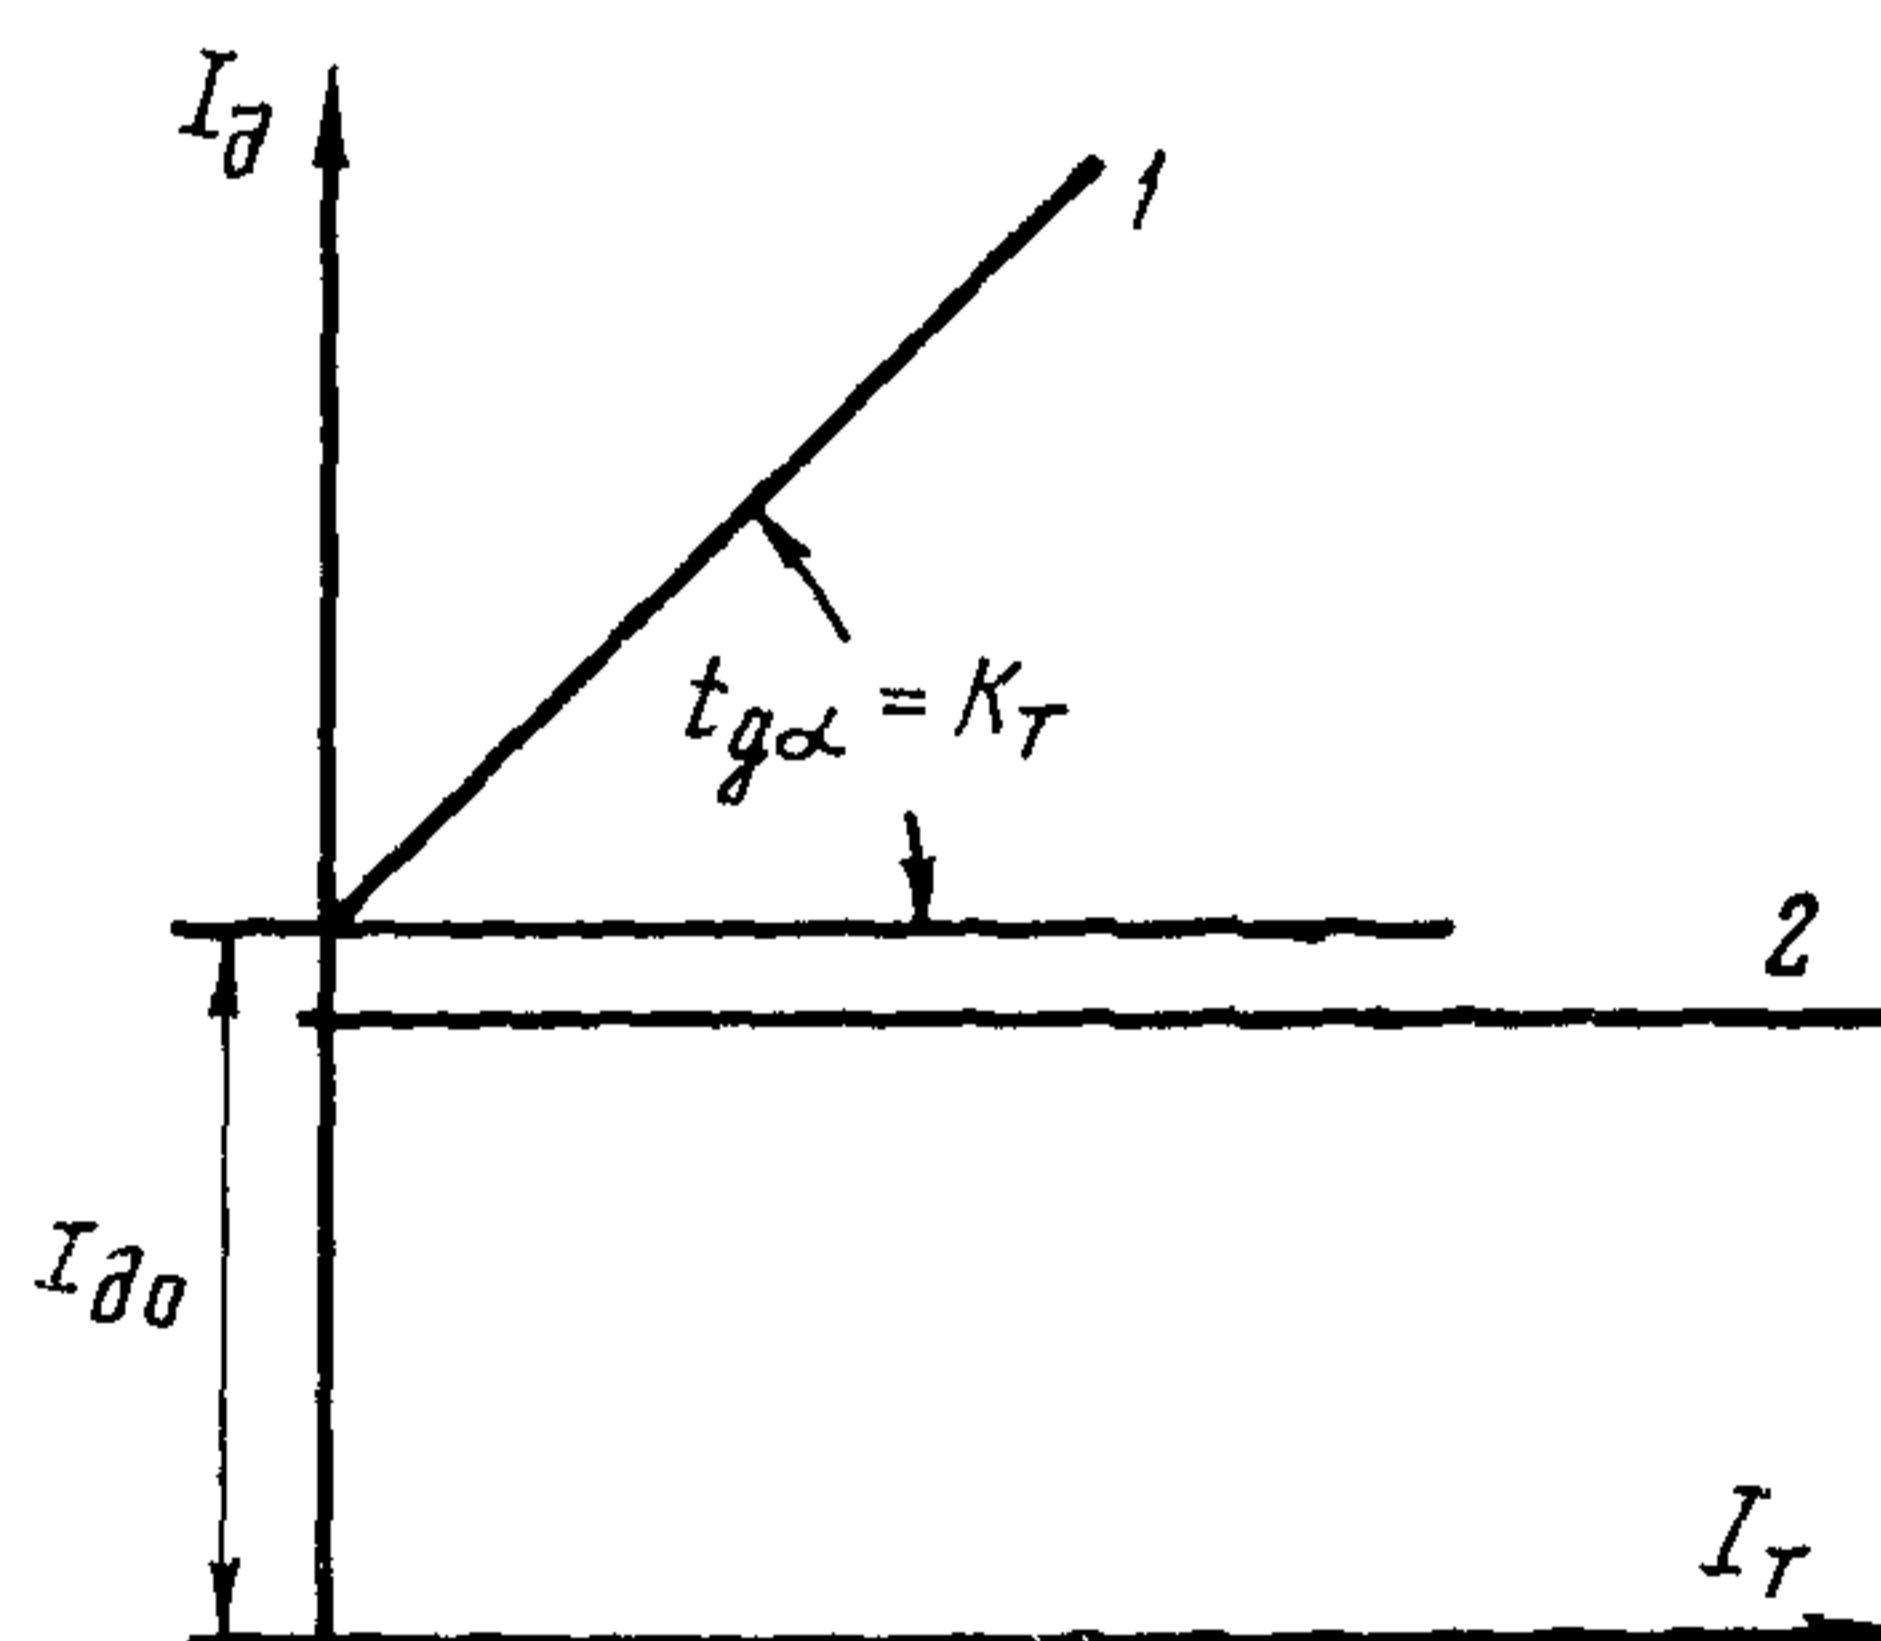


Рис.3. Тормозная характеристика  $I_d = f(I_T)$ :  
1 — при  $K_T = 0,7$ ; 2 — при  $K_T = 0$

Коэффициент торможения определяется углом наклона тормозной характеристики как отношение приращения дифференциального тока

$\Delta I_d$  к приращению тормозного тока  $\Delta I_T$ , т.е.  $K_T = \frac{\Delta I_d}{\Delta I_T}$ .

Коэффициент торможения может плавно регулироваться от 0 до 0,7 изменением положения движка регулировочного резистора R 1.

Проверку производить по схеме, приведенной на рис. 1а, с использованием промежуточных трансформаторов тока Т1-Т3 мод. ЧЛ К-202.

Реостаты в схеме R 1 и R 7 должны быть низкоомными и допускать протекание тока до 5 А.

В случае маломощного источника питания измерение по данной схеме становится затруднительным, поскольку регулирование тока в одной цепи вызывает изменение тока в другой цепи.

В этом случае может быть рекомендована схема измерения согласно рис. 4,б, в которой цепи регулирования токов в разных цепях независимы.

Зажимы, к которым подключаются провода, и положения накладок N2 - N5 в модуле МК-202 при измерении указаны в табл. 5.

Таблица 5

Проверя- емый орган	Положения накладок				Подключение прово- дов к зажимам		Фиксация сра- батывания на зажимах
	N2	N3	N4	N5	"1"	"2"	
Фаза А	I-2	I-2	I-3	I-3	I58	I59	36-45
Фаза В	I-3	I-3	I-2	I-2	I59	I58	37-45
Фаза С	I-4	I-4	-	-	I60	I58	38-45

Уставку по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения выставлять в следующем порядке:

а) ориентировочно установить резистор R 1 в положение, соответствующее заданному коэффициенту торможения;

б) отключить тормозной ток (отключается провод "2") и резистором R 7 выставить уставку начального значения тока  $I_{d0}$ . Изменением положения движка регулировочного резистора R 7 уставка тока  $I_{d0}$  должна плавно регулироваться в пределах 0,4÷2 А;

в) подать любое значение тормозного тока  $I_T = 2I_2$  и, корректируя резистором R 1 (коэффициент торможения), добиться, чтобы дифференциальный ток был равен:

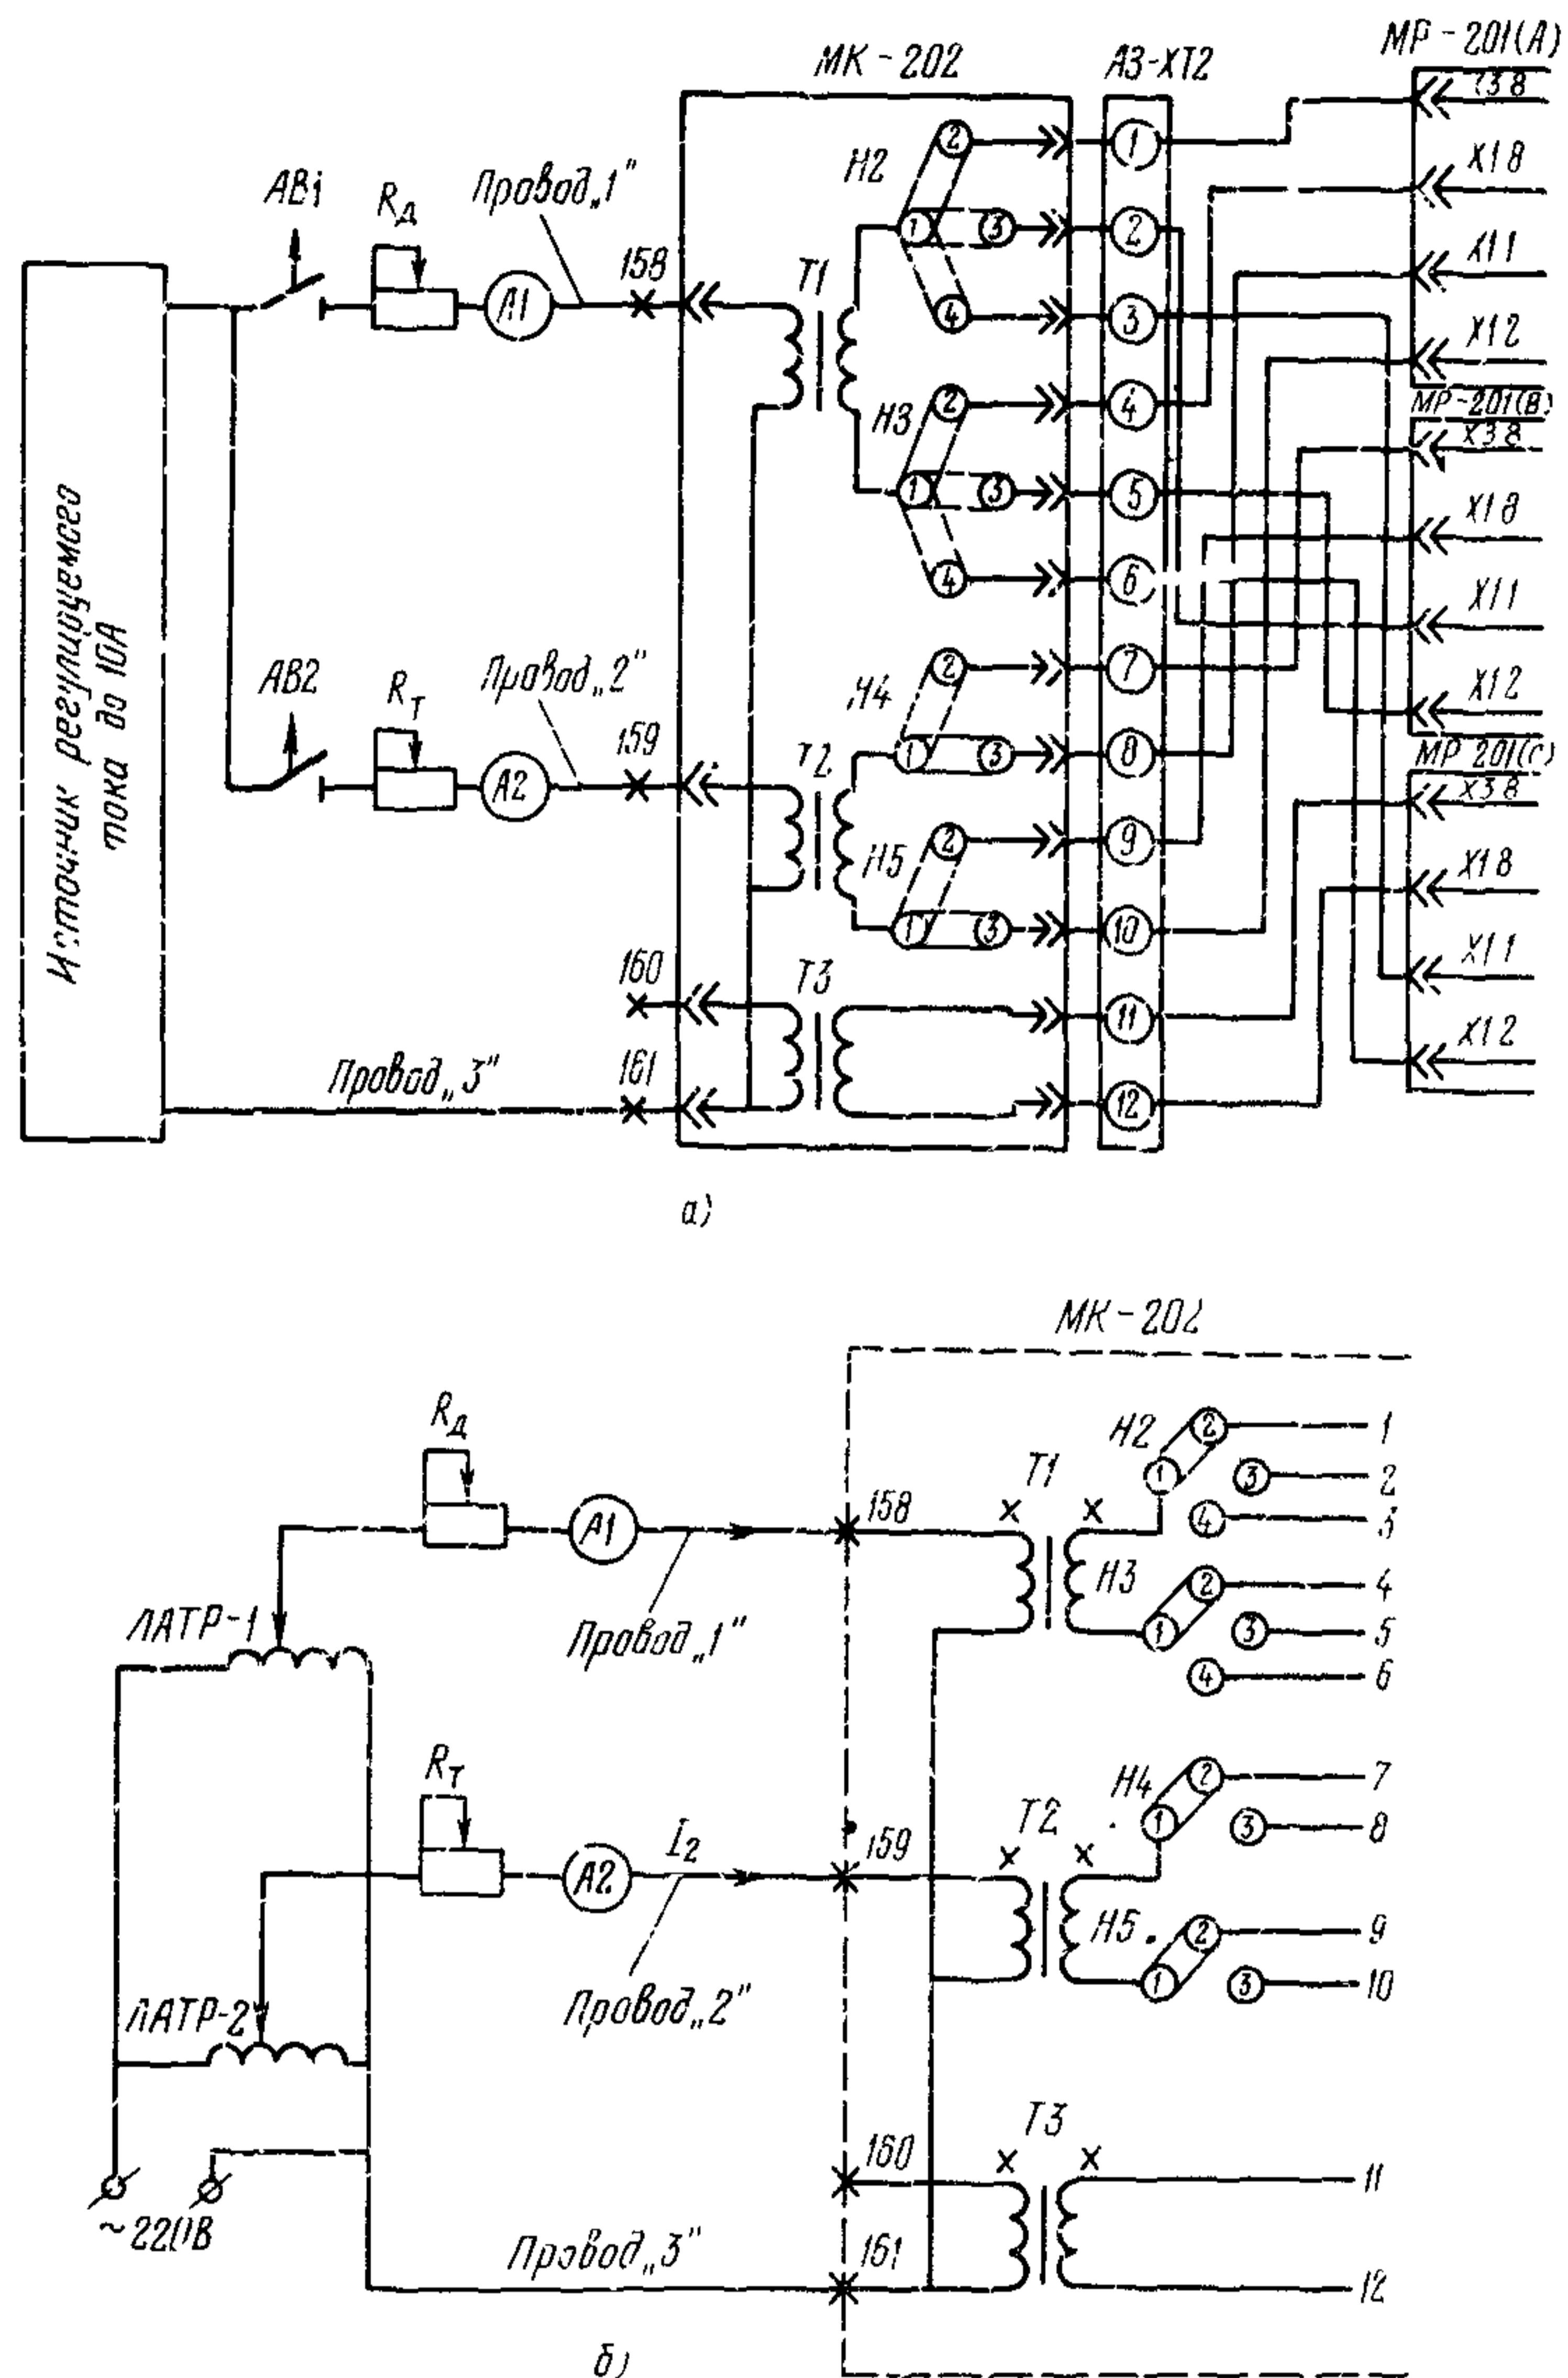


Рис.4. Схемы снятия тормозной характеристики пускового органа:  
 а - при питании от испытательного устройства; б - при питании  
 от LATP

$$I_d = I_{do} + K_T I_T ;$$

г) отключить тормозной ток и резистором R 7 подкорректировать уставку тока  $I_{do}$ ;

д) повторять работы по пп. в и г до тех пор, пока не будут установлены требуемые значения  $I_{do}$  и  $K_T$ . После окончательной установки  $I_{do}$  проверить ток возврата  $I_{dov}$  и определить коэффициент возврата

$$K_B = \frac{I_{dov}}{I_{do}} .$$

Коэффициент возврата должен быть не менее 0,8;

е) снять тормозную характеристику  $I_d = f(I_T)$  при значениях тормозного тока до 10 А.

6.3.3.4. В панели предусмотрено автоматическое увеличение чувствительности защиты путем снижения коэффициента торможения до  $(0,5 \pm 0,1+0)$  первоначально выставленной уставки  $K_T$  и снижения начального тока срабатывания до  $0,33 \pm 0,05$  первоначально выставленного значения при  $K_T = 0,5 K_T$  начального.

Регулирование уставки органа повышения чувствительности производить в следующей последовательности:

а) снять накладку Н2 в модуле МЛ-201, вывод контрольного разъема Х3:6 "О В" модуля МЛ-201 соединить с зажимом I накладки Н2. При этом срабатывает элемент IB (загорается светодиод "IB");

б) резистор R 2 регулирования  $K_T$  чувствительного органа установить в крайнее левое положение ( $K_{T, \text{чувств}} = 0$ );

в) резистором R 9 (срабатывание чувствительного органа) выставить заданную уставку;

г) при сработанном пусковом органе подать тормозной ток в пределах  $I_T = 0 + 3$  А. Реле пускового органа не должно возвращаться.

6.3.3.5. Произвести проверку  $I_{ср РК}$ ,  $I_{do}$  и  $I_d$  при  $I_T = 10$  А поочередно при подаче тока через все вводимые в работу промежуточные трансформаторы тока. Для этой цели использовать схемы, приведенные на рис. 4. Провод "3" подать на зажим I82, провод "1" - на зажим I83 (для T1 фазы A), провод "2" подать на зажим I89 (для T4 фазы). Между зажимами I90 и I83 ус-

становить перемычку. Аналогично производить подключение для других фаз и других трансформаторов.

При неравенстве коэффициентов трансформации промежуточных трансформаторов, подключаемых в схеме, коэффициент торможения определяется по формуле (приложение 4):

$$K'_T = -\frac{W_2}{W_1} (K_T + 0,5) - 0,5 ,$$

где  $K_T$  - заданный коэффициент торможения;

$W_1$  - число витков трансформатора T1;

$W_2$  - число витков трансформатора T2.

#### 6.4. Проверка модуля МК-203

6.4.1. Ежедневное определение состояния токовых цепей дифференциальной защиты шин ведется по прибору контроля тока небаланса. Прибор должен быть предварительно отградуирован.

Проверку шкалы прибора произвести следующим образом:

а) подать на защиту оперативный ток;

б) подать ток одной из фаз в защиту (см. п.6.3.3.1);

в) при нажатии кнопки в модуле МК-203 отсчитать число делений отклонения стрелки прибора.

При необходимости регулирования шкалы для удобства отсчета произвести соответствующий подбор резистора  $R$ , установленного в модуле.

### 7. ПРОВЕРКА МОДУЛЯ ОРГАНА КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ МЕ-305

#### 7.1. Настройка фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП)

7.1.1. Настройку ФНОП производить в следующей последовательности:

а) соединить модуль МБ-305 с кассетой удлинителем;

б) установить накладки Н2, Н3 в рабочее положение I-2;

в) установить накладку Н1 в положение I-3;

г) выставить рабочую уставку по  $U_2$ ;

д) подать на панель защиты поочередно напряжение  $U_{A-BC}$  (зажим 321 и объединенные 323, 325),  $U_{B-CA}$  (зажим 323 и объединенные 321, 325),  $U_{C-AB}$  (зажим 325 и объединенные 321, 323) около 80-100 В.

Вольтметр подключить к зажиму контрольного разъема X2:7 и перемычке между резисторами R 24 и R 25.

При правильно настроенном фильтре разность наибольшего и наименьшего значений напряжений по отношению к среднему из всех трех измерений не должно быть более 5%.

При необходимости настройки ФНОП произвести при отключененной нагрузке фильтра, для чего следует:

а) установить накладку НЗ в положение I-3;

б) проверить вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 1 кОм/В распределение напряжений на элементах фильтра при подаче на панель напряжения  $U_{B-CA}$ , равного 100 В. Напряжение на элементах фильтра с точностью до 1,5% должно удовлетворять соотношениям:

$$U_{R19} + U_{R20} = U_{C4} = 86,5 \text{ В};$$

$$\frac{U_{R19} + U_{R20}}{U_{C5}} = \frac{U_{C4}}{U_{R17+R18}} = \sqrt{3}$$

Настройка фильтра на заданное соотношение производится с помощью переменных сопротивлений R17, R19 в плечах фильтра.

7.1.2. Проверка настройки ФНОП может быть выполнена также и при подаче на панель симметричной трехфазной системы напряжений прямой последовательности 100 В. Настройку производить на минимальное значение напряжения небаланса, измеряемого вольтметром, подключенным к выводам фильтра, идущим к обмотке трансформатора T2 при снятой накладке НЗ.

## 7.2. Проверка настройки реле напряжения обратной последовательности РН2

7.2.1. Монтажная схема реле РН2 выполнена для уставки срабатывания 12 В. Если уставка задана меньшего значения (10,8,6 В), необходимо конец провода, идущий от резистора R 26 к делителю напряжения R 22 + R 25, перепаять к другой соответствующей точке делителя.

7.2.2. Проверку РН2 производить в следующей последовательности:

а) соединить модуль МБ-305 с кассетой удлинителем. Удлинитель подключить к разъему XI через разделительную колодку, модуль МУ-III вынуть из кассеты;

б) установить накладки Н2, Н3 в положение I-2, Н1 - в положение I-3;

в) подать на вход панели регулируемое напряжение  $U_{A-BC}$ .

Плавно повышая напряжение, добиться срабатывания реле Р1.

Регулирование уставки производится резистором R 21.

Контроль срабатывания и возврата РН2 производится соответственно по размыканию и замыканию контактов реле Р1 (зажимы XI:8с и XI:9с).

## 7.3. Проверка настройки реле напряжения РН1, включенного на линейное напряжение

7.3.1. Монтажная схема РН1 выполнена для уставки срабатывания 60 В. Если задана уставка другого значения (50,70,80 В), необходимо конец провода, идущий от резистора R 7 к делителю напряжения R 3-R 6, перепаять к другой соответствующей точке делителя.

7.3.2. Проверку РН1 производить в следующей последовательности:

а) соединить модуль МБ-305 с кассетой удлинителем. Удлинитель подключить к разъему XI через разделительную колодку, модуль МУ-III вынуть из кассеты;

б) установить накладки Н1, Н2 в положение I-2, Н3 - в положение I-3;

в) подать на вход панели напряжение  $U_{AB} = 100$  В (зажимы

32I, 323) и, плавно снижая его, определить напряжение срабатывания.

Контроль срабатывания и возврата РН1 производится соответственно по замыканию и размыканию контактов реле РН1 (зажимы XI:8с и XI:9с).

Регулирование уставки производится резистором R I;

г) определить при повышении напряжения напряжение возврата и коэффициент возврата, который должен быть:

$$K_B = \frac{U_B}{U_{cp}} = 1,15 + 1,25.$$

При необходимости регулирование коэффициента возврата производить подбором сопротивления резистора R I3.

#### 7.4. Регулирование и проверка элемента задержки ЗВ

7.4.1. Элемент задержки представляет собой аналог электромеханического реле времени с замедлением при срабатывании замыкающего контакта.

7.4.2. Проверку времени срабатывания элемента по ступеням производить с помощью электронного миллисекундомера (Ф209).

Калибровку элемента задержки производить на максимальной уставке - 10 с с помощью резистора R 47.

7.4.3. Проверку элемента задержки производить в следующей последовательности:

а) установить накладки Н1, Н2, Н4 в положение I-2, накладку Н3 - в положение I-3;

б) подать на вход панели через переключатель ПУСК миллисекундомера напряжение  $U_{A-BC}$  значением  $1,2 U_{ср RN1}$ ;

в) осуществлять пуск миллисекундомера снятием напряжения с панели переключателем ПУСК миллисекундомера;

г) осуществить останов миллисекундомера от контактов реле Р4 (зажимы X2:1, X2:4 испытательной колодки);

д) установить режим работы миллисекундомера - 4<sup>х</sup>;

е) выставить после настройки элемента задержки заданную уставку. Полученные результаты не должны отличаться от значения уставки более чем на  $\pm 5\%$ .

---

\* Здесь и в дальнейшем указаны режимы для миллисекундомера Ф209.

## 7.5. Измерение временных параметров реле РН2

7.5.1. Измерение времени срабатывания и возврата реле РН2 производить в следующей последовательности:

а) соединить модуль МБ-305 с кассетой удлинителем. Удлинитель подключить к разъему XI через разделительную колодку, модуль МУ-III вынуть из кассеты;

б) установить накладки Н2, Н3 в положение I-2, накладку Н1 - в положение I-3;

в) подать на вход панели через переключатель ПУСК миллисекундомера напряжение  $U_{C-AB} = 1,2 \cdot 3 \cdot U_{2\text{уст}}$ .

Измерение времени возврата РН2 производить при сбросе заданного напряжения до нуля;

г) осуществить останов миллисекундомера контактами реле Р2 (зажимы XI:0с и XI:3с);

д) установить режим работы миллисекундомера при измерении времени срабатывания - 2, времени возврата - 4.

Следует отметить, что разброс времени действия РН2 зависит в основном от фазы включения (или отключения) напряжения, подаваемого в схему, поскольку время действия собственно интегральной части схемы очень стабильно и составляет несколько миллисекунд. Исходя из этого, следует использовать устройство включения в заданную фазу или при его отсутствии произвести не менее 10 измерений и определить среднее значение времени срабатывания и возврата РН2, которое не должно превышать 30 мс.

## 7.6. Измерение временных параметров реле РН1

7.6.1. Измерение времени срабатывания и возврата реле РН1 производить в следующей последовательности:

а) соединить модуль МБ-305 с кассетой удлинителем. Удлинитель подключить к разъему XI через разделительную колодку, модуль МУ-III вынуть из кассеты;

б) установить накладки Н2, Н3 в положение I-3, Н1 - в положение I-2;

в) подать на вход панели напряжение  $U_{AB}$  через переключатель ПУСК миллисекундомера. Время срабатывания измеряется при

снятии напряжения, время возврата – при подаче напряжения  $I,2 U_{ср}$ ;

г) осуществить останов миллисекундомера контактами реле РН (зажимы XI:8с и XI:9с);

д) установить режим работы миллисекундомера при измерении времени срабатывания – 4, время возврата – 2;

е) произвести не менее 10 измерений, среднее значение времени срабатывания и возврата РН не должно превышать 30 мс.

### 7.7. Опробование выходов модуля МБ-305 в различных режимах работы

7.7.1. Опробование выходов производить имитацией всех возможных режимов работы.

Снижение междуфазного напряжения ниже напряжения уставки РН1 или появление напряжения обратной последовательности на шинах выше напряжения уставки РН2 свидетельствует об аварийной ситуации.

7.7.2. В схему АПВ необходимо выдавать информацию об отсутствии напряжения (снижение междуфазного напряжения ниже напряжения уставки РН1 и отсутствие напряжения  $U_2$ ) или нормальном режиме (наличие междуфазного напряжения выше напряжения уставки РН1 и отсутствие напряжения  $U_2$ ).

7.7.3. Информация об отсутствии или наличии напряжения на шинах, полученная от РН1 и РН2, используется в логической части защиты, относящейся к опробованию шин путем включения выключателя присоединения от ключа управления (РКВ). В схемах предусмотрено для этой цели два режима:

- операция включения и наличия напряжения на шинах;
- операция включения и отсутствия напряжения на шинах.

Первый режим используется для повышения чувствительности пускового органа при ручном опробовании шин контролем отсутствия напряжения на шинах, второй же запрещает перестройку характеристик пускового органа при опробовании присоединения от работающих шин.

7.7.4. Порядок имитации режимов, способ контроля при их опробовании приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Режим	Значения $U_2$ и $U_{\text{МФ}}$ по отношению к напряжению уставки	Исходное состояние на-кладок и по-рядок имита-ции	Состояние контролируемых элементов (на зажимах)					
			P4(X2:I, X2:4)	P1(X1:8c, X1:9c)	P2(X1:9c, X1:0c)	Выход ЭЭ (Х1:7a)	Выход ЭЭ (Х1:8a)	Выход ЭI(X1:9a)
Аварийная ситуация	$U_{\text{МФ}} <$ или $U_2 >$	Н3 в положении I-3; Н1, Н2 в положении I-2. Подать I,2 $U_{\text{2уст}}$	+ с вы- дер- жкой вре- мени	-	-	"I"	"I"	"I"
Отсутствие напряжения на шинах	$U_2 <$ и $U_{\text{МФ}} <$	Н1, Н3 в положении I-3	+ с вы- дер- жкой вре- мени	+	-	"I"	"I"	"0"
Нормальный	$U_2 <$ и $U_{\text{МФ}} >$	Н3 в положении I-3; Н1, Н2 в положении I-2. Подать I,2 $U_{\text{МФ.уст}}$	-	-	+	"I"	"I"	"0"
Операция включения и наличия напряжения на шинах	$U_2 <$ и $U_{\text{МФ}} >$	X2:6 соеди- нить с X2:5; Н3 в положении I-3; Н1, Н2 в положении I-2. Подать I,2 $U_{\text{МФ.уст}}$	-	-	+	"I"	"0"	"0"

Окончание таблицы 3

Режим	Значения $U_2$ и $U_{M\Phi}$ по отно-шению к напряже-нию ус-тавки	Исходное состояние из-кладок и по-рядок имита-ции	Состояние контролир.элемен-тов (на зажимах)			
			P4 (X2:1, X2:4)	P1(X1:8c, X1:9c)	P2(X1:9c, X1:0c)	Вход Э3 (X1:7a) Вход Э3 (X1:8a) Вход Э1 (X1:9a)
Операция включения и отсутствия напряжения на шинах	$U_2 <$ и $U_{M\Phi} <$	X2:6 сое-динить с X2:5. Н1, Н3 в положении I-3	+ с вы-держ-кой вре-мени	+	-	"1" "0" "0"

При мечание. + - реле сработало;

- - реле не сработало;

"1" - логическая единица (8+12В);

"0" - логический нуль (0 + 2,0 В).

## 8. ПРОВЕРКА МОДУЛЯ ЛОГИКИ МЛ-201

При проверке всех элементов времени останов миллисекундомера осуществлять контактом реле PII (зажими разъемов X3:9 и X3:2). Подключение реле PII к соответствующему органу выдержки времени или элементу задержки производить установкой в соответствующее положение накладки Н5.

### 8.1. Проверка элемента времени IV

8.1.1. Проверку времени срабатывания элемента производить в следующей последовательности:

- установить накладку Н5 в положение I-7;
- подать на вход панели через переключатель ПУСК миллисекундомера ток фазы значением, большим уставки срабатывания

реле контроля и меньшим уставки срабатывания пускового органа модуля МР-201

$$I_{ср.РК} < I_A < I_{ср.ПО};$$

в) установить режим работы миллсекундомера - 1;

г) осуществить калибровку элемента на максимальной уставке выдержки времени (10 с) с помощью резистора R 5. После каждого срабатывания элемента производить снятие его самоудерживания нажатием кнопки SBI в модуле МЛ-201, или на лицевой стороне панели;

д) проверить выдержку времени на заданной уставке. Полученные результаты не должны отличаться от значений уставки более чем на  $\pm 5\%$ .

## 8.2. Проверка элемента времени ИВП

8.2.1. Проверку времени возврата элемента производить в следующей последовательности:

а) установить накладку Н5 в положение I-5;

б) подать на вход панели через переключатель ПУСК миллсекундомера ток фазы значением, большим уставки срабатывания пускового органа модуля МР-201

$$I_A > I_{ср.ПО} \cdot 1,2$$

Запуск элемента времени производится отключением поданного тока на панель;

в) установить режим работы миллсекундомера - 4;

г) осуществить калибровку элемента на максимальной уставке элемента времени(10с) с помощью резистора R 30;

д) проверить выдержку времени на заданной уставке.

## 8.3. Проверка элемента времени 2ВП.

8.3.1. Проверку времени возврата элемента производить в следующей последовательности:

а) установить накладку Н5 в положение I-6;

б) установить в модуле МБ-305 накладку Н3 в положение I-3, накладки Н1, Н2 - в положение I-2;

в) подать на вход панели напряжение  $U_{AB}$  выше уставки срабатывания реле РН1 модуля Б-305

$$U_{AB} > 1,2U_{\text{мф.уст}};$$

г) осуществить импульс работы реле РКВ, соединив зажимы 3 и 4 на панели через переключатель ПУСК миллисекундомера;

д) осуществить запуск элемента времени размыканием зажимов 3 и 4 переключателя ПУСК миллисекундомера;

е) установить режим работы миллисекундомера - 4;

ж) выставить заданную уставку;

з) определить время возврата. Результаты измерений должны соответствовать данным табл. 7 с отклонением до  $\pm 15\%$ .

Таблица 7

Положение накладки Н3	I-2	I-3	I-4
Время возврата, с	0,3	0,4	0,5

При получении результатов, отличающихся от данных табл. 7 более чем на  $\pm 15\%$ , следует подобрать сопротивления резисторов R 41, R 42, R 43.

#### 8.4. Проверка элемента времени 4В

8.4.1. Проверку времени срабатывания элемента производить в следующей последовательности:

а) установить накладку Н5 в положение I-3, накладку Н7 - в положение I-2;

б) установить в модуле Б-305 накладки Н2 и Н3 в положение I-2, накладку Н1 - в положение I-3;

в) подать на панель однофазный ток значением, большим уставки срабатывания пускового органа;

г) установить максимальную выдержку времени на элементе 4В;

д) установить режим работы миллисекундомера - I;

е) осуществить запуск элемента времени подачей напряжения  $U_{A-BC}$  значением, большим уставки срабатывания РН2 ( $U_{A-BC} > 3U_{2\text{уст}}$ ).

через переключатель ПУСК миллисекундомера;

ж) выставить заданную уставку и определить время срабатывания. Результаты измерений должны соответствовать данным табл. 8 с отклонением до  $\pm 15\%$ .

Т а б л и ц а 8

Положение накладки Н6	I-2	I-3	I-4
Время срабатывания, с	0,4	0,5	0,6

При получении результатов, отличающихся от данных табл. 8 более чем на  $\pm 15\%$ , следует подобрать сопротивления резисторов  $R_{50}$ ,  $R_{51}$ ,  $R_{52}$ .

### 3.5. Проверка элемента времени 2В

3.5.1. Проверку времени срабатывания элемента производить в следующей последовательности:

- а) установить накладку Н5 в положение I-4;
- б) установить режим работы миллисекундомера - I;
- в) осуществить запуск элемента времени подачей на панель фазного тока значением, большим уставки срабатывания пускового органа модуля МР-20I, через переключатель ПУСК миллисекундомера и определить время срабатывания. Результаты измерений должны соответствовать данным табл. 9 с отклонением до  $\pm 15\%$ .

Т а б л и ц а 9

Положение накладки Н8	I-2	I-3	I-4
Время срабатывания, с	0,1	0,15	0,2

При получении результатов, отличающихся от данных табл. 9 более чем на  $\pm 15\%$ , следует подобрать сопротивления резисторов  $R_{55}$ ,  $R_{57}$ ,  $R_{58}$ .

## 9. ПРОВЕРКА МОДУЛЯ ТЕСТОВОЙ ПРОВЕРКИ Э-201

### 9.1. Проверка элементов времени

9.1.1. Проверку времени срабатывания элемента времени 2В производить в следующей последовательности :

- а) осуществить запуск элемента времени соединением зажимов X3:7 и X3:2 испытательного **разъема** через переключатель ПУСК миллисекундомера;
- б) установить режим работы миллисекундомера - I;
- в) осуществить останов миллисекундомера контактами реле P12 (зажимы X3:10 и X3:8);
- г) осуществить калибровку элемента на максимальной уставке элемента времени (10 с) с помощью резистора R 55;
- д) выставить заданную уставку.

9.1.2. Проверку времени срабатывания элемента времени 3В производить в следующей последовательности :

- а) установить накладку Н1 в положение, соответствующее заданной уставке (табл. 10);
- б) осуществить запуск элемента времени соединением зажимов X3:9 и X3:6 испытательного разъема через переключатель ПУСК миллисекундомера;
- в) установить режим работы миллисекундомера - I;
- г) осуществить останов миллисекундомера контактами реле P10 (зажимы X3:1 и X3:3) и определить время срабатывания.

Результаты измерений должны соответствовать данным табл. 10 с отклонением до  $\pm 15\%$ .

Т а б л и ц а 10

Положение накладки Н1	I-2	I-3	I-4
Время срабатывания, с	I	I,5	2

При получении результатов, отличающихся от данных табл. 10 более чем на  $\pm 15\%$ , следует подобрать сопротивления резисторов R7, R8, R9.

9.1.3. Проверку времени срабатывания элемента времени АВ производить в следующей последовательности:

- а) снять накладку Н5, установить накладку Н4 в положение, соответствующее заданной уставке (табл. II);
- б) осуществить запуск элемента времени размыканием выводов 2 и 3 накладки Н5, соединенных через переключатель ПУСК миллисекундомера;

в) установить режим работы миллисекундомера - 4;

г) осуществить останов миллисекундомера контактами реле Р13 (зажимы Х2:4с и Х2:5 с) и определить время срабатывания.

Результаты измерений должны соответствовать данным табл. II с отклонением до  $\pm 15\%$ .

Таблица II

Положение накладки Н4	I-2	I-3	I-4
Время срабатывания, с	0,1	0,2	0,3

При получении результатов, отличающихся от данных табл. II более чем на  $\pm 15\%$ , следует подобрать сопротивления резисторов R 37, R 38, R 39.

9.1.4. Проверку времени срабатывания элемента времени АВП производить в следующей последовательности:

а) установить накладку Н2 в положение, соответствующее заданной уставке (табл. I2);

б) осуществить запуск элемента времени размыканием зажимов Х3:5 и Х3:2 испытательного разъема, соединенных через переключатель ПУСК миллисекундомера;

в) установить режим работы миллисекундомера - 4;

г) осуществить останов миллисекундомера контактами реле Р10 (зажимы Х3:1 и Х3:3) и определить время срабатывания.

Результаты измерений должны соответствовать данным табл. I2 с отклонением до  $\pm 15\%$ .

Т а б л и ц а I2

Положение накладки N2	I-2	I-3	I-4
Время срабатывания, с	1,0	2,0	3,0

При получении результатов, отличающихся от данных табл.I2 более чем на  $\pm 15\%$ , следует подобрать сопротивления резисторов R 20, R 21 , R 22.

### 9.2. Проверка функционирования блока тестовой проверки в режиме тестового контроля

9.2.1. Перед проверкой выставить уставки всех элементов времени в модуле МК-20I согласно приложению 6.

9.2.2. На зажимы 337, 339 подать напряжение переменного тока 220 В.

9.2.3. Переключатель III, расположенный в модуле МК-202, установить в положение ВКЛЮЧЕНО. При этом гаснет светодиод ДЭ (Л1) в модуле МУ-113 (питание с выходных реле защиты снято) и загорается светодиод Д27 (ТЕСТ) в модуле МК-20I.

9.2.4. Переключатель 2II в модуле МК-202 установить в положение А – проверка на уровне срабатывания РК фазы А.

9.2.5. Нажать кнопку SB5 в модуле МК-20I. При этом должно сработать реле контроля, загореться светодиод Д16 (РК) модуля МС-20I. По истечении времени действия элемента IV в МЛ-20I должен загореться светодиод Д17 (IV) в модуле МС-20I. Такая работа соответствует исправному состоянию элементов защиты в проверяемом тракте органа контроля.

После каждого цикла опробования производить возврат схемы путем нажатия сначала кнопки SB1 в модуле МЛ-20I или на лицевой стороне панели, затем кнопки SB6 в модуле МК-20I, или кнопки SB3 на лицевой стороне панели.

9.2.6. Произвести аналогичную проверку для фаз В и С РК (пп.9.2.4, 9.2.5).

9.2.7. Переключатель 2II в модуле МК-202 установить в положение АИ – проверка на уровне срабатывания ПО фазы А.

9.2.8. Нажать кнопку SB5 в модуле МК-20I. При этом должен загореться светодиод Д16 (РК) и Д13(ПО) фазы А в модуле МС-20I. По истечении времени действия IB в МК-20I должен загореться светодиод Д17 (IB) в модуле МС-20I. Такая работа соответствует исправному состоянию элементов защиты в проверяемом тракте пускового органа.

9.2.9. Произвести аналогичную проверку для фаз В и С ПО (пп. 9.2.7, 9.2.8).

При проверке защиты по тракту отключения следует иметь в виду, что повторный запуск блока тестовой проверки (БТП) следует производить через время, большее времени уставки элемента IB в модуле МК-20I.

**9.3. Проверка функционирования блока тестовой проверки при имитации неисправностей по основным трактам защиты**

9.3.1. Для проверки правильности функционирования БТП в случае неисправности какого-либо из элементов тракта защиты (сопровождается загоранием светодиода Д28 - НЕИСПРАВНОСТЬ) следует искусственно вызвать отказ действия какого-либо из элементов защиты в контролируемом тракте.

Отказ действия элемента вызывается разрывом внешних связей модуля МК-20I на зажимах колодки АЗ-ХТ4.

9.3.2. В табл. I3 приводятся виды имитируемых неисправностей, способ их имитации и реакция БТП при данных проверках.

**Таблица I3**

Вид имитируемых неисправностей	Способ имитации	Реакция БТП	
		на уровне проверок токов срабатывания РК	на уровне проверок токов срабатывания ПО
Неисправность РК	На колодке АЗ-ХТ4 отключаются провода с зажима 1 для фазы А, 2 для фазы В, 3 для фазы С	Загорается светодиод РК, затем с выдержкой времени IB светодиод IB модуля МС-20I. С выдержкой времени уставки	Загораются светодиоды РК и ПО проверяемой фазы, затем с выдержкой времени IB светодиод IB модуля МС-20I.

Окончание таблицы I3

Вид имитируемых неисправностей	Способ имитации	Реакция БТИ	
		на уровне проверок токов срабатывания РК	на уровне проверок токов срабатывания ПО
		2В и 4В должен загореться светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ модуля МК-20I	С выдержкой времени уставки 2В и 4В должен загореться светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ модуля МК-20I
2. Неисправность ПО	На колодке АЗ-ХТ4 отключаются провода с зажима 5 для фазы А, 6 для фазы В, 7 для фазы С	Загорается светодиод РК, затем с выдержкой времени 1В светодиод 1В модуля МС-20I	Загораются светодиоды РК и ПО проверяемой фазы, затем с выдержкой времени 1В – светодиод 1В модуля МС-20I. С выдержкой времени уставки 2В и 4В должен загореться светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ модуля МК-20I
3. Неисправность блоков управления БУ1-БУ3	На колодке АЗ-ХТ4 отключаются провода с зажима 8 для фазы А, 9 для фазы В, 10 для фазы С	Работа сигнализации аналогична работе по п.2	Работа сигнализации аналогична работе по п.2
4. Неисправность блока изменения уставок (БИУ)	Размыкается накладка Н2 в модуле МЛ-20I	Работа сигнализации аналогична работе по п.2	Работа сигнализации аналогична работе по п.2
5. Неисправность 1В в МЛ-20I	На колодке АЗ-ХТ4 отключаются провода с зажима 4	Работа сигнализации аналогична работе по п.1	Загораются светодиоды РК и ПО проверяемой фазы модуля МС-20I, затем с выдержкой времени 1В светодиод 1В модуля МС-20I. С выдержкой времени уставки 2В и 4В загорается светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ модуля МК-20I

## 10. ПРОВЕРКА ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ ЗАЩИТЫ

10.1. При поданном на панель защиты напряжении переменного тока 100 В вторичных цепей ТН и оперативном напряжении 200 В, включенных блоке и модуле питания, вставленных рабочих крышках испытательных блоков и фишках разъемов проверить положение контактов во всех выходных и сигнальных цепях защиты как в режиме дежурства, так и при ее срабатывании.

10.2. Состояние выходной цепи проверять поочередно подключением омметра к соответствующим зажимам панели. Наименование контакта проверяемого реле и номера зажимов, к которым подключается омметр, а также состояние контакта при данной проверке должно соответствовать указанному в табл. I4.

10.3. Проверку состояния контактов реле Р10 - Р17 модуля МУ-113 следует производить измерением напряжения 30 В с помощью вольтметра постоянного тока.

Одновременно с проверкой состояния контактов проверять целостность цепи накладок испытательных блоков и разъемов (см.табл.I4).

Таблица I4

Наимено- вание це- пей заси- ты и место установки реле	Наимено- вание контакта проверя- емого реле	Номера зажимов	Элемент в конт- ролирую- щей це- пи	Исходное положение контакта	Положение кон- тактов при сра- батывании
Сигнали- зации, МС-201	Р1:2 Р2:2 Р3:2 Р4:2 Р5:2 Р6:2 Р7:2 Р9:2 Р18:I	36,45 37,45 38,45 39,45 40,45 41,45 42,45 44,45 51,47	-	Разомкну- тое	При тестовом оп- робовании на уровне проверок пусковых орга- нов положение контактов замк- нутое
	Р8:2 Р17:I	43,45 50,47	-	То же	При отключении напряжения пере- менного тока 100 В контакты замыкаются

Продолжение таблицы 14

Наимено- вание це- пей заси- ты и мес- то уста- новки реле	Наимено- вание контак- та про- веряе- мого реле	Номера зажимов	Элемент в конт- ролируе- мой це- пи	Исходное положение контакта	Положение контак- тов при сраба- тывании
Пуска УРОВ и ПАА, МУ-206	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9	62,63 64,65 66,67 68,69 70,71 72,73 74,75 76,77 78,79	XI XI XI XI XI XI XI X2 X2	Разомкну- тое	При установке перемычки между зажимами 5 и 23 контакты замы- каются
Запрета АПВ, МУ-204	P3:1 P3:2 P3:3 P3:4 P4:1 P4:2 P4:3 P4:4	81,83 84,86 87,89 90,92 93,95 96,98 99,101 102,104	X2 X2 X2 X3 X3 X3 X3 X3	То же	При установке перемычки между зажимами 5 и 10 контакты за- мыкаются
	P5:1 P5:2 P5:3 P5:4 P6:1 P6:2 P6:3 P6:4	82,83 85,86 88,89 91,92 94,95 97,98 100,101 103,104	SXI, SX2 SX2, SX2 SX3, SX2 SX4, SX3 SX5, SX3 SX6, SX3 SX7, SX3 SX8, SX3	Разомк- нutoe	При установке перемычки между зажимами 5 и 23 и установке накладки X9 в положение 2-I контакты замы- каются
Информа- ции в АПВ, МУ-204	PI-1 PI-1 PI-1 PI-1 PI-2	I22,I23 I24,I25 I26,I27 I28,I29 I30,I31	X4 X4 X4 X4 X4	То же	При отключении напряжения пере- менного тока 100 В положение контактов изменя- ется на противо- положное

Продолжение таблицы I4

Наимено- вание це- нел защи- ты и нес- то уста- новки реле	Наимено- вание контакта проверя- емого реле	Номера зажимов	Элемен <sup>т</sup> конт- ролируе- мой це- пи	Исходное положение контакта	Положение контак- тов при сраба- тывании	
Информа- ции в АПВ, МУ-204	PI-2	I32, I33	X4	Разом- кнутое	При отключении напряжения пере- менного тока 100 В положение контактов изменя- ется на противо- положное	
	PI-2	I34, I35	X4			
	PI-2	I36, I37	X5			
	P2-I	I38, I39	X5	Замкну- тое		
	P2-I	I40, I41	X5			
	P2-I	I42, I43	X5			
	P2-I	I44, I45	X5			
	P2-2	I46, I47	X5			
	P2-2	I48, I49	X5			
	P2-2	I50, I51	X6			
	P2-2	I52, I53	X6			
Электрокон- тактного отключения лицевая сторона панели	KLI:I	242, 265	SG9	Разом- кнутое	При срабатывании пусковых органов и реле контроля контакты замыка- ются	
	KLI:2	242, 266				
	KLI:3	242, 267				
	KLI:4	244, 268	SG10	То же		
	KL2:I	244, 269				
	KL2:2	244, 270				
	KL 2:3	246, 271	SGII	-" -		
	KL 2:4	246, 272				
	KL 3:I	246, 273				
	KL 3:2	248, 274	SGI2	-" -		
	KL 3:3	248, 275				
	KL 3:4	248, 276				
	KL 4:I	250, 277	SGI3	-" -		
	KL 4:2	250, 278				
	KL 4:3	250, 279				

Окончание таблицы I4

Наимено- вание це- пей защи- ты и мес- то уста- новки реле	Наимено- вание контакта проверя- емого реле	Номера зажи- мов	Элемент в конт- ролируе- мой це- пи	Исходное положение контакта	Положение кон- тактов при сра- батывании	
Тиристор- ного от- ключения, МУ-II3	KL 4:4	252,280	SGI4	Разомкну- тое	При срабатывании пусковых органов и реле контроля на контактах 24В	
	KL 5:1	252,281				
	KL 5:2	252,282				
	KL 5:3	254,283	SGI5	То же		
	KL 5:4	254,284				
	KL 6:1	254,285				
	KL 6:2	256,286	SGI6	—“—		
	KL 6:3	256,287				
	KL 6:4	256,288				

II. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ЗАЩИТЫ

II.I. Проверка работы выходных цепей запрета АПВ  
при действии ДЗШТ от УРОВ

II.I.1. Запуск схемы осуществить соединением зажимов 5 (0В) и 10 с помощью переключателя ПУСК миллисекундомера. Должно сработать реле Р3 в модуле МУ-II3 и реле Р3, Р4 в модуле МУ-204.

II.I.2. Останов миллисекундомера осуществить замыканием

контактов реле РЗ модуля МУ-204 на зажимах 81, 83.

II.2. Проверка работы выходных цепей ДЗШТ  
и цепей избирательного запрета АПВ  
при действии ДЗШТ

II.2.1. Соединить перемычкой зажимы 5 и 23. Должны сработать реле Р8-Р20 в модуле МУ-113, реле Р5, Р6 в модуле МУ-204, реле Р1-Р9 в модуле МУ-206, реле Р9, Р18 в модуле М-201 и реле КЛ1-КЛ6, установленные на лицевой стороне панели. В модуле МС-201 должен загореться светодиод Д19 (Е0).

II.2.2. Контроль срабатывания ведется по напряжению, измеренному вольтметром для реле Р10-Р17 в модуле МУ-113, или по замыканию контактов, для всех остальных реле приборы подключаются к зажимам, указанным в табл. I4.

II.3. Проверка функционирования  
канала отключения

II.3.1. Поочередно для каждой фазы через переключатель ПУСК миллисекундомера подавать на панель ток, равный  $I = 21_{ср} \text{ по}$ .

II.3.2. Время действия защиты с электроконтактным выходом измерить по замыканию контактов реле на зажимах 260, 285. Оно не должно превышать 0,045 с.

II.3.3. Для измерения времени действия защиты на тиристорное отключение выключателя необходимо к зажимам З02, З12 подключить обмотку герконового реле любого типа с номинальным напряжением 24 В. Останов миллисекундомера осуществлять контактами этого реле. Время действия защиты в случае ее действия на тиристорное отключение выключателя не должно превышать 0,03 с.

II.4. Проверка действия на запрет АПВ  
при ручном опробовании шин  
с контролем отсутствия напряжения на шинах

II.4.1. Отключить с панели напряжение переменного тока 100 В.

II.4.2. Соединить зажимы 3 и 4 между собой через переключатель ПУСК миллисекундомера. При этом должно сработать реле Р3 в модуле МБ-305, затем Р12 в МЛ-201, Р3 в МУ-И13 и Р3, Р4 в модуле МУ-204. Поскольку при ручном опробовании шин с контролем отсутствия напряжения осуществляется повышение чувствительности пусковых органов (срабатывает БИУ), с выдержкой времени срабатывания IB (МЛ-201) должно сработать устройство непрерывного контроля и в модуле МС-201 должен загореться светодиод IB.

II.4.3. Останов миллисекундомера осуществить от зажимов 81, 83 при измерении времени появления запрета и от 45, 42 при измерении времени срабатывания устройств непрерывного контроля.

II.5. Проверка действия на запрет АПВ  
при ручном опробовании шин  
с контролем наличия напряжения на шинах

II.5.1. Подать на панель напряжение переменного тока 100 В.

II.5.2. Соединить зажимы 3 и 4 между собой через переключатель ПУСК миллисекундомера. При этом должно сработать реле Р3 в модуле МБ-305, затем Р12 в МЛ-201, Р3 в МУ-И13 и Р3, Р4 в МУ-204.

Ввиду того, что при опробовании присоединения от работающих шин повышение чувствительности не производится (БИУ не срабатывает) элемент IB в модуле МЛ-201 не сработает, поэтому светодиод IB в МС-201 загораться не должен.

II.5.3. Останов миллисекундомера осуществить от зажимов 81, 83 для измерения времени появления запрета.

II.6. Проверка состояния выходных контактов  
реле информации наличия  
или отсутствия напряжения на шинах

II.6.1. Напряжение переменного тока фазы А подать на панель через переключатель ПУСК миллисекундомера, фазы В и С прямо.

II.6.2. Накладку Н3 в модуле МБ-305 установить в положение I-3.

II.6.3. Останов миллисекундомера при измерении времени сра-

батывания реле контроля напряжения (наличие напряжения) осуществлять от зажимов I38, I39, а при измерении времени возврата (отсутствие напряжения) от зажимов I22, I23.

II.7. Проверка цепи запрета АПВ  
в режиме недоотключения неповрежденной фазы

II.7.1. Подать на панель от испытательного устройства, например, У5053 или другого, симметричное трехфазное напряжение 100 В и три фазы тока. Установить фазный ток значение

$$I = 2 I_{ср.по}$$

Цепи останова секундомера от испытательного устройства подключить к зажимам 8I,83 панели.

II.7.2. Проверку произвести при имитации двухфазного КЗ фаз АВ, ВС и СА.

II.8. Проверка осуществления запрета АПВ шин  
при неуспешном АПВ присоединения,  
включаемого первым

II.8.1. На элементе времени IВ установить максимальную выдержку времени.

II.8.2. Поочередно для каждой из фаз тока А, В и С подать ток  $I = 2 I_{ср.по}$  через переключатель ПУСК миллисекундомера.

II.8.3. Останов миллисекундомера осуществить контактами реле запрета АПВ шин (зажимы 8I,83).

II.8.4. Данный режим имитировать двойным срабатыванием защиты (подается кратковременно ток  $I = 2 I_{ср.по}$ , приводящий в действие защиту, затем этот ток отключается и через 2-3 с подается вновь). При этом фиксируется отсутствие действия защиты на запрет АПВ после подачи первого сигнала и осуществление запрета АПВ после подачи сигнала на отключение во второй раз.

## II.9. Проверка взаимодействия защиты с другими устройствами РЗА

К зажимам панели присоединить все внешние цепи. Проверить действие защиты на отключение всех выключателей системы шин, пуск УРОВ и запрет АПВ всех присоединений, выдачу сигналов о работе и неисправности защиты на ЦШУ.

## I2. ПРОВЕРКА ЗАЩИТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ И ПОРЯДОК ВВОДА ЗАЩИТЫ В РАБОТУ

### I2.1. Подготовительные операции

I2.1.1. Перед проверкой защиты рабочим током и напряжением необходимо произвести осмотр панели, проверить надежность контактных соединений на переключателях, на рядах зажимов, испытательных блоках, затянуть винты крепления модулей в кассетах. Произвести тестовое опробование панели. После тестового опробования модули из панели желательно не вынимать.

I2.1.2. При выполнении всех операций с испытательными блоками в цепях тока и напряжения следует соблюдать особую осторожность, необходимо убедиться, что выходные цепи защиты выведены соответствующими блоками.

### I2.2. Проверка правильности подключения цепей напряжения

I2.2.1. Правильность подключения проверить фазировкой напряжения и измеренными значениями линейных напряжений на зажимах панели.

### I2.3. Проверка правильности подключения токовых цепей защиты

I2.3.1. Прибором ВАФ-85 необходимо измерить вторичные токи в фазах, снять векторную диаграмму токов всех присоединений. Произвести измерение токов небаланса в нулевых проводах. По из-

меренным значением вторичных токов и зазорами токов в первичных цепях, взятых из показаний щитовых амперметров, определить коэффициенты трансформации трансформаторов тока и сравнить с заданными.

Сравнить направление мощности по векторным диаграммам вторичных токов с действительными направлениями мощности в присоединениях машин и определить правильность подключения трансформаторов тока.

12.3.2. Накладку №1 модуля МР-201 (А) установить в положение I-3. Между зажимами I,2 накладки №1 подключить миллиамперметр. Измерить ток небаланса, который не должен превышать 20 мА. Для дополнительной проверки достоверности измерения тока следует по очереди снимать испытательные блоки токовых цепей. Ток небаланса должен быть равен току снятого присоединения.

12.3.3. Измерения согласно п. 12.3.2 выполнить для фаз В и С.

#### 12.4. Подготовка защиты к включению

12.4.1. Перед включением защиты в работу проверить положение всех накладок, испытательных разъемов и блоков.

12.4.2. Провести инструктаж оперативного персонала по вводимой в работу защите. Сделать запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии защиты и о возможности включения защиты в работу, оформить протокол проверки защиты.

### 13. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАЩИТЫ

#### 13.1. Виды технического обслуживания

13.1.1. Виды технического обслуживания защиты в основном аналогичны видам, предусмотренным для обслуживания устройств РЗА на базе электромеханических реле, и устанавливаются следующие:

- а) проверка (наладка) при новом включении - Н;
- б) первый профилактический контроль - К1;
- в) профилактическое восстановление - В;
- г) профилактический контроль - К;

- д) опробование (тестовый контроль) - 0;
- е) послеаварийная проверка.

### I3.2. Периодичность технического обслуживания

I3.2.1. Рекомендуемый цикл технического обслуживания защиты ПДЭ 2006 - 6 лет. Периодичность проведения технического обслуживания приведена в табл. I5.

Т а б л и ц а I5

Количество лет эксплуатации	0	I	2	3	4	5	6
Вид технического обслуживания	H	KI	-	K	-	-	B

Тестовый контроль проводится через каждые полгода.

### I3.3. Объем работ по техническому обслуживанию

Объем работ по каждому виду технического обслуживания приведен в табл. I6.

Т а б л и ц а I6

Вид технического обслуживания	Наименование работы	Пункт Методических указаний
H, KI, B, K	I3.3.1. Подготовительные работы: а) подготовка необходимой документации: проектной, заводской, установок защиты, протоколов, программ, методических указаний по техническому обслуживанию	3.1 - 3.3
H, KI, B, K	б) подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструмента	3.4

П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 16

Вид технического обслуживания	Наименование работы	Пункт методических указаний
Н, КI, В, К, ТК	в) допуск к работе и принятие мер по предотвращению воздействия проверяемой защиты на другие устройства РЗА	3.6
Н	I3.3.2. Внешний осмотр панели: а) проверка выполнения требований ПУЭ, ПТЭ и других директивных документов к конструкции и монтажу панели защиты, а также соответствия проекту установленной аппаратуры и контрольных кабелей	4.1
Н, В	б) проверка отсутствия внешних дефектов каркаса панели и аппаратуры	
Н	в) проверка качества пайки, надежности контактных соединений, целости печатного монтажа	
Н, В	г) проверка наличия и правильности надписей на панели защиты, наличия и правильности маркировки кабелей, жил кабелей, проводов	
Н, КI, В, К	I3.3.3. Проверка изоляции	4.2
Н, КI, В	I3.3.4. Проверка источников питания:	
Н, КI, В	а) проверка автоматических выключателей АК-50-2М	5.1.8
Н, КI, В, К	б) установка номинальных напряжений	5.1.1 - 5.1.5
Н, КI, В, К	в) проверка регулирования ступеней стабилизации блока БП-180	5.1.6
Н	г) снятие характеристики зависимости выходных напряжений от входного напряжения	5.1.7
Н, В	д) проверка схемы контроля изоляции	5.1.10
Н, В	е) проверка защиты от КЗ на выходах блока БП-180 и работы АПВ	5.1.9
Н, КI, В	ж) проверка работы защиты от перегрузки и КЗ стабилизатора модуля МП-909	5.2

- 49 -  
Продолжение таблицы I6

Вид технического обслуживания	Наименование работы	Пункт методических указаний
Н	I3.3.5. Проверка промежуточных трансформаторов тока Т1-Т24	6.1
Н, В	I3.3.6. Проверка модуля тестовой проверки МК-202	6.2
	I3.3.7. Проверка модуля измерительного органа МР-201:	6.3
Н, В	а) проверка диодов выпрямительных мостов	6.3.1
Н, КI, В, К	б) проверка основных характеристик пускового органа и органа контроля исправности цепей переменного тока	6.3.3
Н, В	I3.3.8. Прогерка модуля МК-203	6.4
	I3.3.9. Проверка модуля органа контроля напряжения МБ-305:	7
Н, КI, В	а) настройка ФНОП	7.1
Н, КI, В, К	б) проверка настройки реле РН2	7.2
Н, КI, В, К	в) проверка настройки реле РН1	7.3
Н, КI, В	г) регулирование и проверка элемента задержки	7.4
Н, В	д) измерение временных параметров РН1	7.6
Н, В	е) измерение временных параметров РН2	7.5
Н, КI, В, К	ж) опробование выходов модуля МБ-305 в различных режимах работы	7.7
Н, КI, В	I3.3.10. Проверка модуля логики МЛ-201	8
	I3.3.11. Проверка модуля тестовой проверки МК-201:	
Н, КI, В	а) проверка элементов времени	9.1
Н, КI, В, К, О	б) проверка функционирования блока тестовой проверки в режиме тестового контроля	9.2

Окончание таблицы 16

Вид технического обслуживания	Наименование работы	Пункт Методических указаний
Н, К1, В, К	в) проверка функционирования блока тестовой проверки при имитации неисправностей по основным трактам защиты	9.3
Н, К1, В, К	I3.3.12. Проверка выходных цепей защиты	10
Н, К1, В, К	I3.3.13. Комплексная проверка защиты	11
Н, К1, В, К	I3.3.14. Проверка защиты под нагрузкой	12

I3.4. Указания оперативному персоналу

I3.4.1. Для ввода защиты в работу необходимо:

а) убедиться, что все крышки испытательных блоков сняты, все накладки на лицевой стороне панели находятся в отключенном положении, накладки ХВ1-ХВ24, установленные на внутренних сторонах боковин панели для задействованных присоединений, находятся во включенном положении, автоматические выключатели В1, В2 в блоке питания БП-180 отключены, автоматический выключатель для подачи питания на панель ДЗШТ-750, установленный на отдельной панели, отключен;

б) установить, согласно указаниям диспетчера (начальника смены электроцеха), необходимые накладки из числа SX1 - SX8 (ЗАПРЕТ АПВ) в положение ВКЛЮЧЕНО, накладку X9 (ОПЕРАТИВНЫЙ ЗАПРЕТ АПВ ШИН) в указанное положение;

в) вставить рабочие крышки испытательных блоков S61 - S68 (ТОКОВЫЕ ЦЕПИ);

г) включить автоматический выключатель подачи оперативного напряжения на панель;

д) включить автоматические выключатели В1 и В2 в блоке питания БП-180 и убедиться по загоранию ламп, что напряжение на защиту подано и схема АПВ блока питания готова к работе;

е) измерить с помощью переключателя **SН1** и кнопки **SB2** небаланс токов в измерительных органах трех фаз. При отклонении стрелки прибора более чем на 20 делений, хотя бы при одном из измерений, прекратить выполнение операции по вводу защиты в работу, отключить В1 и В2 блока БП-180, сообщить об этом диспетчеру (начальнику смены электроцеха) и персоналу РЗА, обслуживающему данную защиту;

ж) вставить рабочие крышки из числа **SG9 - SG17** (отключение присоединения) задействованных присоединений. Кнопками **SB1** и **SB3** критировать устройство сигнализации. Убедиться, что отсутствуют сигналы срабатывания и неисправности защиты.

13.4.2. Оперативный вывод защиты из работы производить снятием рабочих крышек испытательных блоков **SG9 - SG17** (отключение присоединений) и испытательных разъемов Х1 (ПУСК УРОВ), Х2, Х3 (ЗАПРЕТ АПВ), Х4, Х5, Х6 (КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ И ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ АПВ).

13.4.3. При выводе защиты из работы для проверки, связанной с подачей тока и напряжения от постороннего источника, или для ремонта, связанного с извлечением модулей из кассет, дополнительно к операции по п. 13.4.2 необходимо:

а) отключить В1 и В2 в блоке БП-180;  
б) отключить автоматический выключатель подачи оперативного напряжения на панель;

в) снять рабочие крышки испытательных блоков **SG18** (ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ ТН), **SG19** (~220 В), **SG1 - SG8** (ТОКОВЫЕ ЦЕПИ);

г) установить накладки **SX1 - SX8** (ЗАПРЕТ АПВ) в положение **ОТКЛЮЧЕНО**.

13.4.4. При появлении в работе сигнала Б0 в сочетании с одним или несколькими сигналами П0-А, П0-В, П0-С, РК (что указывает на действие защиты на отключение) сделать запись о появлении сигналов в оперативный журнал, снять сигналы нажатием кнопки **SB3**, сообщить об этом диспетчеру (начальнику смены электроцеха).

При этом правильность работы защиты и сигнализации анализируется с помощью сопоставления отключившегося оборудования, работой других защит, устройств АПВ, осциллографом.

13.4.5. При появлении сигнала ИВ отдельно или в сочетании

с сигналами ПО-А, ПО-В, ПО-С, РК, что указывает на неисправность защиты, с помощью кнопки SB2 и переключателя SH1 измерить ток небаланса во всех трех фазах, сделать запись о появлении сигналов и, кроме того, зафиксировать результаты измерений в оперативном журнале, нажать кнопки SBI и SB3 (снятие сигнала), сообщить об этом диспетчеру (начальнику смены электроцеха) и персоналу РЗА.

Следует помнить, что если сигналы при нажатии кнопок SBI и SB3 не снимаются, панель защиты автоматически выводится из работы.

13.4.6. При появлении сигнала ОКН (что свидетельствует о неисправностях вторичных цепей напряжения ТН) проверить наличие сигналов о неисправностях цепей напряжения на других панелях. Если такие сигналы имеются, действовать в соответствии с местными инструкциями по обслуживанию устройств РЗА.


Если на других панелях отсутствуют такие сигналы, сделать запись в оперативном журнале, сообщить диспетчеру (начальнику смены электроцеха), персоналу РЗА.

### 13.5. Указания персоналу РЗА по производству ремонтных работ на печатных платах

13.5.1. Во избежание повреждения микросхем от статического электричества поверхность стола, на котором производятся работы, должна быть покрыта металлическим листом, который следует заземлить через резистор сопротивлением 1 МОм. Лист изготавливается из нержавеющей стали или латуни.

13.5.2. Пайку интегральных микросхем следует производить электропаяльником номинальным напряжением не более 42 В и мощностью не более 40 Вт. Паяльник подключается через разделительный трансформатор. Применение электропаяльника напряжением 220, 127 В категорически запрещается. Пайку осуществлять припоеем ПОС-61. Пайку выполнить кратковременным однократным прикосновением жала паяльника к контактной площадке и выступающему концу вывода со стороны, противоположной стороне установки навесных элементов и штырьковых микросхем. Продолжительность пайки не должна превышать 5 с. Пайку проводить с обязательным применением теплоотвода от запаиваемой ножки. В качестве теплоотводов допускается использовать пинцеты, плоскогубцы, круглогубцы и т.п.

К токовым цепям измерительных органов (МК-201)



I3.5.3. При отслоении или повреждении печатный проводник следует дублировать внешним проводником. Дублирующий проводник допускается располагать с обеих сторон платы, проводник припайивается только к контактной площадке. При отслоении печатного проводника по всей длине или на длине более 40% протяженности поврежденный печатный проводник удалить. Сечение внешнего проводника должно быть  $0,2 - 0,35 \text{ мм}^2$ . Допускается применение проволоки ММ-0,5 в изоляционной трубке.

I3.5.4. При нарушении металлизации монтажного отверстия без повреждения контактной площадки в монтажное отверстие впаять проволоку ММ-0,9 длиной 5-8 мм или специальный пистон с последующей развалцовкой и пайкой.

I3.5.5. При нарушении контактной площадки допускается установка лепестка с развалцовкой и последующей пайкой.

I3.5.6. Замену элементов, установленных на печатной плате, производить следующим образом:

а) откусить бокорезами выводы элемента со стороны его установки на высоте 1,5-2 мм от поверхности платы;

б) удалить скальпелем лак с контактных площадок;

в) удалить расплавлением припоя в монтажном отверстии поочередно выводы элемента из отверстия с помощью пинцета со стороны, противоположной установке навесных элементов, удалить при этом электропаяльником излишки припоя из монтажного отверстия;

г) проверить металлизацию монтажных отверстий и контактных площадок на отсутствие повреждений, промыть спиртом отверстия, прочистить их деревянной палочкой;

д) установить новый элемент и припаять его согласно п. I3.5.2. При установке микросхемы первыми припаять выводы цепей питания. Не допускать затекания припоя под корпус микросхемы. При пайке следует использовать только спирто-консервную пасту;

е) промыть спиртом место пайки, после установки и запайки нового элемента просушить и покрыть лаком.

Приложение I

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЗАЩИТЫ


Структурная схема защиты приведена на рис. 5. По цепям переменного тока защита выполнена пофазной, для каждой фазы применены отдельные пусковые органы (ПО-А, ПО-В, ПО-С) и органы контроля исправности цепей переменного тока (РК-А, РК-В, РК-С).

Пусковые органы выполнены в виде дифференциальных токовых органов с торможением арифметической суммой токов присоединений, что облегчает их отстройку от максимальных токов небаланса. Пофазное выполнение пусковых органов обеспечивает их одинаковую чувствительность при различных видах повреждений. Органы контроля исправности цепей переменного тока представляют собой релейные токовые органы, включенные на дифференциальные токи каждой из фаз.

Цепи переменного тока измерительных органов (пусковые органы и органы контроля исправности цепей переменного тока) подключены к вторичным обмоткам промежуточных трансформаторов тока Т1-Т24, устанавливаемых в трех фазах каждого из присоединений; промежуточные трансформаторы обеспечивают приведение вторичных токов присоединений к уровню, при котором возможно применение выпрямительных диодов на входе измерительных органов с номинальным током до 100 мА, а влияние насыщенных ЭДС на соединительных проводах несущественно.

Выравнивание токов отдельных присоединений производится с помощью ответвлений на первичных обмотках Т1-Т24. В необходимых случаях, когда указанные ответвления не обеспечивают точного выравнивания токов, допустимо применение дополнительных выравнивающих автотрансформаторов тока.

Предусмотренные мероприятия по выравниванию токов позволяют применить защиту на объектах с одинаковыми и различными коэффициентами трансформации трансформаторов тока присоединений. Поскольку измерительные органы защиты и ее логическая часть выполнены на базе дискретных полупроводниковых элементов и интегральных микросхем, для их питания предусмотрен автономный источник питания постоянным током (БП), выполненный в виде блока-преобразователя оперативного напряжения постоянного тока 220 В в

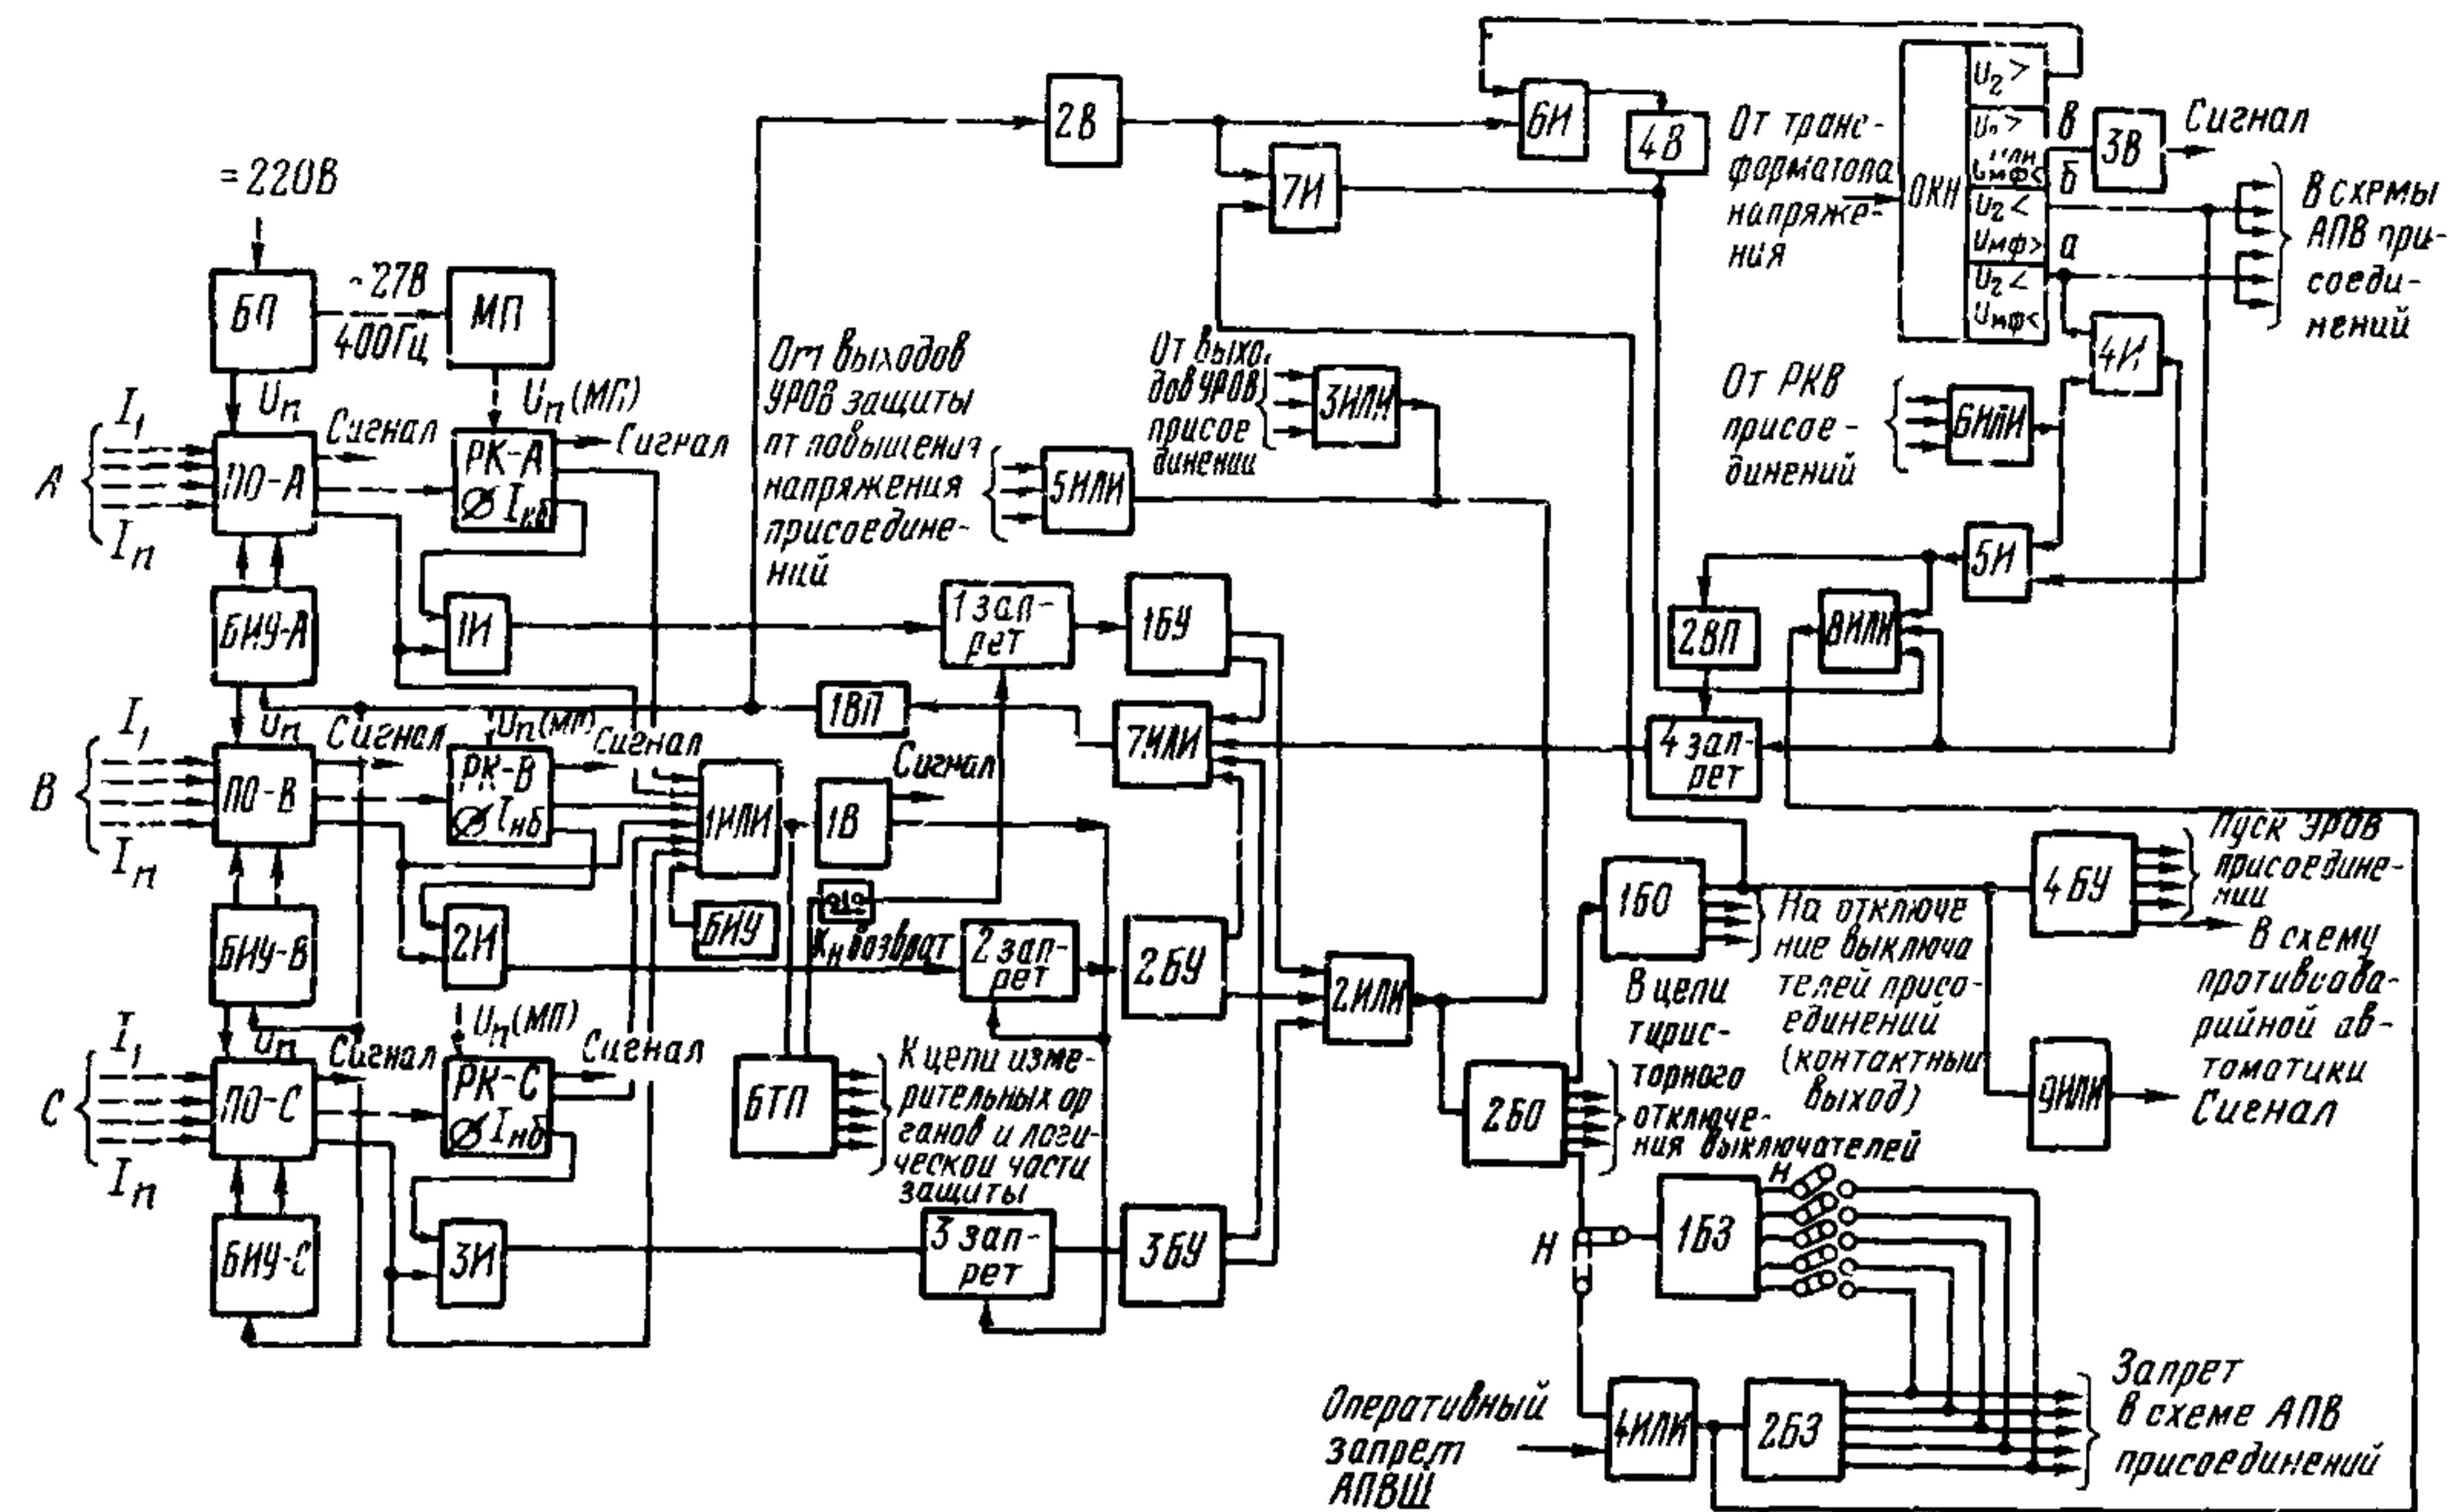

напряжение постоянного тока 24 и 12 В (блок типа БП-180).

В связи с тем, что цепи переменного тока измерительных органов защиты каждой из фаз гальванически связаны и питаются от одних и тех же промежуточных трансформаторов тока, для исключения обходных связей цепей переменного тока ПО и РК через цепи питания их постоянным током в защите имеется дополнительный модуль питания МП (МП-909) для питания органов контроля цепей переменного тока в модулях измерительных органов МР-2С1 фаз А, В, С. Модуль питания выполнен в виде выпрямителя со стабилизированным напряжением на трех выходах 12 В, входная цепь которого подключена к выходу 27 В, 400 Гц блока БП. Применение модуля МП обеспечивает, кроме того, уменьшение нагрузки на выходах 12 В блока БП.

Питание внешних логических цепей измерительных органов и логических цепей защиты осуществляется от блока питания БП напряжением 24 В постоянного тока.

Питание реле информации о наличии и отсутствии напряжения на шинах и реле запрета АПВ присоединений осуществляется от оперативного напряжения постоянного тока 220 В.

В защите имеются два способа отключения выключателей присоединения: тиристорное (блок 2Б0) и отключение от электромеханических реле с контактным выходом (блок 1Б0). Оборудование для тиристорного отключения выключателей должно устанавливаться отдельно от защиты шин на панелях управления выключателями; от схемы защиты шин передаются только управляющие сигналы на элементы, осуществляющие управление тиристорами.

В тех случаях, когда выключатели присоединений не имеют оборудования для тиристорного отключения, цепи 2Б0 не используются, а цепи отключения от 1Б0 являются основными и единственными.

Защита шин выполнена с учетом того, что присоединенные к линиям элементы имеют оборудование для автоматического включения (АПВ), что позволяет осуществлять автоматическое повторное включение линий (АПВШ).

После возникновения КЗ на защищаемых линиях и отключения защитой шин всех присоединений производится АПВ одного из питающих элементов (с контролем отсутствия напряжения на шинах) и в случае, если это АПВ было успешным, производится АПВ других при-

соединений (с контролем синхронизма).

Количество присоединений, включаемых с помощью устройств АПВ с контролем синхронизма, определяется конкретными условиями, однако конечной задачей АПВШ является возможно более полное восстановление первичной схемы объекта, имевшей место до возникновения КЗ.

Информация от защиты шин в устройство АПВ присоединений, необходимая для действия последних с контролем отсутствия напряжения или с контролем синхронизма, выдается в виде сигналов от органов напряжения ОКН, которые фиксируют снижение линейного напряжения ниже заданной уставки и увеличение напряжения обратной последовательности выше заданной уставки, а с выходов "а", "б", "в" данный орган выдает сигналы, когда имеют место следующие сочетания режимов:

- на выходе "а" сигнал выдается, когда  $U_{M\varphi}$  и  $U_2$  меньше уставок срабатывания (шины без напряжения);
- на выходе "б" сигнал выдается, когда  $U_2$  меньше уставки срабатывания, а  $U_{M\varphi}$  больше уставки срабатывания (нормальный режим);
- на выходе "в" сигнал выдается, когда  $U_2$  больше уставки срабатывания или  $U_{M\varphi}$  меньше уставки срабатывания (наличие несимметричного или симметричного повреждения); сигнал с выхода "в" используется для сигнализации, поэтому он выдается с выдержкой времени (ЗВ).

Кроме того, от отдельного выхода ОКН выдается сигнал о превышении напряжения  $U_2$  заданной уставки, используемый в целях запрета АПВШ в режиме недоотключения неповрежденной фазы выключателя какого-либо присоединения при первом срабатывании защиты.

Защита выполнена с возможностью включения при АПВШ только части присоединений. Для этой цели предусмотрен блок запрета (БЗ), срабатывающий во время операции отключения, в выходных цепях которого предусмотрены накладки Н, замыканием или размыканием которых устанавливается предусмотрительный режим запрещения АПВ присоединений.

В защите предусмотрены цепи взаимодействия ее с устройствами резервирования при отказах выключателей присоединений (УРОВ), выполненных в виде общего устройства или в виде отдельных устрой-

сть для каждого из выключателей. Для этой цели от блока 1Б0 выдается сигнал на блок управления 4БУ, который осуществляет запуск УРОВ присоединения.

От отдельного выхода 4БУ выдается пусковой сигнал в устройство противоаварийной автоматики.

Выходы УРОВ присоединений, а также УРОВ защиты от повышения напряжения подключены через логические схемы 3ИЛИ и 5ИЛИ соответственно к выходам блоков 1Б0, 2Б0, 1Б3, причем сигнал от выходов УРОВ присоединений через дополнительную схему 4ИЛИ подается на блок 2Б3, который осуществляет запрет АПВ всех присоединений к шинам.

Блок 2Б3 используется также для запрета АПВШ при неуспешном АПВ присоединений, включаемых первыми (В2, 7И, 8ИЛИ) при не-доотключении неповрежденной фазы выключателя какого-либо из присоединений после первого срабатывания защиты (6И, 4В, 8ИЛИ), для оперативного запрета АПВШ, требуемого в некоторых режимах эксплуатации (4ИЛИ) и при опробовании от ключа управления шин и присоединений.

Для обеспечения надежного пуска УРОВ при КЗ на шинах и отказе выключателя какого-либо присоединения, а также для обеспечения достаточной чувствительности защиты при опробовании поврежденных шин путем включения выключателя одного из питающих присоединений (от АПВ или от ключа управления) производится автоматическая перестройка тормозных характеристик пусковых органов защиты на более чувствительные путем снижения их начального тока срабатывания и коэффициента торможения. Для этой цели предусмотрены блоки изменения уставки (БИУ-А, БИУ-В, БИУ-С), сигнал на срабатывание которых подается от блоков управления (1БУ, 2БУ, ЗБУ) через логическую схему 7ИЛИ и общий элемент временной памяти ИВП, срабатывающий мгновенно и с задержкой на возврат.

Элемент ИВП обеспечивает повышение чувствительности пусковых органов защиты в течение промежутка времени, достаточного для надежного пуска УРОВ и отключения устойчивых КЗ на шинах в цикле АПВШ с учетом наибольшей выдержки времени АПВ присоединений.

Блоки изменения уставок (БИУ) осуществляют переключения в схемах пусковых органов трех фаз, в результате которых снижаются уставки начального тока срабатывания и коэффициента торможения ПО.

Повышение чувствительности пусковых органов осуществляется и при опробовании шин путем включения присоединения от ключа управления (РВК), осуществляющегося с контролем отсутствия напряжения на шинах (выход "а" ОКН, РКВ. БИЛИ, 4И, 4 ЗАПРЕТ, 7ИЛИ).

При опробовании какого-либо присоединения от работающих линий путем включения выключателя этого присоединения повышение чувствительности пусковых органов не производится.

Для этого на запрещающий вход 4 ЗАПРЕТ от логической схемы 5И через элемент временной памяти 2ВИ подается сигнал в течение времени от подачи команды ключом управления в условиях нормальной работы шин (есть сигнал на выходе "б" ОКН) до возврата элемента 2ВИ. Элемент временной памяти 2ВИ необходим для продления запрещающего сигнала, подаваемого на схему 4 ЗАПРЕТ, поскольку возможны случаи, когда в момент включения выключателя поврежденного присоединения сигнал на выходе "б" ОКН может исчезнуть, а на его выходе "а" может появиться (например, при включении присоединения с трехфазной закороткой), вследствие чего на основном входе 4 ЗАПРЕТ может появиться сигнал, прохождение которого на выход этой логической схемы недопустимо.

Время замедления на возврат элемента 2ВИ должно быть больше суммы времени включения и отключения выключателя и времени действия защиты в рассматриваемом случае опробования.

Для повышения надежности несрабатывания защиты при внешних КЗ сигнал на отключение шин при КЗ в зоне формируется при наличии двух факторов, а именно – срабатывания ПО и РК в какой-либо из фаз (или в нескольких фазах). Для этого сигналы с выходов ПО и РК каждой из фаз подаются на входы логических схем И (ИИ, 2И, 3И), с выхода которых сигналы логической схемы "запрет" (1 ЗАПРЕТ, 2 ЗАПРЕТ, 3 ЗАПРЕТ) подаются на блоки управления БУ каждой из фаз (1БУ, 2БУ, 3БУ), сигналы с выходов которых подаются через логическую схему 7ИЛИ на изменение уставок пусковых органов и через логическую схему 2ИЛИ на отключение линий.

Непрерывный контроль исправности цепей переменного тока и контроль за положением органов контроля цепей тока (РК), пусковых органов защиты (ПО) и блоком изменения уставок осуществляется элементом времени 1В (с самоудерживанием), на вход которого подается пусковой сигнал с выхода логической схемы 1ИЛИ, подключенной к выводам ПО, РК, БИУ. При срабатывании 1В выдаются сиг-

налы на запрещающие входы элементов I ЗАПРЕТ, 2 ЗАПРЕТ, 3 ЗАПРЕТ, что приводит к выводу защиты шин из действия до возврата IV.

Возврат IV осуществляется разрывом цепи самоудерживания IZ кнопкой Кн возврата, если исчез сигнал на выходе ИМД. В схеме защиты предусмотрен дополнительный блок БТП для тестовой проверки и контроля параметров срабатывания ПО и РК.

Блок БТП нормально отключен, подключается только на время проверки, причем защита на время этой проверки выводится из действия путем отсоединения блоков отключения и запрета АПВ. Описание блока БТП дано в приложении 5.

В защите предусмотрены каналы для выдачи сигналов (с запоминанием и без запоминания) о срабатывании ПО и РК, о блокировке защиты при срабатывании IV, о действии защиты на отключение (БО) и о неисправности цепей напряжения (УКН).

## Приложение 2

Министерство энергетики  
и электрификации СССР

(предприятие, объект)

(организация, выполняющая про-  
верку)

(присоединение)

" — " 198 г.

## ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ПАНЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ШИН ПДЭ 2006

### I. Паспортные данные панели

Номинальное напряжение, В, переменного тока	Напряжение постоянного тока, В	Номинальный ток, А	Год выпуска	Заводской номер

### 2. Уставки защиты

#### 2.1. Уставки заданы

(кем, когда, номер документа)

2.2. Коэффициент трансформации:

трансформаторов напряжения  $n_H =$  \_\_\_\_\_

трансформаторов тока  $n_T =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.3. Число витков первичной обмотки промежуточных трансформаторов тока \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.4. Ток срабатывания органа контроля исправности цепей переменного тока

$I_{ср(перв)} =$  \_\_\_\_\_ A;  $I_{ср(втор)} =$  \_\_\_\_\_ A  
\_\_\_\_\_ A  
\_\_\_\_\_ A  
\_\_\_\_\_ A

2.5. Пусковой орган

2.5.1. Начальные токи срабатывания пускового органа

$I_{ср(перв)} =$  \_\_\_\_\_ A;  $I_{ср(втор)} =$  \_\_\_\_\_ A  
\_\_\_\_\_ A  
\_\_\_\_\_ A  
\_\_\_\_\_ A

2.5.2. Токи срабатывания при переводе на чувствительные характеристики

$I_{ср(перв)} =$  \_\_\_\_\_ A;  $I_{ср(втор)} =$  \_\_\_\_\_ A  
\_\_\_\_\_ A  
\_\_\_\_\_ A  
\_\_\_\_\_ A

2.5.3. Коэффициент торможения

$K_T =$  \_\_\_\_\_ .

2.6. Орган контроля напряжения

2.6.1. Напряжения срабатывания реле РН1

$U_{мф(перв)} =$  \_\_\_\_\_ кВ;  $U_{мф(втор)} =$  \_\_\_\_\_ В.

2.6.2. Напряжение срабатывания реле РН2

$U_{2(\text{втор})} = \underline{\hspace{2cm}}$  В.

2.7. Выдержки времени органов логики и контроля напряжения:

$t_{\text{в.ИВП}} = \underline{\hspace{2cm}}$  с;  $t_{\text{ср.2В}} = \underline{\hspace{2cm}}$  с;

$t_{\text{ср.1В}} = \underline{\hspace{2cm}}$  с;  $t_{\text{ср.3В}} = \underline{\hspace{2cm}}$  с;

$t_{\text{в.2ВП}} = \underline{\hspace{2cm}}$  с;  $t_{\text{ср.4В}} = \underline{\hspace{2cm}}$  с.

2.8. Дополнительные указания: \_\_\_\_\_

---

---

---

3. Проверка общего состояния панели

3.1. Произведен внешний осмотр панели, проверены механическая исправность аппаратуры и качество монтажа.

По результатам осмотра состояние \_\_\_\_\_

---

---

---

---

3.2. Выполнены изменения в схеме защиты

---

---

---

---

4. Проверка изоляции панели

4.1. Проверка сопротивления изоляции

Проверка произведена для каждой группы цепей, указанных в таблице относительно остальных групп, объединенных между собой и соединенных с корпусом панели. Измерение сопротивления изоляции I-й группы произведено мегаомметром на напряжение 100 В, остальных групп - мегаомметром на напряжение 500 В.

Наименование	Соединены зажимы панели	Сопротивление изоляции, Ом
I. Цепи УРОВ и РКВ присоединений. Цепи тиристорного отключения	3,4,5,10,23, 302-319	
2. Цепи сигнализации	36-51	
3. Выходные цепи на УРОВ и ПАА	62-79	
4. Цепи запрета АПВ	81-104	
5. Цепи информации в АПВ	122-153	
6. Цепи испытательного устройства	158-161	
7. Цепи переменного тока	182-236	
8. Цепи электроконтактного отключения	242-292	
9. Цепи напряжения от ТН	321-325	
10. Цепи напряжения постоянного тока 220 В	328-332	
II. Цепи напряжения переменного тока 220 В	337,339	

4.2. Проверена электрическая прочность изоляции поочередно для каждой группы цепей (за исключением I-й группы) относительно корпуса панели, напряжением переменного тока 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин. Значения сопротивлений изоляции до и после испытаний остались без изменений.

### 5. Проверка источников питания

#### 5.1. Проверка автоматических выключателей блока БП-180

Автоматический выключатель		V1	V2
Срабатывание токовой отсечки, А	Полюс	Левый	
		Правый	

#### 5.2. Установка номинальных напряжений при $U_{\text{вх}} = 220 \text{ В}$

Наименование выхода	Зажимы подключения прибора	Измеренное напряжение, В
- 24 В (БП-180)	I, 2 модуля БП-180/4	
- 12 В (БП-180)	I, 2 модуля БП-180/4	
+ 6 В (БП-180)	I, 2 модуля БП-180/4	
I2 В (МП-909)	A B C	A2-XTI2:I, A2-XTI2:9 A2-XTI2:II, A2-XTI2:I3 A2-XTI2:I2, A2-XTI2:I4

### 5.3. Проверка ступеней стабилизации блока БП-180

Ступень	Напряжение, В		Коэффициент возврата
	срабатывания	возврата	
I			
II			

### 5.4. Снятие характеристик $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ при номинальной нагрузке

Напряжение на входе, В									
Напряжение на выходах, В	БП-180	-24 В							
		-12 В							
		+ 6 В							
	МП-909	I2 В-А							
		I2 В-В							
		I2 В-С							



6.1.2. Проверены коэффициенты трансформации

Трансформатор	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Коэффициент трансформации								
Трансформатор	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16
Коэффициент трансформации								
Трансформатор	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24
Коэффициент трансформации								

6.1.3. Проверена полярность выводов обмоток \_\_\_\_\_

6.2. Проверка модуля тестовой проверки МК-202

6.2.1. Проверен коэффициент трансформации промежуточных трансформаторов тока T1, T2, T3.

Промежуточный трансформатор		T1	T2	T3
Ток	первичный, А			
	вторичный, мА			
Коэффициент трансформации				

6.2.2. Проверена полярность выводов обмоток промежуточных трансформаторов тока T1, T2, T3 \_\_\_\_\_

6.2.3. Произведена настройка тока для проверки на уровне ПО и РК при поданном напряжении переменного тока  $U = \underline{\hspace{2cm}}$  В

Положение 2П	A <sub>ПО</sub>	B <sub>ПО</sub>	C <sub>ПО</sub>	A <sub>РК</sub>	B <sub>РК</sub>	C <sub>РК</sub>
Ток, А						

6.3. Проверка модулей измерительных органов МР-201

6.3.1. Проверены диоды выпрямительных мостов

6.3.2. Произведена настройка частотных фильтров при  $I = 5$  мА

6.3.3. Проверен орган контроля токовых цепей

6.3.4. Сняты тормозные характеристики  $I_d = f(I_r)$  пусковых органов, произведено измерение коэффициентов торможения и тока срабатывания пусковых органов при переводе на чувствительные характеристики.

$$I_{\partial} = I_{\partial \sigma} + K'_T I_r ;$$

где  $I_{dd}$  – начальный ток срабатывания плача дифференциальной защиты, число витков первичной обмотки промежуточного трансформатора которого равно  $W_1$ ;  $K'_T$  – расчетный коэффициент торможения при различных значениях коэффициентов трансформации промежуточных трансформаторов тока;  $K_T$  – заданный в уставках коэффициент торможения;  $W_2$  – число витков первичной обмотки промежуточного трансформатора тормозной цепи;  $W_1$  – число витков первичной обмотки промежуточного трансформатора общей цепи.

6.3.5. Проверена шкала прибора модуля МК-203

П р и м е ч а н и е . При измерении ток подавался через промежуточный трансформатор тока

## 7. Проверка модуля органа контроля испытания Л-305

### 7.1. Проверка настройки чистра напряжения обратной последовательности

Напряжение $U_{B-CA} = 100$ В		Напряжение на выходе панели	Напряжение на выходе, В	
Элемент	Напряжение, В	Соотношение	раза	Значение
$U_{R19+R20}$		$\frac{U_{R19+R20}}{U_{C5}}$	$U_{A-BC}$	
$U_{C5}$			$U_{B-CA}$	
$U_{C4}$		$\frac{U_{C4}}{U_{R17+R20}}$	$U_{C-AB}$	
$U_{R17+R18}$				

## 7.2. Проверка реле напряжения РН1 и РН2 на рабочих уставках

Реле	RHI	RH2
Напряжение, В	срабатывания возврата	
Коэффициент возврата		

7.3. Проверка органа выдержки времени ЗВ на рабочей установке  $t_{cp} = \underline{\hspace{2cm}}$  с при замкнутых переключках  $\underline{\hspace{2cm}}$

#### 7.4. Проверка временных параметров RH2, PHI

7.5. Проверка выходов модуля МБ-305 в различных режимах работы

Режим	Значение $U_2$ и $U_{M\Phi}$ по отношению к уставке	Исходное состояние и порядок имитации	Состояние контролируемых элементов (на зажимах)				
			$P_4 (X_2:1, X_2:4)$	$P_1 (X_1:8c, X_1:9c)$	$P_2 (X_1:9c, X_1:Oc)$	Выход ЭЗ (Х1:7а)	Выход ЭЗ (Х1:8а)
Аварийная ситуация	$U_{M\Phi} < U_2$ и $U_2 >$	Н3 в положении I-3; Н1, Н2 в положении I-2. Подать $1,2 U_{M\Phi}$ уст	+ с выдержкой времени	-	-	"1"	"1"
Отсутствие напряжения на шинах	$U_2 <$ и $U_{M\Phi} <$	Н1, Н3 в положении I-3	+ с выдержкой времени	+	-	"1"	"1"
Нормальный режим	$U_2 <$ и $U_{M\Phi} >$	Н3 в положении I-3; Н1, Н2 в положении I-2. Подать $1,2 U_{M\Phi}$ уст	-	-	+	"1"	"1"
Операция включения и наличие напряжения на шинах	$U_2 <$ и $U_{M\Phi} >$	X2:6 соединить с X2:5; Н3 в положении I-3; Н1, Н2 в положении I-2. Подать $1,2 U_{M\Phi}$ уст	-	-	+	"1"	"0"
Операция включения и отсутствие напряжения на шинах	$U_2 <$ и $U_{M\Phi} <$	X2:6 соединить с X2:5; Н1, Н3 в положении I-3	+ с выдержкой времени	+	-	"1"	"0"

П р и м е ч а н и е. + - реле сработало; - - реле не сработало;  
1 - логическая единица; 0 - логический нуль.

8. Проверка модуля логики М-20I

8.1. Проверка элементов времени на рабочих уставках

Наименование элемента	Наименование замкнутых перемычек	Время срабатывания, с
JB		
IВП		
2ВП		
4В		
2В		

9. Проверка модуля тестовой проверки К-20I

9.1. Проверка элементов времени на рабочих уставках

Наименование элемента	Наименование замкнутых перемычек	Время срабатывания, с
2В		
3В		
4В		
IВП		

9.2. Проверка функционирования блока тестовой проверки в режиме тестового контроля

Проверены все шесть тестов. Логическая часть защиты функционирует правильно.

9.3. Проверка функционирования блока при имитации неисправностей по основным трактам контроля и отключения.

Вид имитации	Способ имитации	Работа сигнализации
Ненормальность РК	На колодке АЗ-ХТ4 отключаются провода с зажимами 1 для фазы А, 2 для фазы В, 3 для фазы С	Загорается РК, затем ИВ (ИС-20I) и НЕИСПРАВНОСТЬ (К-20I)
Ненормальность ПО	На колодке АЗ-ХТ4 отключаются провода с зажимами 5 для фазы А, 6 для фазы В, 7 для фазы С	Загорается РК и ПО <sub>A</sub> (-С <sub>B</sub> , ИС <sub>C</sub> ), затем ИВ (ИС-20I) и НЕИСПРАВНОСТЬ (К-20I)
Ненормальность ИУ	На колодке АЗ-ХТ4 отключаются провода с зажимами 8 для фазы А, 9 для фазы В, 10 для фазы С	То же
Ненормальность БИУ	Размыкание накладки Н2 в модуле И-20I	-"-
Ненормальность ИВ (на уровне РК)	На колодке АЗ-ХТ4 отключается провод с зажимом 4	Загорается РК, затем ИВ (ИС-20I) и одновременно НЕИСПРАВНОСТЬ (К-20I)

#### 10. Проверка выходных цепей

Проверено состояние контактов всех выходных цепей электроконтактного отключения, сигнализации, пуска УРОВ и ПАА, запрета АПВ, информации в АПВ и тиристорного отключения в исходном режиме и при срабатывании защиты или ее отдельных элементов.

Цепи защиты	Место установки реле	Контакт проверяющего реле	Номера зажимов проверяемого реле	Исходное состояние выхода	Состояние выхода при срабатывании
Сигнализации	ИС-20I	P1:2	36,45	-	+
		P2:2	37,45	-	+
		P3:2	38,45	-	+
		P4:2	39,45	-	+
		P5:2	40,45	-	+
		P6:2	41,45	-	+
		P7:2	42,45	-	+

Цепи защиты	Часто установки реле	Контакт проверяемого реле	Номера зажимов проверяемого реле	Исходное состояние выхода	Состоиние выхода при срабатывании
Сигнализации	Ю-201	P8:2 P9:2 PI7:I PI8:I	43,45 44,45 50,47 51,47	- - - -	+ + + +
Пуска УРОВ и ЦАА	МУ-206	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9	62,63 64,65 66,67 68,69 70,71 72,73 74,75 76,77 78,79	- - - - - - - - -	+ + + + + + + + +
Запрета АПВ	У-204	P3:I P3:2 P3:3 P3:4 P4:I P4:2 P4:3 P4:4 P5:I P5:2 P5:3 P5:4 P6:I P6:2 P6:3 P6:4	81,83 84,86 87,89 90,92 93,95 96,98 99,101 102,104 82,83 85,86 88,89 91,92 94,95 97,98 100,101 103,104	- - - - - - - - - - - - - - - - -	+ + + + + + + + + + + + + + + + +
Информации в АПВ	МУ-204	PI-I PI-I PI-I	I22,I23 I24,I25 I26,I27	- - -	+ + +

Цели защиты	Место установки реле	Контакт проверяющего реле	Номера захватов проверяемого реле	Исходное состояние выхода	Состояние выхода при срабатывании
Информация в АПВ	У-204	PI-1 PI-2 PI-2 PI-2 PI-2 P2-I P2-I P2-I P2-2 P2-2 P2-2	I23,I29 I30,I31 I32,I33 I34,I35 I36,I37 I38,I39 I40,I41 I42,I43 I44,I45 I46,I47 I48,I49 I50,I51 I52,I53	- При наличии напряжения на шинах + отсутствии напряжения на шинах	+ При отсутствии напряжения на шинах
Контактного отключения	Лицевая сторона панели	KL 1-1 KL 1-2 KL 1-3	242-265, 266,267	-	+
		KL 1-4 KL 2-1 KL 2-2	244-268, 269,270	-	+
		KL 2-3 KL 2-4 KL 3-1	246-271, 272,273	-	+
		KL 3-2 KL 3-3 KL 3-4	248-274, 275,276	-	+
		KL 4-1 KL 4-2 KL 4-3	250-277, 278,279	-	+
		KL 4-4 KL 5-1 KL 5-2	252-280, 281,282	-	+
		KL 5-3 KL 5-4 KL 6-1	254-283, 284,285	-	+

Цепи защиты	Лесто ж установ- ки реле	Контакт проверя- емого реле	номера за- жимов про- веряемого реле	ходное с ояние выхода	Состояние входа при сра- батывании
Контактного отключения	Лицевая сторона панели	KL 6-2 KL 6-3 KL 6-4	256-286, 287,288	-	+
Тиристорно- го отклю- чения	ЛУ-II3	P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17	302,312 303,313 304,314 305,315 306,316 307,317 308,318 309,319	OB OB OB OB OB OB OB OB	24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В

П р и м е ч а н и е . + - замкнутое состояние контакта;  
- - разомкнутое состояние контакта.

## II. Комплексное опробование панели

Операция	Способ имитации	Зажимы, на ко- торых осущест- вляется останов милли- секундо- мера	Время работы, мс			средне- арифме- тичес- кое
			1	2	3	
Проверка выходных цепей запрета АПВ при действии от УРОВ	Соединение зажимов 5,10 через переклю- чатель "Пуск" милли- секундомера	81,83				
Проверка выходных цепей ДЗШТ и це- пей избирательно- го запрета АПВ при действии ДЗШТ от УРОВ	Соединение зажимов 5,23					Сработали реле Р8-Р20 (ЛУ-II3), Р5-Р6 (ЛУ-204), Р1-Р9 (ЛУ-206) контроль осуществляется на зажи- мах согласно таблице п.10

Операция	Способ имитации	Зажимы, на которых осуществляется останов миллисекундомера	Время работы, мс			
			1	2	3	средне-арифметическое
Проверка функционирования канала отключения	Подача $2I_{ср}$	Контакты дополнительного реле				
	PO фазы А					
	Тиристорный выход					
	Контактный выход		265-242			
	PO фазы В					
	Тиристорный выход					
Проверка действия на запрет АПВ при ручном опробовании шин с контролем отсутствия напряжения	Контактный выход	Контакты дополнительного реле	266-242			
	PO фазы С					
	Тиристорный выход					
	Контактный выход		267-242			
	Соединение 3,4 ПУСК миллисекундомера					
	$t_{ср. запрета}$		81,83			
Проверка состояния выходных реле информации о наличии или отсутствии напряжения на шинах	$t_{ср. IB}$		45,42			
	Подано напряжение фазы А через переключатель ПУСК миллисекундомера	$t_{ср}$	138,139			
	$t_B$		122,123			
	Имитация двухфазного КЗ при поданном I и U					
Проверка цепи запрета АПВ шин в режиме недоотключения не поврежденной фазы	фаза А					
	фаза В					
	фаза С					

Операция	Способ имитации	Зажимы, на которых осуществляется останов миллисекундомера	Время работы, мс			средне-арифметическое
			1	2	3	
Проверка действия на запрет АПВ при ручном отборовании шин с контролем наличия напряжения на шинах	Подано ~100 В, соединение зажимов 3,4 через переключатель ПУСК миллисекундомера		81,83			
Проверка осуществления запрета АПВ шин при неуспешном АПВ присоединения, исключаемого первым	Подача 2 $I_{ср,ло}$ фаза А фаза В фаза С		81,83			

## 12. Проверка защиты рабочим током и напряжением

12.1. Проверена правильность подключения цепей напряжения.

## 12.2. Снятие векторной диаграммы токов присоединений.

### 12.3. Проверка токов небаланса

13. Заключение \_\_\_\_\_

Проверку производили \_\_\_\_\_.

Руководитель работ \_\_\_\_\_

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ,  
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЩИТЫ

1. Комплектное устройство У-5052, У-5053, УПЗ-1, УПЗ-2.
2. Мегаомметр на напряжение 500 В М4100/3.
3. Мегаомметр на напряжение 100 В М4100/1.
4. Вольтамперфазондикатор ВАФ-85.
5. Лост постоянного тока Р333 или индикатор сопротивления МВ.
6. Электронный секундомер Ф209, Ф738.
7. Электронный вольтметр В3-39, В3-38.
8. Комбинированные приборы Ц4313, Ц4317, Ц4340.
9. Вольтметр Э-515/2, Э-532, 7,5-60 В.
10. Вольтметр Э-515/3, Э-533, 150-300 В.
11. Амперметр Э-514/2, Э-526, 2,5-5 А.
12. Амперметр Э-513/4, Э-525, 0,25-1 А.
13. Миллиамперметр Э-513/1, Э-523, 10-40 мА.
14. Пробник или омметр на напряжение не более 1,5 В и ток КЗ не более 1 мА.
15. Комплект инструментов КИР-1, КИР-2.
16. Испытательная установка ИВК-2 для проверки изоляции напряжением переменного тока 1000 В.

Приложение 4

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА  
И СПОСОБ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПУСКОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ПРИСОЕДИНЕНИЙ

Для выравнивания вторичных токов при различных коэффициентах трансформации трансформаторов тока присоединений в первичных обмотках промежуточных трансформаторов тока защиты имеются ответвления от 10, 15, 20 и 30 витков.

Значения коэффициентов трансформации промежуточных трансформаторов при использовании общего вывода Н1 и различных ответвлений первичной обмотки относятся как

$$\frac{I}{2} : \frac{I}{3} : \frac{I}{4} : \frac{I}{5} : \frac{I}{6}. \quad (1)$$

Принятые соотношения в основном соответствуют стандартному ряду коэффициентов трансформации трансформаторов тока.

Для обеспечения необходимого выравнивания вторичных токов необходимо, чтобы произведения коэффициентов трансформации основных трансформаторов тока (ТТ) и относительных коэффициентов трансформации промежуточных трансформаторов тока (Т) для всех присоединений были одинаковыми, т.е. чтобы удовлетворялось условие

$$n = n_{TTi} n_{*Ti} = \text{const}, \quad (2)$$

где  $n$  – результирующий коэффициент трансформации;

$n_{TTi}$  – коэффициент трансформации ТТ  $i$ -го присоединения;

$n_{*Ti}$  – относительный коэффициент трансформации трансформатора Т  $i$ -го присоединения, равный соответствующей дроби в выражении (1).

Значения относительных коэффициентов трансформации следует выбирать такими, чтобы результирующий коэффициент трансформации был минимально возможным. Это необходимо в связи с тем, что значение номинального тока срабатывания защиты дано при минимальном коэффициенте трансформации промежуточного трансформатора и с его увеличением значение тока срабатывания пропорционально увеличивается. Предусмотренный диапазон регулирования установок позволяет компенсировать увеличение коэффициента трансформации, однако этот диапазон ограничен. Поэтому следует стремиться, чтобы относительные коэффициенты трансформации промежуточных трансформаторов были минимально возможными.

Пример I. Имеются трансформаторы тока с коэффициентами трансформации:  $n_{TT1} = 2000$ ;  $n_{TT2} = 3000$ .

Для обеспечения выравнивания токов могут быть выбраны коэффициенты  $n_{*Ti}$ , равные  $\frac{I}{2}$  и  $\frac{I}{3}$  или  $\frac{I}{4}$  и  $\frac{I}{6}$ . Исходя из

вышеуказанного, выбираем коэффициенты  $n_{*T_1}$ , равные  $\frac{1}{4}$  и  $\frac{1}{6}$ ,

т.е. на первичной обмотке промежуточного трансформатора T1 выбираем ответвление 20 витков, T2 - 30 витков.

Различие коэффициентов трансформации промежуточных трансформаторов тока может вызвать затруднение при снятии тормозной характеристики. Значение тока  $I_{*do}$  может быть определено из выражения

$$I_{*do} = \frac{I_1}{n_{TT_L}} , \quad (3)$$

где  $I_{do_l}$  - вторичный начальный ток срабатывания защиты, определенный со стороны трансформатора тока  $l$ -го присоединения;

$I_1$  - первичный ток срабатывания защиты (уставка).

Для определения коэффициента торможения можно воспользоваться формулой

$$I_d = I_{do} + 2K_T I_2 \quad (4)$$

и методикой, приведенной в п. 6.3.3.3. Выражение, по которому определяется расчетный коэффициент торможения  $K'_T$ , может быть получено исходя из следующего. Допустим, изменилось число первичных витков трансформатора T2, а число первичных витков трансформатора T1 осталось без изменения (рис. 6).

Очевидно, что для сохранения исходного значения коэффициента торможения необходимо, чтобы при снятии тормозной характеристики значения вторичных токов  $I'_1$ ,  $I'_d$  и  $I'_2$  остались такими же, как и при  $W_1 = W_2$ .

Поэтому для компенсации изменения числа витков ( $W_2 - W_1$ ) трансформатора T2 и сохранения неизменным тока  $I'_2$  нужно изменить ток  $I_2$

$$I_{*2} = I_2 \frac{W_1}{W_2} .$$

При этом изменение тока  $I_2$  будет равно

$$\Delta I_2 = I_2 - I_2 \frac{W_1}{W_2} .$$

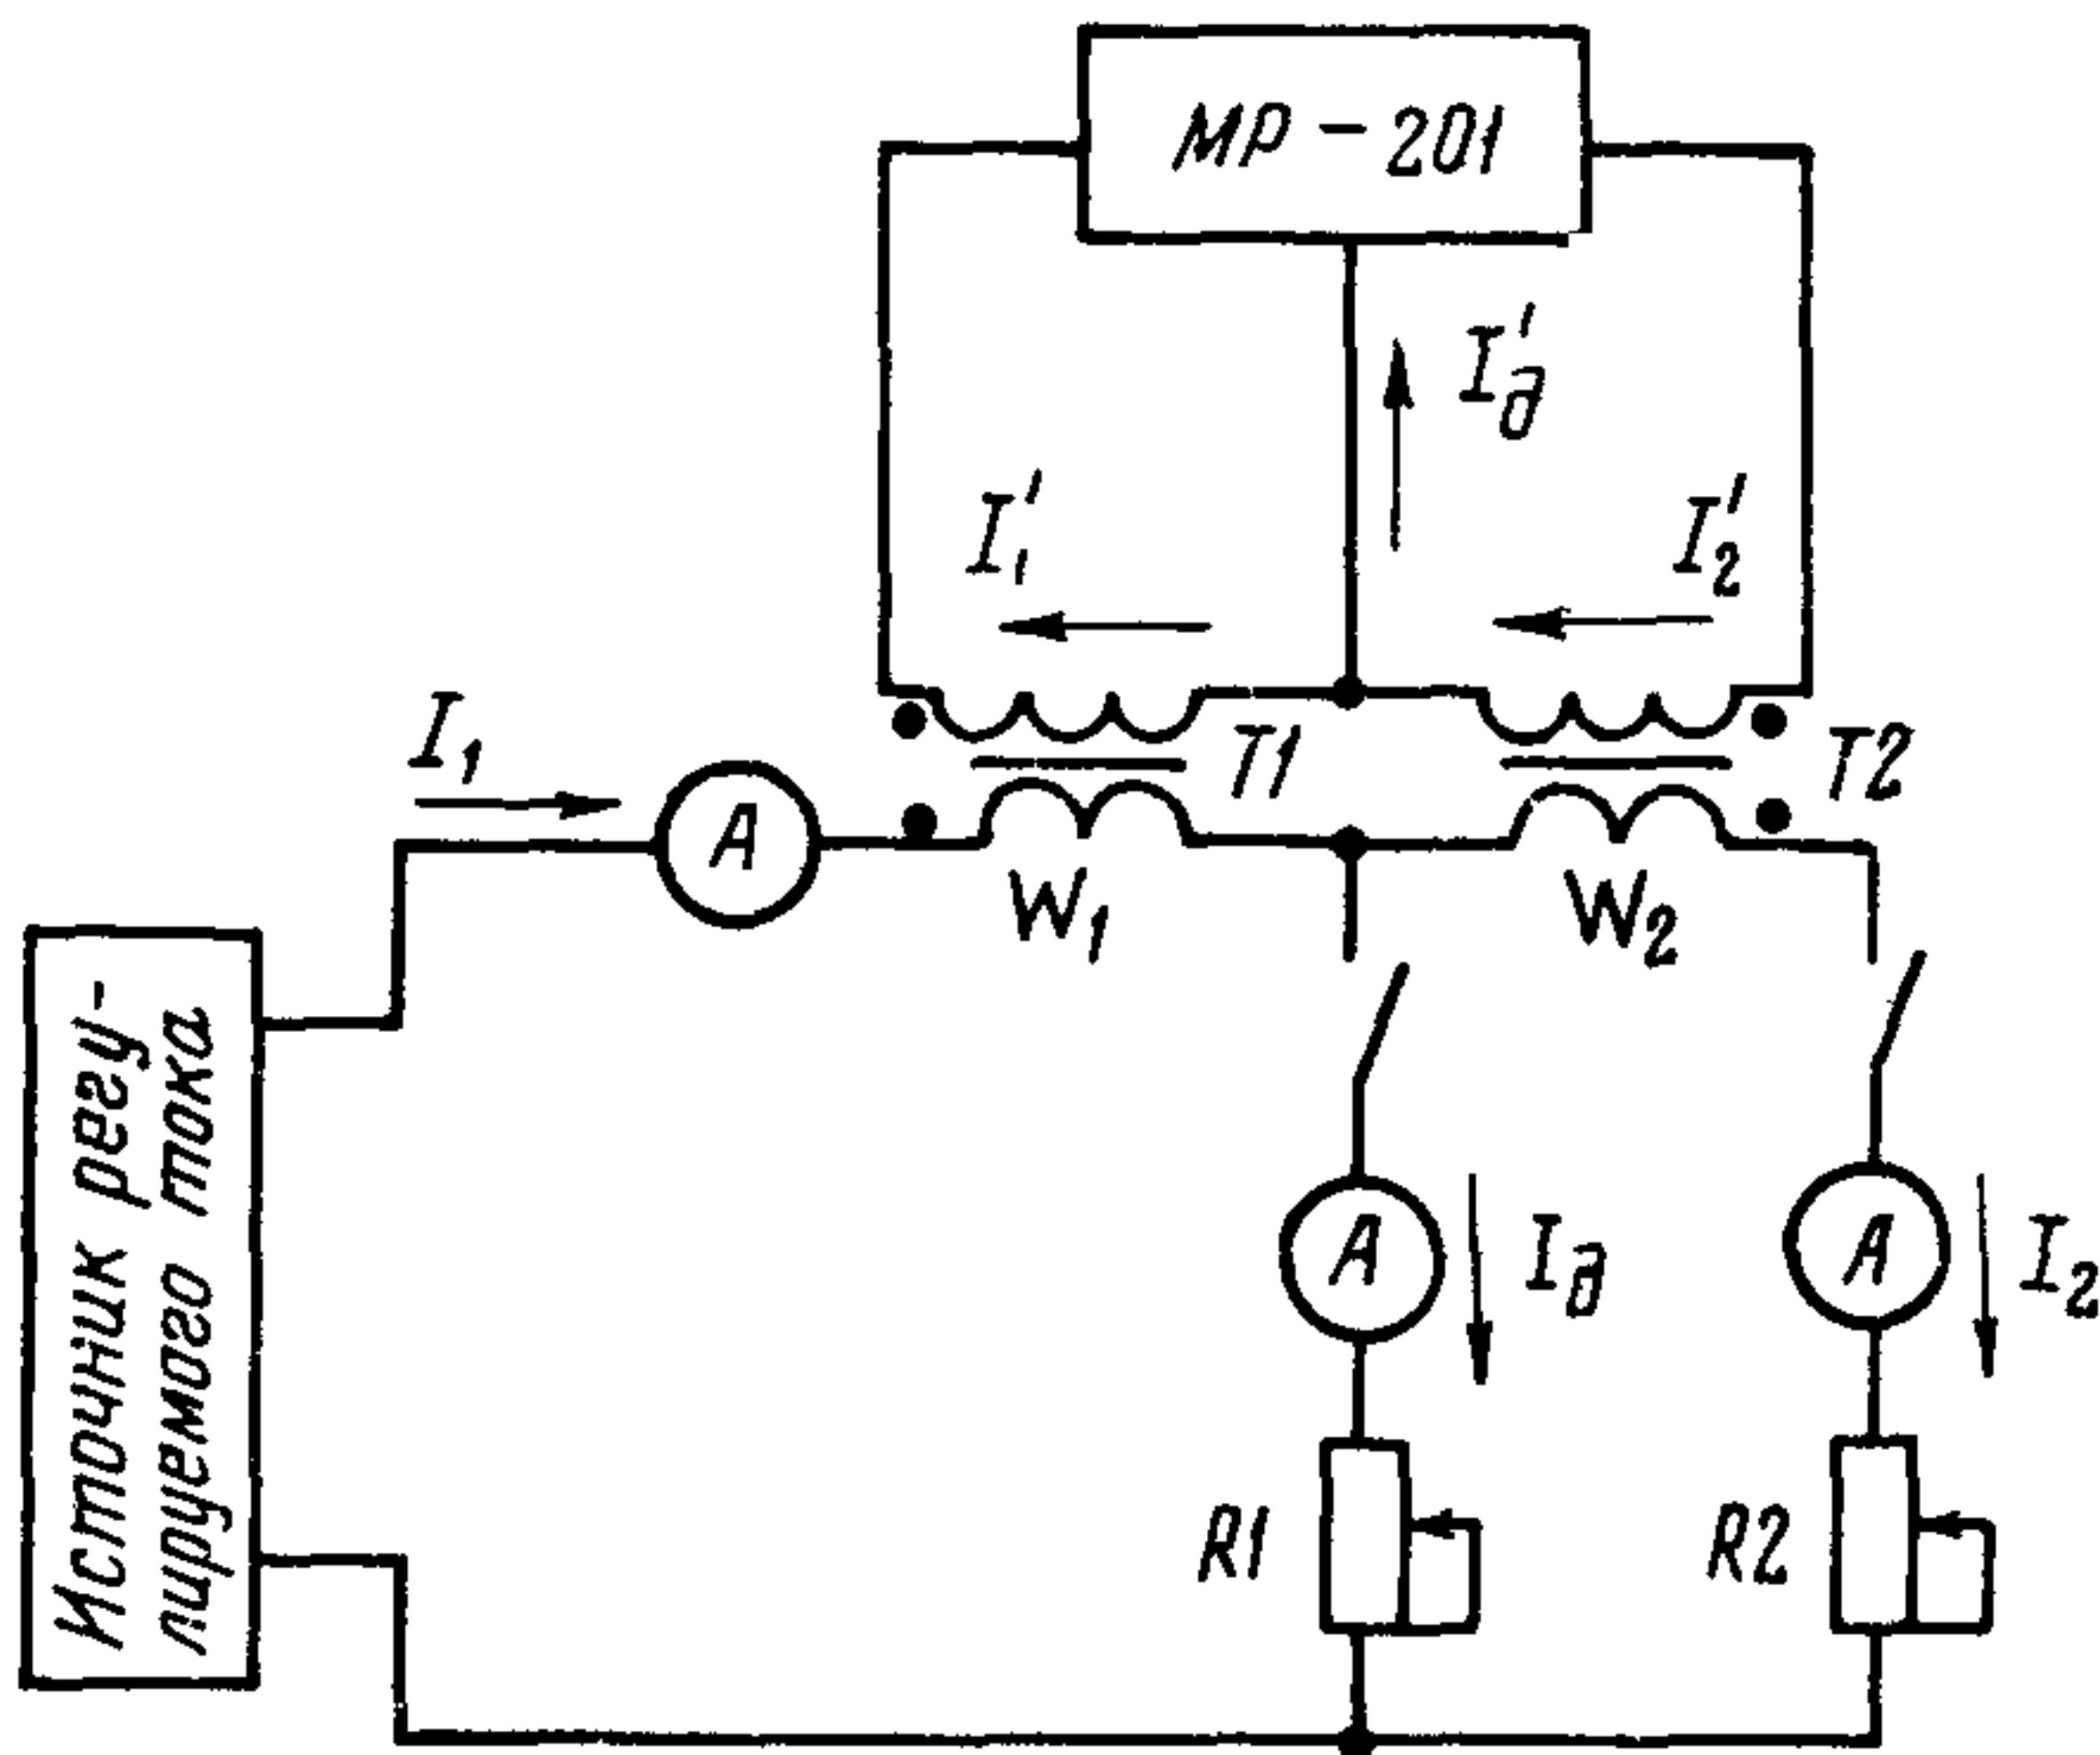


Рис. 6. Схема для снятия тормозных характеристик:

$T_1, T_2$  – промежуточные трансформаторы тока, к которым подключены одноименные фазы вторичных токов присоединений

Для поддержания неизменным тока  $I'_1$  значение тока  $I_1$  не должно изменяться, так как число витков  $W_1$  не изменилось. Поэтому на значение  $\Delta I_2$  должно быть изменено значение тока  $I_d$ , т.е.

$$I_{*d} = I_d + \Delta I_2 = I_{d0} + 2K_T I_2 + I_2 - I_2 \frac{W_1}{W_2} = I_{d0} + 2I_2 \left( K_T + 0,5 - 0,5 \frac{W_1}{W_2} \right).$$

Из выражения (4) следует

$$K'_T = \frac{I_{*d} - I_{d0}}{2I_{*2}} = \frac{I_{d0} + 2I_2 \left( K_T + 0,5 - 0,5 \frac{W_1}{W_2} \right) - I_{d0}}{2I_2 \frac{W_1}{W_2}},$$

т.е.

$$K'_T = \frac{W_2}{W_1} (K_T + 0,5) - 0,5. \quad (5)$$

Можно показать, что формула (5) не изменится, если предложить, что изменилось число первичных витков трансформатора T1, а число первичных витков трансформатора T2 осталось неизменным.

При рассмотрении выражения (5) видно, что при  $W_2 < W_1$ , значение  $K'_T$  может быть отрицательным или равным нулю, т.е. расчетная характеристика торможения может быть убывающей или неизменной функцией.

Пример 2. Пусть для тех же данных, что и в примере I, заданы уставки:

$$I_I = 2000 \text{ A}; \quad K_T = 0,2.$$

В примере I выбрано следующее число витков в первичных обмотках промежуточных трансформаторов тока защиты:

$$\begin{aligned} W_1 &= 20 \text{ вит.}; \\ W_2 &= 30 \text{ вит.} \end{aligned}$$

Определим вторичные начальные токи срабатывания защиты по выражению (3):

$$I_{*d01} = \frac{2000}{2000} = 1 \text{ A};$$

$$I_{*d02} = \frac{2000}{3000} = 0,66 \text{ A}.$$

Расчетный коэффициент торможения определим из выражения (5),

$$K'_T = \frac{30}{20} (0,2 + 0,5) - 0,5 = 0,55.$$

Выражение (4) для проверки тормозной характеристики примет вид

$$I_{*d} = I + 2 \cdot 0,55 \cdot I_{*2} = I + I \cdot I_{*2}.$$

Если измерение производить по схеме (см. рис. 6), в которой поменять местами промежуточные трансформаторы тока, то

$$\begin{aligned} K_T &= \frac{20}{30} (0,2 + 0,5) - 0,5 = -0,033 \text{ и соответственно} \\ I_{*d} &= 0,66 - 2 \cdot 0,033 \cdot I_{*2} = 0,66 - 0,066 I_{*2}. \end{aligned}$$

Приложение 5

УСТРОЙСТВО БЛОКА ТЕСТОВОЙ ПРОВЕРКИ  
И ПОРЯДОК РАБОТЫ С НИМ

Блок тестовой проверки (БТП) предназначен для быстрой проверки правильности функционирования измерительных органов защиты и элементов ее логической схемы по основным трактам отключения, сигнализации и блокировки. Схема БТП приведена на рис. 7 (см. вклейку).

При данной проверке выявляются неисправности, которые могут привести к отказу защиты при повреждении в защищаемой зоне или к ее ложному действию при внешних повреждениях, а также проверяется стабильность уставок срабатывания измерительных органов защиты.

В нормальном режиме эксплуатации защиты БТП отключен. На время тестовой проверки выходные цепи защиты блокируются.

Конструктивно БТП выполнен в виде двух электрически связанных между собой и с целями измерительных органов и основных логических элементов защиты модулей МК-202 и МК-201.

Ввод БТП в работу осуществляется переключением цепей много-полюсным переключателем III, расположенным в модуле МК-202.

При переключении переключателя III осуществляются следующие подготовительные операции:

- а) подается напряжение от источника оперативного тока 0, -12, -24В (блок питания) на шинки питания модуля МК-201, выводы 5а, 6а, 1а, 2а, 3а, 4а разъема XI модуля МК-202 и выводы 5в, 5с, 2в, 4в, 4с разъема XI модуля МК-201;
- б) включается пусковое реле Р1 модуля МК-201 (XI:7в, 7с, XI:6в, 6с модуля МК-202 и выводы X2:6а, XI:5в, 5с модуля МК-201), при этом замыкается контакт реле Р1 и загорается светодиод Д29 (I);
- в) подготавливается цепь тестовых сигналов от вспомогательного источника напряжения переменного тока 36 В, подаваемых на входные цепи измерительных органов защиты (выводы модуля МК-202 - X2:1, X2:2, XI:5в, XI:3с, XI:8в, 9в, X3:6с, 7с, X3:8с, 9с);

г) снимается потенциал -24 В с выходных реле модуля МУ-И13, разъемов XI:0с модуля МК-202 и XI:1в, I с модуля МУ-И13;

д) размыкается цепь самоудерживания реле IV модуля МЛ-20I (выводы разъема X3:3в, 3с и X3:4в, 4с модуля МК-202 и XI:4а, 4в, XI:2а, 2в модуля МЛ-20I);

е) размыкается цепь возврата пускового двухпозиционного реле Р2 модуля МК-20I (выводы XI:7а, 8а, XI:9а, 0а модуля МК-202 и выводы XI:1а, XI:2а модуля МК-20I).

Вся тестовая проверка защиты состоит из шести испытательных циклов (две серии по три цикла каждая). В первой серии осуществляется поочередная подача на вход каждой из фаз защиты переменного тока, соответствующего уверенному срабатыванию реле контроля (I<sub>05</sub>-I<sub>1</sub> тока срабатывания РК), а во второй серии – поочередная подача на вход каждой из фаз защиты переменного тока, соответствующего уверенному срабатыванию пусковых органов каждой из фаз при отсутствии торможения (I<sub>05</sub>-I<sub>1</sub> тока срабатывания ПО при отсутствии торможения, т.е. при K<sub>T</sub> = 0).

Для обеспечения отсутствия зависимости тока срабатывания ПО от нагрузки присоединений защищаемых шин на время тестовой проверки уставка коэффициента торможения снижается до нуля путем шунтирования тормозных резисторов ПО всех трех фаз замыкающими контактами реле Р3 модуля МК-20I, выведенными на разъемы XI:6с, XI:7с, XI:8с, XI:9с, X2:3а, X2:4а.

Данный метод испытаний (при снижении K<sub>T</sub> до нуля) позволяет производить тестовую проверку защиты без каких-либо переключений в цепях тока всех присоединений защищаемых шин.

Выбор серии циклов и используемой фазы измерительных органов защиты производится переключателем 2П. Положения 6,7,8 переключателя 2П соответствуют второй серии испытательных циклов, соответствующих уверенному срабатыванию ПО отдельных фаз (при K<sub>T</sub>=0). Значение тока (тестового сигнала) при данной серии циклов определяется напряжением вспомогательного источника переменного тока (36 В) и сопротивлением резисторов R<sub>I</sub>, R<sub>I'</sub> модуля МК-202. Положения 9,10,11 переключателя 2П соответствуют первой серии испытательных циклов, рассчитанных на уверенное срабатывание РК.

отдельных фаз. Значение тока (тестового сигнала) при данной серии циклов определяется напряжением вспомогательного источника переменного тока (36 В) и сопротивлением резисторов R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> (при уже выбранных ранее сопротивлениях резисторов R<sub>1</sub> и R<sub>1'</sub>).

Цепи вторичных обмоток T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> модуля Ж-202 через накладки H2-H5 подключены ко входам выпрямительных полумостов измерительных органов отдельных фаз, нормальное положение накладок I-2.

Для снятия тормозных характеристик ПО отдельных фаз при питании от постороннего источника, подсоединеного к выводам X2:6, X2:5, X2:3, X2:4 модуля Ж-202 (защита выведена из работы, цепи тока всех присоединений отключены от вторичных обмоток трансформаторов тока), используются сочетания других положений (I-3 и I-4) накладок H2-H5.

При первой серии испытательных циклов ПО отдельных фаз не срабатывают, поэтому для исключения выдачи ложного сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАЩИТЫ в схему логической части БТП (вывод разъема X2:3с модуля МК-201) подается сигнал I<sub>2</sub> В через второй ряд выводов переключателя 2П от вывода XI:I<sub>c</sub>, соединенного с -I<sub>2</sub> В, на вывод XI:I<sub>b</sub> (модуль МК-202).

Блок тестовой проверки действует следующим образом:

- после ввода БТП в работу переключателем III модуля Ж-202 переключатель 2П устанавливается в одно из возможных положений, например, в положение II, соответствующее проверке фазы "A" защиты при токе, достаточном для срабатывания РК;

- запуск БТП производится кнопкой SB5 в цепи рабочей обмотки двухпозиционного реле P2, которое срабатывает совместно со своими реле-повторителями P3 и P4. Реле P3 тремя замыкающими контактами, выведенными на зажимы XI:6с, XI:7с, XI:8с, XI:9с, X2:3а, X2:4а, шунтирует тормозные резисторы в цепях ПО фаз А, В, С (снижает K<sub>T</sub> до нуля), четвертым контактом запускает программное реле времени ZB, а реле P4 своими замыкающими контактами, выведенными на X2:8в, 8с, X2:9в, 9с, X2:I<sub>b</sub>, I<sub>c</sub>, X2:2в, 2с, замыкает ранее подготовленную цепь тестового сигнала (цепь напряжения переменного тока 36 В), вследствие чего срабатывает РК проверяемой фазы (например, фазы А). При этом запускается реле времени I В органа контроля исправности цепей переменного тока защиты,

а на вывод IO (5,2) ЭI (зажимы XI:3а, XI:5а, XI:6а МК-20I) логической схемы II (2И, ЗИ) контактом РК фазы A (B,C) подается сигнал логической единицы, за который принимается потенциал шинки XI:5в, 5с (OB БП) относительно потенциала шинки XI:2в, 2с (-12 В БП), условно принятого за сигнал логического нуля. После срабатывания реле времени I В на вывод 9 (4,I) интегральной схемы ЭI (зажим XI:4а МК-20I) также подается сигнал логической единицы, вследствие чего на выводе 8 (6,3) ЭI появляется сигнал логического нуля, что приводит к срабатыванию реле P6, подключенного к выводам ячеек ЭI через логическую схему ИЛИ на диодах D4, D5, D6.

При срабатывании реле P6 замыкается цепь его реле-повторителя P7, которое, срабатывая запускает ЗВ подачей сигнала "I" на катод диода D3 (транзистор T1, конденсатор C4, резисторы R 5-R IO, диод D3, ячейка ЭI и реле P5 с защитной цепочкой D7, R 16).

По истечении выдержки времени ЗВ срабатывает реле P5 и своим контактом подает напряжение на тормозную обмотку реле P2, которое вместе с реле-повторителем P3, P4 возвращается в исходное положение.

Рассмотренный порядок операций соответствует исправному состоянию проверенных элементов защиты.

После перевода 2П в положение IO (9) нажимается кнопка SB5 и осуществляется проверка защиты при действии реле РК фазы В (C) в том же порядке, что и для фазы A.

В случае неисправности какого-либо из элементов защиты, действующих в циклах проверки защиты на уровнях срабатывания РК, срабатывает канал фиксации неисправности, образованный элементом временной памяти I ВЛ (резисторы R 19 + R 24, конденсатор C5, диод DIO, транзистор T2), элементом выдержки времени 4В (резисторы R37 + R 4J, конденсатор C6, диод D16, транзистор T3), логическими схемами 7И, 8И, ИЛИ и двухпозиционным реле PI3. В частности, при проверке на уровне срабатывания РК и несрабатываний, например, реле РК защиты фазы A на выходе 8 ЭI будет сигнал логической единицы и, следовательно, реле P6 и соответственно P7 срабатывать не будет и на выходы 1 и 2 Э4 будут поданы сигналы логической единицы (на вход 2 после срабатывания 2В). Это приводит к запуску элемента выдержки времени 4В, при сработке которого

контактом реле РII замыкается цепь рабочей обмотки двухпозиционного реле РIЗ. Реле РIЗ срабатывает, самоудерживается, возвращает все сработавшие реле (вместе с пусковым двухпозиционным реле Р2) в исходное положение и включает светоиндикатор Д28 НЕИСПРАВНОСТЬ. После устранения неисправности в защите нажатием на кнопку SB6 квитируется сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ и вся схема ЕТП возвращается в исходное положение.

Проверка защиты при второй серии испытательных циклов на уровне токов, достаточных для срабатывания ПО, производится в том же порядке, что и ранее, но перед данной проверкой переключатель 2Н устанавливается в положение 8 (7,6), соответствующее проверке фазы А (В,С) защиты.

После нажатия кнопки SB5 срабатывает реле Р2 со своими повторителями Р3, Р4 и произволит все упомянутые выше операции.

По первичной обмотке ТI (T2, T3) протекает при этом ток, достаточный для срабатывания ПО (и тем более для срабатывания РК), вследствие чего в схеме панели срабатывает блок управления соответствующей фазы БУ (2БУ, 3БУ) и блок изменений уставок пусковых органов.

При срабатывании элементов защиты – РК, ПО, БУ соответствующей фазы, например, фазы А и БИУ на входах 4, 2, I, 5 Э2 (XI:3а, XI:7а, XI:8а, X2:5а) фиксируется совпадение единичных логических сигналов, вследствие чего сработает реле Р8 и его реле-повторитель Р9.

После срабатывания органа времени защиты IB, как и в случае проверки защиты на уровне сигналов, достаточных для срабатывания только РК, срабатывает реле Р6 и соответственно реле Р7, запускается орган выдержки времени ЗВ, по истечении выдержки времени которого срабатывает реле Р5 и возвращает реле Р2 и тем самым всю схему ЕТП в исходное положение. В момент срабатывания реле времени защиты IB в цепях защиты срабатывают элементы I, 2, З ЗАПРЕТ и из-за связанного с этим возврата блоков БУ и БИУ возвращаются логические схемы ТИ(2И,3И) и реле Р6 и Р7.

В случае неисправности какого-либо элемента, действующего при проверке срабатывания защиты на уровне срабатывания ПО, срабатывают элементы канала фиксации неисправности – 8И, ИЛИ, элемент выдержки времени ЗВ и двухпозиционное реле РIЗ. Элемент

временной задержки ИВП предотвращает выдачу ложного сигнала о неисправности защиты из-за возврата элементов защиты БУ и БИУ в момент срабатывания органа выдержки времени ИВ.

При проверке защиты на уровне токов, соответствующем срабатыванию РК, для исключения выдачи ложного сигнала о неисправности защиты по каналу 8И, ИЛИ на входы I2,I3 Э2 через объединенные контакты 9,10,II переключателя 2П (модуль МК-202) поется сигнал логического нуля (-12 В) через вывод разъема X2:3с, благодаря чему исключается совпадение единичных сигналов на входах I2,I3,I0,9 Э2 (8И).

Перед проверкой функционирования защиты по основным трактам контроля и отключения с помощью блока тестовой проверки должны быть выставлены уставки всех элементов задержки и органов выдержки времени в модуле МК-201. Их значения связаны со значением уставки органа выдержки ИВ в модуле МЛ-201. Обозначив выдержки времени элементов задержки ИВП, ЗВ, 4В и органа выдержки времени 2В в модуле МК-201 как  $t_{\text{IVP}}$ ,  $t_{\text{ЗВ}}$ ,  $t_{\text{4В}}$ ,  $t_{\text{2В}}$  и выдержку времени органа выдержки времени ИВ в модуле МЛ-201 как  $t_{\text{IB}}$ , можно записать следующие условия настройки блока тестовой проверки:

а) сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ не должен появиться при исправной схеме защиты

$$t_{\text{2В}} > t_{\text{IB}} ; \quad (6)$$

б) информация об исправности схем блока управления и блока изменения уставки в защите после срабатывания устройства непрерывного контроля должна существовать дольше, чем произойдет возврат схемы проверки в исходное состояние

$$t_{\text{IVP}} > t_{\text{ЗВ}} ; \quad (7)$$

в) время цикла проверки трактов контроля и отключения должно быть больше времени, по истечении которого появляется сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ

$$t_{\text{IB}} + t_{\text{ЗВ}} > t_{\text{2В}} ; \quad (8)$$

Решая совместно неравенства (6)-(8), получаем в общем виде соотношения между уставками выдержек времени МК-201 и выдержки времени ИВ в модуле МЛ-201

$$t_{IB} + t_{3B} > t_{2B} > t_{IB} + t_{3B} - t_{IBP}. \quad (9)$$

С учетом допустимых  $\pm 15\%$  отклонений выдержки времени элементов задержки ЗВ и ИВП от уставки неравенство (9) приобретет следующий вид:

$$(t_{IB} + 0,85 t_{3B}) > t_{2B} > (t_{IB} + 1,15 t_{3B} - 0,85 t_{IBP}). \quad (10)$$

Практически настройка уставок элементов времени модуля Ж-20I сводится к следующему. Выбирается одна из трех выдержек времени ЗВ. С учетом неравенства (7) определяется выдержка времени  $t_{IBP}$ .

Подставив в неравенство (10) значения  $t_{3B}$ ,  $t_{IBP}$ , а также значение  $t_{IB}$ , взятое из протокола проверки, определим выдержку элемента 2В.

Выдержка времени  $t_{4B}$ , служащая для дополнительной небольшой задержки сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ, роли не играет (она может быть любая).

Приложение 6

НАПРЯЖЕНИЯ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ  
МОДУЛЕЙ ЗАЩИТЫ

Наиме- нова- ние модуля	Узел схемы	Элемент схемы	Место изме- рения, номер вывода эле- мента	Значение логического сиг- нала ("0") или ("1"), потен- циала (В), или положение кон- такта в режимах:		Способ имитации срабатывания
				ожидания	срабатывания	
4Р-20I	Пуско- вой орган	T1	База Катод	0,5-0,7 "0"	"0" "1"	Зашунтировать диод ДВ
		T2	База Катод	0,5+0,7 "0"	"0" 3,0-4,0	
		Д14	Анод	0,5-0,7	0,45-0,7	
		T3	Экран	~2,5	~3,0	
			Катод	I	~3,0	
		Э1	3,4,5,8	"0"	I	
			6	"1"	"0"	
			I,2,3	"1"	"0"	
			I2	"0"	"1"	
		T4	База	"1"	"0"	
		32	I,2,9,I0	"1"	"1"	
			4,5,I2,I3	"0"	"1"	
			6,8	"1"	"0"	
		Д16	Анод	"1"	"0"	

	P1	X4:I2 - перемычка П9	-	+	
Реле контроля	P2	X2:Ia, X2:Iс	-	+	
	Д25	Анод	0,45-0,7	0,5-0,7	
	T5	База	0,5-0,7	"0"	
		Катод	"0"	"1"	Зашунтировать диод Д26
	Д27	Анод	6,0-7,0	4,5-7,0	
	Э3	3,4,5	"1"	"0"	
		6	"0"	"1"	
		II, <sup>o</sup> ,IO	"0"	"1"	
	Д29,	8	"1"	"0"	
	Д31	Анод	0,45-0,6	0,5-2,0	
	T6	База	"1"	"0"	
		Экран	"1"	"0"	
		Катод	"1"	"0"	
МЛ-20I	P3	X2:2a, X2:Iс	-	+	
	P4	X2:9a - перемычка П9	-	+	
	P5	X4:6-X4:8	--	+	
	Э1	9,IO	"1"	"0"	
		8	"0"	"0"	H1(I-3), H2(I-3), X3:I соединить с X3:IO.
	Д3,Д4	Общая точка	"0"	"0"	
	T1	База	"1"	"0"	Уставка срабатывания минимальная
		Экран	"1"	"0"	
		Катод	"1"	"0"	

Продолжение приложения 6

Наиме- нова- ние модуля	Узел схемы	Элемент схемы	Место измере- ния, номер вы- вода элемента	Значение логического сиг- нала ("0") или ("1"), потен- циала (В), или положение контакта в режимах:		Способ имитации срабатывания
				ожидания	срабатывания	
МЛ-201	Э1	6,I,2,I2,I3 3 II	6,I,2,I2,I3	"0"	"1"	Н1(I-3), Н2(I-3), Х3:I соединить с Х3:I0. Уставка срабатывания минимальная
			3	"1"	"0"	
			II	"1"	"0"	
	Р1	Х2:3а,Х2:Х4		-	+	
			I0,II	"1"	"0"	
			I0,II	"1"	"0"	
	IБУ	9 8,I,2 3,4,5 6	I0,II	"1"	"0"	
			9	"0"	"1"	
			8,I,2	"1"	"0"	
	P2	Х2:5а,Х2:6в	3,4,5	"0"	"1"	Н1 (I-2), Н2 (I-3), Х3:6 соединить с Х1:6а
			6	"1"	"0"	
				-	+	
	IБУ	9 8,I,2 3,4,5 6		-	+	
			9	"0"	"1"	
			8,I,2	"1"	"0"	
	P3	Х2:6а,Х2:2в	3,4,5	"0"	"1"	
			6	"1"	"0"	
				-	+	
	ZБУ	9 8,I,2 3,4,5 6		-	+	Н1(I-2), Н2(I-3), Х3:6 соединить с Х1:8а
			9	"0"	"1"	
			8,I,2	"1"	"0"	
	P4	Х2:7а,Х2:2в	3,4,5	"0"	"1"	
			6	"1"	"0"	
				-	+	

7ИЛИ	36	6,9,10,12,13	"0"	"1"	Н1(1-3), Н2 (1-3), Х3:6 соединить с Х1:6
		8	"1"	"0"	
ИВП	35	I2, I3	"1"	"0"	Н1 (1-3), Н2 (1-3); Н2 (1) соединить с Х3:10
		9,10,II	"1"	"1"	
		8	"0"	"0"	
	Д16, Д17	I,2,6	"1"	"0"	
		Общая точка	"0"	"0"	
	T2	База	"0"	"1"	
БИУ	T3	Экран	"0"	"1"	Н3 (1-4), Н4(1-2), Н5(1-6), Х1:6с и Х1:8с соединить с Х3:10
		P5-PIO	X2:3в, X2:4в	-	
2ВП	J20	Катод	"1"	"0"	Н3 (1-4), Н4(1-2), Н5(1-6), Х1:6с и Х1:8с соединить с Х3:10
	T4	База	"1"	"0"	
		Экран	"1"	"0"	
4 ЗАПРЕТ	37	4,5	"1"	"0"	Н5 (1-2), Н6 (1-4), Н7 (1-2), Н5 (4) и Х1:9а соединить с Х3:6
		6,I0	"0"	"1"	
		8	"1"	"1"	
		3	"1"	"1"	
	6И	I2	"0"	"1"	
4В	38	I3	"0"	"1"	Н5 (1-2), Н6 (1-4), Н7 (1-2), Н5 (4) и Х1:9а соединить с Х3:6
		II,I,2	"1"	"0"	
		3	"0"	"1"	
		6	"1"	"0"	

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я 6

Наиме- нова- ние модуля	Узел схемы	Элемент схемы	Место измере- ния, номер вы- вода элемента	Значение логического сиг- нала ("0") или ("1"), потен- циала (V), или положение контакта в режимах:		Способ имитации срабатывания
				ожидания	срабатывания	
МЛ-201	-	T5	База Экран	"0" "0"	"1" "1"	H5(I-2), H6(I-4), H7(I-2), H5(4) и XI:9а соединить с X3:6
		A23	Катод	"0"	"1"	
	2В	T6	База Экран	"0" "0"	"1" "1"	H5 (I-2), H8 (I-4), X3:4 и XI:3а соединить с X3:6
		7И	9 8	"0" "1"	"1" "0"	
	8ИЛИ	39	6,9,I0,I2,I3 8	"0" "1"	"1" "Q"	1 96 1
		-	X2:Iв, X2:2в	-	+	
МК-201	3И	Э1	I	"0"	"1"	X3:6 соединить с XI:6а, XI:4а
			2	"0"	"1"	
			3	"1"	"0"	
	2И	Э1	4	"0"	"1"	X3:6 соединить с XI:5а, XI:4а
			5	"0"	"1"	
			6	"1"	"0"	
	ИИ	Э1	9	"0"	"1"	X3:6 соединить с XI:3а, XI:4а
			10	"0"	"1"	
			8	"1"	"0"	
	ИИ-ЗИ	A4,A5, A6	Общая точка	"1"	"0"	
	-	P6	X3:6, R I8	-	+	

3В	Д3	Катод	"0"	"I"	X3:6 соединить с X3:9
	Т1	База	"0"	"I"	
		Экран	"0"	"I"	
	91	II	"I"	"0"	
	P5	X3:6, C2	-	+	
4И	32	I,2,4,5 6	"0" "I"	"I" "0"	X3:6 соединить с XI:8з, XI:7а, XI:3а, X2:5а
5И	33	I,2,5,4 6	"0" "I"	"I" "0"	X3:6 соединить с XI:1в, XI:0а, XI:5а, X2:5з
6И	33	I2,I3,9,I0 8	"0" "I"	"I" "0"	X3:6 соединить с X2:6в, XI:0с, XI:6а, X2:5з
		Д11,Д12, Общая точка Д13	"I"	"0"	
	P8	X3:6, R 34	-	+	
IBII	Д10	Катод	"I"	"0"	X3:2 соединить с X3:5
	T2	База	"I"	"0"	
		Экран	"I"	"0"	
8И	32	I2, I3 9	"I" "0"	"I" "I"	X3:2 соединить с X3:7
		I0 8	"I" "I"	"I" "0"	

О к о н ч а н и е п р и л о ж е н и я 6

Наиме- нова- ние модуля	Узел схемы	Элемент схемы	Место измере- ния, номер вы- вода элемента	Значение логического сиг- нала ("0") или ("1"), потен- циала (В), или положение контакта в режимах:		Способ имитации срабатывания
				ожидания	срабатывания	
МК-201	4В	34	I	"1"	"1"	Х3:2 соединить с Х3:7
			2	"0"	"1"	
			3,4	"0"	"0"	
			5	"1"	"0"	
			6	"0"	"1"	
			I2,I3	"0"	"1"	
			II	"1"	"0"	
			9,10	"0"	"1"	
			8	"1"	"0"	
	T3	База		"0"	"1"	1 0 1
			Экран	"0"	"1"	
2В	35		I,2	"1"	"0"	1 0 1
			3	"0"	"1"	
			4,5	"1"	"0"	
			9,10,I2,I3,6	"0"	"1"	
			8	"1"	"0"	
			II	"1"	"0"	
						X3:2 соединить с Х3:7

	T4	Экран Катод	"1" "I"	"0" "0"
	Д20, Д21	Общая точка	"0"	"0"
-	PIO PI2	X3:3, X3:I X3:IO,X3:8	- -	+ +

П р и м е ч а н и я : 1. Указаны напряжения, измеренные относительно шинки питания "-I2B". Эта шинка выведена на контрольные разъемы: X4:4 ,X4:IO для модуля КР-201; X3:IO для модуля МЛ-201; X3:2 для модуля Ж-201. 2. Для имитации нормального режима необходимо установить положения всех накладок для модуля К-201 I-2, для модуля МЛ-201 - Н1 (I-3), Н2-Н8 (I-2). 3. Значения потенциалов на выводах элементов схемы указаны условно как логический нуль ("0"), или логическая единица ("1"). При этом за логический нуль принимается напряжение в диапазоне 0-2,0 В, за логическую единицу - напряжение от 0-8 до  $U_{пит}$ . В отдельных случаях потенциалы указаны в вольтах. 4. Положение контактов реле: " - " - разомкнутое; " + " - замкнутое. 5. Напряжения в контрольных точках приведены для справок и могут быть использованы, когда при наладке обнаруживается неисправность какого-либо элемента.

С п и с о к  
и с п о л ь з о в а н н о и л и т е р а т у р ы

1. Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. - М.: Энергия, 1976.
2. Руководящие указания по релейной защите. Защита линий 6-220 кВ станций и подстанций. - М-Л.: Госэнергоиздат, 1961.
3. Грек Г.Т., Петров С.Я. Дифференциальная защита шин с торможением. - Электричество, 1970, № 10.
4. Указания по организации работ на панелях и в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики (системной и противоизвранийой), управления и сигнализации на электрических станциях и подстанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1977.
5. Общая инструкция по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей. Изд. 2-е. - М.: Энергия, 1975.
6. Решение № Э-6/79 "О введении в действие Правил технического обслуживания устройств РЗА. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и линий электропередачи 35-330 кВ". - М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.
7. Инструкция по проверке, наладке и эксплуатации дифференциальной защиты шин с торможением типа ДЗШ. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1977.
8. Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....	3
2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .....	5
4. ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ .....	9
4.1. Внешний осмотр .....	9
4.2. Проверка изоляции .....	9
5. ПРОВЕРКА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ .....	II
5.1. Проверка блока питания БП-180 .....	II
5.2. Проверка модуля питания МП-909 .....	I3
6. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА .....	I3
6.1. Проверка промежуточных трансформаторов тока Т1-Т24 .....	I3
6.2. Проверка модуля тестовой проверки ЖК-202...	I5
6.3. Проверка модуля измерительного органа МР-201 .....	I6
6.4. Проверка модуля Ж-203 .....	22
7. ПРОВЕРКА МОДУЛЯ ОРГАНА КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ МБ-305 .....	22
7.1. Настройка фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП) .....	22
7.2. Проверка настройки реле напряжения обратной последовательности РН2 .....	24
7.3. Проверка настройки реле напряжения РН1, включенного на линейное напряжение .....	24
7.4. Регулирование и проверка элемента задержки ЗВ .....	25
7.5. Измерение временных параметров реле РН2 ....	26
7.6. Измерение временных параметров реле РН1 ....	26
7.7. Опробование выходов модуля МБ-305 в различных режимах работы .....	27
8. ПРОВЕРКА МОДУЛЯ ЛОГИКИ МЛ-201 .....	29

9. ПРОВЕРКА МОДУЛЯ ТЕСТОВОЙ ПРОВЕРКИ МК-201.....	33
9.1. Проверка элементов времени .....	33
9.2. Проверка функционирования блока тестовой проверки в режиме тестового контроля .....	35
9.3. Проверка функционирования блока тестовой проверки при имитации неисправностей по основным трактам защиты .....	36
10. ПРОВЕРКА ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ ЗАЩИТЫ .....	38
II. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ЗАЩИТЫ .....	41
12. ПРОВЕРКА ЗАЩИТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ И ПОРЯДОК ВВОДА ЗАЩИТЫ В РАБОТУ .....	45
12.1. Подготовительные операции .....	45
12.2. Проверка правильности подключения цепей напряжения .....	45
12.3. Проверка правильности подключения токовых цепей защиты .....	45
12.4. Подготовка защиты к включению .....	46
13. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАЩИТЫ .....	46
13.1. Виды технического обслуживания .....	46
13.2. Периодичность технического обслуживания .....	47
13.3. Объем работ по техническому обслуживанию ....	47
13.4. Указания оперативному персоналу .....	50
13.5. Указания персоналу РЗА по производству ремонтных работ на печатных платах .....	52
Приложение I. Структурная схема защиты .....	54
Приложение 2. Протокол проверки при новом включении панели дифференциальной защиты шин ПДЭ 2006 .....	60
Приложение 3. Перечень приборов и устройств, рекомендуемых для технического обслуживания защиты.	80
Приложение 4. Выбор коэффициентов трансформации промежуточных трансформаторов тока и способ проверки тормозных характеристик пусковых органов при различных коэффициентах трансформации трансформаторов тока присоединений .....	80
Приложение 5. Устройство блока тестовой проверки и порядок работы с ним .....	85
Приложение 6. Напряжения в контрольных точках модулей защиты .....	92
Список использованной литературы .....	100

Ответственный редактор Р.Р.Яблокова  
Литературный редактор А.А.Шиканян  
Технический редактор Н.Д.Архипова  
Корректор Э.П.Почтарева

Подписано к печати 20.09.84 Формат 60x84 I/16  
Печ.л. 6,5 (усл.печ.л. 6,05) Уч.-изд.л.5,8 Тираж 1000 экз.  
Заказ № 342/84 Издат № 86/84 Цена 87 коп.

Производственная служба передового опыта и информации Союзтехэнерго  
105023, Москва, Семеновский пер., д.15

Участок оперативной полиграфии СПО Союзтехэнерго  
117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.23, корп.2