

ГОССТРОЙ СССР
СОЮЗМЕТАЛПОСТРОЙНИИПРОЕКТ
Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектный институт
строительных металлоконструкций имени Н.П.Мельникова
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ им. Мельникова

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ
С ПОЯСАМИ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ
ДВУТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ
ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Москва 1988

Госстрой СССР
Союзметаллостройпроект
Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций имени Н.П.Мельникова
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ им. Мельникова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Мельников В.В.Кузнецов

"22" октября 1987г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей

Москва - 1988

УДК 624.072.22:691-42.5

Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей. - М.: ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова, 1988, 48 с.

Рекомендации составлены в дополнение к главам СНиП II-23-81 и СНиП III-18-75.

Фермы рассматриваемого типа находят широкое применение в конструкциях каркасов промышленных зданий вследствие использования эффективных строительных профилей проката: широкополочных двутавров (пояса, опорные раскосы) и прямоугольных гнутосварных профилей (стержни решетки). В рекомендациях рассмотрены особенности этих ферм, такие как специфическое напряженно-деформированное состояние узлов, связанное со сложностью их конструктивной формы, а также специальные требования к технологии изготовления по обеспечению надлежащего качества конструкций.

В Рекомендациях использованы результаты экспериментальных исследований, выполненных в ЦНИИпроектстальконструкции им. Мельникова, БТИСМ им. Гришманова и ВНИИстальконструкции, а также зарубежный опыт.

Рекомендации разработаны инж. Куклиным Ф.Ф. (БТИСМ им. Гришманова); кандидатами техн. наук Левитанским И.В., Сорокиным Л.А., инж. Мейтиным В.И., канд. техн. наук Волковым В.В., инженерами Шуваловым Л.К., Вроно Б.М. (ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова) при участии инж. Семкиной Т.Ю., канд. техн. наук Попелянского Ю.Л., инж. Клещевникова В.В. (ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова), инженеров Никулина А.И., Солодова Н.В. (БТИСМ им. Гришманова).

Отзывы и предложения направлять по адресу: 117393, Москва, В-393, ул. Арх. Власова, 49, ОЭИ.



Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектный институт
строительных металлоконструкций имени
Н.П. Мельникова, ЦНИИпроектстальконструкция
им. Мельникова, 1988

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	4
2. Материалы и расчетные характеристики	6
3. Основные положения расчета	6
4. Расчет прочности стержней	7
5. Расчет устойчивости стержней	8
6. Расчет узлов	10
7. Рекомендации по конструированию...	16
8. Сварные соединения	26
9. Дополнительные указания по технологии изготовления ферм.....	27
Приложение I. Пример статического расчета ферм	30
Приложение 2. Технология изготовления стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей прямоугольного сечения	37
Приложение 3. Основные буквенные обозначения величин	47

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I.1. "Руководство" распространяется на проектирование стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из прямоугольных замкнутых гнутосварных профилей (с использованием ШПД в стержнях, выходящих за возможности сортаментов ГСП), предназначенных для покрытий производственных зданий, возводимых в районах с расчетными температурами минус 40⁰С и выше, при узловой передаче нагрузок.

I.2. Применение ферм, упомянутых в п. I.1, рекомендуется в случаях, обоснованных "Техническими правилами по экономному расходованию основных строительных материалов" (ТП 101-81), а также при значениях нагрузок, обеспечивающих оптимальное использование сечений поясов.

I.3. Изготовление ферм должно производиться на заводах, имеющих специализированные участки по изготовлению бесфасоночных стержневых конструкций.

I.4. При проектировании ферм следует выполнять требования:

- СНиП П-23-81 "Стальные конструкции. Нормы проектирования";
- СНиП Ш-18-75 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ";
- СНиП 2.03.11-85 "Задита строительных конструкций от коррозии";
- Рекомендации по применению широкополочных двутавров и тавров с параллельными гранями полок в строительных стальных конструкциях, ЦНИИпроектстальконструкция, 1984 г.;
- Руководства по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений строительных ферм с поясами из широкополочных двутавров, ЦНИИпроектстальконструкция, 1982 г.;
- Руководства по проектированию соединений на несущих высокопрочных болтах в строительных стальных конструкциях, ЦНИИпроектстальконструкция, 1978 г.;
- настоящего Руководства;
- действующего сокращенного сортамента стали.

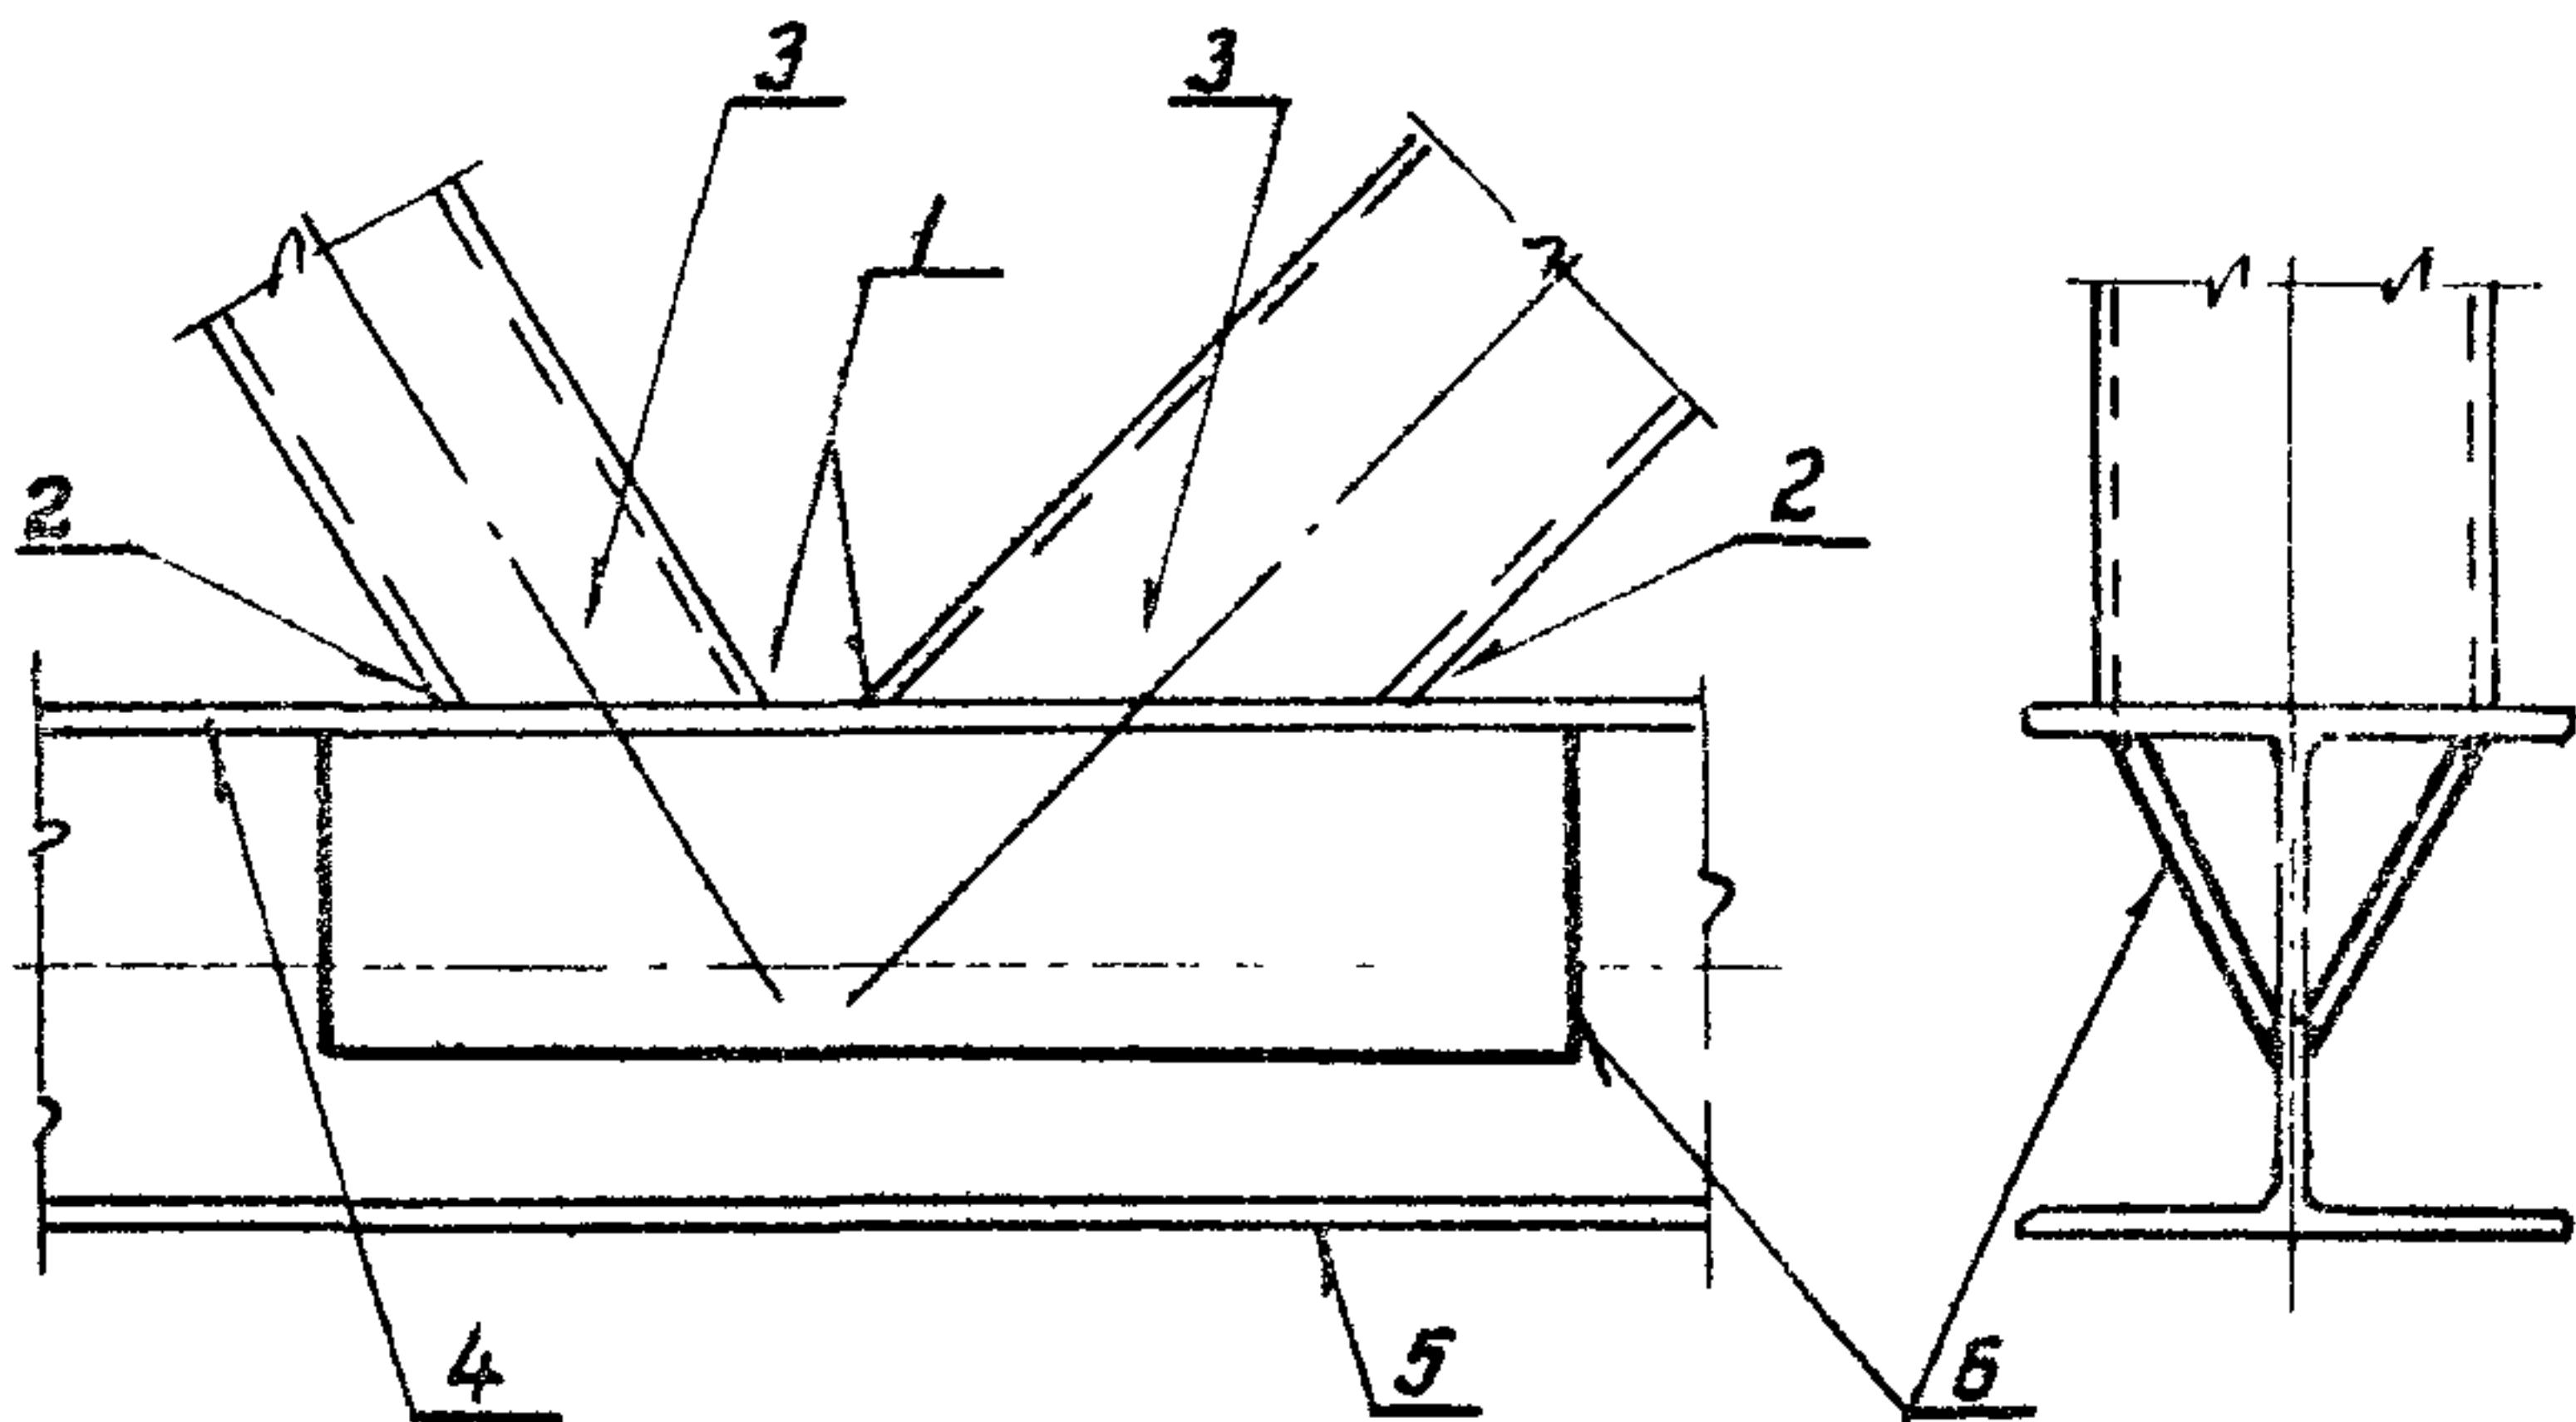


Рис. I. Фермы с поясами из ШПД и решеткой из ГСП:

1 и 2 - носок и пятка раскоса соответственно;
3 - щека ГСП; 4 и 5 - внутренняя и наружная полки пояса соответственно; 6 - наклонные планки усиления узлов.

I.5. В дальнейшем изложении приняты следующие обозначения (рис. I):

- "щека" - сторона раскоса или стойки из ГСП, параллельная плоскости фермы вблизи торца элемента;
- "носок" - сторона раскоса или стойки, перпендикулярная плоскости фермы, примыкающая к поясу (другому элементу) в вершине острого угла, образуемого на торце раскоса его косым разом;
- "пятка" - то же, в вершине тупого угла торца элемента;
- "наружная" и "внутренняя" полка пояса - отличаются тем, что к внутренней примыкают элементы решетки;
- "Т" - узел - узел прымкания стойки к поясу;
- "К" - узел - узел прымкания к поясу двух элементов решетки.

2. МАТЕРИАЛЫ И РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Для ферм следует использовать широкополочные двутавры типов "К" и "Ш" по ГОСТ 26020-83 "Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент".

2.2. В элементах решетки следует использовать прямоугольные и квадратные замкнутые гнутосварные профили толщиной не менее 3 мм.

2.3. В расчетных элементах ферм следует использовать стали с нормативным пределом текучести не более 380 МПа.

2.4. Материал расчетных дополнительных узловых элементов должен по механическим свойствам соответствовать стали, используемой в поясах.

2.5. Расчетные характеристики материалов принимаются по СНиП П-23-81.

2.6. Сварку ферм следует выполнять с использованием способов и материалов, обеспечивающих нормативное сопротивление металла шва 490 МПа, максимальную глубину проплавления и минимальную глубину подрезов.

2.7. Материалы и расчетные характеристики фланцевых соединений ферм принимать в соответствии с Руководством по их проектированию, изготовлению и сборке.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА

3.1. Изгибающие моменты стержней определяются упругим расчетом в предположении их жесткого соединения в узлах и с учетом геометрических расцентровок, а нормальные усилия - из расчета фермы по шарнирной схеме.

3.2. Фермы с относительной высотой сечений $h/\ell \leq 0,1$ при относительной расцентровке $e_p/h_p \leq 0,1$ (где e_p - смещение точки пересечения осей раскосов от оси пояса, в h_p - высота пояса) допускается рассчитывать без учета изгибающих моментов.

3.3. В расчете ферм следует применять следующие коэффициенты условий работы:

0,85 - для растянутых элементов решетки из ГСП, рассчитываемых в соответствии с п.3.1;

0,80 - для растянутых элементов решетки из ГСП, рассчитываемых в соответствии с п.3.2;

0,95 - для всех остальных стержней.

3.4. Если при уточнении сечений стержней фермы, рассчитываемой в соответствии с п.3.1, площади и моменты инерции изменились не более чем на 20%, и не изменились расцентровки узлов, повторное определение изгибающих моментов не требуется.

4. РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СТЕРЖНЕЙ

4.1. Расчет прочности стержней следует выполнять по формуле

$$\frac{N}{A} \leq R_y \gamma_c \quad (1)$$

При этом в фермах, рассчитываемых с учетом изгибающих моментов, должны выполняться следующие условия:

А. Для ГСП

$$\frac{M}{W} + \frac{N}{A} \leq 1,1 R_y \gamma_c, \quad (2)$$

для остальных стержней

$$\frac{N}{A} + \frac{M}{W} \leq 1,2 R_y \gamma_c \quad (3)$$

Б. Узловые моменты M_e от расцентровок не должны превышать значений, определяемых условием

$$M_e \leq W(R_y \gamma_c - \frac{N}{A}), \quad (4)$$

где M_e - определяется как сумма произведения нормальных усилий стержней и узловых нагрузок на их плечи до точки пересечения осей пояса и одного из раскосов (рис.2);

W, A, R_y - момент сопротивления, площадь сечения и расчетное сопротивление стали одной из панелей пояса рассмотренного узла;

γ_c - коэффициент условий работы пояса.

4.2. Для стержней, у которых в процессе эксплуатации изменяются знаки нормальных усилий или моментов, необходима дополнительная проверка по условиям

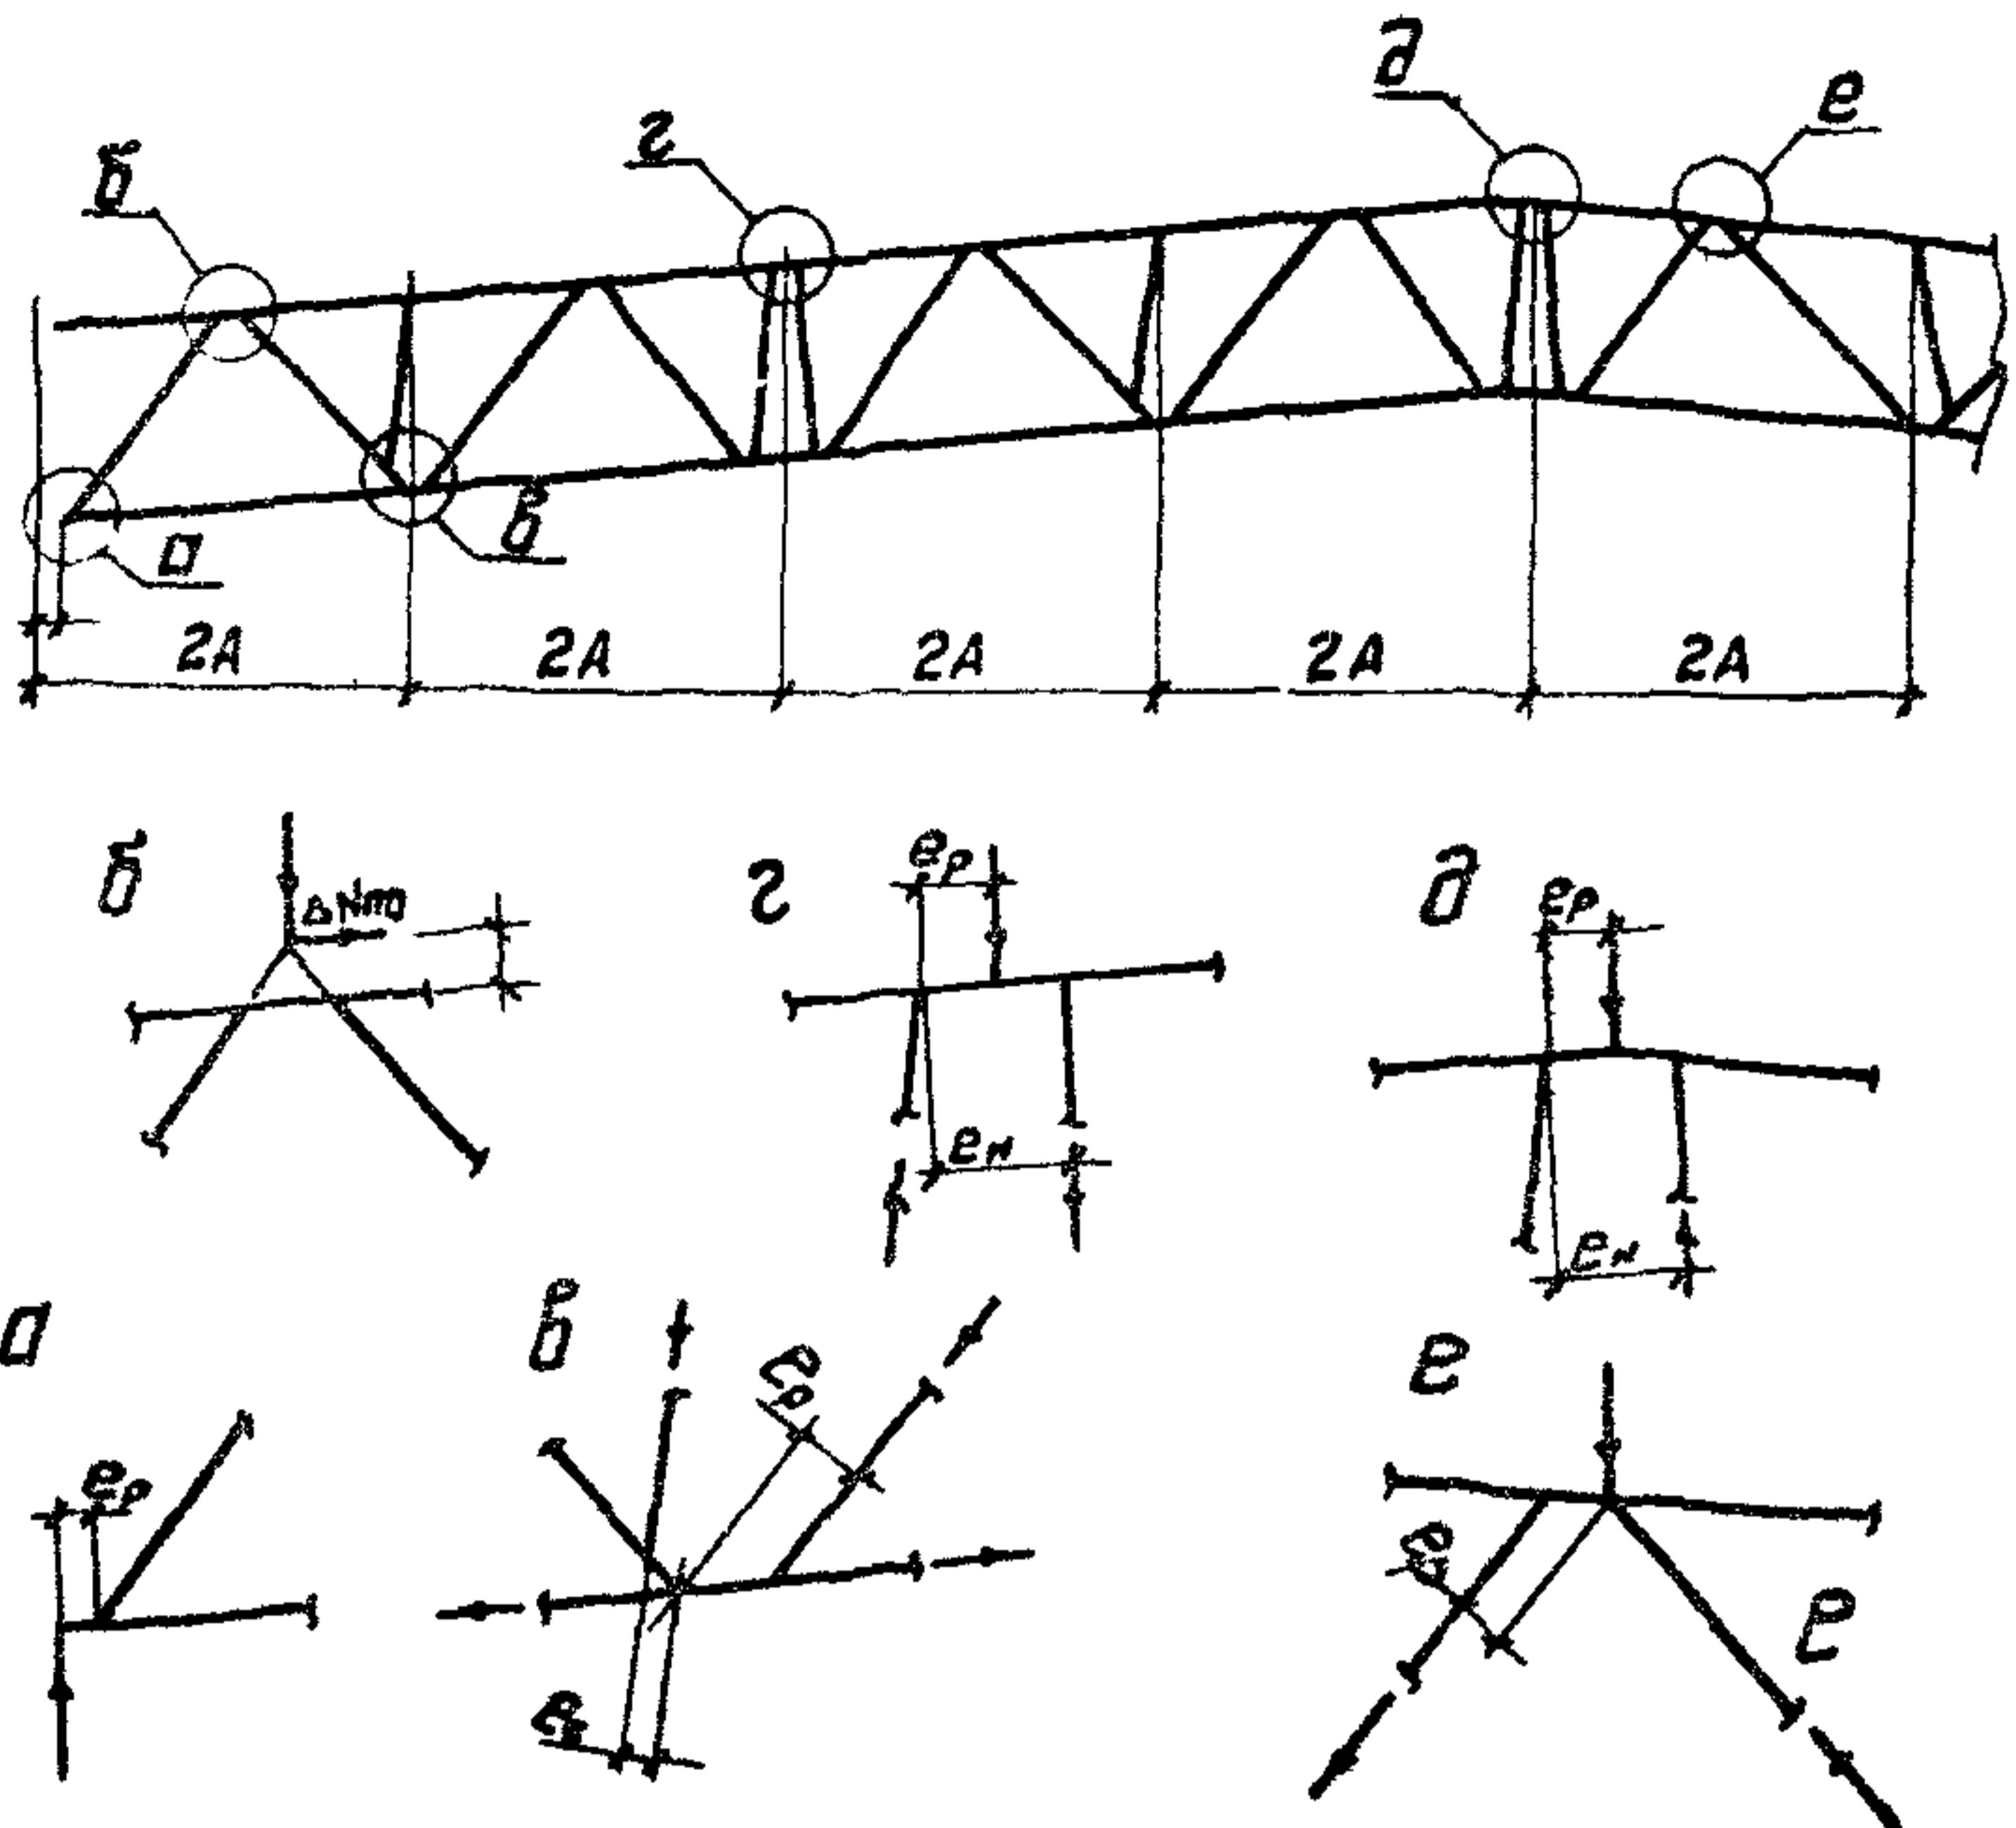


Рис.2. Основные узловые моменты от геометрических расцентровок в узлах.

$$|\sigma_{\max} - \sigma_{\min}| \leq 1,5 R_y f_c, \quad (5)$$

где σ_{\max} и σ_{\min} – возможные максимальные и минимальные напряжения, определяемые в предположении упругой работы материала и учитывающие со своими знаками.

4.3. Ослабление пояса болтовыми отверстиями не учитывается, если они находятся в пределах продольных деталей усиления узловых зон и площадь сечения последних больше, чем площадь ослабления пояса.

5. РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЕЙ

5.1. В фермах, у которых узлы верхнего пояса имеют усиления, оговоренные в разделе 7, расчетные длины сжатых стержней следует определять в соответствии с указаниями табл. I и формулой (6):

Т а б л и ц а I

Направление продольного изгиба	Коэффициенты расчетной длины		
	поясов	опорных раскосов	других элементов решетки
I.. В плоскости фермы			
а - при расчете по п.3.1	I	$I,2(0,6+\rho)$	$0,6+\rho \leq 0,8$
б - при расчете по п.3.2	I	I	0,8
2. Из плоскости фермы	I	I	I

$$P = \frac{3}{6E} \left(\frac{I}{\sum J_1/l_1} + \frac{I}{\sum J_2/l_2} \right), \quad (6)$$

где J ; l - момент инерции и длина рассматриваемого стержня;

J_1 , l_1 и J_2 , l_2 - то же, панелей пояса и растянутых раскосов, примыкающих соответственно к узлам верхнего и нижнего пояса, к которым примыкает рассматриваемый стержень.

5.2. При расчете устойчивости сжатого пояса, удовлетворяющего п.5.1 и условию (4), изгибающие моменты не учитываются.

5.3. Элементы, раскрепляющие пояс от перемещений из плоскости фермы, и их крепления должны быть рассчитаны на действие условной поперечной силы пояса.

$$Q_{fuc} = 315 \cdot 10^6 / (2330 - \frac{E}{R_y}) N / \varphi. \quad (7)$$

5.4. При расчете устойчивости стержней решетки в плоскости фермы с учетом изгиба эксцентриситет следует определять по большему из моментов, действующих на концах стержня.

Расчет устойчивости названных стержней из плоскости фермы выполняется по пп.5.30 и 5.32 СНиП П-23-81 с относением квадратных ГСП к п.5.32.

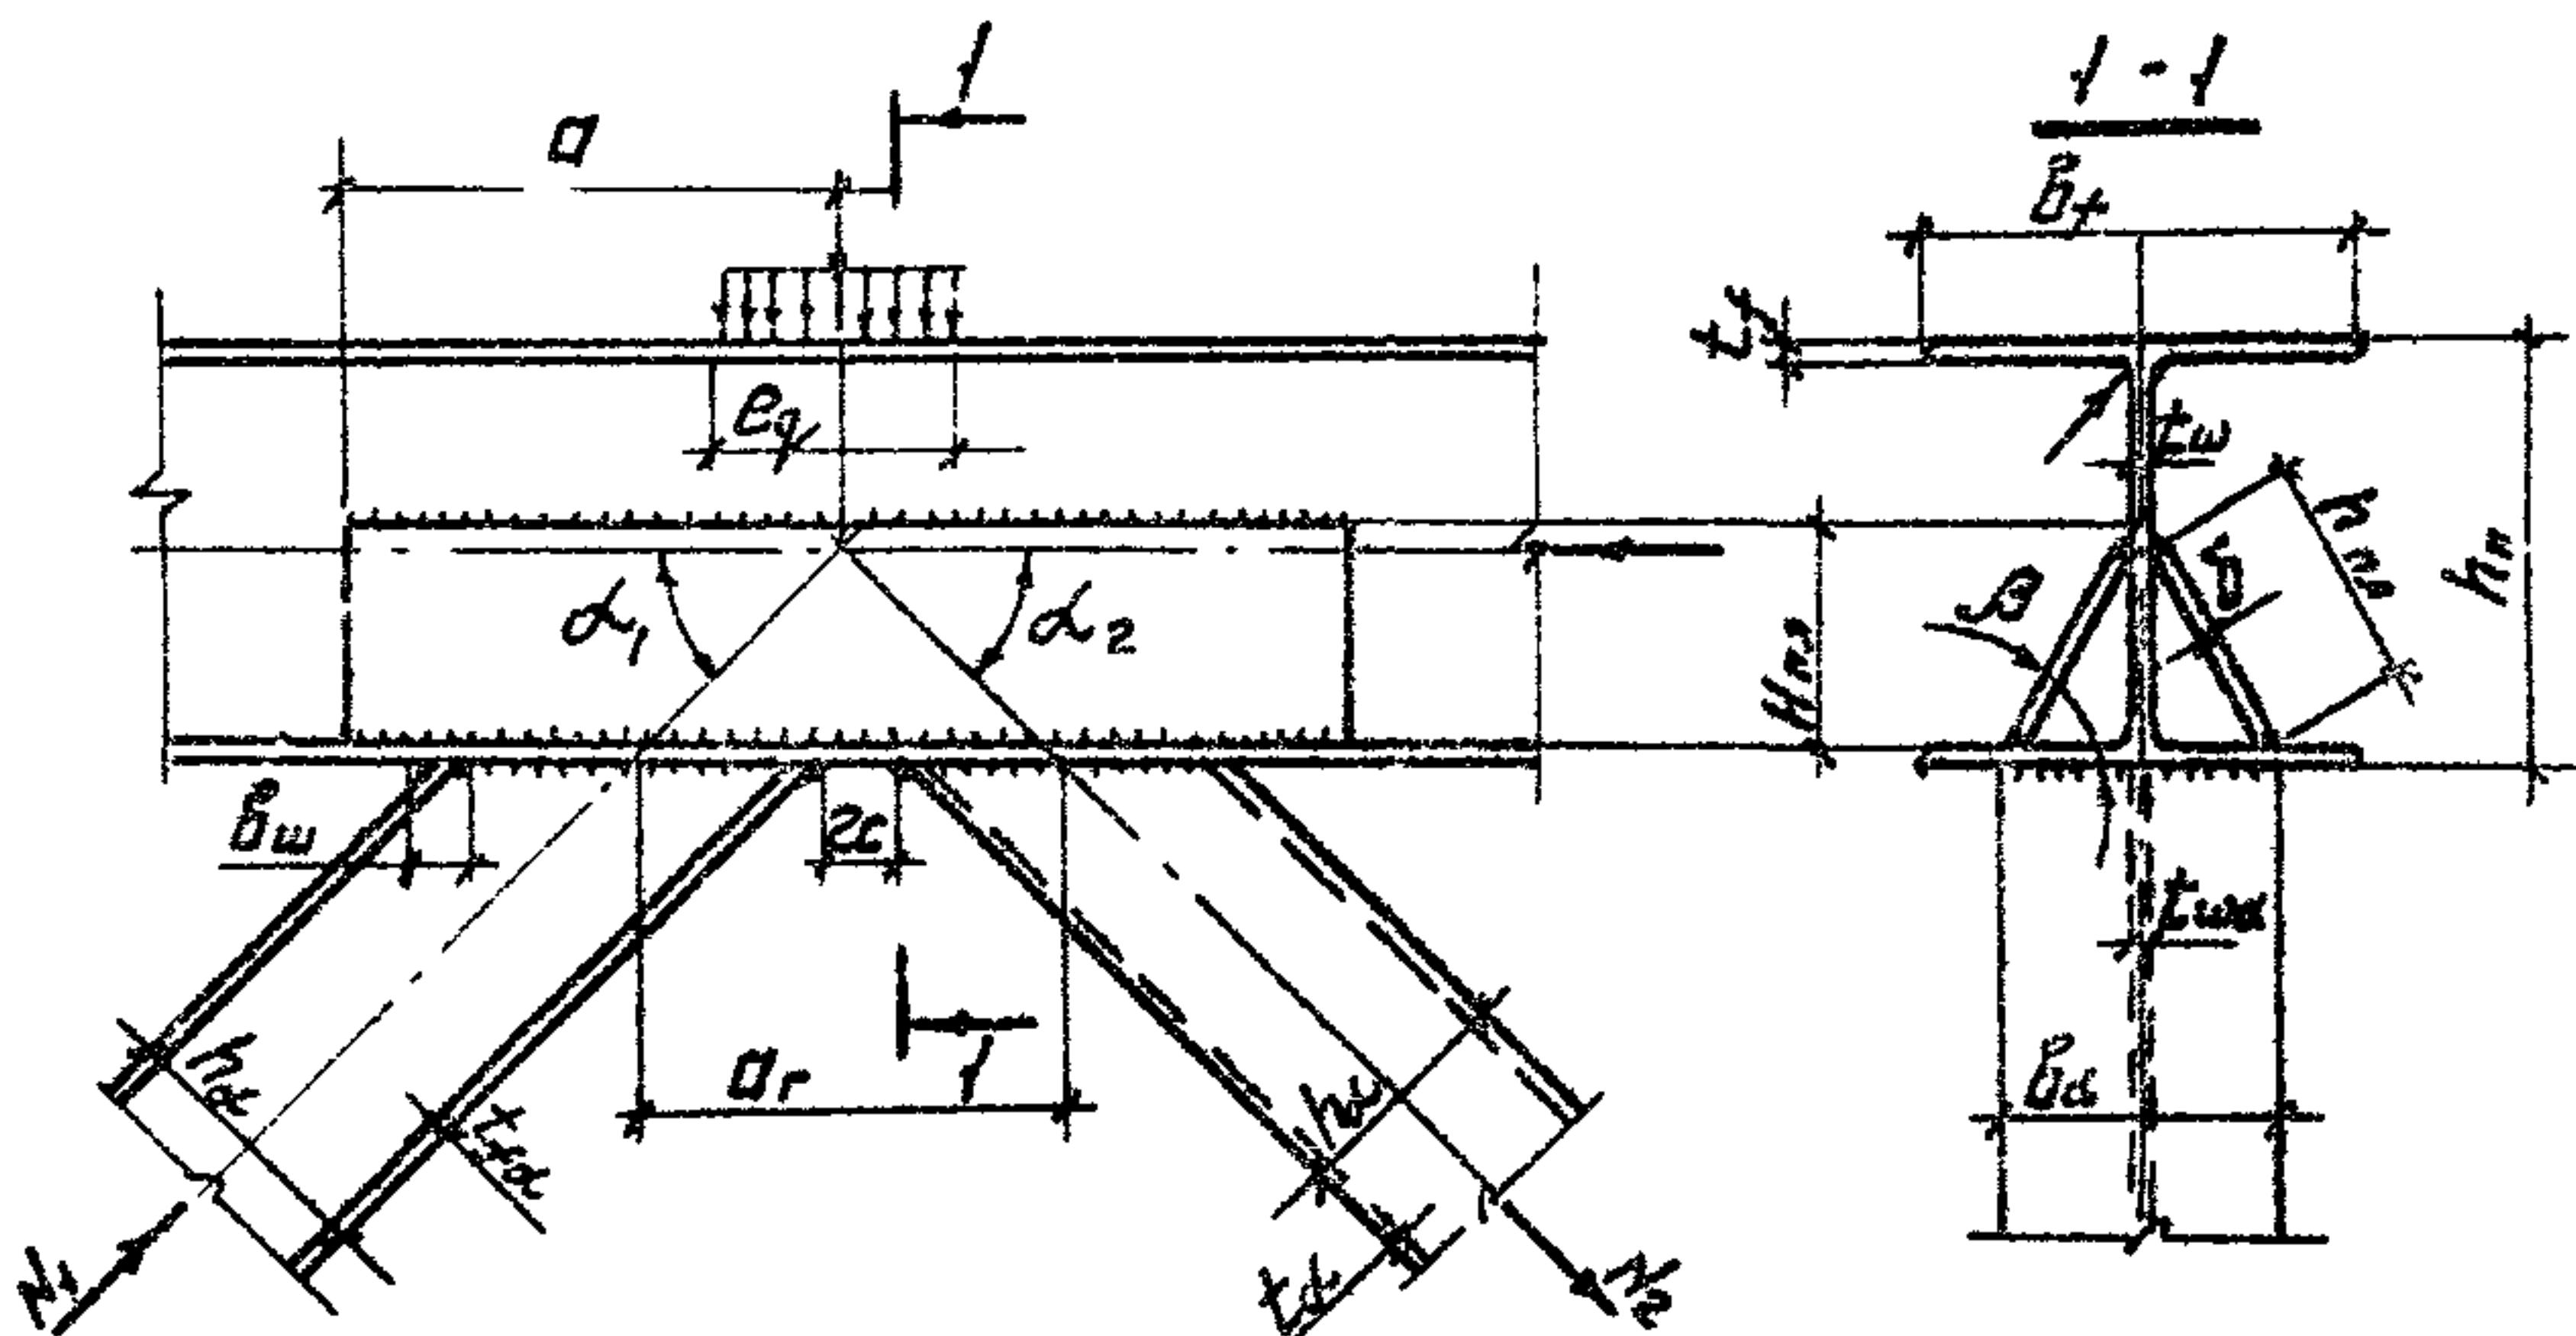


Рис.3. Расчетные характеристики К-узла.

5.5. Стойки, примыкающие к сжатому поясу, являются (вместе с диафрагмами жесткости пояса над ними) основными элементами развязки внутренней полки пояса и должны быть рассчитаны на устойчивость из плоскости фермы с учетом изгиба от условной поперечной силы пояса. Расчетный изгибающий момент M_y определяется по формуле

$$M_y = \frac{Q_f \sin \alpha (l_{cm} - h_n / \sin \alpha)}{2 l_{cm} \cdot \sin \alpha}, \quad (8)$$

где α – угол примыкания стойки к поясу;
 l_{cm} – геометрическая длина стойки.

6. РАСЧЕТ УЗЛОВ

6.1. В К-узлах ферм, усиленных наклонными планками (рис.3), следует проверять:

- несущую способность пояса между элементами решетки по сдвигу;
- несущую способность планок;

- несущую способность стенки пояса;
- прочность сварных швов.

6.2. Несущую способность пояса между элементами решетки в К-узлах, усиленных наклонными планками, проверяют по формуле

$$Q \leq \gamma_c K_s R_s [A - (a - 2)(b_f - t_w - a_z) t_f], \quad (9)$$

где Q - поперечная сила в узле, равна в К-узлах меньшему из произведений $N \cdot \sin \alpha$, а в К-узлах со стойкой - большему из них;

$$K_s = 1,3 - |\sigma| / R_y \leq 1; \quad (10)$$

$|\sigma|$ - абсолютная величина напряжений пояса от среднего нормального усилия панелей;

$$\sigma = \sqrt{1/[1 + 4c^2/t_f^2]}, \quad (11)$$

c - размер на рис.3;

R_s - расчетное сопротивление сдвигу пояса;

A - расчетная площадь, состоящая из площади сечения пояса с добавлением 0,8 площади сечения планок.

6.3. Усилие для проверки несущей способности планки, подкрепляющей щеку элемента решетки с усилиями N и M , допускается определять:

- в К-узлах - по формуле

$$N_{pe} = \frac{\sin \alpha}{2 \sin \beta} (N + M/h_d - 1,2 \gamma_c R_y d t_d b_d); \quad (12)$$

- в опорных узлах (см.рис.9,а) - по формуле

$$N_{pe} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \frac{N t_d}{f_d} (f_{id} + 0,8 f_d) \quad (13)$$

- в прифланцевых узлах верхнего пояса (см.рис.II)

$$N_{\text{пл}} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \frac{N t d}{A_d} (h_d + 0.8 b_d). \quad (14)$$

6.4. Усилие для проверки несущей способности планки, подкрепляющей элемент решетки из ШПД, допускается определять по формуле

$$N_{\text{пл.доп.}} = 0.25 (N + M/h_d) \left(\frac{(a - t_w t_w)}{4 a \cdot \sin \beta} \right) \sin \alpha. \quad (15)$$

6.5. В расчетах прочности и устойчивости планок учитывают их ширину a' , которую определяют по формулам:

- при подкреплении ГСП

$$a' = h_d / \sin \alpha + 2 t_f \sqrt{K_p B_f \sum t} / \sum t \leq a; \quad (16)$$

- при подкреплении элементов решетки из ШПД

$$a' = a B_m + 4 t_f \sqrt{K_p B_f \sum t} / \sum t \leq a; \quad (17)$$

где B_m - размер швов полки элемента решетки на полке пояса (см.рис.3);

a - размер планки на рис.3;

$$\sum t = t_{i\sigma} + 2 \delta,$$

$$K_p = 1 - [N/\sigma_t (A + A_\delta)]^2; \quad (18)$$

N - большее из усилий панелей пояса в данном узле.

6.6. Расчетную длину участков планок, сжатых напряжениями σ_y , определяют как $0.7 h_{\text{пл}}$ ($h_{\text{пл}}$ - высота планки в сечении узла, см.рис.3).

6.7 В опорных узлах (см.рис.9,а) и прифланцевых узлах верхнего пояса (см.рис.II) несущую способность стенки пояса проверяют по формуле

$$2 N_{\text{пл}} \sin \beta \leq R_y f_c t_w \alpha_\delta, \quad (19)$$

где α_δ - длина планки в примыкании к стенке пояса.

6.8. Несущую способность пояса по поперечной силе в опорных узлах проверяют по формуле (9) с включением в площадь его сечения δ 0,8 площади сечения фасонки, привариваемой к опорному ребру и наружной полке пояса соосно с его стенкой, а также 0,8 площади сечения фасонок, привариваемых к опорному ребру и опорному раскосу и соответствующих стенке (стенкам) опорного раскоса.

В узлах с опорным раскосом из ШД, носок которого приварен к полке пояса и опорному ребру отдельными швами (рис.9,г), а пятка подкреплена вертикальными ребрами, проверку выполняют по формуле

$$Q \leq f_e K_s R_s [A - t_f (\delta b_f - t_w - \delta z)], \quad (20)$$

где

$$Q = [N - N/A_d \pm M/W_d] t_f d B_d \sin \alpha, \quad (21)$$

N , M , A_d , W_d - усилия и характеристики опорного раскоса.

6.9. Сварные швы приварки элемента решетки к поясам следует рассчитывать по прочности сечений его стенок и полок.

В случаях, когда приварка щек и пяток ГСП угловыми швами не обеспечивает этого условия, их приварку следует назначать с подготовкой кромок, предусмотренной для приварки носков (см. пп.8.2 и 6.II).

В малонагруженных элементах решетки размеры сварных швов их приварки к поясам допускается определять по расчетным усилиям в элементах решетки.

6.10. Угловые швы в острых и тупых углах при $\alpha < 65^\circ$ и $\alpha' < 65^\circ$ рассчитывают в соответствии с дополнительными указаниями табл. 2. на усилие одного сантиметра длины шва ГСП $T_{w1} = R_g d t_{sd}$ и на усилие 1 см длины шва в тупом или сцром углу полки ШД, приваренной двусторонними швами, $T_{w2} = 0,5 R_g d t_{sd}$.


6.11. При приварке к поясу элементов решетки с подготовкой кромок следует обеспечивать их размеры, оговоренные в табл. I, и проверять границу сплавления шва с полкой пояса по формуле

$$R_m \geq R_g d t_{sd} / R_{w2} \quad (22)$$

Таблица 2

Расчетные параметры сварных швов


Угловые швы в острых углах

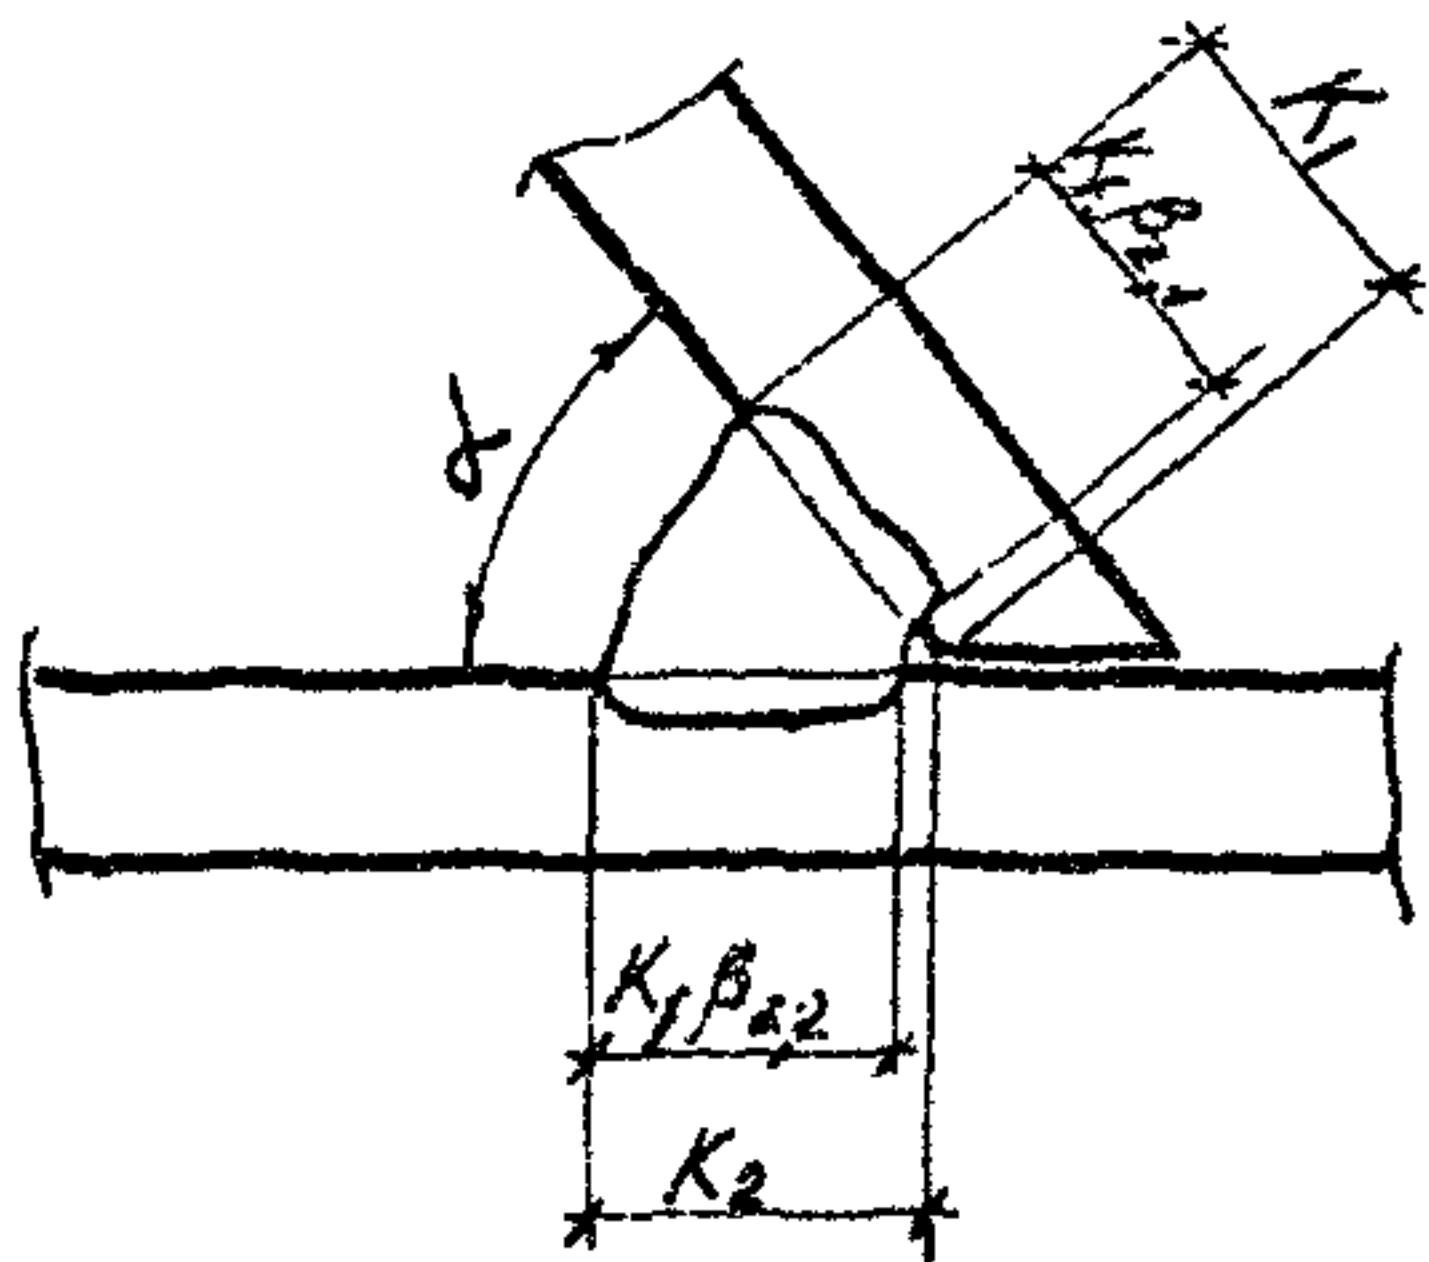

Расчетный размер шва (мм)	
обозначение	величина при угле
	65°..55°..40°..39°..35°

$K_f \beta_{z,1}$	K_1	$K_1 - 2$	$K_1 - 4$
$K_f \beta_{z,2}$	K_2	$K_2 - 2$	$K_2 - 4$
$K_f \beta_f$	K_1	$K_1 - 2$	$K_1 - 4$

Угловые швы в "упых" углах


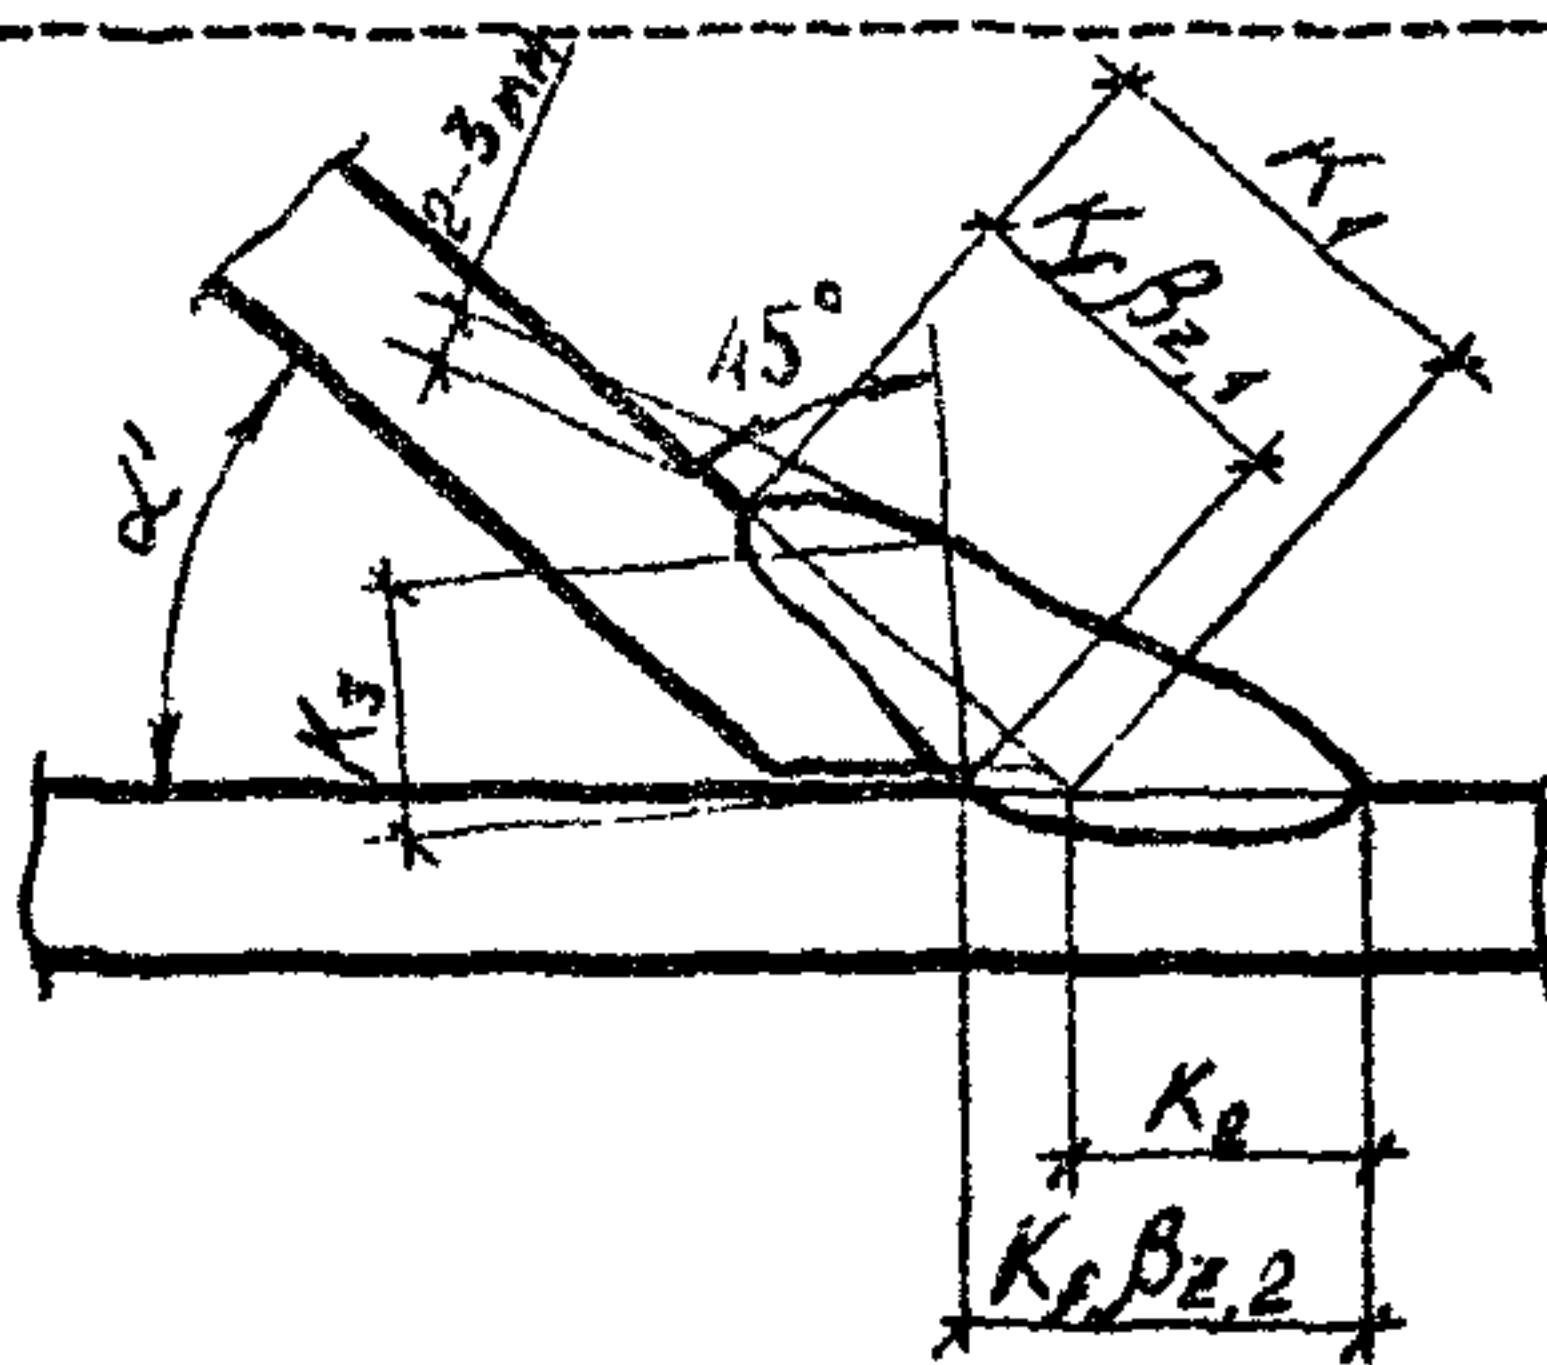


Расчетный размер шва (мм)	
Обозна- ченис	Величина (при сварке сплошной проволокой диаметром > 1,2мм)
$K_f \beta_{z,1}$	$K_1 - 3 \cos \alpha$
$K_f \beta_{z,2}$	$K_2 + 3$
$K_f \beta_f$	K_3

Швы с подготовкой кромок

носка ГСП

полки ШЩ

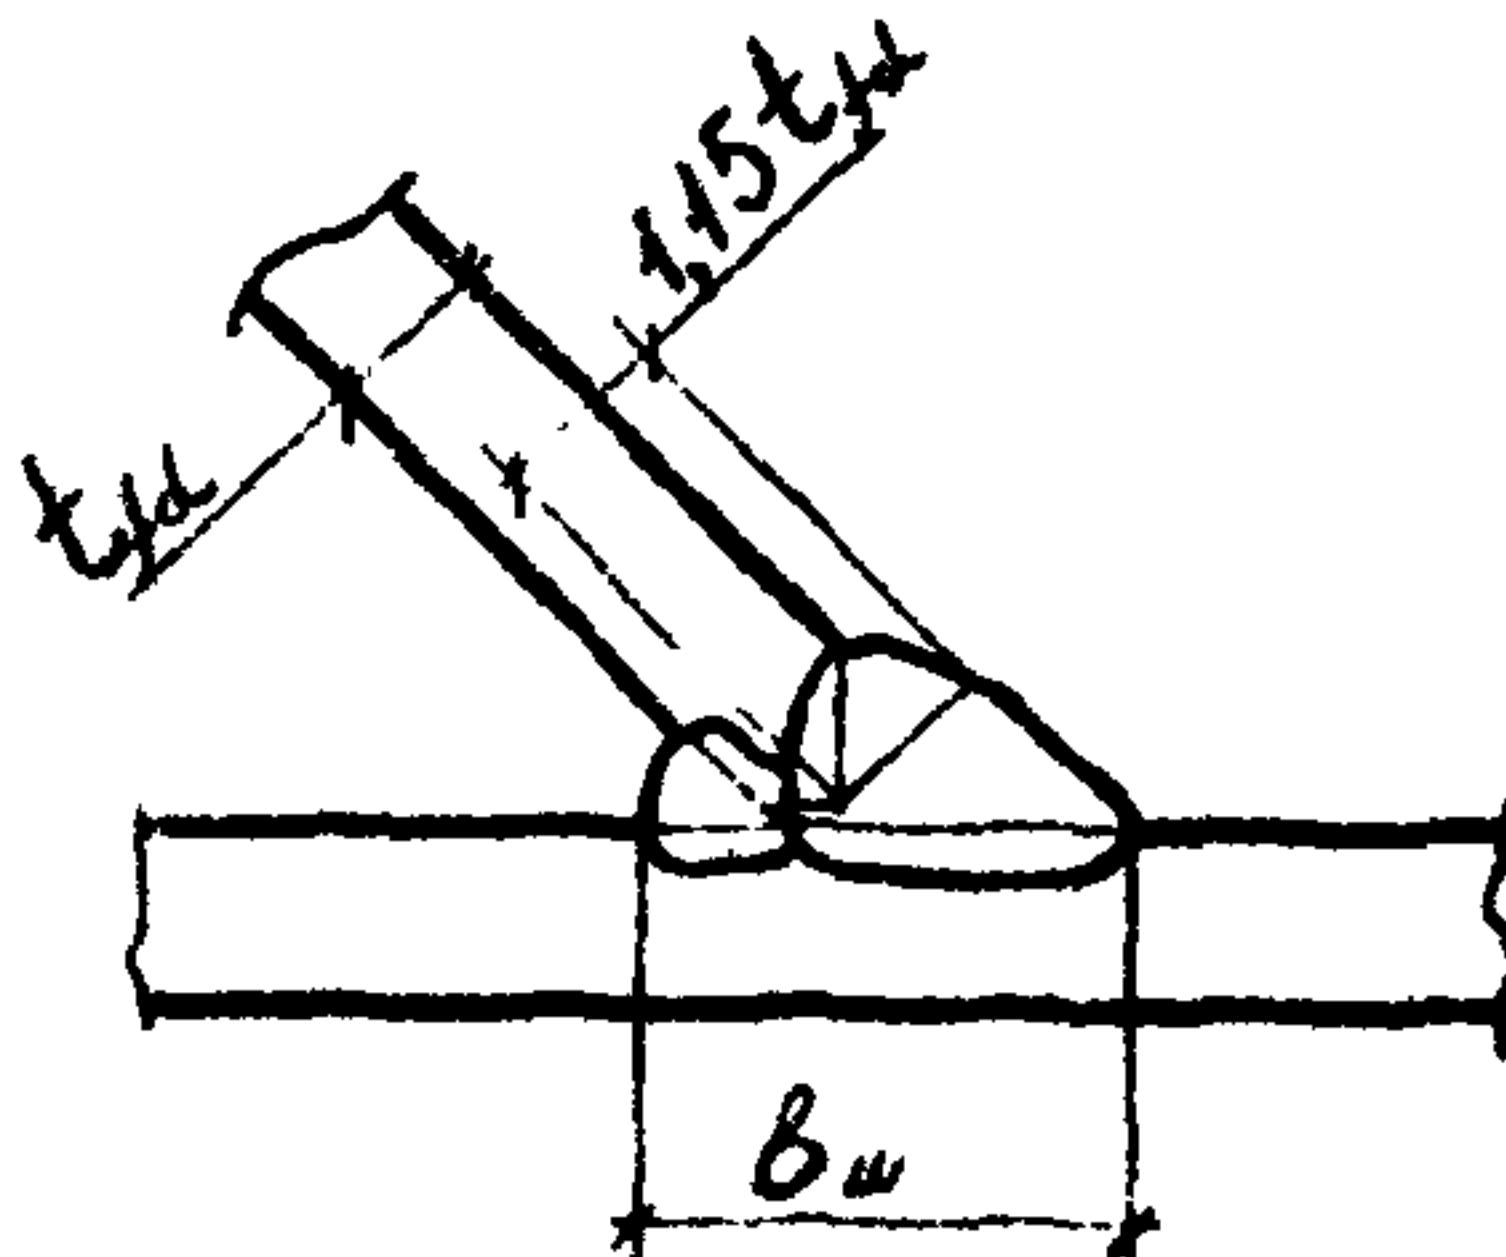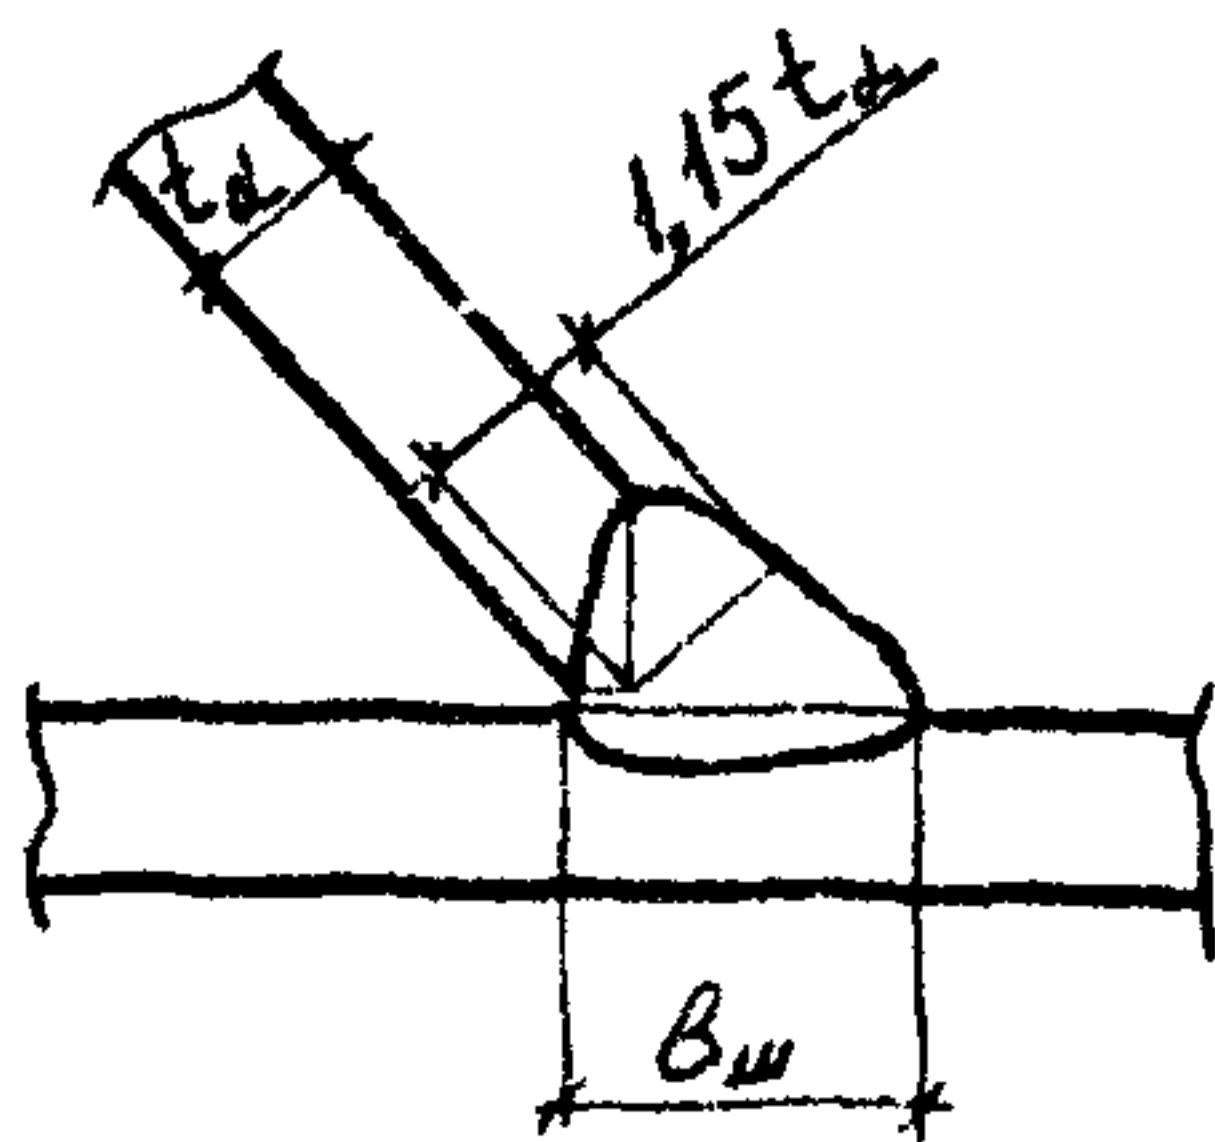

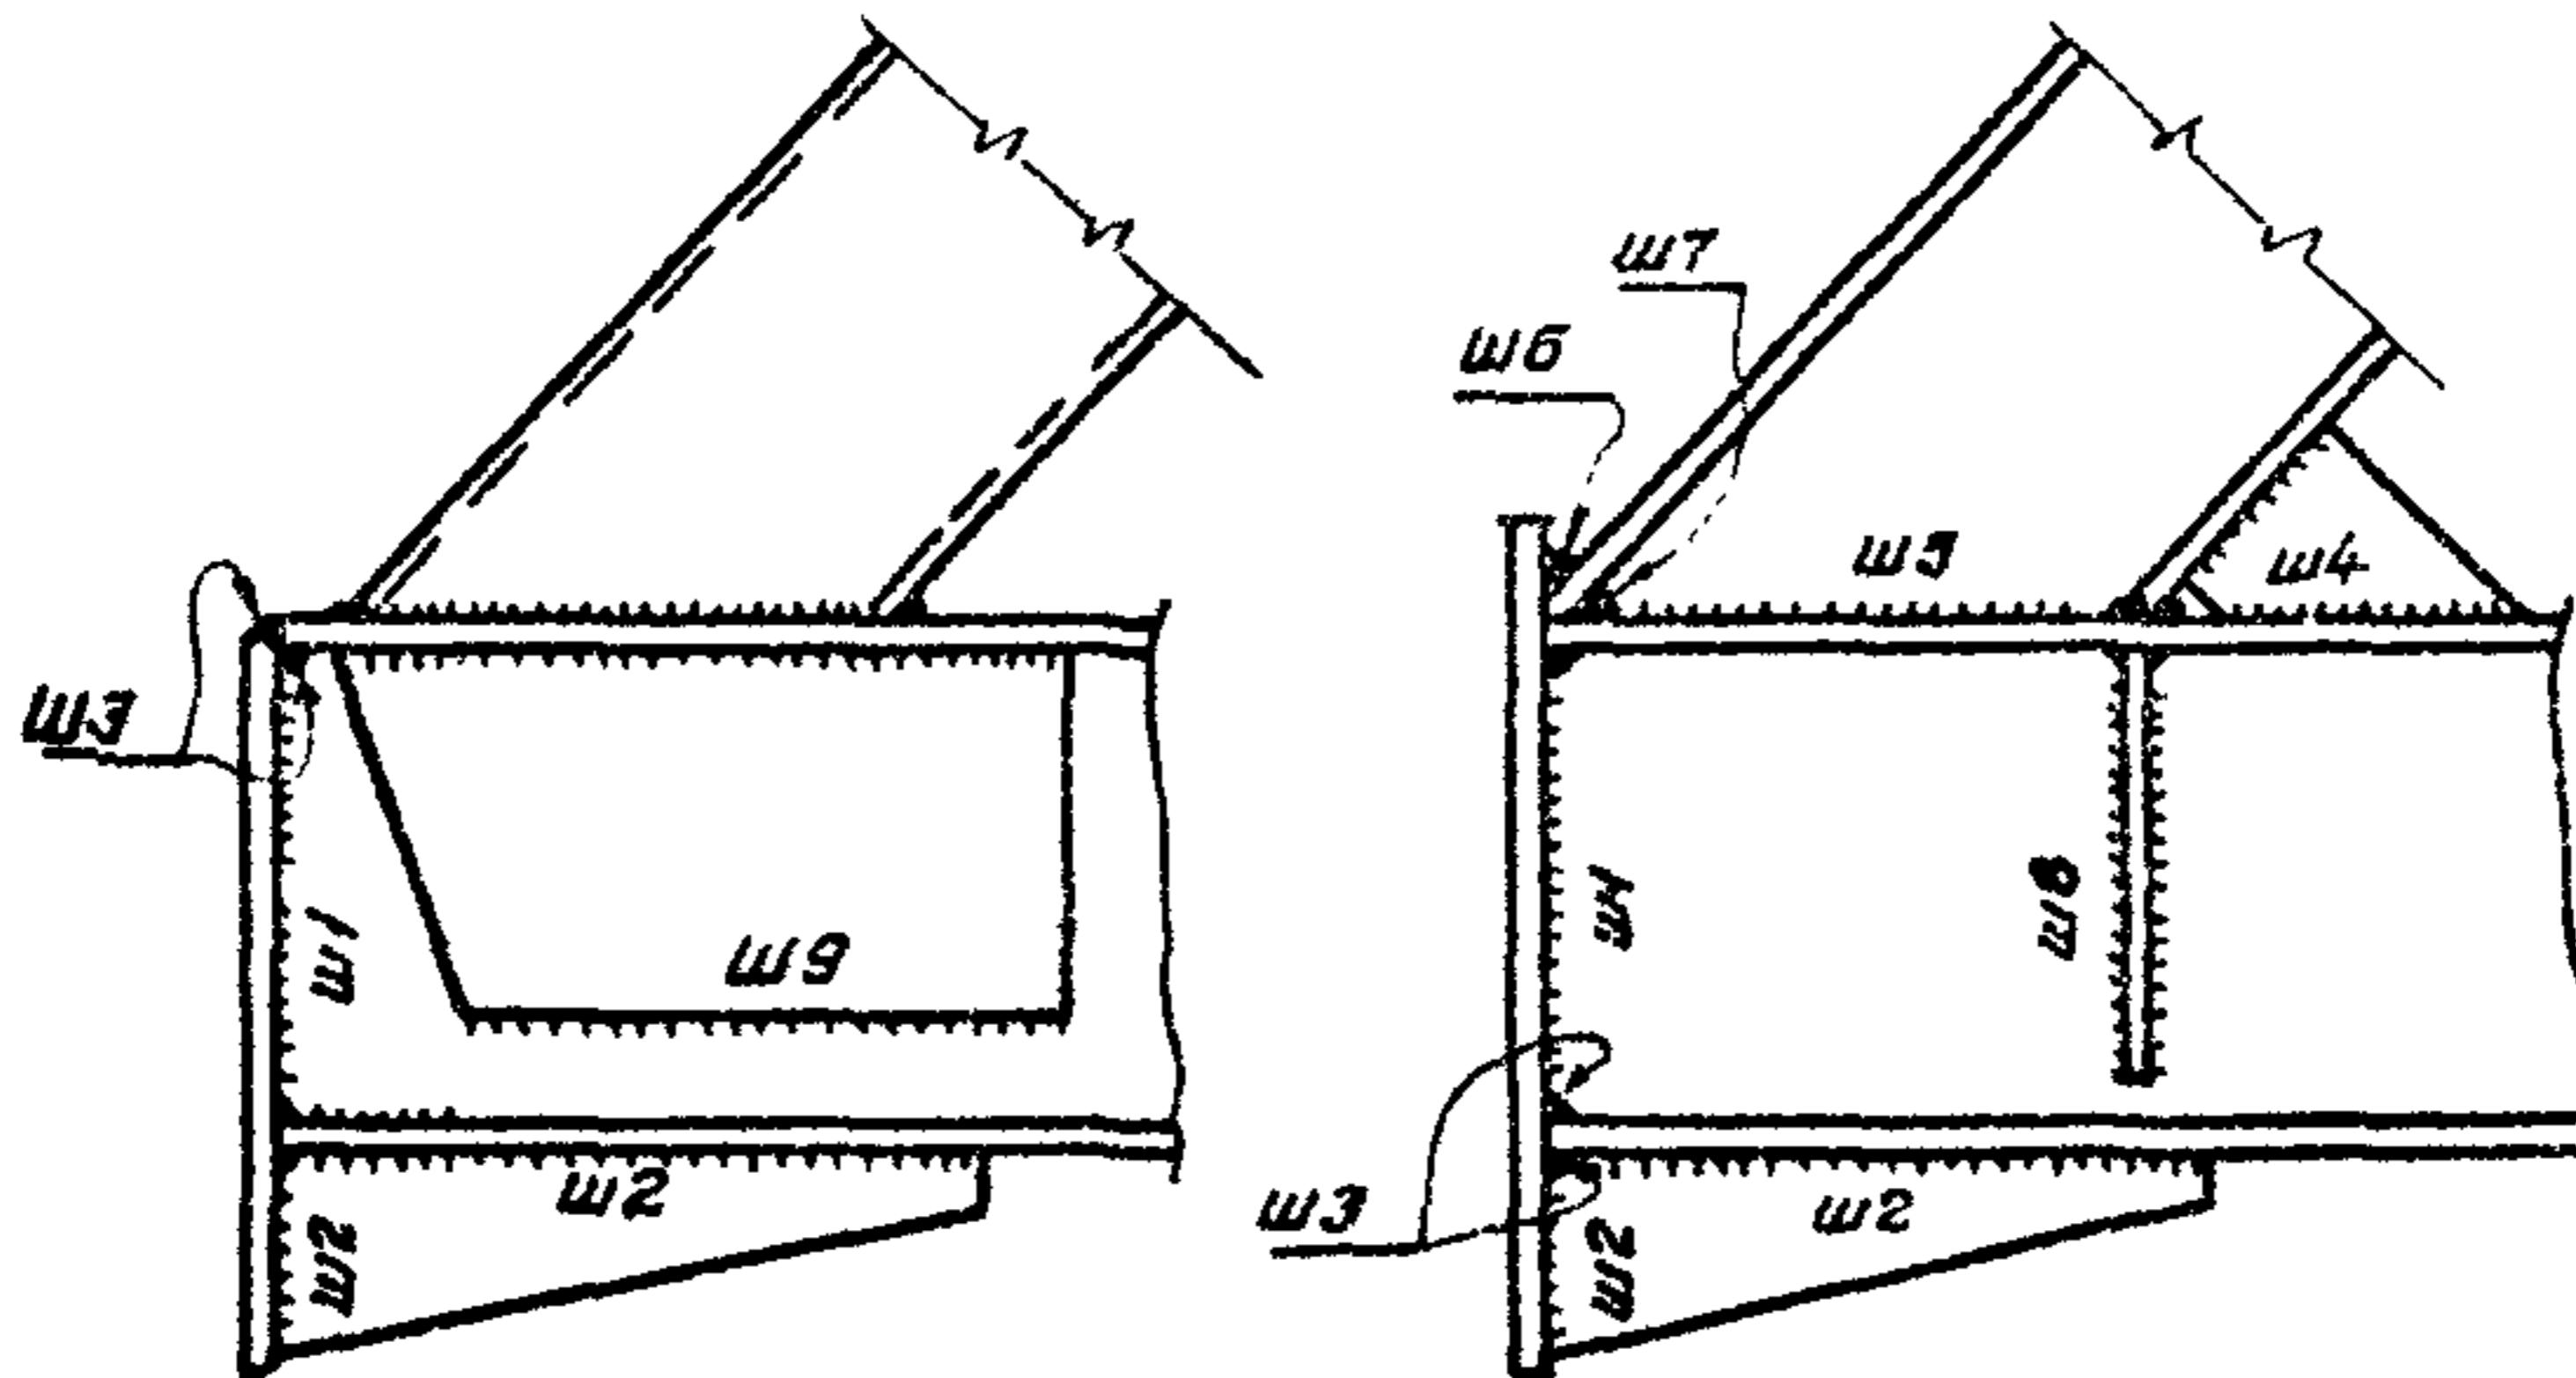


Рис.4. Сварные швы опорных узлов.

6.12. Сварные швы в опорных узлах (рис.4) рассчитывают из условий:

- Ш1 - равнопрочности со стенкой пояса

$$2K_f\beta_f R_{uf} \geq R_y t_w \leq 2K_f\beta_z R_{wz}; \quad (23)$$

- Ш2 - одинаковой прочности с фасонкой по сдвигу

$$2K_f\beta_y R_{wf} \geq R_s t_\varphi \leq 2K_f\beta_z R_{wz}; \quad (24)$$

- Ш3 - одинаковой прочности с полкой по сдвигу

$$\sum K_f\beta_f R_{wf} \geq R_s t_f \leq \sum K_f\beta_z R_{wz}; \quad (25)$$

- Ш4 - равнопрочности с фасонкой;

- Ш5 - равнопрочности со стенкой раскоса

$$2K_f\beta_f R_{uf} \geq R_{ud} t_{w,1} \sin \alpha \leq 2K_f\beta_z R_{wz}, \quad (26)$$

- Ш6 и Ш7 - работы на соответствующую составляющую усилия полки ШД

$$K_f \beta_f R_{wf} \geq R_{yd} t_{fd} \sin \alpha \leq K_f \beta_z R_{wz}; \quad (27)$$

$$K_f \beta_f R_{wf} \geq 1,2 R_{yd} t_{fd} \cos \alpha \leq K_f \beta_z R_{wz}; \quad (28)$$

- III - сдвига соответствующей составляющей усилия подкрепляемой полки

$$\alpha K_f \beta_f R_{wf} \geq N_{fd} \sin \alpha \leq \alpha K_f \beta_z R_{wz}; \quad (29)$$

- III9 - работы на усилие N_{tie}

$$K_f \beta_f R_{wf} \geq 1,2 N_{tie} / l_w \leq K_f \beta_z R_{wz}. \quad (30)$$

6.13. Расчетное усилие T_W I см длины шва, приваривающего в К-узлах наклонную планку к стенке пояса, допускается определять по формуле

$$T_W = \left[\left(\frac{N_{tie} a_t}{H_{tie} r_{tie}} \right)^2 + \left(\frac{0,5 P}{l_p + 2(h_p - H_{tie})} \right)^2 \right]^{0,5}, \quad (31)$$

где N_{tie} - определяют по формулам (12) или (13) и принимают большим из действующих на планку;

$a_t, H_{tie}, r_{tie}, l_p$ - размеры по рис.3;

P - узловая нагрузка.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ

7.1. Примыкания элементов решетки к поясам, как правило, следует проектировать встык с обваркой по контуру угловыми или стыковыми швами (см.раздел 8).

7.2. Общее количество сорторазмеров профилей и листа, используемых в одной ферме, должно быть минимальным. При этом рекомендуется учитывать раскрой ГСП с целью исключения стыковки возврата (остатков мерных длин).

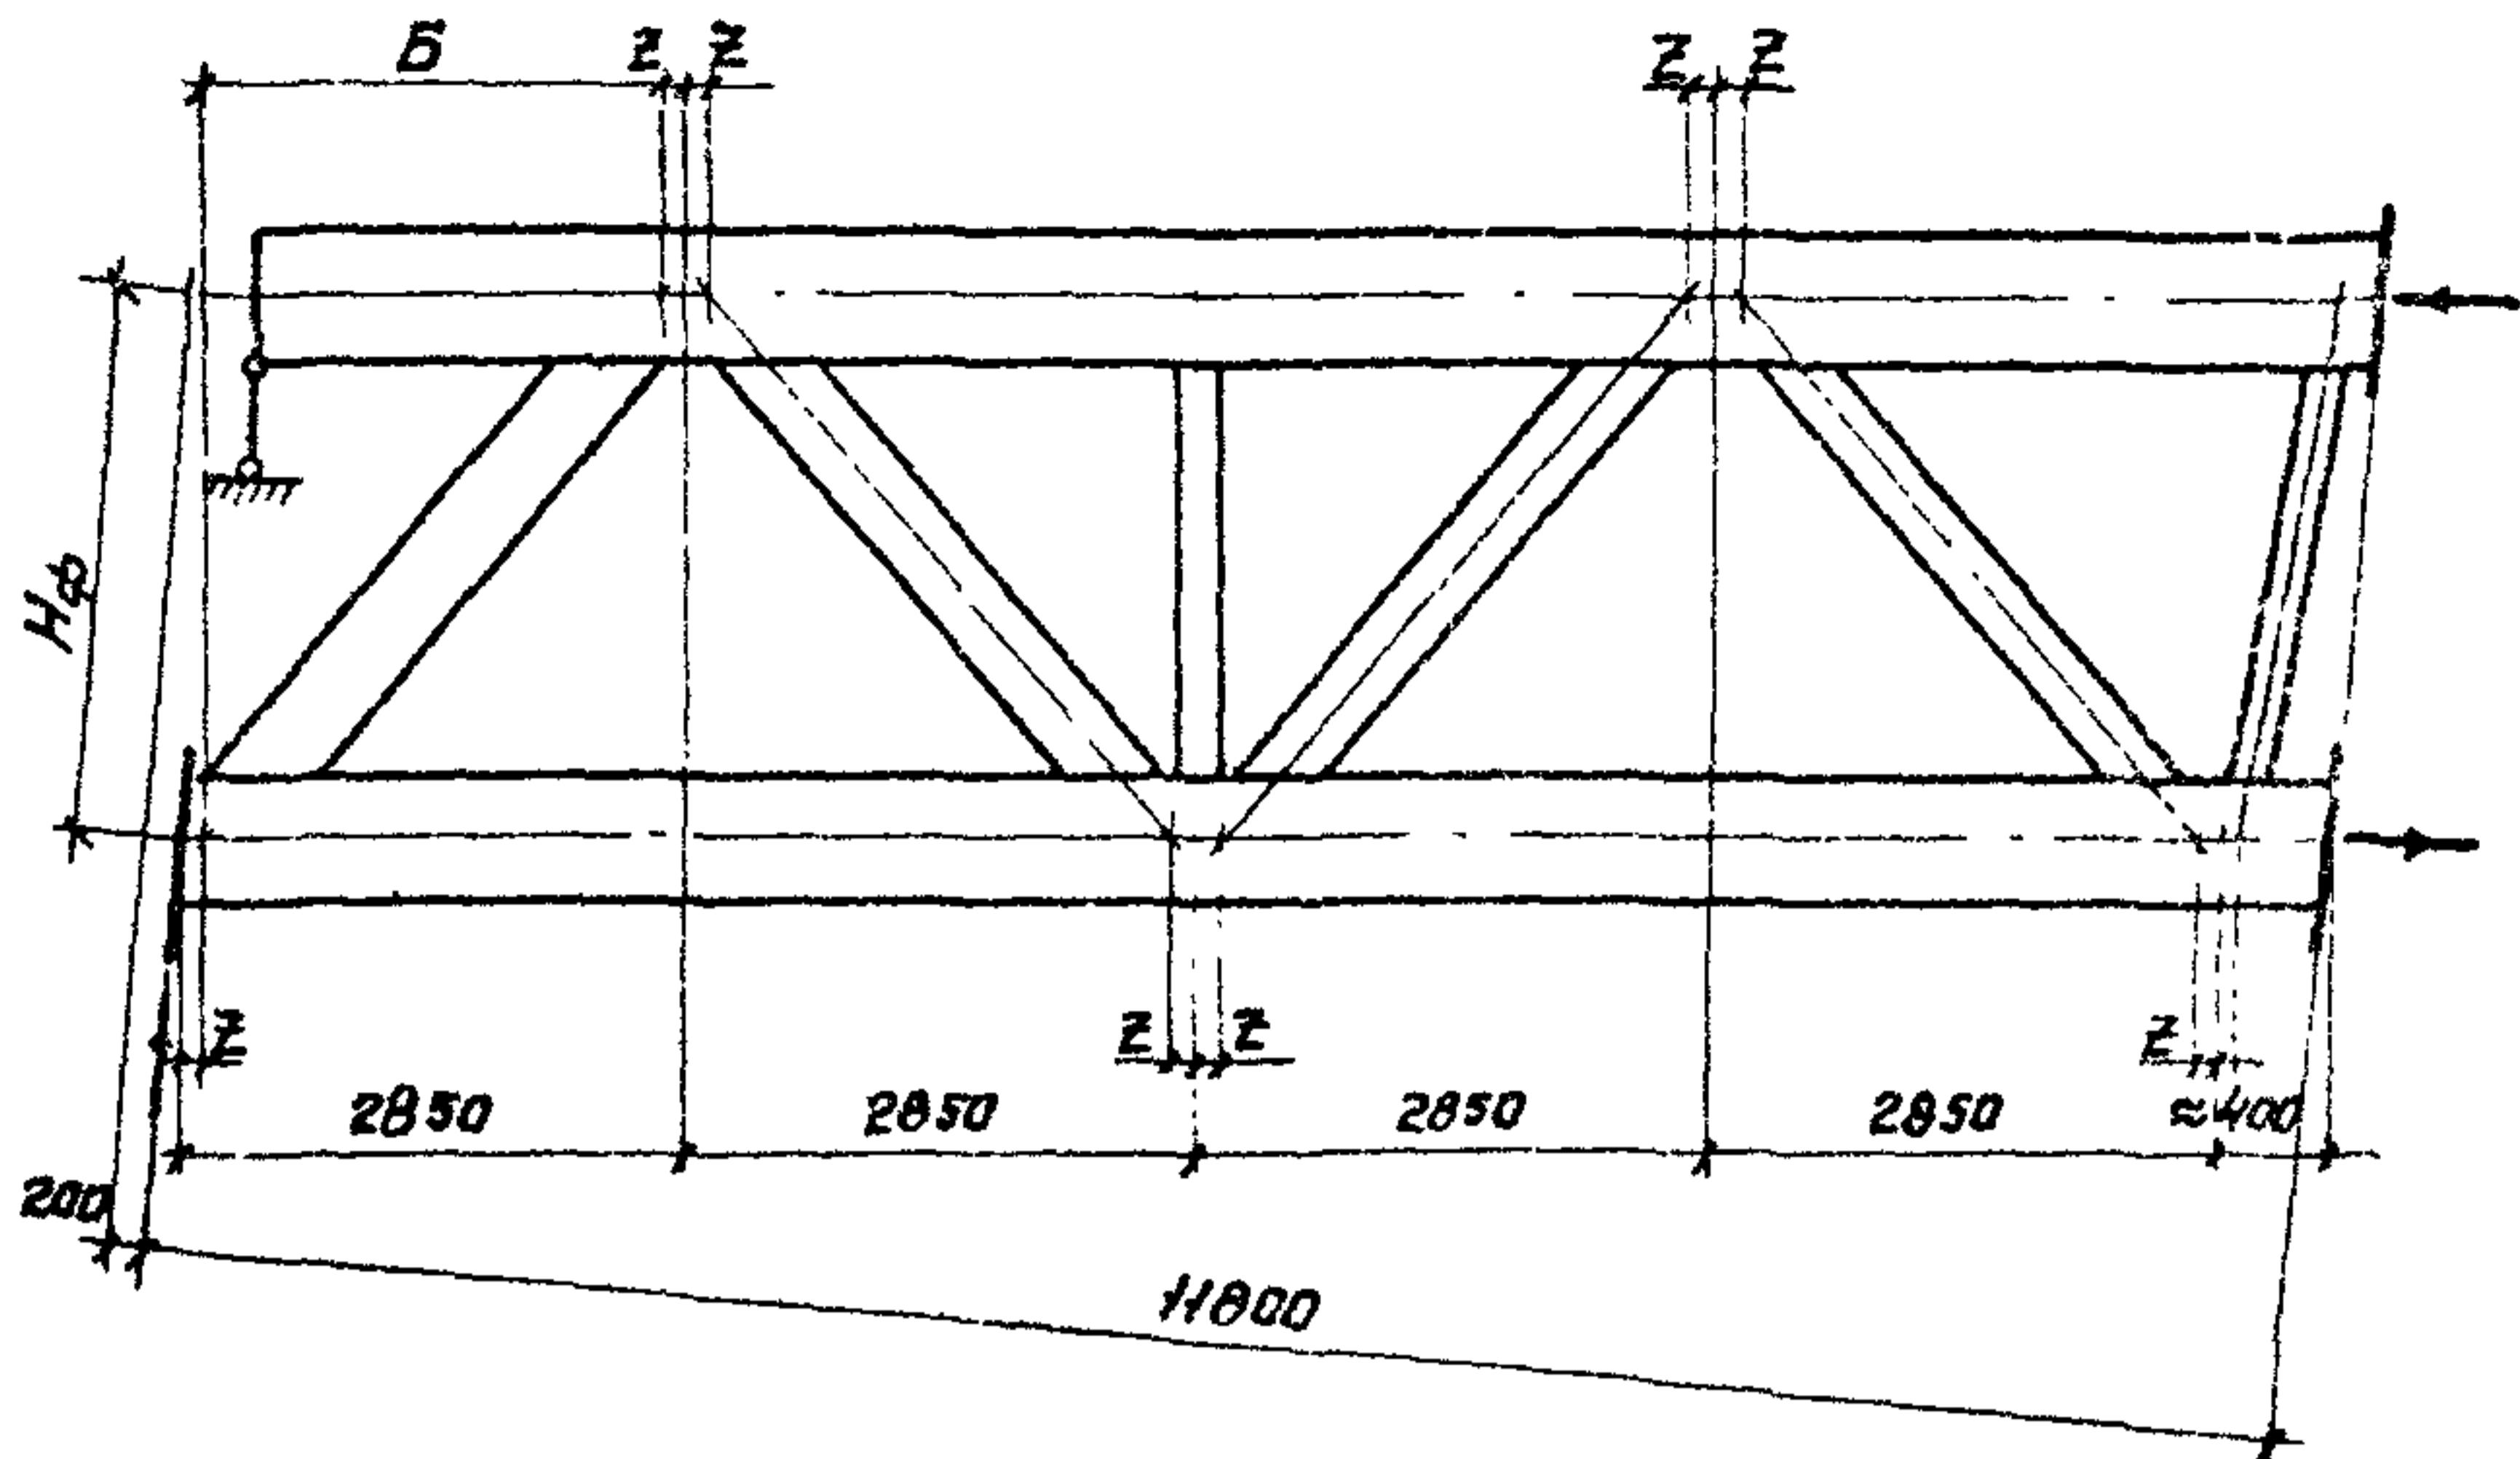


Рис.5. Пример унификации углов примыкания раскосов к поясам.

7.3. Размеры ГСП из плоскости фермы следует назначать не более, чем b_f - 20 мм (b_f - ширина полки пояса).

7.4. Компоновка узлов должна обеспечивать необходимый доступ к местам сварки. При этом расстояние между поперечными швами на полке пояса следует принимать:

- в опорных узлах и у стыковых фланцев, верхнего (сжатого) пояса - не менее 5 мм;
- в остальных случаях - не менее 20 мм.

7.5. Рекомендуется предусматривать унификацию углов примыкания раскосов к поясам. Для этого, в частности, допускается использовать расцентровки узлов (рис.5), которые не приводят к нарушению условий (2), (3), (4), некоторое отклонение расстояний между прогонами от 3 метров и пр.

7.6. При разработке фланцевых стыков поясов следует использовать сортамент фланцевых соединений широкополочных двутавров стропильных ферм, приведенный в Руководстве по их проектированию, изготовлению и сборке.

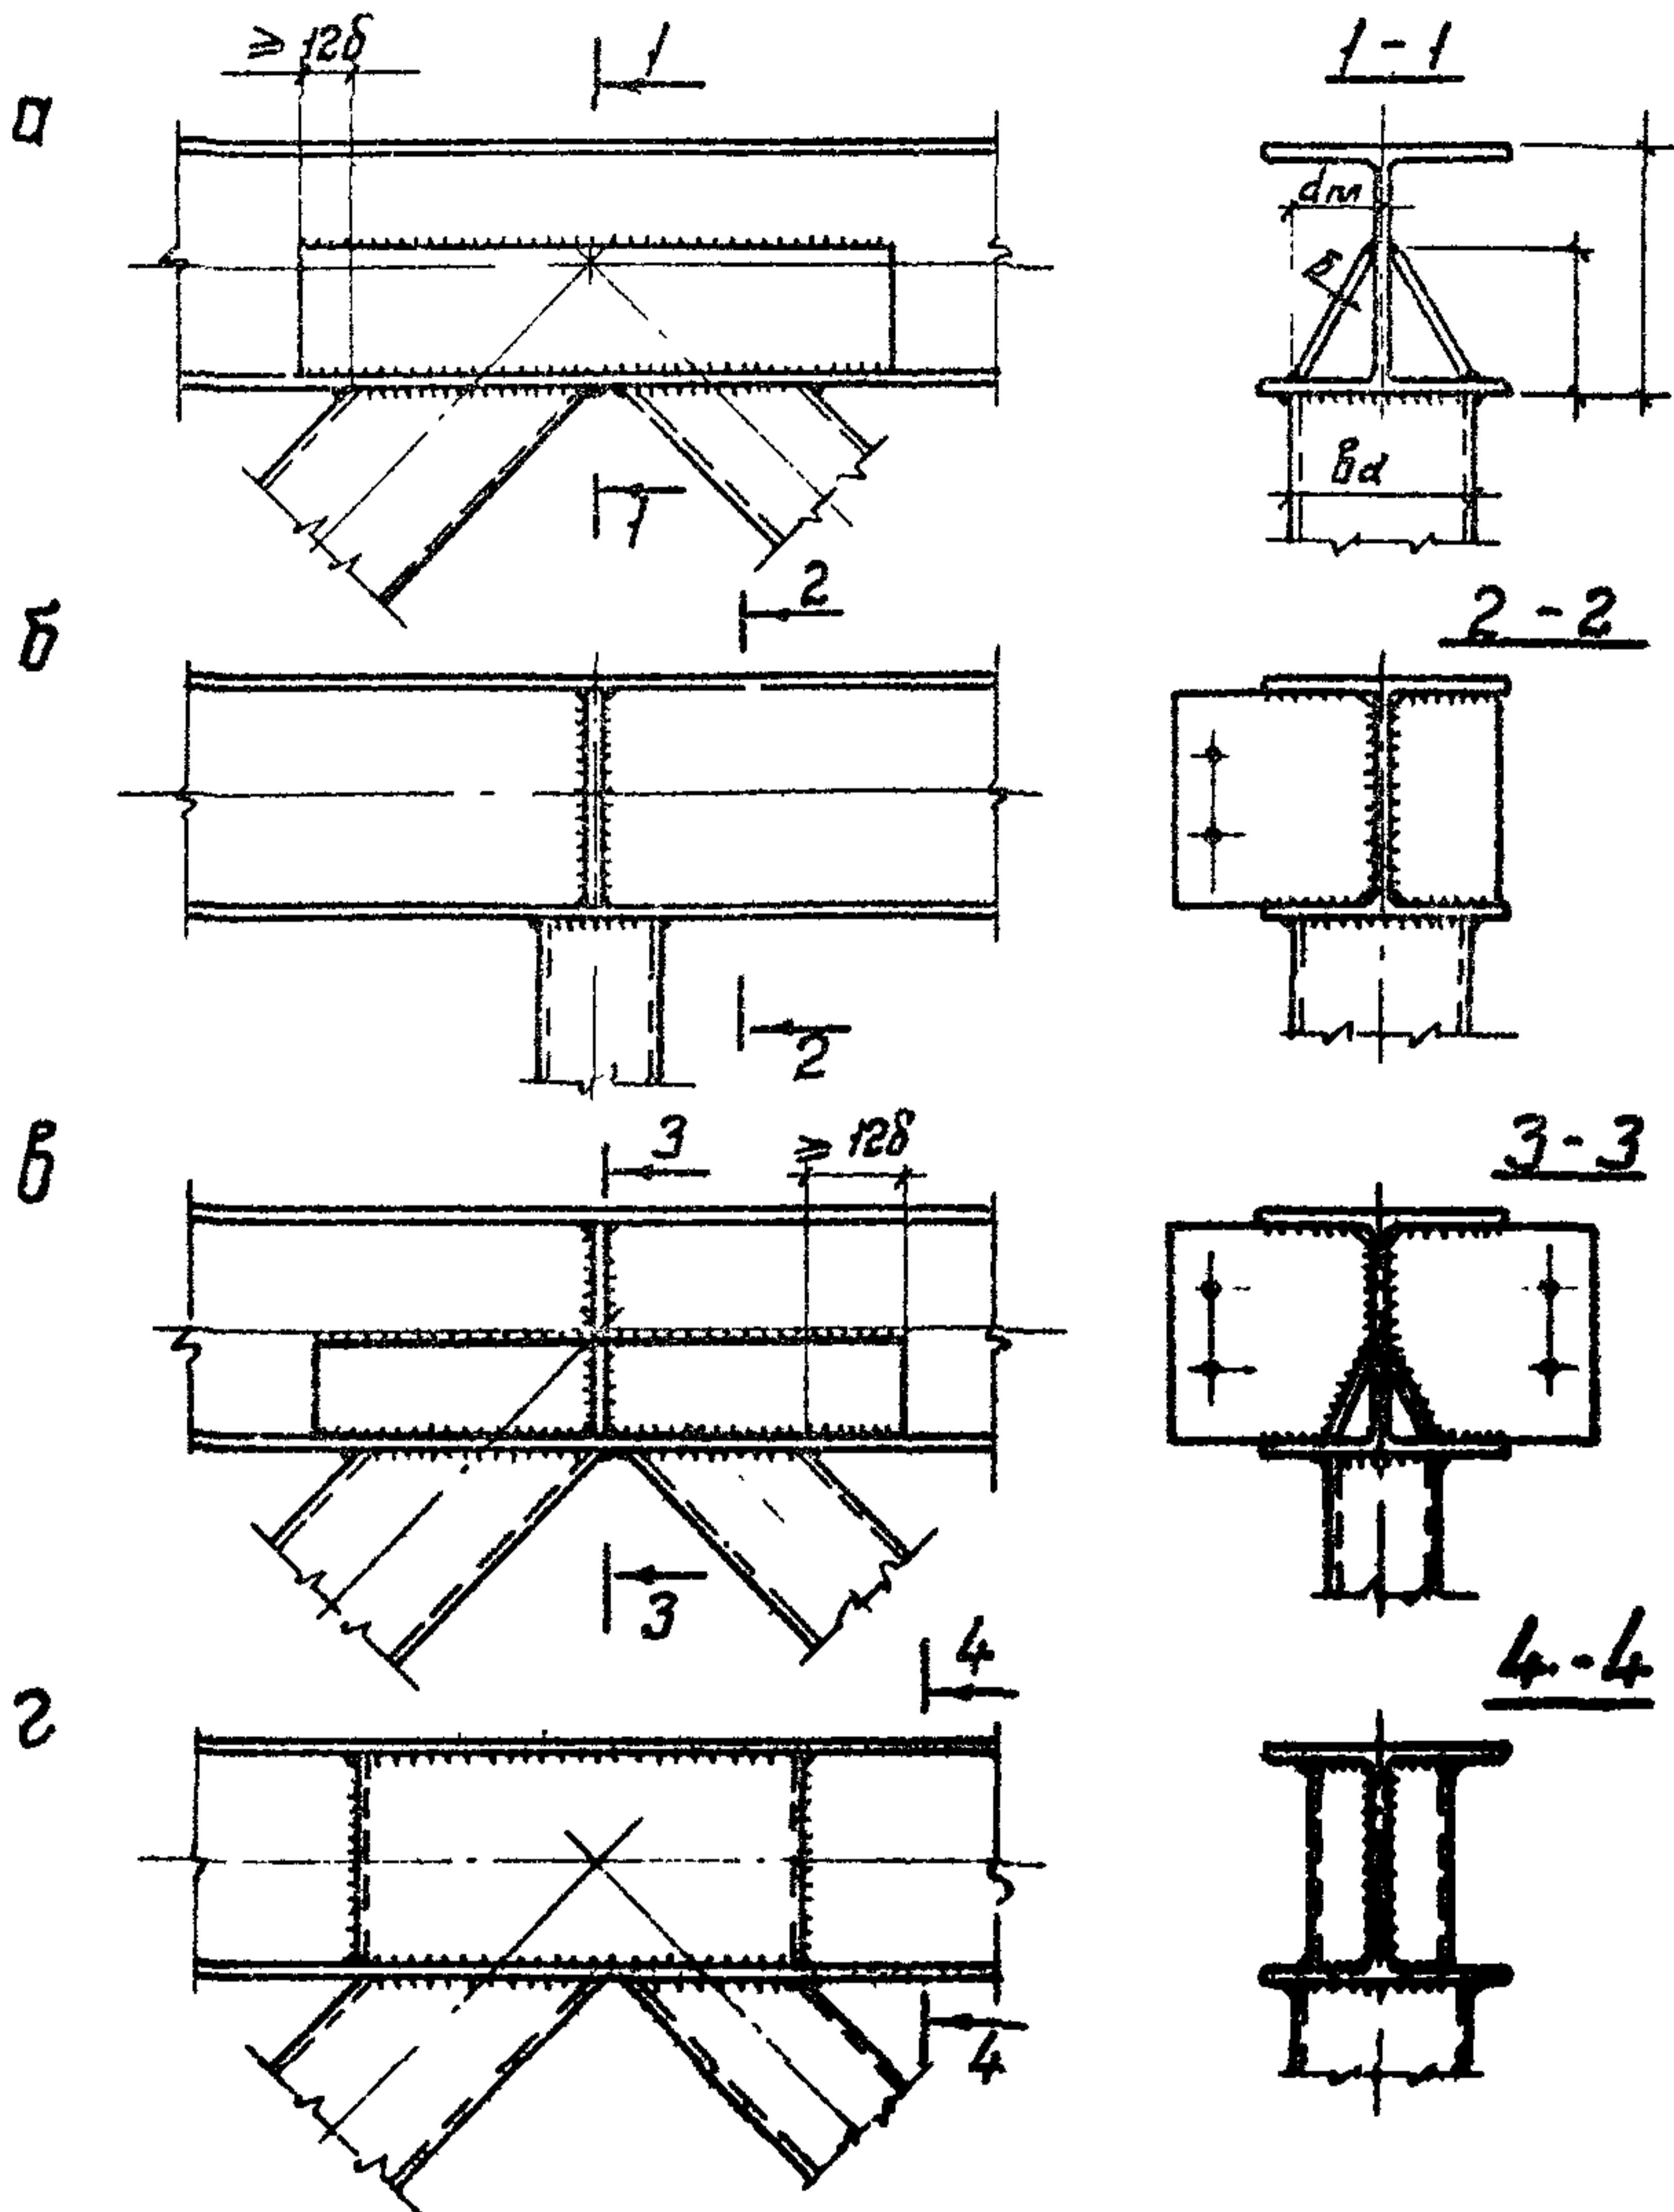


Рис.6. Диафрагмы верхнего пояса.

7.7. Конструирование верхнего пояса.

7.7.1. В узлах пояса, раскрепленных от перемещений из плоскости, следует устраивать диафрагмы жесткости. Ниже перечислены основные решения диафрагм, являющихся одновременно элементами усиления узловых зон, для случаев развязки пояса из плоскости фермы по наружным полкам.

Парные ребра жесткости (см.рис.6,б) применяют в основном в Т-узлах.

Парные наклонные планки от внутренней полки пояса к его стенке по рис.6,а применяют в узлах, требующих усиления, при выполнении следующих условий: $\beta = 50^\circ - 75^\circ$; $H_{\text{нк}}/h_n \geq 0,5$; наружная полка пояса не требует усиления по отгибу прикладываемой нагрузкой, а примыкающая к ней часть стени - по $\sigma_{\text{вс}}$. При нарушении названных условий диафрагмы следует предусматривать в виде комбинации наклонных планок и ребер (см.рис.6,в).

Толщину планок принимают не менее, чем у примыкающих к узлу ГСП. Привязку оснований планок к оси стени пояса принимают

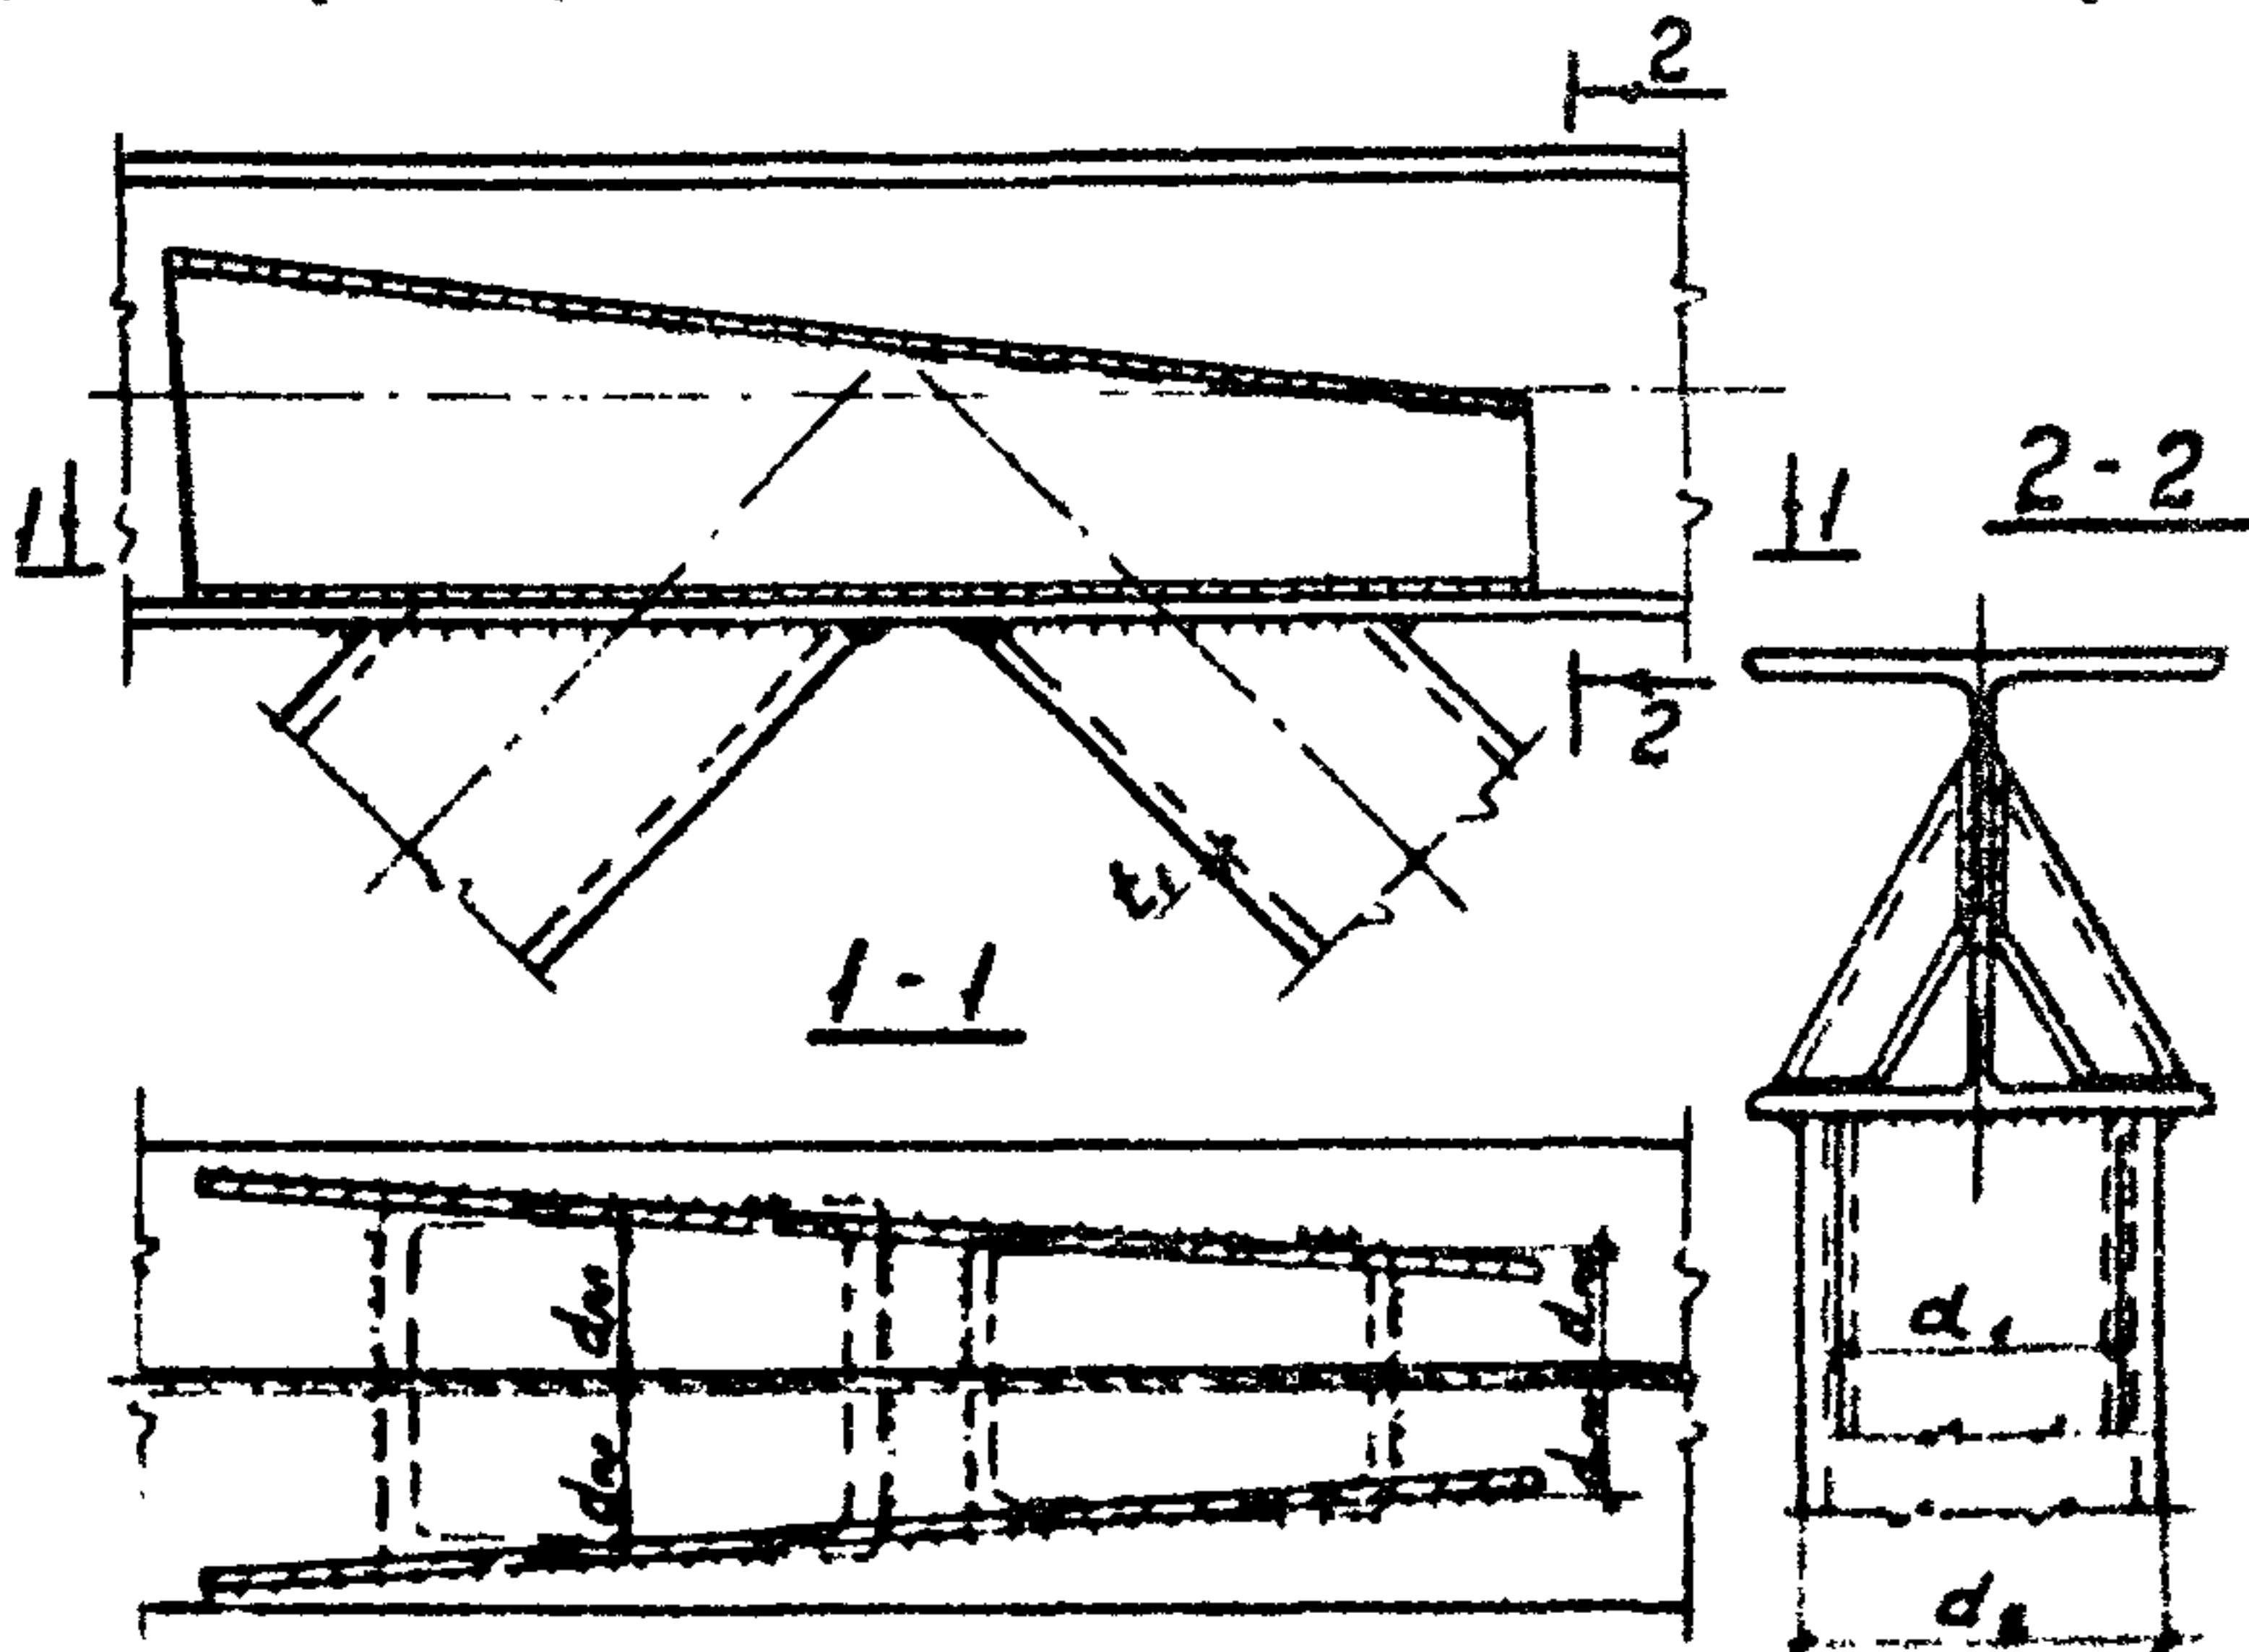


Рис.7. Усиление узловой зоны пояса наклонными планками с переменной привязкой оснований.

равной половине среднего размера примыкающих элементов решетки из плоскости фермы.

При разности ширины раскосов более 50 мм, а также при $R_y d t_d \sin \alpha > 0,58 R_y t_f$ наклонные планки следует предусматривать в виде, приведенном на рис.7. Переменная привязка оснований планок к оси стенки пояса назначается:

- над пяткой раскоса с меньшей шириной (растянутого) -

$$d_{\text{пер.}} = (B_1 - 2t_1)/2;$$

- над серединой длины щеки второго раскоса - равной половине его ширины B_2 .

Парные гнутые швеллеры (см.рис.6,г) применяют в фермах зданий с повышенной коррозионной агрессивностью.

7.7.2. Для снижения металлоемкости ферм и унификации сечений поясов в отправочном элементе допускается усиление наиболее нагруженных панелей верхнего пояса (рис.8). Сварные швы на концах уголков усиления следует рассчитывать на полное усилие уголка.

7.7.3. Заводской стык двутавра скатого пояса может выполняться встык с разделкой кромок или, при фрезерованных торцах, через поперечный лист. Стык должен располагаться не менее, чем в 100 мм от габарита примыкающего к поясу элемента решетки, и не менее, чем на расстоянии $5t_f$ от края деталей усиления узловой зоны пояса.

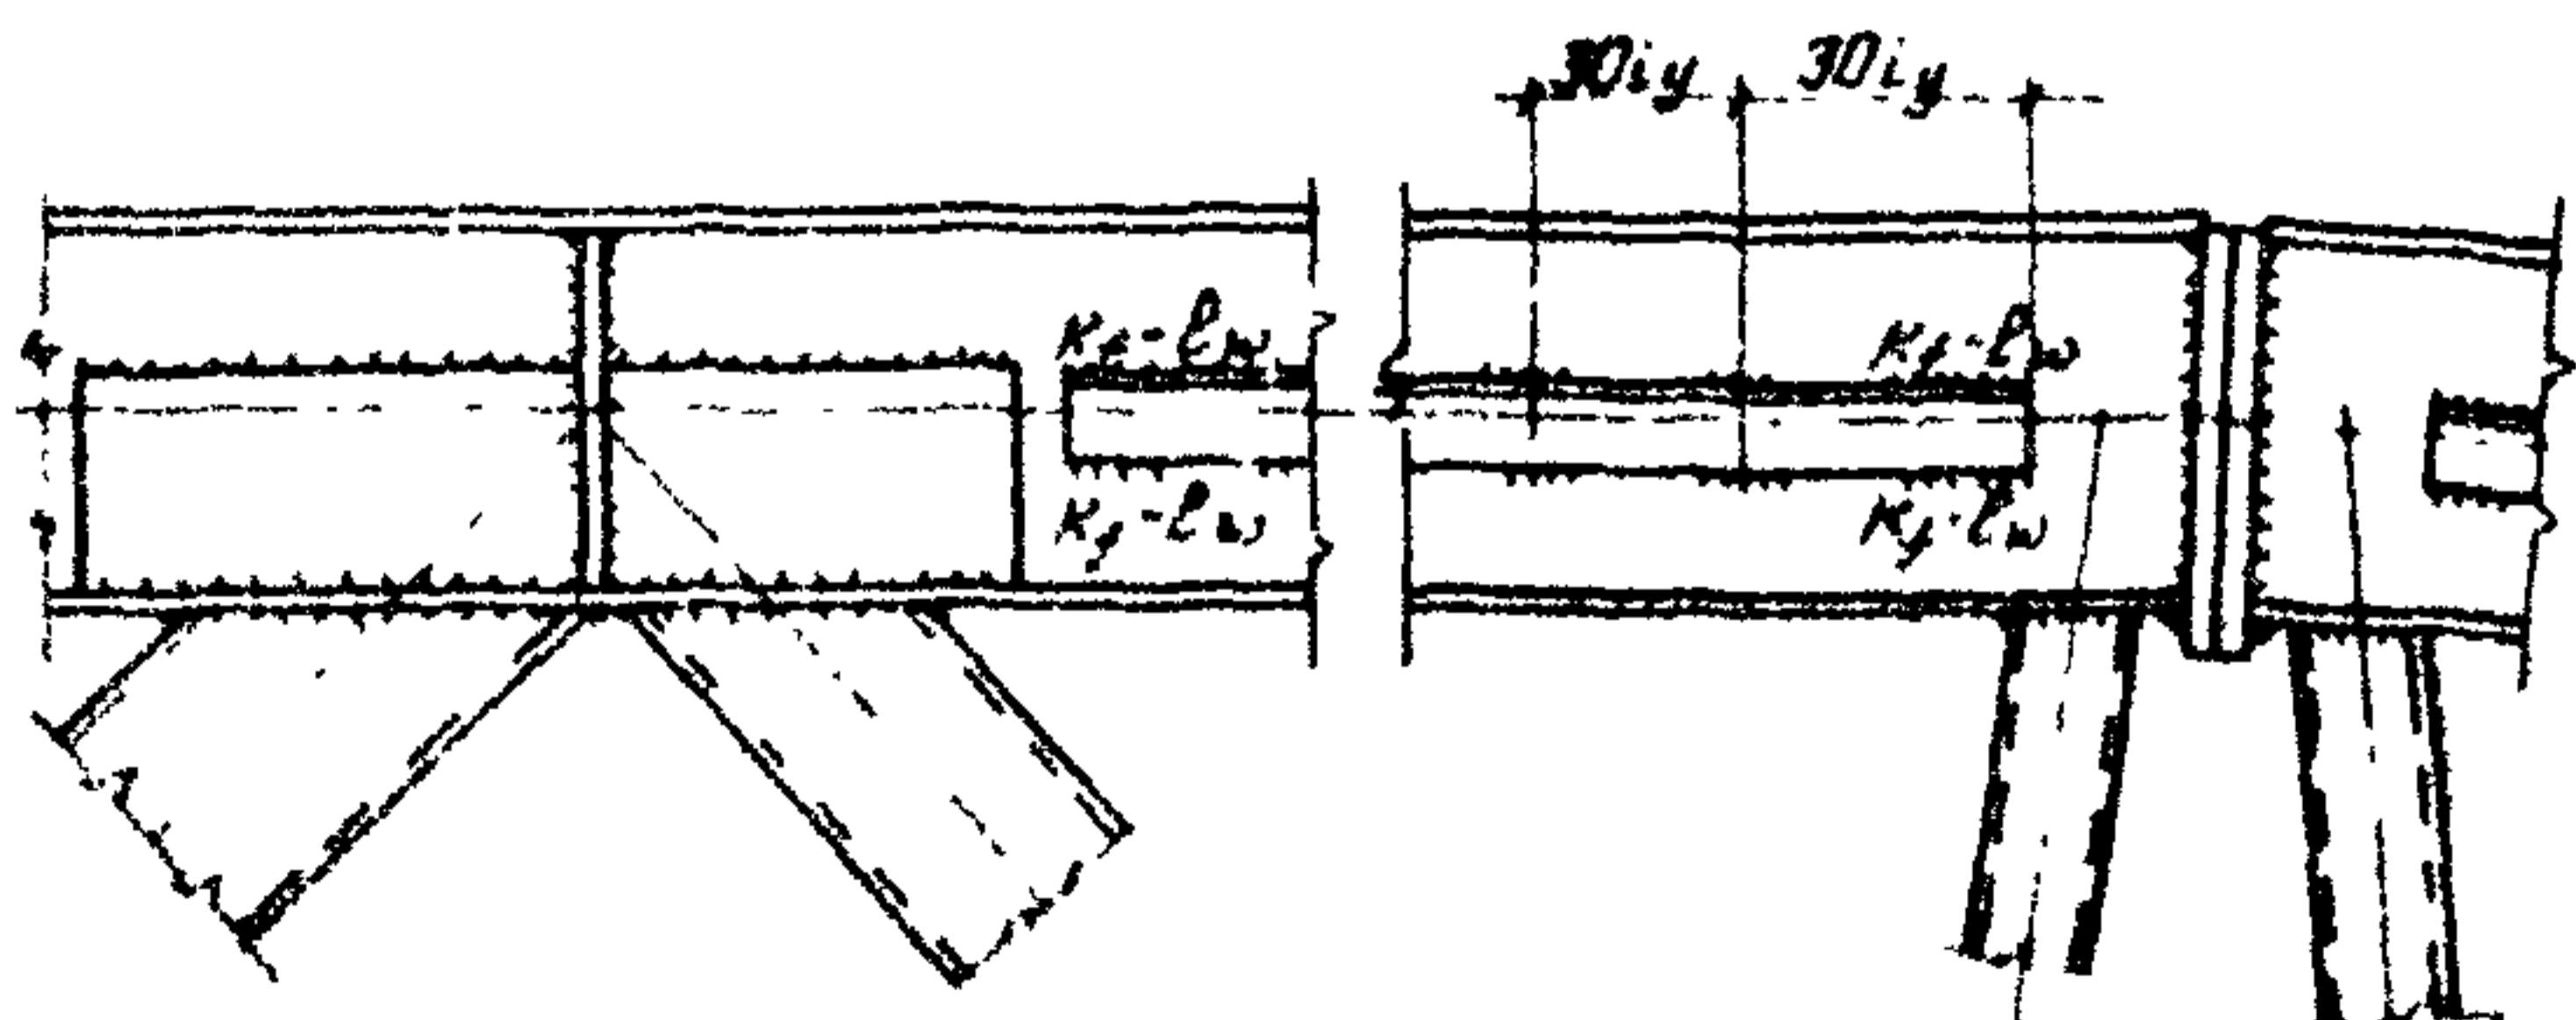


Рис.6. Усиление коньковой панели верхнего пояса.

7.8. Конструирование нижнего пояса

7.8.1. Опорные узлы стропильных ферм рекомендуется проектировать с примыканием раскосов к полке пояса (рис.9). Расстояние от сварного шва носка опорного раскоса до опорного фланца фермы назначается минимальным (5-10 мм), но не менее, чем определяемое условием

$$(f + v_{sh}) R_{s,n} \geq 1,5 R_{yd} t_{fd} \cos \alpha, \quad (32)$$

где $R_{s,n}$, R_{yd} - расчетные сопротивления пояса (сдвигу) и опорного раскоса соответственно;
 t_{fd} - толщина полки опорного раскоса;
 v_{sh} - размер шва на полке пояса.

7.8.2. Длину нижней фасонки опорного узла Δ_2 (см. рис.9, а и 9, б) рекомендуется принимать в 2-3 раза больше размера Δ_1 .

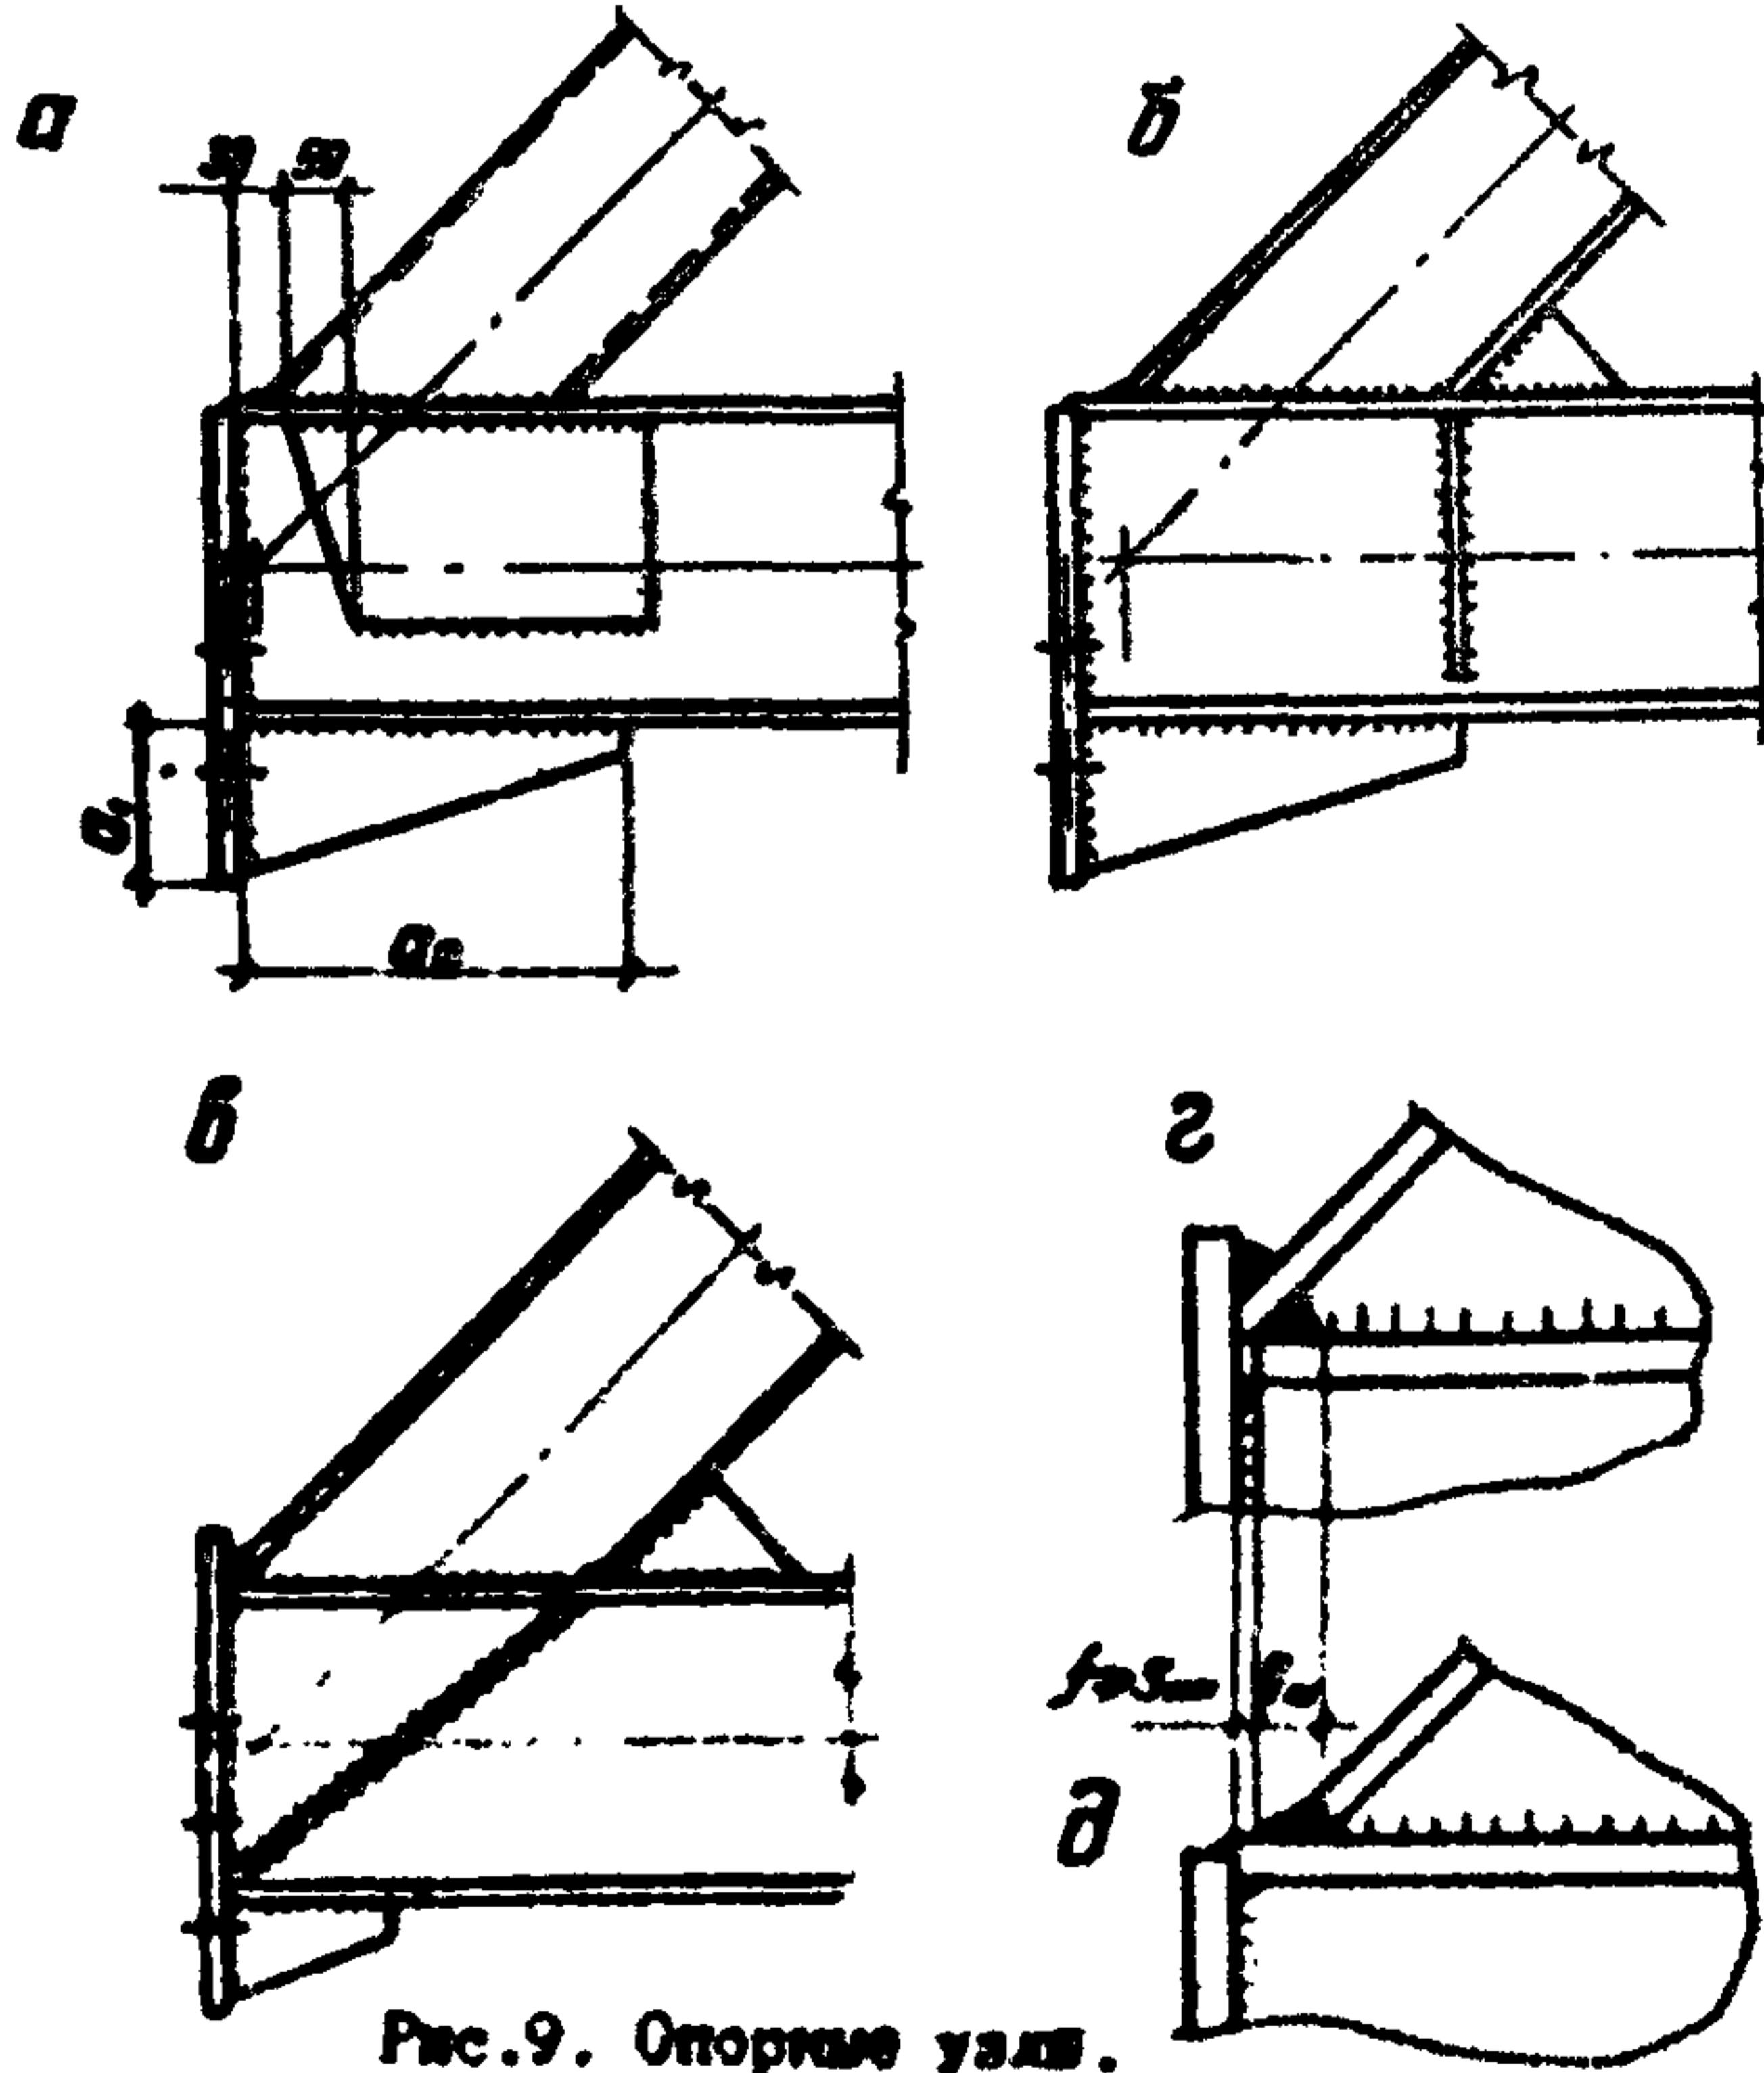


Рис.9. Опорные узлы.

7.8.3. Расстояние от низа опорного ребра до верхнего болта его крепления к колонне, надколоннику или подстропильной ферме должно быть не более, чем $a_y + h_n$.

7.8.4. Наклонные планки, применяемые для подкрепления опорного раскоса из ГСП, следует не доводить до опорного ребра на 30 мм и предусматривать скосы их торцов со стороны опорного ребра на 50-60 мм (см.рис.9,а).

7.8.5. Подкрепление опорных раскосов из ШД следует предусматривать ребрами жесткости, устанавливаемыми под пятками (см. рис.9,б). В тяжелых фермах с большими опорными реакциями допускается приварка носков к опорному ребру и полке пояса (см.рис. 9,г) и диагональное расположение ребер в узловой зоне пояса (см.рис.9,в).

7.8.6. К - узлы растянутого пояса усиливают теми же способами, что и в верхнем поясе, без ограничения отношения H_{pl}/h_n .

7.8.7. Сжатые стойки, примыкающие к К-узлам нижнего пояса, рекомендуется опирать на носки растянутых раскосов (рис.10). При $b_p - b_c > 6t_{dp}$ это опирание следует предусматривать через листовую прокладку.

7.8.8. Заводскиестыки нижнего (растянутого) пояса допускается выполнять на накладках.

Расстояние от стыкового шва или края накладки до примыкаю-

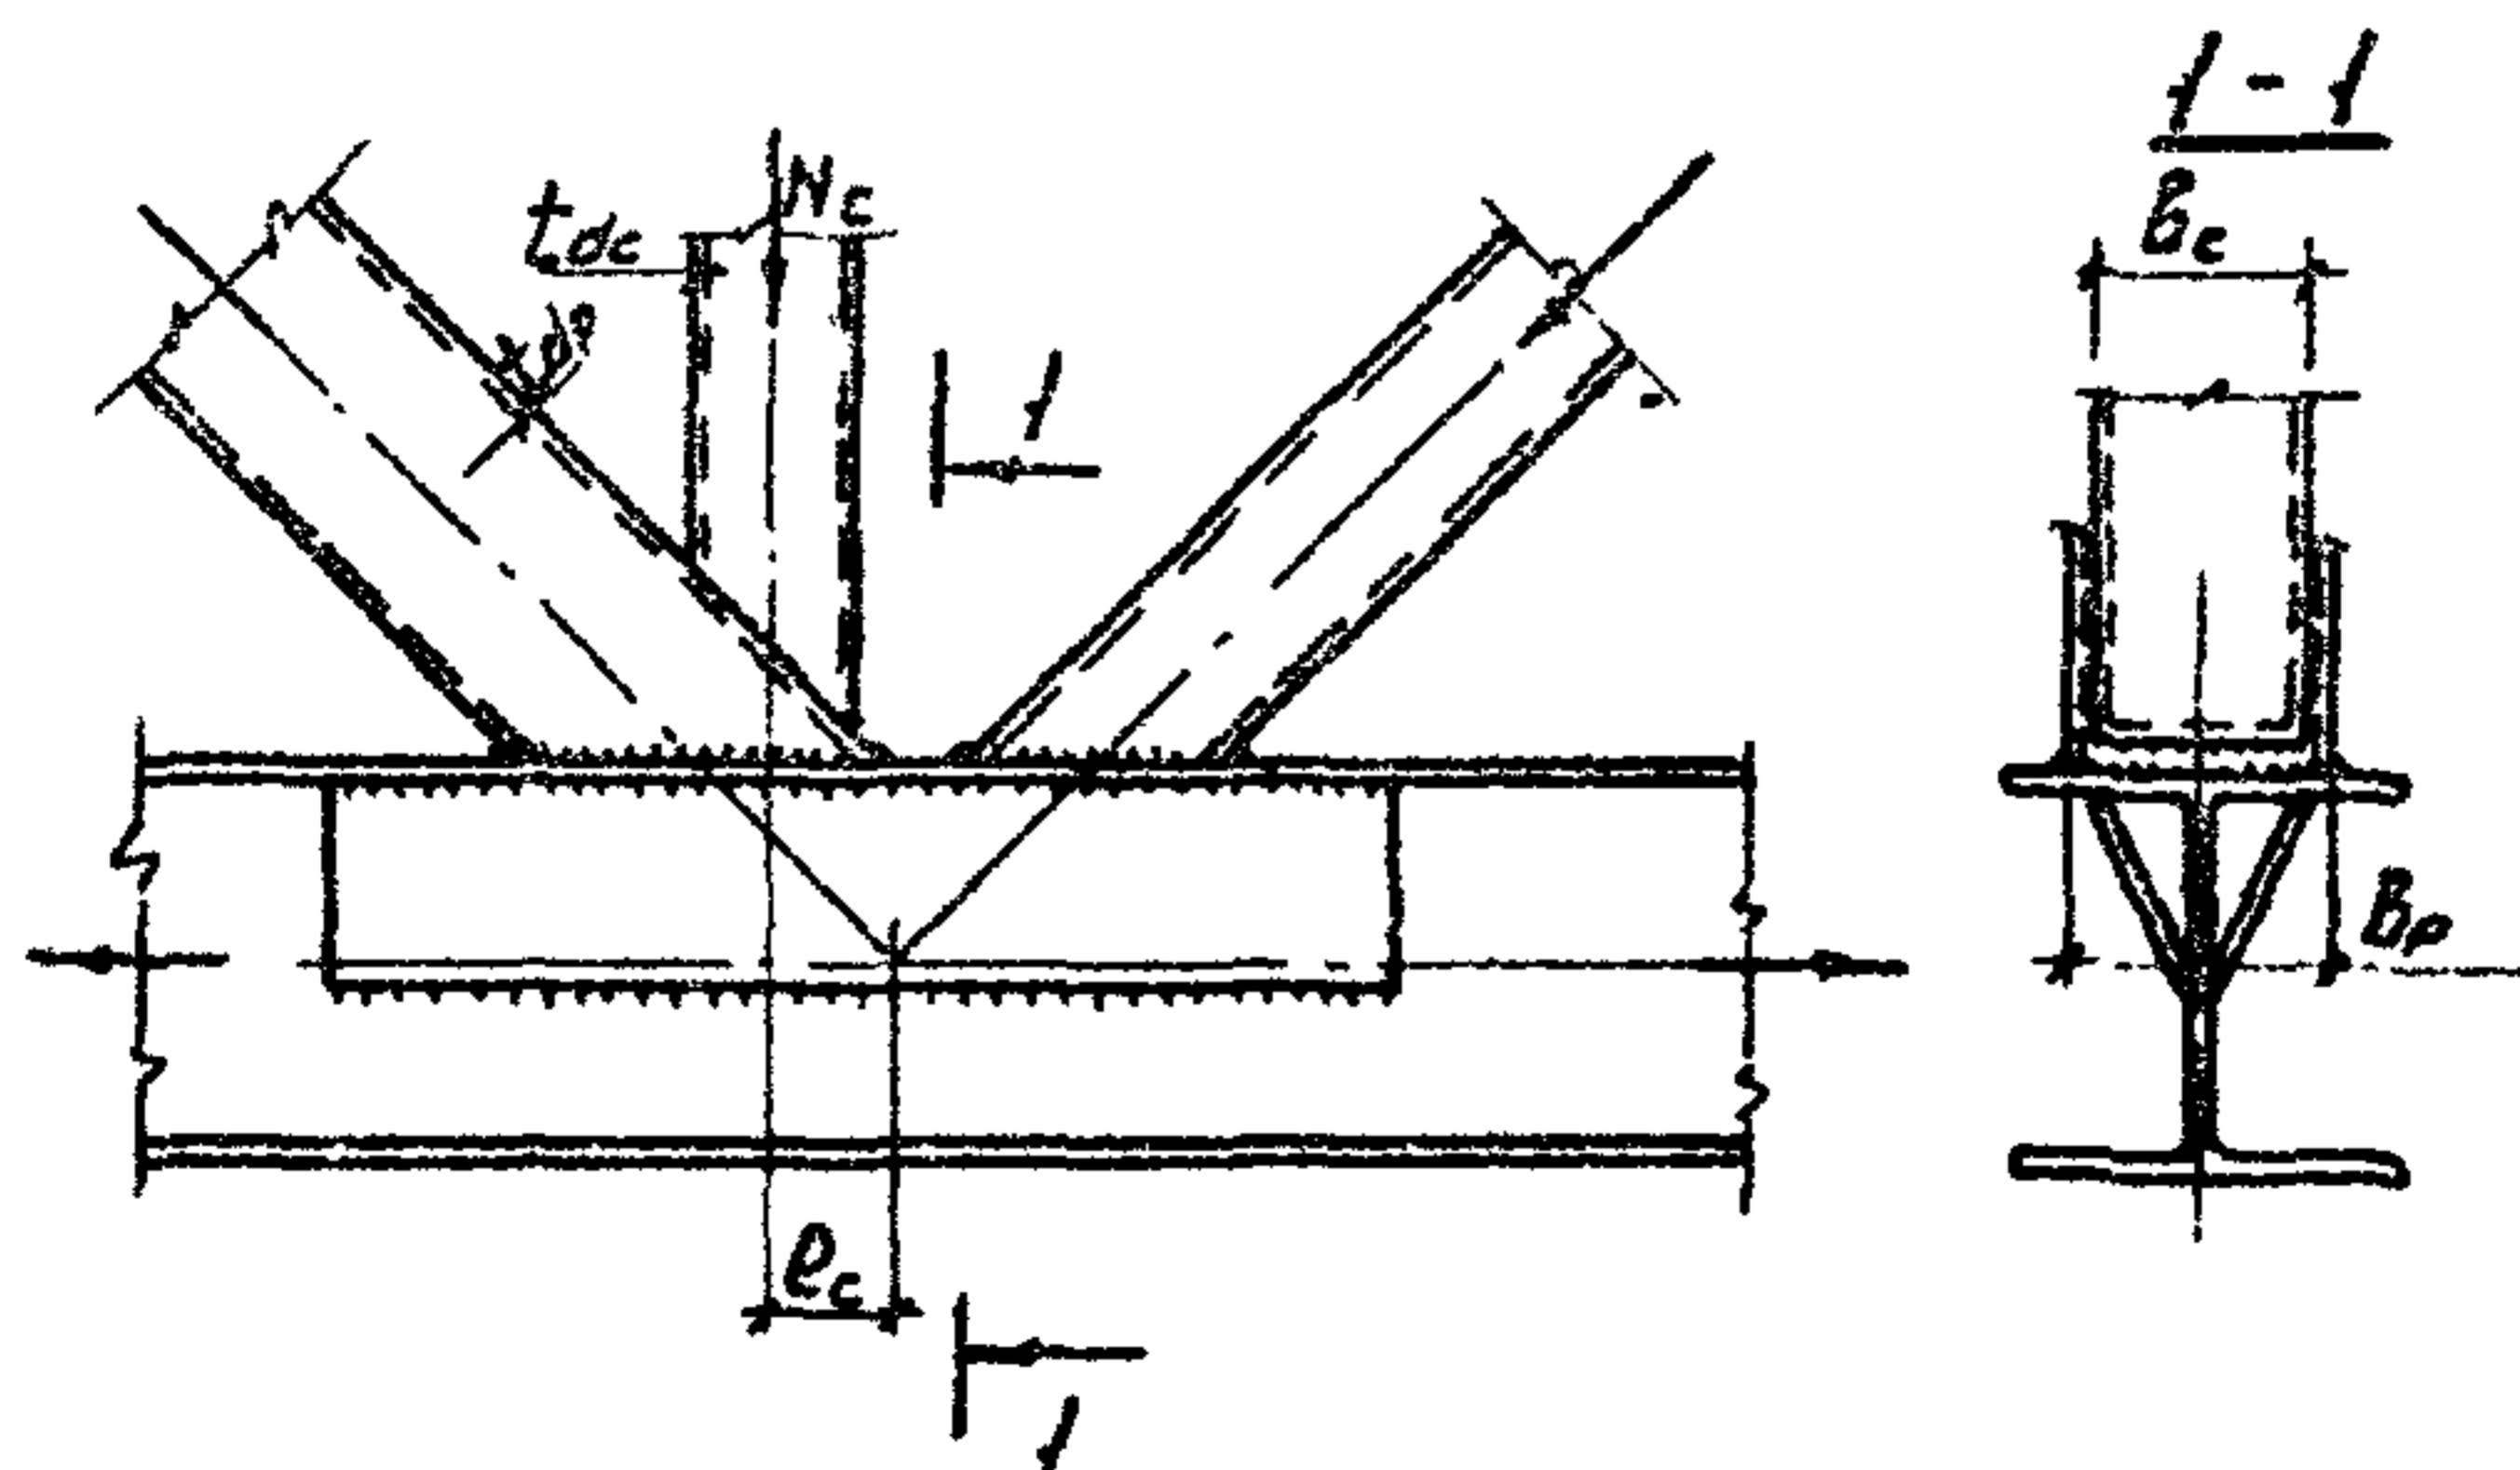


Рис.10. Вариант решения К-узла нижнего пояса со стойкой.

щего к поясу элемента решетки или деталей усиления узловой зоны рекомендуется назначать не менее высоты пояса.

7.8.9. Для снижения металлоемкости нижних поясов рекомендуется предусматривать усиление их панелей с фланцевыми стыками (см. п.7.9.3).

7.9. Укрупнительные монтажныестыки

7.9.1. Укрупнительные монтажные стыки ферм следует проектировать полносборными на высокопрочных болтах преимущественно фланцевого типа (рис. II) в соответствии с Руководством по проекти-

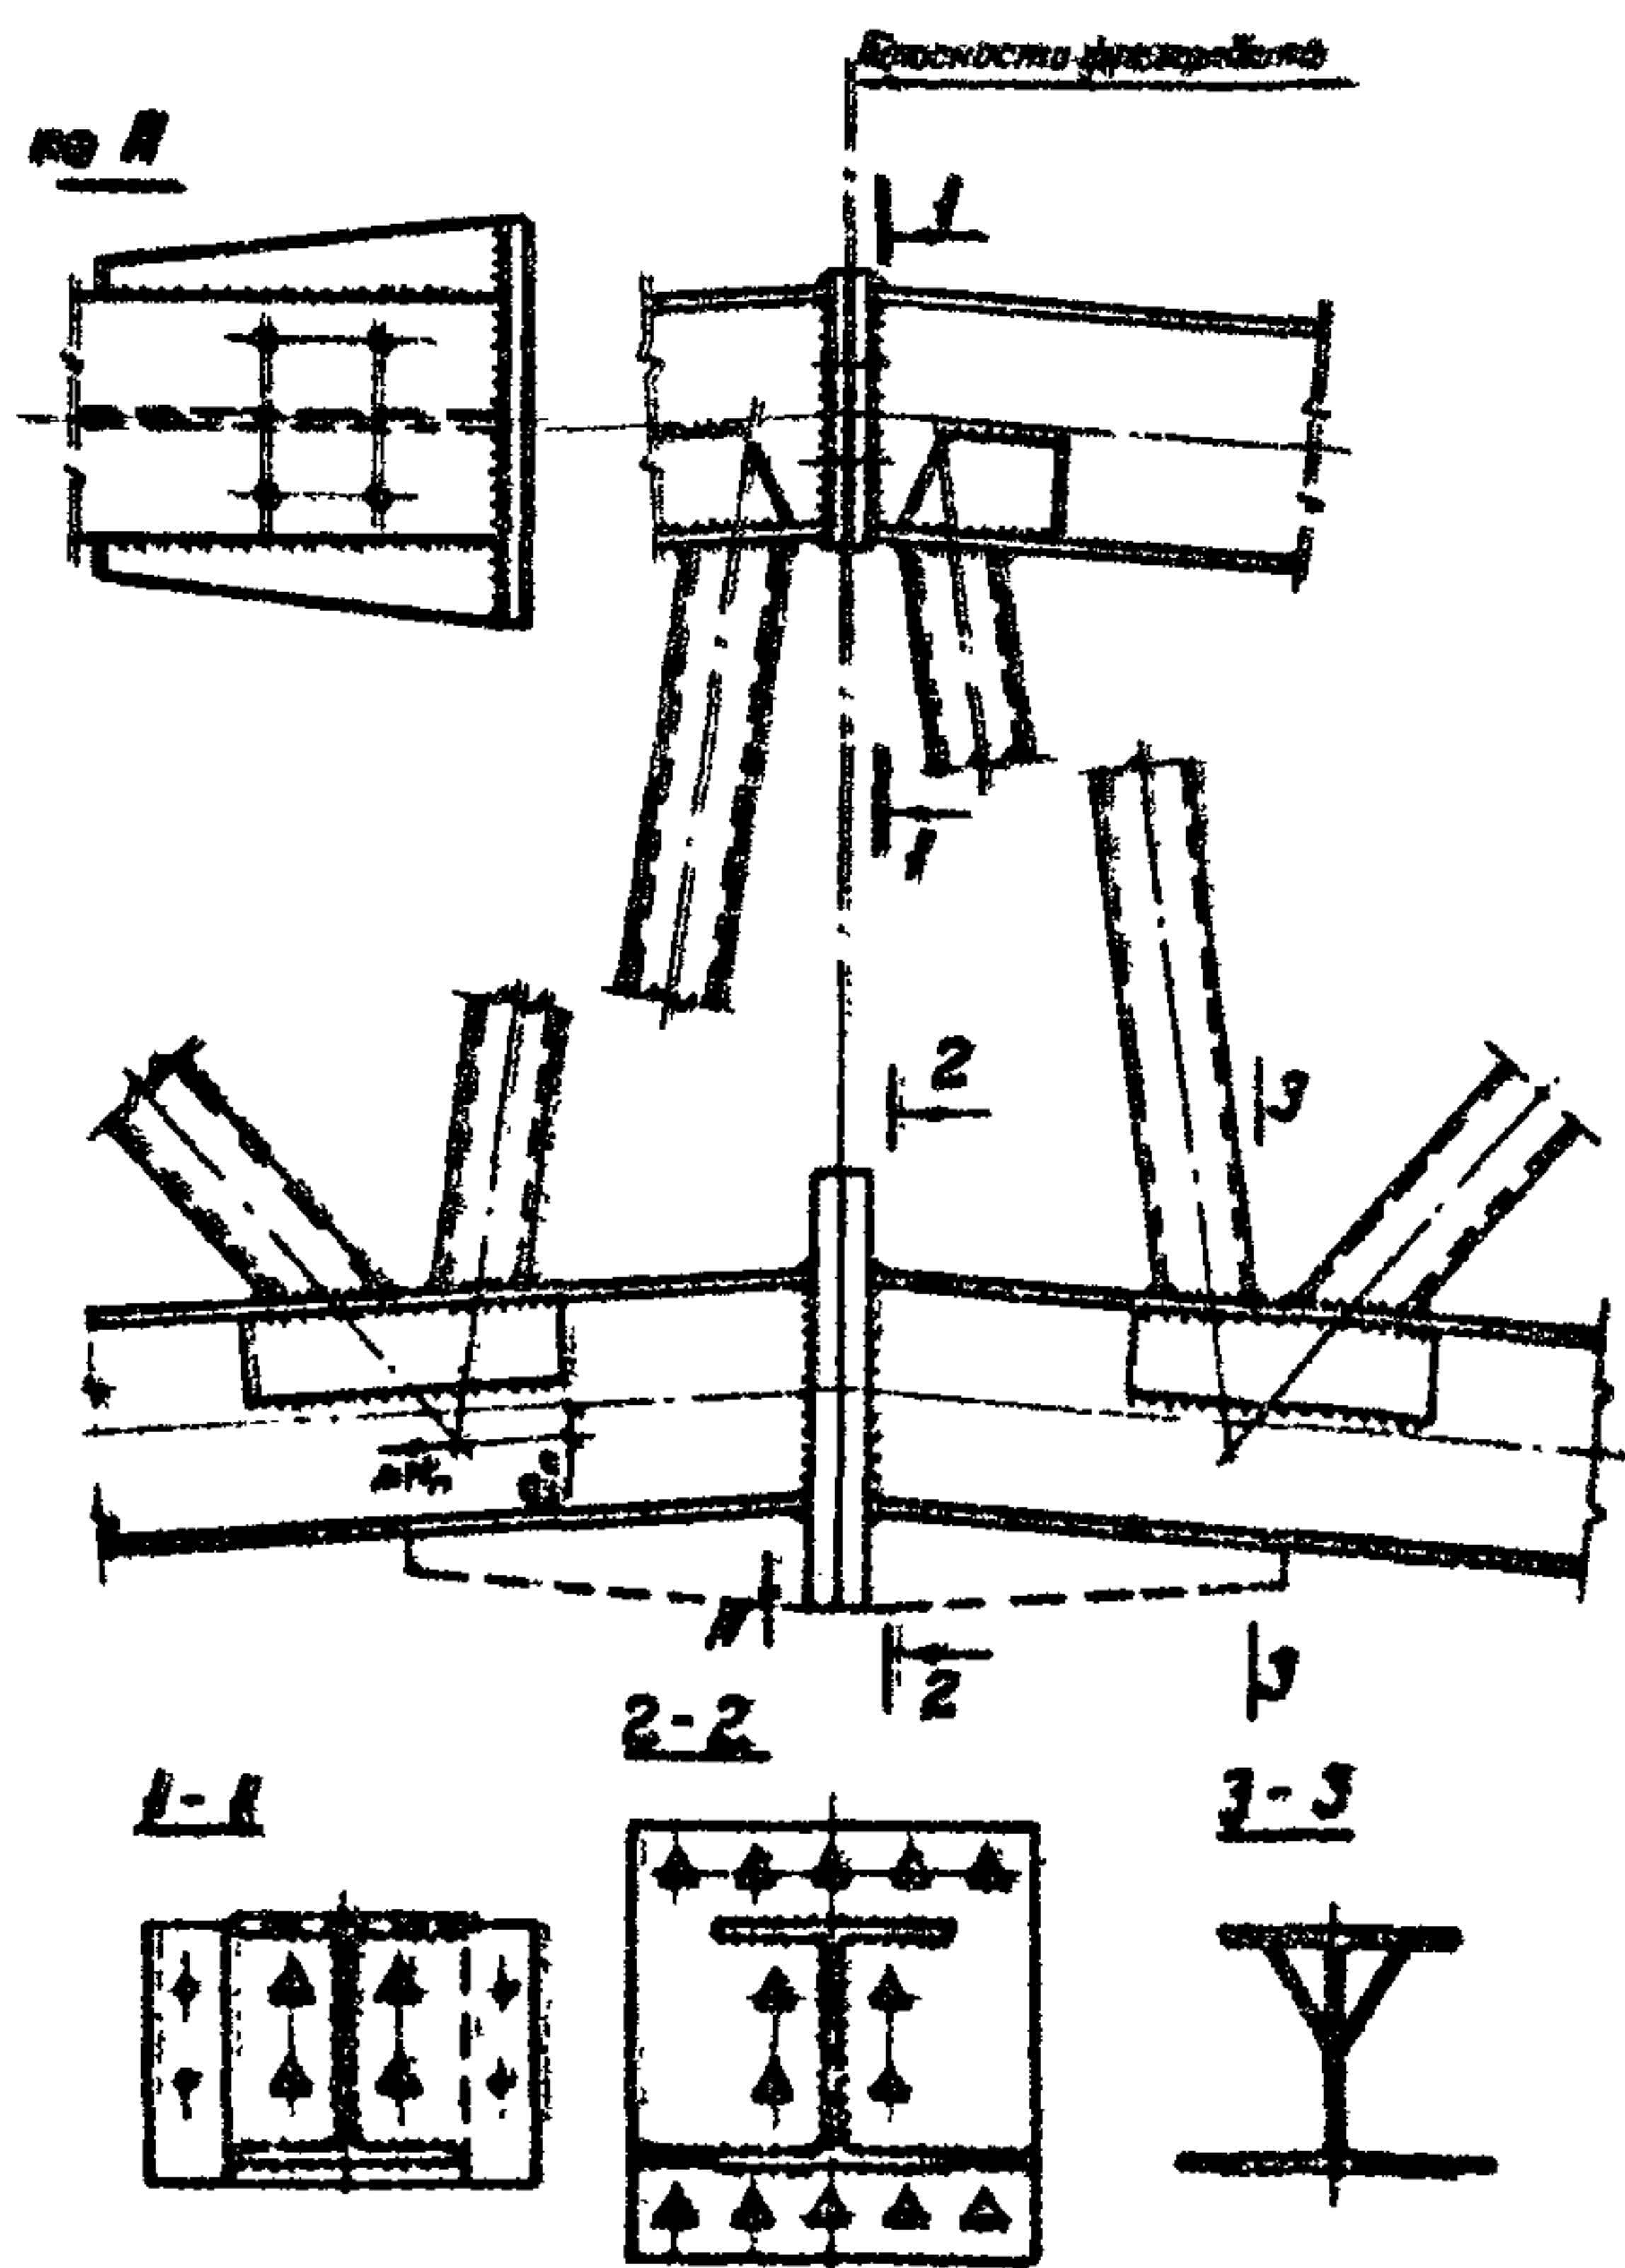


Рис. II. Фланцевый стык полуферм на высокопрочных болтах.

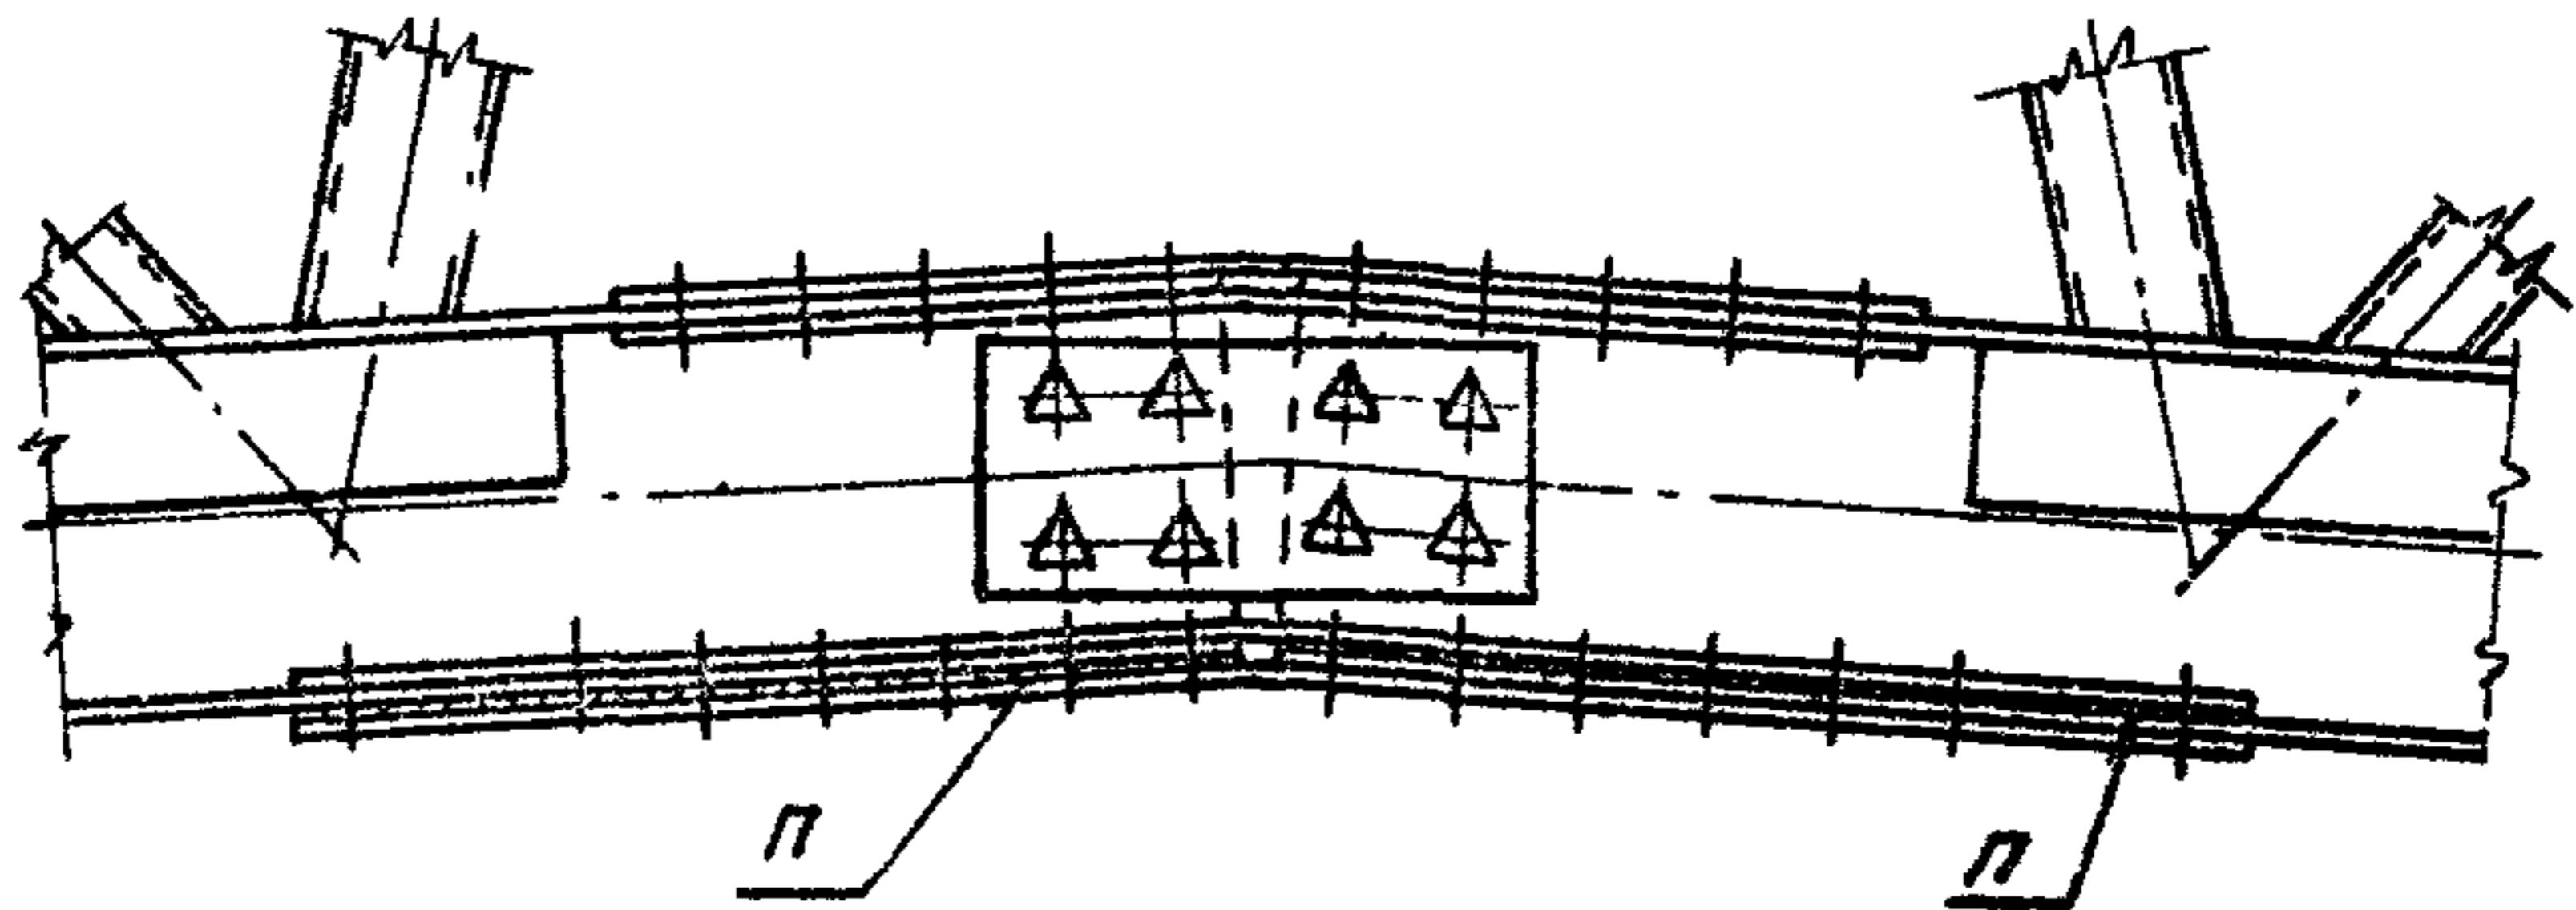


Рис.12. Стык нижнего пояса на высокопрочных болтах с накладками

П - подкладки, компенсирующие допуски проката по высоте ШПД.

рованию, изготовлению и сборке фланцевых соединений строительных ферм с поясами из широкополочных двутавров. При специальном обосновании допускается соединение нижнего пояса предусматривать на накладках (рис.12).

7.9.2. В отправочном элементе фермы свободная длина конца пояса со стороны укрупнительного стыка не должна превышать 0,6 м.

7.9.3. Допускается предусматривать усиление наружной полки нижнего пояса между прифланцевыми узлами (см. вид по А и пунктирные линии^{*} на рис. II).

7.9.4. Во фланцевых стыках верхнего пояса допускается не учитывать подкрепления элементов решетки, если выполняются условия (33), (34) и (35), а также определяемое формулой (9) при

$$A = A_R$$

$$N = R_{yf} f_c \left(t_{wd} / S_{ind} + 2t_f \sqrt{t_{wd} b_f [1 - N_p^2 / k_n R_{yf} f_c]} \right) / S_{ind} \quad (33)$$

$$\delta_d / b_f \leq 1 - 0.03 b_f / 2t_f ; \quad (34)$$

$$c / t_f \leq 20 - 28 \cdot \delta_d / b_f . \quad (35)$$

*Усиление прифланцевых участков вертикальным листом в плоскости стенки пояса предусмотрено Руководством по фланцевым соединениям.

При знакопеременных нормальных усилиях элемента решетки подкрепления можно не предусматривать, если выполняются условия (9), (34), (37) и (36)

$$\frac{N}{2t_w(dt_f + dz + t_d)} \leq \pm \frac{|N_n|}{2A_p} + \sqrt{R_y^2 - 0,75\left(\frac{N_n}{A_p}\right)^2 - 3\left(\frac{N_S \sin \alpha}{A_{s,n}}\right)^2}, \quad (36)$$

где знак минус перед $\frac{|N_n|}{2A_p}$ соответствует разным знакам усилий пояса и элемента решетки:

$$A_{s,n} = A_p - dt_f(B_f - dz - t_w).$$

7.9.5. В подкреплении элементов решетки у фланцевого стыка наклонными плашками ограничение $\frac{N_{nef}}{N_n} \geq 0,5$ не применяется.

7.10. Подвеска монорельсов

7.10.1. Места крепления транспортных путей, не совпадающие с узлами основной решетки фермы, следует, как правило, подкреплять стяжками (подвесками), центрированными в узлы основной решетки.

7.10.2. Наклонные подвески допускается прикреплять к сжатому раскосу, имеющему совпадающее направление (рис. I3).

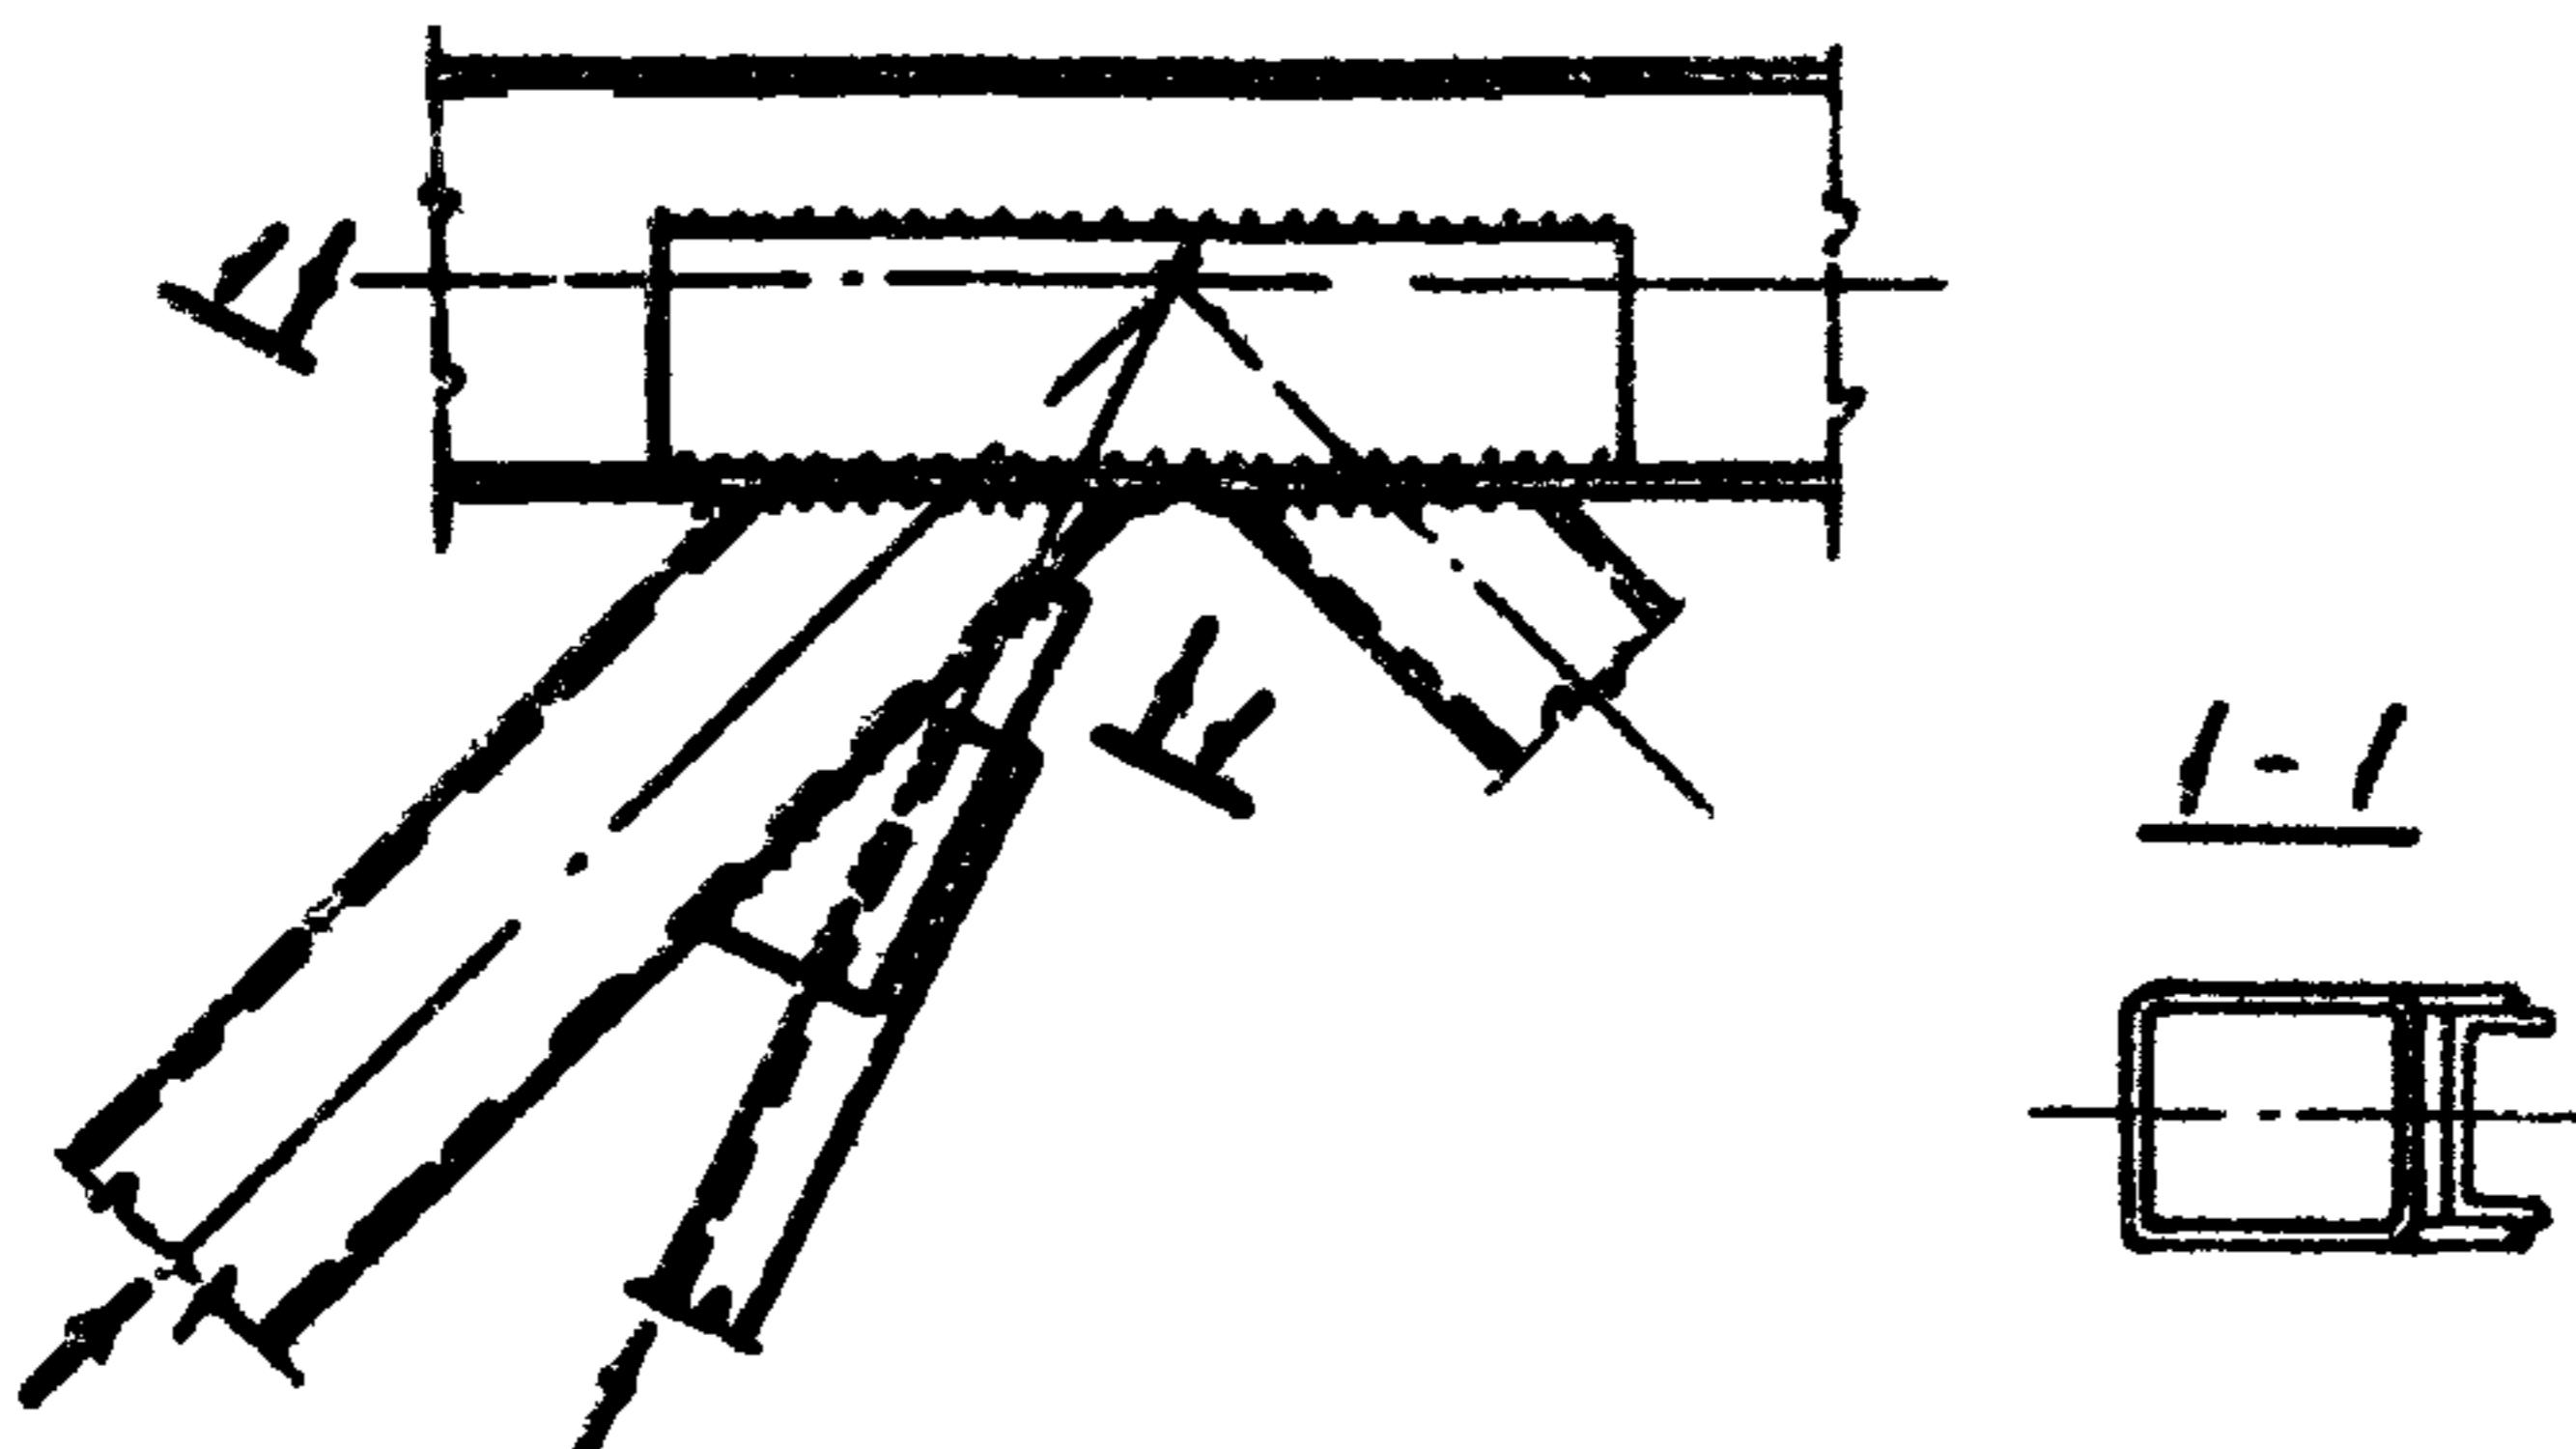


Рис. I3. Крепление монорельсовой подвески к сжатому раскосу.

8. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

8.1. Выполнение сварки предусматривается с учетом особенностей односторонней приварки элементов решетки из замкнутых профилей к поясам ферм.

8.2. Угловые швы носков ГСП могут выполняться без подготовки кромок при их толщине до 5 мм. При толщине стенок растянутых ГСП 5 мм и более носки следует подготавливать к сварке в соответствии с рис. I4. Раскрытие кромок в носках сжатых ГСП $\gamma = -45^\circ - 55^\circ$.

8.3. Катеты угловых швов, приваривающих гнутосварной профиль к поясам, должны быть не более 1,5 его толщины.

8.4. Приварку к поясам полок раскосов из ШПД, для уменьшения объема наплавляемого металла, рекомендуется осуществлять с разделкой кромок.

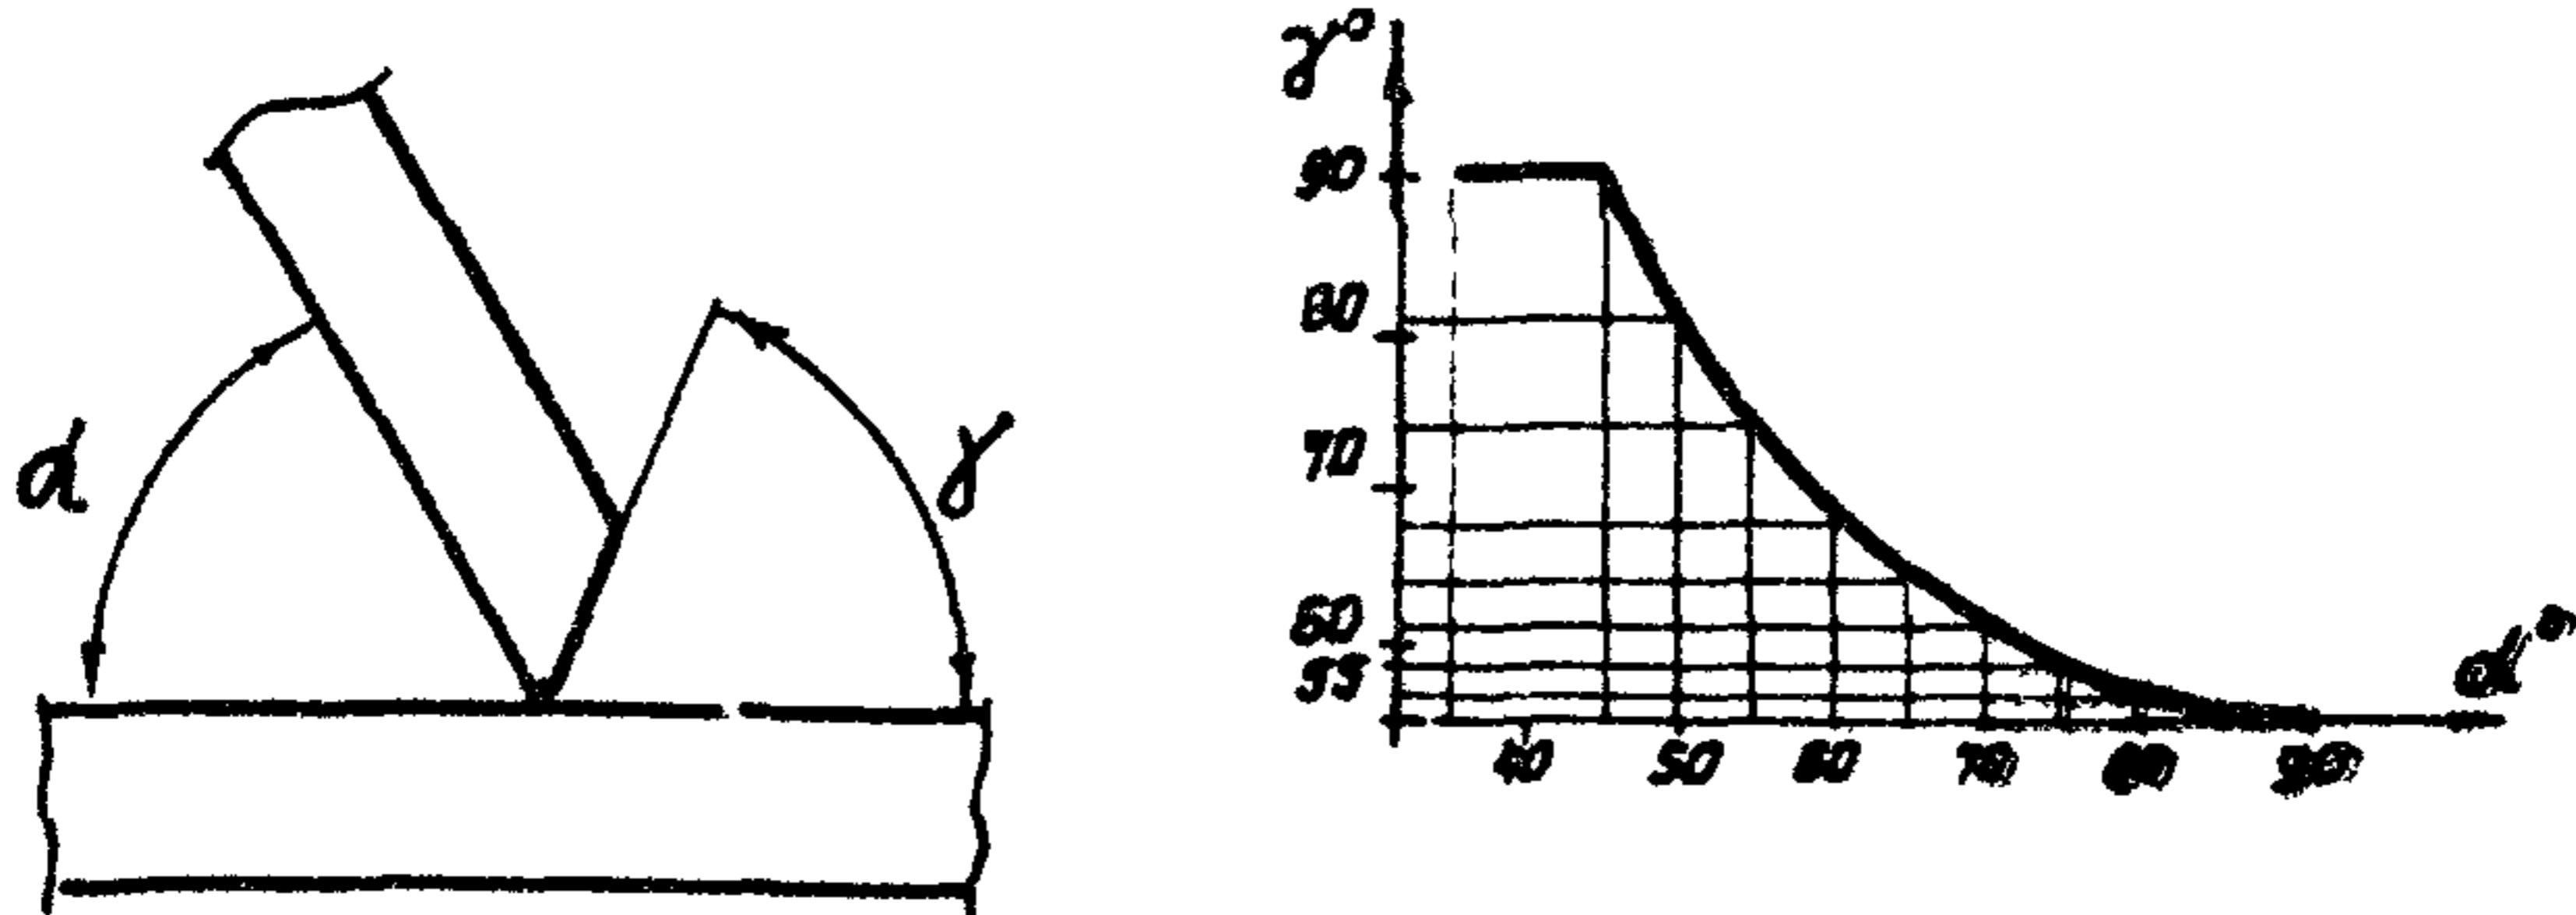


Рис. I4. Углы раскрытия кромок в щеках растянутых элементов решетки.

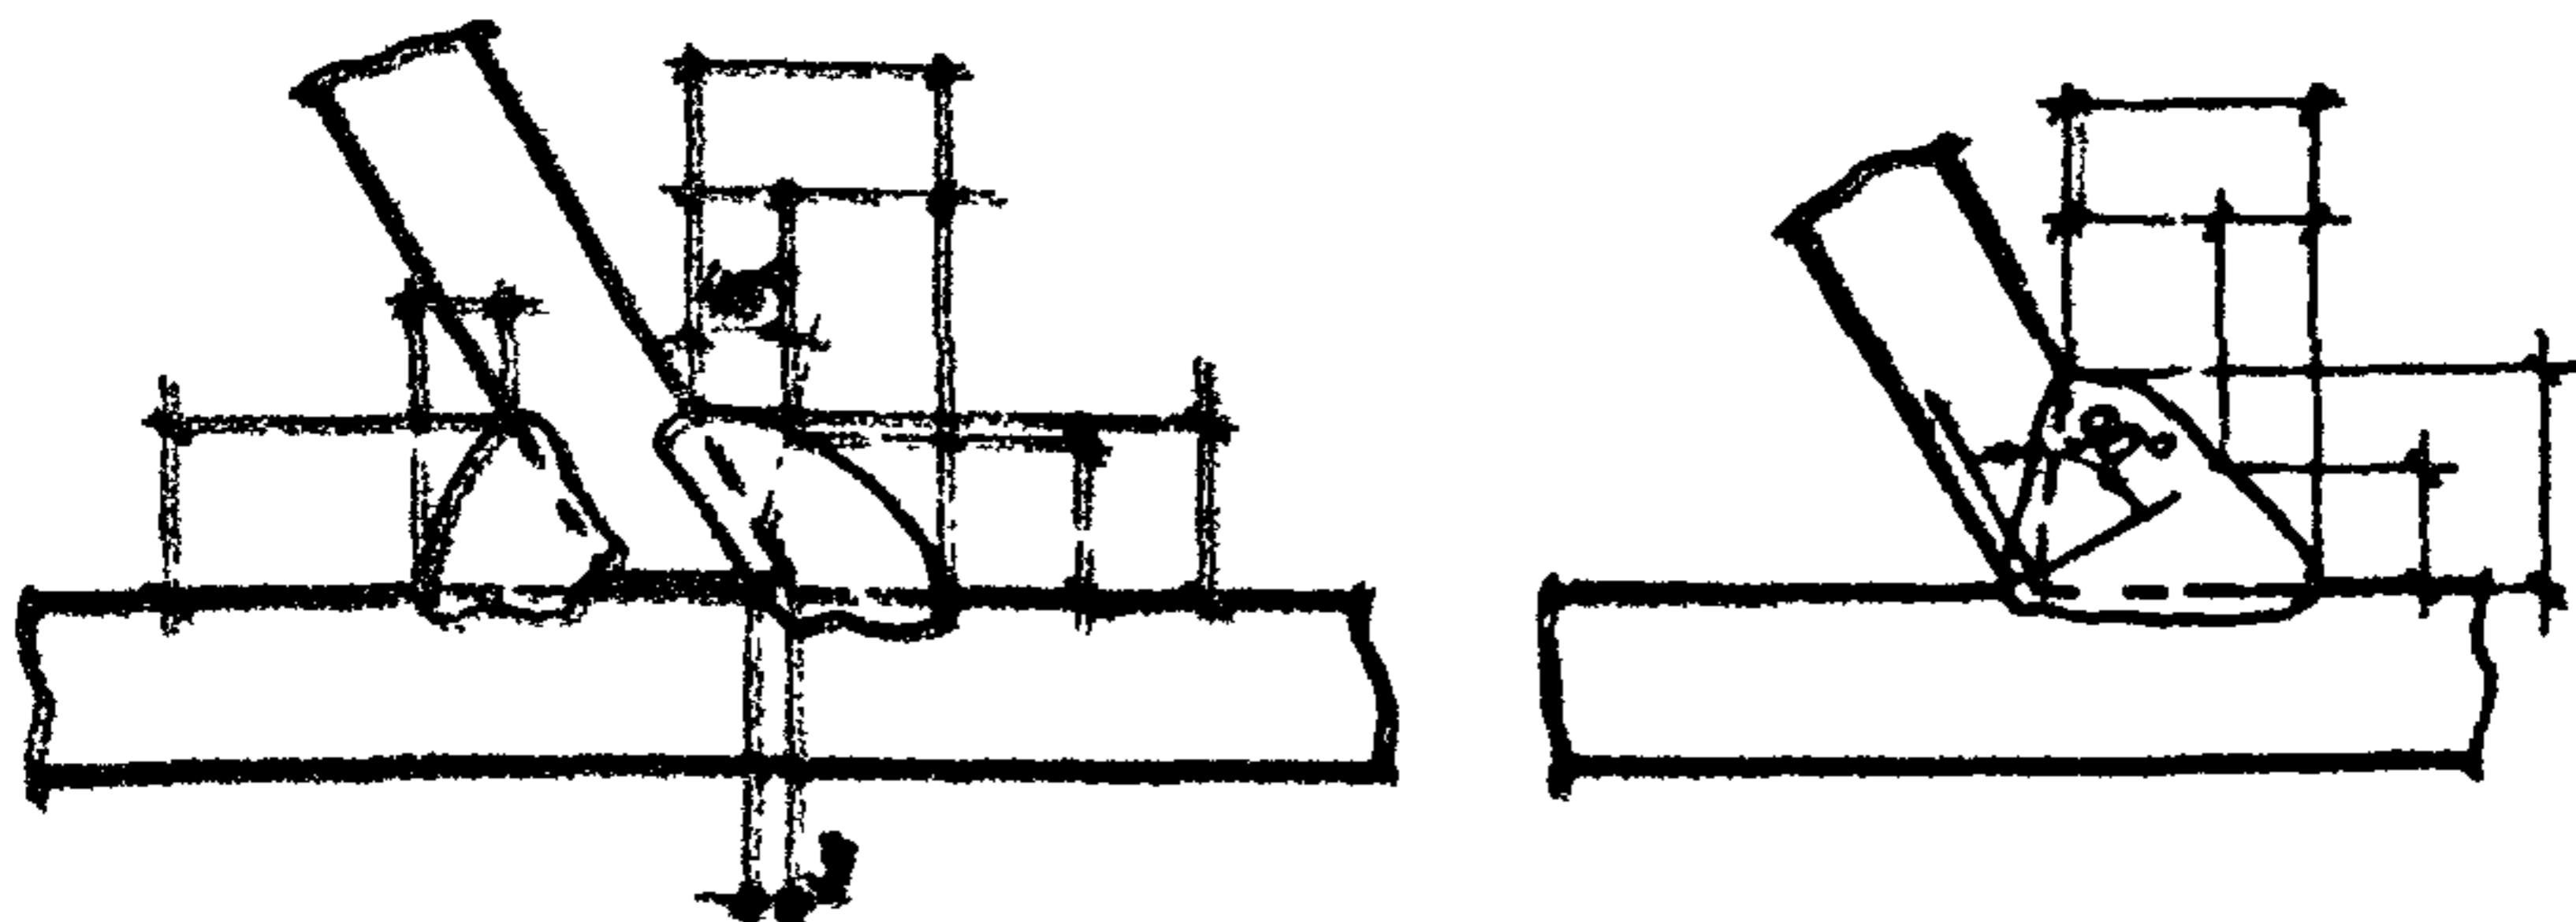


Рис. I5. Контролируемые размеры швов носков и пялок.

8.5. В чертежах ферм необходимо указывать контролируемые размеры швов (рис. I5).

8.6. Приварку наклонных планок к полкам поясов следует предусматривать с полным проплавлением толщины планок.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФЕРМ

9.1. Изготовление деталей

9.1.1. Изготовление поясов ферм и стержней решетки, неисследованно примыкающих к поясам, следует производить с использованием механизированных процессов, обеспечивающих повышение точности исполнения проектных размеров. Технология обработки этих деталей должна исключать их штучную разметку, газовую резку и фрезеровку торцов по наметке с заменой этих операций чистовой резкой многорезаковыми поворотными установками или Механической резкой при измерении длины отрезаемых элементов стационарными измерительными устройствами.

9.1.2. Отклонение от проектных размеров поступающих на сборку деталей ферм не должны превышать величин, оговоренных в табл. 8 и 9 СНиП III-18-75.

9.1.3. Отклонение от проектных углов между торцами и осями элементов решетки не должно превышать $1/750$ радиана.

9.2. Сборка

9.2.1. Сборку ферм следует выполнять в стационарных стендах (кондукторах), обеспечивающих механизированный прихват поясов к упорам, соблюдение проектных геометрических размеров в плоскости и из плоскости ферм, а также проектное положение отверстий для болтовых соединений в крупногабаритных монтажных стыках.

9.2.2. В кондукторе пояса фермы устанавливаются на расстояния, равном проектному размеру между их внутренними полками. Контролируемые при сборке размеры отправочного элемента фермы приведены на рис. I6.

9.2.3. Отклонение осей элементов решетки от плоскости, проходящей через середины толщин стенок поясов, не должно превышать 1,5 мм.

9.2.4. Допускается смещение каждого торца элемента решетки от проектного положения в направлении длины пояса на 5 мм.

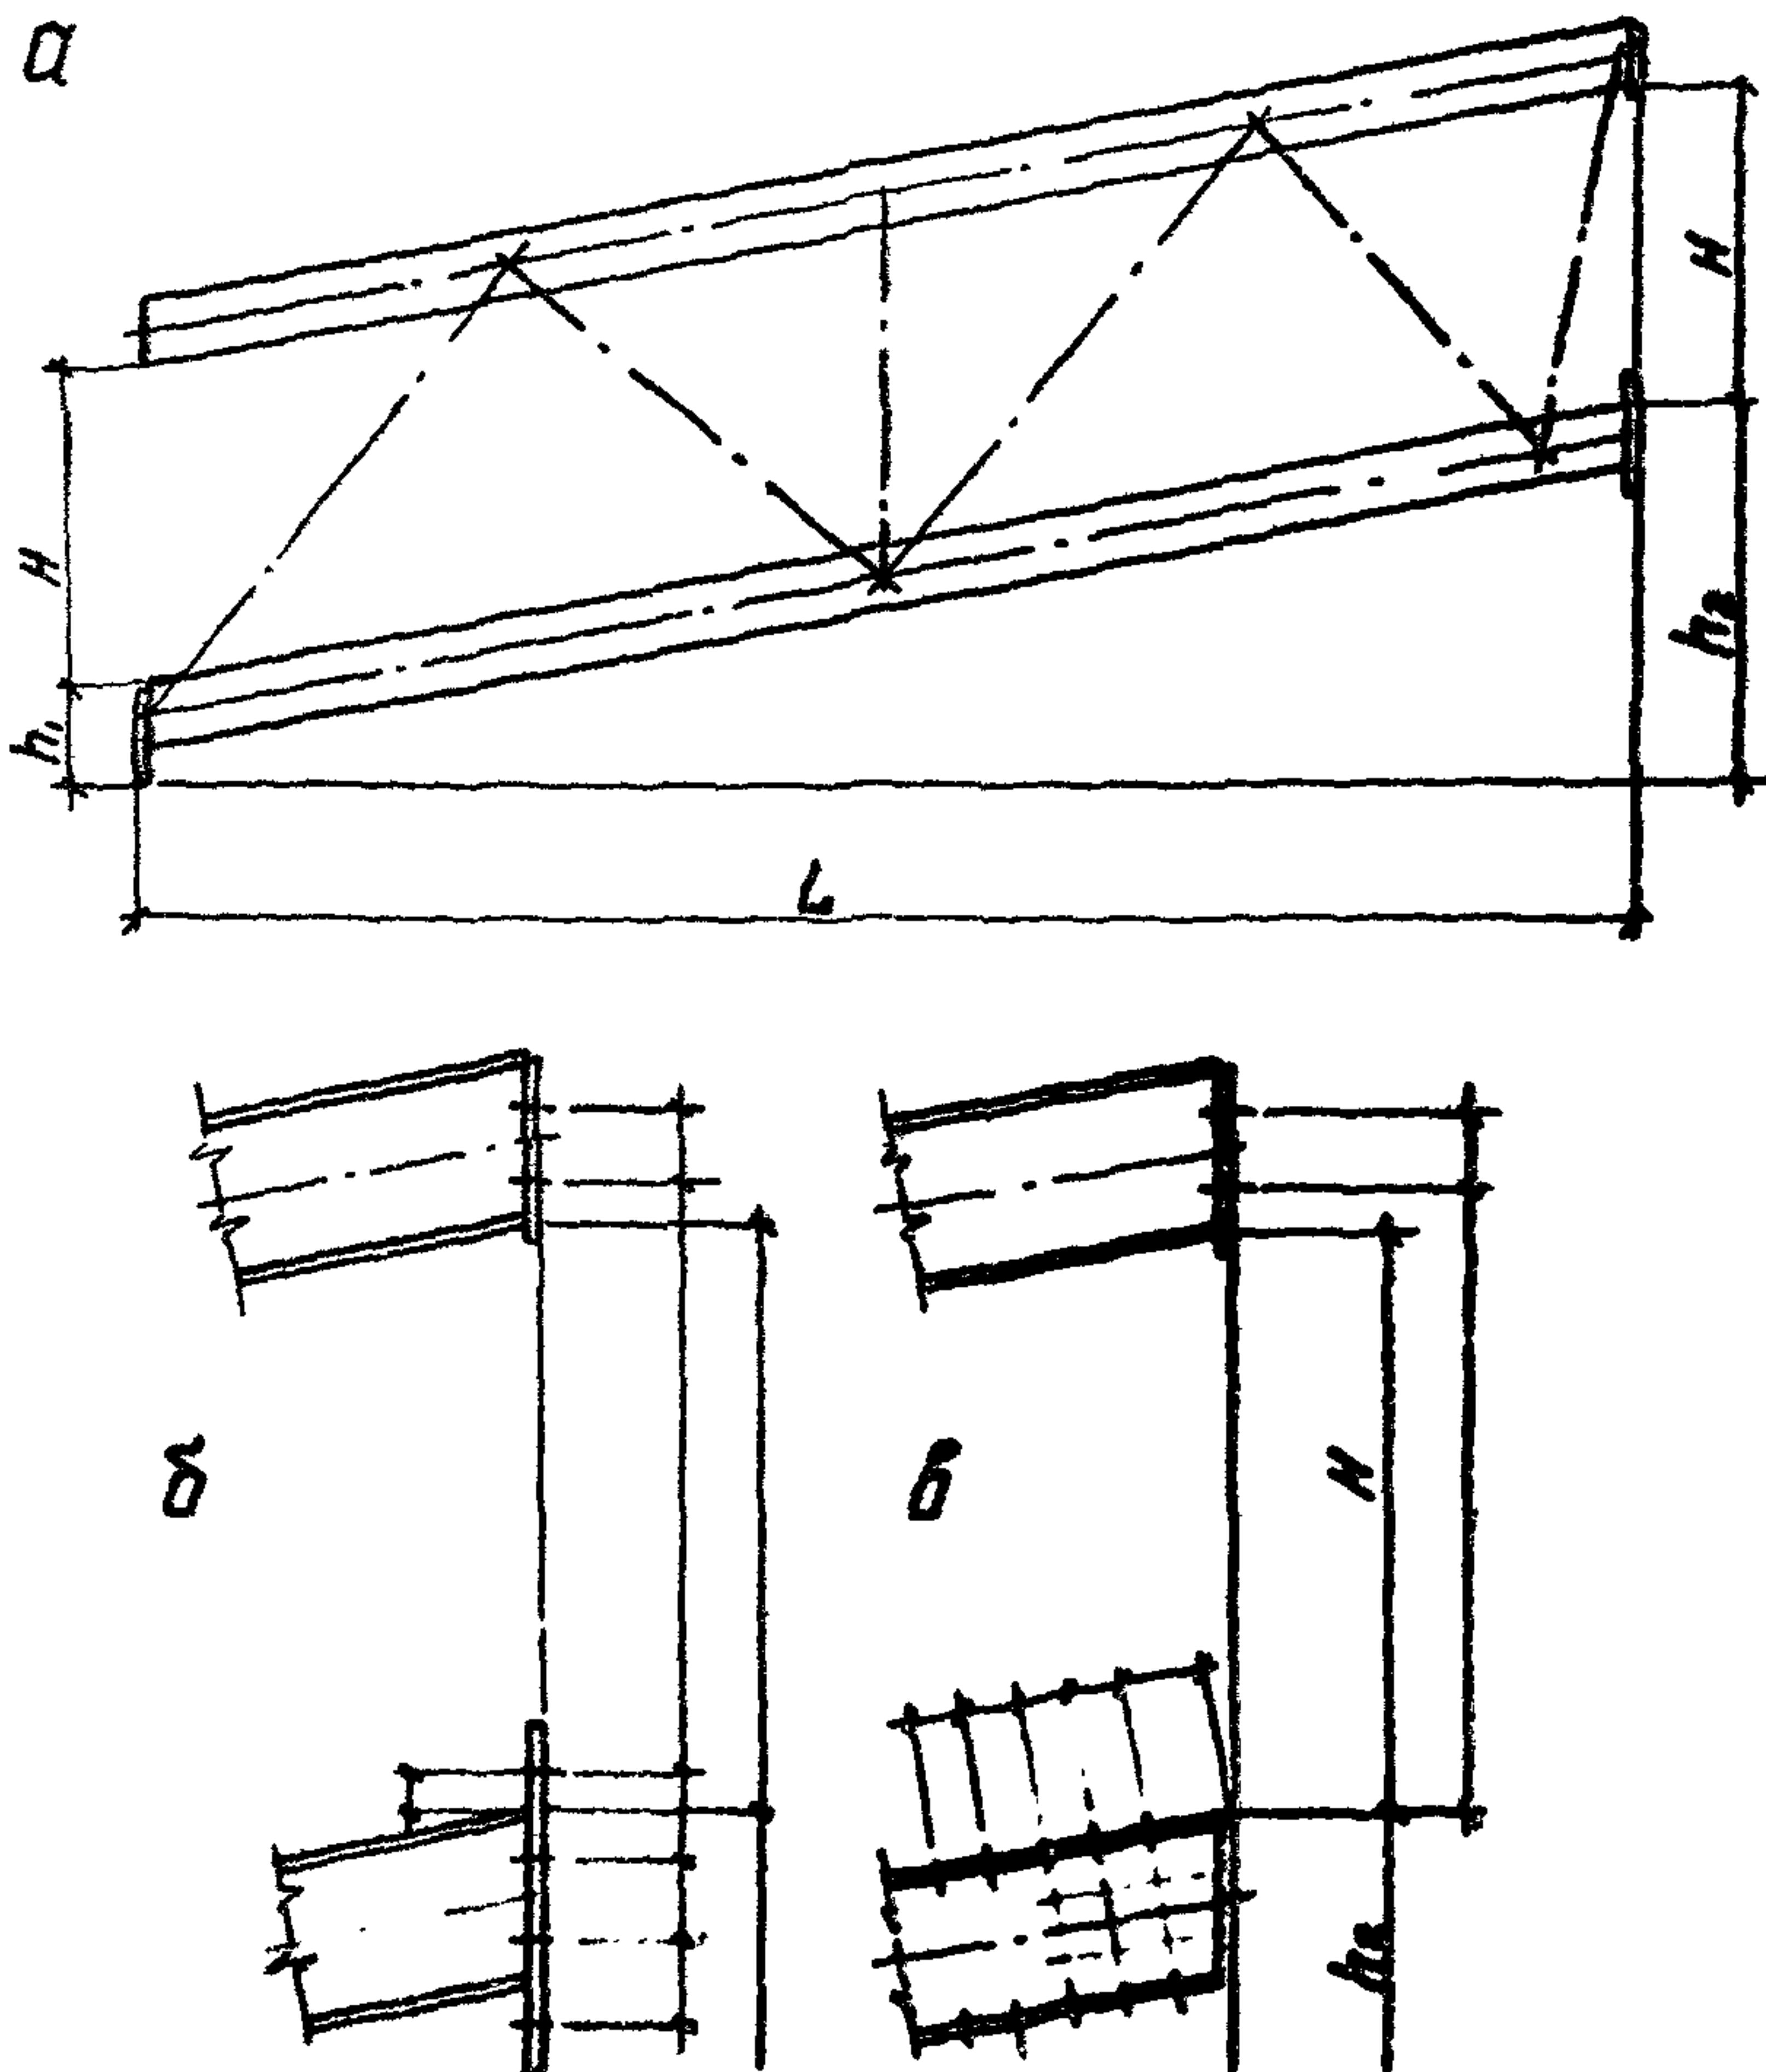


Рис.16. Контролируемые при сборке габаритные размеры отпр-
вочного элемента в плоскости фермы.
а - габаритные; б - стыковые фланцевого соединения;
в - стыковые смежного соединения

9.2.5. Газовая подрезка торцов элементов решетки при сборке ферм не допускается.

9.2.6. Установку наклонных планок усиления узловых зон следует выполнять по шаблонам после прихватки к поясам элементов решетки.

9.3. Сварка

9.3.1. Приварку наклонных планок усиления узловых зон к полкам поясов следует выполнять в горизонтальных положениях фермы стыковыми швами с использованием инвентарных медных подкладок.

9.3.2. Приварку элементов решетки к поясам следует производить только в вертикальных положениях фермы, после приварки к ним наклонных планок усиления узлов и начиная с пояса, к которому планки приварены раньше.

9.3.3. Необходимое качество сварки должно быть обеспечено комплексом мероприятий, включающих правку поясов, точность изготовления элементов решетки, выдерживание нормативных сварочных зазоров при сборке, соответствие геометрии швов рабочим чертежам и пр.

К сварке фермы могут быть допущены сварщики, прошедшие дополнительное теоретическое и практическое обучение по выполнению расчетных швов в косоугольных сопряжениях деталей с обеспечением оговоренных настоящими Рекомендациями форм швов и проплавления свариваемых элементов.

9.4. Внешние поверхности фланцев после выполнения сварки фермы должны быть отфрезерованы в одну плоскость. Толщина фланцев после фрезеровки должна быть не менее указанной в чертежах.

9.5. Общие размеры готовых отправочных элементов следует проверять в соответствии с рис. Iб, учитывая отклонения от габаритных размеров по высоте фермы в пределах допусков проката ПД как допустимые.

ПРИМЕР СТАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ФЕРМЫ

Исходные данные. Ферма разрезная пролетом 23,6 м с треугольной решеткой, высотой по наружным полкам 3150 мм и уклонами 0,015 от середины пролета. Стык ферм фланцевый. Узловая нагрузка - 20тс.

Расчетное сопротивление стали поясов - 3150 кгс/см², решетки - 3650 кгс/см².

Назначение сечений. Изгибающий момент фермы - 464,1 тс.м. Нормальные усилия пояса при их высоте 0,2 м - 157,3 тс.

Предусмотрено усиление наиболее нагруженной панели верхнего пояса и стыковой панели нижнего пояса. В связи с этим сечения двутавров можно принять несколько меньше, чем требуемые для фермы без усиления панелей.

$$A_{tr} = 157300 / (0,95 \times 3150) = 52,6 \text{ см}^2.$$

Принимаем двутавр 20К1 с $A = 51,7 \text{ см}^2$.

При назначении сечений элементов решетки учитывается, что

$\epsilon_n > 0,1 h_n = 2 \text{ см}$, по крайней мере, в двух узлах: 4 и 8. Кроме того, в стыковой панели нижнего пояса $h/e > 0,1$. Следовательно, в расчете фермы необходим учет изгибающих моментов и конкретизация M_x элементов решетки.

Нормальные усилия элементов решетки определяем из расчета фермы по шарнирной схеме (рис. I7, а). Их сечения назначаются с предварительно принимаемыми M_x . Прямоугольные ГСИ расположены большим размером из плоскости фермы.

Уточнение расчетной схемы выполняется по результатам прорисовки узлов фермы. Прорисовку допускается выполнять без учета изменения углов наклона стержней, связанных с их расцентровкой.

В опорном узле приближение носка опорного раскоса к опорному ребру (см. рис. 9, а) определяется наименьшим сближением швов (п. 7.8.1) и условием (32).

Узлы 3, 4, 6 и 7 проверяются на обеспечение между ними носков раскосов минимального расстояния 20 мм.

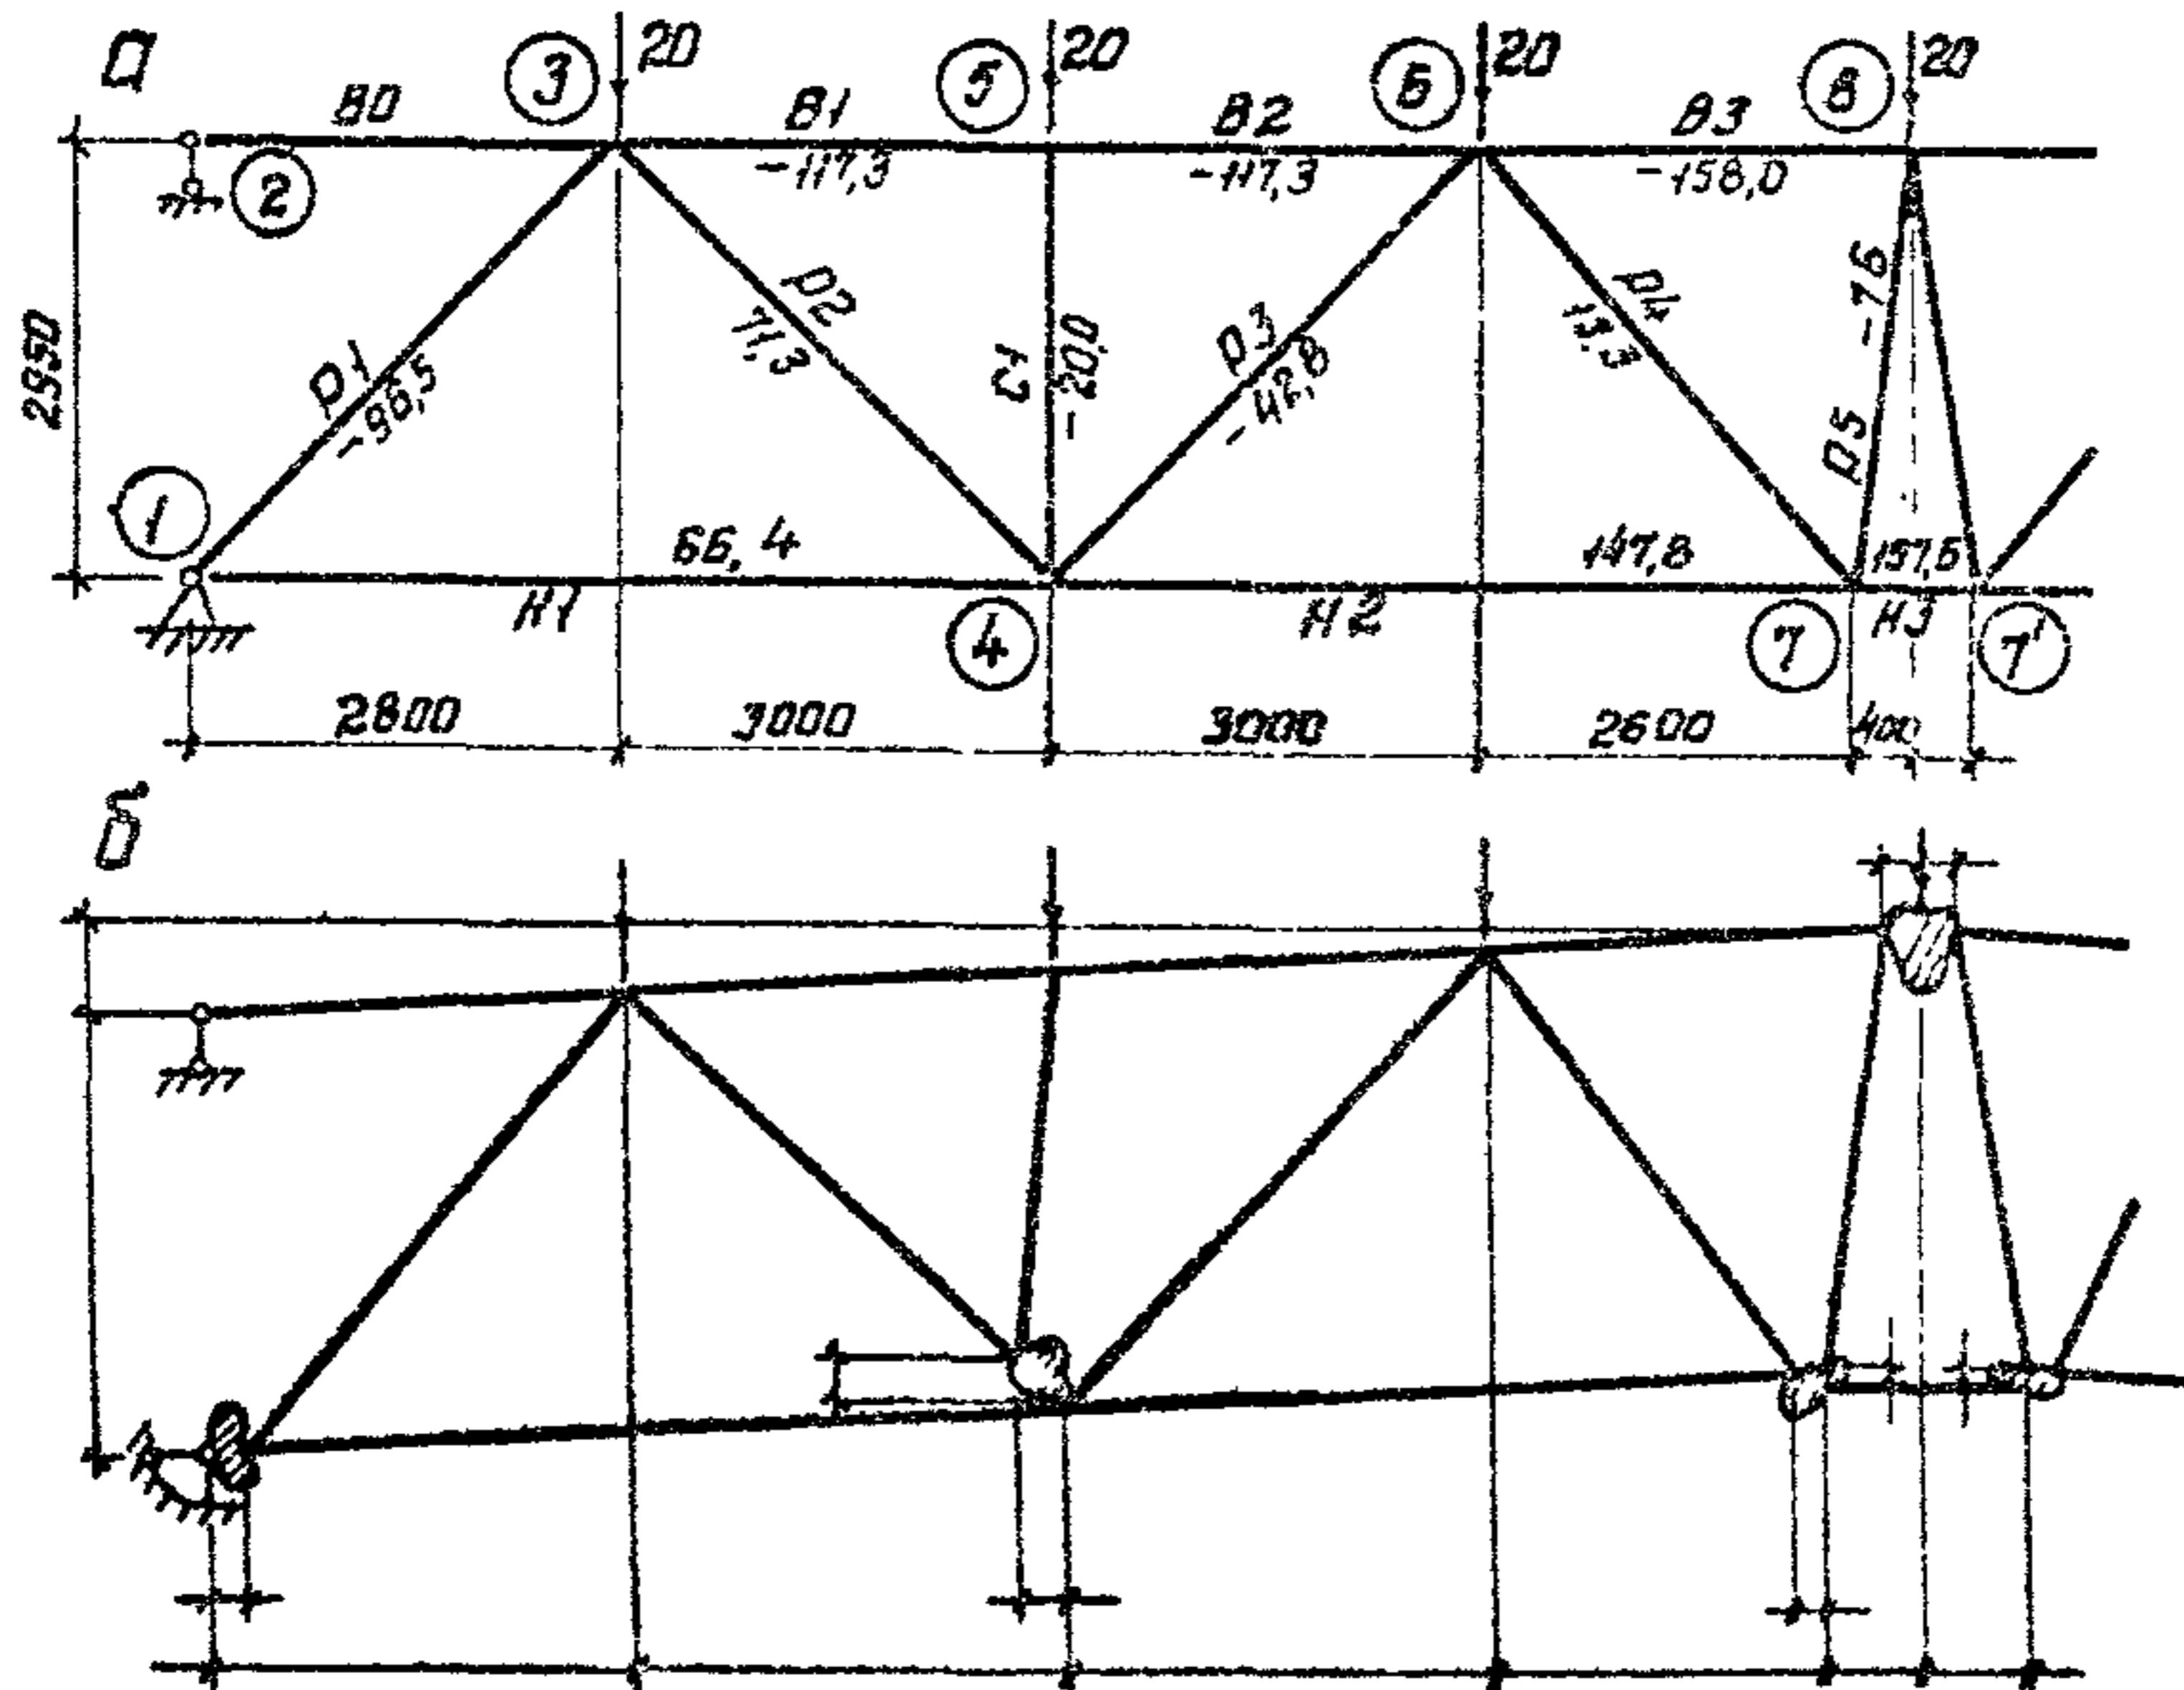


Рис.17. К расчету фермы ФI
 а - предварительная шарнирная;
 б - для определения изгибающих моментов

В узле 3 (см.рис.10) определяется эксцентрикитет стойки, связанный с ее опиранием на растянутый раскос. Возникающий узловой момент может быть скомпенсирован искусственной встречной расцентровкой сжатого раскоса, но она приводит к ухудшению распределения нормального усилия по торцам ГСП. Поэтому уравновешивание узлового момента, как правило, не является рациональным.

В узле 8 расцентровка определяется приближением стоек к стыковым фланцам верхнего пояса (см.рис.II).

Конструирование стыковой панели нижнего пояса выполним из условий усиления стыковой панели и спрямления геометрической оси пояса между узлами 7 и 7' на основе вида по стр.А рис.II.

Примем толщину деталей усиления наружной полки 10 мм и ширину их свободных торцов - 20 мм. Смещение центра тяжести пояса Z , в узле 7 составит 0,67 см, что приведет к возникновению

в узлах '7' и '7' моментов $M = 0,67 \times 157,6 = 106$ тс.см. Отметим, что для стыковой гнели пояса изгиб от этих и от дополнительных моментов имеет разные знаки.

Геометрическая ось стыковой панели будет горизонтальной, если $\chi_x = 1,27$ см. Соответствующая этому ширина деталей усиления у стыковых фланцев составит 4,5 см.

На основании выполненных прорисовок составляется уточненная расчетная схема фермы (см.рис.I7,б), по которой определяются изгибающие моменты стержней.

Моделирование сложившихся расцентровок в расчетной схеме удобно выполнять с использованием программ, имеющих недеформируемые размерные узлы (например, "РАСК-ЕС"). Размеры таких узлов рекомендуется ограничивать величиной расцентровок на оси пояса или элемента решетки (см.рис.I7,б). Допускается учет расцентровок выполнять приложением к соответствующим узлам моментов, значения которых определены по рис.2 как алгебраическая сумма моментов нормальных усилий стержней и узловых нагрузок относительно одной из точек пересечения геометрических осей элементов решетки и пояса.

Усилия в стержнях фермы приведены в табл.4. Определяются также значения основных узловых моментов: $M_{e,1} = 1,89$ тс.м; $M_{e,4} = 1,45$ тс.м; $M_{e,7} = 0,77$ тс.м; $M_{e,8} = 0$ (но только при симметричной нагрузке). $M_{e,2}$ определен как алгебраическая сумма моментов от усилий в раскосе РБ и панели пояса НЗ.

Результаты расчета стержней фермы приведены в табл.3.

Условие (1) Рекомендаций выполняется для всех стержней, кроме В3 (участка пояса между планками и уголками).

Условия (2) и (3) означают, что фибровые напряжения не должны превышать: для поясов - $3590 \text{ кгс}/\text{см}^2$; для растянутых ГСП - $3413 \text{ кгс}/\text{см}^2$; для сжатых ГСП - $3814 \text{ кгс}/\text{см}^2$. Эти условия выполняются (п.5 табл.3).

Условие (4) для узлов I и 4 должно быть отнесено к панели нижнего пояса Н1, а для узла 7 - к панели НЗ, так как ее осевые напряжения меньше, чем панели Н2. Напряжения панели НЗ $3041 \text{ кгс}/\text{см}^2$ от N и M_e (п.6 табл.3) не учитывают усиления узла 7 планками, а за их пределами снижаются до $2990 \text{ кгс}/\text{см}^2 (\approx R_y f'_e)$.

пояса). Отметим, что если бы стыковая панель не была усиlena (а также при усилении ее деталями постоянного сечения, т.е. без спрямления излома), то в проверке по условию (4) нуждалось бы и сечение пояса у стыкового фланца.

Данные расчета устойчивости стержней приведены впп.7-13 табл.3. При определении параметра ρ для опорного раскоса учитываем $\frac{y}{\ell}$ нулевой панели верхнего пояса. Этим в соединение нулевой панели с колонной (надколонником) заложена необходимость исключения вертикальных перемещений.

В соответствии с п.5.5 дополнительно проверяем устойчивость стойки С1 из плоскости фермы с учетом момента, определяемого в зависимости от условной поперечной силы пояса из плоскости фермы Q_{fc} по формуле (3). Получим: $Q_{fc} = 1810 \text{ кГс}$ по формуле (7); $M_y = 16400 \text{ кГс.см}$; $E_y = 0,82 \text{ см}$; $m = 0,34$; $\lambda = 3,41$; $\zeta = 1,17$; $\mu_{ef} = 0,4$; $\varphi_e = 0,485$; $\frac{K_{st}}{A_{st} \cdot \varphi_e} = 2217 \text{ кГс/см}^2$. Отметим, что аналогичные проверки нужны и в стойках ферм, рассчитываемых в соответствии с п.3.2.

Определяем усилие, действующее на элементы, раскрепляющие пояс из плоскости фермы, как Q_{fc}^{max} : по формуле (7) оно оказалось равным 2472 кГс.

Результаты расчета показывают, что все элементы решетки имеют чрезмерные запасы несущей способности, а верхний пояс нуждается в увеличении R_y до 3250 кГс/см^2 . Учитывая, что пояса не могут иметь разные марки стали по условиям изготовления, распространяем это увеличение расчетного сопротивления на нижний пояс.

Расчет узлов начинается с назначения размеров деталей усиления. Принимаем в узле I сечение нижней фасонки I40x10, а всех наклонных планок - I20x6. Расчетное сопротивление планок должно соответствовать R_y пояса (3250 кГс/см^2).

Результаты расчета

№ пп	Обозначение величин*	Верхний пояс			Нижний	
		B1	B2	B3	H1	H2
I	Сечение	I20K1	I20K1	I20K1+2 L 90x56x6	I20K1	I20K1
2	N	-117,3	-117,3	-158,0	66,4	147,8
3	$M_{лев. (ниж.)}$	-0,726	1,656	0,450	0,663	-0,115
	$M_{прав. (верх)}$	1,751	0,436	1,359	1,201	1,421
4	N/A	2269	2269	3056	1284	2859
5	$N/A + M/W$	2704	2689	3359	1600	3222
6	$N/A + M_e/W$	-	-	-	1780	-
7	J/e	12,43	12,43	12,57	6,43	6,66
8	ρ	-	-	-	-	-
9	M_x	1,0	1,0	1,0	-	-
10	φ_e	-	-	-	-	-
II	φ_y	0,77	0,77	0,76	-	-
I2	$N/A \varphi_e$	-	-	-	-	-
I3	$N/A \varphi_y$	2947	2947	3022	-	-

*Един.измер.: N -Тс; M -Тс.м; σ - кГс/см²

Несущую способность планок проверим только в наиболее нагруженном месте - в подкреплениях опорного раскоса. В опорном узле при $\delta_{11} \alpha = 0,73$ и $\delta_{12} \beta = 0,73$, формула (I3),

$$N_{нк} = 96,5 \cdot 0,8 (I4+I8 \cdot 0,2) / 45,9 = 29,6 \text{ тс.}$$

В К-уаже верхнего пояса, формула (I2),

$$\Delta_{11} \alpha = \frac{0,73}{2 \cdot 0,81} - \left[96,5 + \frac{0,82}{0,14} - 2 \cdot 0,95 \cdot 3,65 \cdot 18 \right] = 19,1 \text{ тс}$$

При сечениях планок I20x6, их $\lambda = 48,4$, $\varphi_y = 0,83$. Из этого

Таблица 3

стержней фермы Ф1

Пояс	Раскосы					Стойка	
	H3	P1	P2	P3	P4	P5	CI
I20K+ усил.	П180x I40x8	П140x 100x6	П160x 80x7	П120x 80x6	П100x 80x6	П100x 80x6	
I57,6	-96,5	71,3	-42,8	13,3	-7,6	-20,0	
I,466	1,227	0,174	-0,007	0,008	0,022	0,024	
I,466	-0,820	-0,023	0,065	-0,051	-0,09	-0,095	
2829	2102	2764	1451	633	409	1075	
3226	2738	2870	1555	685	449	1220	
3041	-	-	-	-	-	-	
46,62	3,56	0,96	0,70	0,53	0,58	0,58	
-	0,106	-	0,020		0,010	0,009	
-	0,85	-	0,62	-	0,61	0,61	
-	0,66	-	0,60	-	0,71	0,67	
-	0,85	-	0,63	-	0,54	0,54	
-	3205	-	2446	-	560	1490	
-	2473	-	2303	-	757	1991	

можно найти требуемый размер a_B планок опорного узла в примыкания к стыку пояса

$$a_B \geq N_{pe} / R_y f_c \gamma_B = 19,2 \text{ см}$$

Аналогично можно найти требуемый размер a' планок в К-узле верхнего пояса и сравнить его с получаемым по формуле (16):

$$a'_{mp} = N_{pe} / R_y f_c \gamma_B = 12,4 \text{ см},$$

$$a' = 14 / 0,73 + 2 \cdot 0,98 \sqrt{0,904 \cdot 20 \cdot 1,85} / 1,85 = 25,4 > 12,4 \text{ см}$$

В соответствии с п.6.2 80% площади сечения этих деталей учитываем в расчетных сечениях, проверяемых на сдвиг пояса. Результаты проверки несущей способности узлов по формуле (9) приведены в табл.4.

Т а б л и ц а 4
Расчет узлов по сдвигу пояса

Обозначение величин	Един. изм.	Номера узлов					
		1	3	4	6	7	8
Q	Tс	70	50	30	10	10	10
A	см ²	62,9	63,22	63,22	63,22	63,22	51,7
c	см	0,5	3,0	7,0	7,5	2,5	4,0
χ	-	0,70	0,16	0,07	0,07	0,19	0,12
$/G/$	кгс/см ²	264	928	1694	2177	2415	3056
K_s	-	1,0	1,0	0,75	0,59	0,52	0,31
$[Q]$	Tс	74,4	59,1	42,4	33,3	31,2	11,6

Проверяем несущую способность стенки опорного узла по формуле (19) при определенном выше $a_g = 19,2$ см.

$$2 \cdot 34,8 \cdot 0,73 \leq 3,250 \cdot 0,95 \cdot 0,65 \cdot 19,2 / 2 \cdot 0,73.$$

Она оказывается недостаточной и требует увеличения a_g до 21,6 см.

Проверка прифланцевого участка сжатого пояса по формулам (33), (34), (35), а также ранее выполненная по формуле (9) - (см. табл.4) показывает, что узлы 8 в подкреплении наклонными планками не нуждаются.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ
С ПОЯСАМИ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ
ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

I. Общие положения

I.1. Настоящие основные положения распространяются на изготавление стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров (ШПД) и решеткой из гнутосварных профилей прямоугольного сечения.

I.2. Монтажные соединения отправочных элементов фермы (половины фермы) могут быть выполнены: верхних поясов - на фланцах, нижних поясов - на фланцах или на накладках; последние устанавливаются с помощью сварки или на болтах.

I.3. В настоящих основных положениях приведены указания по выполнению технологических операций, составляющих особенность технологии и определяющих точность и качество изготовления данного типа ферм. Операции, не приведенные в основных положениях, осуществляются в соответствии с главой СНиП Ш-18-75.

2. Обработка

2.1. Входной контроль и сортировка широкополочного двутавра (ШПД) и гнутосварных замкнутых профилей проката (ГЗП).

2.2. Допускаемые искривления двутавров для поясов должны соответствовать таблице 9 СНиП Ш-18-75. При наличии отклонений, превышающих допускаемые, необходимо производить правку двутавров на правильных прессах или термическим способом (нагревом) в соответствии с рекомендациями "Руководство по проектированию заводов металлоконструкций. Правка листовых элементов стальных конструкций. режимы и выбор оборудования". ЦНИИпроектстальконструкция, 1981 г.

2.3. Резка двутавровых профилей растянутого и сжатого поясов ферм должна производиться механическим способом (отрезные и ленточные станки) или с помощью машинной газовой резки под требуемым углом с последующей фрезеровкой торцов. В необходимых случаях фрезерование должно производиться под углом к оси двутавра, соответствующим указанному в чертеже строительному подъ-

ему. Тангенс угла отклонения от проектного положения фрезерованных торцевых плоскостей пояса - не более $1/1500$.

2.4. Листовой прокат, предназначенный для изготовления фланцев, должен быть выправлен на листоправильных машинах. Зазор между листом и стальной линейкой длиной 1 м не должен превышать 1 мм.

2.5. Вырезка фланцев должна производиться с помощью полуавтоматической или автоматической газовой резки.

Неплоскость поверхности фланцев не должна превышать 0,3 мм (зазор между поверхностью заготовки и ребром стальной линейки).

2.6. Образование отверстий во фланцах производить путем сверления по кондукторам или на станках с числовым программным управлением типа "Кавасаки". Допускаемые отклонения расстояний между центрами крайних отверстий ± 1 мм, смежных $\pm 0,7$ мм. После сверления заусенцы должны быть удалены.

2.7. Образование отверстий в нижнем поясе для монтажного болтового соединения на накладках производить путем сверления по кондукторам. Допустимое отклонение расстояний между центрами любых двух отверстий в пределах группы не должно превышать $\pm 1,0$ мм. После сверления заусенцы должны быть удалены.

2.8. Маркировать все детали отправочной марки фирмы.

2.9. Контроль ОТК.

3. Сборка и сварка

3.1. Сборка отправочных элементов полуферм должна производиться в сборочной кондукторе. Кондуктор должен иметь торцевые тумбы с точно выставленными фрезерованными вертикальными плоскостями - базами для установки фланцев. Тангенс угла отклонения этих баз от проектного положения - не более $1/1500$ для сборки фланцевых соединений монтажных стыков полуферм.

3.2. Сборка начинается с установки в кондуктор фланцев, соединяющих полуферму. Отверстия фланцев совмещаются при помощи пробок с отверстиями торцевых тумб, затем фланцы поджимаются к фрезерованным поверхностям тумб.

3.3. Зазор между кромками раскосов из гнутосварных замкнутых профилей и полками поясов при сборке под сварку не должен превышать 2 мм.

3.4. Пояса (двутавры) укладываются стенкой на опорные столики кондуктора, торцы их доводятся до соприкосновения с фланцами, а боковые поверхности (полки) поджимаются к боковым упорам. Тем самым обеспечивается точное взаиморасположение пояса и фланца. Зазор между торцом пояса и поверхностью фланца - не более 0,3 мм. Расположение боковых упоров на кондукторе для сборки должно соответствовать расположению аналогичных упоров на стеллаже торце-фрезерного станка при фрезеровке торцов поясов. Прижим пояса к упорам осуществляется в месте расположения стеники двутавра.

3.5. Пояс и фланец соединяются между собой прихватками. Тип применяемых для прихватки электродов должен соответствовать маркам стали обоих элементов - фланца и пояса. Катет прихваток - 5 мм, длина - 50 мм, количество на одно фланцевое соединение - не менее 6 (по 2 шт. на стенку и полки двутавра).

3.6. После установки фланцев и поясов в том же кондукторе производится сборка всей полуфермы в целом - устанавливаются и прихватываются фланец нижнего пояса со стороны примыкания к колоннам, раскосы, стойки, ребра жесткости.

3.7. Сварка фланцевого соединения, как и полуфермы в целом, должна производиться в сварочном кантователе только после проверки правильности их сборки. Сварные швы выполняются полуавтоматической сваркой в CO_2 сплошной проволокой марки Св-08Г2С или порошковой проволокой Ш-АН8 с проплавлением корня шва не менее 3 мм.

3.8. Сварка должна производиться только в нижнем положении, для чего полуферму необходимо кантовать, выставляя последовательно в нижнее положение все участки сварных швов.

3.9. Приварку фланцев рекомендуется выполнять в следующем порядке: сначала по стенке, а затем по полкам профиля. В случаях необходимости рекомендуется принимать меры к снижению сварочных деформаций (сварка в прижимах и др.).

3.10. Допускаемые отклонения размеров сечения швов от проектных не должны превышать величин, указанных в ГОСТ 14771-76. По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять требованиям п. 1.51 СНиП Ш-18-75.

3.II. Контроль качества сварных швов осуществляется наружным осмотром 100% швов с проверкой размеров.

3.I2. Все фланцы монтажных стыков нижнего пояса после приварки к сечению двутавров подвергаются 100% контролю ультразвуковой дефектоскопией с целью обнаружения дефектов в виде расслоения металла (в зоне сечения двутавра плюс катет сварного шва плюс 5 мм).

3.I3. При сварке носковой части раскосов должно обеспечиваться проплавление стенки, для чего рекомендуется производить сварку с притуплением носков.

4. Контрольная сборка

4.1. Обеспечить тщательный пооперационный контроль.

4.2. Каждая первая и в последующем каждая десятая ферма одного типа должны подвергаться контрольной сборке, в процессе которой производится проверка соответствия изготовленной фермы чертежам КМД.

Плотность стяжки фланцев при контрольной сборке проверяется щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проходить между фланцами собственных стыков в зону площади сечения пояса. Если указанное требование не обеспечено, необходимо фрезерование поверхности фланцев в готовой полуферме.

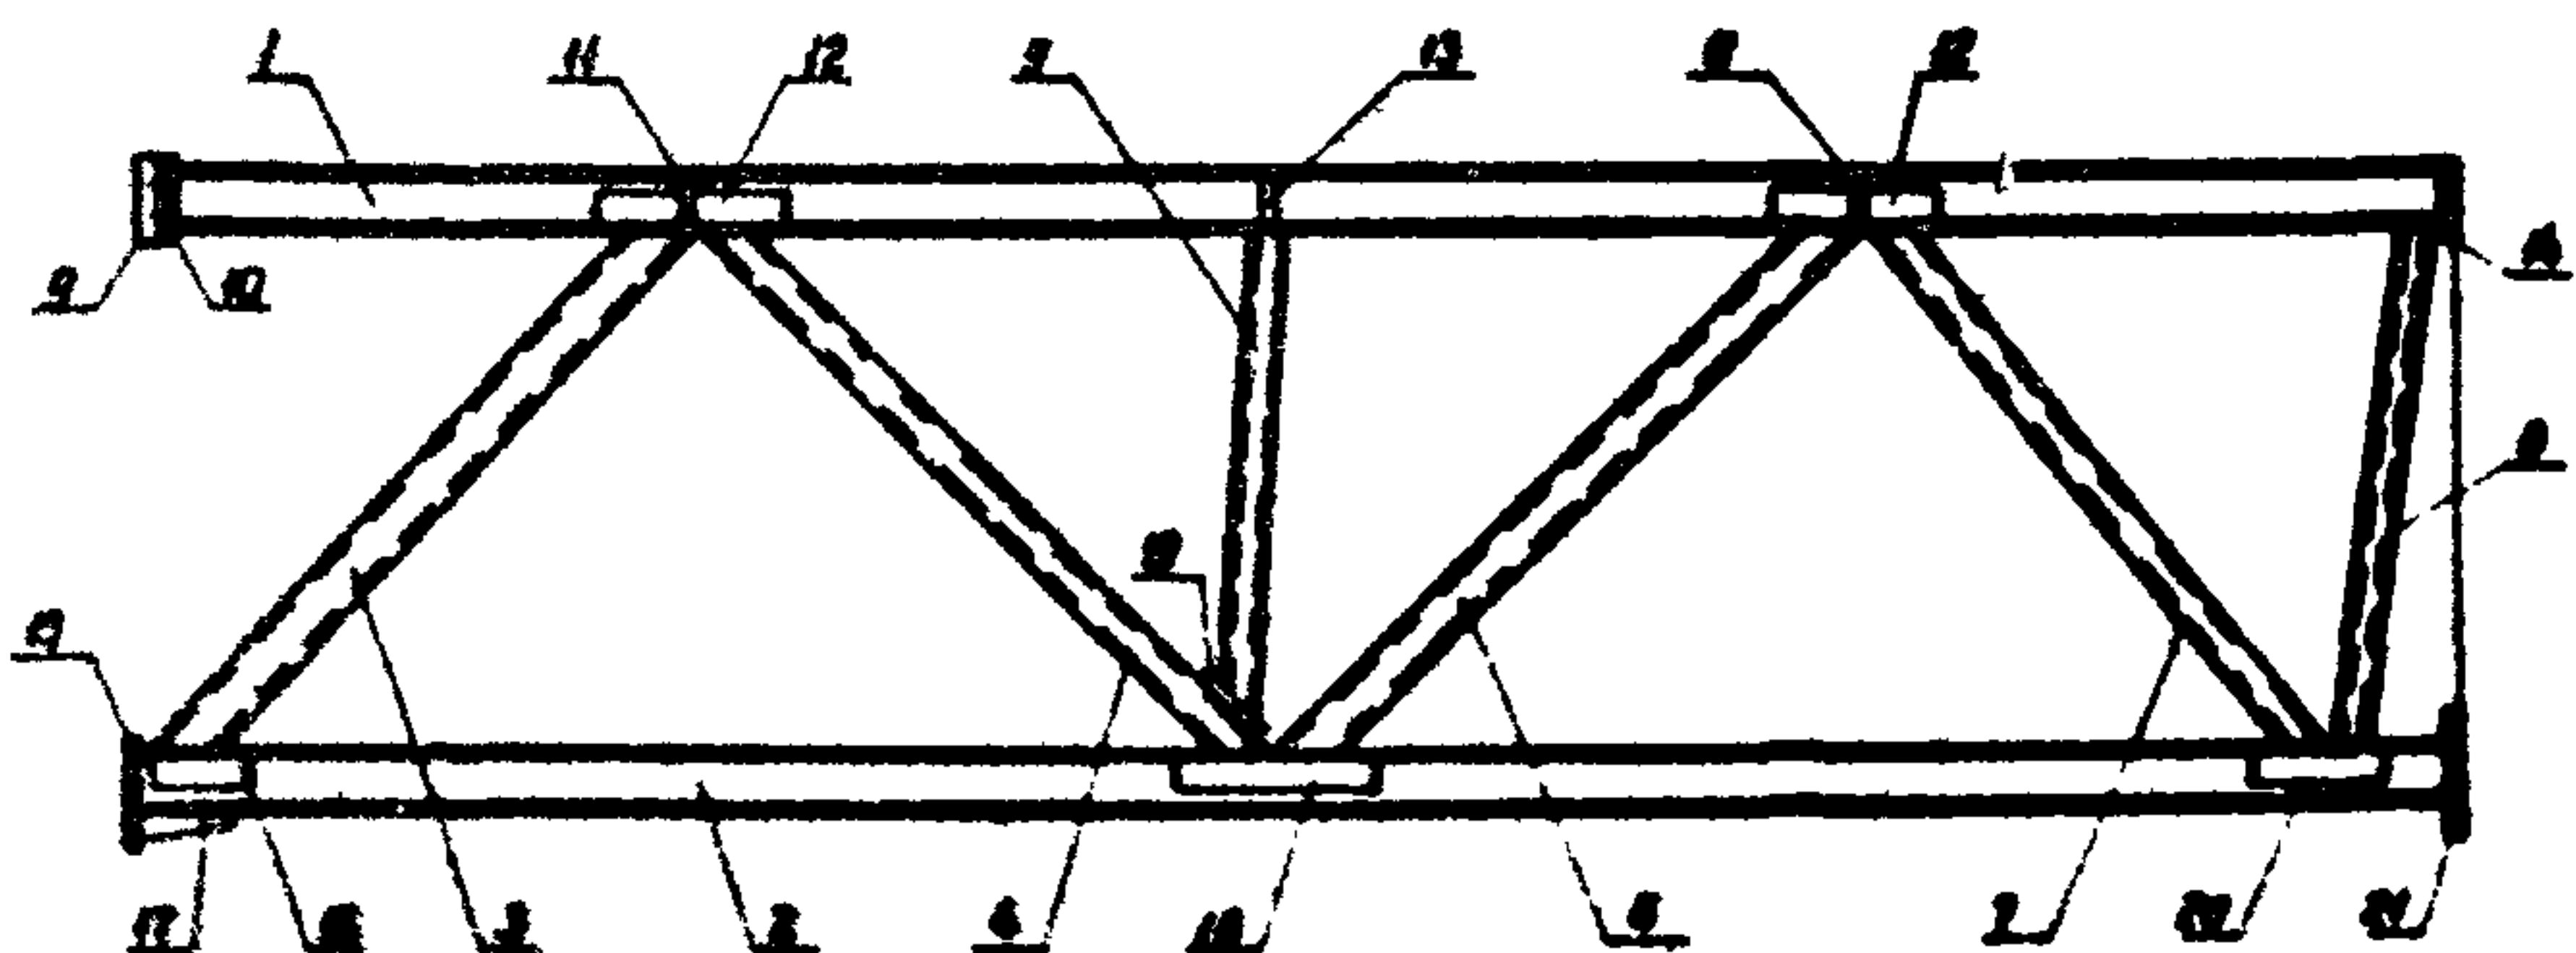


Рис. 18. Отправочный элемент строильной фермы из ШД и ГСП

Т а б л и ц а 5

**Технологический процесс
изготовления стропильных ферм с поясами из широкополочных
двуутавров (ШПД) и решеткой из гнутосварных профилей (ГСП)**

Операция	! Рекомендуемое оборудование, инструмент, приспособления	
	1	2
Обработка поясов из ШПД		
1. Произвести сортировку и, при необходимости, холодную или термическую правку широкополочных двутавров (дет. 1 и 2 рис. 18). Передать на линию обработки двутавров.	Дюралюминиевый шаблон ($L = 12$ м), клин-измеритель зазоров. Правильно-гибочный пресс РУХМ-400. Автомат для термической правки мод. АТПГ-2М. Кран мостовой г/п 10 т. Тележка электрофицированная.	
2. Произвести резку ШПД на механических дисковых пилах и сверление отверстий в деталях.	Дисковый отрезной станок с ЧПУ фирм "Кавасаки", "Кальтенбах" или мод. МП 960 с клиновыми насадками на губках захватных тисков (рис. 19). Стационарные измерительные устройства.	
3. Маркировка деталей	Белила, кисть, трафарет.	
4. Контроль ОТК	-	
5. Передать детали на промежуточный склад.	Кран мостовой. Тележка электрофицированная.	

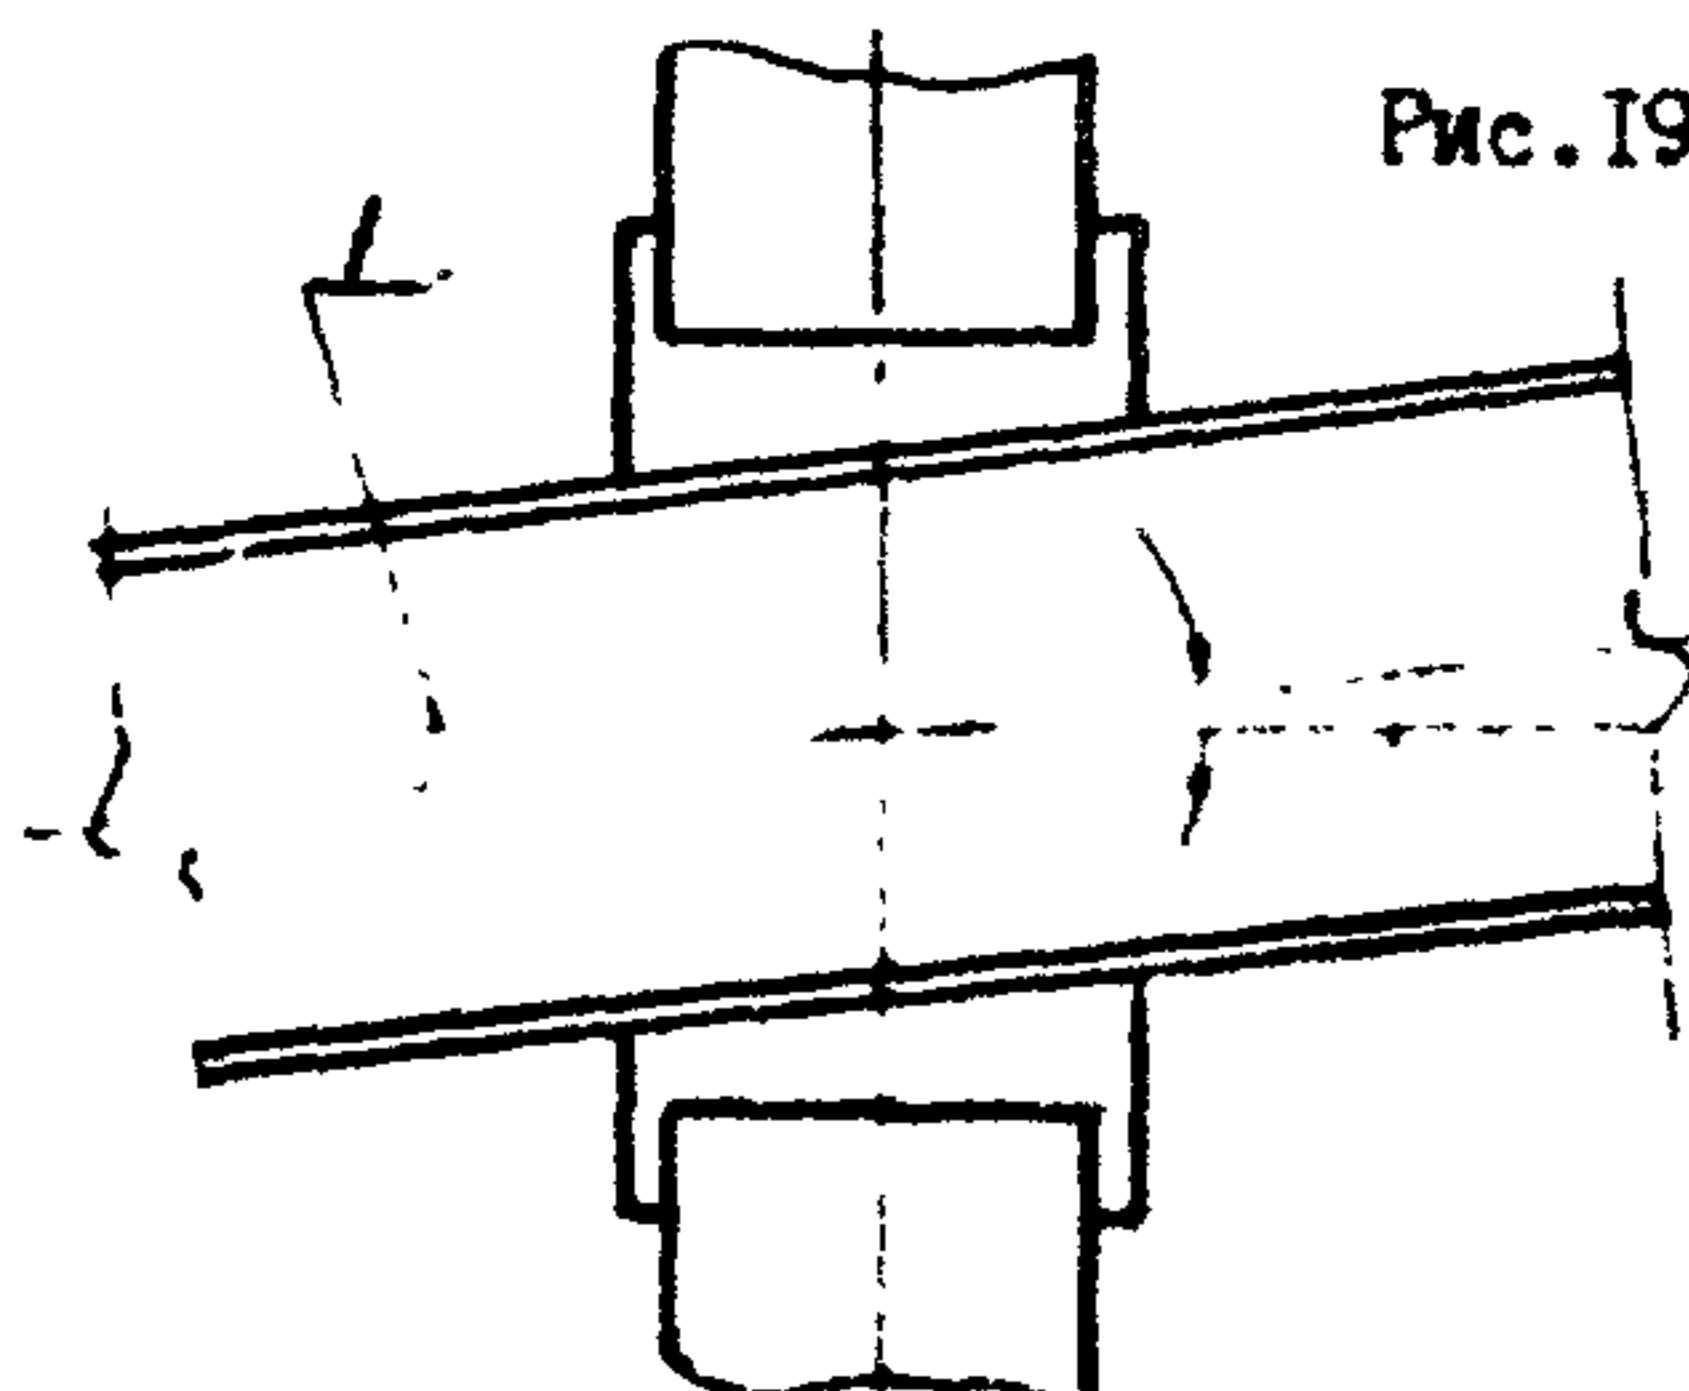


Рис. 19. Положение двутавра пояса в тисках при механической резке под углом.

I - ось рольганга

Продолжение табл.5

1

2

Обработка элементов решетки из ГСП и ШД

1. Произвести сортировку и, при необходимости, правку ШД. Передать на отрезную линию.

Доралюминиевый шаблон ($L = 12\text{м}$), клин-измеритель заоров. Правильно-гибочный пресс РУХМ-400 Тележка электрофицированная.

2. Произвести резку профилей на заданную длину и под заданным углом (дет. З-8 на рис. 18).

Ленточно-пильный станок фирмы "Кальтенбах", "Фоул", мод. МП 960. Стационарные измерительные устройства.

3. Притупить носок ГСП или снять фаски на торцах полок ШД. Зачистить окалину от газовой резки.

Резак "Пламя". Пневматическая машина с наждачным кругом мод. "Волна".

4. Маркировка деталей

Белила, кисть, трафарет.

5. Контроль ОТК.

6. Передать детали на промежуточный склад.

Кран мостовой, тележка.

Обработка фланцев и других листовых деталей (дет. 9-21 на рис. 18)

1. Осуществить правку листа

Кран мостовой. Листоправильная машина ХПШ 9x230x2800.

2. Разметить детали.

Чертилка. Рулетка РЗ-20. Шнур, мел.

3. Вырезать с помощью автоматической газовой резки фланцы (дет. 14, 21), опорные ребра (дет. 15) и другие детали из низколегированной стали.

Газорезательная машина ПКФ 2,5 - 1,6.

4. Выправить фланцы (дет. 14, 21).

Пресс - К2140 или К3132А.

5. Просверлить отверстия во фланцах (дет. 14, 21). После сверления - заусенцы должны быть удалены.

По кондукторам или на станках с ЧПУ фирмы "Кавасаки".

Продолжение табл.5

I

2

6. Фрезеровать торцы дет. I5
7. Нарезать детали из малоуглеродистой стали
8. Маркировать детали.
9. Контроль ОТК
10. Передать изготовление детали на участок сборки и сварки.

Торцеворезерный станок типа мод. ТФС-4

Гильотинные ножницы НЗ222.

Белила, кисть, трафарет.

Кран мостовой. Захваты. Кон-тейнеры.

Сборка и сварка отправочной марки

1. Настроить кондуктор 6 и кантователь 7 на выпуск партии конструкций (рис.20).
2. Подать и установить в кондукторе на пробках фланцы.
3. Подать двутавр нижнего пояса на рольганг 3 (см.рис.20).
4. Подать двутавр верхнего пояса на рольганг 3.
5. Установить и зафиксировать двутавры в кондукторе 6.
Прихватить фланцы к поясам (дет. I.2)(дет.I4.21)
6. Подать и установить раскосы и стойки в кондуктор 6. Зафиксировать и прихватить к поясам.

Кондуктор сборочный. Канто-ватель сварочный.

Кондуктор, пробки сборочные.

Перекладчик полсов, рольганг

Перекладчик полсов, рольганг.

Кондуктор.

Перекладчик раскосов и стоек, кондуктор

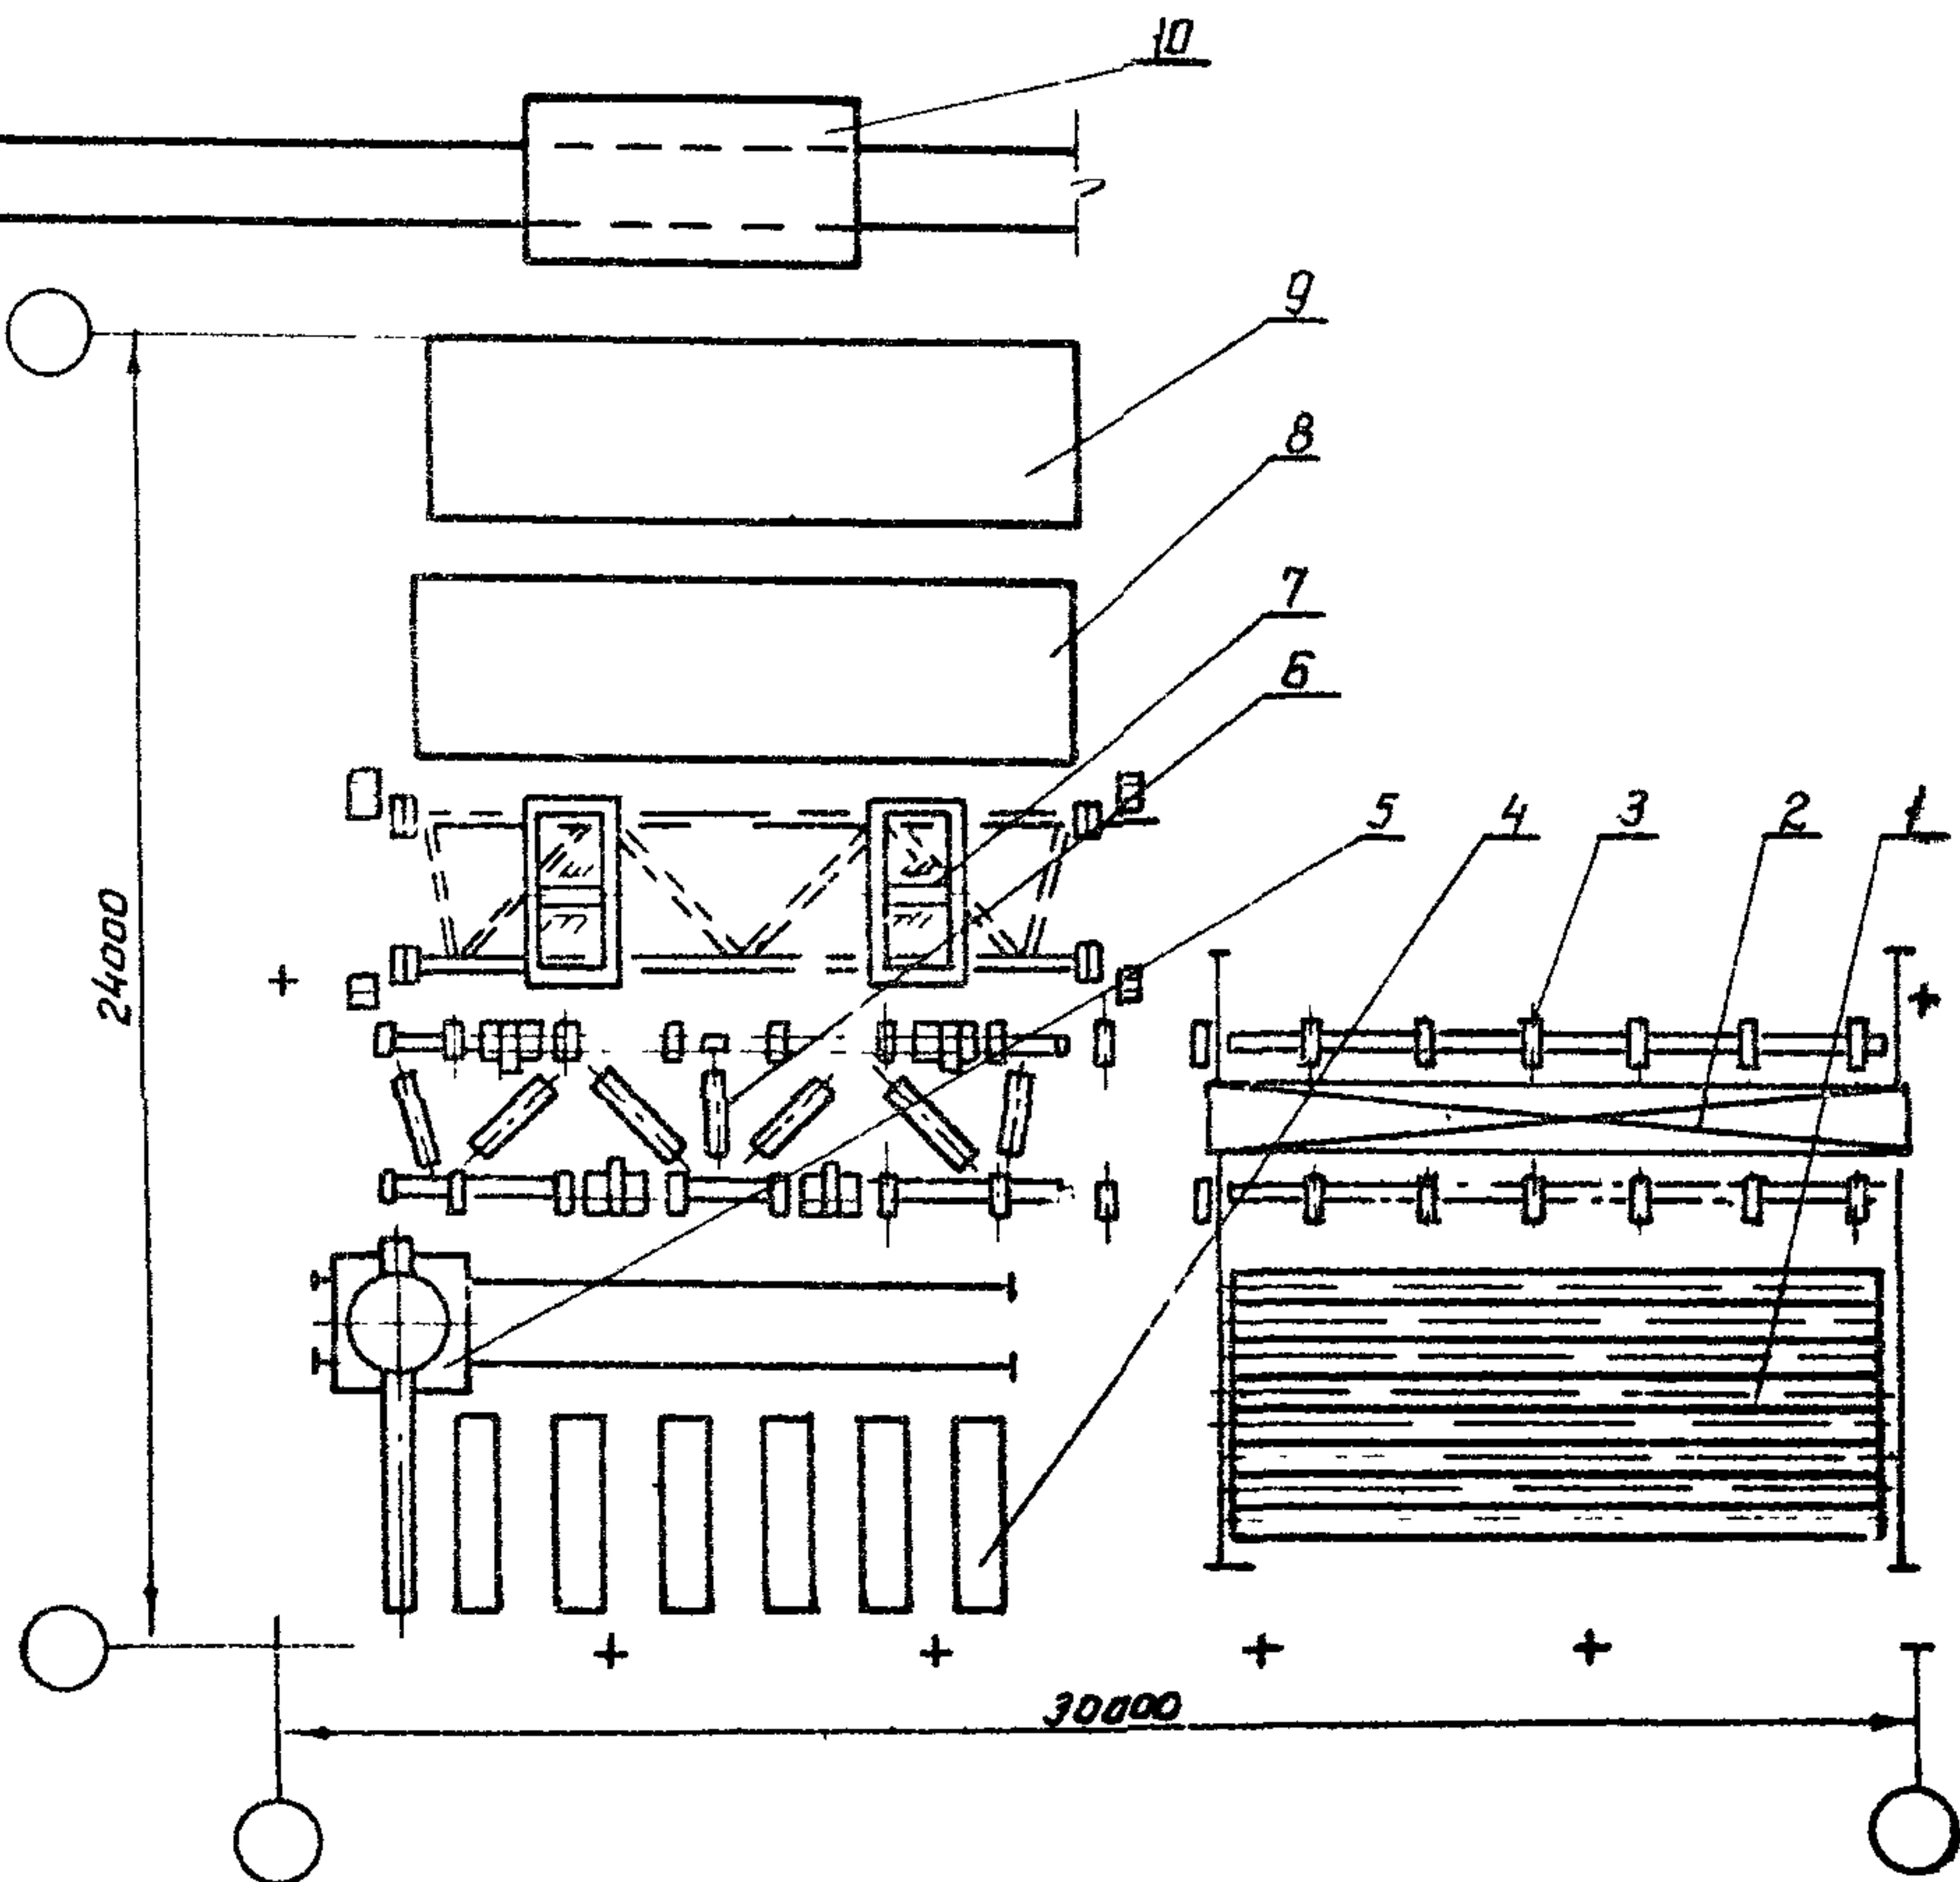


Рис.20. Участок сборки и сварки стропильных ферм с поясами из ШПД и ГСП.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Накопитель поясов; | 6. Кондуктор сборочный; |
| 2. Перекладчик поясов; | 7. Кантователь сварочный; |
| 3. Рольганг; | 8. Участок контроля; |
| 4. Накопитель раскосов и стоек | 9. Накопитель полуферм; |
| 5. Перекладчик раскосов и | 10. Тележка электрофрикционная. |
| стоеч. | |

Продолжение табл.5

I

2

- | | |
|--|---|
| 7. Подать и установить листовые детали с одной стороны фермы. Прихватить. | Кондуктор. |
| 8. Перекантовать отправочную марку на 180° и установить листовые детали с обратной стороны. Прихватить. | Кран мостовой. |
| 9. Застропить и передать отправочную марку фермы мостовым краном на сварочный кантователь и установить в горизонтальное положение. | Мостовой кран, цепи-нормаль Т12 по ГОСТ 2319-53; сварочный кантователь. |
| 10. Заварить все нижние швы листовых деталей (за исключением швов элементов решетки). | Сварочный п/а мод.ПДГ-504. |
| II. Кантовать отпр.марку на 180°. | Сварочный кантователь. |
| 12. Заварить все нижние швы листовых деталей с обратной стороны отправочной марки. | Сварочный п/а мод.ПДГ-504. |
| 13. Кантовать отправочную марку в вертикальное положение. | Сварочный кантователь |
| 14. Приварить к поясу фермы элементы решетки, заварить остальные нижние швы. | Сварочный п/а мод.ПДГ-504. |
| 15. Кантовать отправочную марку на 180° | Сварочный кантователь. |
| 16. Приварить раскосы и стойки к второму поясу фермы, заварить оставшиеся нижние швы. | Сварочный п/а мод.ПДГ-504. |
| 17. Застропить и передать отправочную марку фермы на участок контроля В (см.рис.20). | Мостовой кран г/п 10 т, цепи-нормаль Т12 по ГОСТ 2329-53. |

1	2
18. Контроль ОТК	
19. Застропить и передать отправочную марку фермы на участок фрезерования	Передаточная тележка цеха.
20. Подать и установить отправочную марку фермы на фрезеровку. Фрезеровать фланцы.	Фрезерный станок мод.ИР-196.
21. Застропить и передать отправочную марку фермы на участок контрольной сборки.	Мостовой кран. Цепи - по ГОСТ 2329-53. Стенд контрольной сборки.

Приложение 3

ОСНОВНЫЕ БУЖЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН

A	- площадь рассматриваемого сечения
A_p	- площадь сечения пояса
A_d	- то же, элемента решетки
A_s	- расчетная площадь сдвига
H_{pl}	- высота подъема наклонных планок усиления узловых зон пояса (см.рис.3)
J	- момент инерции сечения в плоскости фермы
J_y	- то же, из плоскости фермы
M	- изгибающий момент стержня в плоскости фермы
M_e	- узловой момент в плоскости фермы от расцентровки
N	- нормальное усилие стержня и, в частности, элемента решетки
N_d	- то же, полки элемента решетки
N_p	- нормальное усилие панели пояса
N_{kei}	- расчетное поперечное поясу усилие планки усиления узла
Q	- поперечная сила узла (см.п.6.2)
Q_{frc}	- условная поперечная сила (?)
R_y, R_s	- расчетные сопротивления пояса
R_{yd}	- расчетное сопротивление элемента решетки
W	- момент сопротивления сечения в плоскости фермы
W_d	- то же, элемента решетки
a	- размер планки (см.рис.3)
a_t	- размер на рис.3
a'	- расчетная ширина планки
b_{sh}	- размер по габаритам швов, приваривающих к поясу носок или пятку элемента решетки из ШПД (см.табл.1)
b_d	- размер сечения элемента решетки (ГСП или ШПД) из плоскости фермы
b_s	- ширина полки пояса
c	- расстояние между носками элемента решетки (см.рис.3)
e	- плечо усилия расцентровки в узле
e_p	- расстояние от точки пересечения осей раскосов до оси пояса (см.рис.2,б).
h	- высота сечения стержня в плоскости фермы

- h_d - то же, элемента решетки
 h_p - то же, пояса
 K_s - коэффициент снижения R_3 нормальными напряжениями (10)
 K_n - коэффициент влияния σ
 K_d - коэффициент влияния усилия элемента решетки
 l - геометрическая длина стержня
 l_p - длина площадки давления узловой нагрузки
 ρ - параметр жесткости упругого защемления элемента решетки (6)
 r - радиус закругления между стенкой и полками ШД
 t_f - толщина полки ШД пояса
 t_{fd} - толщина полки ШД элемента решетки
 t_w - толщина стенки ШД пояса
 t_{wd} - то же, ШД раскоса
 t_d - толщина стенки ГСП
 t_f - толщина фасонки
 α - угол примыкания элемента решетки к поясу
 β - угол подъема наклонных планок к полке пояса
 δ - толщина наклонных планок усиления узловых зон
 σ - осевые нормальные напряжения
 χ - коэффициент, определяемый формулой (II)
-

Ответственный за выпуск Ф.Ф.Куклин
Редактор М.Н.Соколова
Техн. редактор Л.А.Пыжова

Формат 60x84/16

Тираж - 400 экз.

Объем 3,0 п.л.

Заказ № 497 от 17.02.88.

Цена 80 коп.

Отпечатано на ротапринте ЦНИИпроектстальконструкции
им. Мельникова