

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

центральный институт совершенствования
технологии строительства, нормативных
исследований и научно-технической
информации в транспортном строительстве
„ОРГТРАНССТРОЙ“



УДК 625.848(083.96)

**НАРЕЗКА ПОПЕРЕЧНЫХ ШВОВ СЖАТИЯ
В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОННОМ
ПОКРЫТИИ АЭРОДРОМОВ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ
НАРЕЗЧИКОМ ШВОВ ДНШС-60**

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предназначена для использования при разработке проекта производства работ и организации работ и труда на объекте.

В карте предусмотрены устройство контрольных поперечных швов сжатия в нижнем слое (основании) и нарезка пазов контрольных поперечных швов сжатия, устраиваемых комбинированным способом, в верхнем слое цементобетонного аэродромного покрытия.

Швы нарезают модернизированным нарезчиком швов ДНШС-60, поставленным на колесный ход. Нарезчик включают в состав высокопроизводительного комплекта машин ДС-100.

В технологической карте предусмотрены следующие исходные данные;

- бетонное покрытие ряда имеет ширину 7,5 м и толщину 28 см;
- расстояние между контрольными швами сжатия—15 м;
- глубина нарезаемых швов сжатия составляет 7 см;
- производительность комплекта бетоноукладочных машин и производительность нарезчика швов—600 м покрытия (4500 м^2) в смену.

© Центральный институт совершенствования технологии строительства, нормативных исследований и научно-технической информации в транспортном строительстве «Оргтрансстрой», 1978

При изменении условий, принятых в настоящей технологической карте, требуется ее корректировка и привязка к новым условиям работы.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

В условиях континентального климата и при большом суточном перепаде температур в период бетонирования контрольные поперечные швы сжатия устраивают комбинированным способом: вначале в свежеуложенном бетоне машиной ДНШС-60 нарезают шов и закладывают в него полиэтиленовую ленту, а затем по заложенной ленте в затвердевшем покрытии нарезают паз с последующим заполнением мастикой. Настоящей картой предусмотрен первый этап нарезки шва—нарезка шва в свежеуложенном бетонном покрытии.

Модернизированный нарезчик швов в свежеуложенном бетоне ДНШС-60 располагают в комплекте машин следом за бетоноукладочной машиной.

До нарезки поперечных швов производят разбивку расположения их на покрытии.

Швы устраивают до начала схватывания бетона, не позднее 10—30 мин (в зависимости от температуры воздуха) после обработки покрытия бетоноукладочной машиной.

Для нарезки поперечного шва рабочий орган нарезчика подводят к краю бетонируемого ряда и поворотом колонки устанавливают его так, чтобы хвостовик вибропластины был обращен наружу, а режущая кромка—по линии шва. Бухты ленты надевают на стержень держателя так, чтобы она разматывалась по часовой стрелке.

Для установки ленты в шов ее заправляют в прорезь вибропластины и немного протягивают. Конец ленты на длине 2—3 см обрезают, складывают вдвое-втрое и сложенный конец снизу вверх заводят в прорезь фиксатора.

Фиксатор с заправленной лентой устанавливают плотную к кромке покрытия так, чтобы головка фиксатора легла на поверхность бетона. Вибропластину подводят к фиксатору, выправляют ленту, наматывая ее на бухту. Включают вибратор рабочего органа, погружают вибропластину с лентой в бетон и включают механизм передвижения каретки. Фиксатор придерживают рукой, пока не прорежут 1,5—2 м шва, затем ленту у фиксатора обрезают ножницами или ножом, конец ленты выпрямляют и поверхность бетона отделяют гладилкой. При упоре вибропластины в затвердевший бетон смежного ряда в результате срабатывания муфты предельного момента каретка останавливается сама, после чего сразу выключают привод лебедки и вибратор. На маячных рядах после прохода вибропластины сквозь прорезь приставной опалубки останавливают механизм передвижения каретки, выключают привод

лебедки, а затем вибратор. Приставную опалубку, представляющую собой металлический щит с прорезью для прохождения вибросошника, устанавливают вплотную к кромке бетона в конце нарезаемого шва.

По окончании нарезки шва ленту обрезают и вытягивают из прорези вибропластины крючком, вибропластину поднимают, очищают от бетона, и рабочий орган холостым ходом возвращают к началу шва. После этого конец ленты окончательно заправляют в бетон, который тщательно заделывают гладилкой. Нарезчик перемещают к следующему шву.

В качестве прокладки для швов применяют полиэтиленовую ленту, смотанную в бухты (ГОСТ 10354—73), которые на месте работы хранят в специальных ящиках, установленных на раме нарекчика. Ширина ленты должна быть на 10 мм больше глубины шва (т. е. 80 мм). После устройства шва полиэтиленовая лента должна возвышаться над покрытием на 10 мм.

Если в бетоне начался процесс схватывания, то этот участок пропускают и нарекчик перемещают на новый участок работ. На пропущенном участке швы нарезают в затвердевшем бетоне нарекчиками с алмазными дисками.

При нарезке швов в свежеуложенном бетоне необходимо выполнять следующие условия:

а) вибропластина должна периодически (обязательно при перерывах в работе и в конце смены) очищаться от бетона и промываться водой. По мере износа вибропластина должна заменяться новой;

б) резиновая гладилка должна быть эластичной. В процессе работы ее необходимо периодически очищать и промывать водой, а изношенную заменять новой, изготовленной из списанного диэлектрического коврика толщиной 6—10 мм;

в) электровибратор рабочего органа должен работать на расчетном напряжении. Работа на пониженном напряжении не допускается;

г) при работе в холодную погоду полиэтиленовую ленту надо подогревать до температуры +10°C.

Дефекты в работе рабочего органа нарекчика и способы их устранения

Дефекты	Возможные причины	Способы устранения
Лента рвется при ее закладке в бетон	Прорезь вибропластины имеет заусеницы или забита засохшим бетоном	Очистить прорезь, устранить заусеницы
	Ширина ленты больше прорези	Заправить пластину лентой требуемой ширины

Продолжение

Дефекты	Возможные причины	Способы устранения
Лента плохо омочливается с бетоном	<p>Лента неправильно заправлена в прорезь вибропластины</p> <p>Недостаточная вибрация вибропластины вследствие неисправности электромотора вибратора, обрыва гибкого шланга, недостаточного напряжения тока, неправильной установки резиновых амортизаторов на валу колонки</p> <p>Чрезмерно высокая скорость перемещения рабочего органа</p> <p>Упущенное время нарезки шва, началось схватывание бетона</p> <p>Вибропластина перекошена или загрязнена затвердевшим бетоном</p> <p>Загрязнились или истерлись щетки кольца</p>	<p>Ленту заправить с правой стороны; разматывание ленты с катушки должно происходить по часовой стрелке</p> <p>Устранить неисправности в моторе или гибком шланге; отрегулировать напряжение, исправить установку резиновых амортизаторов</p> <p>Снизить рабочую скорость перемещения рабочего органа</p> <p>На участке, на котором началось схватывание бетона, нарезку швов прекратить, а нарезчик переместить на участок со свежеуложенным бетоном</p> <p>Пластиину установить так, чтобы ее плоскость совпадала с вертикальной плоскостью шва, очистить ее от затвердевшего бетона</p> <p>Зачистить щетки и притереть их к плоскости кольца, при необходимости поставить новые щетки</p>
Бетон разрыхляется рабочим органом, происходит скальвание и разрушение бетона, лента не омочливается с бетоном		
При включении электродвигатель не работает		
При включении электродвигатель гудит, а вал ротора не вращается или вращается медленно		
Сильно греется роторный электромотор вибратора		
Корпус вибратора под напряжением		
Гибкий вал скручивается		

Указания по технике безопасности

Запрещается заправлять ленту в прорезь вибропластины при включенном электродвигателе вибратора, а также производить смазку, регулировку или какие-либо другие исправления на ходу машины.

Машинисту нарезчика запрещается резко погружать рабочий орган в обрабатываемый бетон, оставлять без надзора машину при включенном вибраторе. Запрещается пригружать вибронож для его вдавливания в бетон.

Необходимо постоянно следить за тщательным и надежным заземлением понижающего трансформатора машины.

При производстве работ по нарезке швов в свежеуложенном бетоне следует руководствоваться «Правилами техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», М., «Транспорт», 1969, а также «Указаниями по производству и приемке аэродромно-строительных работ», СН 121-73, М., Стройиздат, 1974, «Техническими указаниями по устройству деформационных швов в цементобетонных дорожных покрытиях», ^{ВСН 159-69} Минтрансстрой, М., Оргтрансстрой, 1969, и «Методическими рекомендациями по конструкции и технологии строительства дорожных одежд с цементобетонным покрытием, устраиваемых высокопроизводительным комплектом машин со скользящими формами», М., Союздорнии, 1976.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работы по нарезке швов в свежеуложенном бетоне, как правило, ведут в две смены.

В каждую смену нарезчик швов ДНШС-60 обслуживают машинист нарезчика 4 разр. и бетонщик 4 разр.

Машинист нарезчика отвечает за качество устраиваемых швов. Он управляет машиной, следит за работой рабочего органа и за хорошим сцеплением ленты с бетоном, а также заправляет ленту в прорезь вибропластины. В начале смены машинист готовит машину к работе, а в конце смены очищает ее.

Бетонщик заправляет конец ленты в фиксатор и придерживает его рукой при нарезке в начале шва, в маячных рядах приставляет и придерживает металлическую приставную опалубку к кромке покрытия в конце шва в месте выхода вибропластины, обрезает ленту и убирает фиксатор, очищает фиксатор от бетонной смеси и отделяет поверхность бетона в начале и конце шва, устраняет мелкие дефекты после нарезки шва, а также периодически очищает и промывает водой вибропластину и резиновую гладилку. В начале и в конце смены помогает машинисту в подготовке машины к работе, убирает рабочего места, нарезает полиэтиленовую пленку на ленты и скручивает ее в бухты.

©

**IV. ГРАФИК НАРЕЗКИ ПОПЕРЕЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ШВОВ СЖАТИЯ, УСТРАИВАЕМЫХ ЧЕРЕЗ 15 м
В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОНЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АЭРОДРОМОВ НА ЗАХВАТКЕ
ДЛИНОЙ 600 мм (292,5 м ШВОВ)**

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Трудоемкость на весь объем работ, чел-ч	Состав звена (бригады)	Часы смены							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовка нарезчика к работе	чел-ч	—	0,33		10							
Нарезка полиэтиленовой ленты и сматывание ее в бухты	100 м	3,1	2		60							
Разметка швов	шт. швов	39	0,67		20							
Нарезка поперечных швов сжатия с закладкой полиэтиленовой ленты, переезд от шва к шву на расстояние 15 м	м швов шт. швов	292,5 39	12,5	Машинист нарезчика 4 разр.—1 Бетонщик 4 разр —1	375							
Заключительные работы	чел-ч	—	0,5									15

Итого: на захватку длиной 600 м

на 1000 м² покрытия

на 1000 м швов

16 чел-ч

3,56 чел-ч

54,7 чел-ч

2 чел-дн


0,44 чел-дн

6,83 чел-дн

Примечания. 1. Отдых рабочих (6 раз) составляет по 8 мин после каждого часа работы и включен в трудоемкость работ.

2. Цифра над линией указывает продолжительность операций в мин.

**ЦИКЛОГРАММА НАРЕЗКИ ПОПЕРЕЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ШВОВ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ НАРЕЗЧИКОМ ДНШС-60**

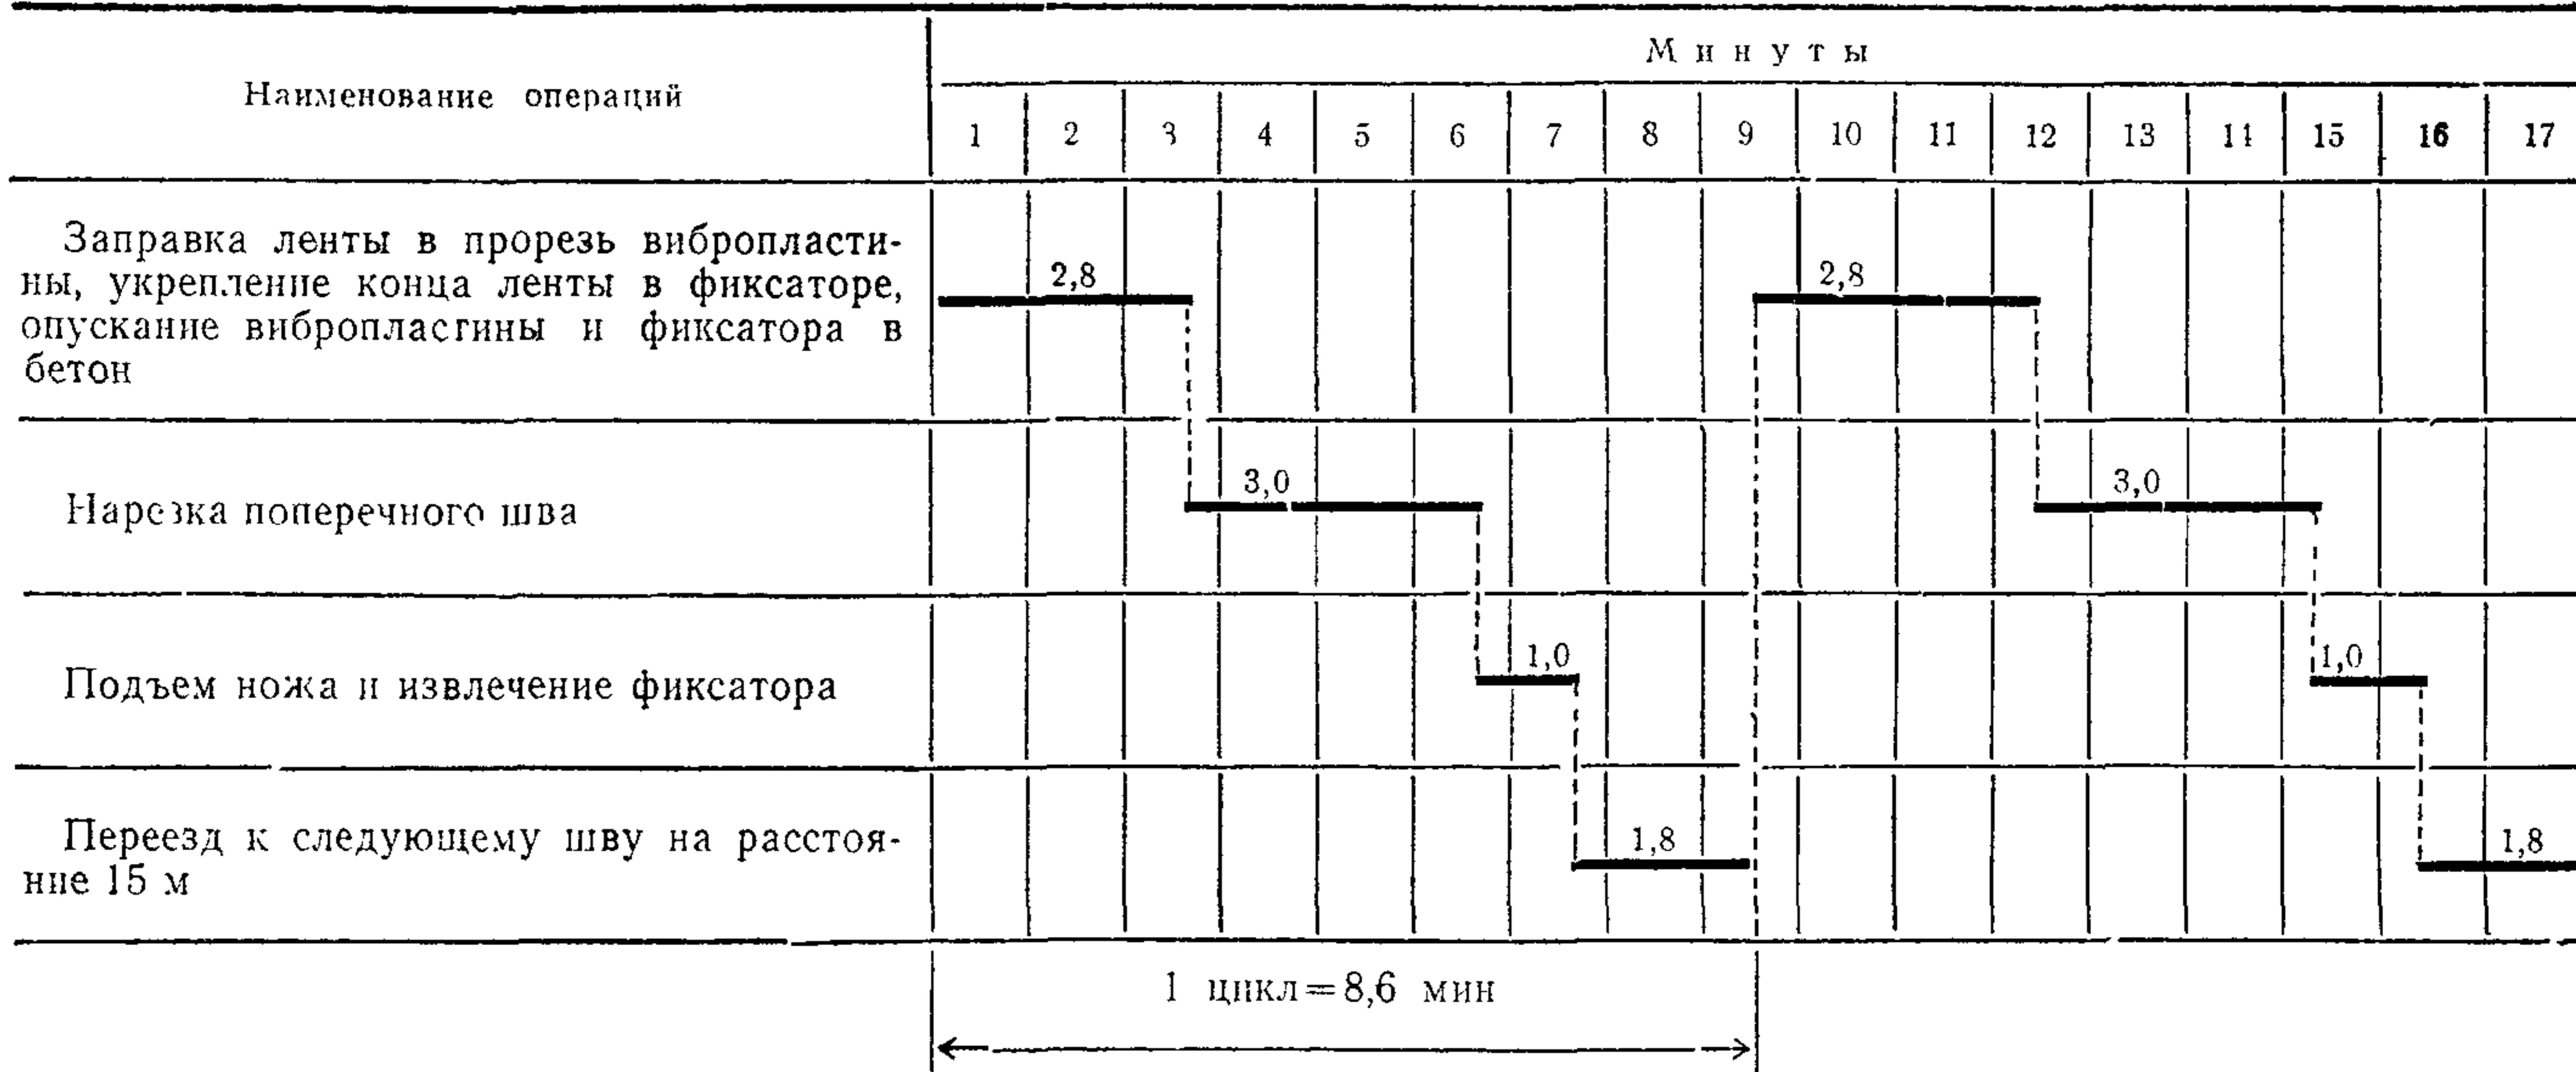

Производительность нарезчика с учетом времени отдыха рабочих составляет в час

$$\frac{60 \cdot 7,5}{8,6 + \frac{8,6 \cdot 10}{100}} = 47,5 \text{ м швов.}$$

**V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ПОПЕРЕЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ШВОВ
В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОНЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ НАРЕЗЧИКОМ ДНШС-60
НА ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 600 м (292,5 м швов)**

Шифр норм и расценок	Состав звена (бригады)	Описание работ	Единица измерения	Объем работ	На единицу измерения		На полный объем работ	
					Норма времени, чел ч	Расценка, руб.-коп	Нормативное время, чел ч	Стоимость затрат труда, руб -коп.
ТНиР-1, § Т1-14	Машинист нарезчика 4 разр.—1 Бетонщик 4 разр.—1	Нарезка поперечных швов сжатия	100 м шва	2,93	4,6	2—88	13,48	8—44
Местная норма СУ-921 треста «Дондорстрой»	Бетонщики: 4 разр.—1 3 » —1	Нарезка полиэтиленовых прокладок на ленты и свертывание лент в бухты	100 м	3,05	0,97	0—60	2,96	1—83
Итого на захватку длиной 600 м (292,5 м швов)							16,44	10—27
на 1000 м ² покрытия							3,65	2—28
на 1000 м швов							56,2	35—11
Итого в чел-ди: на захватку длиной 600 м (292,5 м швов)							2,05	
на 1000 м ² покрытия							0,45	
на 1000 м швов							7,03	

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Единица измерения	По калькуляции А	По графику Б	На сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (-), чем по калькуляции $\left(\frac{B-A}{A} \times 100\% \right)$
Затраты труда на устройство швов в свежеуложенному бетоне на площади 100 м ² покрытия . . .	чел-дн	0,45	0,44	-2,2
То же на 1000 м швов . . .	»	7,03	6,83	-2,8
Средний разряд рабочих . . .	разр.	3,99	4	+0,3

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы

Наименование	ГОСТ	Единица измерения	Количество	
			на смену	на 100 м шва
Полиэтиленовая лента шириной 8 см	10354—73	$\frac{\text{м}^2}{\text{м}}$	24,5 305	83,5 1040

Б. Машины, оборудование, инвентарь

Наименование	Марка, ГОСТ	Количество, шт
Модернизированный нарезчик швов ДНШС-60 (на колесном ходу)	ДНШС-60	1
Станок для резки полиэтиленовой пленки на ленты	—	1
Нож для резания полиэтиленовой ленты	ГОСТ 18973—73	1
Крючки для извлечения ленты	Изготавляется в мастерских	2
Приставная опалубка	То же	1
Металлические лопаточки	ГОСТ 9533—71	2
Гладилка с прорезью	Изготавляется в мастерских	1
Фиксатор	То же	1

VIII. КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОПЕРЕЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОНЕ ПОКРЫТИЙ АЭРОДРОМОВ

№ пп	Контролируемые параметры	Предельные отклонения, мм
1	Прямолинейность на длине 3 м	±5
2	Превышение кромки одной плиты над другой .	3
3	Высота выступающей над покрытием части пленки	±5

Примечания. 1. Глубина нарезаемых швов должна быть не менее $\frac{1}{4}$ толщины покрытия.

2. Полиэтиленовая лента должна быть омоноличена с бетоном по всей глубине шва.

3. Не допускаются наплывы бетона у ленты и отклонения ленты от вертикального положения.

СН 121-73; ВСН 159-69; «Методические рекомендации по конструкции и технологии строительства дорожных одежд с цементобетонным покрытием, устраиваемых высокопроизводительным комплектом машин со скользящими формами», М., Союздорнии, 1976.

I	Основные операции, подлежащие контролю	Нарезка контрольных швов в свежеуложенном бетоне
II	Состав контроля	Прямолинейность швов. Положение вибросошника при нарезке швов (глубина шва и вертикальность заложения ленты). Превышение кромки одной плиты над другой. Омоноличивание ленты с бетоном
III	Метод и средства контроля	Измерительный, визуальный. Капроновый шнур длиной 3 м, угольник и мерная лента с делениями
IV	Режим и объем контроля	Каждый шов
V	Лицо, контролирующее операцию	Мастер
VI	Лицо, ответственное за организацию и осуществление контроля	Прораб
VII	Привлекаемые для контроля подразделения	—
VIII	Где регистрируются результаты контроля	Общий журнал работ

ИСПРАВЛЕНИЕ

Стра- ница	Строка	Напечатано	Следует читать
9	Раздел VI, графа «Наимено- вание по- казателей»	Затраты труда на устройство швов в свежеуложенном бетоне на площади 100 м ² покрытия	Затраты труда на устройство швов в свежеуложенном бетоне на площади 1000 м ² покрытия

Зак. 4739 Тир. 1100. Техн. карта «Нарезка поперечных швов сжатия
в свежеуложенном бетонном покрытии»

Технологическая карта разработана отделом внедрения передовой технологии и организации строительства автодорог и аэродромов института «Оргтрансстрой» (исполнитель Королева Л. С.)

Редактор Т. Н. УЛНОВА

Москва 1978

Техн. редактор А. Б. Орлов

*Подписано к печати 6 июля 1978 г. Объем 0,75 неч. л 0,62 авт. л
0,68 уч.-изд. л Зак. 4739 Тир. 1100. Бесплатно
Бумага писчая 60×90^{1/16}*

*Гипография института «Оргтрансстрой» Министерства транспортного
строительства, г Вельск Архангельской обл*