

ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ при МОСГОРИСПОЛКОМЕ

МОСОГСТРОЙ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ
И ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК

Москва - 1982

Типовая технологическая карта разработана отделом проектирования технологии отделочных работ треста Мосоргстрой (Л.К. Немцын, А.Н. Стригина) и согласована с Управлением отделочных работ Главмосстроя (И.Г. Козин).

Замечания по карте просим направлять в трест Мосоргстрой по адресу: 113095, Москва, Б. Полянка, д. 51а.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Технологическая карта разработана на устройство цементно-песчаных и полимерцементных стяжек, предназначенных для выравнивания поверхностей нижележащего элемента пола или для придания полу заданного уклона.
- Для монолитных цементно-песчаных стяжек, предназначенных под полы из паркета и полимерных материалов, применяют раствор мастики не ниже 150.
- Полимерцементный раствор представляет собой обычный цементно-песчаный раствор, в состав которого введена поливинилацетатная дисперсия (ПВАД).
- Стяжки воспринимают все эксплуатационные нагрузки на полы.
- Материал, толщина и прочность стяжек назначаются проектом в зависимости от вида покрытия пола, конструкции перекрытий и назначения помещений.
- В настоящей карте предусмотрена толщина цементно-песчаной стяжки 40 мм; полимерцементной - 15 мм.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

- 2.1. Работы по устройству стяжек должны выполняться после окончания строительных и монтажных работ, при производстве которых стяжки могут быть повреждены.
- 2.2. Устройство стяжек допускается при температуре воздуха на уровне пола и температуре нижележащего слоя не ниже 5°C, эта температура должна поддерживаться до приобретения стяжкой прочности не менее 50% проектной.
- 2.3. При устройстве цементно-песчаных стяжек выполняют следующие технологические операции:
- очистку поверхности нижележащего слоя;
 - вынесение отметок чистого пола;
 - установку маячных реек;
 - подачу раствора к месту укладки;
 - разравнивание раствора правилом, передвигаемым по маякам;
 - удаление маяков и заделывание бороздок;
 - затирку поверхности.
- 2.4. При устройстве полимерцементных стяжек выполняют следующие технологические процессы:
- очистку поверхности нижележащего слоя;
 - вынесение отметок чистого пола;
 - огрунтовку основания 5%-й поливинилацетатной дисперсией состава 1:9 (дисперсия - вода);
 - установку маячных реек;
 - подачу раствора к месту укладки;
 - разравнивание раствора правилом, передвигаемым по маякам;
 - смачивание стяжки 5%-й поливинилацетатной дисперсией;
 - удаление маяков и заделывание бороздок;
 - затирку поверхности.
- 2.5. Цементно-песчаный раствор принимают в установку для приема и транспортирования жестких растворов УПТЖР-2,5.
- Укладку раствора производят следующим образом: раствор из установки к месту укладки подается по раствороводам. К концу растворовода присоединен гаситель, постепенно перемещаемый двумя рабочими.
- Раствор, пройдя через гаситель, плавно без ударов укладывается на основание.

- 2.6. Место для установки УПТЖР-2,5 и КУШР-2,7, компрессора должно быть указано в проекте производства работ. Площадка, на которой расположены установки, должна быть спланирована.
- 2.7. Бетонные поверхности тщательно очищают от мусора и посторонних наслоений. При наличии на основании цементного молока, его тщательно очищают металлическими щетками или скребками (рис. 1).
- 2.8. Полимерцементный раствор готовят следующим образом: товарный цементно-песчаный раствор принимают в приемный бункер комплексной штукатурной установки КУШР-2,7. Затем в бункер заливают 10%-ю поливинилакетатную дисперсию в необходимом количестве (на 1 м³ раствора – 250 л дисперсии ПВА). После тщательного перемешивания полимерцементный раствор по шлангам подают к месту укладки и затем через сопло наносят на основание (рис. 2).
- 2.9. При устройстве стяжек по бетонному основанию поверхность нижележащего слоя должна быть влажной, но без скопления воды.
Зазоры между сборными плитами перекрытий, места примыканий их к стенам, а также монтажные отверстия должны быть заделаны цементно-песчанным раствором марки не ниже 100 заподлицо с поверхностью плит.
- 2.10. Уровень чистого пола выносится геодезистами с помощью нивелира или водяного уровня. При этом учитывается, что уровень чистого пола должен быть одинаковым во всех помещениях квартиры или части этажа, расположенного между соседними лестничными клетками.
- 2.11. Грунтовку наносят на очищенное основание равномерным слоем при помощи установки СО-21А (рис. 2). Грунтовочный состав для огрунтовки основания и смачивания стяжки после нанесения раствора готовят на месте производства работ путем смешивания одной части 50%-й дисперсии ПВА и 4 частей воды.
- 2.12. Раствор укладывают по маякам, установленным по выверенной нижележащей поверхности, согласно вынесенным отметкам.
Для маяков применяют стальные трубы диаметром 12,5 мм при устройстве полимерцементных стяжек и диаметром 31 мм при устройстве цементно-песчаных стяжек. Их устанавливают на марках из раствора параллельно длинной стороне стены. Первый маяк устанавливают, отступая от стены на 50 – 60 см, остальные располагают параллельно первому через 2 – 2,5 м (рис. 3).
- 2.13. Раствор укладывают полосами, ограниченными двумя соседними маяками. Укладку раствора в полосы производят через одну. Укладка начинается от стены, противоположной входным дверям и ведется в направлении двери. Поверхность уложенного слоя раствора должна быть выше верха маяков на 2 – 3 мм (рис. 4 и 5).
Выравнивают уложенный раствор в одной плоскости с маяками при помощи правила, которое опирают на два маяка (рис. 6), и уплотняют виброрейкой. Через сутки после укладки раствора маяки снимают и образовавшиеся бороздки заполняют раствором, тщательно притирая его полутерком. Образовавшиеся при этом наплыты раствора счищают скребками.
- 2.14. Свежесложенную цементно-песчаную стяжку предохраняют от потери влаги до приобретения раствором необходимой прочности. Для этого через сутки после укладки ее закрывают рогожей и смачивают водой в течение 7 – 10 суток не реже одного раза в сутки с помощью установки СО-21А.
- 2.15. При достижении стяжкой прочности 25 – 30 кг/см² поверхность стяжки заглаживают и затирают машиной для затирки цементной стяжки СО-89 (рис. 7).
- 2.16. Приемка работ по устройству стяжек производится в соответствии с требованиями СНиП Ш-В.14-72 "Полы. Правила производства и приемки работ". Трешины, выбоины и открытые швы в стяжках не допускаются. Отклонение толщины стяжек от проектной допускается только в отдельных местах и не должны превышать 10% от заданной толщины;

поверхность стяжек должна быть на уровне заданных отметок;
поверхность стяжек должна быть горизонтальной или иметь заданный уклон. Горизонтальность проверяют контрольной рейкой с уровнем;
ровность поверхности стяжек проверяют двухметровой рейкой, передвигаемой во всех направлениях. Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 2 мм;
влажность стяжек при устройстве полов из линолеумов, ПВХ плиток, текстильных покрытий, штучного паркета, паркетных досок и щитов должна быть не более 5%.

2.17. До начала работ по устройству стяжек ответственный за их производство обязан обеспечить проведение инструктажа рабочих и выдачу необходимой спецодежды и средств индивидуальной защиты. При выполнении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в СНиП Щ-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Особое внимание следует обратить на следующее:

к обслуживанию установок и механизмов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие определенную квалификацию, знающие устройство и конструктивные особенности оборудования, имеющие удостоверение на право их обслуживания;
согласно "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей" установки должны иметь свой очаг заземления.

Перед началом работ машинист обязан:

произвести наружный осмотр установки, состояния подъезда к ней;
проверить исправность электропроводки и заземления;
проверить систему сигнализации к рабочим местам;

Во время работы машинист обязан:

начинать и прекращать подачу раствора только по сигналу с рабочего места;
подавать раствор только после тщательного его перемешивания.

К управлению и обслуживанию компрессора ДК-9М допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право эксплуатации компрессоров. Манометры и предохранительные клапаны должны быть опломбированы. Обслуживание затирочной машины СО-69 должно быть поручено рабочему, ознакомленному с инструкцией по эксплуатации. Подключение машины к электросети должен производить электрик.

2.18. Работы по устройству цементных стяжек выполняет бригада из 6 человек.

Состав бригады следующий:

бетонщик 5 разряда (бригадир)	- 1 (Б-1)
" 4 "	- 2 (Б-2, Б-3)
" 3 "	- 2 (Б-4, Б-5)
" 2 "	- 1 (Б-6)

Бетонщик 5 разряда устанавливает маяки, наносит раствор на основание при помощи гасителя; разравнивает уложенный раствор рейкой-правилом; уплотняет раствор виброрейкой; затирает поверхность стяжки при помощи затирочной машины, контролирует качество уложенной стяжки.

Бетонщики 3 - 4 разряда очищают поверхность, заделывают отверстия раствором, устанавливают маяки, увлажняют основание, разравнивают раствор по маякам, затирают поверхность стяжки затирочной машиной.

Бетонщик 2 разряда очищает поверхность, заделывает выбоины раствором, перемещает шланги и гаситель в процессе нанесения раствора.

Установку УПТЖР обслуживает машинист, не входящий в бригаду бетонщиков.

2.19. Работы по устройству полимерцементной стяжки выполняет бригада бетонщиков из 6 человек.

Состав бригады следующий:

бетонщик 5 разряда (бригадир)	- 1 (Б-1)
-" 4 -"	- 2 (Б-2, Б-3)
-" 3 -"	- 2 (Б-4, Б-5)
-" 2 -"	- 1 (Б-6)

Бетонщик 5 разряда устанавливает маяки, наносит раствор на основание при помощи сопла, разравнивает уложенный раствор рейкой-правилом, затирает поверхность стяжки, контролирует качество уложенной стяжки.

Бетонщики 4 разряда устанавливают маяки, огрунтывают основание, разравнивают уложенный раствор рейкой-правилом, затирают поверхность стяжки.

Бетонщики 3 разряда приготовляют полимерцементный раствор и огрунтовочный состав.

Бетонщик 2 разряда очищает поверхность основания, принимает участие в установке маяков, перемещает шланги в процессе нанесения раствора.

2.20. График трудового процесса звена бетонщиков приводится в приложении.

2.21. Схемы организации рабочих мест приводятся на рис. 8, 9.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

A. Устройство цементно-песчаной стяжки

Выработка на 1 чел.-день, м ²	- 60,8
Затраты труда на 100 м ² , чел.-ч	- 13,3
в том числе на:	
подготовку основания	- 4,7 (УНиР 2-46 № 1)
устройство стяжки	- 4,6 (УНиР 2-46 № 2)
затирку стяжки	- 4,0 (ЦНИБ "Мосстрой")

B. Устройство полимерцементной стяжки

Выработка на 1 чел.-дн., м ²	- 48,2
Затраты труда на 100 м ² , чел.-ч.	- 16,59
в том числе на:	
подготовку основания	- 7,79
устройство стяжки	- 4,8 (ЦНИБ "Мосстрой")
затирку стяжки	- 4,0

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Песок (ГОСТ 8736-77, 10268-80), применяемый для раствора при устройстве стяжек, должен иметь крупность не более 5 мм и не содержать глинистых частиц более 3% по весу;

Портландцемент должен быть марки не ниже 400. Подвижность раствора определяют по стандартному конусу - ГОСТ 5802-78.

Пластифицированная поливинилацетатная дисперсия ПВАД должны быть 50%-й консистенции.

Расход материалов на 100 м² поверхности пола:

пластифицированная поливинилацетатная
дисперсия 5%-я, кг (при огрунтовке
основания)

- 4

цементно-песчаный раствор, м³ - 4.2
 полимерцементный раствор, кг - 1552

4.2. Потребность в инструментах, оборудовании и приспособлениях приводится в таблице 1.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Нормативный документ, организация - калькодержатель
1.	Установка для транспортирования жестких растворов УПТЖР-2,5	шт.	1	УМОР ГМС
2.	Компрессор ДК-9	-"	1	Выпускается промышленностью
3.	Комплексная установка для штукатурных работ КУШР-2,7	-"	1	Опытный ремонтно-механический завод объединения Мосремстроймаш Главмосмонтажспецстроя
4.	Машина для затирки стяжки СО-89	-"	1	Одесский завод строительно-отделочных машин
5.	Установка СО-21А (для огрунтовки основания)	-"	1	Вильнюсский завод строительно-отделочных машин
6.	Виброрейка СО-47	-"		Одесский завод строительно-отделочных машин
7.	Компрессор СО-7А	-"		Вильнюсский завод строительно-отделочных машин
8.	Скребок для очистки основания	-"	3	черт. 1233 Мосоргстроя ГМС
9.	Рейка-правило длиной 3 м (для разравнивания раствора)	-"	3	черт. ТЭ-275 Оргстроя Минстроя ЭССР
10.	Терка деревянная	-"	3	черт. 1154 Мосоргстроя ГМС
11.	Рейка контрольная длиной 2 м	-"	3	черт. ТЭ-276 Оргстроя Минстроя ЭССР
12.	Лопата типа ЛП (для заполнения борозд раствором)	-"	3	ГОСТ 9523-81
13.	Ящик для раствора	-"	1	черт. 69.00.00 УМОР ГМС
14.	Уровень строительный	-"	3	ГОСТ 9416-67
15.	Уровень гибкий (водяной)	-"	3	ТУ 25-11-760-72
16.	Метр складной деревянный	-"	3	РСТ 149-71
17.	Ведро для огрунтовки	-"	2	Выпускается промышленностью
18.	Инвентарные металлические маяки (газовые трубы) Ø 31 и 12,5 мм	пог. м	80	-"



Рис. 1. Очистка основания

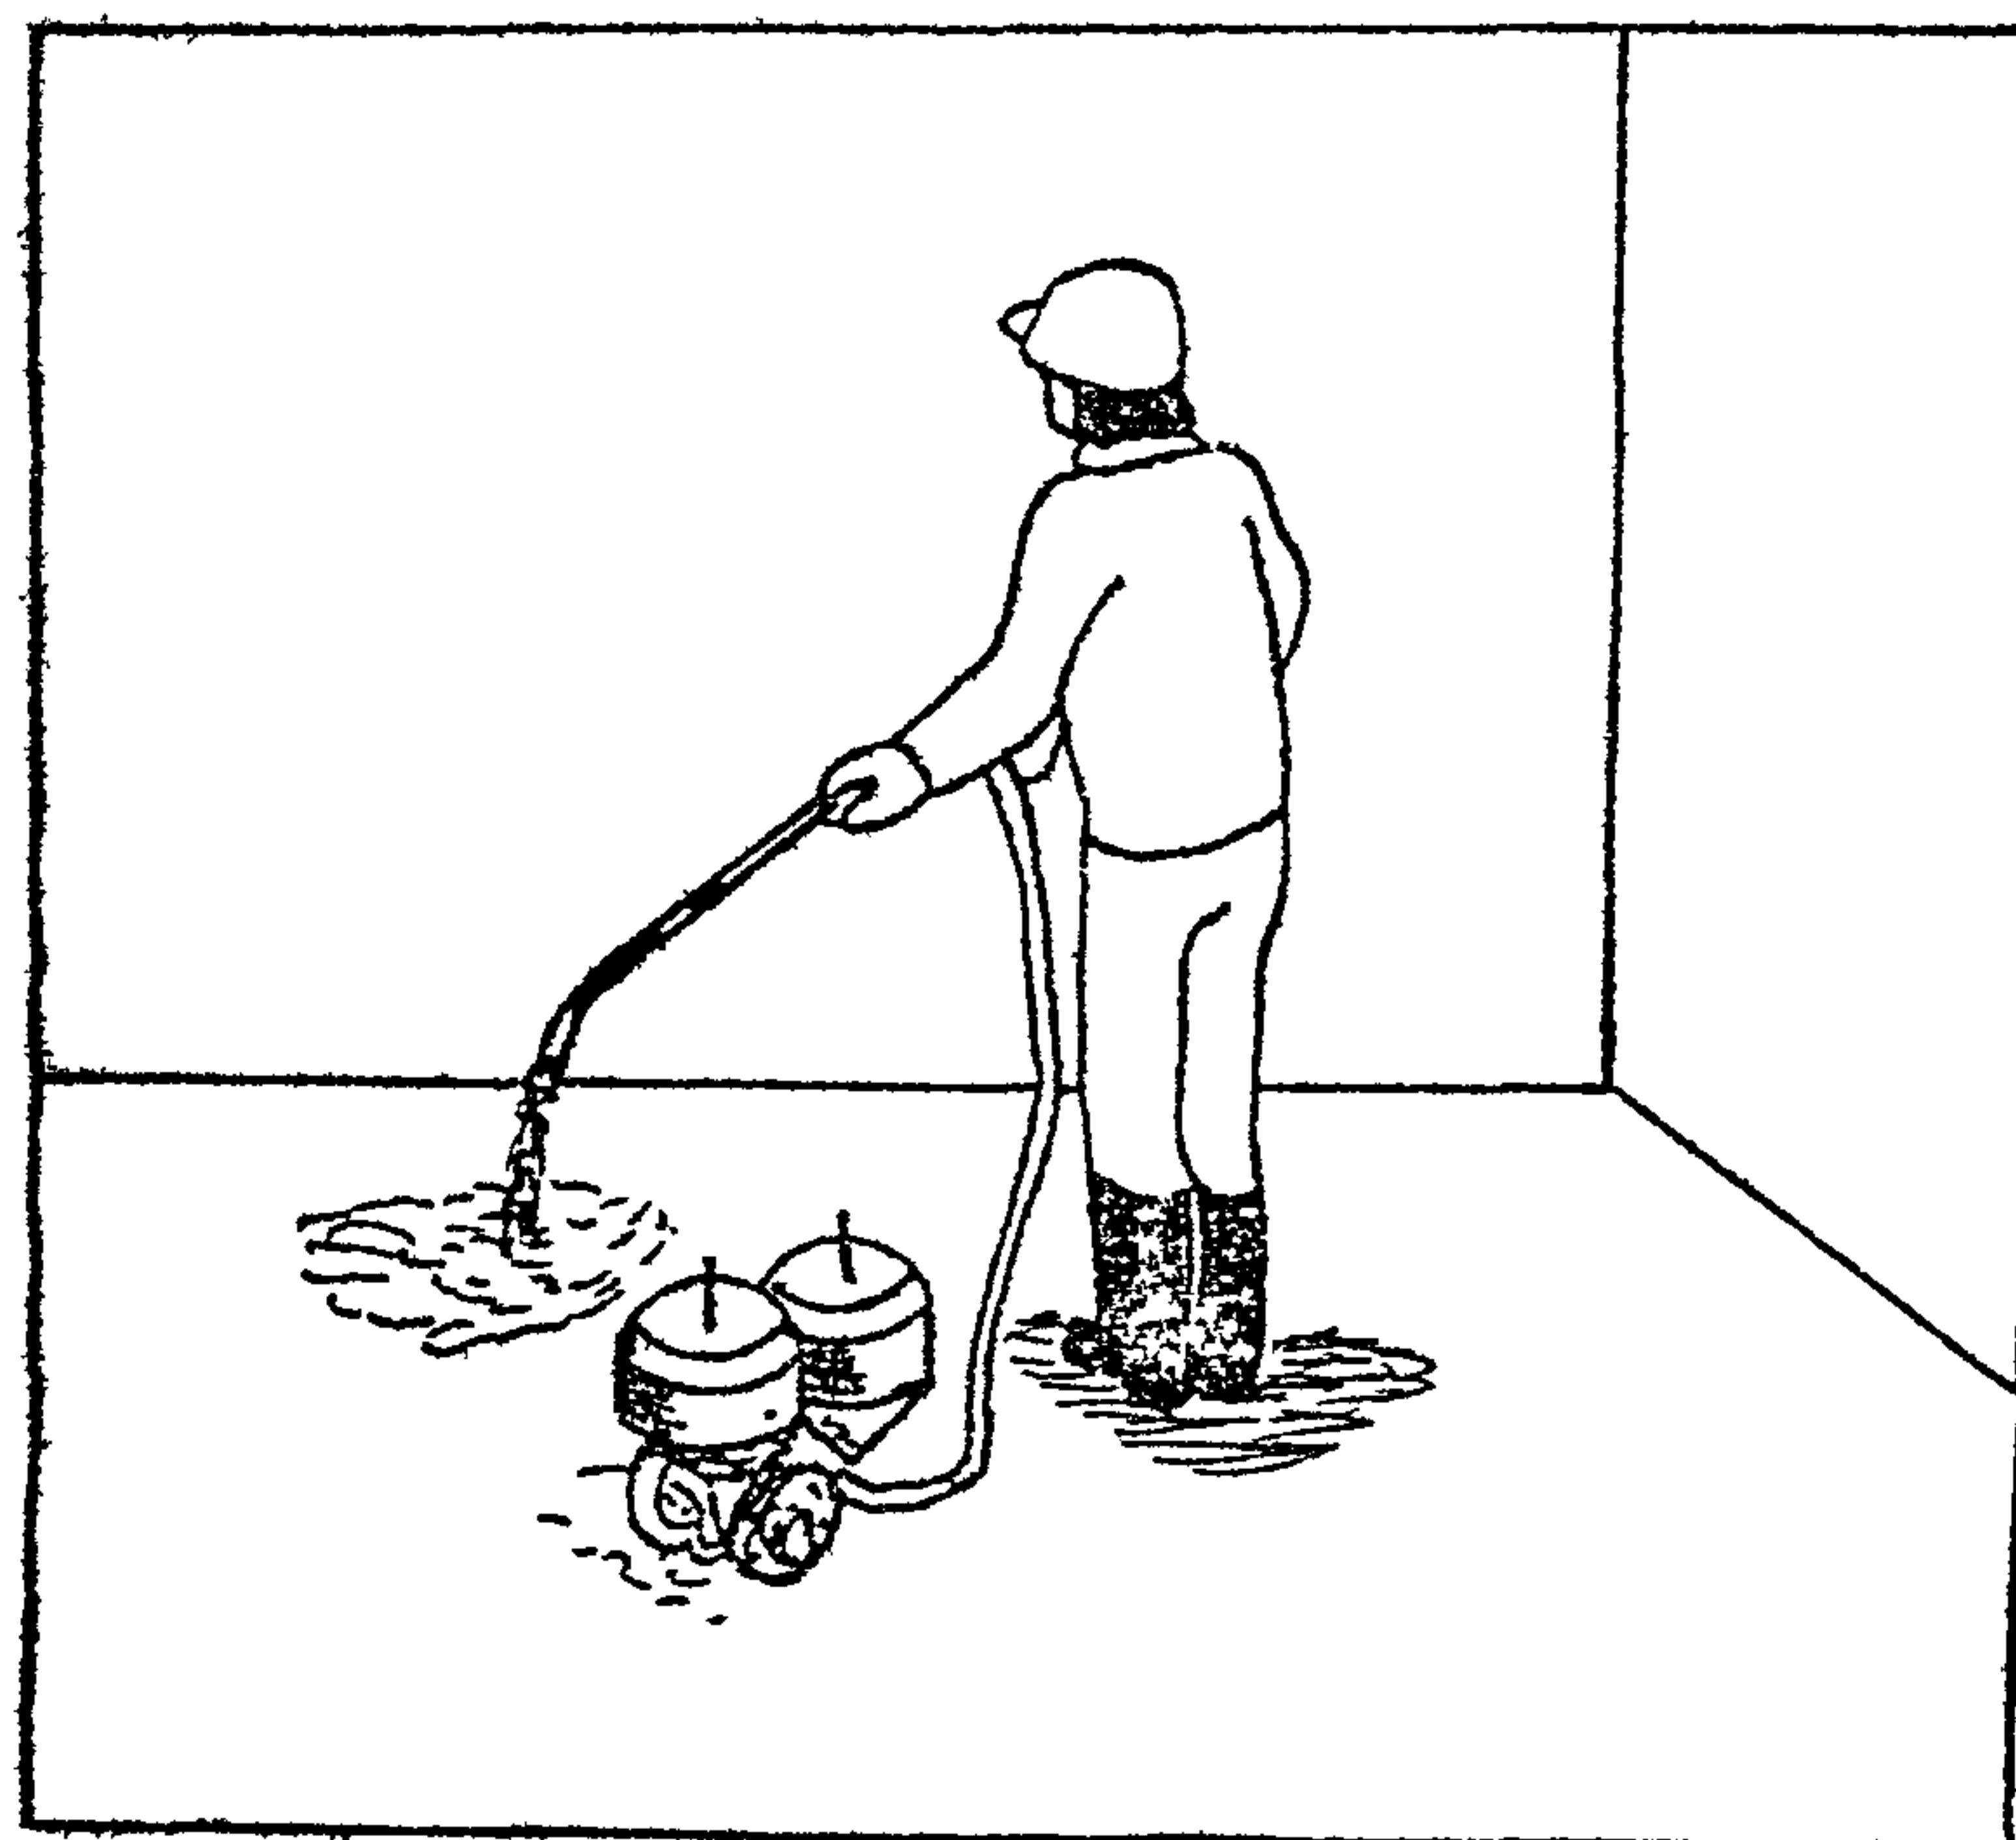


Рис. 2. Огрунтовка основания

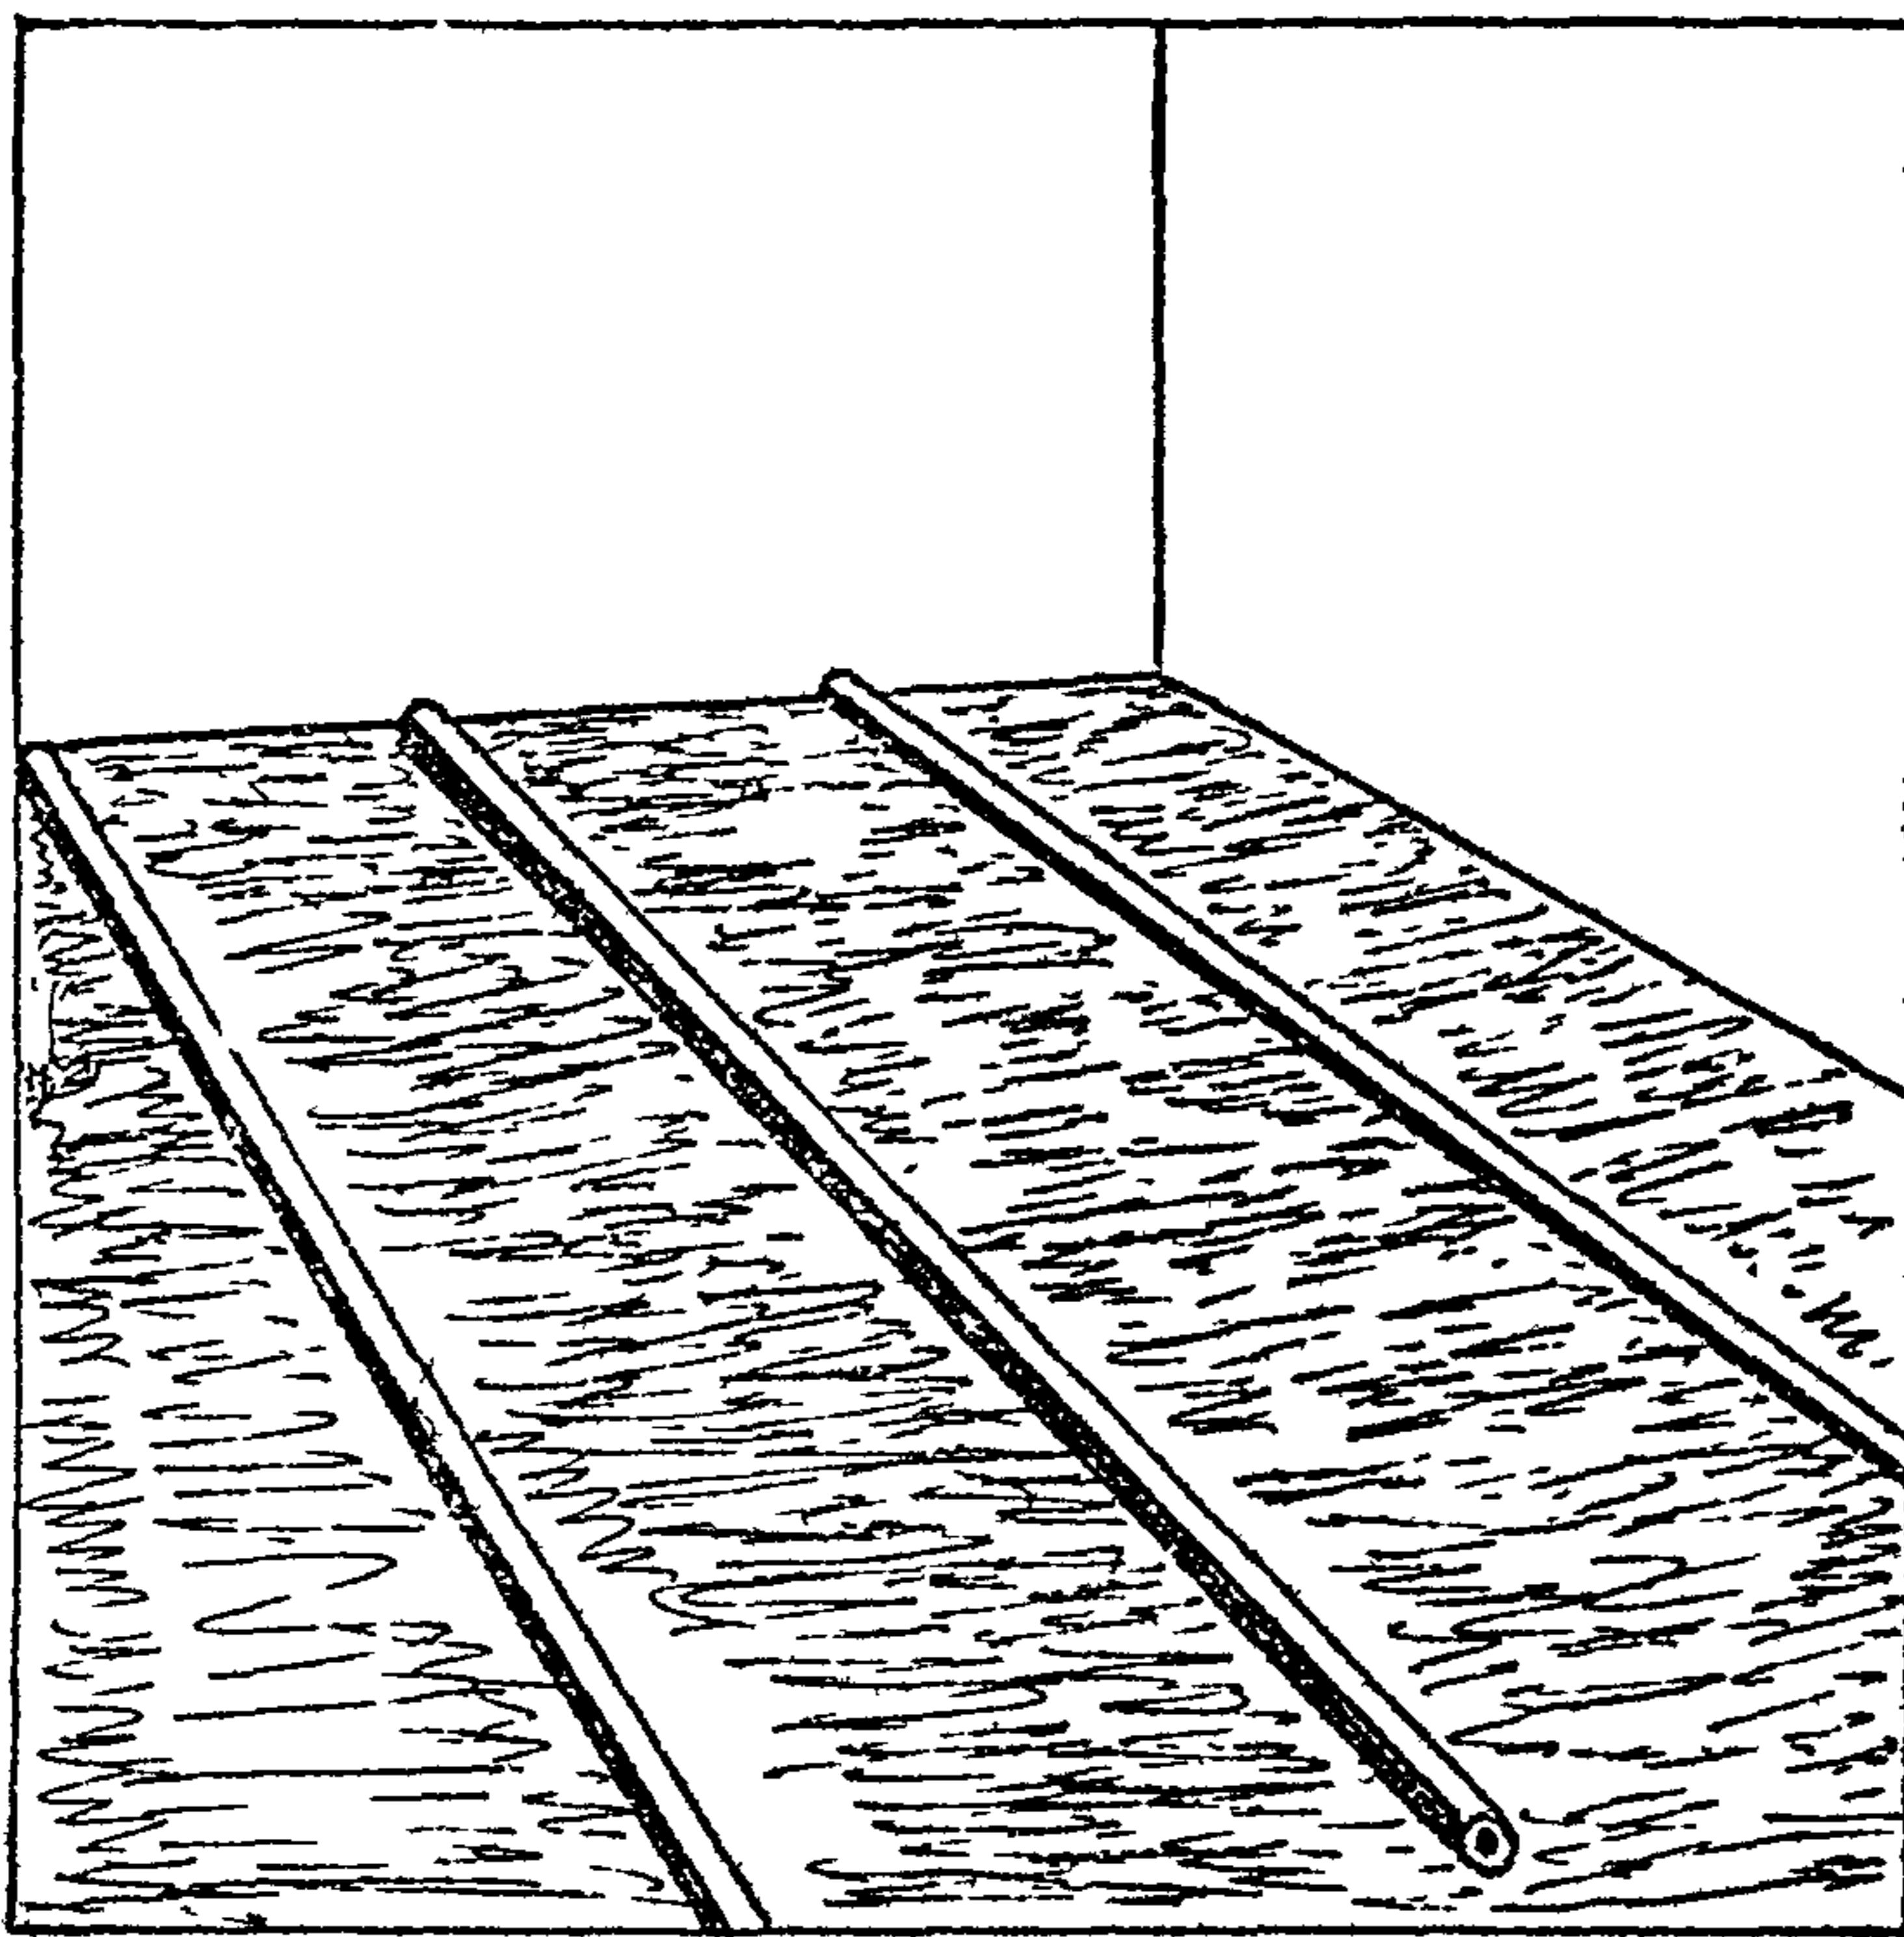


Рис. 3. Установка маяков

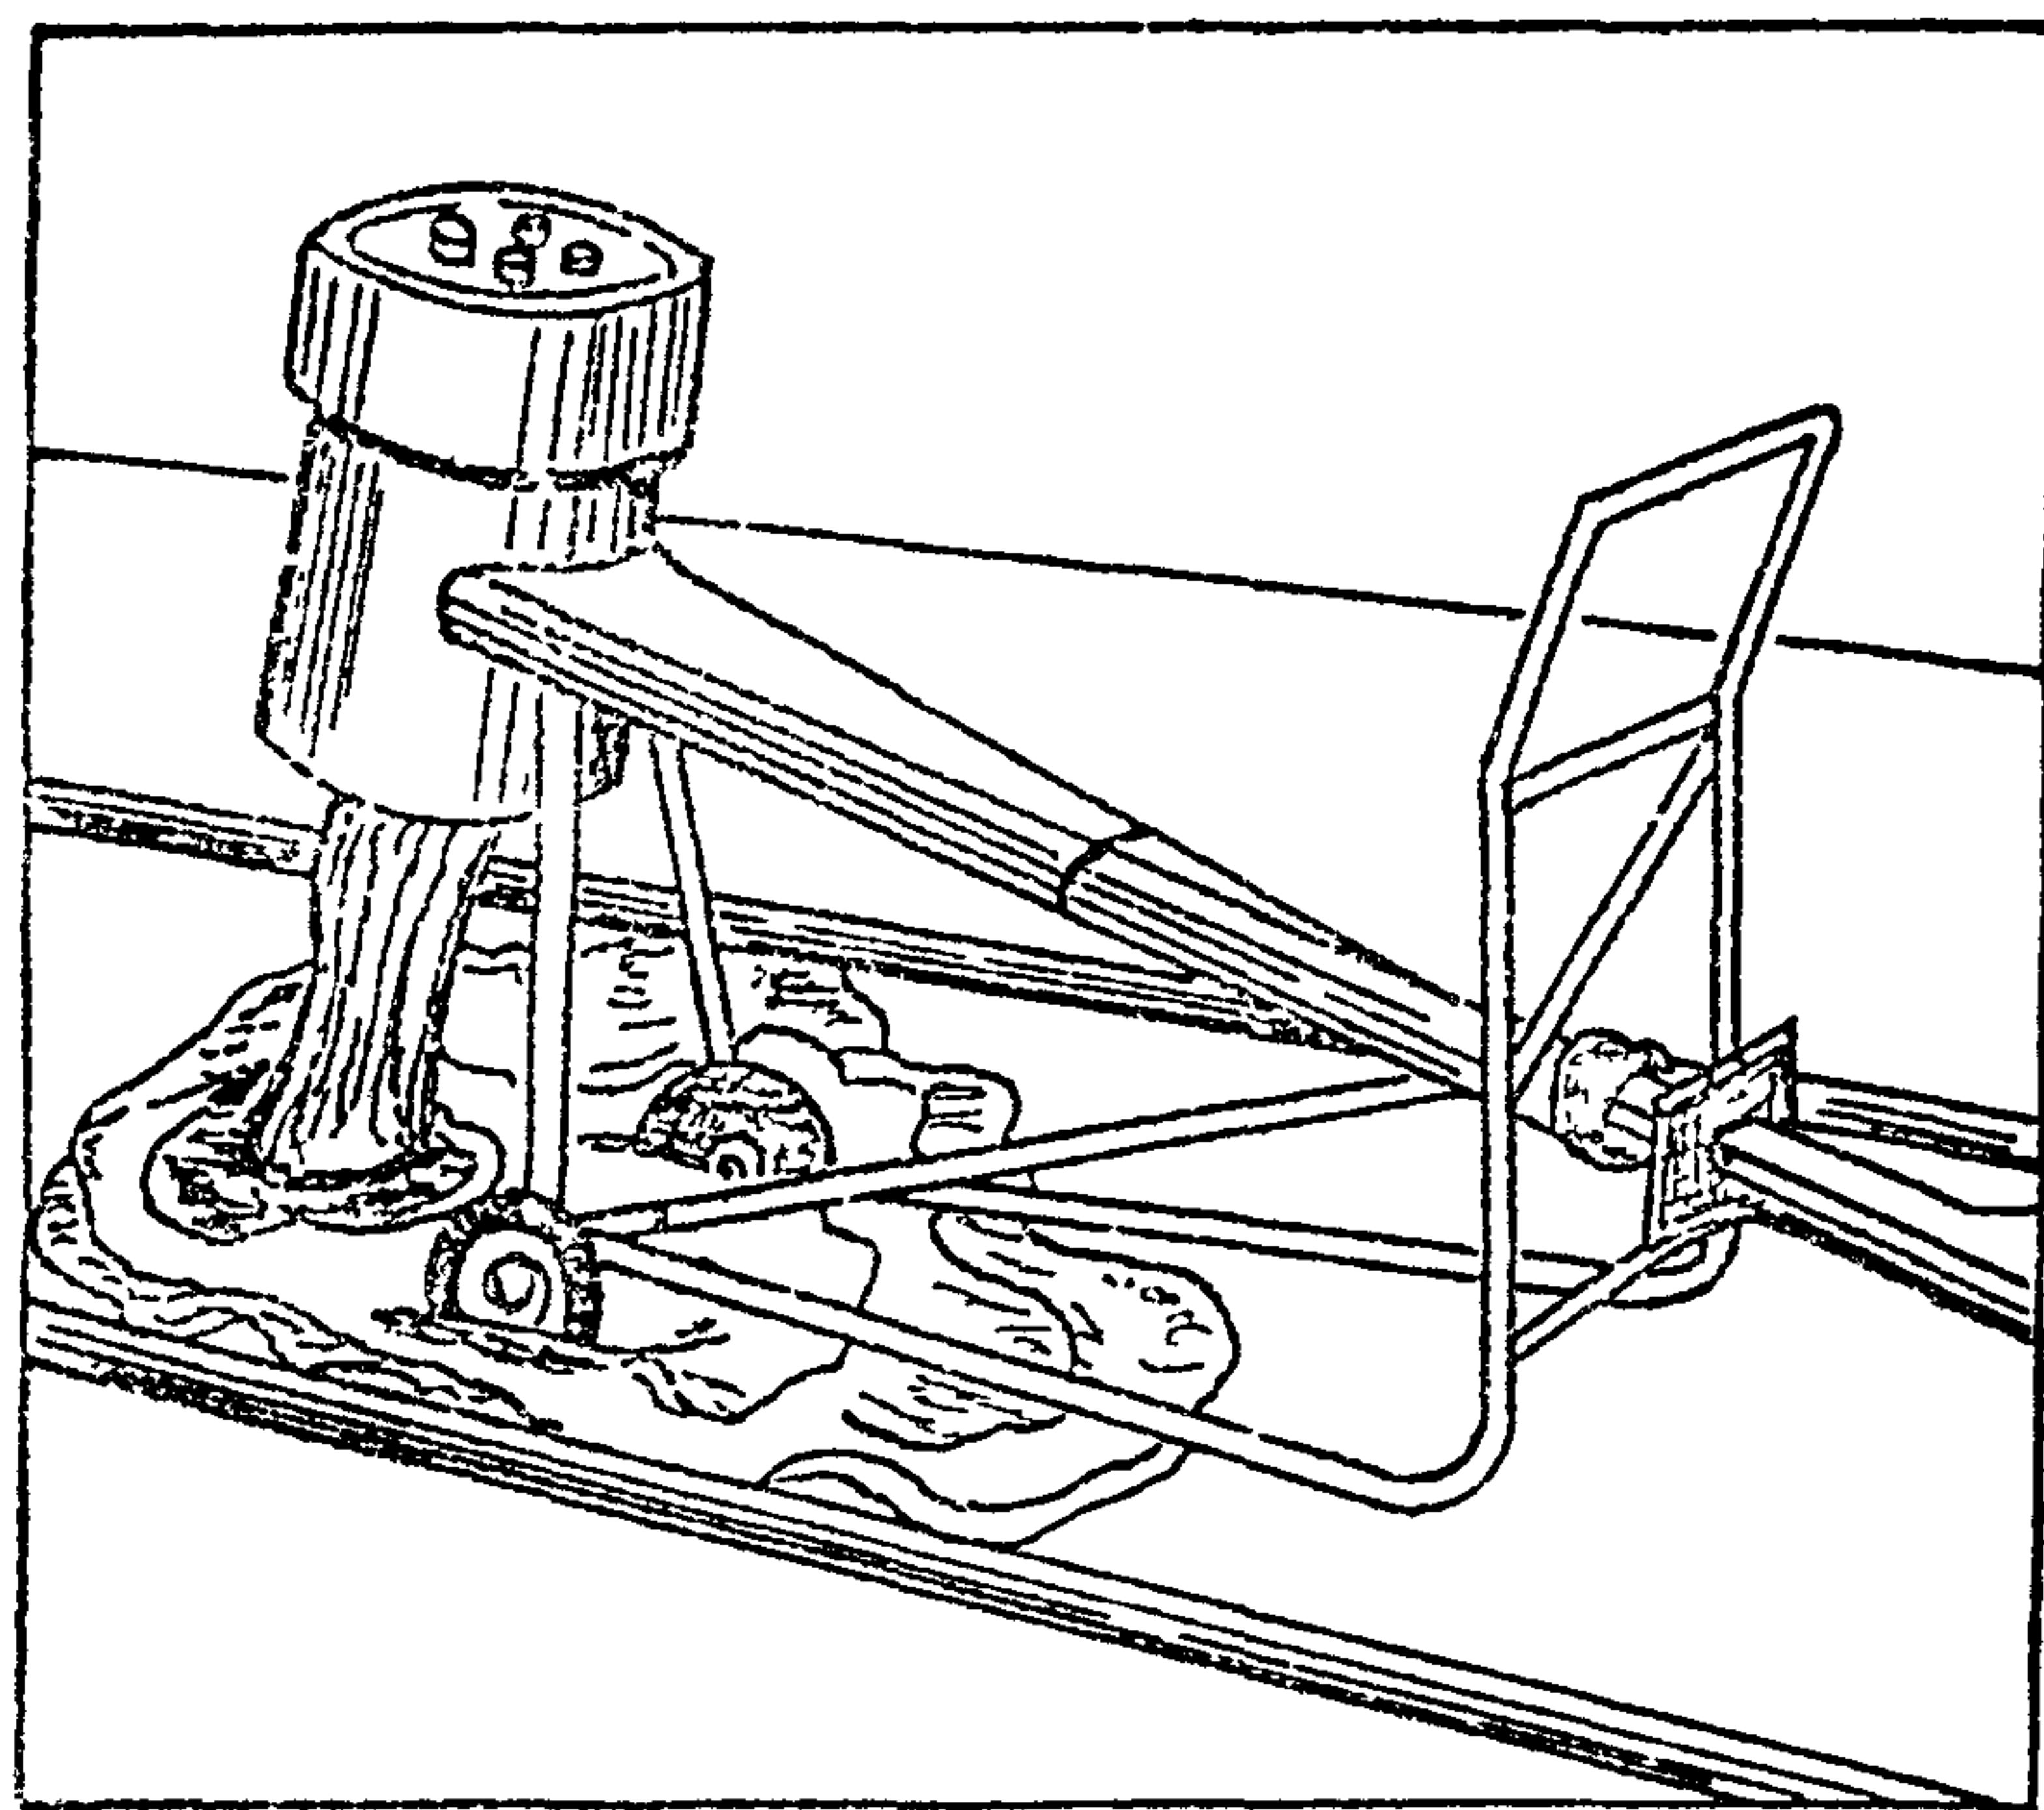


Рис. 4. Подача раствора с помощью гасителя
при устройстве цементно-лесчаных стяжек



Рис. 5. Нанесение раствора соплом при устройстве
полимерцементных стяжек

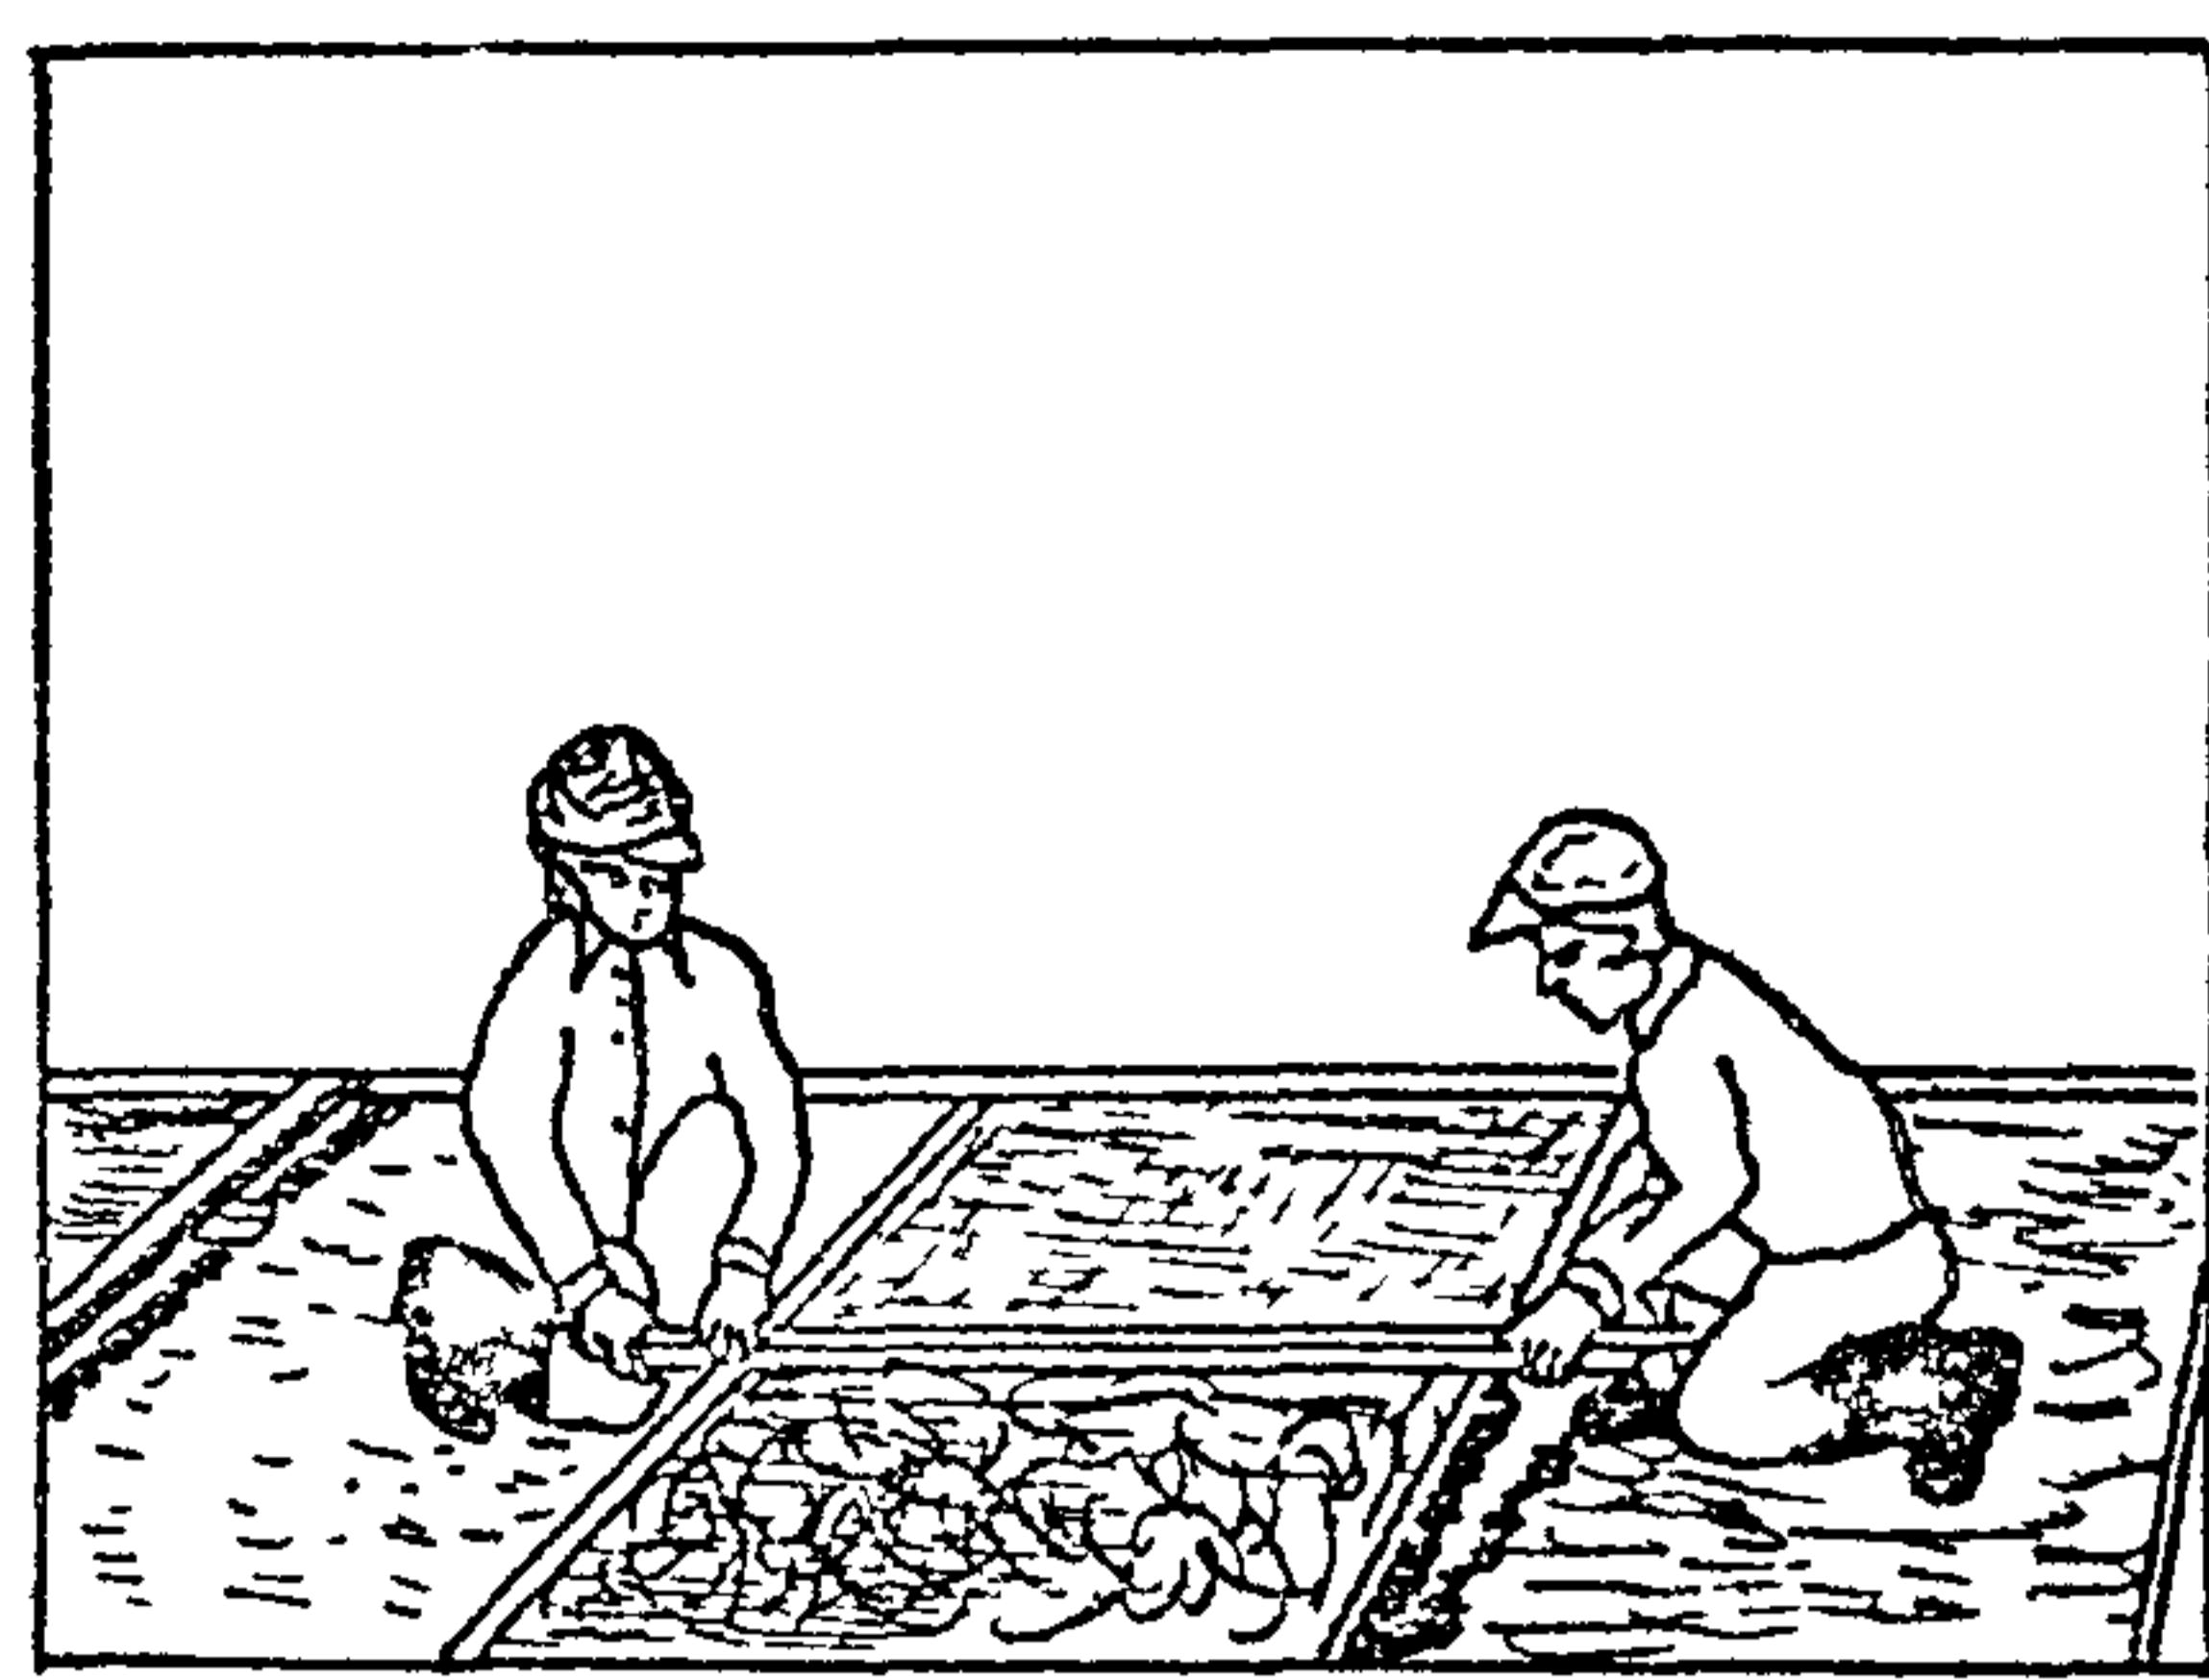


Рис. 6. Разравнивание раствора

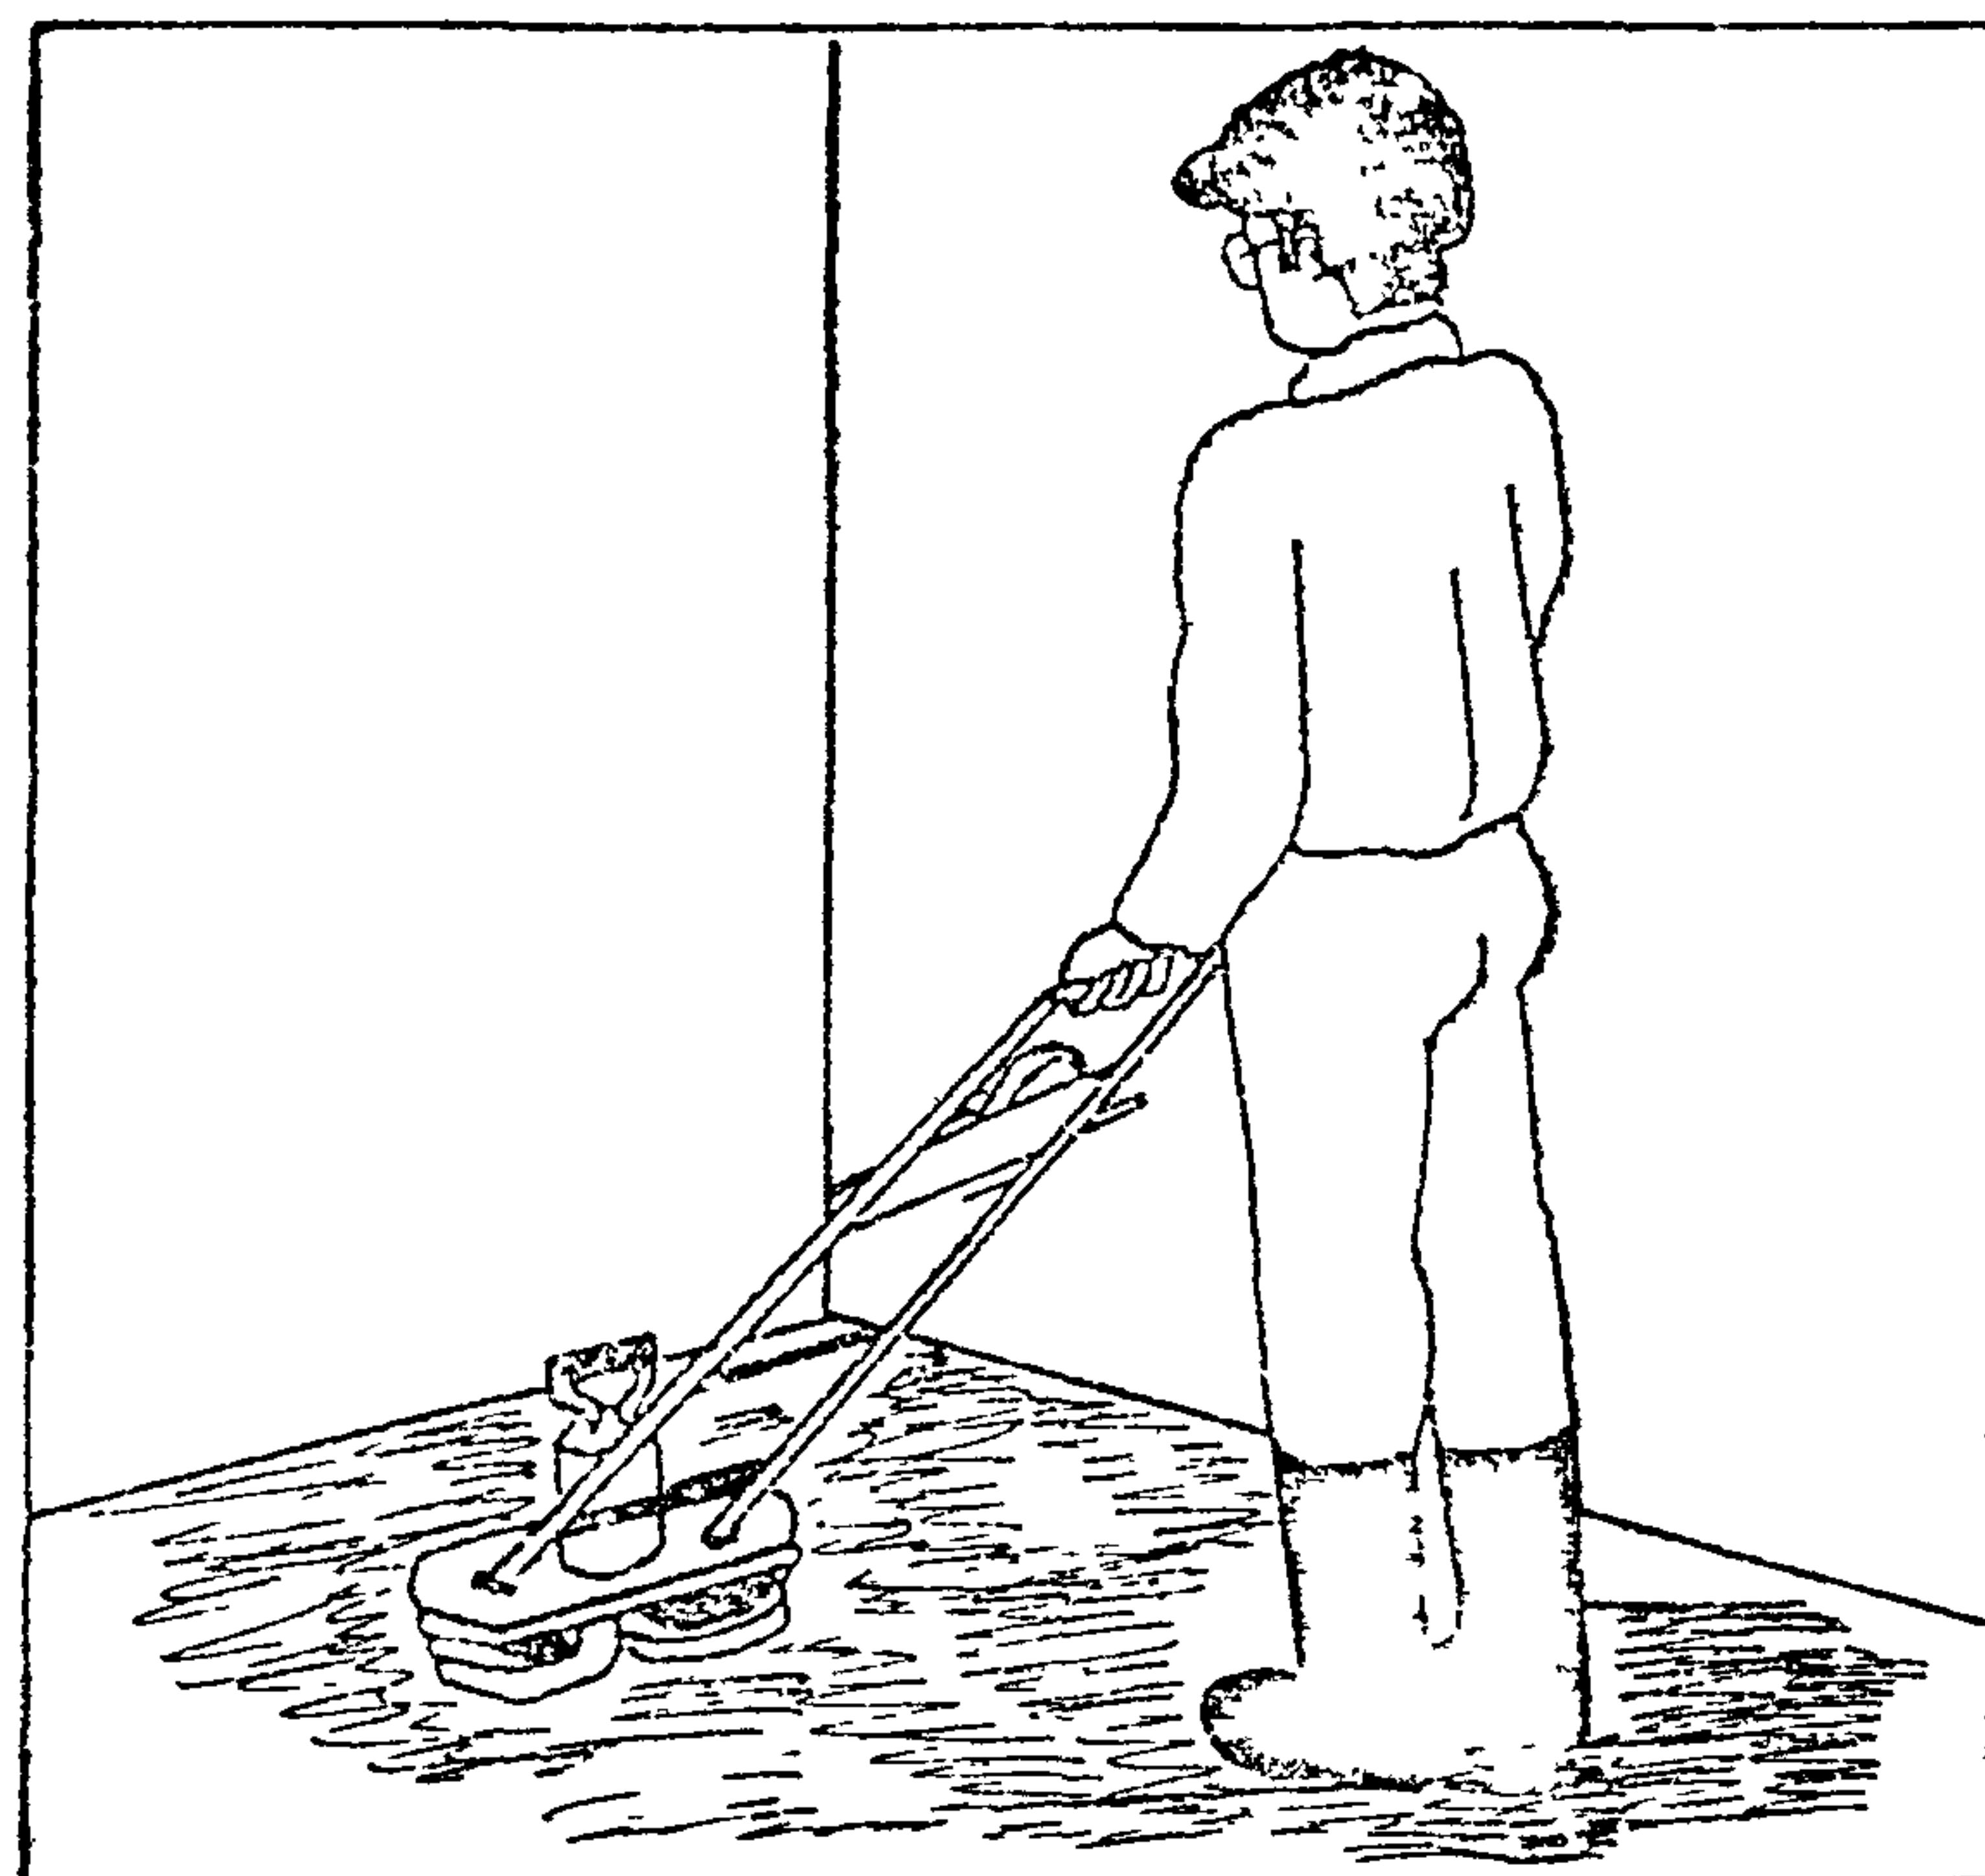


Рис. 7. Затирка стяжки

Схема организации рабочего места

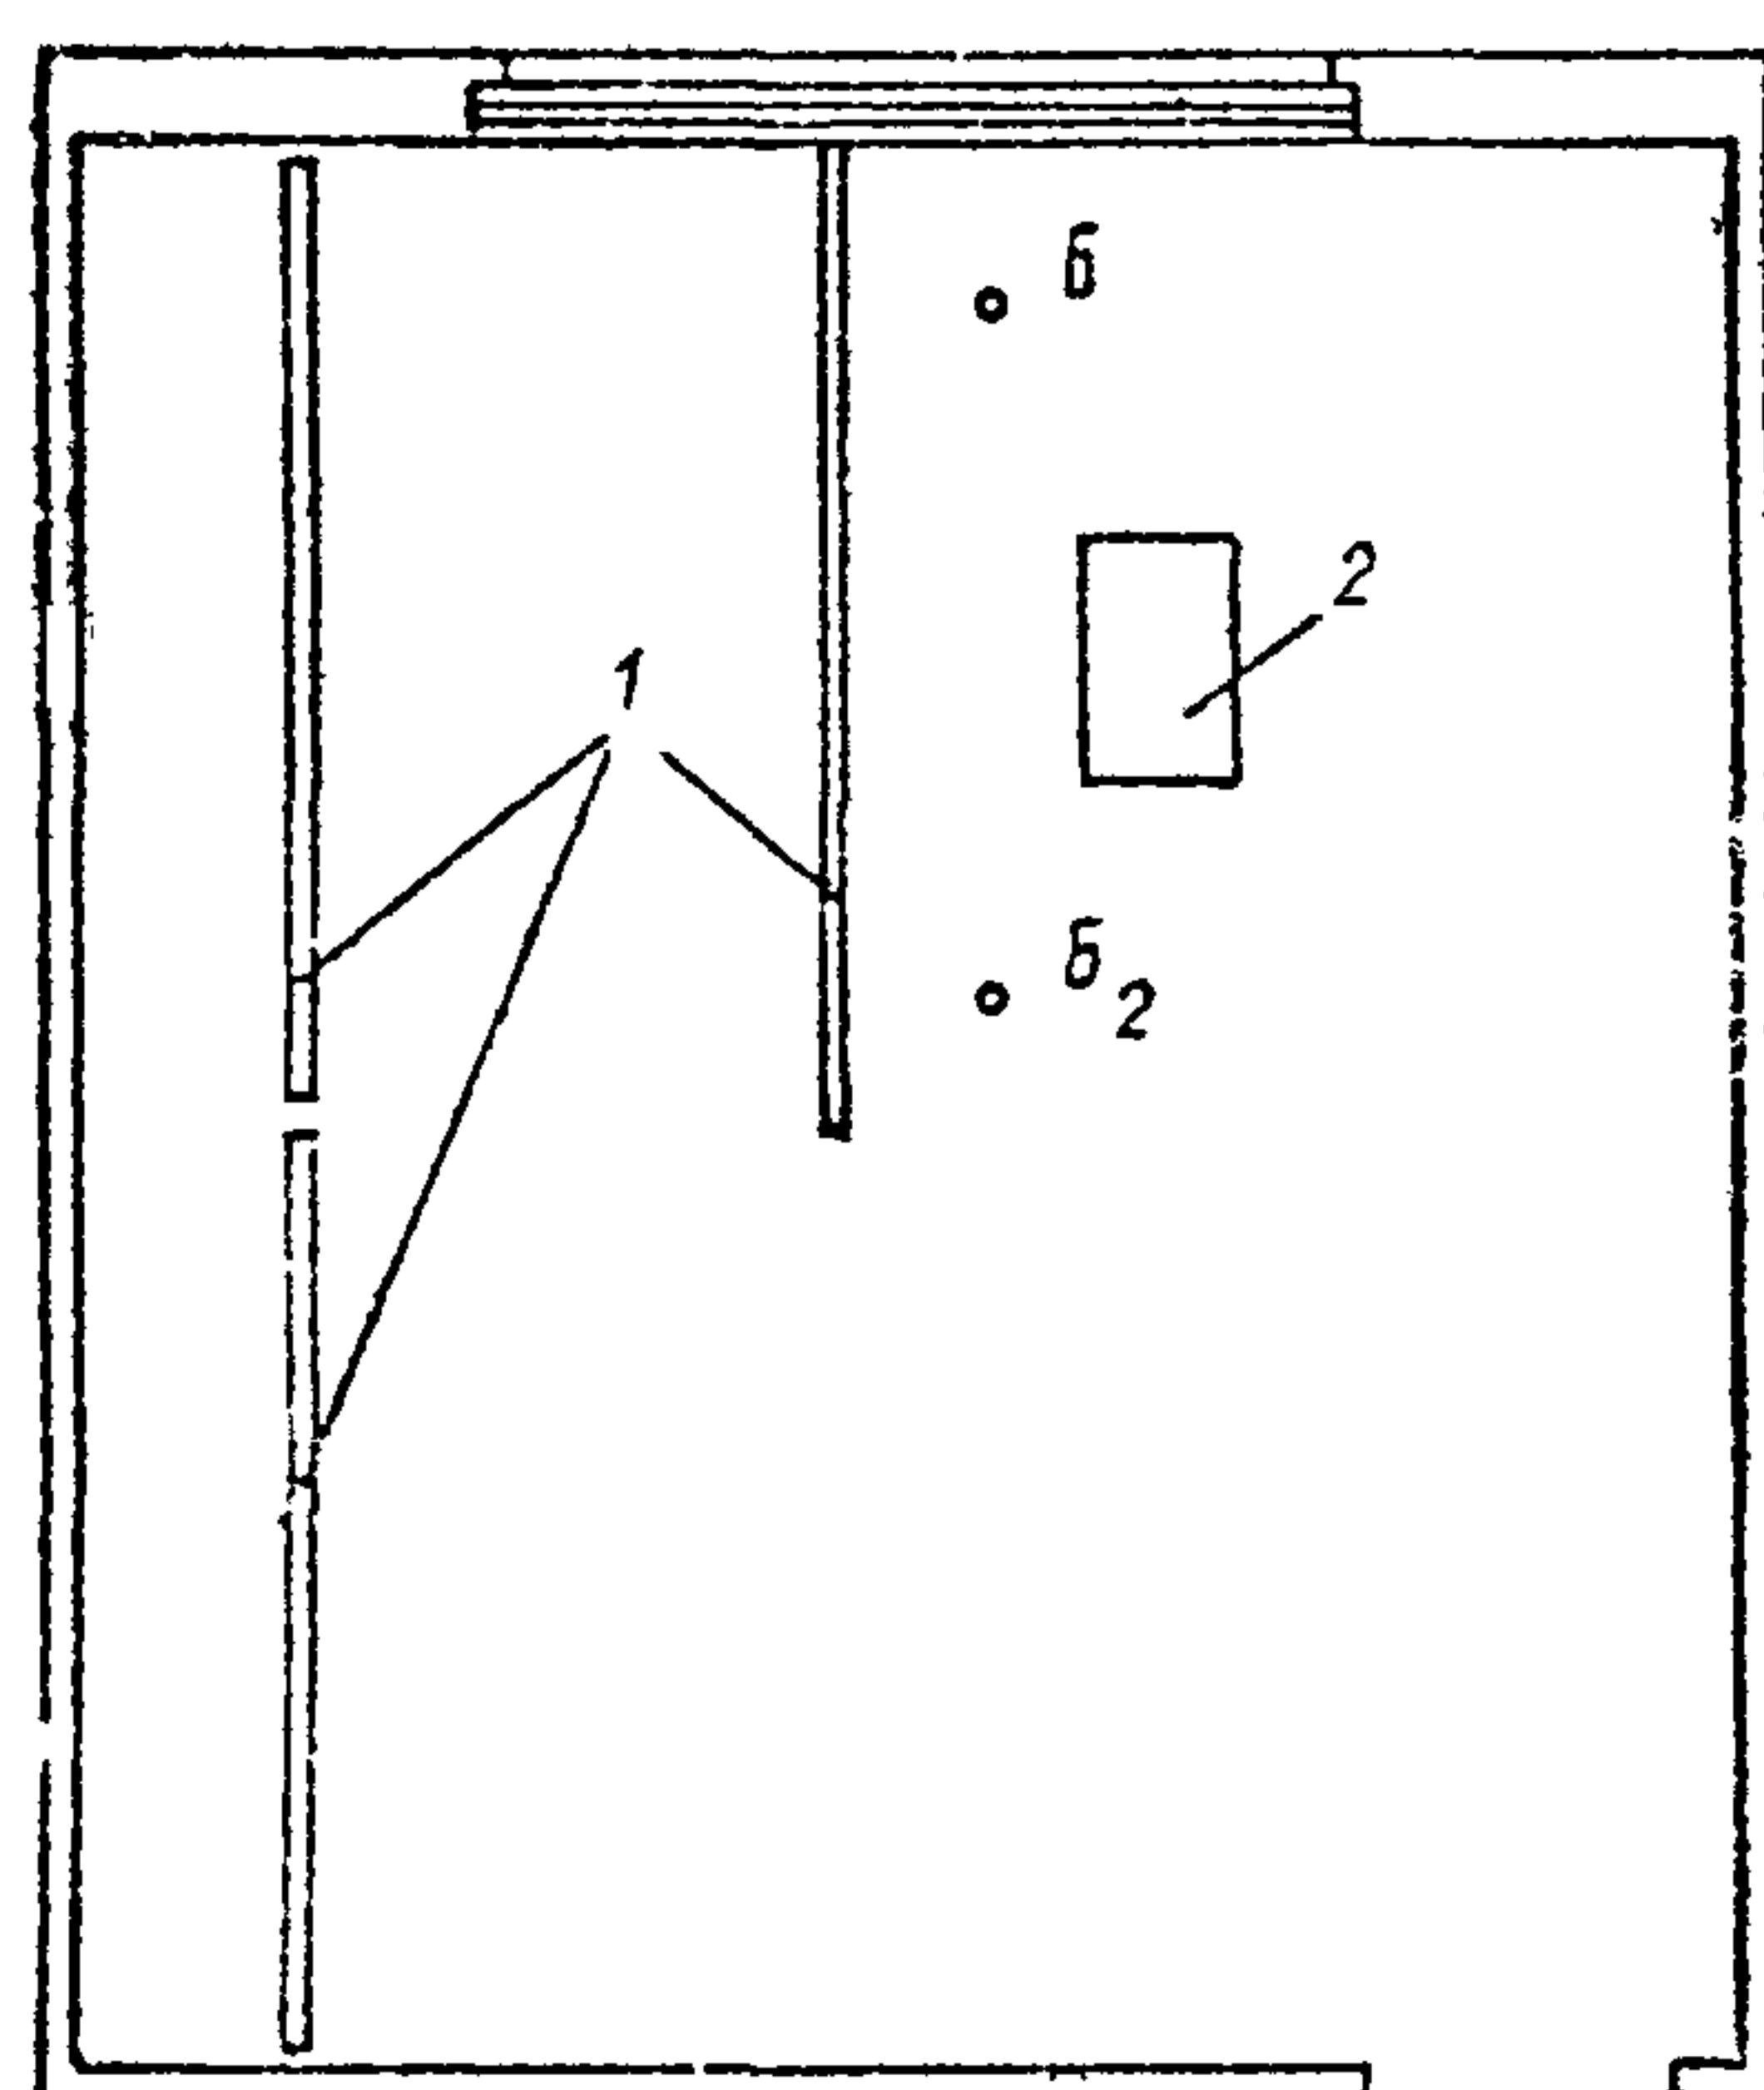


Рис. 8

- B_1 и B_2 - бетонщики
1 - маячные трубы
2 - ящик для раствора

Схема организации рабочего места

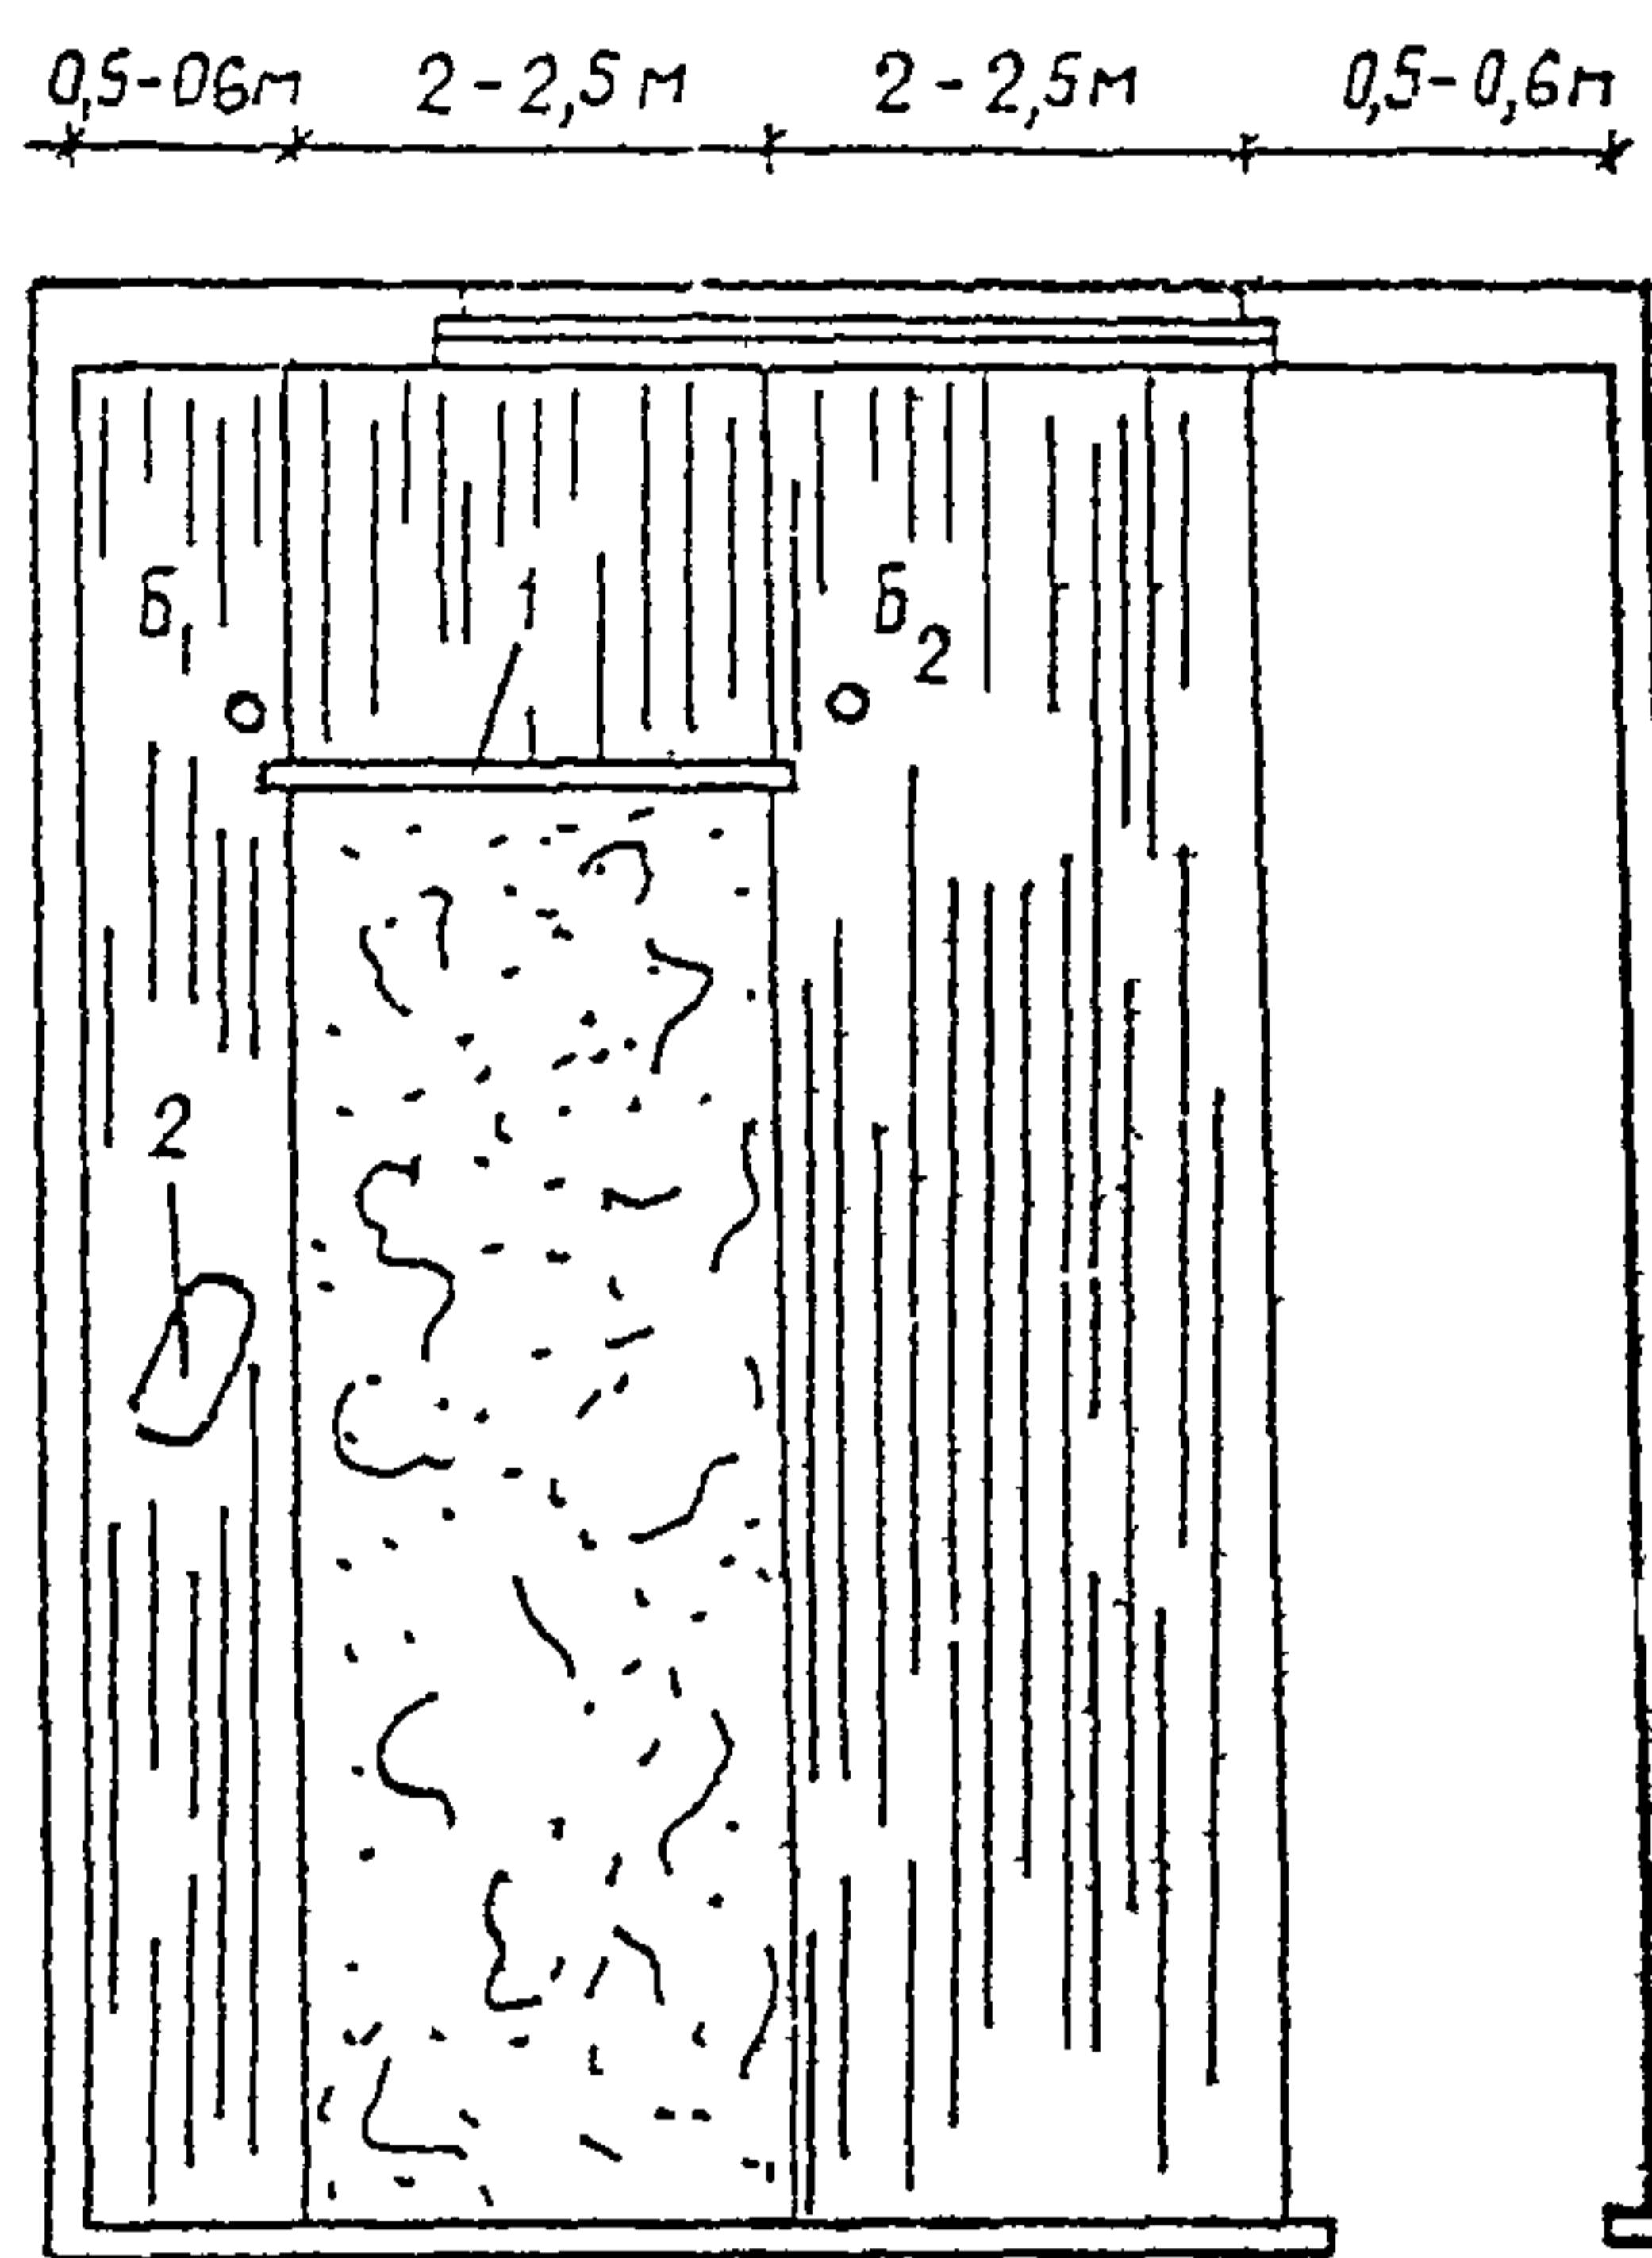


Рис. 9

- B₁ и B₂ - бетонщики
1 - рейка-правило
2 - машина для загибки стяжки

Приложение

График трудового процесса

№ п/п	Наименование опе- раций	Время (мин.)												Продолжи- тельность (мин.)	Затраты труда (чел.-мин.)
		40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480		
1.	Очистка основания			6, 5 ₂										84	168
2.	Огрунтовка основа- ния				5, 5 ₂									48	96
3.	Установка мячей					6, 6 ₂								102	204
1.	Нанесение раствора						6, 6 ₂							54	108
2.	Расравнивание рас- твора							5, 5 ₂						39	78
3.	Заполнение борозд после снятия мячей								5, 6 ₂					24	48
4.	Очистка стяжки от пальмовых раство- ров								5, 6 ₂					8	16
5.	Смачивание стяжки									6, 6 ₂				19	38
6.	Затирка стяжки										6, 6 ₂		120	240	
ИТОГО на 100 м ² стяжки															996

Выработка на 1 чел.-день = 48,2 м²