



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
**ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ
КОНИЧЕСКИЕ И ГИПОИДНЫЕ**
допуски

**ГОСТ 1758-81
(СТ СЭВ 186-75, СТ СЭВ 1161-78)**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Редактор *А. Л. Владимиров*

Технический редактор *М. И. Максимова*

Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 14.11.86 Подп. в печ 16.02.87 2,75 усл. л. т 2,75 усл. кр-отт 2,47 л. ч. п
Тираж 20 000 Цена 10 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2925

Основные нормы взаимозаменяемости**ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ
КОНИЧЕСКИЕ И ГИПОИДНЫЕ****Допуски**

Basic norms of interchangeability.
Bevel and hypoid gears. Tolerances

**ГОСТ
1758—81**
**[СТ СЭВ 186—75,
СТ СЭВ 1161—78]**
**Взамен
ГОСТ 1758—86**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 июня 1981 г. № 3000 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на конические и гипоидные зубчатые передачи и пары (без корпуса) внешнего зацепления с прямыми, тангенциальными и криволинейными звубьями со средним делительным диаметром зубчатых колес от 4000 мм, средним нормальным модулем от 1 до 55 мм с прямолинейным профилем исходного контура и номинальным углом его профиля 20° (для зубчатых колес гипоидных передач за номинальный угол профиля принимается среднее арифметическое значение углов профиля на противоположных сторонах зубьев).

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 186—75, а в части терминов и обозначений стандартам — СТ СЭВ 643—77 и СТ СЭВ 1161—78.

1. СТЕПЕНИ ТОЧНОСТИ И ВИДЫ СОПРЯЖЕНИЙ

1.1. Устанавливаются двенадцать степеней точности зубчатых колес и передач, обозначаемых в порядке убывания точности цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Примечание. Для степеней точности 1, 2 и 3 допуски и предельные отклонения не даны. Эти степени предусмотрены для будущего развития.

1.2. Для каждой степени точности зубчатых колес и передач устанавливаются нормы: кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев зубчатых колес в передаче.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена




Переиздание. Январь 1987 г.

1.3. Допускается комбинирование норм кинематической точности зубчатых колес и передач, норм плавности работы и норм контакта зубьев различных степеней точности.

1.4. При комбинировании норм разных степеней точности, нормы плавности работы зубчатых колес и передач могут быть не более чем на две степени точнее или одну степень грубее норм кинематической точности; нормы контакта зубьев не могут назначаться по степеням точности более грубым, чем нормы плавности.

1.5. Устанавливаются шесть видов сопряжений зубчатых колес в передаче, обозначаемых в порядке убывания гарантированного бокового зазора буквами А, В, С, D, Е и Н (черт. 1).

Виды сопряжений и гарантированные боковые зазоры

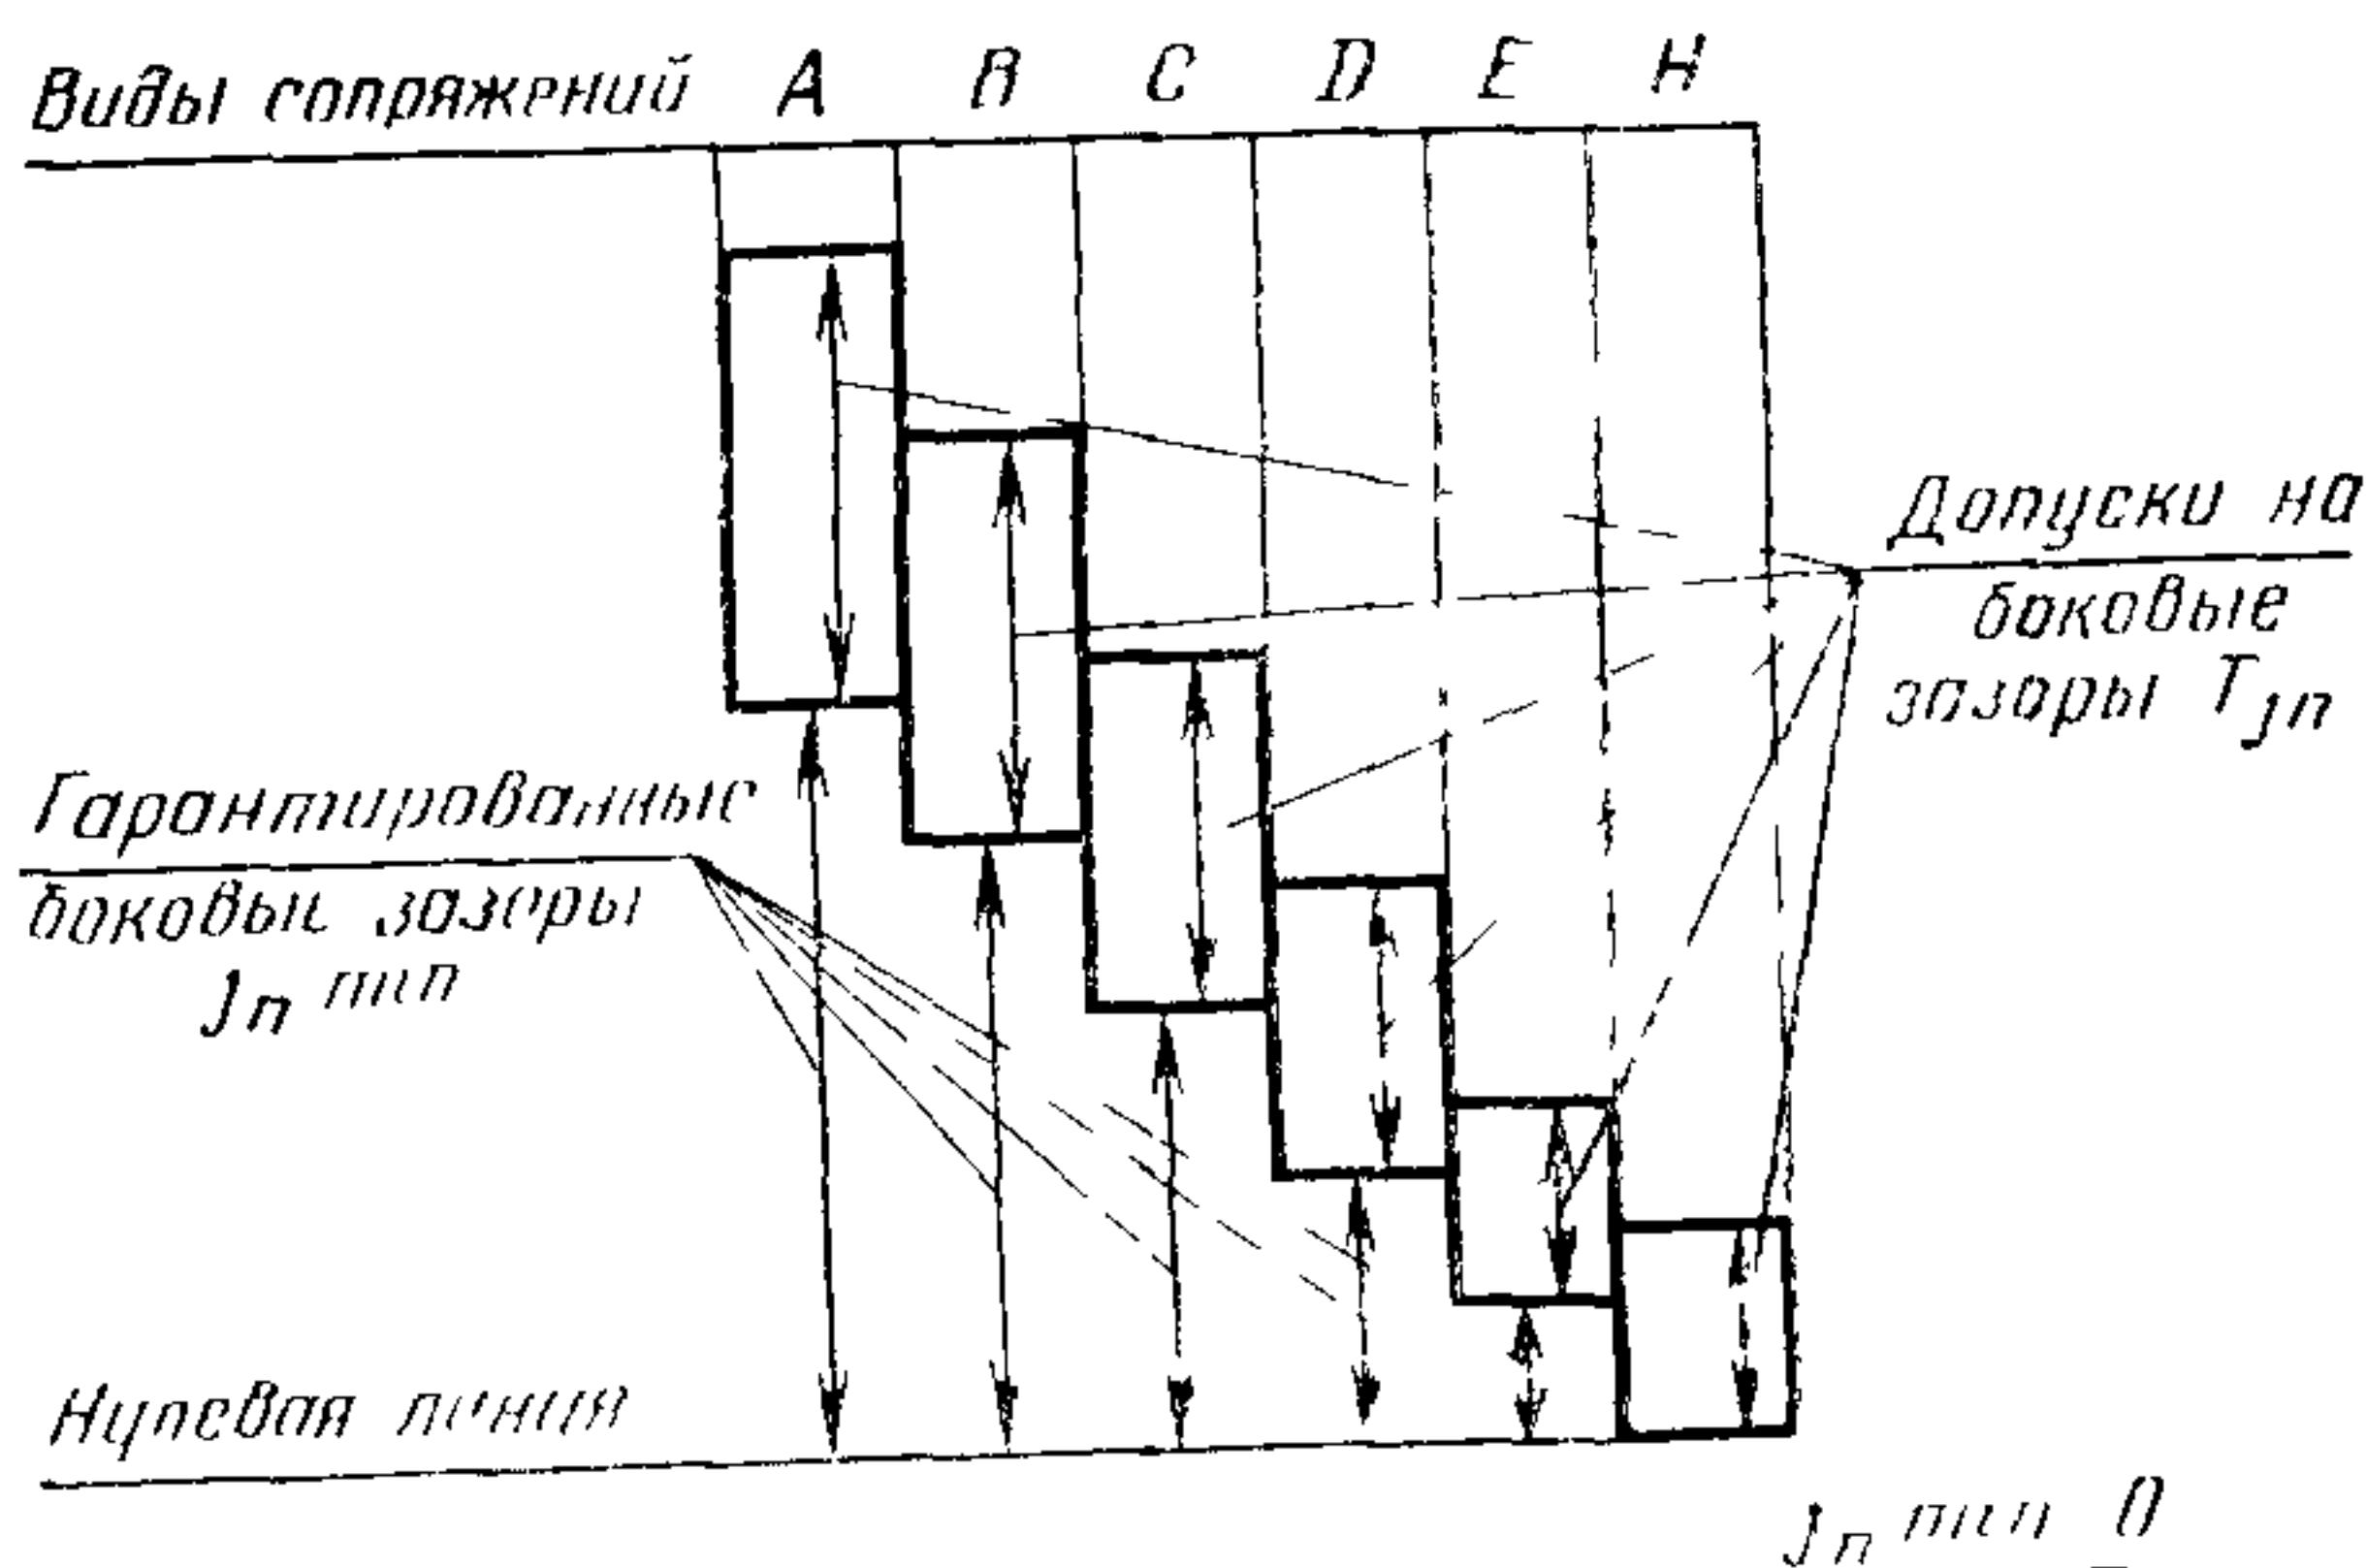

Черт. 1

При меч ани е Сопряжение вида *B* обеспечивает минимальную величину бокового зазора, при котором исключается возможность заклинивания стальной или чугунной передачи от нагрева при разности температур зубчатых колес и корпуса (чугунного или стального) в 25°C.

Виды сопряжений зубчатых колес в передаче в зависимости от степени точности по нормам плавности работы указаны в табл. 1.

Таблица 1

| Вид сопряжения | А | В | С | Д | Е | Н |
|---|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Степень точности по нормам плавности работы | 4—12 | 4—11 | 4—9 | 4—8 | 4—7 | 4—7 |

При меч ани е. Приведенные в табл. 1 диапазоны степеней точности являются ориентировочными при выборе боковых зазоров. В необходимых случаях гарантированный боковой зазор может устанавливаться независимо от видов сопряжений, указанных в табл. 1.

1.6. Точность изготовления конических и гипоидных зубчатых колес и передач задается степенью точности, а требования к боковому зазору — видом сопряжения по нормам бокового зазора*.

Пример условного обозначения точности передачи или пары со степенью 7 по всем трем нормам точности, с видом сопряжения зубчатых колес С:

7-С ГОСТ 1758—81

Пример условного обозначения точности передачи со степенью точности 7, гарантированным боковым зазорам 400 мкм (не соответствующим ни одному из указанных видов сопряжения):

7—400 ГОСТ 1758—81

1.7. При комбинированении норм разных степеней точности зубчатых колес и передач обозначается последовательным написанием трех цифр и буквы. Первая цифра обозначает степень по нормам кинематической точности, вторая — степень по нормам плавности работы, третья — степень по нормам контакта зубьев и буква — вид сопряжения. Между собой цифры и буква разделяются тире.

Пример условного обозначения точности передачи со степенью 8 по нормам кинематической точности, со степенью 7 по нормам плавности работы, со степенью 6 по нормам контакта зубьев, с видом сопряжения В:

8—7—6—В ГОСТ 1758—81

1.8. Термины и обозначения, используемые в настоящем стандарте, соответствуют стандартам СТ СЭВ 643—77 и СТ СЭВ 1161—78 и приведены в справочном приложении 1.

2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

2.1. Показатели кинематической точности устанавливаются по табл. 2.

2.1.1. Если кинематическая точность зубчатых колес относительно рабочей оси (см. п. 2.10) соответствует требованиям настоящего стандарта и требование селективной сборки не выдвигается, контроль кинематической точности зубчатых передач не обязателен.

2.1.2. При соответствии кинематической точности окончательно собранной передачи требованиям настоящего стандарта контроль кинематической точности зубчатых колес не является необходимым.

* См. дополнительно п. 2 справочного приложения 4

Таблица 2

Показатели кинематической точности

| Контролируемый объект | Показатель точности или комплекс | Степень точности | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|---|---|-----|-----|---|----|----|----|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Зубчатые колеса | F'_{ir} | × | × | × | × | × | — | — | — | — | |
| | F_{pr} и F_{pktr} | × | × | × | — | — | — | — | — | — | |
| | F_{pr} | — | — | — | × | × | — | — | — | — | |
| | F_{rr} и F_{cr} | × | × | ✓ | ✓ | × | — | — | — | — | |
| | F_{rr} | — | — | — | ✗** | ✗** | × | × | × | × | |
| Зубчатые пары (поставляемые без корпуса) | $F''_{i\Sigma or}$ | — | — | — | — | — | × | × | × | × | |
| | $F''_{i\Sigma or}$ и F^*_{cr} | — | × | × | × | × | — | — | — | — | |
| | F_{Vjr} и F^*_{cr} | — | × | × | × | × | — | — | — | — | |
| Зубчатые передачи | $F'_{i or}$ | ✗ | × | × | × | × | — | — | — | — | |
| | F_{Vjr} и F^*_{cr} | — | × | × | × | × | — | — | — | — | |
| | F_{Vjr} | — | — | — | — | — | × | × | × | × | |

* Для колеса и шестерни пары и передачи

** Для зубчатых колес со средним делительным диаметром свыше 1600 мм

Примечания:

1. Допускается, чтобы одна из величин, входящих в комплекс F_{rr} и F_{cr} или $F''_{i\Sigma or}$ и F_{cr} , превосходила предельное значение, если суммарное влияние обеих величин не превышает F'_{i} .

2. Допускается вместо $F_{i\Sigma or}$ в качестве показателя кинематической точности использовать:

колебание относительного положения зубчатых колес пары по нормали за полный цикл $F''_{in or}$, при этом принимается $F_{in o}=F''_{i\Sigma o}$ (см. табл. 5);

колебание измерительного межосевого угла измерительной пары $F''_{i\Sigma r}$ или относительного положения зубчатых колес измерительной пары по нормали за оборот зубчатого колеса $F''_{in r}$. Допуски $F''_{i\Sigma}$ и F''_{in} устанавливаются равными 0,7 $F''_{i\Sigma o}$.

2.2. Показатели плавности работы устанавливаются по табл. 3 для степеней точности 4—8 в зависимости от граничных значений номинального коэффициента осевого перекрытия и степени точности по нормам контакта (табл. 4), для степеней точности 9—12 независимо от ϵ_B

Таблица 3
Показатели плавности работы

| Контролируемый объект | Показатель точности или комплекс | Степень точности | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Зубчатое колесо передачи (пары) с ϵ_B не менее указанного в табл. 4 | f_{zkr} или f_{ptr} и f_{cr} | × | × | × | × | × | — | — | — | — |
| | f_{ptr} | — | — | — | — | — | — | × | × | × |
| Зубчатое колесо передачи (пары) с ϵ_B менее указанного в табл. 4 | f_{ptr} и f_{cr} | × | × | × | × | × | — | — | — | — |
| | f_{ptr} | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубчатая передача с ϵ_B не менее указанного в табл. 4 | f_{zkor} и f_{AMr} | × | × | × | × | × | — | — | — | — |
| | f_{AMr} | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубчатая передача с ϵ_B менее указанного в табл. 4 | f_{zkor} и f_{AMr} | × | × | × | × | × | — | — | — | — |
| | f_{AMr} | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубчатая пара с любым ϵ_B | $f''_{i\Sigma or}$ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Примечания:

1. Взамен отклонения шага f_{ptr} в качестве одного из показателей может применяться разность любых шагов $f_{vp_{ptr}}$.
2. Показатель f_{AMr} контролируется для каждого элемента передачи.
3. При невозможности осуществлять контроль конических и гипоидных передач 7 и 8 степеней точности по комплексу f_{zkor} и f_{AMr} допускается производить их контроль по f_{ptr} с обязательным комплектованием пар на контрольно-обкатном станке по зоне касания.

4. Допускается вместо $f''_{i\Sigma or}$ в качестве показателя плавности работы использовать:

колебание относительного положения зубчатых колес пары по нормали на одном зубе $f''_{in or}$, при этом принимается $f''_{in o} = f''_{i\Sigma o}$ см. табл. 7);

колебание измерительного межосевого угла измерительной пары $f''_{i\Sigma r}$ или относительного положения зубчатых колес измерительной пары по нормали на одном зубе $f''_{in r}$. Допуски $f''_{i\Sigma}$ и f''_{in} устанавливаются равными $0,7 f''_{i\Sigma o}$.

Таблица 4

Границные значения ε_β

| Степень точности по нормам контакта | 4—5 | 6—7 | 8 |
|---|------|------|-----|
| Границные значения номинального коэффициента осевого перекрытия ε_β | 1,35 | 1,55 | 2,0 |

2.2.1. Если плавность работы зубчатых передач или пар соответствует требованиям настоящего стандарта, контроль плавности работы зубчатых колес не является необходимым.

2.3. Показателями, определяющими контакт зубьев, являются: в паре — отклонения относительных размеров суммарной зоны касания F'_{shr} и F'_{slr} ; в передаче — отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта F_{shr} , F_{slr} и f_{ar} .

2.4. Правила определения суммарного пятна контакта, его относительные размеры и расположение на сопряженных поверхностях зубьев назначаются конструктором передачи в зависимости от ее служебного назначения, степени нагруженности, жесткости и геометрических особенностей рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес.

Для передач, имеющих продольную модификацию зубьев, не допускается выход суммарного пятна контакта на кромки зуба у внутреннего или внешнего торцов.

Для передач, имеющих профильную модификацию, не допускается выход суммарного пятна контакта на кромки у вершин зубьев, а также разрывы пятна контакта по высоте.

Примечание. Если не указаны специальные требования по нагрузке (торможению) зубчатой передачи, пятно контакта устанавливают при легком торможении, обеспечивающем непрерывное контактирование зубьев сопряженных зубчатых колес.

2.5. Зона касания и ее расположение на поверхности зуба устанавливаются в зависимости от требований к данной передаче или согласно справочному приложению 2.

2.6. Допуски и предельные отклонения по нормам кинематической точности, нормам плавности работы и нормам контакта зуб-

ев для различных степеней точности зубчатых колес и передач устанавливаются по табл. 5—12.

Приложение. Зависимости допусков и предельных отклонений от геометрических параметров зубчатых колес и передач приведены в справочном приложении 3.

2.7. Нормы кинематической точности, кроме F_r , $F''_{i\Sigma 0}$ и F_{vj} , нормы плавности работы и нормы контакта зубьев в передаче в зависимости от условий работы зубчатых колес различными сторонами зубьев по разноименным профилям допускается назначать из разных степеней точности.

По каждой из норм степень точности шестерни и колеса передачи должна назначаться единой.

Таблица 5

Нормы кинематической точности

(Показатели F'_{ir} , F_{rr} , $F''_{i\Sigma 0r}$, $F_{vj r}$, F_{er})

| Степень точности | Обозначение | Средний нормальный модуль m_n , мм | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | До 125 | Св. 125 до 400 | Св. 400 до 800 | Св. 800 до 1600 | Св. 1600 до 2500 | Св. 2500 до 4000 |
| мкм | | | | | | | | |
| | F'_{ir} | От 1 до 10 | $F_p + 1,15 f_c$ (см. п. 2 примечания) | | | | | |
| 4 | F_r | От 1 до 3,5 | 10 | 15 | 18 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 11 | 16 | 20 | 22 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | — |
| | F_e | От 1 до 10 | 6 | 12 | 18 | 28 | 45 | — |
| | | От 1 до 16 | $F_p + 1,15 f_c$ (см. п. 2 примечания) | | | | | |
| | | От 1 до 3,5 | 16 | 22 | 28 | — | — | — |
| 5 | F_r | Св. 3,5 до 6,3 | 18 | 25 | 32 | 36 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 20 | 28 | 36 | 40 | 45 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| | | От 1 до 3,5 | 30 | 45 | 56 | 67 | — | — |
| | $F''_{i\Sigma 0}$ | Св. 3,5 до 6,3 | 34 | 48 | 63 | 71 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 38 | 53 | 67 | 80 | — | — |
| | | Св. 10 до 16 | 45 | 56 | 80 | 90 | — | — |
| | | От 1 до 3,5 | 21 | 30 | 40 | — | — | — |
| | F_{vj} | Св. 3,5 до 6,3 | 24 | 34 | 42 | 50 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 26 | 36 | 45 | 56 | 60 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 30 | 40 | 50 | 60 | 71 | 75 |

Продолжение табл. 5

| Следует точности | Обозначение | Средний нормальный модуль m_n , мм | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | f_c , 125 | Cv 125 до 400 | Cv 400 до 800 | Cv 800 до 1600 | Cv 1600 до 2500 | Cv 2500 до 4000 |
| | | | мкм | | | | | |
| 5 | F_c | От 1 до 16 | 10 | 18 | 28 | 45 | 70 | 90 |
| | F'_c | От 1 до 16 | | | $F_p + 1,15 f_c$ (см п. 2 примечания) | | | |
| | F_r | От 1 до 3,5 Cv 3,5 до 6,3 Cv 6,3 до 10 Cv 10 до 16 | 25 28 32 36 | 36 40 45 50 | 45 50 56 63 | — 56 63 71 | — 71 80 90 | — — — 90 |
| 6 | F''_{c,Σ^0} | От 1 до 3,5 Cv 3,5 до 6,3 Cv 6,3 до 10 Cv 10 до 16 | 48 53 60 71 | 71 75 85 95 | 90 100 105 120 | 100 110 125 140 | — — — — | — — — — |
| | $F_{v,j}$ | От 1 до 3,5 Cv 3,5 до 6,3 Cv 6,3 до 10 Cv 10 до 16 | 34 36 42 48 | 50 53 56 63 | 63 67 75 80 | — 75 90 100 | — — 100 110 | — — 120 |
| | F_c | От 1 до 16 | 16 | 28 | 45 | 70 | 110 | 140 |
| | F'_c | От 1 до 25 | | | $F_p + 1,15 f_c$ (см п. 2 примечания) | | | |
| | F_r | От 1 до 3,5 Cv 3,5 до 6,3 Cv 6,3 до 10 Cv 10 до 16 Cv 16 до 25 | 36 40 45 50 60 | 50 56 63 71 80 | 63 71 80 90 100 | — 80 90 100 112 | — — 100 112 125 | — — — 125 140 |
| 7 | F''_{c,Σ^0} | От 1 до 3,5 Cv 3,5 до 6,3 Cv 6,3 до 10 Cv 10 до 16 Cv 16 до 25 | 67 75 85 100 112 | 100 105 120 130 150 | 130 140 150 160 180 | 150 160 180 200 200 | — — — — — | — — — — — |
| | $F_{v,j}$ | От 1 до 3,5 Cv 3,5 до 6,3 Cv 6,3 до 10 Cv 10 до 16 Cv 16 до 25 | 48 53 60 67 80 | 71 75 80 90 105 | 90 100 100 110 130 | — 110 125 140 150 | — — 140 160 170 | — — — 200 |
| | F_c | От 1 до 25 | 22 | 40 | 60 | 100 | 160 | 200 |

Продолжение табл. 5

| Степень точности | Обозначение | Средний нормальный модуль m_n , мм | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | До 1 ⁵ | Св. 125 до 400 | Св. 400 до 800 | Св. 800 до 1600 | Св. 1600 до 2500 | Св. 2500 до 1000 |
| | | | мкм | | | | | |
| | F' | От 1 до 56 | $F_p + 1,15 f_c$ (см. п. 2 примечания) | | | | | |
| 8 | $F_{r \Sigma^0}$ | От 1 до 3,5 | 45 | 63 | 80 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 50 | 71 | 90 | 100 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 56 | 80 | 100 | 112 | 125 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 63 | 90 | 112 | 125 | 140 | 160 |
| | | Св. 16 до 25 | 75 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 120 | 140 | 160 | 190 | 224 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 170 | 190 | 220 | 240 |
| 9 | $F_{r \Sigma^0}$ | От 1 до 3,5 | 85 | 125 | 160 | 180 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 95 | 130 | 170 | 200 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 105 | 150 | 190 | 220 | — | — |
| | | Св. 10 до 16 | 120 | 160 | 200 | 250 | — | — |
| | | Св. 16 до 25 | 150 | 190 | 240 | 280 | — | — |
| | | Св. 25 до 40 | — | 240 | 280 | 320 | — | — |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 320 | 340 | — | — |
| 8 | $F_{n \Sigma^0}$ | От 1 до 3,5 | 60 | 85 | 110 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 63 | 90 | 120 | 140 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 75 | 100 | 130 | 160 | 170 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 85 | 110 | 140 | 170 | 200 | 220 |
| | | Св. 16 до 25 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 160 | 190 | 220 | 260 | 300 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 220 | 260 | 280 | 320 |
| | F_c | От 1 до 55 | 28 | 50 | 80 | 120 | 200 | 250 |
| 9 | $F_{r \Sigma^0}$ | От 1 до 3,5 | 56 | 80 | 100 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 63 | 90 | 112 | 125 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 71 | 100 | 125 | 140 | 160 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 80 | 112 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| | | Св. 16 до 25 | 95 | 125 | 160 | 180 | 200 | 224 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 150 | 180 | 200 | 240 | 280 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 200 | 240 | 280 | 320 |
| 9 | $F_{r \Sigma^0}$ | От 1 до 3,5 | 110 | 160 | 200 | 240 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 120 | 170 | 220 | 250 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 130 | 180 | 220 | 280 | — | — |
| | | Св. 10 до 16 | 150 | 200 | 260 | 320 | — | — |
| | | Св. 16 до 25 | 180 | 220 | 280 | 340 | — | — |
| | | Св. 25 до 40 | — | 280 | 340 | 400 | — | — |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 400 | 450 | — | — |

Продолжение табл. 5

| Степень точности | Обозначение | Средний нормальный модуль m_n , мм | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | До 125 | Св. 125 до 400 | Св. 400 до 800 | Св. 800 до 1600 | Св. 1600 до 2500 | Св. 2500 до 4000 |
| | | | мкм | | | | | |
| 9 | $F_{v,j}$ | От 1 до 3,5 | 75 | 110 | 140 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 80 | 120 | 150 | 170 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 90 | 130 | 160 | 200 | 220 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 105 | 140 | 180 | 220 | 250 | 280 |
| | | Св. 16 до 25 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 200 | 240 | 280 | 320 | 375 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 280 | 320 | 360 | 420 |
| 10 | F_r | От 1 до 3,5 | 71 | 100 | 125 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 80 | 112 | 140 | 160 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 90 | 125 | 160 | 180 | 200 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 100 | 140 | 180 | 200 | 224 | 250 |
| | | Св. 16 до 25 | 120 | 160 | 200 | 224 | 250 | 280 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 180 | 224 | 260 | 300 | 355 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 260 | 300 | 340 | 400 |
| 11 | F''_{v,Σ^0} | От 1 до 3,5 | 130 | 190 | 260 | 280 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 150 | 200 | 280 | 320 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 170 | 220 | 300 | 360 | — | — |
| | | Св. 10 до 16 | 190 | 250 | 320 | 400 | — | — |
| | | Св. 16 до 25 | 220 | 280 | 360 | 450 | — | — |
| | | Св. 25 до 40 | — | 360 | 420 | 500 | — | — |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 500 | 560 | — | — |
| 11 | F_r | От 1 до 3,5 | 90 | 140 | 180 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 100 | 150 | 190 | 220 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 130 | 170 | 220 | 270 | 300 | 340 |
| | | Св. 16 до 25 | 160 | 200 | 250 | 300 | 360 | 400 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 250 | 300 | 340 | 400 | 450 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 340 | 400 | 450 | 530 |
| 11 | F''_{v,Σ^0} | От 1 до 3,5 | 90 | 125 | 160 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 100 | 140 | 180 | 200 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 112 | 160 | 200 | 224 | 250 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 120 | 180 | 224 | 250 | 280 | 315 |
| | | Св. 16 до 25 | 150 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 220 | 280 | 315 | 380 | 450 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 315 | 380 | 450 | 530 |
| 11 | F''_{v,Σ^0} | От 1 до 3,5 | 170 | 250 | 320 | 360 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 190 | 260 | 340 | 400 | — | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 220 | 280 | 360 | 450 | — | — |
| | | Св. 10 до 16 | 240 | 320 | 400 | 500 | — | — |
| | | Св. 16 до 25 | 280 | 375 | 450 | 560 | — | — |
| | | Св. 25 до 40 | — | 450 | 530 | 630 | — | — |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 630 | 750 | — | — |

Продолжение табл. 5

| Степень точности | Обозначение | Средний нормальный модуль m_n , мм | Средний делительный диаметр d , мм | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | До 125 | Св. 125 до 400 | Св. 400 до 800 | Св. 800 до 1600 | Св. 1600 до 2500 |
| мкм | | | | | | | |
| 11 | F_{v_j} | От 1 до 3,5 | 120 | 170 | 220 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 130 | 180 | 240 | 280 | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 150 | 200 | 260 | 320 | 340 |
| | | Св. 10 до 16 | 170 | 220 | 280 | 340 | 400 |
| | | Св. 16 до 25 | 200 | 250 | 300 | 380 | 450 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 300 | 380 | 450 | 500 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 450 | 500 | 560 |
| 12 | F_r | От 1 до 3,5 | 112 | 160 | 200 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 125 | 180 | 224 | 250 | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 140 | 200 | 250 | 280 | 315 |
| | | Св. 10 до 16 | 150 | 224 | 280 | 315 | 355 |
| | | Св. 16 до 25 | 180 | 250 | 315 | 360 | 400 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 280 | 360 | 420 | 450 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 420 | 480 | 560 |
| 12 | $F_{i\Sigma^0}$ | От 1 до 3,5 | 200 | 300 | 400 | 450 | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 240 | 340 | 420 | 500 | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 260 | 360 | 450 | 560 | — |
| | | Св. 10 до 16 | 300 | 400 | 500 | 600 | — |
| | | Св. 16 до 25 | 360 | 450 | 560 | 670 | — |
| | | Св. 25 до 40 | — | 560 | 670 | 800 | — |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 800 | 900 | — |
| 12 | F_{v_j} | От 1 до 3,5 | 150 | 200 | 280 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 160 | 220 | 300 | 360 | — |
| | | Св. 6,3 до 10 | 180 | 250 | 320 | 400 | 450 |
| | | Св. 10 до 16 | 200 | 280 | 340 | 440 | 500 |
| | | Св. 16 до 25 | 250 | 320 | 380 | 480 | 560 |
| | | Св. 25 до 40 | — | 400 | 450 | 530 | 630 |
| | | Св. 40 до 55 | — | — | 560 | 630 | 710 |
| | | | | | | | 800 |

Примечания:

1. Принятые обозначения:

 F'_i — допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса; F_r — допуск на биение зубчатого венца; F_c — допуск на погрешность обката; $F''_{i\Sigma^0}$ — допуск на колебание измерительного межосевого угла пары за полный цикл; F_{v_j} — допуск на колебание бокового зазора в паре.2. Для определения F'_i принимают $F_p = F_{pk}$ по табл. 6 при $k = \frac{z}{2}$ (илиближайшем к нему целому большому числе) и f_c по табл. 7.

3. Допуск F'_{i_0} на наибольшую кинематическую погрешность передачи равен сумме допусков на кинематическую погрешность ее зубчатых колес. Для передач, составленных из зубчатых колес, имеющих кратные между собой числа зубьев при отношении этих чисел не более трех (1, 2, 3), допуск на наибольшую кинематическую погрешность передачи, при ее селективной сборке, может быть сокращен на 25% или более, исходя из расчета.

4. Допуск на колебание бокового зазора в передаче F_{v_j} принимается для диаметра, равного полусумме средних делительных диаметров шестерни и колеса. Для передач, составленных из зубчатых колес, имеющих кратные между собой числа зубьев при отношении этих чисел не более трех (1, 2, 3), допуск на колебание бокового зазора в передаче, при ее селективной сборке, может быть сокращен на 25% или более, исходя из расчета.

5. Допуск на поступательные перемещения одного из элементов пары в направлении, перпендикулярном общей образующей начальных конусов, $F''_{\perp n_0} = F''_{\perp z_0}$.

6. Допуск $F''_{i_{\Sigma_0}}$ на колебание измерительного межосевого угла пары за полный цикл принимается для диаметра, равного полусумме средних делительных диаметров шестерни и колеса.

2.8. Комплексы показателей точности в соответствии с пп. 2.1, 2.2 и 2.3 и показатели, обеспечивающие гарантированный боковой зазор, устанавливаются изготовителями передач.

Каждый установленный комплекс показателей точности, используемый при контроле передачи, является равноправным с другим. При сравнительной (например, расчетной) оценке влияния точности передач на их эксплуатационные качества, предпочтительными для всех видов передач являются функциональные показатели F'_{cor} , f_{zcor} , f_{zkor} и относительные размеры суммарного пятна контакта или его отклонения F_{slr} и F_{shl} .

2.9. Непосредственный контроль зубчатых колес и передач по всем показателям установленного комплекса не является обязательным, если изготовитель существующей у него системой контроля точности производства гарантирует выполнение соответствующих требований настоящего стандарта.

2.10. Требования настоящего стандарта относятся к зубчатым колесам, установленным на их рабочих осях.

Погрешности, вносимые при использовании в качестве измерительных баз поверхностей, имеющих неточность формы и расположения относительно рабочей оси вращения (например, поверхности отверстия зубчатого колеса, ось которого может не совпадать с рабочей осью), должны быть компенсированы уменьшением производственного допуска или учтены при установлении точности передачи.

Таблица 6

Нормы кинематической точности
(Показатель F_{ph})

| Обозначение | Средний нормативный модуль m_n , мм | Длина дуги L , мм | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | До 11,2 | Св. 11,2 до 20 | Св. 20 до 32 | Св. 32 до 50 | Св. 50 до 80 | Св. 80 до 160 | Св. 160 до 315 | Св. 315 до 630 | Св. 630 до 1000 | Св. 1000 до 1600 | Св. 1600 до 2500 | Св. 2500 до 3150 | Св. 3150 до 4000 | Св. 4000 до 5000 | Св. 5000 |
| 1 | Од. I до 10 | 4,5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 |
| 5 | „ 1 „ 16 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 28 | 40 | 50 | 63 | 71 | 90 | 100 | 112 | 125 |
| 6 | „ 1 „ 16 | 11 | 16 | 20 | 22 | 25 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | 112 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 7 | 1 „ 25 | 16 | 22 | 28 | 32 | 36 | 45 | 63 | 90 | 112 | 140 | 160 | 200 | 224 | 250 | 280 |
| 8 | 1 „ 25 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 63 | 90 | 125 | 160 | 200 | 224 | 280 | 315 | 355 | 400 |

Приложения.

1 Γ_{jk} — допуск на накопленную погрешность k шагов

2 При отсутствии специальных требований допуск F_{pk} назначается для длины дуги средней делительной окружности, соответствующей $1/6$ части числа зубьев зубчатого колеса (или дуги, соответствующей ближайшему большему числу зубьев).

3 Допуск $F_p = F_{pk}$ при $k = z/2$ (или ближайшему большему числу).

Таблица 7

Нормы плавности работы
(Показатели f_{ptr} , f_{cr} , $f_{i\Sigma or}$)

| Степень точности | Обозначение | Средний нормальный модуль m_n , мм | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | До 125 | Св. 125 до 400 | Св. 400 до 800 | Св. 800 до 1600 | Св. 1600 до 2500 | Св. 2500 до 4000 |
| | | | мкм | | | | | |
| 4 | f_{ptr} | От 1 до 3,5 | ± 4 | $\pm 4,5$ | ± 5 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | ± 5 | $\pm 5,5$ | $\pm 5,5$ | — | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | $\pm 5,5$ | ± 6 | ± 7 | ± 7 | ± 8 | — |
| | f_c | От 1 до 3,5 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 4 | 4 | 5 | 6 | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | — |
| 5 | f_{ptr} | От 1 до 3,5 | ± 6 | ± 7 | ± 8 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | ± 8 | ± 9 | ± 9 | — | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | ± 9 | ± 10 | ± 11 | ± 10 | ± 13 | ± 16 |
| | | » 10 » 16 | ± 11 | ± 11 | ± 13 | ± 11 | ± 14 | — |
| | f_c | От 1 до 3,5 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | — |
| 6 | f_{ptr} | » 6,3 » 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 |
| | | » 10 » 16 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 |
| | | От 1 до 3,5 | ± 10 | ± 11 | ± 13 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | ± 16 | — | — |
| | f_c | » 6,3 » 10 | ± 14 | ± 16 | ± 18 | ± 18 | ± 20 | ± 25 |
| | | » 10 » 16 | ± 17 | ± 18 | ± 20 | ± 20 | ± 22 | — |
| 7 | f_{ptr} | От 1 до 3,5 | 5 | 7 | 9 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 6 | 8 | 10 | 13 | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | 8 | 9 | 11 | 14 | 19 | — |
| | | » 10 » 16 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 28 |
| | | От 1 до 3,5 | ± 14 | ± 16 | ± 18 | — | — | — |
| | f_c | Св. 3,5 до 6,3 | ± 18 | ± 20 | ± 20 | ± 22 | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | ± 20 | ± 22 | ± 25 | ± 25 | ± 28 | ± 32 |
| 8 | f_{ptr} | » 10 » 16 | ± 24 | ± 25 | ± 28 | ± 28 | ± 32 | ± 36 |
| | | » 16 » 25 | ± 30 | ± 32 | ± 36 | ± 36 | ± 40 | ± 40 |
| | | От 1 до 3,5 | 8 | 9 | 12 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 9 | 11 | 14 | 19 | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 28 | — |
| | | » 10 » 16 | 15 | 17 | 20 | 25 | 32 | 42 |
| | | » 16 » 25 | 20 | 22 | 25 | 30 | 38 | 48 |
| | | От 1 до 3,5 | ± 20 | ± 22 | ± 25 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | ± 25 | ± 28 | ± 28 | ± 32 | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | ± 28 | ± 32 | ± 36 | ± 36 | ± 40 | — |
| | | » 10 » 16 | ± 34 | ± 36 | ± 40 | ± 40 | ± 45 | ± 50 |
| | | » 16 » 25 | ± 42 | ± 45 | ± 50 | ± 50 | ± 56 | ± 56 |
| | | » 25 » 40 | — | ± 60 | ± 63 | ± 63 | ± 71 | ± 71 |
| | | » 40 » 55 | — | — | ± 85 | ± 85 | ± 90 | ± 95 |

Продолжение табл. 7

| Степень точности | Обозначение | Средний нормальный модуль m_n , мм | Средний делительный диаметр d , мм | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | До 125 | Св. 125 до 400 | Св. 400 до 800 | Св. 800 до 1600 | Св. 1600 до 2500 |
| | | | мкм | | | | |
| 8 | f_c | От 1 до 3,5 | 10 | 13 | 18 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 13 | 15 | 20 | 28 | — |
| | | » 6,3 » 10 | 17 | 19 | 24 | 32 | 45 |
| | | » 10 » 16 | 22 | 25 | 30 | 38 | 50 |
| | | » 16 » 25 | 30 | 34 | 38 | 48 | 56 |
| | | » 25 » 40 | — | 48 | 53 | 60 | 71 |
| | | » 40 » 55 | — | — | 71 | 80 | 90 |
| 9 | f_{pt} | От 1 до 3,5 | ±28 | ±32 | ±36 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | ±36 | ±40 | ±40 | ±45 | — |
| | | » 6,3 » 10 | ±40 | ±45 | ±50 | ±50 | ±56 |
| | | » 10 » 16 | ±48 | ±50 | ±56 | ±56 | ±63 |
| | | » 16 » 25 | ±60 | ±63 | ±71 | ±71 | ±80 |
| | | » 25 » 40 | — | ±85 | ±90 | ±90 | ±100 |
| | | » 40 » 55 | — | — | ±112 | ±125 | ±125 |
| 10 | $f''_{i\Sigma^0}$ | От 1 до 3,5 | 53 | 60 | 67 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 60 | 67 | 75 | 80 | — |
| | | » 6,3 » 10 | 71 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| | | » 10 » 16 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| | | От 1 до 3,5 | ±40 | ±45 | ±50 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | ±50 | ±56 | ±56 | ±63 | — |
| | | » 6,3 » 10 | ±56 | ±63 | ±71 | ±71 | ±80 |
| 11 | f_{pt} | » 10 » 16 | ±67 | ±71 | ±80 | ±80 | ±90 |
| | | » 16 » 25 | ±85 | ±90 | ±100 | ±100 | ±112 |
| | | » 25 » 40 | — | ±120 | ±125 | ±125 | ±140 |
| | | » 40 » 55 | — | — | ±160 | ±160 | ±180 |
| | | От 1 до 3,5 | 67 | 75 | 80 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 75 | 80 | 90 | 105 | — |
| | | » 6,3 » 10 | 90 | 100 | 105 | 120 | 130 |
| | | » 10 » 16 | 105 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| | | От 1 до 3,5 | ±56 | ±63 | ±71 | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | ±71 | ±80 | ±80 | ±90 | — |
| | | » 6,3 » 10 | ±80 | ±90 | ±100 | ±100 | ±112 |
| | | » 10 » 16 | ±100 | ±100 | ±112 | ±112 | ±125 |
| | | » 16 » 25 | ±125 | ±125 | ±140 | ±140 | ±160 |
| | | » 25 » 40 | — | ±170 | ±180 | ±180 | ±200 |
| | | » 40 » 55 | — | — | ±224 | ±250 | ±280 |

Продолжение табл. 7

| Степень точности ¹⁾ | Обозначение | Средний нормальный модуль m_n , мм | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | До 125 | Св. 125 до 400 | Св. 400 до 800 | Св. 800 до 1600 | Св. 1600 до 2500 | Св. 2500 до 4000 |
| | | | мкм | | | | | |
| 11 | $f_{i\Sigma^0}$ | От 1 до 3,5 | 85 | 95 | 105 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | 95 | 105 | 120 | 130 | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | — |
| | | » 10 » 16 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| 12 | f_{pt} | От 1 до 3,5 | ±80 | ±90 | ±100 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 до 6,3 | ±100 | ±112 | ±112 | ±125 | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | ±112 | ±125 | ±140 | ±140 | ±160 | — |
| | | » 10 » 16 | ±130 | ±140 | ±160 | ±160 | ±180 | ±200 |
| | | » 16 » 25 | ±170 | ±180 | ±200 | ±200 | ±224 | ±224 |
| | | » 25 » 40 | — | ±240 | ±250 | ±250 | ±280 | ±280 |
| | | » 40 » 55 | — | — | ±315 | ±355 | ±355 | ±400 |
| | | От 1 до 3,5 | 100 | 120 | 130 | — | — | — |
| $f''_{i\Sigma^0}$ | | Св. 3,5 до 6,3 | 120 | 130 | 150 | 160 | — | — |
| | | » 6,3 » 10 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | — |
| | | » 10 » 16 | 170 | 190 | 200 | 210 | 240 | 250 |

Примечания:

1. Принятые обозначения:

 f_{pt} — предельные отклонения шага; $f_{i\Sigma^0}$ — допуск на колебание измерительного межосевого угла на одном зубе; f_c — допуск на погрешность обката зубцовой частоты.2. При установлении допуска на разность любых шагов f_{vpt} в пределах зубчатого колеса взамен предельных отклонений шага его значение не должно превышать 1,6 [f_{pt}].3. Допуск $f_{i\Sigma^0}$ на колебание измерительного межосевого угла на одном зубе подсчитывается для диаметра, равного полусумме средних делительных диаметров колеса и шестерни.4. Для зубчатых колес конических и гипоидных передач с номинальным углом профиля α , не равным 20° величины допусков $f''_{i\Sigma^0}$ (табл. 7 и f_{AM} табл. 8)умножаются на отношение $\frac{\sin 20^\circ}{\sin \alpha}$.

Таблица 8

**Нормы плавности работы
(показатель $\pm f_{AMr}$)**

| Степень точности | Средний нормальный модуль m_n , мм | Среднее конусное расстояние R , мм | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----|
| | | До 50 | | Свыше 50 до 100 | | Свыше 100 до 200 | | Свыше 200 до 400 | | Свыше 400 до 800 | | Свыше 800 до 1600 | | Свыше 1600 | | | |
| | | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | | |
| | | Св. 20 до 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | |
| 4 | От 1 до 3,5 | 5,6 | 4,8 | 2,0 | 19,0 | 16 | 6,5 | 42 | 36 | 15 | 95 | 80 | 34 | 210 | 180 | 75 | — |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 3,2 | 2,6 | 1,1 | 10,5 | 9,0 | 3,6 | 22 | 19 | 8 | 50 | 42 | 18 | 110 | 95 | 40 | — |
| | » 6,3 » 10 | — | — | — | 6,7 | 5,6 | 2,4 | 15 | 13 | 5,0 | 32 | 28 | 12 | 71 | 60 | 25 | 160 |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | От 1 до 3,5 | 9,0 | 7,5 | 3,0 | 30 | 25 | 10,5 | 60 | 50 | 21 | 130 | 110 | 48 | 300 | 250 | 105 | — |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 5,0 | 4,2 | 1,7 | 16 | 14 | 6,0 | 36 | 30 | 13 | 80 | 67 | 28 | 180 | 150 | 63 | — |
| | » 6,3 » 10 | — | — | — | 11 | 9,0 | 3,8 | 24 | 20 | 8,5 | 53 | 45 | 18 | 110 | 95 | 40 | 250 |
| | » 10 » 16 | — | — | — | 8,0 | 7,1 | 3,0 | 16 | 14 | 5,6 | 36 | 30 | 12 | 75 | 63 | 26 | 160 |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | От 1 до 3,5 | 14 | 12 | 5,0 | 48 | 40 | 17 | 105 | 90 | 38 | 240 | 200 | 85 | 530 | 450 | 190 | — |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 8,0 | 6,7 | 2,8 | 26 | 22 | 9,5 | 60 | 50 | 21 | 130 | 105 | 45 | 280 | 240 | 100 | — |
| | » 6,3 » 10 | — | — | — | 17 | 15 | 6,0 | 38 | 32 | 13 | 85 | 71 | 30 | 180 | 150 | 63 | 380 |
| | » 10 » 16 | — | — | — | 13 | 11 | 4,5 | 28 | 24 | 10 | 60 | 50 | 21 | 130 | 110 | 45 | 280 |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| 7 | От 1 до 3,5 | 20 | 17 | 7,1 | 67 | 56 | 24 | 150 | 130 | 53 | 340 | 280 | 120 | 750 | 630 | 270 | — |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 11 | 9,5 | 4,0 | 38 | 32 | 13 | 80 | 71 | 30 | 180 | 150 | 63 | 400 | 340 | 140 | — |
| | » 6,3 » 10 | — | — | — | 24 | 21 | 8,5 | 53 | 45 | 19 | 120 | 100 | 40 | 250 | 210 | 90 | 560 |
| | » 10 » 16 | — | — | — | 18 | 16 | 6,7 | 40 | 34 | 14 | 85 | 71 | 30 | 180 | 160 | 67 | 400 |
| | » 16 » 25 | — | — | — | — | — | — | 30 | 26 | 11 | 67 | 56 | 22 | 140 | 120 | 50 | 300 |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 630 | — |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 530 | 220 |

Продолжение табл. 8

| Степень точности | Средний нормальный модуль m_n , мм | Среднее конусное расстояние R , мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|------|
| | | До 50 | | | Свыше 50 до 100 | | | Свыше 100 до 200 | | | Свыше 200 до 400 | | | Свыше 400 до 800 | | | Свыше 800 до 1600 | | | |
| | | До 20 | | | Св. 20 до 45 | | | Св. 45 | | | До 20 | | | Св. 20 до 45 | | | Св. 45 | | | |
| | | Св. 20 | Св. 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 | Св. 45 | |
| $\pm f_{AM}$, мкм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | От 1 до 3,5 | 28 | 24 | 10 | 95 | 80 | 34 | 200 | 180 | 75 | 480 | 400 | 170 | 1050 | 900 | 380 | — | — | — | — |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 16 | 13 | 5,6 | 53 | 45 | 17 | 120 | 100 | 40 | 250 | 210 | 90 | 560 | 480 | 200 | — | — | — | — |
| | » 6,3 » 10 | — | — | — | 34 | 30 | 12 | 75 | 63 | 26 | 170 | 140 | 60 | 360 | 300 | 125 | — | 750 | — | — |
| | » 10 » 16 | — | — | — | 26 | 22 | 9 | 56 | 48 | 20 | 120 | 100 | 42 | 260 | 220 | 90 | 560 | 480 | 200 | — |
| | » 16 » 25 | — | — | — | — | — | 45 | 36 | 15 | 95 | 80 | 32 | 200 | 170 | 70 | 420 | 360 | 150 | 900 | 750 |
| | » 25 » 40 | — | — | — | — | — | 36 | 30 | 13 | 75 | 63 | 26 | 160 | 130 | 56 | 340 | 280 | 120 | 710 | 600 |
| | » 40 » 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 56 | 24 | 140 | 120 | 48 | 280 | 240 | 100 | 600 | 500 |
| 9 | Ог 1 до 3,5 | 40 | 34 | 14 | 140 | 120 | 48 | 300 | 260 | 105 | 670 | 560 | 240 | 1500 | 1300 | 530 | — | — | — | — |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 22 | 19 | 8 | 75 | 63 | 26 | 160 | 140 | 60 | 360 | 300 | 130 | 800 | 670 | 280 | — | — | — | — |
| | » 6,3 » 10 | — | — | — | 50 | 42 | 17 | 105 | 90 | 38 | 240 | 200 | 85 | 500 | 440 | 180 | 1100 | — | — | — |
| | » 10 » 16 | — | — | — | 38 | 30 | 13 | 80 | 67 | 28 | 170 | 150 | 60 | 380 | 300 | 130 | 800 | 670 | 280 | — |
| | » 16 » 25 | — | — | — | — | — | 63 | 53 | 22 | 130 | 110 | 48 | 280 | 240 | 100 | 600 | 500 | 210 | 1200 | 1050 |
| | » 25 » 40 | — | — | — | — | — | 50 | 42 | 18 | 105 | 90 | 38 | 220 | 190 | 80 | 480 | 400 | 170 | 1000 | 850 |
| | » 40 » 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | 80 | 32 | 190 | 170 | 71 | 400 | 340 | 140 | 850 | 710 |
| 10 | От 1 до 3,5 | 56 | 48 | 20 | 190 | 160 | 67 | 420 | 360 | 150 | 950 | 800 | 340 | 2100 | 1700 | 750 | — | — | — | — |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 32 | 26 | 11 | 105 | 90 | 38 | 240 | 190 | 80 | 500 | 420 | 180 | 1100 | 950 | 400 | — | — | — | — |
| | » 6,3 » 10 | — | — | 71 | 60 | 24 | 150 | 130 | 53 | 320 | 280 | 120 | 710 | 600 | 250 | 1500 | — | — | — | — |
| | » 10 » 16 | — | — | 50 | 45 | 18 | 110 | 95 | 40 | 240 | 200 | 85 | 500 | 440 | 180 | 1100 | 950 | 400 | — | — |

Продолжение табл. 8

| Степень точности | Средний нормальный модуль m_n , мм | Среднее конусное расстояние R , мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------------------|--------|------------------|--------------|------------------|-------|-------------------|--------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | До 50 | | Свыше 50 до 100 | | Свыше 100 до 200 | | Свыше 200 до 400 | | Свыше 400 до 800 | | Свыше 800 до 1600 | | Свыше 1600 | | | | | | | | |
| | | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | | | | | | |
| $\pm f_{AM}$, мкм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Св. 16 до 25 | — | — | — | — | — | — | 85 | 75 | 30 | 190 | 160 | 67 | 400 | 340 | 140 | 420 | 360 | 150 | 1700 | 1500 | 630 |
| | » 25 » 40 | — | — | — | — | — | — | 71 | 60 | 25 | 150 | 130 | 53 | 320 | 260 | 110 | 670 | 560 | 240 | 1400 | 1200 | 500 |
| | » 40 » 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 110 | 45 | 280 | 240 | 100 | 560 | 480 | 200 | 1200 | 1000 | 420 |
| 11 | От 1 до 3,5 | 80 | 67 | 28 | 280 | 220 | 95 | 600 | 500 | 210 | 1300 | 1100 | 500 | 3000 | 2500 | 1050 | — | — | — | — | — | — |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 45 | 38 | 16 | 150 | 130 | 53 | 320 | 280 | 120 | 750 | 600 | 260 | 1600 | 1400 | 560 | — | — | — | — | — | — |
| | » 6,3 » 10 | — | — | — | 100 | 85 | 34 | 210 | 180 | 75 | 480 | 400 | 160 | 1000 | 850 | 360 | 2200 | — | — | — | — | — |
| | » 10 » 16 | — | — | — | 75 | 63 | 26 | 160 | 130 | 56 | 340 | 280 | 120 | 750 | 630 | 260 | 1600 | 1300 | 560 | — | — | — |
| | » 16 » 25 | — | — | — | — | — | — | 120 | 105 | 45 | 260 | 220 | 95 | 560 | 480 | 200 | 1200 | 1000 | 420 | 2500 | 2100 | 900 |
| | » 25 » 40 | — | — | — | — | — | — | 100 | 85 | 36 | 210 | 180 | 75 | 450 | 380 | 160 | 950 | 780 | 340 | 2000 | 1700 | 700 |
| | » 40 » 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | 160 | 67 | 380 | 320 | 140 | 800 | 670 | 280 | 1700 | 1400 | 600 | |
| 12 | От 1 до 3,5 | 110 | 95 | 40 | 380 | 320 | 130 | 850 | 710 | 300 | 1900 | 1600 | 670 | 4200 | 3600 | 1500 | — | — | — | — | — | — |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 63 | 53 | 22 | 210 | 180 | 75 | 450 | 380 | 160 | 1000 | 850 | 360 | 2200 | 1900 | 800 | — | — | — | — | — | — |
| | » 6,3 » 10 | — | — | — | 140 | 120 | 48 | 300 | 250 | 105 | 670 | 560 | 240 | 1400 | 1200 | 500 | 3000 | — | — | — | — | — |
| | » 10 » 16 | — | — | — | 105 | 90 | 36 | 220 | 190 | 80 | 480 | 400 | 170 | 1000 | 850 | 360 | 2200 | 1900 | 800 | — | — | — |
| | » 16 » 25 | — | — | — | — | — | — | 170 | 150 | 60 | 380 | 300 | 130 | 800 | 670 | 280 | 1700 | 1400 | 600 | 3600 | 3000 | 1300 |
| | » 25 » 40 | — | — | — | — | — | — | 140 | 120 | 50 | 300 | 250 | 105 | 630 | 530 | 220 | 1300 | 1100 | 450 | 2800 | 2400 | 1000 |
| | » 40 » 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 | 220 | 90 | 560 | 450 | 190 | 1100 | 950 | 400 | 2400 | 2000 | 850 | |

Приимчания:

1. Принятое обозначение:

$\pm f_{AM}$ — предельные осевые смещения зубчатого венца.

2. Величины f_{AM} относятся к немодифицированным передачам.

Таблица 9

**Нормы плавности работы
(показатель f_{zzot})**

| Степень точности по показателю плавности работы f_{zzot} | Средний нормальный модуль m_n мм | Частота k циклической погрешности за оборот зубчатого колеса | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| | | до 16 | Св. 16 до 32 | Св. 32 до 63 | Св. 63 до 125 | Св. 125 до 250 | Св. 250 до 500 | Св. 500 |
| | | мкм | | | | | | |
| 4 | От 1 до 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 7,1 |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 5,6 | 5,6 | 6 | 6,7 | 7,1 | 8 | 9 |
| | Св. 6,3 до 10 | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 8 | 8,5 | 9 | 11 |
| 5 | От 1 до 3,5 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| | Св. 6,3 до 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| | Св. 10 до 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| 6 | От 1 до 3,5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| | Св. 6,3 до 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 |
| | Св. 10 до 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| 7 | От 1 до 3,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 |
| | Св. 6,3 до 10 | 22 | 24 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| | Св. 10 до 16 | 28 | 28 | 30 | 34 | 36 | 42 | 48 |
| 8 | От 1 до 3,5 | 22 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 |
| | Св. 3,5 до 6,3 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 | 45 |
| | Св. 6,3 до 10 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 48 | 56 |
| | Св. 10 до 16 | 40 | 42 | 45 | 48 | 53 | 60 | 71 |

Приложения:

1. Принятое обозначение:

f_{zz0} — допуск на циклическую погрешность зубцовой частоты в передаче.

2. При контроле передачи частота k принимается равной z — числу зубьев колеса.

3. Значения f_{zz0} в табл. 9 даны для передач с эффективным коэффициентом осевого перекрытия $\varepsilon_{\beta e} \leq 0,45$.

При $\varepsilon_{\beta e} > 0,45$ допуск на циклическую погрешность зубцовой частоты в передаче принимается:

при $\varepsilon_{\beta e}$ св. 0,45 до 0,58 равным $0,6 f_{zz0}$;

$\varepsilon_{\beta e}$ св. 0,58 до 0,67 равным $0,4 f_{zz0}$;

$\varepsilon_{\beta e}$ св. 0,67 равным $0,3 f_{zz0}$,

где f_{zz0} — значения по табл. 9.

Соотношение между эффективным $\varepsilon_{\beta e}$ и номинальным ε_{β} коэффициентами осевого перекрытия, зависящее от степени точности передачи по нормам контакта, определяется по нижеследующим зависимостям:

Степень точности 4—5 $\varepsilon_{\beta e} = 0,7 \varepsilon_{\beta}$

» » 6—7 $\varepsilon_{\beta e} = 0,6 \varepsilon_{\beta}$

» » 8 $\varepsilon_{\beta e} = 0,5 \varepsilon_{\beta}$

Таблица 10

**Нормы плавности работы
(показатели f_{zk} или f_{zk0})**

| Степень точности | Частота за оборот зубчатого колеса (для передачи за оборот колеса) | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | До 125 | | Свыше 125 до 400 | | Свыше 400 до 800 | | Свыше 800 до 1600 | | Свыше 1600 до 2500 | | Свыше 2500 до 4000 | |
| | | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 |
| Средний нормальный модуль m_n, мм | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | От 2 до 4 | 4,5 | 5,3 | 6,3 | 7,1 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 11 | 10,5 | 12 | 11 | 13 |
| | Св. 4 до 8 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 8 | 9,5 |
| | » 8 » 16 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,6 | 6,5 | 6,3 | 7,1 |
| | » 16 » 32 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 5,6 |
| | » 32 » 63 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| | » 63 » 125 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 3,8 |
| | » 125 » 250 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,4 |
| | » 250 » 500 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
| | » 500 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
| 5 | От 2 до 4 | 7,1 | 8,5 | 10,0 | 11 | 13,0 | 14 | 14,0 | 18 | 16 | 19 | 18 | 21 |
| | Св. 4 до 8 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 8,0 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 |
| | » 8 » 16 | 3,8 | 4,5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 10,5 | 10 | 11 |
| | » 16 » 32 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 7,5 | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| | » 32 » 63 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 5,6 | 6,7 | 6,3 | 7,1 |
| | » 63 » 125 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 4,8 | 5,6 | 5,3 | 6,0 |
| | » 125 » 250 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 5,3 |
| | » 250 » 500 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 5,0 |
| | » 500 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 4,5 |

Продолжение табл. 10

| Степень точности | Частота за оборот зубчатого колеса (для передачи за оборот колеса) | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | До 125 | | Свыше 125 до 400 | | Свыше 400 до 800 | | Свыше 800 до 1600 | | Свыше 1600 до 2500 | | Свыше 2500 до 4000 | |
| | | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 |
| Средний нормальный модуль m_n, мм | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | От 2 до 4 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 26 | 30 | 28 | 32 |
| | Св. 4 до 8 | 8,0 | 9,5 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 |
| | » 8 » 16 | 6,0 | 7,1 | 8,5 | 10,0 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17,0 |
| | » 16 » 32 | 4,8 | 5,6 | 6,7 | 7,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14,0 |
| | » 32 » 63 | 3,8 | 4,5 | 5,6 | 6,0 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 10 | 10,0 | 11,0 |
| | » 63 » 125 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 9,5 |
| | » 125 » 250 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 4,5 | 5,3 | 6,0 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
| | » 250 » 500 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 5,0 | 5,3 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 7,1 | 6,7 | 7,5 |
| | » 500 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | 5,6 | 6,7 | 6,3 | 7,1 |
| 7 | От 2 до 4 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 40 | 45 | 45 | 53 |
| | Св. 4 до 8 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 32 | 38 |
| | » 8 » 16 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 26 | 25 | 28 |
| | » 16 » 32 | 8,0 | 9,0 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 22 |
| | » 32 » 63 | 6,0 | 7,1 | 9,0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| | » 63 » 125 | 5,3 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 |
| | » 125 » 250 | 4,5 | 5,3 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| | » 250 » 500 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 6,7 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 11 | 12 |
| | » 500 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,3 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 10 | 10 | 11 |

Продолжение табл. 10

| Степень точности | Частота за оборот зубчатого колеса (для передачи за оборот колеса) | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | До 125 | | Свыше 125 до 400 | | Свыше 400 до 800 | | Свыше 800 до 1600 | | Свыше 1600 до 2500 | | Свыше 2500 до 4000 | |
| | | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 | От 1 до 6,3 | Св. 6,3 до 10 |
| Средний нормальный модуль t_n , мм | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | От 2 до 4 | 25 | 28 | 36 | 40 | 45 | 50 | 53 | 63 | 56 | 67 | 63 | 71 |
| | Св. 4 до 8 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | 42 | 50 | 45 | 53 |
| | » 8 » | 16 | 13 | 16 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 30 | 36 | 34 | 40 |
| | » 16 » | 32 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 28 | 28 | 30 |
| | » 32 » | 63 | 8,5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 20 | 22 | 25 |
| | » 63 » | 125 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 18 | 17 | 19 | 22 |
| | » 125 » | 250 | 6,7 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 |
| | » 250 » | 500 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 18 |
| | » 500 » | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 8,5 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 |

Приложение. Принятые обозначения:
 f_{zk} — допуск на циклическую погрешность зубчатого колеса;
 f_{zko} — допуск на циклическую погрешность передачи.

Таблица 11

**Нормы контакта зубьев в передаче
(показатель f_{ar})**

| Степень точности | Среднее конусное расстояние R , мм | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | До 50 | Св. 50 до 100 | Св. 100 до 200 | Св. 200 до 400 | Св. 400 до 800 | Б (см) до 1600 | Св. 1600 |
| | $\pm f_a$, мкм | | | | | | |
| 4 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 25 | 32 |
| 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 36 | 45 |
| 6 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 56 |
| 7 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 67 |
| 8 | 28 | 30 | 36 | 45 | 60 | 85 | 100 |
| 9 | 36 | 45 | 55 | 75 | 90 | 130 | 160 |
| 10 | 67 | 75 | 90 | 120 | 150 | 200 | 280 |
| 11 | 105 | 120 | 150 | 190 | 250 | 300 | 420 |
| 12 | 180 | 200 | 240 | 300 | 360 | 450 | 630 |

Примечания:

1. $\pm f_a$ — предельные отклонения межосевого расстояния.

2. Табличные значения f_a установлены для передач без продольной модификации зубьев.

Для передач с продольной модификацией величина f_a устанавливается независимо от значений, указанных в табл. 11. Эти значения могут быть вычислены по формуле, приведенной в справочном приложении 3.

3. Для гипоидных передач выбор производится по среднему конусному расстоянию колеса передачи.

Таблица 12

**Нормы контакта зубьев в передаче
(показатели F_{sl} и F_{sh} и относительные размеры суммарного
пятна контакта)**

| Степень точности | По длине зубьев | | По высоте зубьев | |
|------------------|---|--|--|--|
| | С продольной модификацией | Немодифициро- ванных | С профильной модификацией | Немодифициро- ванных |
| | F_{sl} (в процентах от длины зуба) | Относительный раз- мер суммарного пятна контакта (в процентах длины зуба) не менее | F_{sh} (в процентах от средней глуби- ны захода) | Относительный раз- мер суммарного пятна контакта (в процентах от сред- ней глубины захода) не менее |
| 4—5 | ±10 | 70 | ±10 | 75 |
| 6—7 | ±10 | 60 | ±10 | 65 |
| 8—9 | ±15 | 50 | ±15 | 55 |
| 10—12 | ±15 | 40 | ±15 | 45 |

П р и м е ч а н и е. Принятые обозначения:

F_{sl} — предельные отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта по длине (для модифицированных зубьев).

F_{sh} — предельные отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта по высоте (для модифицированных зубьев).

3. НОРМЫ БОКОВОГО ЗАЗОРА

3.1. Величины гарантированного бокового зазора j_{nmin} для передач с различными видами сопряжений устанавливаются независимо от степеней точности и их комбинирования по табл. 13.

3.2. Гарантируенный боковой зазор в передаче обеспечивается выбором предельного отклонения межосевого угла передачи (E_Σ), наименьшего отклонения средней постоянной хорды зубьев шестерни и колеса (E_{ss}) и допусков на них. В справочном приложении 4 приводятся значения указанных показателей.

3.3. Допуск на боковой зазор T_{jn} настоящим стандартом не регламентируется.

Таблица 13

**Нормы бокового зазора
(показатель $j_{n\min}$)**

| Вид сопряжения | Обозначение | Среднее конусное расстояние R , мм | | | | | | | | | | | | | | Св. 1600 | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|--------|-------|--------------|----------|-----|-----|------|
| | | До 50 | | Св. 50 до 100 | | Св. 100 до 200 | | Св. 200 до 400 | | Св. 400 до 800 | | Св. 800 до 1600 | | | | | | | |
| | | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | | | |
| Угол делительного конуса шестерни, δ_1 , градусы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| мкм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | $j_{n\min}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | | 15 | 21 | 25 | 21 | 25 | 30 | 25 | 35 | 40 | 30 | 46 | 52 | 40 | 57 | 70 | 125 | 175 | |
| C | | 22 | 33 | 39 | 33 | 39 | 46 | 39 | 54 | 63 | 46 | 72 | 81 | 63 | 89 | 110 | 165 | 280 | |
| S | | 36 | 52 | 62 | 52 | 62 | 74 | 62 | 87 | 100 | 74 | 115 | 130 | 100 | 140 | 175 | 200 | 310 | 440 |
| V | | 58 | 84 | 100 | 84 | 100 | 120 | 100 | 140 | 160 | 120 | 185 | 210 | 160 | 230 | 280 | 320 | 420 | 710 |
| A | | 90 | 130 | 160 | 130 | 160 | 190 | 160 | 220 | 250 | 190 | 290 | 320 | 250 | 360 | 440 | 500 | 660 | 1100 |

П р и м е ч а н и я:

1. $j_{n\min}$ — гарантированный боковой зазор.
2. Для ортогональных передач $j_{n\min}$ определяют непосредственно из табл. 13 по значениям R ; для неортогональных передач $j_{n\min}$ определяют по расчетной величине

$$R' = \frac{R}{2} (\sin 2\delta_1 + \sin 2\delta_2),$$

где δ_1 и δ_2 — углы делительных конусов соответственно шестерни и колеса.


3. Для гипоидных передач выбор $j_{n\min}$ проводится по среднему конусному расстоянию колеса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

**ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ,
ОБОЗНАЧЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ**

1. Кинематическая погрешность передачи

Разность между действительным и номинальным (расчетным) углами поворота ведомого зубчатого колеса передачи. Выражается в линейных величинах длиной дуги его средней делительной окружности (черт. 1)

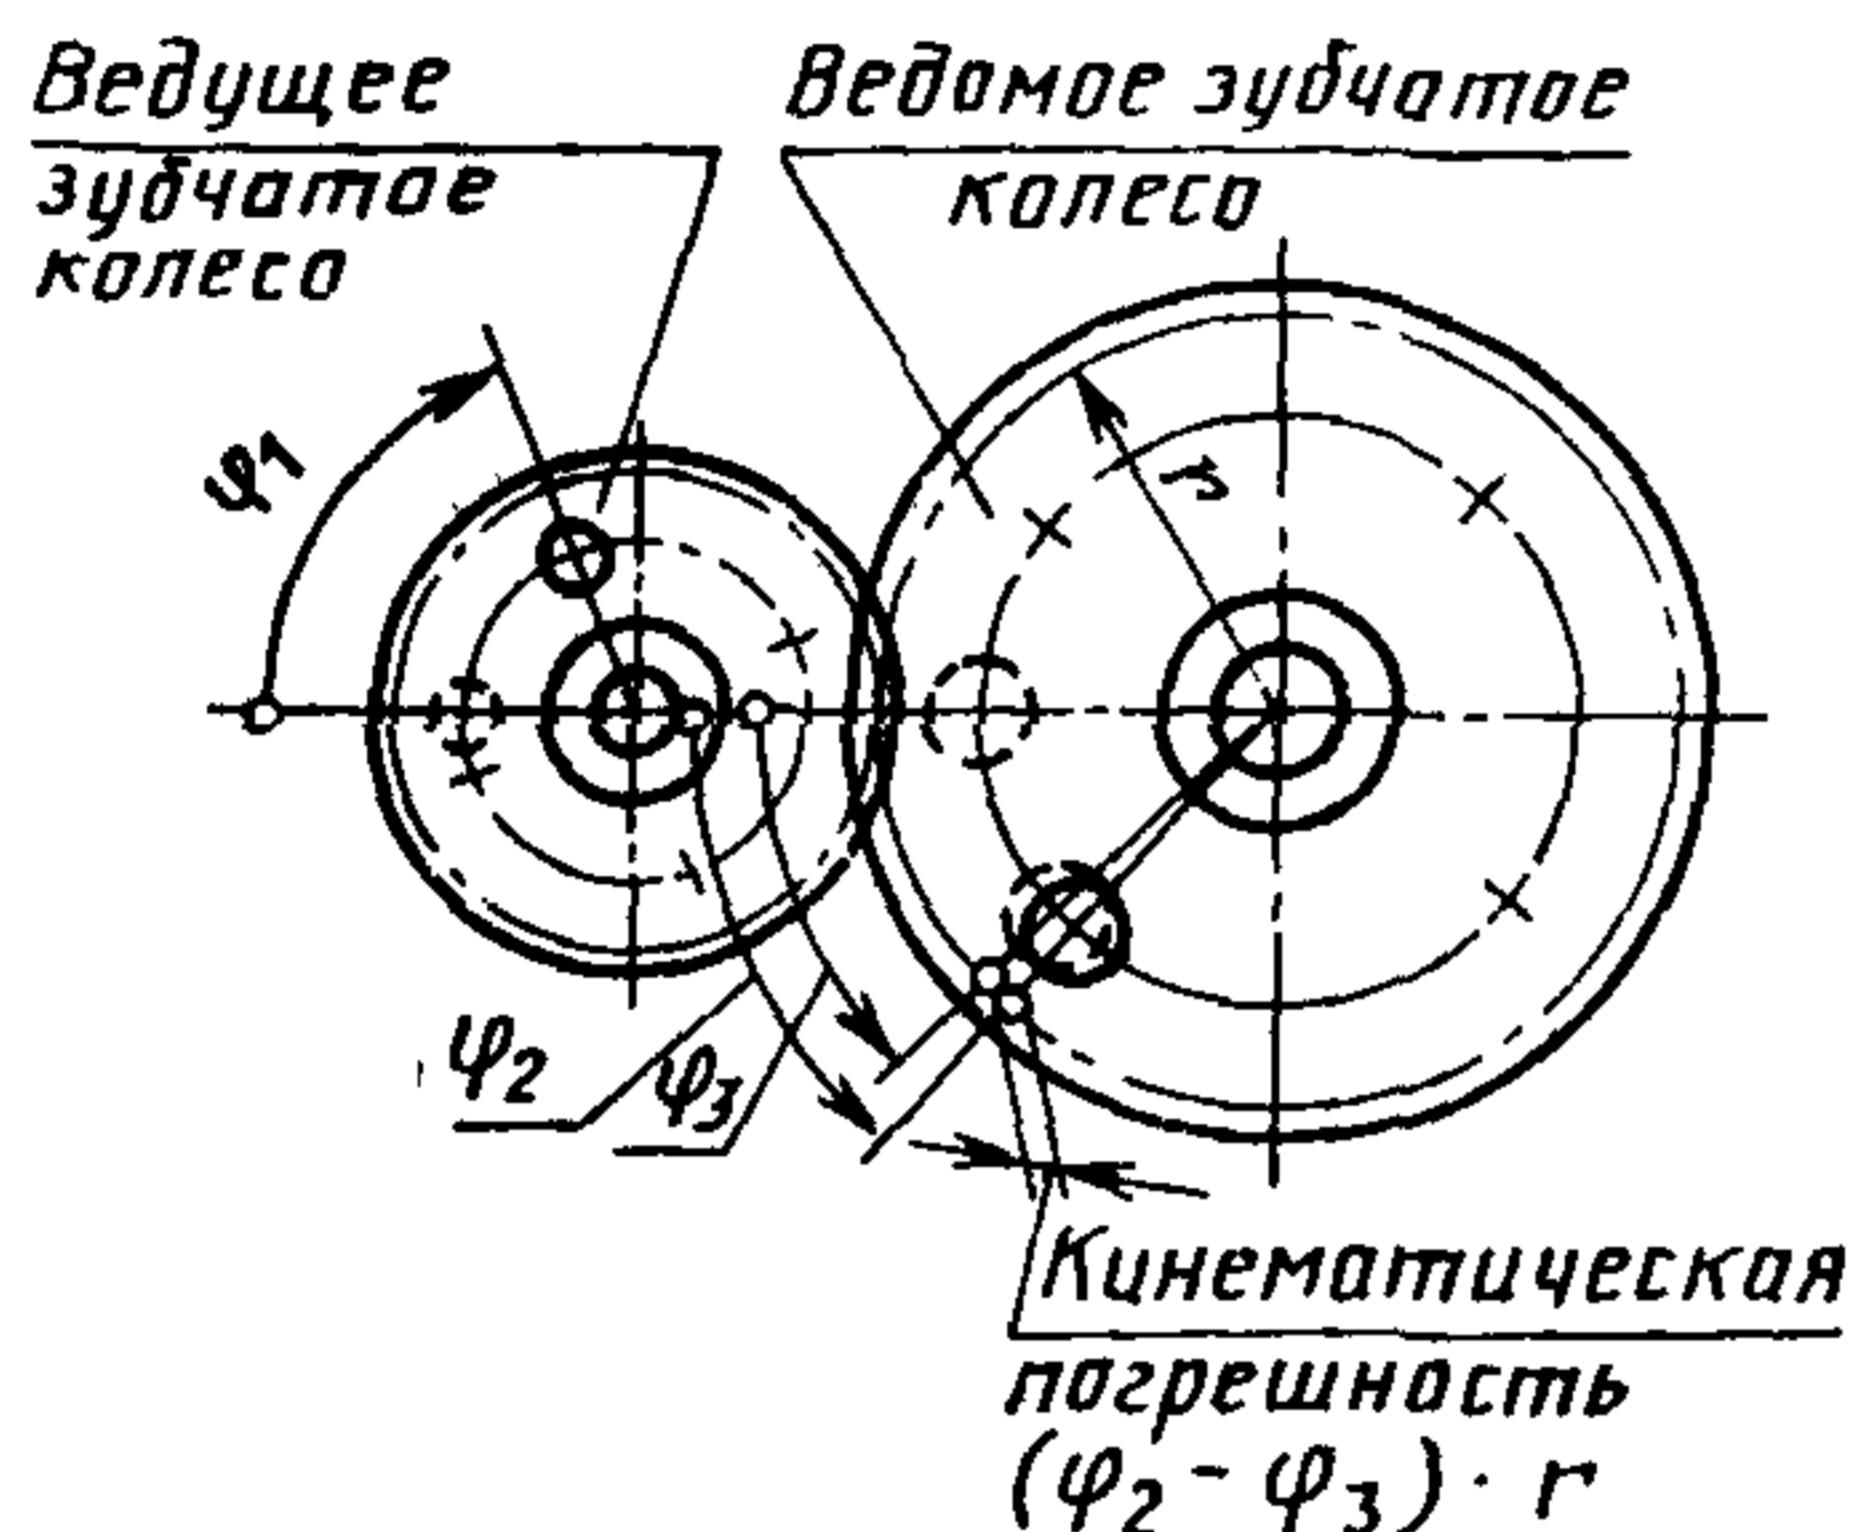

$$\varphi_3 = \varphi_1 - \frac{z_1}{z_2},$$

где z_1 — число зубьев ведущего зубчатого колеса;

z_2 — число зубьев ведомого зубчатого колеса;

φ_1 — действительный угол поворота ведущего зубчатого колеса;

φ_2 — действительный угол поворота ведомого зубчатого колеса;

φ_3 — номинальный угол поворота ведомого зубчатого колеса.

Черт. 1


2. Наибольшая кинематическая погрешность передачи $F'_{i,0}$

Наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности передачи за полный цикл изменения относительного положения зубчатых колес (т. е. в пределах числа оборотов колеса, равного частному от деления числа зубьев шестерни на общий наибольший делитель чисел зубьев обоих зубчатых колес передачи).

3. Допуск на кинематическую погрешность передачи $F'_{i,0}$

4. Кинематическая погрешность зубчатого колеса

Разность между действительным и номинальным (расчетным) углами поворота зубчатого колеса на его рабочей оси, ведомого точным (идеальным) зубчатым колесом при точном взаимном положении осей вращения этих колес.

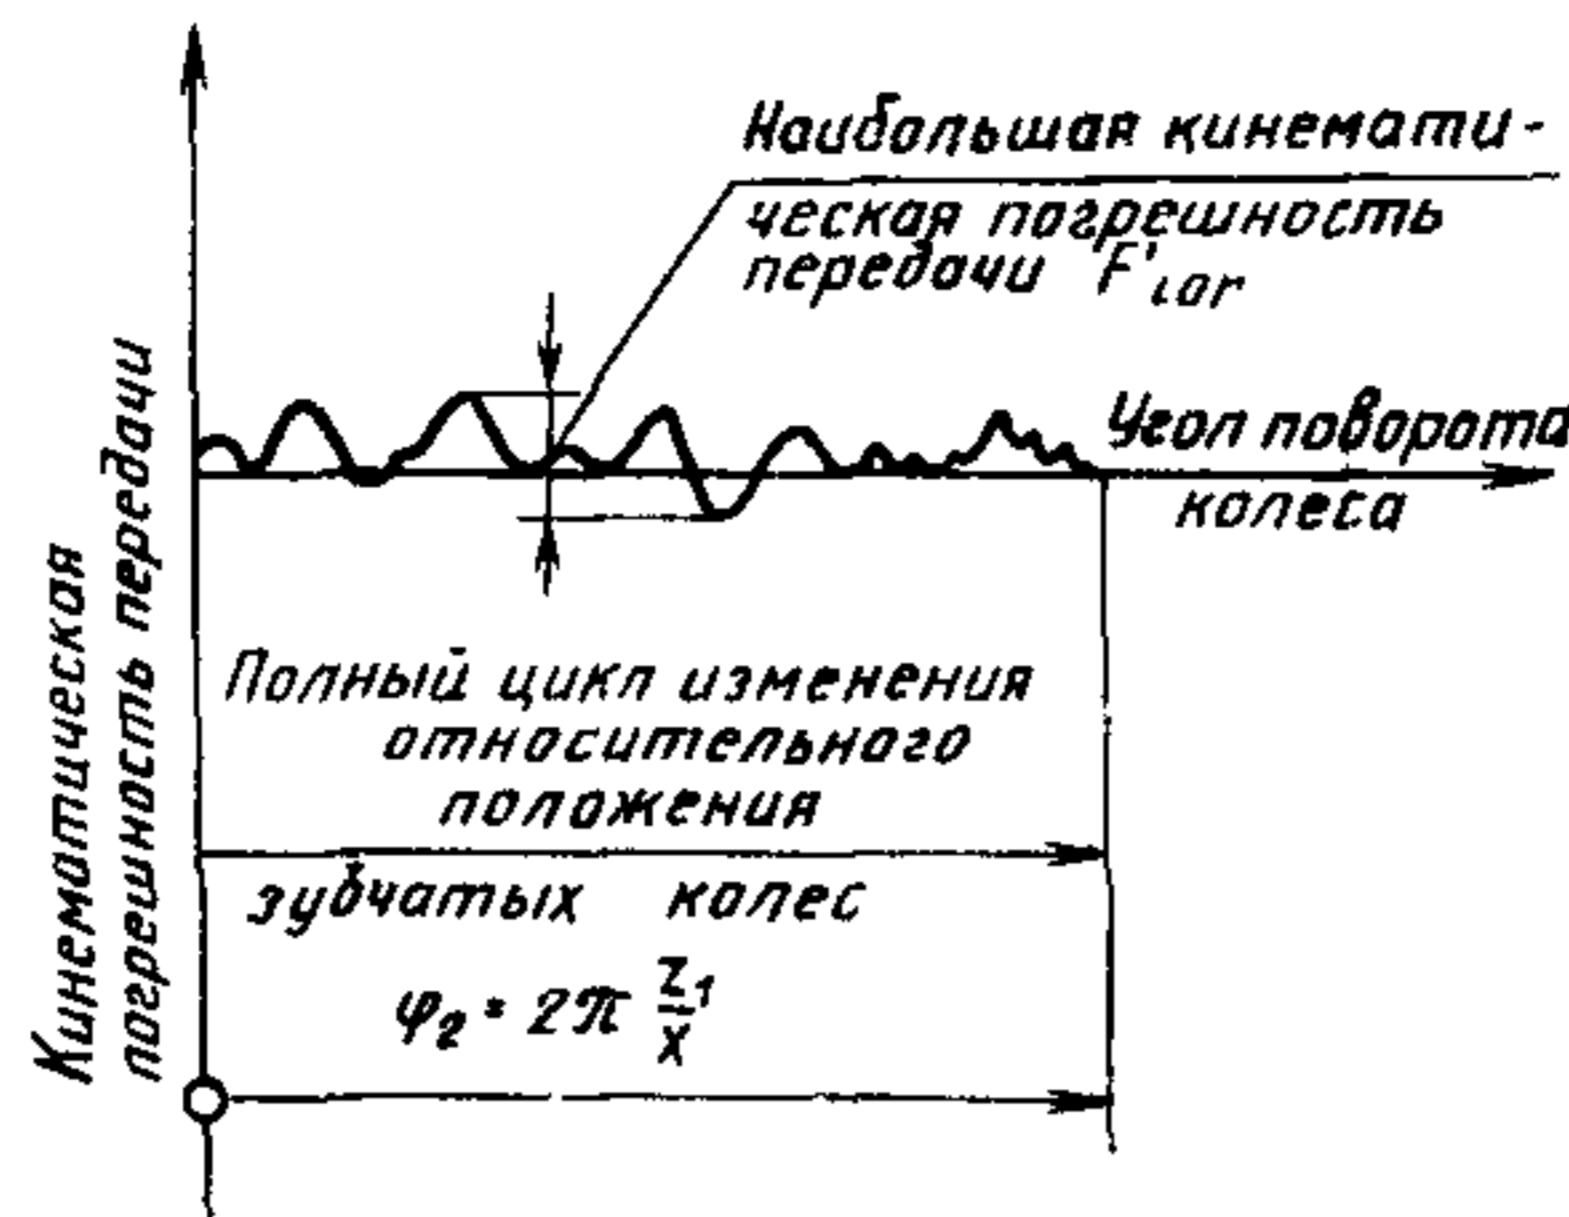

Φ_2 — угол поворота зубчатого колеса;
 x — общий наибольший делитель чисел зубьев z_1 и z_2 соответственно шестерни и колеса.


Черт. 2

Выражается в линейных величинах длиной дуги средней делительной окружности.

Примечание. Под рабочей осью зубчатого колеса понимается ось, вокруг которой оно вращается в передаче.

5. Наибольшая кинематическая погрешность зубчатого колеса F'_{1r} .

Наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности зубчатого колеса в пределах его полного оборота. (черт. 3).

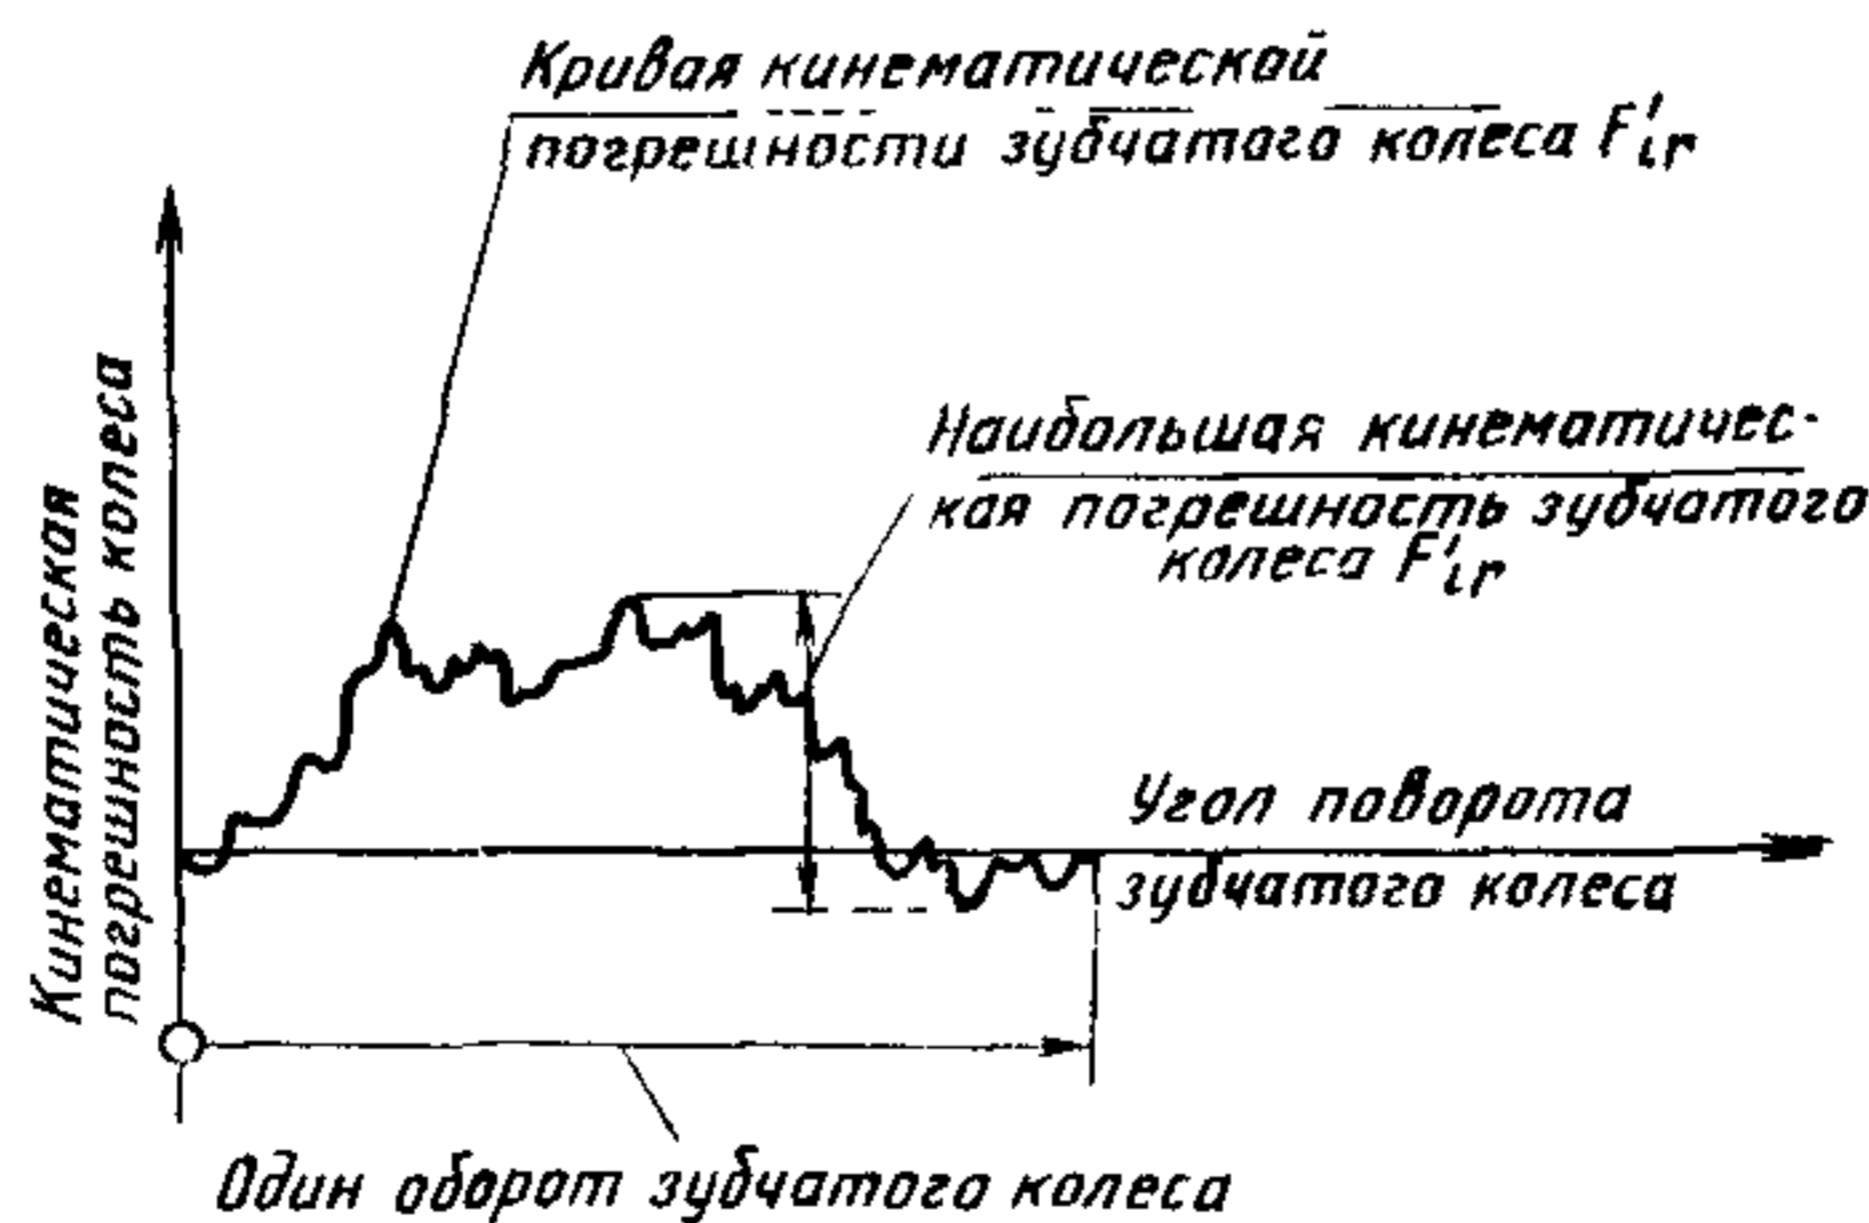


Черт. 3

6. Допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса F' ,

7. Накопленная погрешность k шагов F_{phr}

Кинематическая погрешность зубчатого колеса при номинальном его повороте на k целых угловых шагов, k — целое число в пределах от 2 до $z/2$ (см. примечание 2 к табл. 6) (черт. 4)

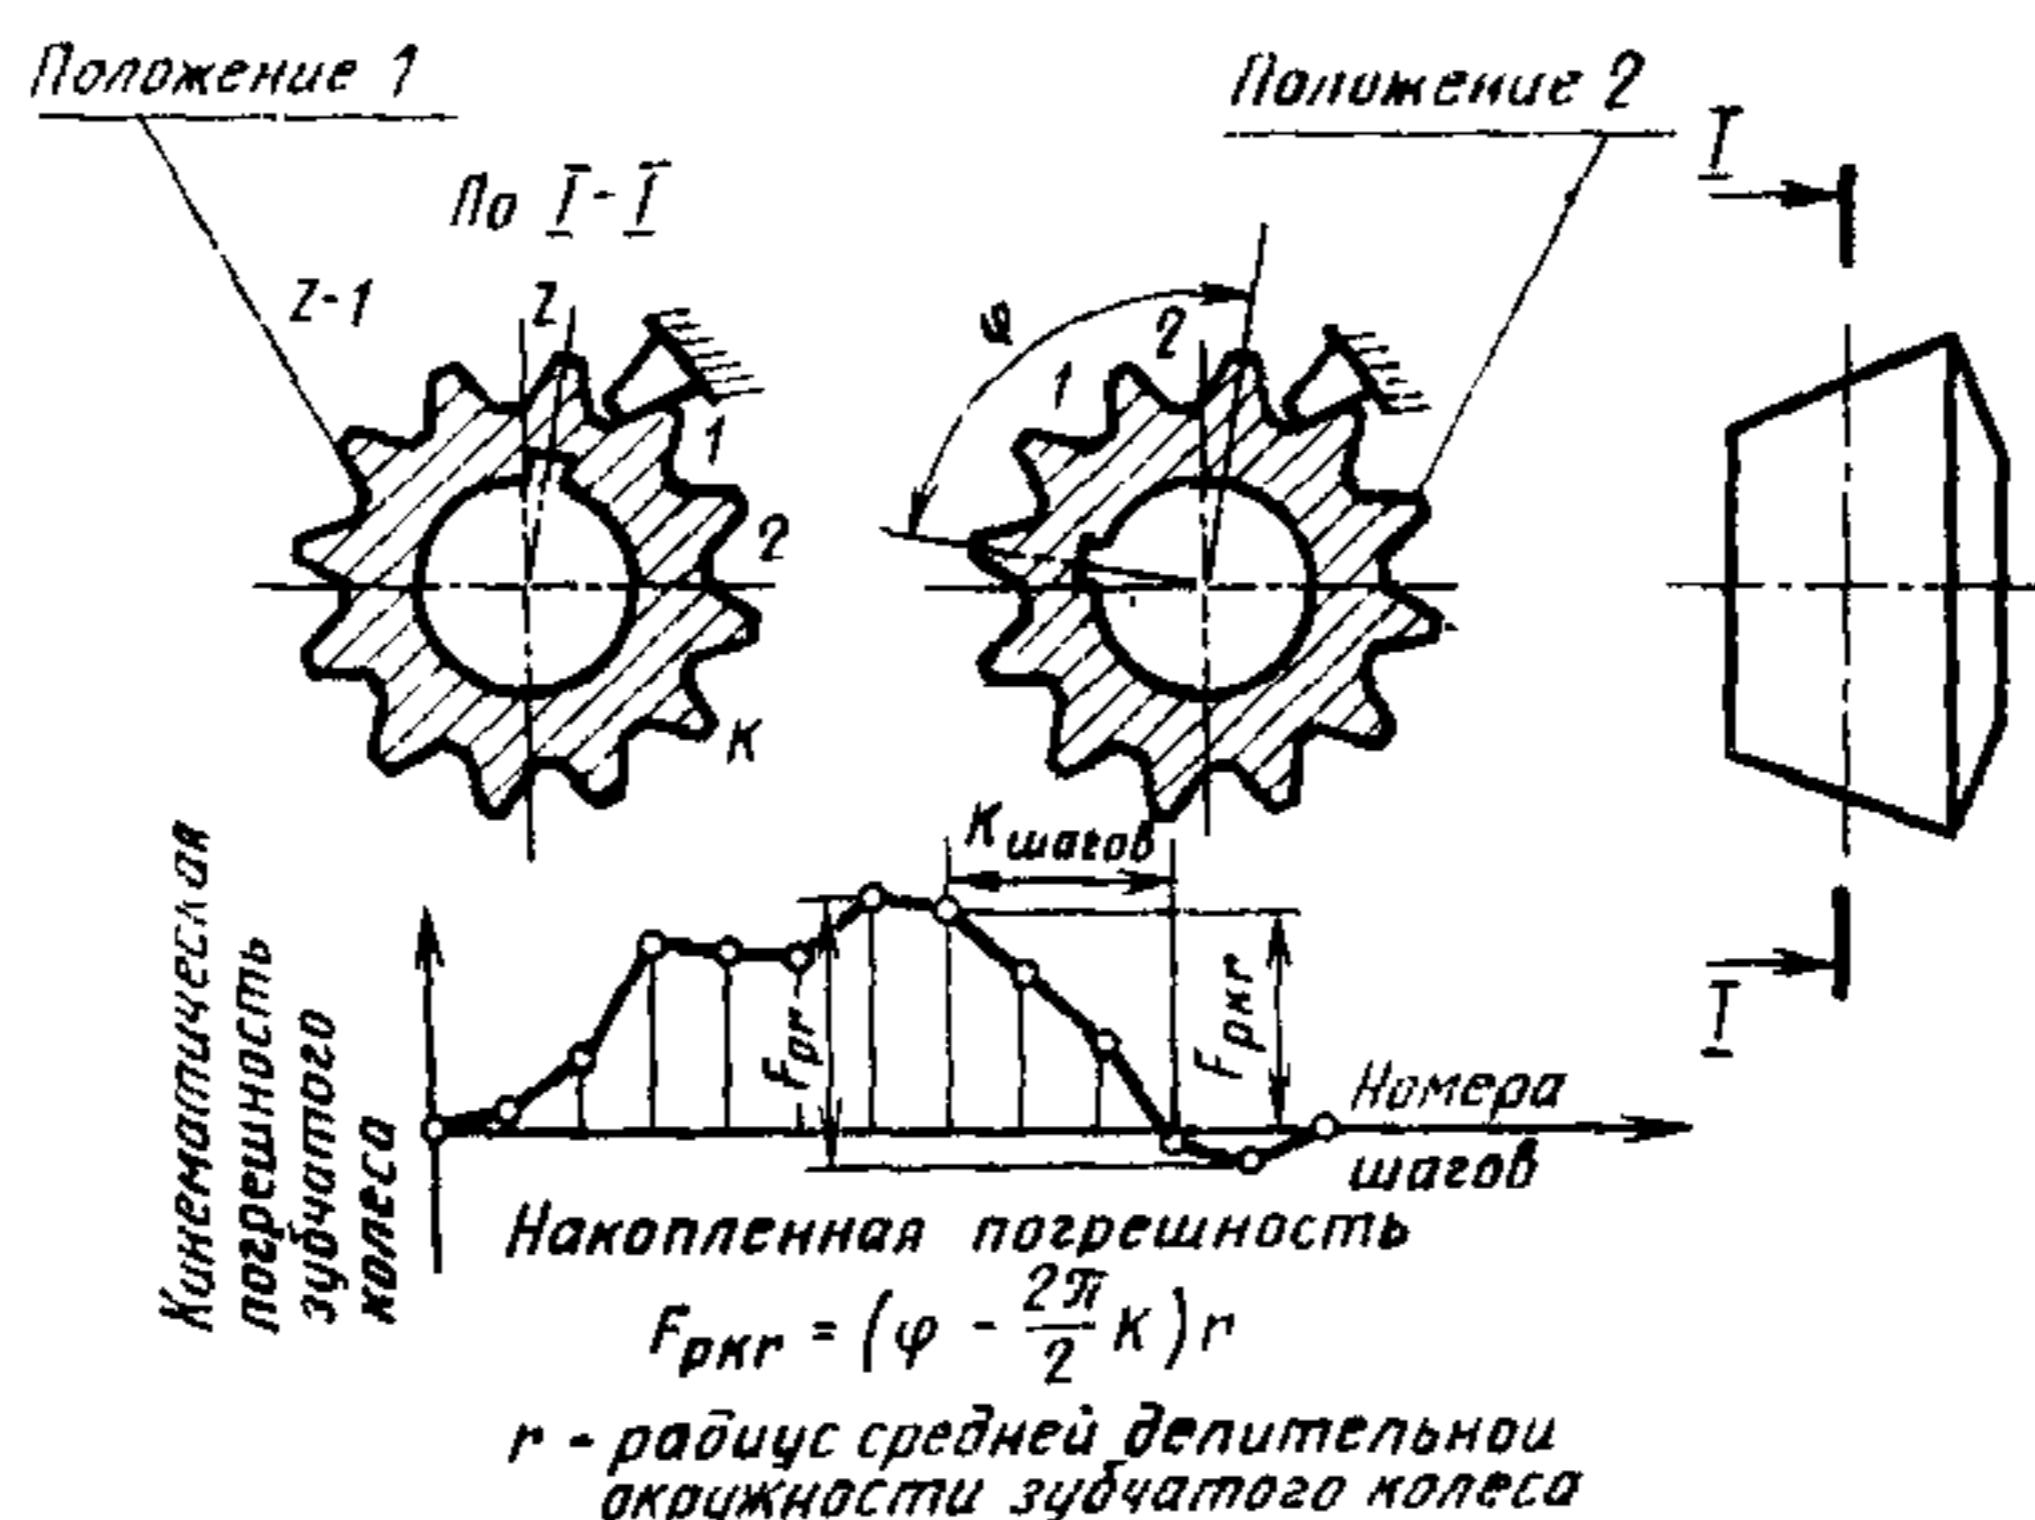

Черт. 4

8. Допуск на накопленную погрешность k шагов F_{pk}

9. Накопленная погрешность шага по зубчатому колесу F_{pr}

Наибольшая алгебраическая разность значений накопленных погрешностей, найденных для всех значений k в пределах от 2 до $z/2$.

10. Допуск на накопленную погрешность шага по зубчатому колесу F_p .

11. Биение зубчатого венца F_{rr}

Наибольшая в пределах зубчатого колеса разность расстояний от его рабочей оси до элемента нормального исходного контура (одиночного зуба или впадины), наложенного на профили зубьев зубчатого колеса. Определяется в направлении, перпендикулярном образующей делительного конуса зубчатого колеса примерно на среднем конусном расстоянии.

12. Допуск на биение зубчатого венца F_r

13. Погрешность обката F_{cr}

Составляющая кинематической погрешности зубчатого колеса, определяемая при вращении его на технологической оси и при исключении циклических погрешностей зубцовой частоты и кратных ей более высоких частот.

Примечания: 1. Под технологической осью зубчатого колеса понимается ось, вокруг которой оно вращается в процессе окончательной механической обработки зубьев по каждой из их сторон.

2. Погрешность обката может определяться как погрешность кинематической цепи деления зубообрабатывающего станка.

14. Допуск на погрешность обката F_c

15. Колебание измерительного межосевого угла пары (измерительной пары):


за полный цикл $F''_{i\Sigma or}$

(за полный оборот зубчатого колеса) ($F''_{i\Sigma r}$)

на одном зубе $f''_{i\Sigma or}$ ($f''_{i\Sigma r}$)

Разность наибольшего и наименьшего измерительных межосевых углов за полный цикл (за оборот колеса) изменения относительного положения зубчатых колес (см. п. 2) пары (измерительной пары) при беззазорном их зацеплении или соответственно на один угловой шаг. Определяется как линейная величина на среднем конусном расстоянии (черт. 5).

16. Допуск на колебание измерительного межосевого угла пары (измерительной пары):

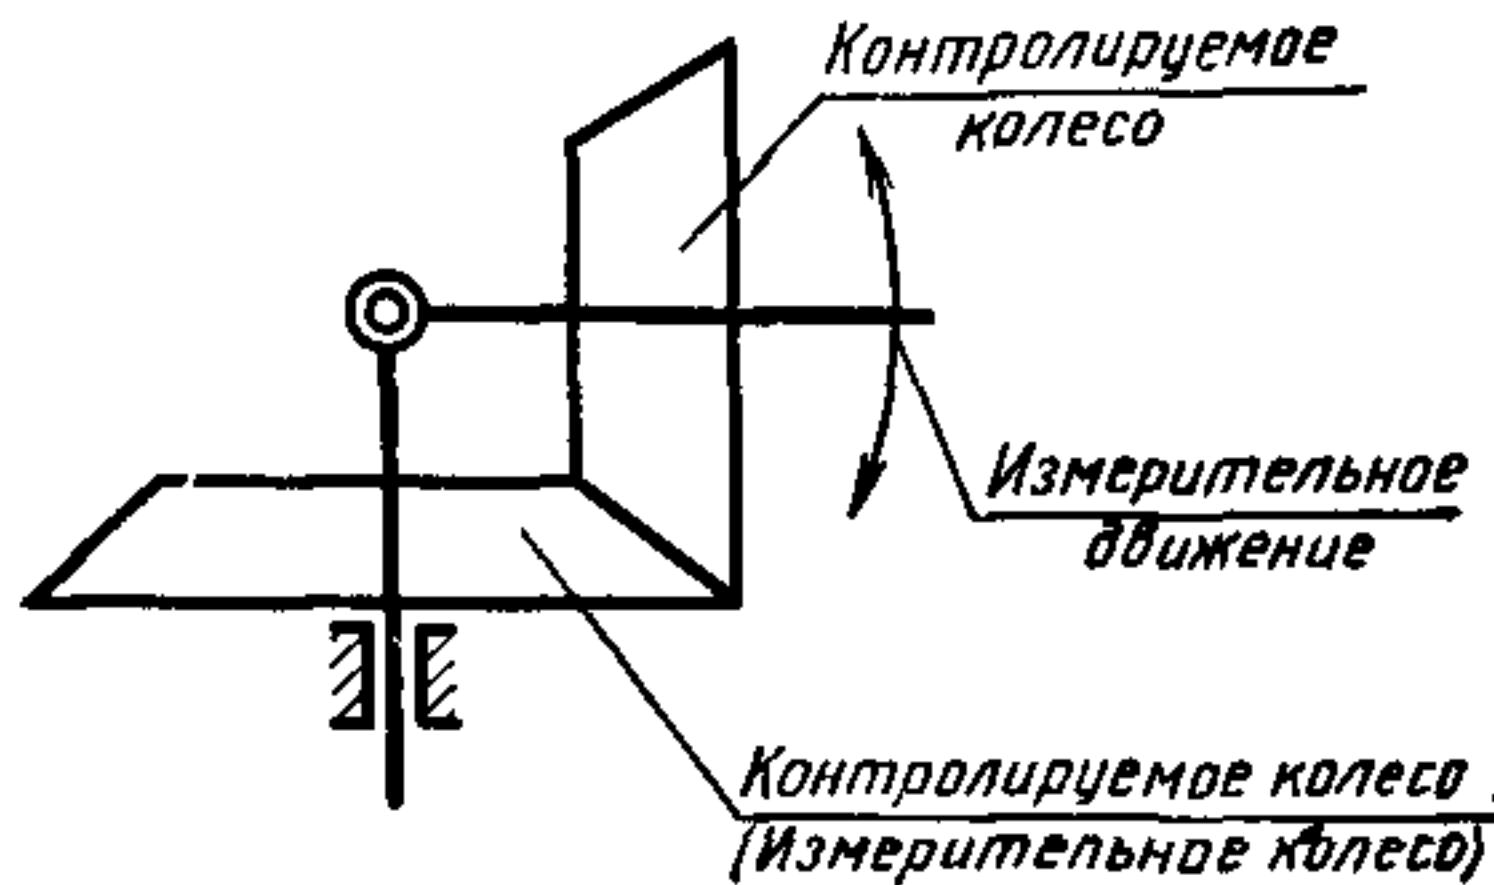

Черт. 5

за полный цикл $F''_{i\Sigma^0}$

(за оборот зубчатого колеса) ($F''_{i\Sigma}$)

на одном зубе $f''_{i\Sigma^0}$ ($f''_{i\Sigma}$)


17. Колебание относительного положения зубчатых колес пары (измерительной пары) по нормали:

за полный цикл F''_{inor}

(за оборот зубчатого колеса) (F''_{inr})

на одном зубе f''_{inor} (f''_{inr}).

Наибольшая разность положений одного из элементов пары (измерительной пары) относительно другого в направлении, перпендикулярном плоскости, проходящей через общую образующую начальных конусов и касательную к ним (черт. 6)

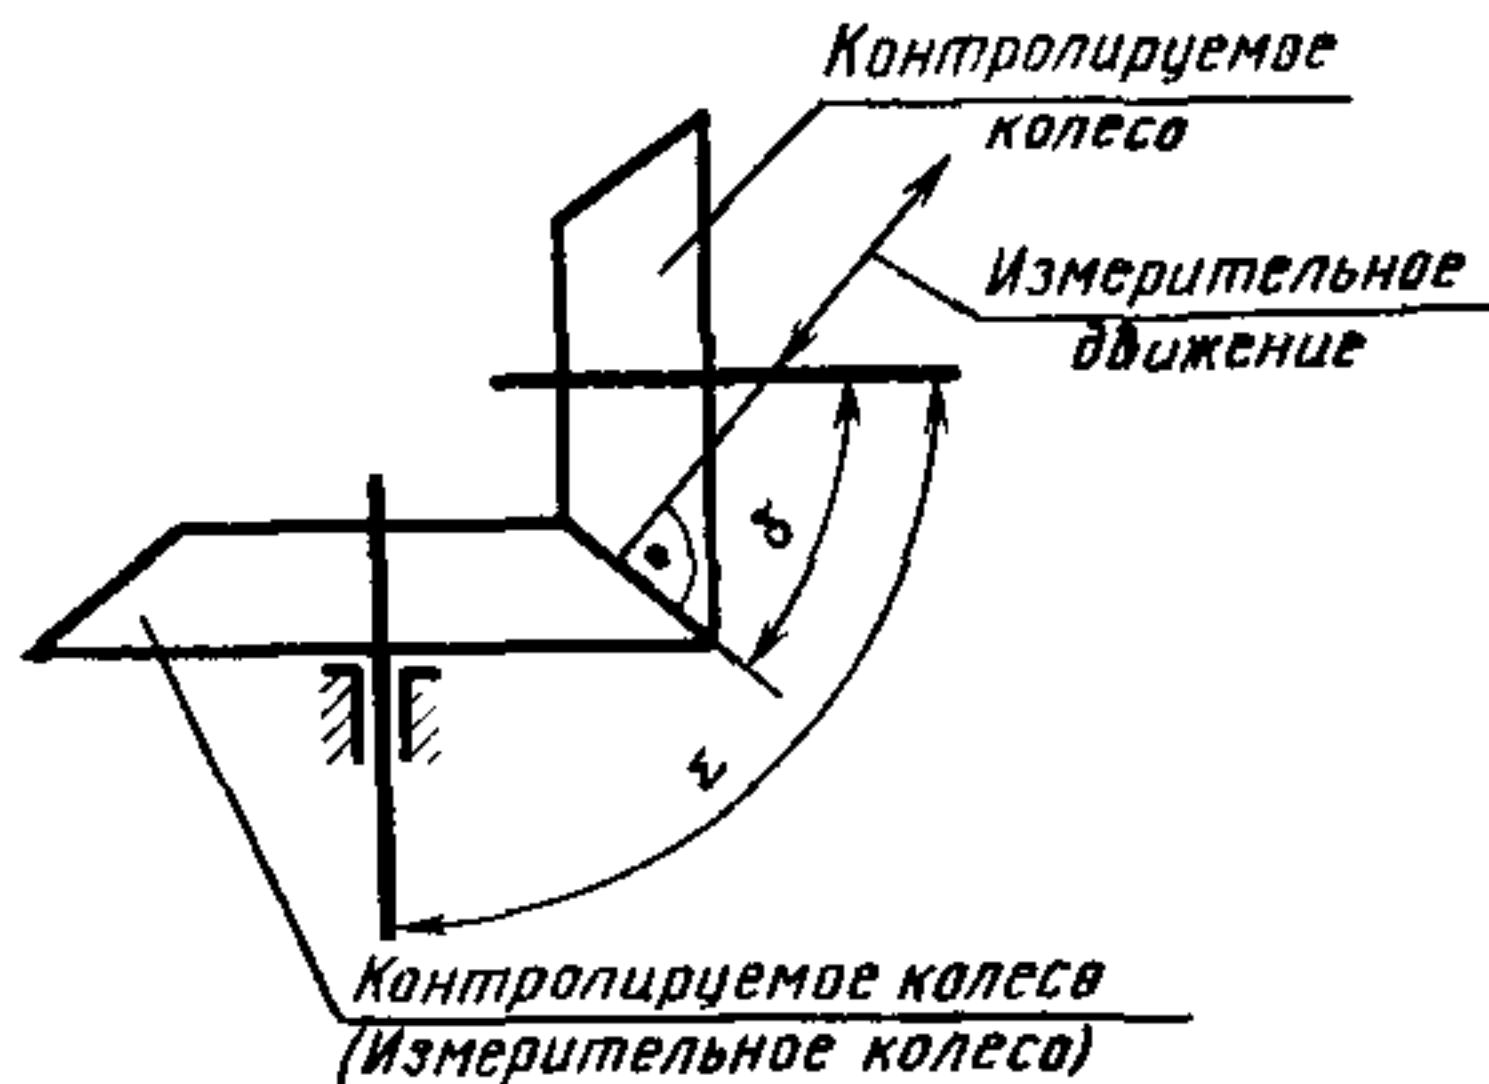

Черт. 6

18. Допуск на колебание относительного положения зубчатых колес пары (измерительной пары) по нормали:

за полный цикл F''_{ino}

(оборот зубчатого колеса) (F''_{in})

на одном зубе f''_{ino} (f''_{in})


19. Колебание бокового зазора в передаче $F_{v,jr}$

Разность между наибольшим и наименьшим боковыми зазорами в передаче за полный цикл изменения относительного положения зубчатых колес (см. п. 2).

20. Допуск на колебание бокового зазора в передаче F_v ,

21. Циклическая погрешность передачи f_{zkr}

Удвоенная амплитуда гармонической составляющей кинематической погрешности передачи (черт. 7)

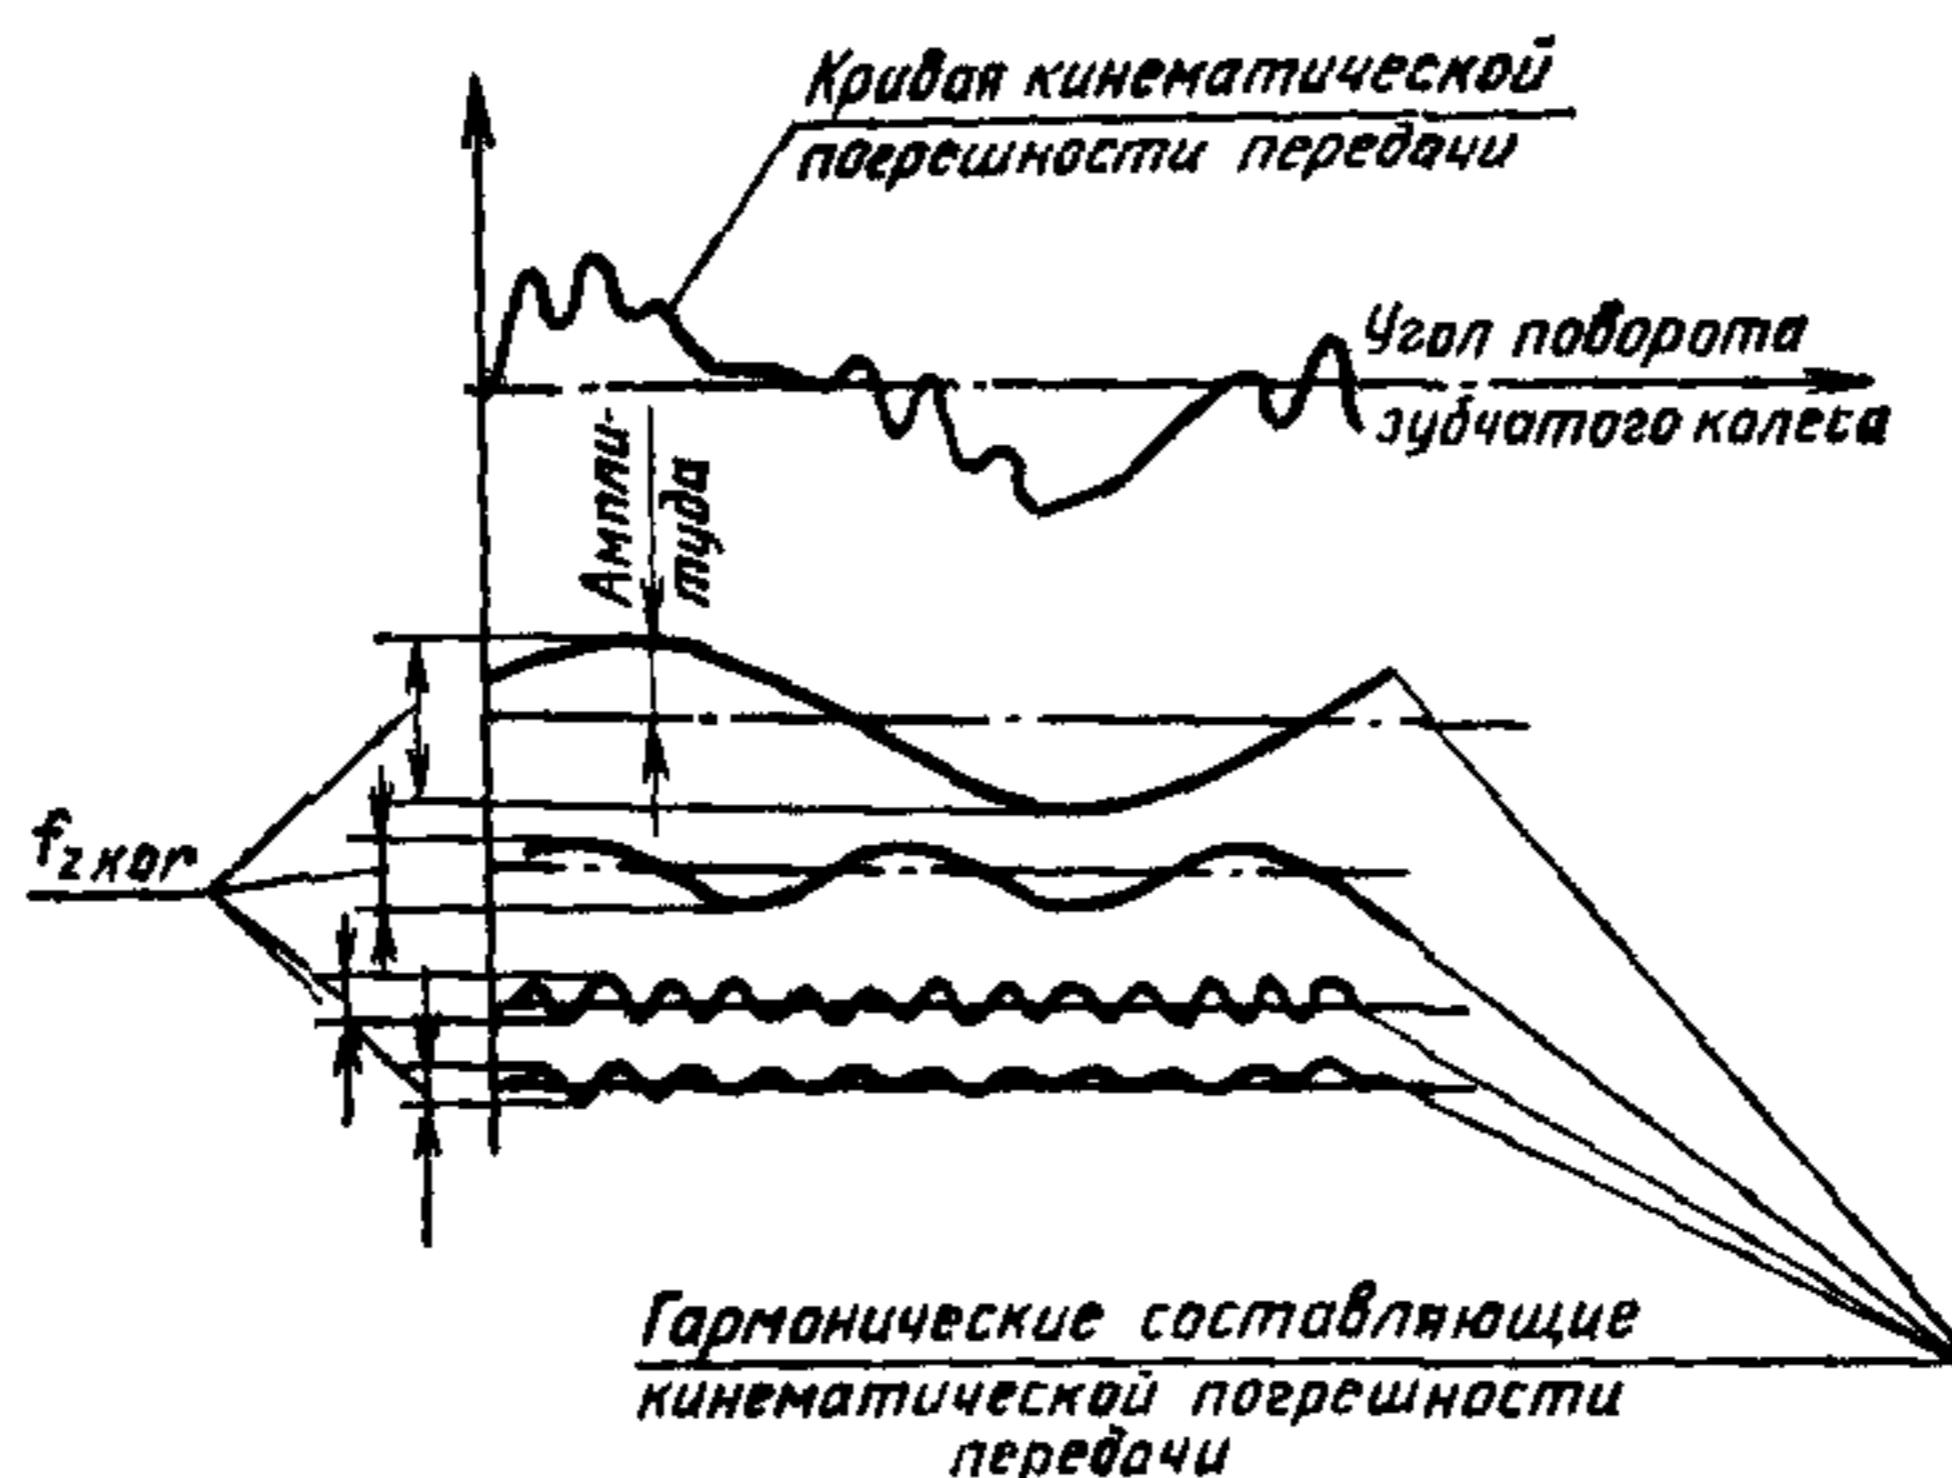

Черт. 7

22. Допуск на циклическую погрешность передачи f_{zko} 23. Циклическая погрешность зубцовой частоты в передаче f_{zzot}

Циклическая погрешность в передаче с частотой повторения за оборот колеса, равной числу его зубьев.

24. Допуск на циклическую погрешность зубцовой частоты в передаче f_{zzo} 25. Циклическая погрешность зубчатого колеса f_{zkr}

Удвоенная амплитуда гармонической составляющей кинематической погрешности зубчатого колеса.

26. Допуск за циклическую погрешность зубчатого колеса f_{zh} 27. Погрешность обката зубцовой частоты f_{cr}

Составляющая кинематической погрешности зубчатого колеса зубцовой частоты и кратных ей более высоких частот, определяемая при вращении колеса на технологической оси при исключении влияния погрешности производящей поверхности инструмента (см. п. 13).

Примечание. Погрешность обката зубцовой частоты может определяться как погрешность кинематической цепи обката зукообрабатывающего станка.

28. Допуск на погрешность обката зубцовой частоты f_c 29. Отклонение шага f_{pt}

Кинематическая погрешность зубчатого колеса при его повороте на один名义ный угловой шаг.

30. Предельные отклонения шага:


верхнее $+f_{pt}$

нижнее $-f_{pt}$

31. Осевое смещение зубчатого венца f_{am}

Величина смещения зубчатого венца вдоль его оси при монтаже передачи от положения, при котором характеристики зацепления (плавность работы, пятно контакта) являются наилучшими, установленными при обкаточном контроле пары (черт. 8)

32. Предельные осевые смещения зубчатого венца $\pm f_{am}$

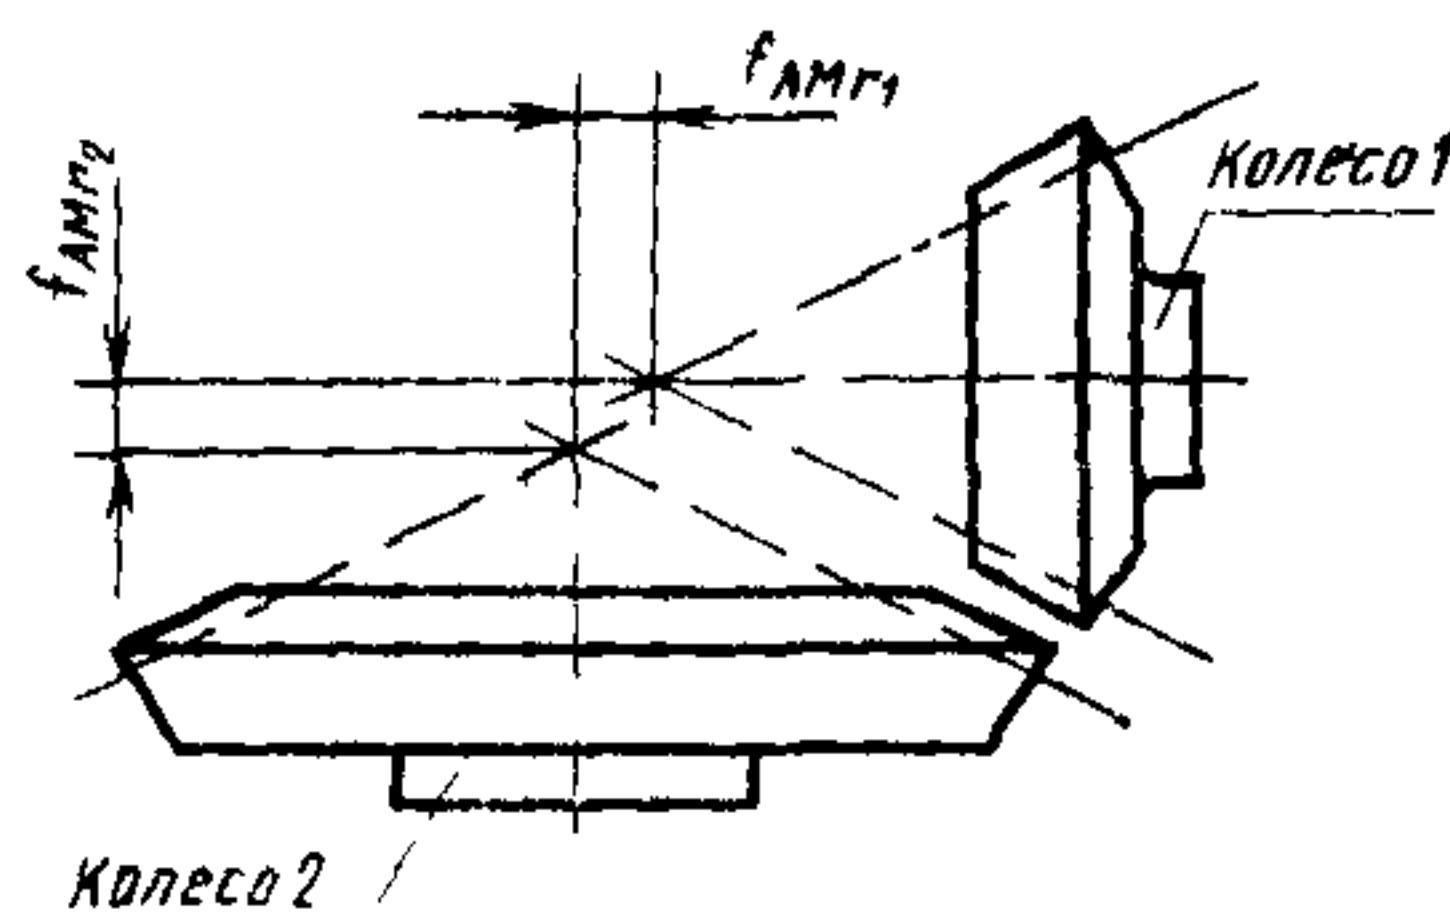

Черт. 8

33 Суммарное пятно контакта


Часть активной боковой поверхности зуба зубчатого колеса, на которой располагаются следы прилегания зубьев парного зубчатого колеса в собранной передаче после вращения под нагрузкой, устанавливаемой конструктором.

Примечание. Определяются относительные размеры суммарного пятна контакта в процентах, по длине зуба — отношение расстояния между крайними точками следов прилегания к длине зуба, по высоте зуба — отношение средней высоты следов прилегания к средней высоте зуба соответствующей активной боковой поверхности.

34. Отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта:

по длине F_{slr} по высоте F_{shr}

Алгебраическая разность между действительным и номинальным относительными размерами суммарного пятна контакта (черт. 9)

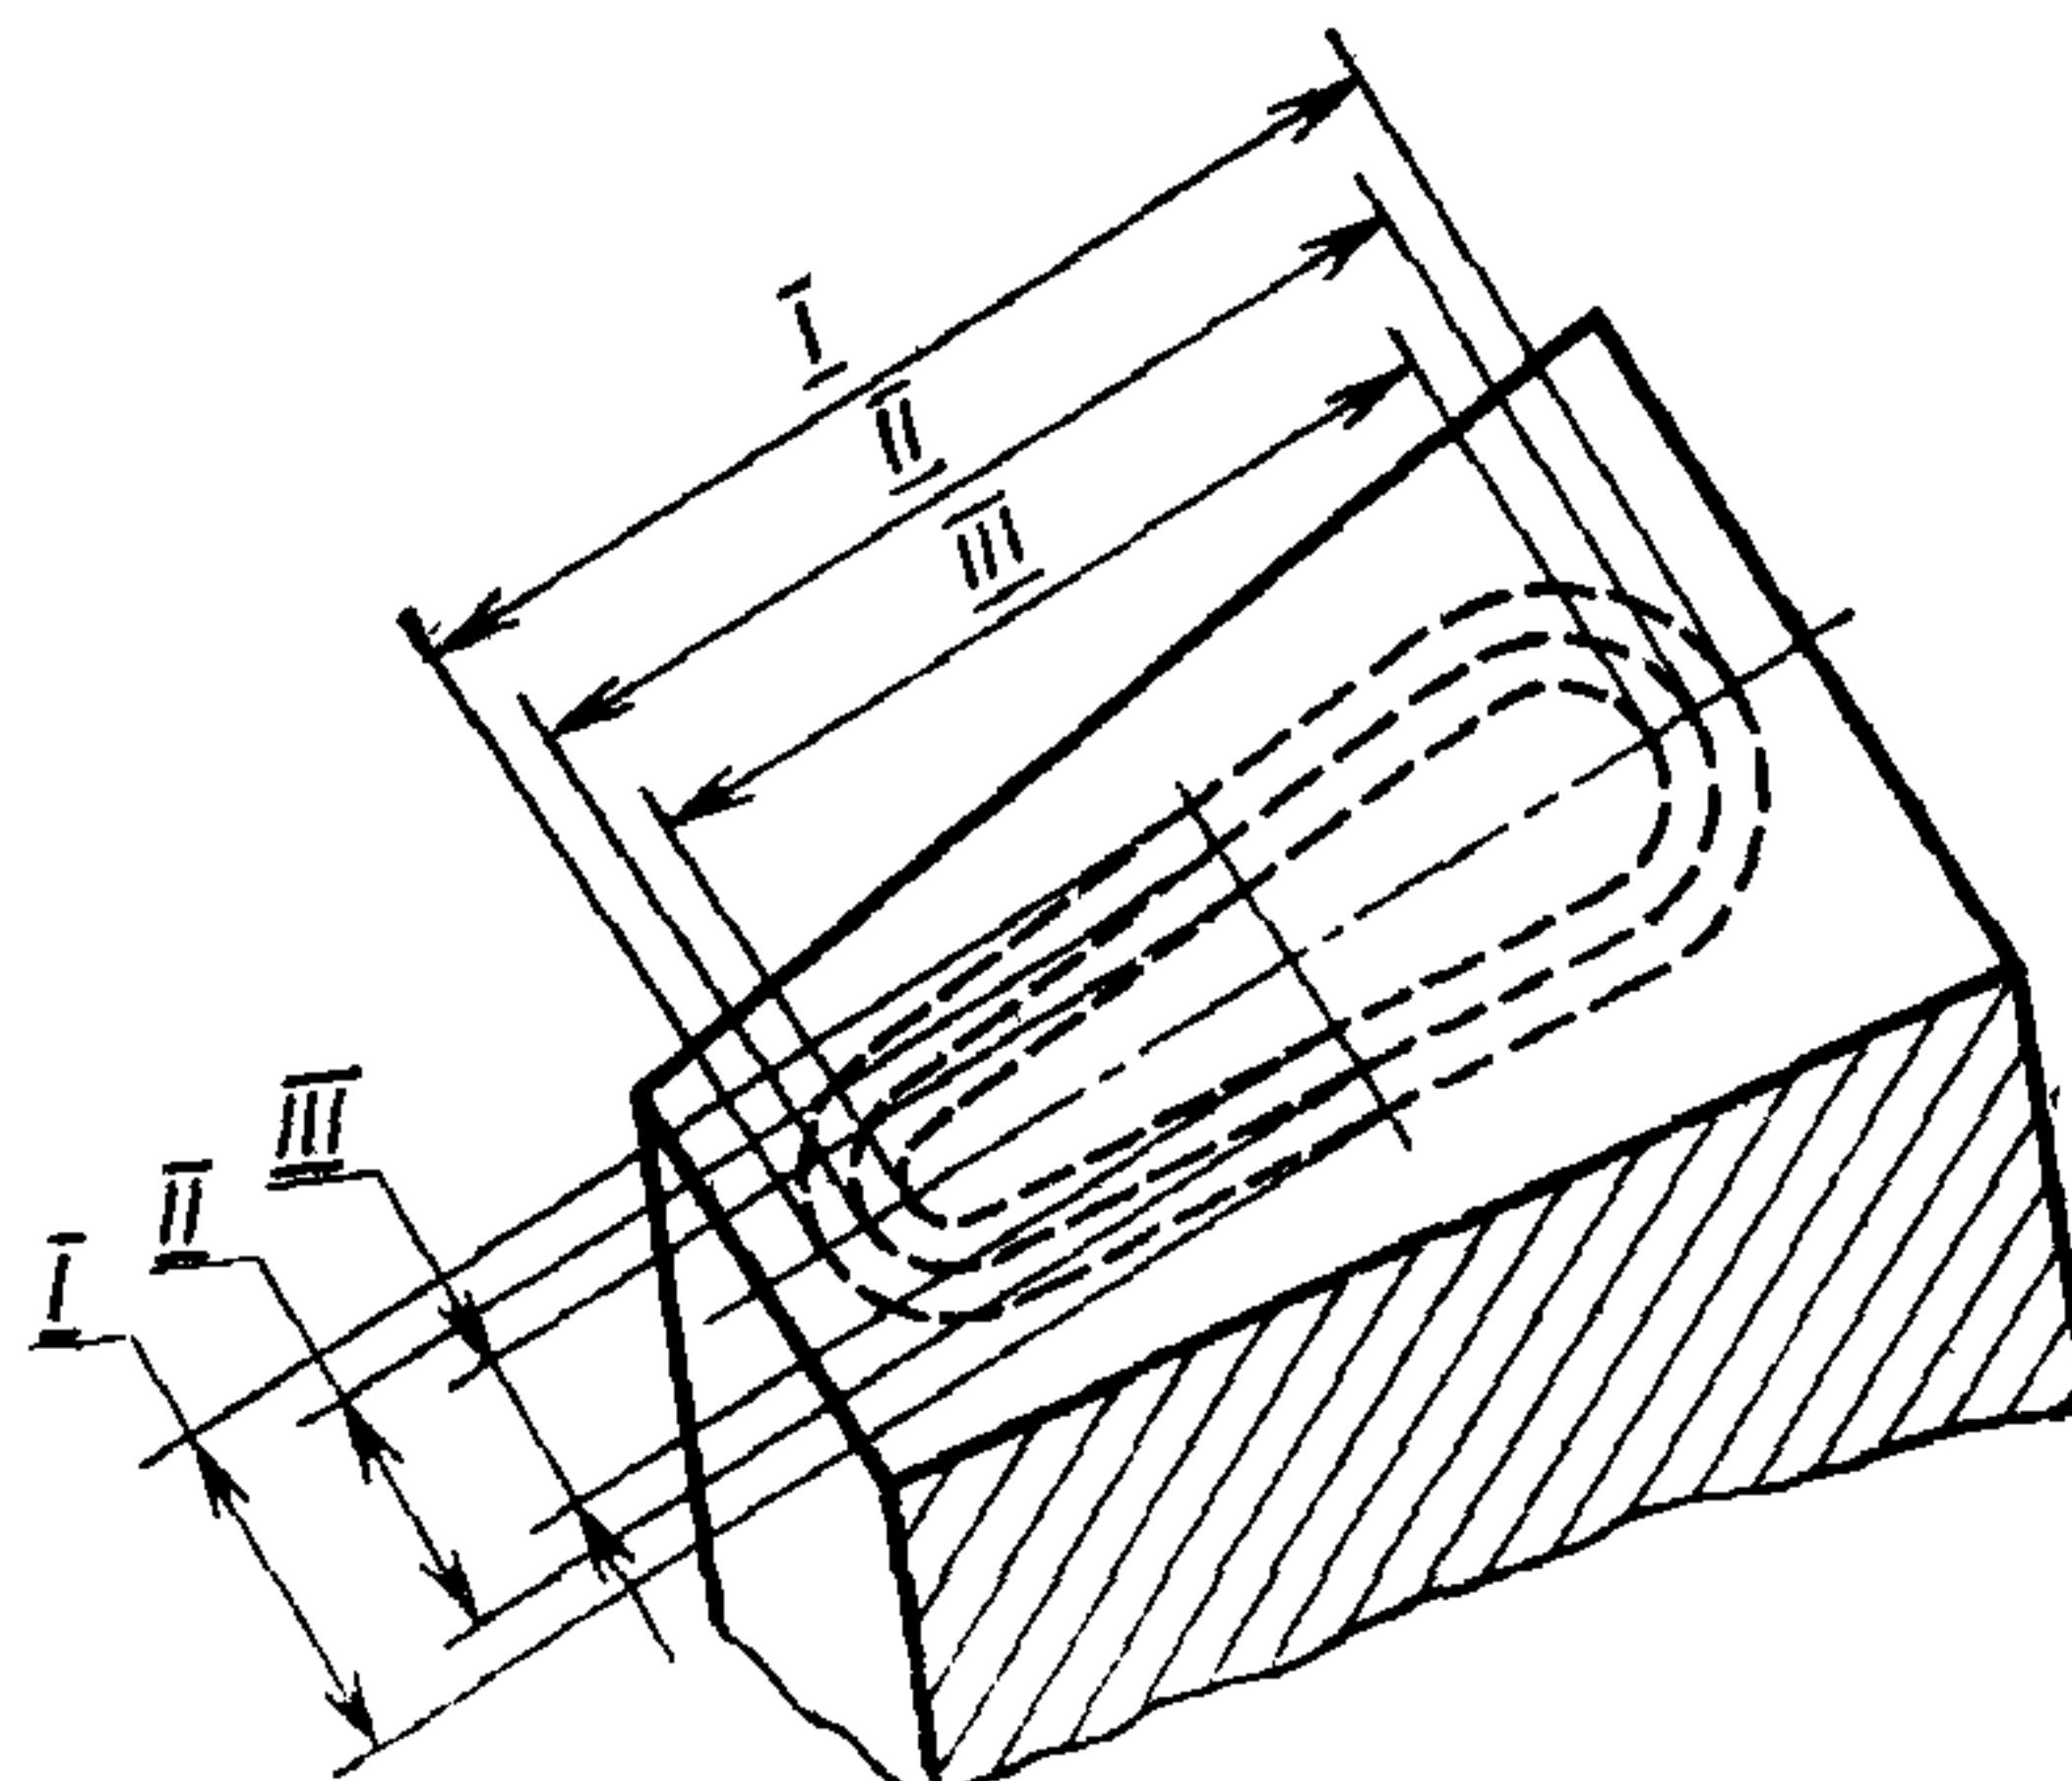

I — наибольший предельный размер пятна контакта II — номинальный размер пятна контакта, III — наименьший предельный размер пятна контакта

Черт. 9

35. Предельные отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта:

по длине $\pm F_{sl}$
по высоте $\pm F_{sh}$

36. Суммарная зона касания

Суммарное пятно контакта, полученное при легком торможении ведомого зубчатого колеса пары, обеспечивающем непрерывное контактирование сопряженных зубьев на контролльно-обкатном станке.

37. Предельные отклонения относительных размеров суммарной зоны касания:

по длине $\pm F'_{sl}$
по высоте $\pm F'_{sh}$

38. Отклонения межосевого угла передачи E_x

Разность между действительным и номинальным межосевыми углами в передаче.

Определяется на среднем конусном расстоянии в линейных величинах.

39. Предельные отклонения межосевого угла передачи $\pm E_x$

40. Отклонение межосевого расстояния f_{ar}

Разность между действительным и номинальным межосевыми расстояниями в передаче.

Примечание. В конических зубчатых передачах номинальное межосевое расстояние равно нулю.

41. Предельные отклонения межосевого расстояния $\pm f_a$

42. Гарантированный боковой зазор j_{nmin}

Наименьший предписанный боковой зазор.

Определяется на среднем конусном расстоянии.

43. Допуск на боковой зазор T_{jn}

44. Наименьшее отклонение средней постоянной хорды зуба E_{scs}

Наименьшее предписанное уменьшение постоянной хорды зуба, осуществляющееся с целью обеспечения в передаче гарантированного бокового зазора.

45. Допуск на среднюю постоянную хорду зуба T_{sc}

Разность предельных отклонений средней постоянной хорды зуба.

46. Наименьшее отклонение средней делительной толщины зуба по хорде E_{ss}

Наименьшее предписанное уменьшение средней делительной толщины зуба, осуществляющееся с целью обеспечения в передаче гарантированного бокового зазора.

47. Допуск на среднюю делительную толщину зуба по хорде T_s

Разность предельных отклонений средней делительной толщины зуба по хорде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Номинальные относительные размеры суммарной зоны касания по длине и высоте зубьев и их предельные отклонения

| Степень точности | Передачи с локализованным контактом | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | По длине зуба F'_{sl} (в процентах от длины зуба) | | По высоте зуба F'_{sh} (в процентах от средней глубины захода) | |
| | Номинальный размер | Предельные отклонения | Номинальный размер | Предельные отклонения |
| 4—5 | От 65 до 80 | ±10 | От 75 до 90 | ±10 |
| 6—7 | . 60 . 75 | ±10 | . 75 . 90 | ±10 |
| 8—9 | . 50 . 70 | ±15 | . 70 . 85 | ±15 |
| 10—12 | . 40 . 65 | ±15 | . 60 . 80 | ±15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Зависимости предельных отклонений и допусков по нормам кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев от геометрических параметров зубчатых колес

| Степень точности | F_P | | F_r | | | | $\pm f_{pt}$ | |
|------------------|------------------------------|------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|--------------------------|------|
| | $F_p = BV\sqrt{d} + C$ | | 1 | | 2 | | $A m_n + BV\sqrt{d} + C$ | |
| | $F_{pk} = 0,8BV\sqrt{L} + C$ | | $A m_n + BV\sqrt{d} + C$ $B=0,25A$ | | $A m_n + BV\sqrt{d} + C$ $B=1,4A$ | | $B=0,25A$ | |
| | B | C | A | C | A | C | A | C |
| 4 | 1,25 | 2,5 | 0,90 | 11,2 | 0,4 | 4,8 | 0,25 | 3,15 |
| 5 | 2,0 | 4,0 | 1,40 | 18,0 | 0,63 | 7,5 | 0,40 | 5,0 |
| 6 | 3,15 | 6,0 | 2,24 | 28,0 | 1,0 | 12,0 | 0,63 | 8,0 |
| 7 | 4,45 | 9,0 | 3,15 | 40,0 | 1,4 | 17,0 | 0,90 | 11,2 |
| 8 | 6,3 | 12,5 | 4,0 | 50,0 | 1,75 | 21,0 | 1,25 | 16,0 |
| 9 | 9,0 | 18,0 | 5,0 | 63,0 | 2,2 | 26,5 | 1,8 | 22,4 |
| 10 | 12,5 | 25,0 | 6,3 | 80,0 | 2,75 | 33,0 | 2,5 | 31,5 |
| 11 | 17,5 | 35,5 | 8,0 | 100,0 | 3,44 | 41,5 | 3,55 | 45,0 |
| 12 | 25,0 | 50,0 | 10,0 | 125,0 | 4,3 | 51,5 | 5,0 | 63,0 |

Продолжение

| Степень точности | f_c | | F_c | | f_{zz0} | | | f_a | |
|------------------|--------------------------------|------|------------------|-------|-------------|-------|-------|--------------------|------|
| | $(A m_n + Bd + C) \times 0,84$ | | $A\sqrt{d} + Bd$ | | $A m^B z^C$ | | | $A\sqrt{0,3R} + C$ | |
| | A | C | A | B | A | B | C | A | C |
| 4 | 0,21 | 3,4 | 1,30 | 0,012 | 2,5 | 0,315 | 0,115 | 0,94 | 4,7 |
| 5 | 0,34 | 4,2 | 2,05 | 0,020 | 3,46 | 0,349 | 0,123 | 1,20 | 6,0 |
| 6 | 0,53 | 5,3 | 3,25 | 0,031 | 5,135 | 0,344 | 0,126 | 1,5 | 7,5 |
| 7 | 0,84 | 6,7 | 4,55 | 0,044 | 7,69 | 0,348 | 0,125 | 1,87 | 9,45 |
| 8 | 1,34 | 8,4 | 5,68 | 0,055 | 9,27 | 0,185 | 0,072 | 3,0 | 15,0 |
| 9 | 2,1 | 1,34 | 7,10 | 0,068 | — | — | — | 4,75 | 24,0 |
| 10 | 3,35 | 21,0 | 8,88 | 0,086 | — | — | — | 7,5 | 37,5 |
| 11 | 5,3 | 34,0 | 11,10 | 0,107 | — | — | — | 12,0 | 60,0 |
| 12 | 8,4 | 53,0 | 13,90 | 0,134 | — | — | — | 19,0 | 94,5 |

$$F'_i = F_p + 1,15 f_c; \quad F_{vJ} = 1,36 F_r; \quad F''_{i\Sigma 0} = 1,96 F_r; \quad f''_{i\Sigma 0} = 1,96 f_{pt};$$

$$f_{AM} = \frac{R \cdot \cos \delta}{8 m_n} \cdot f_{pt}; \quad f_{zk} = f_{zk0} = (k^{-0,6} + 0,13) F_r;$$

$j_{n\min}=0$ для сопряжения Н, а для сопряжений Е, Д, С, В, А величина $j_{n\min}=IT7 \div IT11$ соответственно, где IT — величина допуска соответствующего квалитета, определяемая в зависимости от расчетной величины $A_{\text{факт.}} = R \sin 2\delta_1$, имитирующей межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи.

П р и м е ч а н и я:

1. Принятые обозначения: d — средний делительный диаметр зубчатого колеса; m_n — средний нормальный модуль; z — число зубьев зубчатого колеса; L — длина дуги средней делительной окружности; R — среднее конусное расстояние; δ_1 — угол делительного конуса шестерни; k — частота циклической погрешности f_{zk} за оборот зубчатого колеса.

2. При расчете допусков значения d , m_n , L , R принимаются как средние арифметические, а значения частот (k) как средние геометрические в интервале (геометрические параметры в миллиметрах, допуски и предельные отклонения — в микрометрах).

3. В табл. 5 стандарта внесены меньшие из величин F_r , подсчитанных по зависимостям 1 и 2 таблицы.

4. f_{zk} и f_{zk0} подсчитаны для каждой степени точности при условных значениях F_r , соответствующих соседней более точной степени.

5. Величины f_a в табл. 11 стандарта даны для передач без продольной модификации зубьев. Для передач с продольной модификацией зубьев f_a могут

быть подсчитаны по формуле: $f_a = F_{sl} \cdot b \frac{\rho_2 - \rho_1}{100 \rho_2}$,

где F_{sl} — по табл. 12 стандарта Q_1 и Q_2 — радиусы продольной кривизны сопряженных зубьев соответственно меньший и больший. Расчетные значения должны быть уменьшены до технологически достижимых и экономически оправданных значений.

6. Числовые значения допусков и предельных отклонений в стандарте окружены по рядам R20 и R40.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

**ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГАРАНТИРОВАННЫЙ
БОКОВОЙ ЗАЗОР**

1. Показателями, определяющими гарантированный боковой зазор, являются: предельные отклонения межосевого угла передачи E_2 (табл. 2) наименьшее отклонение средней постоянной хорды зубьев шестерни и колеса E_{scs} (табл. 3 и 4) допуски на них T_{sc} (табл. 5).

2. Предусматриваются пять видов допусков на боковой зазор, назначаемых в зависимости от бieniaия зубчатого венца и обозначаемых буквами а, б, с, д и h . Рекомендуемые сочетания указанных видов допусков на боковой зазор с видами сопряжений приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Вид сопряжения | A | B | C | D | E | H |
|------------------------------|---|---|---|---|---|-----|
| Вид допуска на боковой зазор | a | b | c | d | | h |

При выборе вида допуска на боковой зазор в сочетании с видом сопряжения, отличающимся от указанного в табл. 1, обозначение вида сопряжения передачи дополняется буквой, характеризующей вид допуска на боковой зазор. Обе буквы пишутся слитно.

3. Допуск T_{sc} в любых случаях не может устанавливаться меньше величин, соответствующих виду допуска на боковой зазор h по табл. 5.

4. При индивидуальном комплектовании пар допускается принимать действительную толщину зуба одного из зубчатых колес передачи за номинальную.

Таблица 2

Предельные отклонения межосевого угла передачи E_{Σ}

| Вид сопряжения | Среднее конусное расстояние R , мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | До 50 | | Св. 50 до 100 | | Св. 100 до 200 | | Св. 200 до 400 | | Св. 400 до 800 | | Св. 800 до 1600 | | Св. 1600 | | | | | | | | |
| | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | До 15 | Св. 15 до 25 | Св. 25 | Св. 15 до 25 | | | | | |
| H, E | 7,5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 12 | 17 | 20 | 15 | 24 | 26 | 20 | 28 | 34 | 26 | 40 | 53 | 34 | 63 | 85 |
| D | 11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 22 | 19 | 26 | 32 | 22 | 36 | 40 | 32 | 45 | 56 | 40 | 63 | 85 | 56 | 95 | 140 |
| C | 18 | 26 | 30 | 26 | 30 | 32 | 30 | 45 | 50 | 32 | 56 | 63 | 50 | 71 | 85 | 63 | 100 | 130 | 85 | 160 | 220 |
| B | 30 | 42 | 50 | 42 | 50 | 60 | 50 | 71 | 80 | 60 | 90 | 100 | 80 | 110 | 140 | 100 | 160 | 210 | 140 | 250 | 340 |
| A | 45 | 63 | 80 | 63 | 80 | 95 | 80 | 110 | 125 | 95 | 140 | 160 | 125 | 180 | 220 | 160 | 250 | 320 | 222 | 380 | 530 |

Примечания:

1. В табл. 2 приведены значения E_{Σ} для ортогональных передач. Для неортогональных передач E_{Σ} принимают равным половине $j_{n\min}$, вычисленному в соответствии с указанием по п. 2 примечания к табл. 13 стандарта.
2. Для гипоидных передач выбор E_{Σ} производится по среднему конусному расстоянию колеса.
3. Предельные отклонения межосевого угла E_{Σ} могут назначаться односторонними или несимметричными (когда этому не препятствует конструкция узла, содержащего зубчатую передачу), без изменения поля допуска на межосевой угол.
4. Для зубчатых колес конических и гипоидных передач с номинальным углом профиля α , не равным 20° , величина предельного отклонения межосевого угла E_{Σ} определяется умножением табличных значений на отношение $\frac{\sin 20^\circ}{\sin \alpha}$.

Таблица 3

Наименьшее отклонение средней постоянной хорды зуба E_{scs}^-

| Вид сопряжения | Степень точности по плавности | Средний нормальный модуль m_n , мм | Средний делительный диаметр d , мм | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|
| | | | До 125 | | | Св. 125 до 400 | | | Св. 400 до 800 | | | Св. 800 до 1000 | | |
| | | | Угол делительного конуса, градусы | | | | | | | | | | | |
| | | | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20 | Св. 20 до 45 | Св. 45 |
| Н | 7 | От 1 до 3,5 | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 | 30 | 36 | 50 | 45 | — | — | — |
| | | Св. 3,5 „ 6,3 | 22 | 22 | 25 | 32 | 32 | 30 | 38 | 55 | 45 | 75 | 85 | 80 |
| | | „ 6,3 „ 10 | 25 | 25 | 28 | 36 | 36 | 34 | 40 | 55 | 50 | 80 | 90 | 85 |
| | | „ 10 „ 16 | 28 | 28 | 30 | 36 | 38 | 36 | 48 | 60 | 55 | 80 | 100 | 85 |
| | | „ 16 „ 25 | — | — | — | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 80 | 100 | 90 |

П р и м е ч а н и я:

1. Для определения величин E_{scs} при других степенях точности и видах сопряжений значения E_{scs} , приведенные в табл. 3, умножаются на коэффициент K_1 , значения которого приведены в табл. 4.

2. При несимметричном допуске на межосевой угол (см. примечание 3 к табл. 2) значения E_{scs} , определяемые по табл. 3 и 4, должны быть скорректированы:

при увеличении верхнего отклонения межосевого угла путем уменьшения E_{scs} на величину $(E_{\Sigma s} - E_{\Sigma}) \operatorname{tga}$, где $E_{\Sigma s}$ — измененное верхнее предельное отклонение межосевого угла E_{Σ} — значение верхнего предельного отклонения межосевого угла по табл. 2 при уменьшении верхнего отклонения межосевого угла — путем увеличения E_{scs} на величину $(|E_{\Sigma}| - |E_{\Sigma i}|) \operatorname{tga}$, где $E_{\Sigma i}$ — измененное нижнее предельное отклонение межосевого угла.

3. Допускается сумму наименьших отклонений средней постоянной хорды зуба шестерни и колеса относить к одному из них.

4. При невозможности определить среднюю постоянную хорду зуба допускаются значения наименьшего отклонения средней постоянной хорды зуба по табл. 3 и допуска на нее по табл. 5 относить к средней делительной толщине зуба по хорде с заменой обозначений E_{scs} и T_{sc} соответственно на E_{ss} и T_s .

5. Значения E_{scs} , для зубчатых колес со средним делительным диаметром выше 1600 мм, боковой зазор которых регулируется при монтаже передачи, настоящим положением не устанавливаются.

6. При измерении толщины зубьев на внешнем торце зубчатых колес наименьшее отклонение средней постоянной хорды зуба E_{scs} и допуск T_{sc} на нее

(см. табл. 5) увеличиваются в отношении $\frac{R_e}{R}$, где R_e — внешнее конусное расстояние.

Т а б л и ц а 4
Коэффициенты для определения E_{scs} при степенях точности
и видах сопряжений, отличающихся от 7-Н

| Сопряжение | Коэффициент K_1 | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Степень точности по нормам плавности | | | | | | |
| | 4—6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| H | 0,9 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| E | 1,45 | 1,6 | — | — | — | — | — |
| D | 1,8 | 2,0 | 2,2 | — | — | — | — |
| C | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | — | — | — |
| B | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | — | — |
| A | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 7,8 | 9,0 |

Таблица 5

Допуск на среднюю постоянную хорду зуба T_{sc}^-
мкм

| Вид допуска на боковой зазор | Допуск на биение зубчатого венца F_r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | До 8 | Св. 8 до 10 | Св. 10 до 12 | Св. 12 до 16 | Св. 16 до 20 | Св. 20 до 25 | Св. 25 до 32 | Св. 32 до 40 | Св. 40 до 50 | Св. 50 до 60 | Св. 60 до 80 | Св. 80 до 100 | Св. 100 до 125 | Св. 125 до 160 | Св. 160 до 200 | Св. 200 до 250 | Св. 250 до 320 | Св. 320 до 400 | Св. 400 до 500 | Св. 500 до 630 |
| h | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 240 | 300 | 380 | 450 |
| d | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 55 | 65 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 380 | 480 | 500 |
| c | 30 | 34 | 36 | 40 | 45 | 52 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 140 | 170 | 200 | 260 | 320 | 400 | 500 | 600 | 750 |
| b | 40 | 45 | 48 | 52 | 58 | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 130 | 170 | 200 | 250 | 320 | 380 | 480 | 600 | 750 | 950 |
| a | 52 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 | 260 | 320 | 400 | 500 | 630 | 750 | 950 | 1180 |

Цена 10 коп.

| Величина | Наименование | Единица | |
|----------|--------------|---------------|---------|
| | | Обозначение | |
| | | международное | русское |

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|------|
| Длина | метр | m | м |
| Масса | килограмм | kg | кг |
| Время | секунда | s | с |
| Сила электрического тока | ампер | A | А |
| Термодинамическая температура | kelvin | K | К |
| Количество вещества | моль | mol | моль |
| Сила света | кандела | cd | кд |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

| | | | |
|---------------|-----------|-----|-----|
| Плоский угол | радиан | rad | рад |
| Телесный угол | стерадиан | sr | ср |

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

| Величина | Наименование | Единица | | Выражение через основные и дополнительные единицы СИ |
|--|--------------|--------------------|--------------|--|
| | | междуна- родное | русско- е | |
| Частота | герц | Hz | Гц | с^{-1} |
| Сила | ньютон | N | Н | $\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$ |
| Давление | паскаль | Pa | Па | $\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$ |
| Энергия | дюйль | J | Дж | $\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$ |
| Мощность | вatt | W | Бт | $\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$ |
| Количество электричества | кулон | C | Кл | $\text{с}\cdot\text{А}$ |
| Электрическое напряжение | вольт | V | В | $\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$ |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | $\text{м}^{-3}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$ |
| Электрическое сопротивление | ом | Ω | Ом | $\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$ |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | $\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$ |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | $\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$ |
| Магнитная индукция | tesла | T | Тл | $\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$ |
| Индуктивность | генри | H | Гн | $\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$ |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд·ср |
| Освещенность | люкс | lx | лк | $\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$ |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | с^{-1} |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Gy | Гр | $\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$ |
| Эквивалентная доза излучения | зиверт | Sv | Зв | $\text{м}^2\cdot\text{с}^{-1}$ |