

НИЖБ ГОССТРОЯ СССР

**РУКОВОДСТВО
ПО ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ**



МОСКВА — 1977

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
ГОССТРОЯ СССР

РУКОВОДСТВО
ПО ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТООННЫХ
ИЗДЕЛИЙ



МОСКВА СТРОИЗДАТ 1977

УДК 666.982.033

*Рекомендовано к изданию секцией заводской технологии
железобетона НИИЖБ Госстроя СССР.*

**Руководство по технологии формования железобетонных
изделий. М., Стройиздат, 1977, 95 с. (Науч.-исслед. ин-т бето-
на и железобетона Госстроя СССР).**

*Руководство содержит основные требования и указания
по технологии формования железобетонных изделий, рекомен-
дации по выбору технологических приемов формования, прин-
ципиальных схем виброустройств и методики определения их
технологических параметров.*

*Предназначено для инженерно-технических работников
предприятий сборного железобетона, проектных и научно-ис-
следовательских организаций.*

Табл. 13, рис. 43.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В Руководстве приведены классификация методов формования, принципиальные схемы оборудования, данные по расчету технологических параметров формования железобетонных изделий, контролю качества процесса формования, а также по технике безопасности и охране труда при выполнении формовочных работ. Кроме того, приводятся технологические требования к изделиям, арматурным каркасам, бетонным смесям, формам и технико-эксплуатационные требования к оборудованию.

При подготовке Руководства был использован передовой производственный опыт, а также результаты работы многих проектно-конструкторских и научно-исследовательских организаций.

Руководство разработано НИИЖБ (канд. техн. наук И. Ф. Руденко, инж. А. А. Фоломеев, кандидаты техн. наук Г. С. Митник, С. А. Селиванова). В составлении отдельных разделов принимали участие: НИИЖБ, лаборатория совершенствования технологии — кандидаты техн. наук В. Е. Карамзин, Э. Г. Соркин, инженеры В. Н. Кузин, Е. А. Синева (разд. 5, 6); ВНИИЖелезобетон Минстройматериалов СССР — кандидаты техн. наук Ю. И. Долинский (разд. 4, 5), С. Г. Румянцев, В. А. Соколов (разд. 6), инженеры Н. Я. Папиров (разд. 4, 5), М. М. Рузская (разд. 6); ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева — д-р техн. наук, проф. О. А. Савинов, канд. техн. наук Е. В. Лавринович (разд. 3, 5, 9), инж. Ю. Е. Миронов (разд. 5); «Энерготехпром» Минэнерго СССР — канд. техн. наук С. П. Радошевич (разд. 5); ЦНИИС Минтрансстроя СССР — кандидаты техн. наук А. Д. Дорожова, В. И. Карпинский (разд. 5), Л. С. Розенбойм (разд. 4), инженеры Е. И. Цимберг (раздел 9), В. И. Иванов (разд. 5); КТБ «Мосстройматериалы» Главмоспромстройматериалов — д-р физ.-мат. наук Б. И. Крюков, кандидаты техн. наук Б. И. Гусев, Е. А. Логвиненко, Л. М. Литвин (разд. 5); НИИСП Госстроя УССР — кандидаты техн. наук Я. Ф. Вайнкоф, А. С. Файвусович (разд. 5); КИСИ Минвуза УССР — канд. техн. наук И. И. Назаренко (разд. 5); ЛИСИ Минвуза РСФСР — канд. техн. наук А. В. Болотный (разд. 6); Полтавский ИСИ — кандидаты техн. наук Ф. С. Лапинцев, К. А. Олехнович, инж. Е. Я. Прасолов (разд. 5); Кишиневский политехнический институт Минвуза СССР — д-р техн. наук, проф. В. Н. Шмигальский (разд. 1, 2, 5, 10).

Редактирование Руководства выполнено канд. техн. наук И. Ф. Руденко и инж. А. А. Фоломеевым.

Замечания и предложения по Руководству просьба направлять по адресу: 109389, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, НИИЖБ, лаборатория № 20.

Дирекция НИИЖБ

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- A — амплитуда смещения вибрируемой массы рабочего органа, контактирующей с бетонной смесью, см;
- E — модуль упругости резины, стали и др., МПа;
- E_b — модуль упругости бетонной смеси, МПа;
- G_b — масса бетона, кг;
- G_v — вибрируемая масса рабочего органа, в том числе жестко прикрепляемых форм, кг;
- $P_{ст}$ — статическое давление, создаваемое массой пригруза или другими действующими на формуемое изделие статическими силами, МПа;
- Q_d — вынуждающая сила, Н;
- g — ускорение свободного падения, см/с²;
- h_b — толщина формуемого слоя смеси, см;
- $S_{ст}$ — площадь стабилизирующей опалубки (стабилизаторов), см²;
- $S_{пр}$ — площадь пригруза, штампа, контакта вибрирующей поверхности рабочего органа, опирающейся на бетонную смесь, см²;
- ΣK — суммарная жесткость линейных упругих связей или вибрирующих опор, Н/см;
- t — время формования, с;
- V — рабочая скорость непрерывно формующих устройств, см/с;
- J — жесткость бетонной смеси, определяемая на техническом вискозиметре в соответствии с ГОСТ 10181—76, с;
- γ_b — объемная масса бетонной смеси, кг/см³;
- n — частота колебаний, кол/мин;
- ω — угловая частота колебаний, рад/с.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Руководство распространяется на формование всех видов сборных железобетонных изделий и конструкций из тяжелых бетонных смесей, за исключением бетонных и железобетонных труб; отдельные положения могут быть использованы при формировании монолитных конструкций и изделий из легких бетонов.

1.2. В Руководстве рассматриваются процессы укладки, уплотнения бетонной смеси, формообразования, немедленной распалубки и отделки лицевых поверхностей свежеотформованных изделий.

1.3. Указания и требования по технологии, изложенные в Руководстве, следует учитывать при производстве формовочных работ, при расчетах технологических процессов формования, а также при выполнении смежных технологических операций, проектировании форм и оснастки, формовочного оборудования, железобетонных изделий и конструкций.

2. ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОННЫМ СМЕСЯМ И АРМАТУРНЫМ КАРКАСАМ

2.1. Формовочные свойства бетонных смесей определяются в соответствии с ГОСТ 10181—76. По показателям жесткости или подвижности бетонные смеси условно делятся на несколько категорий, которые приведены в табл. 1.

Таблица 1

Категория бетонной смеси	Показатель удобоукладываемости	
	осадка конуса (OK), см	жесткость, с
Особо жесткая	—	Более 200
Повысенно жесткая	—	150—200
Жесткая	—	60—150
Умеренно жесткая	—	30—60
Малоподвижная	0—3	15—30
Умеренно подвижная	3—8	Менее 15
Подвижная	8—16	—
Литая	Более 16	—

2.2. Бетонную смесь, поступающую на формовочный пост, приготовляют из материалов, удовлетворяющих требованиям ГОСТа, с заданными водоцементным отношением и жесткостью (или подвижностью) смеси. При этом смесь должна сохранять однородность при транспортировании и укладке. Допустимы отклонения по В/Ц до минус 5%, по жесткости до минус 20% и по подвижности до плюс 30%. Температура бетонной смеси к моменту укладки ее в форму должна быть не ниже 5° С.

2.3. Арматура и закладные детали должны соответствовать рабочим чертежам изделий, а максимально укрупненные сетки и каркасы — ГОСТ 10922—75 и «Указаниям по сварке соединений арматуры

и закладных деталей железобетонных конструкций» (СН 393—69) и другим технологическим нормативам по изготовлению сварных каркасов, действующим на предприятиях; не допускается применение арматуры с налипшим раствором, отслаивающейся ржавчиной и прочими загрязнениями.

2.4. С целью обеспечения проектного положения арматуры, при изготовлении изделий необходимо установить специальные фиксаторы. Расстояние между фиксаторами по длине ненапрягаемой арматуры должно составлять: при диаметре 3—4 мм — 0,4—0,5 м, при диаметре 5—6 мм — 0,6—0,8 м, при диаметре 8—12 мм — 0,8—1,2 м. Для напрягаемой арматуры указанные расстояния увеличиваются в четыре раза. Пересекающиеся арматурные каркасы ребер должны быть соединены между собой.

2.5. При пропускании тока через бетонную смесь (например, при электроразогреве) на арматуру или часть ее, находящуюся на расстоянии не менее 15 мм от поддона или рабочего органа формования, наносится электроизоляционное покрытие, обладающее достаточной механической прочностью, необходимой при транспортировании арматуры и обеспечивающей требуемое сцепление ее с бетоном.

2.6. Применение методов непрерывного формования может приводить к деформациям и смещениям арматурного каркаса в направлении движения формовочного устройства. В таких случаях в конструкции каркаса должны быть предусмотрены элементы, позволяющие крепить его к форме (матрице).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ, МАТРИЦАМ И СТЕНДАМ

3.1. Формы, матрицы и стены проектируются и изготавливаются таким образом, чтобы изделия отвечали всем предъявляемым к ним требованиям по геометрическим размерам и другим параметрам, предусмотренным ГОСТ 12505—67 и ГОСТ 18886—73*.

3.2. Допускаемые отклонения внутренних проектных размеров форм приведены в ГОСТ 12505—67 и ГОСТ 18886—73*. При изготовлении изделий, к точности размеров которых предъявляются повышенные требования, допускаемые отклонения устанавливаются специальными документами (ГОСТ или ТУ на формы определенного вида).

3.3. При расчете и конструировании форм следует учитывать рекомендации, содержащиеся в «Руководстве по расчету и проектированию стальных форм», «Руководстве по технологии изготовления предварительно-напряженных железобетонных конструкций» и др.

3.4. Необходимо также выявить характер и интенсивность динамических воздействий на формы вибрационных, виброударных и ударных установок в процессе уплотнения бетонной смеси, и в соответствии с этими воздействиями провести расчет и конструирование формы.

3.5. При уплотнении бетонной смеси форма должна обладать достаточной динамической жесткостью, чтобы ее амплитуды колебаний были одинаковыми по всей площади поддона.

Требуемая жесткость должна обеспечиваться соответствующим шагом балок каркаса. При этом необходимо исходить из того факта, что амплитуды колебаний по площади ячейки должны быть равномерными (допустимые отклонения — не выше 20%), а прогиб лис-

та под действием динамической нагрузки — не более $1/10$ среднего значения амплитуды колебаний.

3.6. Форма для уплотнения бетонной смеси, установленная на виброплощадке, должна крепиться с помощью электромагнитов или других устройств, исключающих ее отрыв от площадки.

3.7. Форма, установленная на ударном столе, должна быть опрета в нескольких точках (не менее двух на 1 м^2 площади поддона) на поперечные балки верхней рамы и жестко прикреплена к ней как минимум четырьмя замками.

3.8. Форма для резонанснойвиброустановки должна обладать высокой поперечной жесткостью, чтобы исключить потери устойчивости от периодически действующих сил и снижение амплитуд колебаний по длине.

3.9. При изготовлении пространственных конструкций с помощью вибропротяжных устройств или скользящей вибровиброподвижной формы с целью предохранения свежеотформованной смеси от оплавления, стены и матрицы желательно выполнять из отдельных виброподвижных элементов.

3.10. К формам, предназначенным для изготовления изделий с последующей механизированной отделкой открытой поверхности, предъявляются следующие требования:

а) высота бортов, расположенных в направлении, поперечном движению отделочных устройств, должна быть на 2—4 мм ниже высоты бортов, расположенных вдоль движения;

б) опалубочные детали (вкладыши, проемообразователи и т. д.), крепящиеся на поддоне или бортах формы, должны быть на 5 мм ниже уровня бортов, расположенных вдоль движения;

в) вверху борта, по которому перемещается рабочий орган отделочных устройств, приваривается полоса шириной не менее 40 и толщиной 8 мм.

3.11. Эксплуатацию форм следует проводить в соответствии с «Руководством по эксплуатации стальных форм при изготовлении железобетонных изделий»; основные положения этого Руководства распространяются на матрицы и стены.

3.12. При эксплуатации форм необходимо обращать внимание на надежное крепление закладных деталей, исключающее их смещение в процессе формования. Способы крепления деталей следует применять такими, чтобы операции по их установке, фиксации и освобождению выполнялись с минимальными затратами труда и времени.

3.13. Формы, не обладающие необходимой жесткостью, подлежат усилению.

4. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ

4.1. Укладка бетонных смесей в форму должна отвечать требованиям принятой технологии изготовления сборных железобетонных изделий и осуществляться с применением машин, механизмов, приспособлений, исключающих или сводящих к минимуму ручной труд.

4.2. Укладка бетонной смеси осуществляется посредством бункеров, бетонораздатчиков и укладчиков.

Бункера транспортируют смесь к посту формования и перемещаются над формуемыми изделиями в процессе укладки грузоподъемными механизмами.

Бетонораздатчики представляют собой бункера, установленные на самоходной раме, перемещающейся над формуемым изделием. Они

выдают бетонную смесь в форму без разравнивания, которое осуществляется затем механизмами и механическими приспособлениями.

Укладчики имеют бункера, стационарно установленные на раме или перемещающиеся по ней в поперечном направлении. Кроме того, они оснащаются дополнительными устройствами, распределяющими смесь по форме. В зависимости от вида и назначения укладываемой смеси применяют бетоноукладчики, фактуроукладчики, раствороукладчики, бетонофактуроукладчики, бетонораствоукладчики.

При необходимости отделки изделий на формовочных постах укладчики оснащаются соответствующими навесными устройствами (см. разд. 6 настоящего Руководства).

4.3. Для обеспечения непрерывной и порционной выгрузки бетонной смеси бункера и бетонораздатчики оборудуются затворами типа секционных, шиберных, челюстных и в ряде случаев ленточными питателями, а для улучшения условий выгрузки оснащаются вибровозбудителями. Бункера укладчиков снабжены, как правило, ленточными питателями, а также указанными затворами.

Для регулирования выдачи смеси в стенке бункера над ленточным питателем оборудуется дополнительный затвор (клапанный, шиберный). Типы затворов выбираются в соответствии с табл. 2. В отдельных случаях для укладки бетонных и фактурных смесей применяют вибропитатели.

4.4. В качестве распределяющих устройств, которыми оснащаются бункера укладчиков с ленточными питателями или другими затворами, применяют: насадки, вибронасадки (вибропротяжные устройства), воронки, плужковые разравниватели, вибролотки (рис. 1).

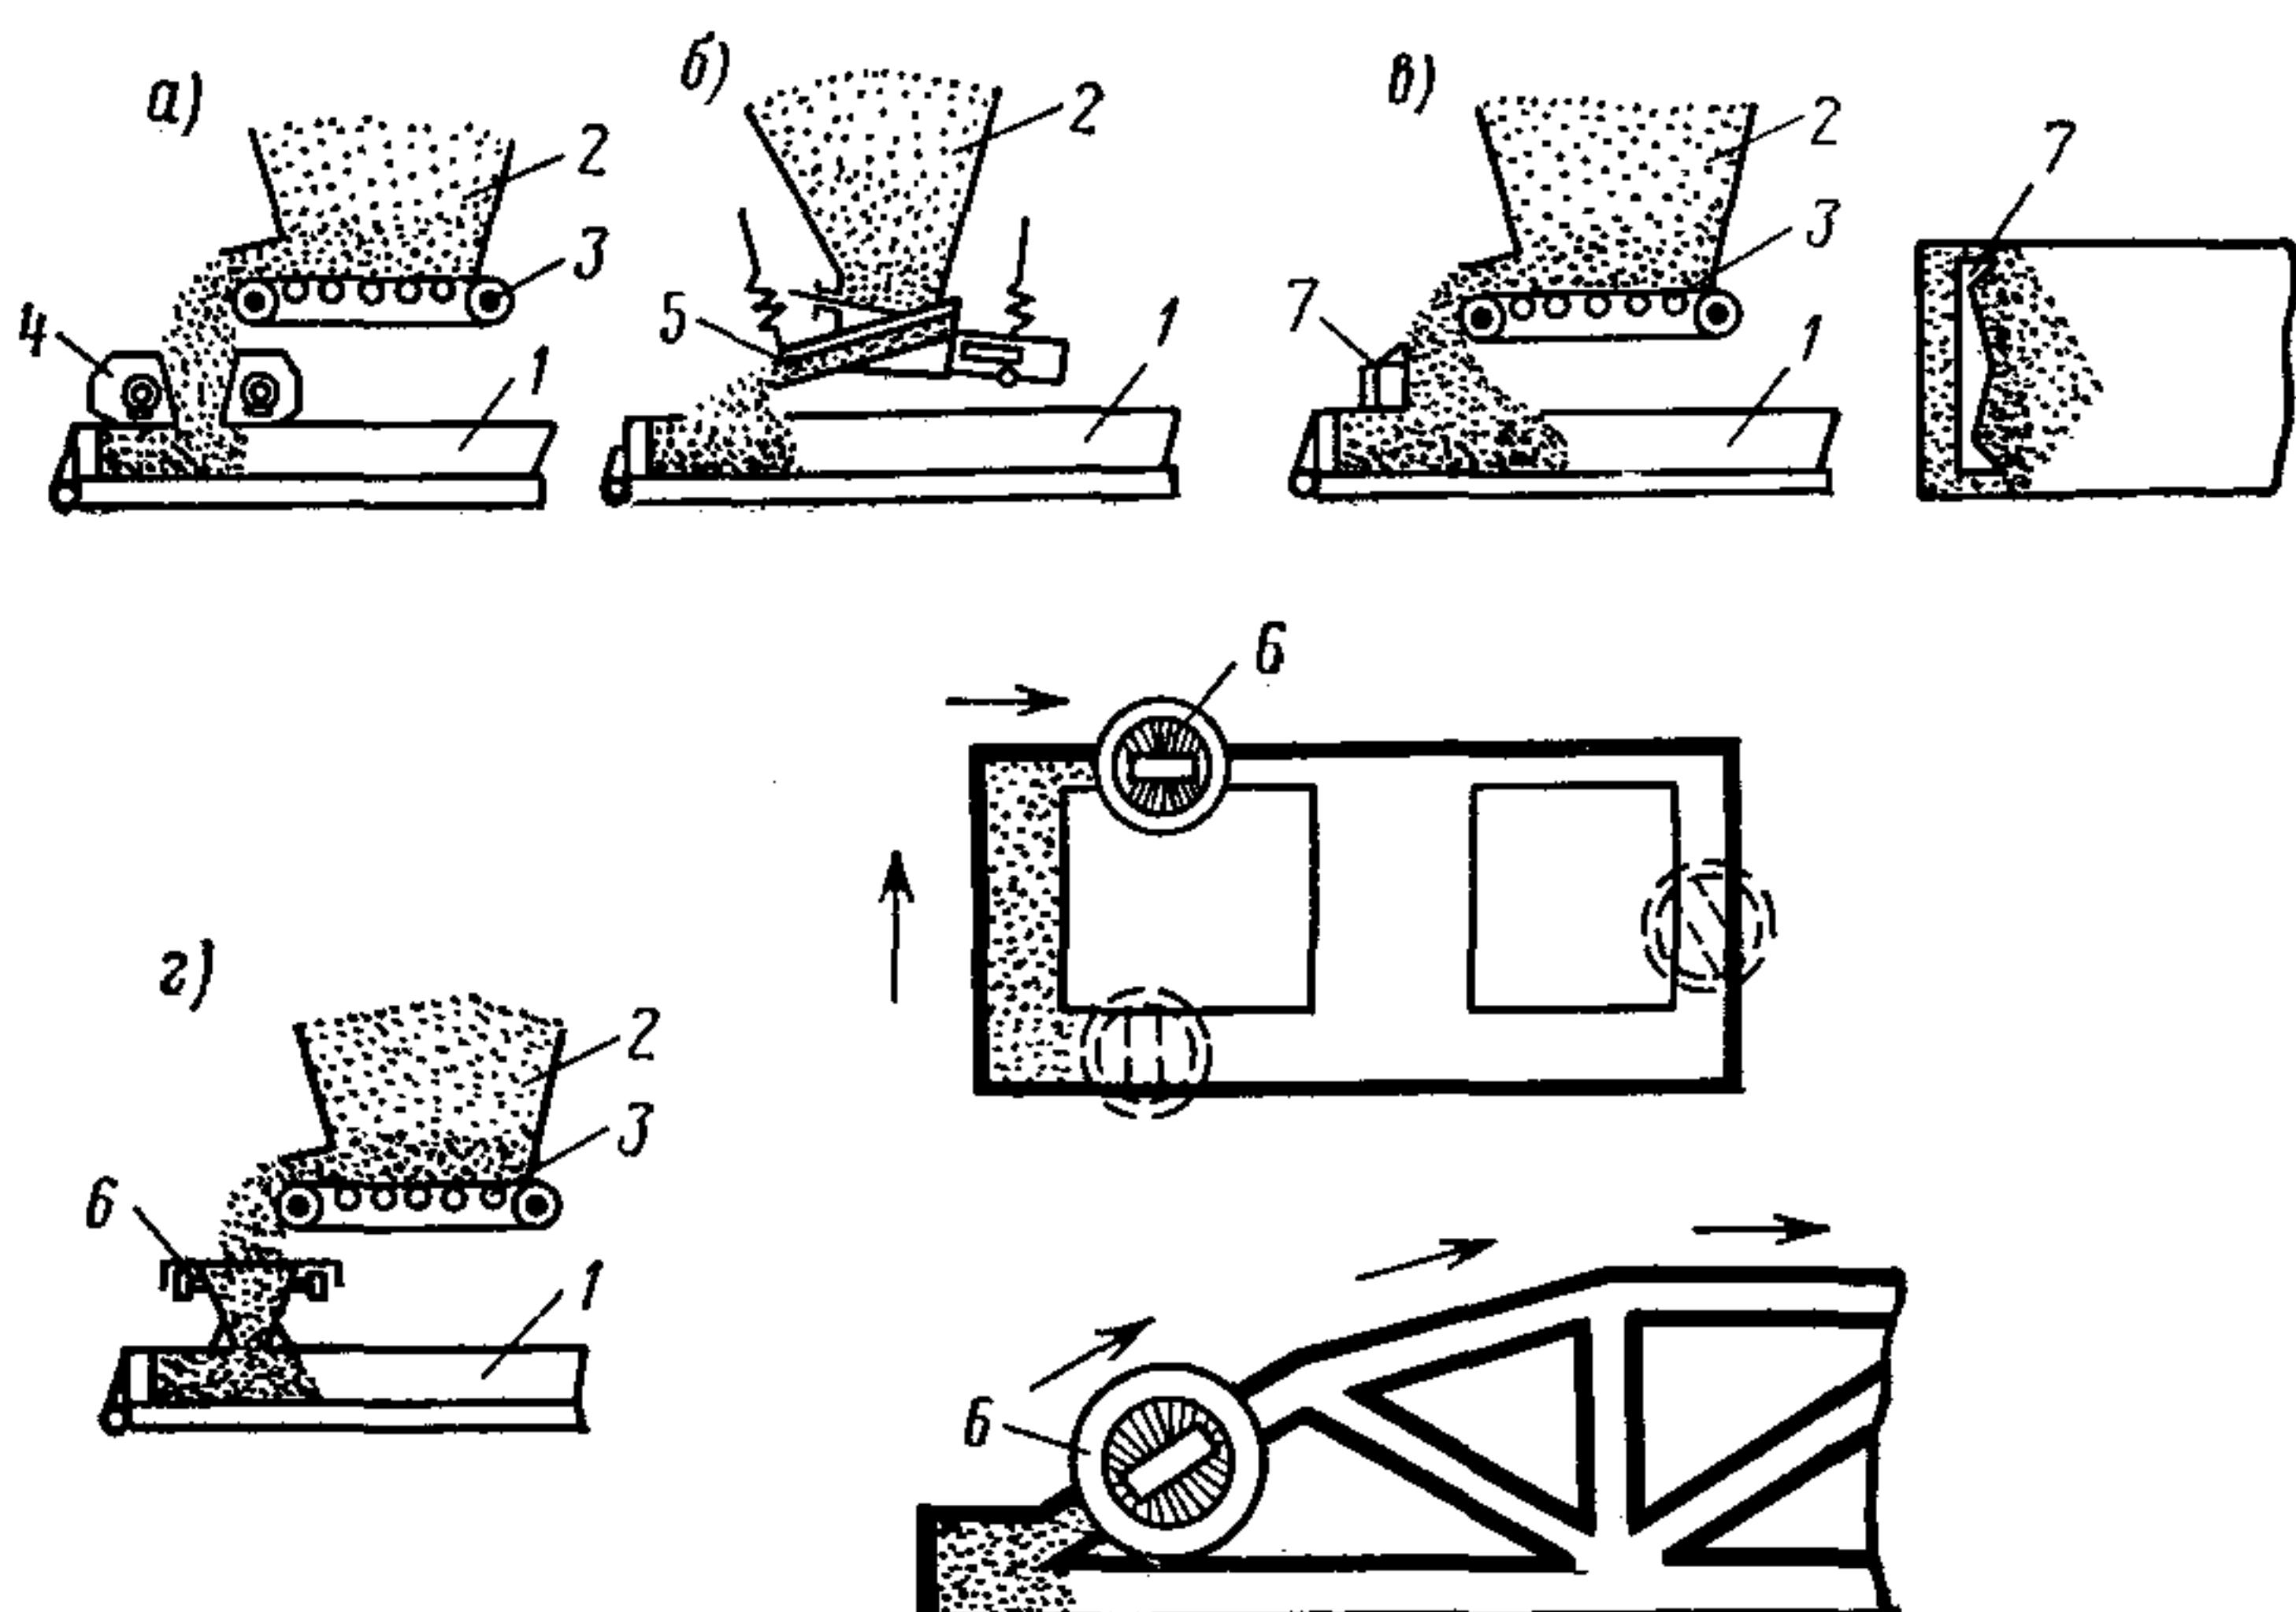


Рис. 1. Схема укладки бетонных смесей укладчиками с различными рабочими органами

a — вибронасадком; **б — вибролотковым питателем;** **в — плужковым разравнивателем;** **г — поворотной воронкой;** 1 — форма; 2 — бункер; 3 — ленточный питатель; 4 — вибронасадок; 5 — вибролотковый питатель; 6 — воронка поворотная; 7 — плужковый разравниватель

Таблица 2

	Категория бетонных смесей	Распределяющие устройства для изделий видов										Затворы бункеров						
		сплошных, однотипных, одинаковой ширины					сложной конфигурации одинаковой ширины (стеновые панели с проемами и т. п.)			сложной конфигурации и разной ширины		без ленточных питателей		с ленточными питателями				
		насадок	вибронасадок (вибропротяжка)	вороны	плужковый разравниватель	вибролоток	насадок	вибронасадок (вибропротяжка)	вороны	плужковый разравниватель	вибролоток	вороны	насадок с регулируемыми торцовыми стенками	вибролоток	шиберный	челостной	секторный	шиберный
Укладчики	малоподвижная, подвижная и умеренно подвижная, умеренно жесткая, жесткая	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Бетоноукладчики	*	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+
	-	**	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+
Фактуроукладчики и раствороукладчики	нижнего слоя	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
		-	**	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	верхнего слоя	*	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+
		-	**	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+

П р и м е ч а н и я: 1. Рабочие органы и затворы раствороукладчиков принимаются по категориям смесей: для растворов с погружением конуса Стройцила — 3—6 см (по подвижной) со знаком *, 0—3 см — по умеренно жесткой бетонной смеси со знаком **.

6 2. Знаком + обозначены устройства, применяемые для данной смеси, вида изделий и типа питателя.

Одновременно с укладкой вибронасадком (вибропротяжным устройством) осуществляют и уплотнение смесей (см. разд. 5 настоящего Руководства).

Тип распределяющего устройства в зависимости от удобоукладываемости смесей и конфигурации изделий выбирается по табл. 2.

4.5. Полезный объем бункеров при периодическом их заполнении следует назначать с учетом объема формуемых изделий и цикла их формования (желательно иметь объем бункеров около 1,1—1,2 максимального объема изделия). При непрерывном заполнении бункера его объем следует принимать не менее 1 м³. Отношение полезного объема бункера к геометрическому следует принимать равным 0,7—0,8.

4.6. В целях лучшего использования объема бункеров и создания нормальных условий их эксплуатации углы наклона стенок бункеров рекомендуется назначать в зависимости от консистенции смесей: для литых и подвижных — 55—65°; для малоподвижных и жестких — 65—70°.

4.7. Во избежание сводообразования в бункерах, оборудованных различными типами затворов (кроме ленточного питателя), сечения выходного отверстия должны приниматься: для литых и подвижных смесей — не менее 200×400 мм; для малоподвижных и жестких смесей — не менее 400×500 мм.

4.8. Транспортную скорость всех укладчиков (от места загрузки до поста укладки) следует принимать в пределах 20—25 м/мин, а скорость рабочего хода каретки при ее поперечном перемещении — 6—8 м/мин.

4.9. Параметры бетоноукладчиков с вибронасадками (вибропротяжными устройствами) выбираются по рекомендациям разд. 5 настоящего Руководства. Для дополнительного распределения смеси вибронасадки оснащаются шнековыми или плужковыми распределителями.

4.10. Для укладчиков как с поворотной, так и с неповоротной подъемно-опускающейся воронкой следует принимать:

скорость рабочего хода (укладки) для бетоноукладчиков равной 15—18 м/мин, для фактуроукладчиков — 10—12 м/мин;

диаметр приемного отверстия воронки, имеющей переходное сечение с круглого на прямоугольное, — 800—1000 мм;

сечение выходного отверстия воронки — не менее 200×600 мм.

4.11. Для бетонораздатчиков, а также бетоноукладчиков и фактуроукладчиков с насадками, плужковыми разравнивателями и вибролотками скорость рабочего хода (укладки) следует принимать 10—12 м/мин.

4.12. При применении ленточных питателей для улучшения условий обслуживания рекомендуется использовать транспортерную ленту шириной не менее 650 мм при скорости ее движения 8—25 м/мин. Требуемая ширина формуемой полосы изделия обеспечивается распределяющим рабочим органом. Для линейных изделий (балок, колонн и т. п.) при использовании подвижных смесей, длине питателя 3 м или более и ширине ленты менее 650 мм верхнюю рабочую ветвь ленты следует выполнять с лотковым очертанием профиля.

4.13. Параметры укладчиков с вибропитателем следует принимать по табл. 3.

4.14. Перед укладкой бетонных смесей необходимо проверить: качество очистки и смазки форм;

правильность установки и надежность закрепления форм на формовочном посту;
 правильность установки в форме арматуры и закладных деталей и их фиксацию;
 готовность к работе бетоноукладочного оборудования.

Таблица 3

Параметры вибропитателя	Подвижные смеси при эллиптических или нормальных к торцу желоба колебаниях	Жесткие смеси при колебаниях, направленных под углом 30° к потоку смеси бетона	
Частота колебаний, кол/мин	3000	900	1400
Амплитуда колебаний, см	0,02—0,035	0,6—0,9	0,35—0,5
Скорость вибротранспортирования смеси, м/мин	20—30	10—12	20—25
Угол наклона желоба к горизонту, град	5—20	До 5	До 5
Высота транспортируемого слоя смеси, см	20—23	Не более 10	
Сечение желоба, см	Полукруглое радиусом 20—25	Принимается соответственно конструктивным соображениям	

4.15. При формировании плоских изделий с нормальным армированием укладка подвижных бетонных смесей в формы производится на заданную толщину с учетом коэффициента уплотнения. При формировании пустотных и плоских густоармированных изделий производится послойная укладка бетонных смесей.

4.16. Укладка бетонных смесей в формы должна производиться при высоте свободного падения смеси не более 1 м. В процессе укладки следует обеспечивать непрерывную и равномерную загрузку смеси в распределяющие устройства.

4.17. При укладке бетонных смесей в условиях открытого полигона следует обеспечить предохранение их от воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей и ветра.

5. ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Общие технологические требования формования изделий

5.1. Бетонная смесь, поступающая на пост формования, должна отвечать требованиям, изложенным в разд. 2 настоящего Руководства.

Во избежание ухудшения формовочных свойств смеси время между перемешиванием смеси и формированием изделий не должно превышать времени начала схватывания цементного теста. Восста-

навливать подвижность (жесткость) смеси добавлением воды на посту формования запрещается.

5.2. Подвижность или жесткость смеси следует принимать такой, чтобы принятая технология изготовления изделий обеспечивала их требуемое качество (равномерное уплотнение смеси во всем объеме изделия с коэффициентом уплотнения K_u не менее 0,96, хорошая отделка поверхности, отсутствие раковин и т. д.) (табл. 4). При этом лучше применять смеси с минимальным содержанием воды, что обеспечивает сокращение расхода цемента, увеличение оборачиваемости форм, сокращение расхода энергии на нагрев, большую долговечность бетона.

Таблица 4

Способы формования	Изделия			
	нормально армированные		густоармированные*	
	OK, см	Ж, с	OK, см	Ж, с
Глубинные вибраторы	3—4	—	4—6	—
Одиночныевиброформы и устройства с передвижными прикрепляемыми вибровозбудителями	2—4	—	4—6	—
Кассетные и объемно-формовочные установки	8—12	—	12—16	—
Виброустановки	—	15—60	—	10—30
Передвижныевиброформы	—	30—70	—	30—40
Виброплощадки	—	15—60	—	10—30
Ударныеплощадки	—	15—60	—	10—30
Вибровкладыши	—	30—60	—	30—40
Вибропрессы	—	30—100	—	20—60
Вибропротяжные устройства	—	30—90	—	10—40
Виброштампы	—	30—90	—	20—40

* Густоармированные изделия имеют расстояние в свету между отдельными стержнями, прядями и проволоками менее 20 мм (см. «Руководство по технологии изготовления предварительно-напряженных конструкций». М., Стройиздат, 1975).

5.3. При изготовлении изделий, когда в процессе заполнения формы смесь проходит через труднопроходимые зоны (сечением 80 мм и менее) между стенками форм на глубину более 300 мм, применяются смеси, рекомендуемые для формования густоармированных конструкций.

5.4. При формировании изделий высотой более 50 см, а также в формах с труднопроходимыми зонами рекомендуется укладка и уплотнение бетонной смеси слоями высотой 15—30 см.

5.5. В густоармированные зоны изделий возможна укладка смеси с большей подвижностью и меньшим размером наибольшей фракции крупного заполнителя по сравнению с основным укладываемым объемом смеси; при этом должна обеспечиваться заданная марка бетона.

5.6. При формировании длинномерных изделий укладка и уплотнение смеси могут осуществляться последовательно от одного конца к другому либо соответствующим включением отдельных групп виброустройств, либо путем непрерывного или циклического перемещения рабочих органов.

5.7. При формировании тонкостенных изделий толщиной до 10 см предпочтительно применение высокочастотных гармонических колебаний от 4000 до 6000 кол/мин.

5.8. При формировании толстостенных изделий (с преимущественным протеканием процесса уплотнения) предпочтительно применение либо среднечастотных гармонических колебаний (от 2000 до 4000 кол/мин), либо виброударных низкочастотных (от 1200 до 2000 кол/мин), либо ударных (от 200 до 700 кол/мин).

5.9. При формировании толстостенных изделий (при наличии процессов формообразования) предпочтительней применять режимы:

гармонических средне- и высокочастотных колебаний как с одновременным их воздействием, так и с раздельным. На стадии уплотнения рекомендуются среднечастотные колебания, на стадии формоизменения — высокочастотные;

виброударных среднечастотных.

5.10. Предпочтительней выбирать такую направленность колебаний, чтобы нормальные к поверхности изделий составляющие воздействовали на максимальную площадь (вдоль меньшей толщины формуемых изделий).

5.11. При вынужденных остановках формования изделия, превышающих по времени срок схватывания цементного теста, дальнейшее бетонирование изделия следует осуществлять после удаления цементной пленки с контактной поверхности затвердевшего бетона и продувки ее сжатым воздухом.

Станковое формование

A. Принципиальные схемы виброустройств

5.12. В состав оборудования для станкового формования входят виброплощадки, виброустановки и ударные площадки, в том числе кулачковые, резонансные с одной и двумя рабочими массами.

5.13. Отличительным признаком виброплощадки является передача колебательного движения от рамы с вибровозбудителем к закрепленной на ней форме со смесью. Рама виброплощадки может быть как сплошной, так и секционной. Применение секций позволяет унифицировать конструкции виброплощадок различной грузоподъемности. Рамы имеют упругие опоры и устройства для крепления форм. Привод вибровозбудителей располагается на фундаменте. Для создания круговых или эллиптических колебаний применяют один или несколько, соединенных карданами одновальных дебалансных вибровозбудителей. При направленных колебаниях применяют двухваль-

ные или одновальные вибровозбудители, соединенные синхронизаторами.

5.14. В виброустановках передача колебательного движения форме осуществляется путем присоединения ее торцевой части к источнику вибровозбуждения. Как правило, эти установки являются резонансными. При этом (рис. 2) вибровозбудитель устанавливается на так называемой «активной массе». Форма со смесью и элементы крепления ее на виброустановке представляют собой пассивную массу. Обе массы соединены между собой упругими связями, создающими резонансное усиление колебаний. Опоры активной и пассивной масс представляют собой мягкие упругие элементы, обеспечивающие вибропоглощение фундамента. Вибровозбудители могут создавать колебания формы как направленные (продольно-горизонтальные), так и эллиптические. В последнем случае применяются одновальные вибровозбудители. При этом упругие связи между активной и пассивной массой обеспечивают резонансный режим настройки системы в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

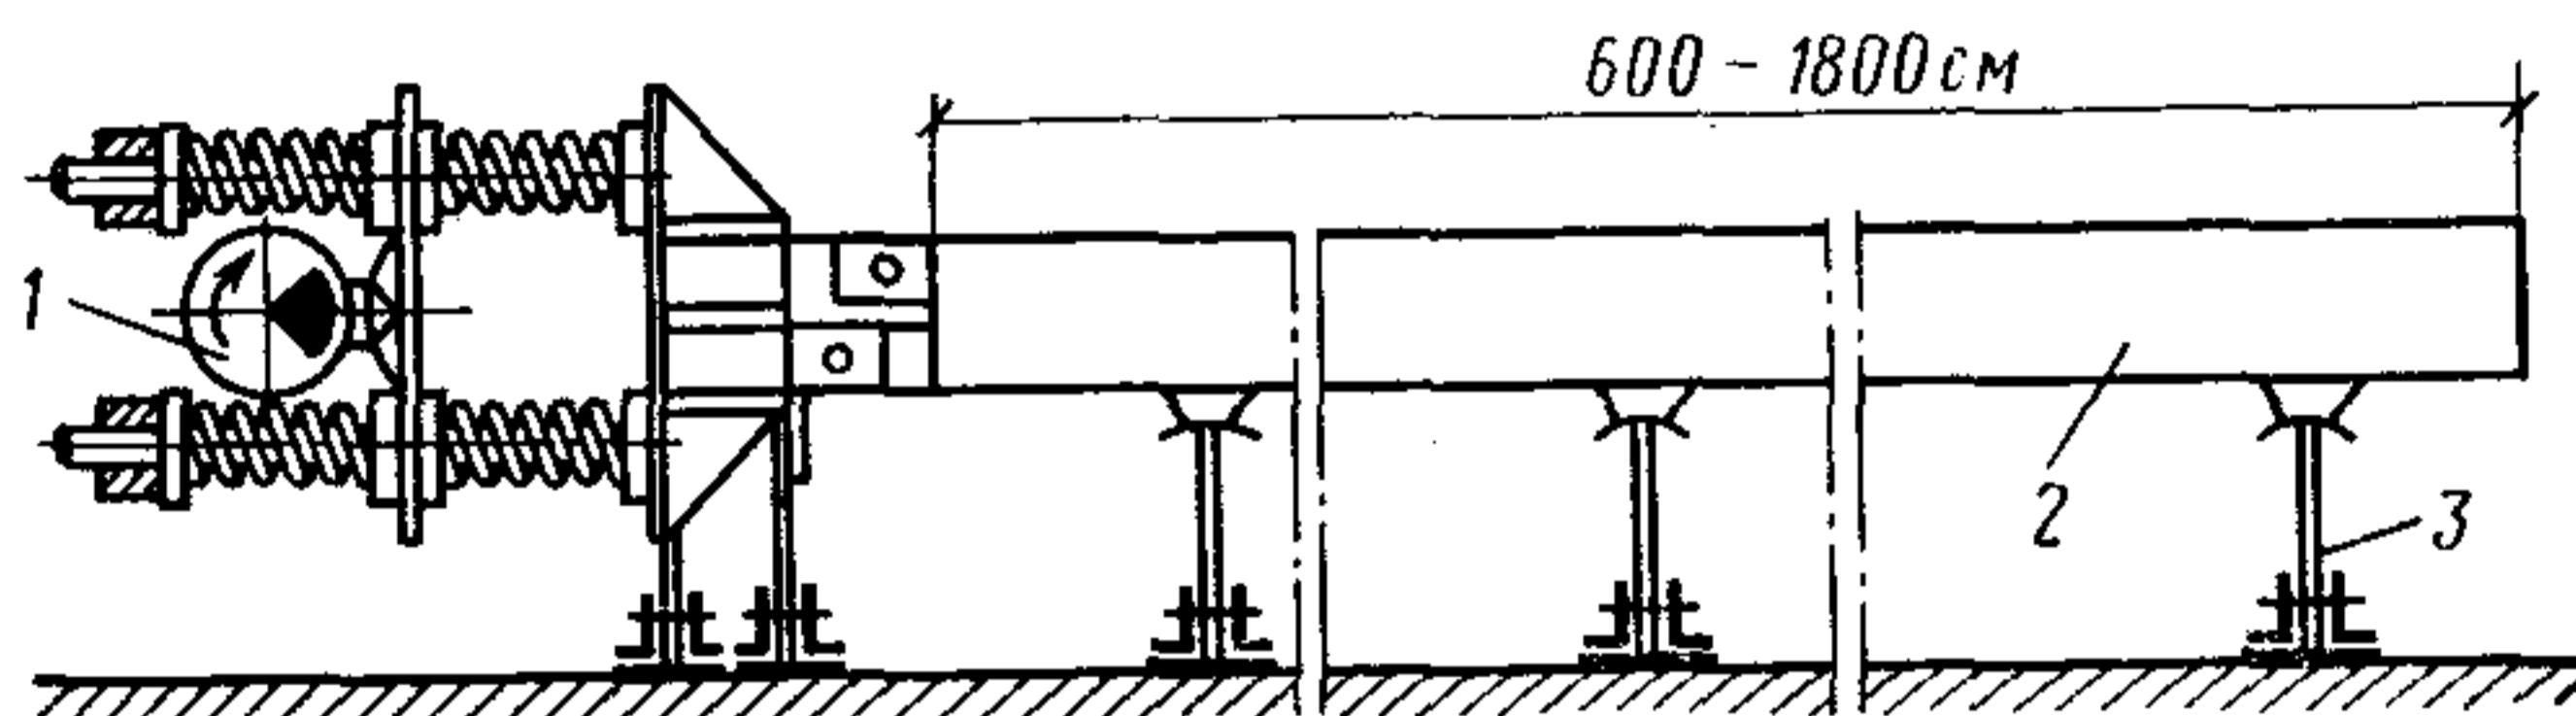


Рис. 2. Схема резонансной виброустановки
1 — вибровозбудитель; 2 — форма; 3 — опоры формы

5.15. Ударные (кулачковые) площадки имеют раму для крепления формы, кулачковые валы с приводом и соударяющиеся устройства. Движение рамы с формой обеспечивается за счет ее подъема с помощью кулачков на заданную высоту и последующего падения на элементы, соударяющиеся с частотой, зависящей от угловой скорости вращения кулачковых валов и профиля кулачков (рис. 3).

5.16. Ударная резонансная площадка с одной рабочей массой (рис. 4) состоит из колеблющихся в вертикальном направлении рамы с формой и уравновешивающей рамы. Между ними расположены линейные упругие элементы и буфера, соударяющиеся только при встречном движении колеблющихся рам. Уравновешивающая рама установлена на упругие опоры. Колебания возбуждаются кривошипно-шатунным приводом с упругим шатуном.

5.17. Ударная резонансная площадка с двумя рабочими массами (рис. 5) состоит из двух колеблющихся в горизонтальном направлении рам с установленными на них формами. Рамы расположены на роликовых опорах и соединены между собой упругими связями. Колебания возбуждаются кривошипно-шатунным приводом с упругим шатуном. Привод устанавливается на одной из рабочих масс и связан со второй массой приводными упругими связями, включающими линейные и буферные элементы.

5.18. В устройствах станкового вибрации широко применяются пригрузы, устанавливаемые на открытой поверхности формуемых изделий.

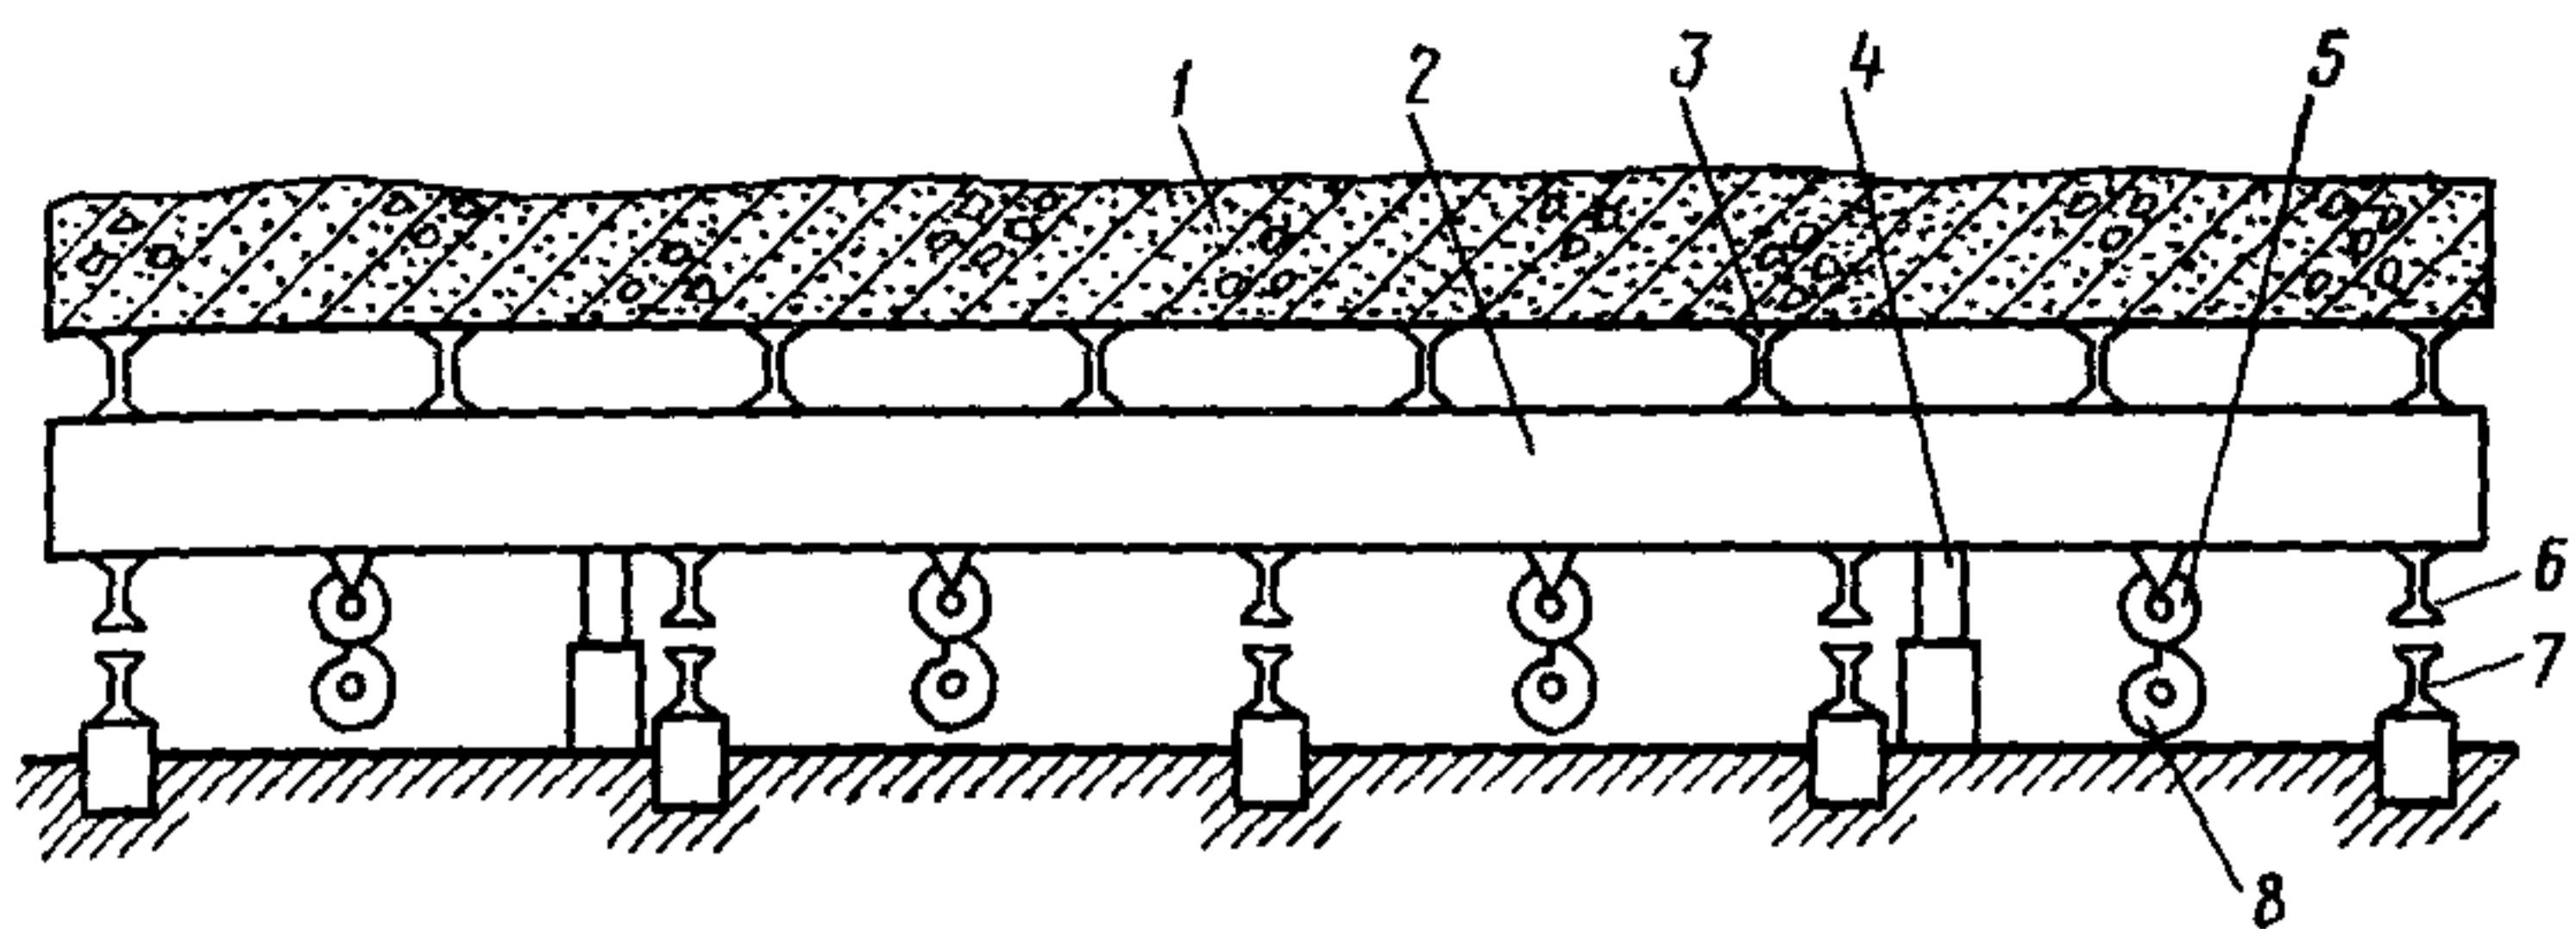


Рис. 3. Ударная (кулаковая) площадка
 1 — форма; 2 — продольные балки рамы; 3 — поперечные балки рамы; 4 — направляющие; 5 — ролики рамы; 6, 7 — ударные балки; 8 — кулачки; 9 — конические передачи; 10 — продольный вал; 11 — электродвигатель; 12 — клиновременная передача; 13 — поперечные валы

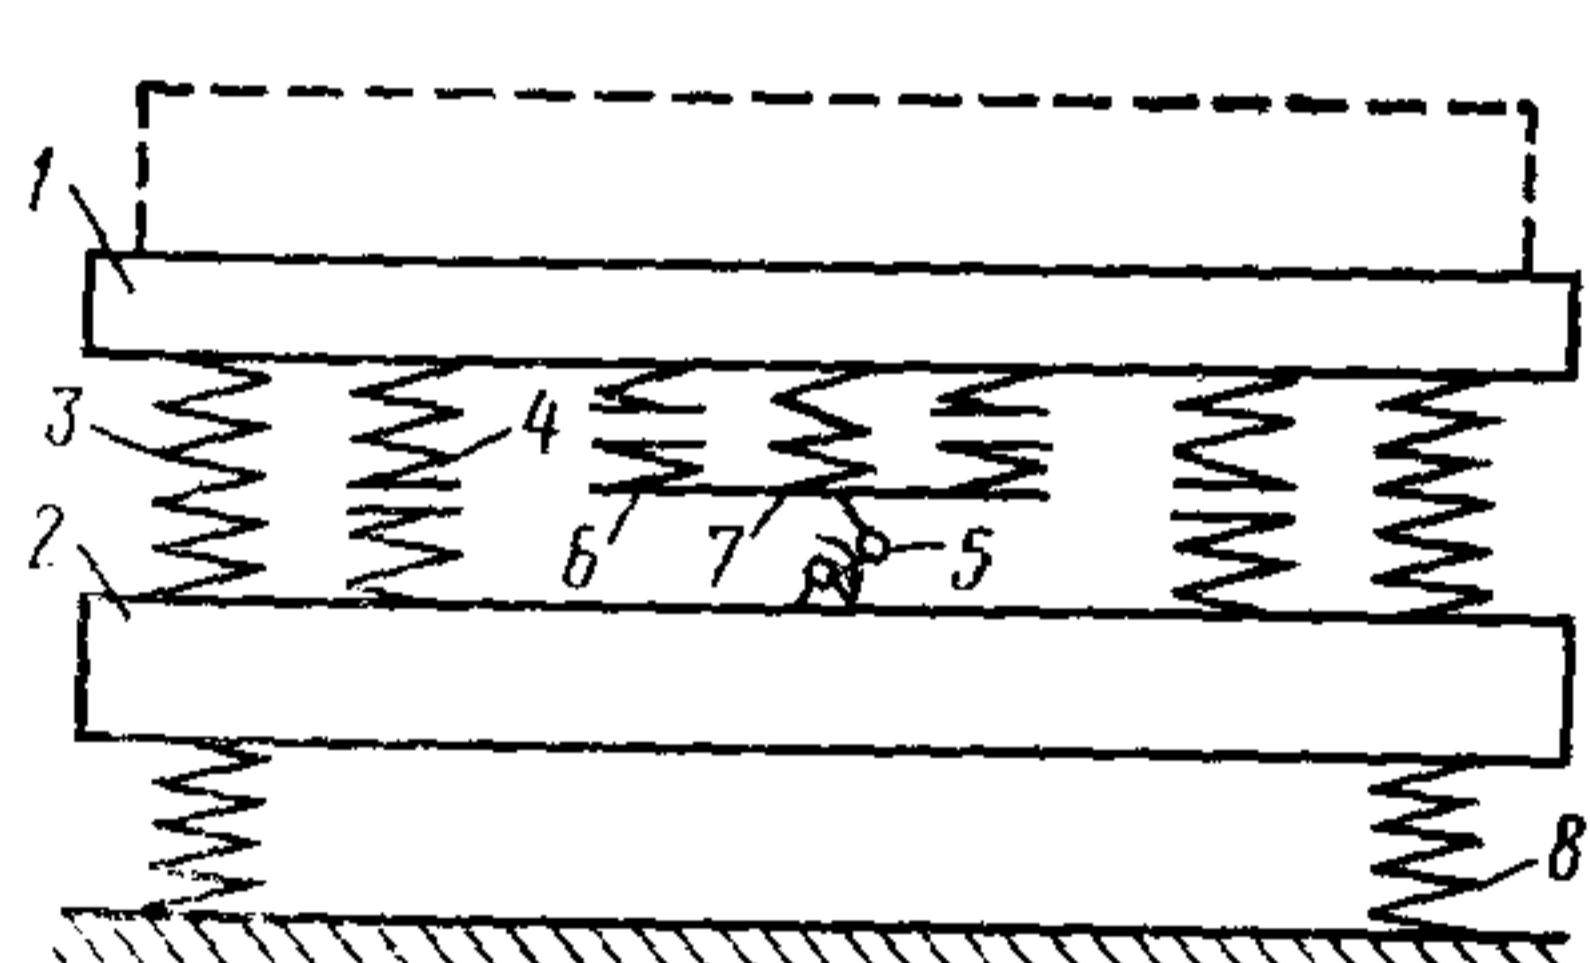


Рис. 4. Схема ударно-вертикальной резонансной площадки

1 — рабочий орган; 2 — уравновешивающая рама; 3 — линейные основные упругие связи; 4 — буферные основные упругие связи; 5 — кривошипно-шатунный привод; 6 — приводные буфера; 7 — приводные линейные элементы; 8 — подрамные амортизаторы

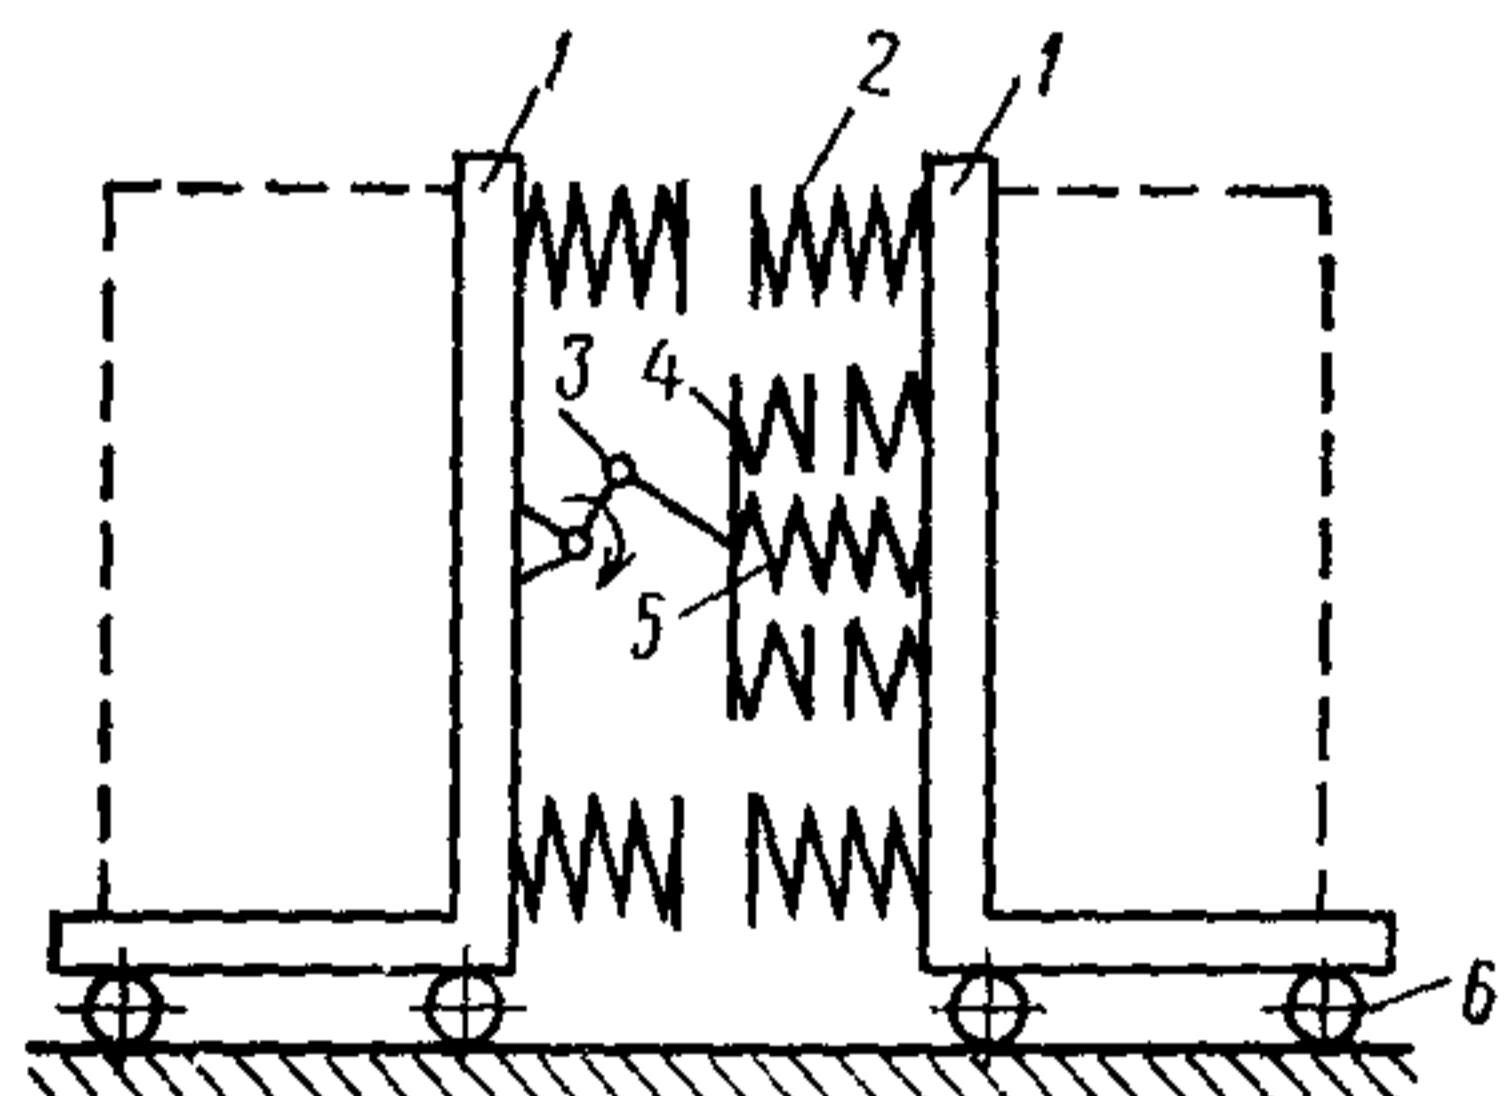


Рис. 5. Схема ударной горизонтальной резонансной площадки

1 — рабочий орган; 2 — буферные основные упругие связи; 3 — кривошипно-шатунный привод; 4 — приводные буфера; 5 — приводные линейные элементы; 6 — катки

По конструктивным особенностям пригрузы могут быть разделены на две основные группы:

а) инерционные, участвующие своей массой в колебаниях системы вибровозбудитель — бетонная смесь и создающие давление на изделие только за счет собственной массы (рис. 6, а);

- б) вибропригрузы, аналогичные по конструкции инерционным, но оснащенные автономными вибровозбудителями (рис. 6, б);
 в) безынерционные, в которых основное давление (усилие) на изделие создается либо дополнительной массой, не участвующей в колебании системы «вибровозбудитель — бетонная смесь», либо другими источниками силового воздействия.

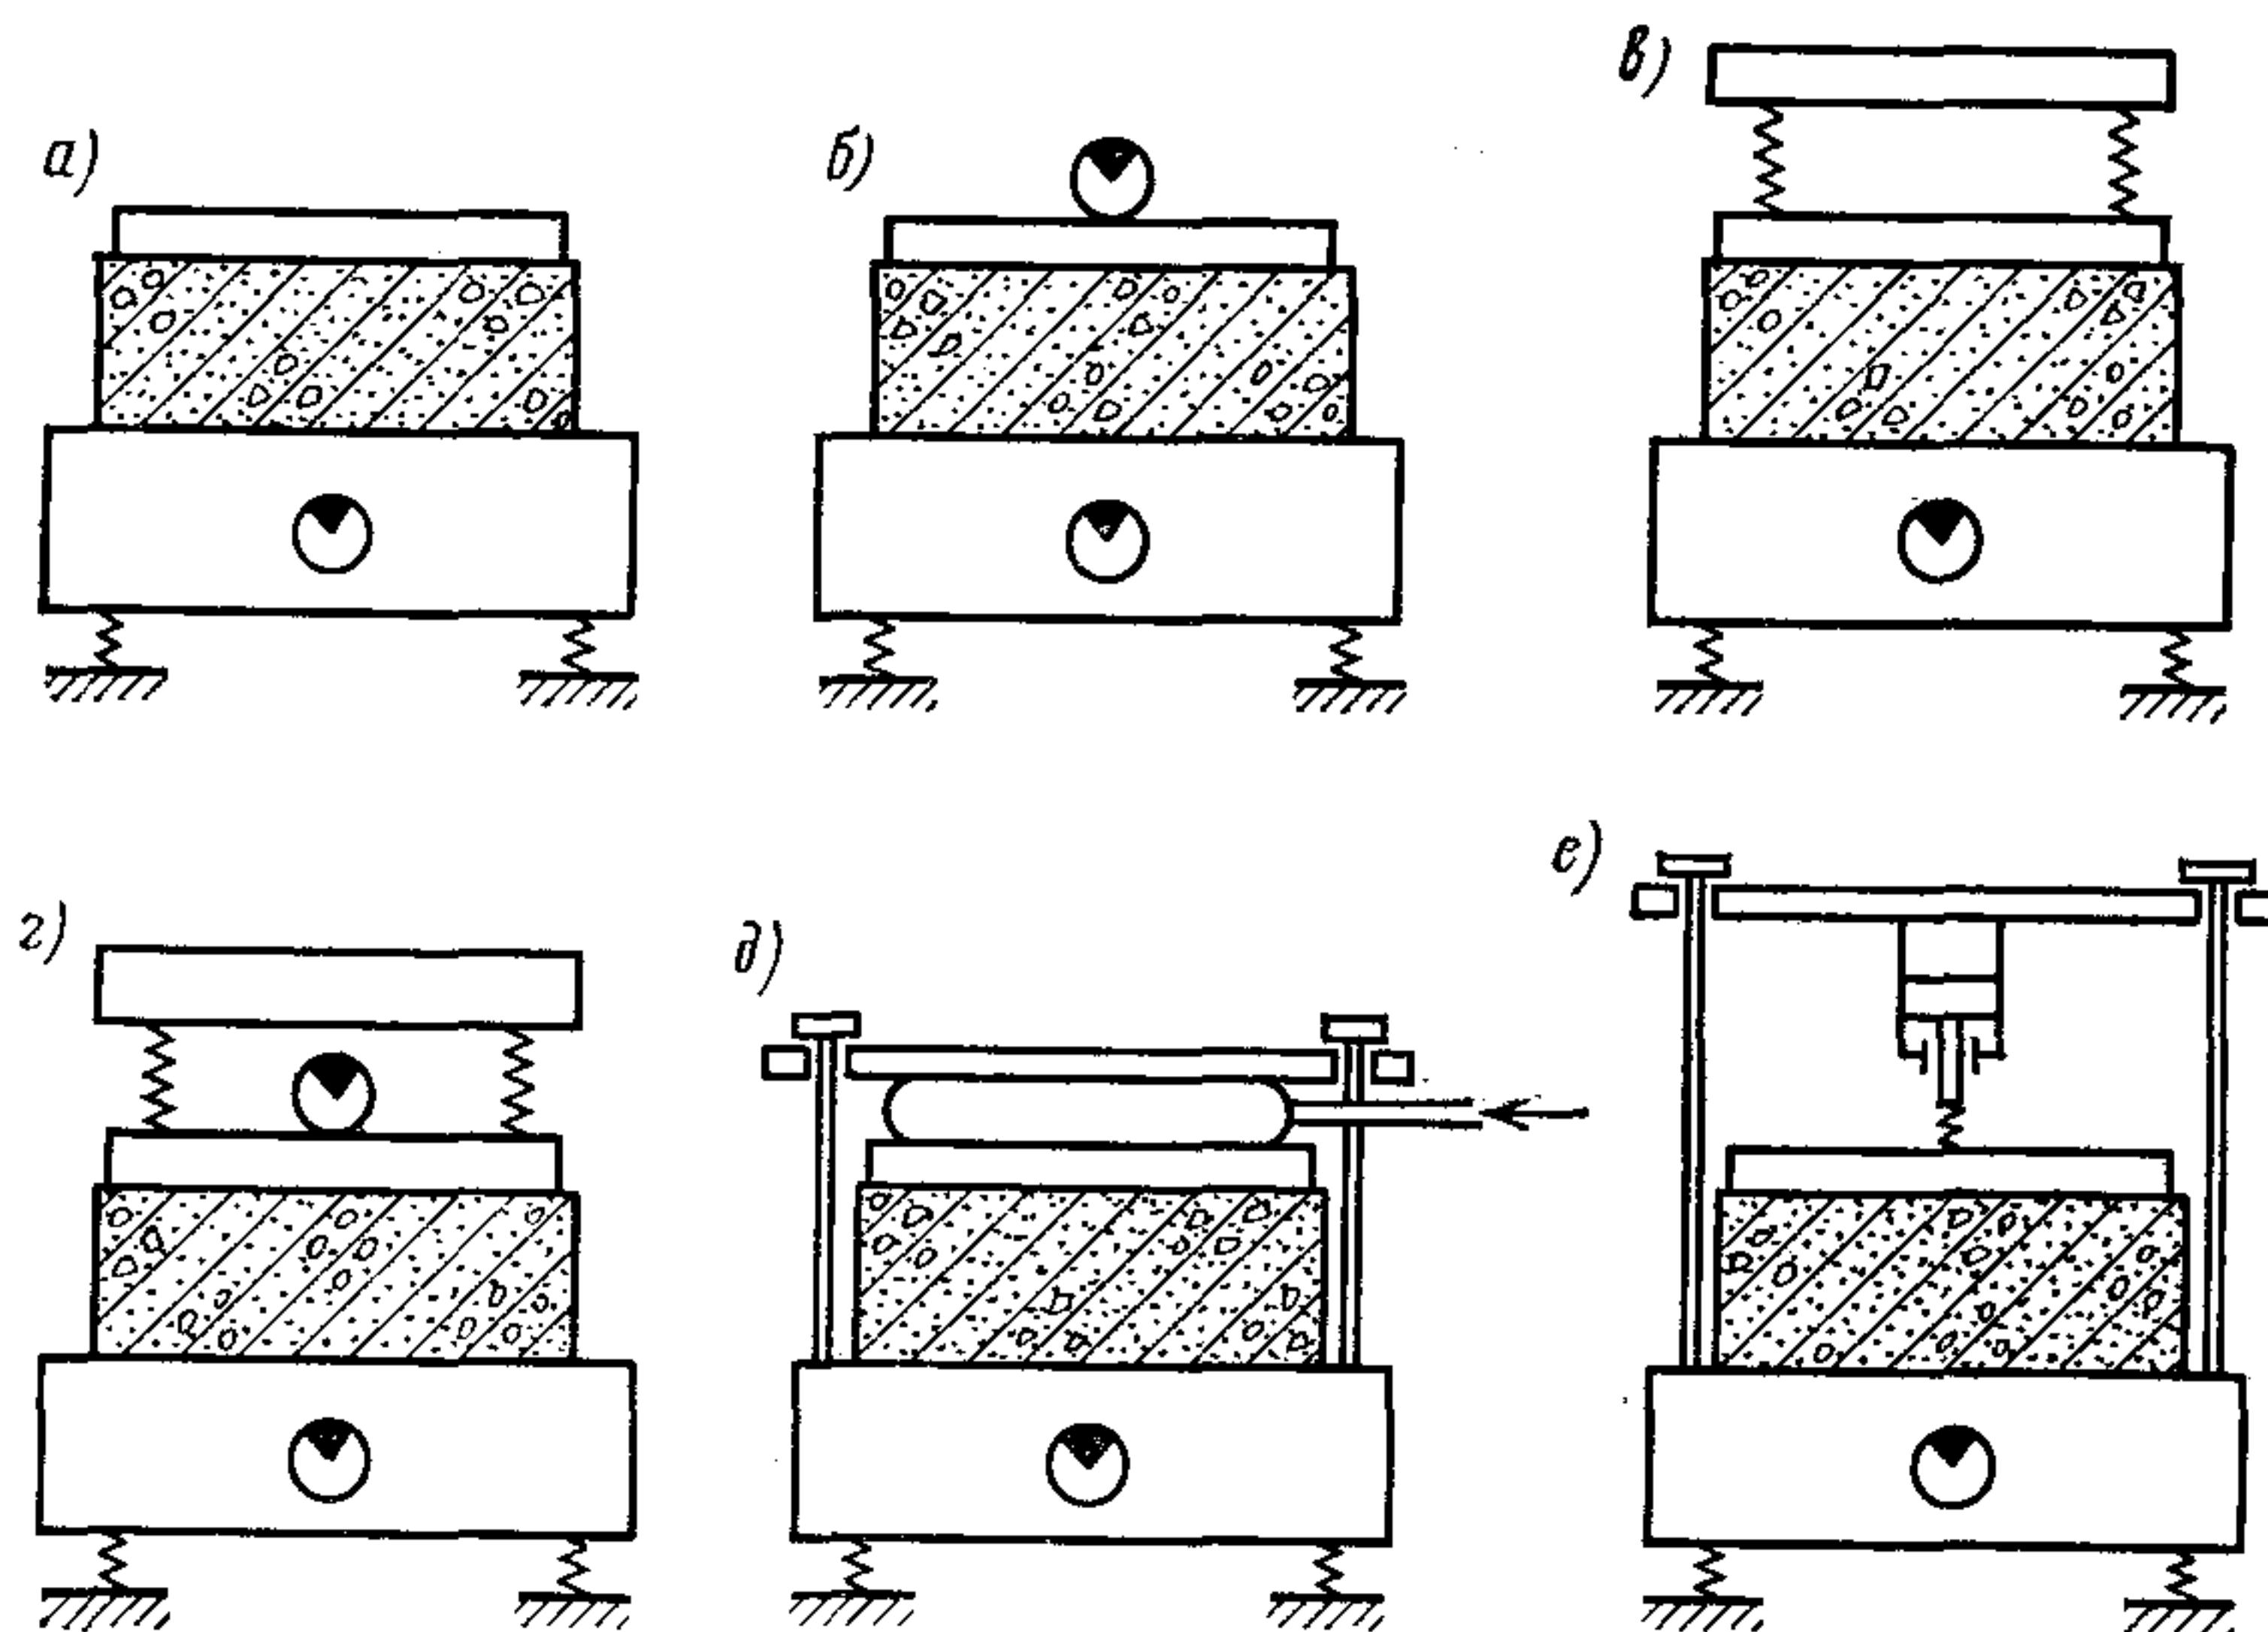


Рис. 6. Виды пригрузов

а — инерционный; **б** — инерционный с автономным вибровозбудителем; **в** — безынерционный с подпрессориванием; **г** — безынерционный с автономным вибровозбудителем; **д** — безынерционный с пневматической подушкой; **е** — безынерционный с гидро- или пневмоцилиндрами

В первом случае осуществляется подпрессоривание (виброизоляция) дополнительной массы пригруза относительно той части его, которая контактирует с формуемым изделием (рис. 6, в). Безынерционные подпрессоренные пригрузы в ряде случаев могут оснащаться автономными вибровозбудителями (рис. 6, г).

Во втором случае применяются пневматические подушки (рис. 6, д), гидро- или пневмоцилиндры (рис. 6, е) и т. д. При этом реактивная сила этих устройств в целях сохранения интенсивности вибрации замыкается на раме виброплощадки или форме.

Б. Выбор и расчет технологических параметров

5.19. Виброплощадки ивиброустановки, как правило, возбуждают гармонические колебания с частотой ≈ 3000 кол/мин. При отсутствии пригруза на виброплощадках ивиброустановках с эллиптическими колебаниями рекомендуется изготавливать изделия с толщиной формируемого слоя не более 35—40 см. Формование изделий с тол-

шиной слоя до 50—60 см возможно при применении безынерционного пригруза. В отдельных случаях, при формировании изделий сложной формы либо густоармированных, а также изделий с высотой слоя менее 6—8 см, целесообразно повышать частоту колебаний до 4000—4500 кол/мин. На виброустановках с продольно-горизонтальными колебаниями изделия следует изготавливать с учетом следующих условий:

а) максимальная ширина сечения неармированного изделия, формируемого из умеренно жестких или малоподвижных бетонных смесей, не должна превышать 20 см;

б) ширина сечения армированного изделия может быть увеличена, так как наличие арматуры в изделии улучшает уплотнение бетонной смеси в примыкаемом к ней слое толщиной 5—8 см.

5.20. Рекомендуемая частота колебаний в ударных (кулачковых) системах принимается в диапазоне 200—300 кол/мин, а в ударно-резонансных — 500—700 кол/мин. В первом случае толщина формируемого изделия должна быть не более 30 см, а во втором — не более 60 см.

5.21. Амплитуды смещений стакновых виброустройств рекомендуется принимать с учетом формовочных свойств бетонной смеси (их подвижности, жесткости) и частоты колебаний в соответствии с табл. 5.

5.22. При станковом вибрировании пригрузы используют:

для выравнивания верхней поверхности формируемого изделия. В этом случае может быть применен пригруз любого типа, обеспечивающий статическое давление 0,001—0,002 МПа;

для повышения плотности и однородности уплотнения изделий при большой толщине формируемого слоя. В этом случае рекомендуется применение преимущественно безынерционных пригрузов. Так, для виброплощадок и виброустановок, создающих эллиптические колебания, такой пригруз рекомендуется применять при толщине слоя от 40 до 60 см. В таком случае при формировании изделий, когда пре-

валирующим является процесс уплотнения, а $\frac{h_b}{b} < 2$, где h_b — толщина слоя уплотняемого бетона; b — размер минимального горизонтального сечения изделия, величина пригруза $P_{ст}$ должна составлять:

$$P_{ст} = 0,02h_b A - 0,03. \quad (1)$$

При $\frac{h_b}{b} > 2$ величина безынерционного пригруза должна быть не менее 0,005 МПа и не более 0,02 МПа;

для ускорения процессов уплотнения и формообразования изделий. В этом случае для виброплощадок, а также для виброустановок, создающих эллиптические колебания, рекомендуется безынерционный пригруз не более 0,02 МПа. При использовании остальных типов оборудования станкового формования рекомендуется применение пригрузов, обеспечивающих давление 0,002—0,004 МПа.

5.23. Применение вибропригруза при станковом вибрировании наиболее целесообразно в тех случаях, когда для формования изделий применяются невибрирующие пустотообразователи, расположенные внутри изделия и перекрывающие его открытые поверхности относительно вибрирующей плоскости формы. Наиболее характерным примером является формование многопустотных панелей. Оптимальные режимы работы вибропригруза в этом случае следует вы-

Таблица 5

Оборудование	Режимы вибрирования для жесткости смеси, с									
	15		30		45		60		75	
	<i>A</i> , см	<i>n</i> , кол/мин	<i>A</i> , см	<i>n</i> , кол/мин	<i>A</i> , см	<i>n</i> , кол/мин	<i>A</i> , см	<i>n</i> , кол/мин	<i>A</i> , см	<i>n</i> , кол/мин
Виброплощадки и виброустановки с эллиптическими колебаниями	0,04	3000	0,045—0,02	3000—4500	0,05—0,025	3000—4500	0,06—0,03	3000—4500	0,035	4500
Виброустановки с продольно-горизонтальными колебаниями	0,03—0,04	3000	0,06—0,07	3000	0,09—0,1	3000	—	—	—	—
Ударные (кулакковые) площадки	0,3	220	0,3—0,4	220	—	—	—	—	—	—
Ударные резонансные площадки с одной рабочей массой	—	—	0,7—0,8	550—700	0,9—1	550—700	1,1—1,2	550—700	—	—
Ударные резонансные площадки с двумя рабочими массами	0,6	550—700	0,8	550—700	1	550—700	—	—	—	—

Примечания: 1. Данные приведены для формования изделий сравнительно простых очертаний, т. е. когда преобладающим является процесс уплотнения. При формировании изделий сложной формы, а также густоармированных рекомендуемая жесткость должна быть снижена не менее чем на 15 с.

2. Для ударных резонансных площадок с одной рабочей массой предусматривается асимметричный закон движения рабочего органа. При этом ускорение движения вверх должно быть 1,4g—1,7g, вниз — 4g—6g.

бирать с учетом рекомендаций для поверхностного вибрирования, приведенных ниже. Иногда возможно применение вибропригруза взамен безынерционного — при формировании изделий большой толщины, а также в целях улучшения качества поверхности. В последнем случае рекомендуется принимать высокочастотный режим колебаний вибропригруза.

5.24. Введение в действие всех видов пригруза производится после предварительного уплотнения бетонной смеси, т. е. после 15—30 с вибрирования.

5.25. Время формования изделий определяют:

а) при изготовлении изделий на виброплощадках и виброустановках с эллиптическими колебаниями — по формуле

$$t = \frac{K_1 \cdot 3,6 \cdot \dot{\omega}^2}{K' K_d \frac{A \omega^2}{10^3} h_b}, \quad (2)$$

где K_1 — коэффициент, учитывающий конфигурацию и характер армирования. Для изделия с простыми очертаниями и нормальным армированием принимается $K_1=1$. Для изделий сложной формы, имеющих тонкостенные элементы и формующихся в замкнутых полостях глубиной от 20 до 100 см и толщиной менее 10 см $K_1 \approx 3$. При формировании густоармированных изделий $K_1 \approx 5$;

K' — коэффициент геометрии, принимаемый по рис. 7 в зависимости от характерных размеров ширины b и толщины h_b изделия;

K_d — коэффициент динаминости, принимаемый по рис. 8.

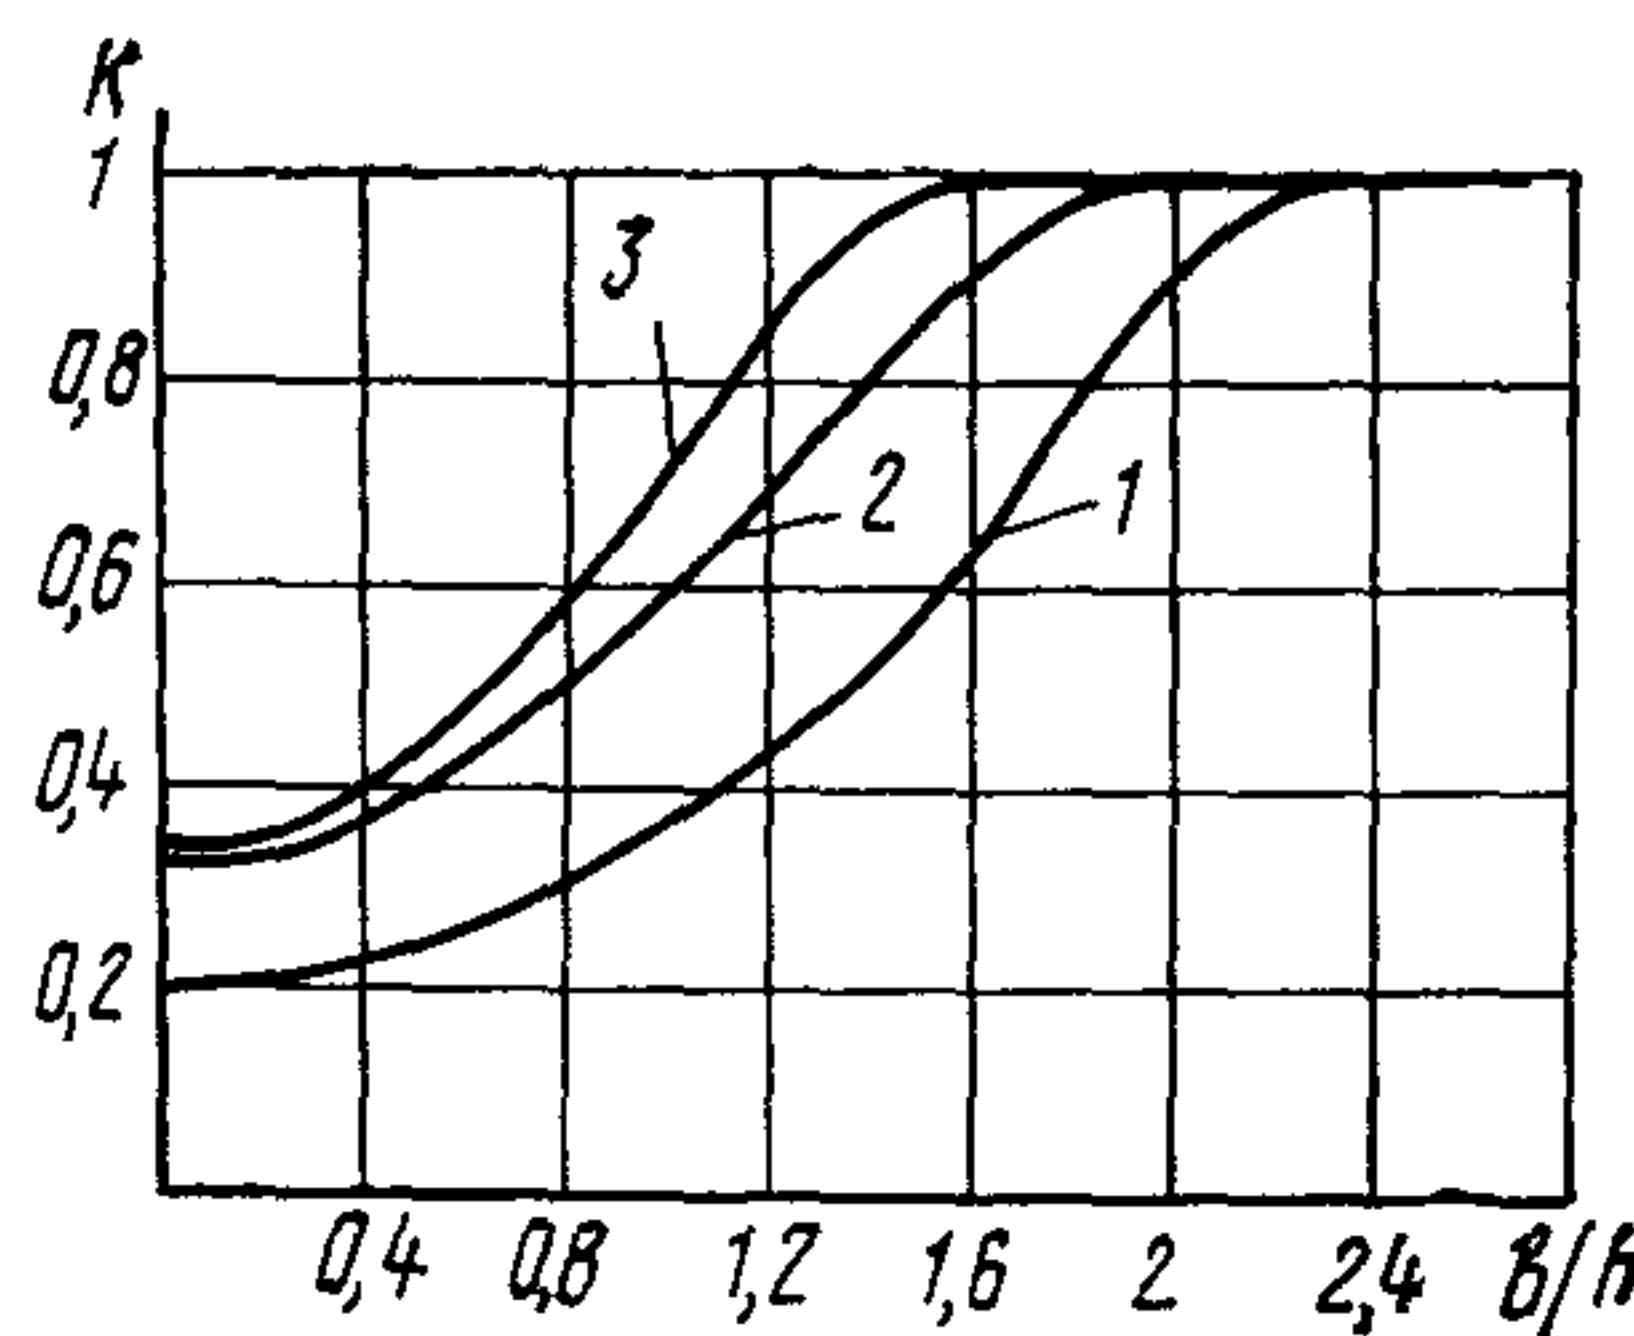


Рис. 7. Зависимость коэффициента K' от соотношения ширины формы к высоте $\left(\frac{l}{h}\right)$

1 — при свободном вибрировании;
2, 3 — при безынерционном пригрузе, соответственно равном 0,01 и 0,03 МПа

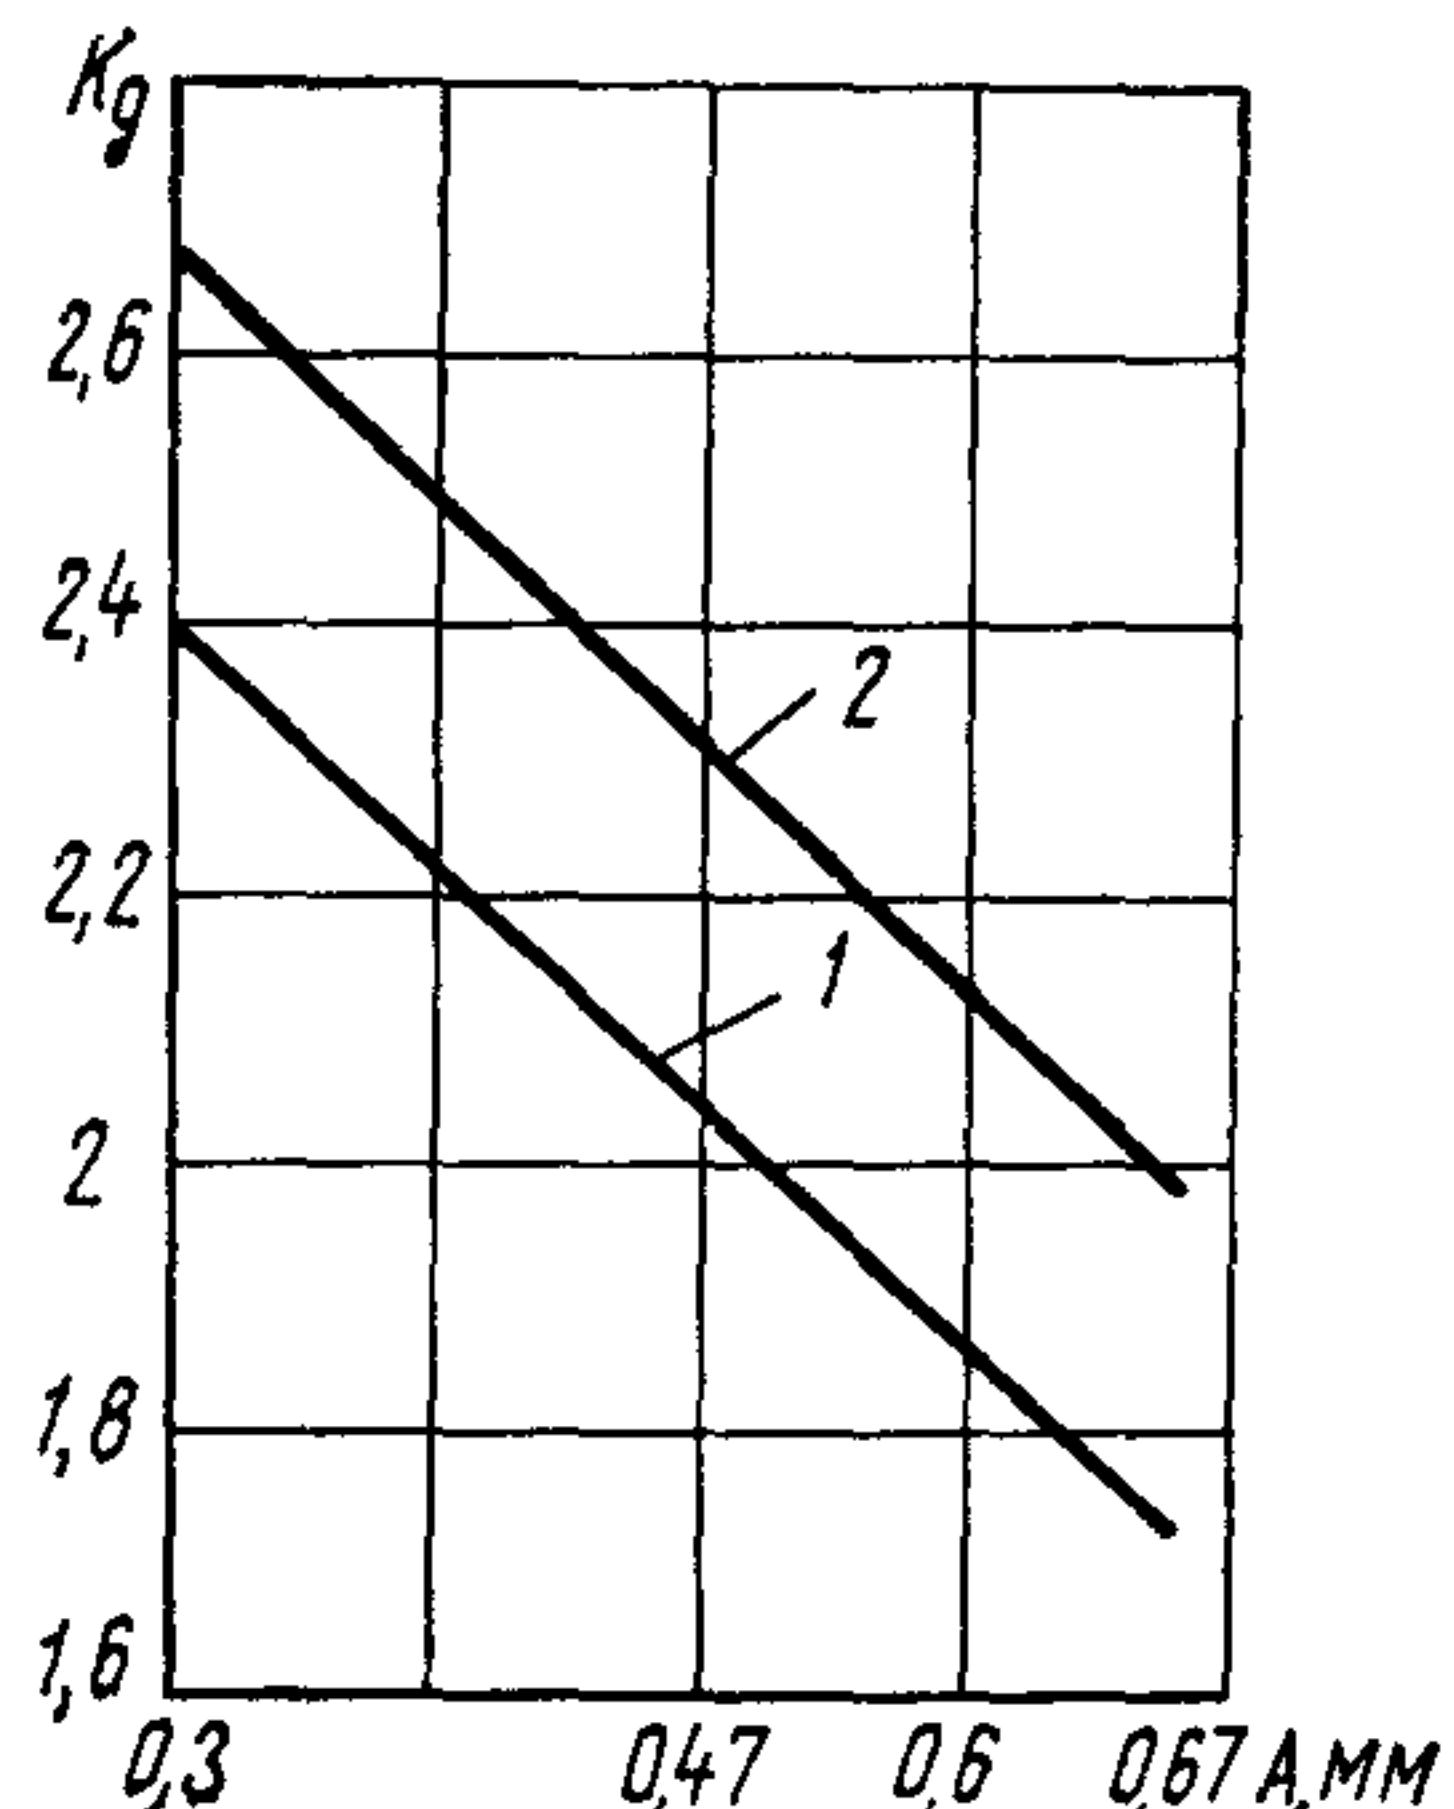


Рис. 8. Зависимость коэффициента динаминости K_d от высоты бетонной смеси h и амплитуды A виброплощадки

1 — $h=150\text{мм}$; 2 — $h=300\text{мм}$

При применении безынерционного приgrуза $K_d = 1$;

б) при изготовлении изделий на виброустановках с продольно-горизонтальными колебаниями — по формуле

$$t = \frac{6\mathcal{K}G_6}{G_6 + 10P_{ct}S_{pr}} ; \quad (3)$$

в) при изготовлении изделий на ударных площадках с вертикальными колебаниями (кулачковых или резонансных с двумя рабочими массами) — по формуле

$$t = 8\mathcal{K}(1 - 10^{-6}\mathcal{K}A\omega^2). \quad (4)$$

Для ударных резонансных площадок с асимметричными колебаниями $A\omega^2 = W_{1B}$ (см. п. 8 прил. 1);

г) при изготовлении изделий на ударных площадках с горизонтальными колебаниями (резонансных с двумя рабочими массами) — по формуле

$$t = \frac{(2,4\mathcal{K} - 6) 1,5 \cdot 10^4}{A\omega^2} . \quad (5)$$

В. Особенности формования изделий на станковых виброустройствах

5.26. Размеры изделий, формуемых станковыми виброустройствами (кроме ударных), должны отвечать условиям, изложенным выше. Кроме того, необходимо, чтобы:

а) консольный свес форм от края вибрирующих рам или системы блоков был в пределах 5% линейного размера форм, но не более 30 см;

б) номенклатура изделий формуемых одной установкой, выбиралась с таким расчетом, чтобы амплитуды смещений формы имели пределы отклонения от рекомендуемых выше не более $\pm 15\%$;

в) во всех случаях максимально допустимая перегрузка станковых виброустройств не превышала 30% их номинальной грузоподъемности. При использовании ударных площадок свес форм не допускается.

5.27. Для создания управляемого процесса формования, предохранения узлов машин и форм от перегрузки, преждевременного износа и выхода из строя, а также в целях уменьшения шума при работе станковых виброустройств необходимо следить за надежностью крепления форм к виброустройствам.

5.28. Амплитуда смещений по площади формы может иметь отклонения от амплитуды виброустройств, к которым она крепится, не более $\pm 10\%$.

Наружное виброрование

А. Принципиальные схемы виброустройств

5.29. В состав оборудования для наружного виброрования входят стационарные виброформы (в том числе одиночные и кассетные) и устройства последовательного действия (в том числе с передвижными прикрепляемыми вибровозбудителями и передвижными виброформами).

5.30. Простейшие стационарные одиночные виброформы оснащаются навесными вибровозбудителями. Для этой цели применяются как серийно выпускаемые вибровозбудители, так и вибробалки, которые имеют несколько одновальных или двухвальных электромеханических вибровозбудителей, монтируемых на общей опорной балке и соединенных в целях обеспечения синфазной работы промежуточными валами (рис. 9).

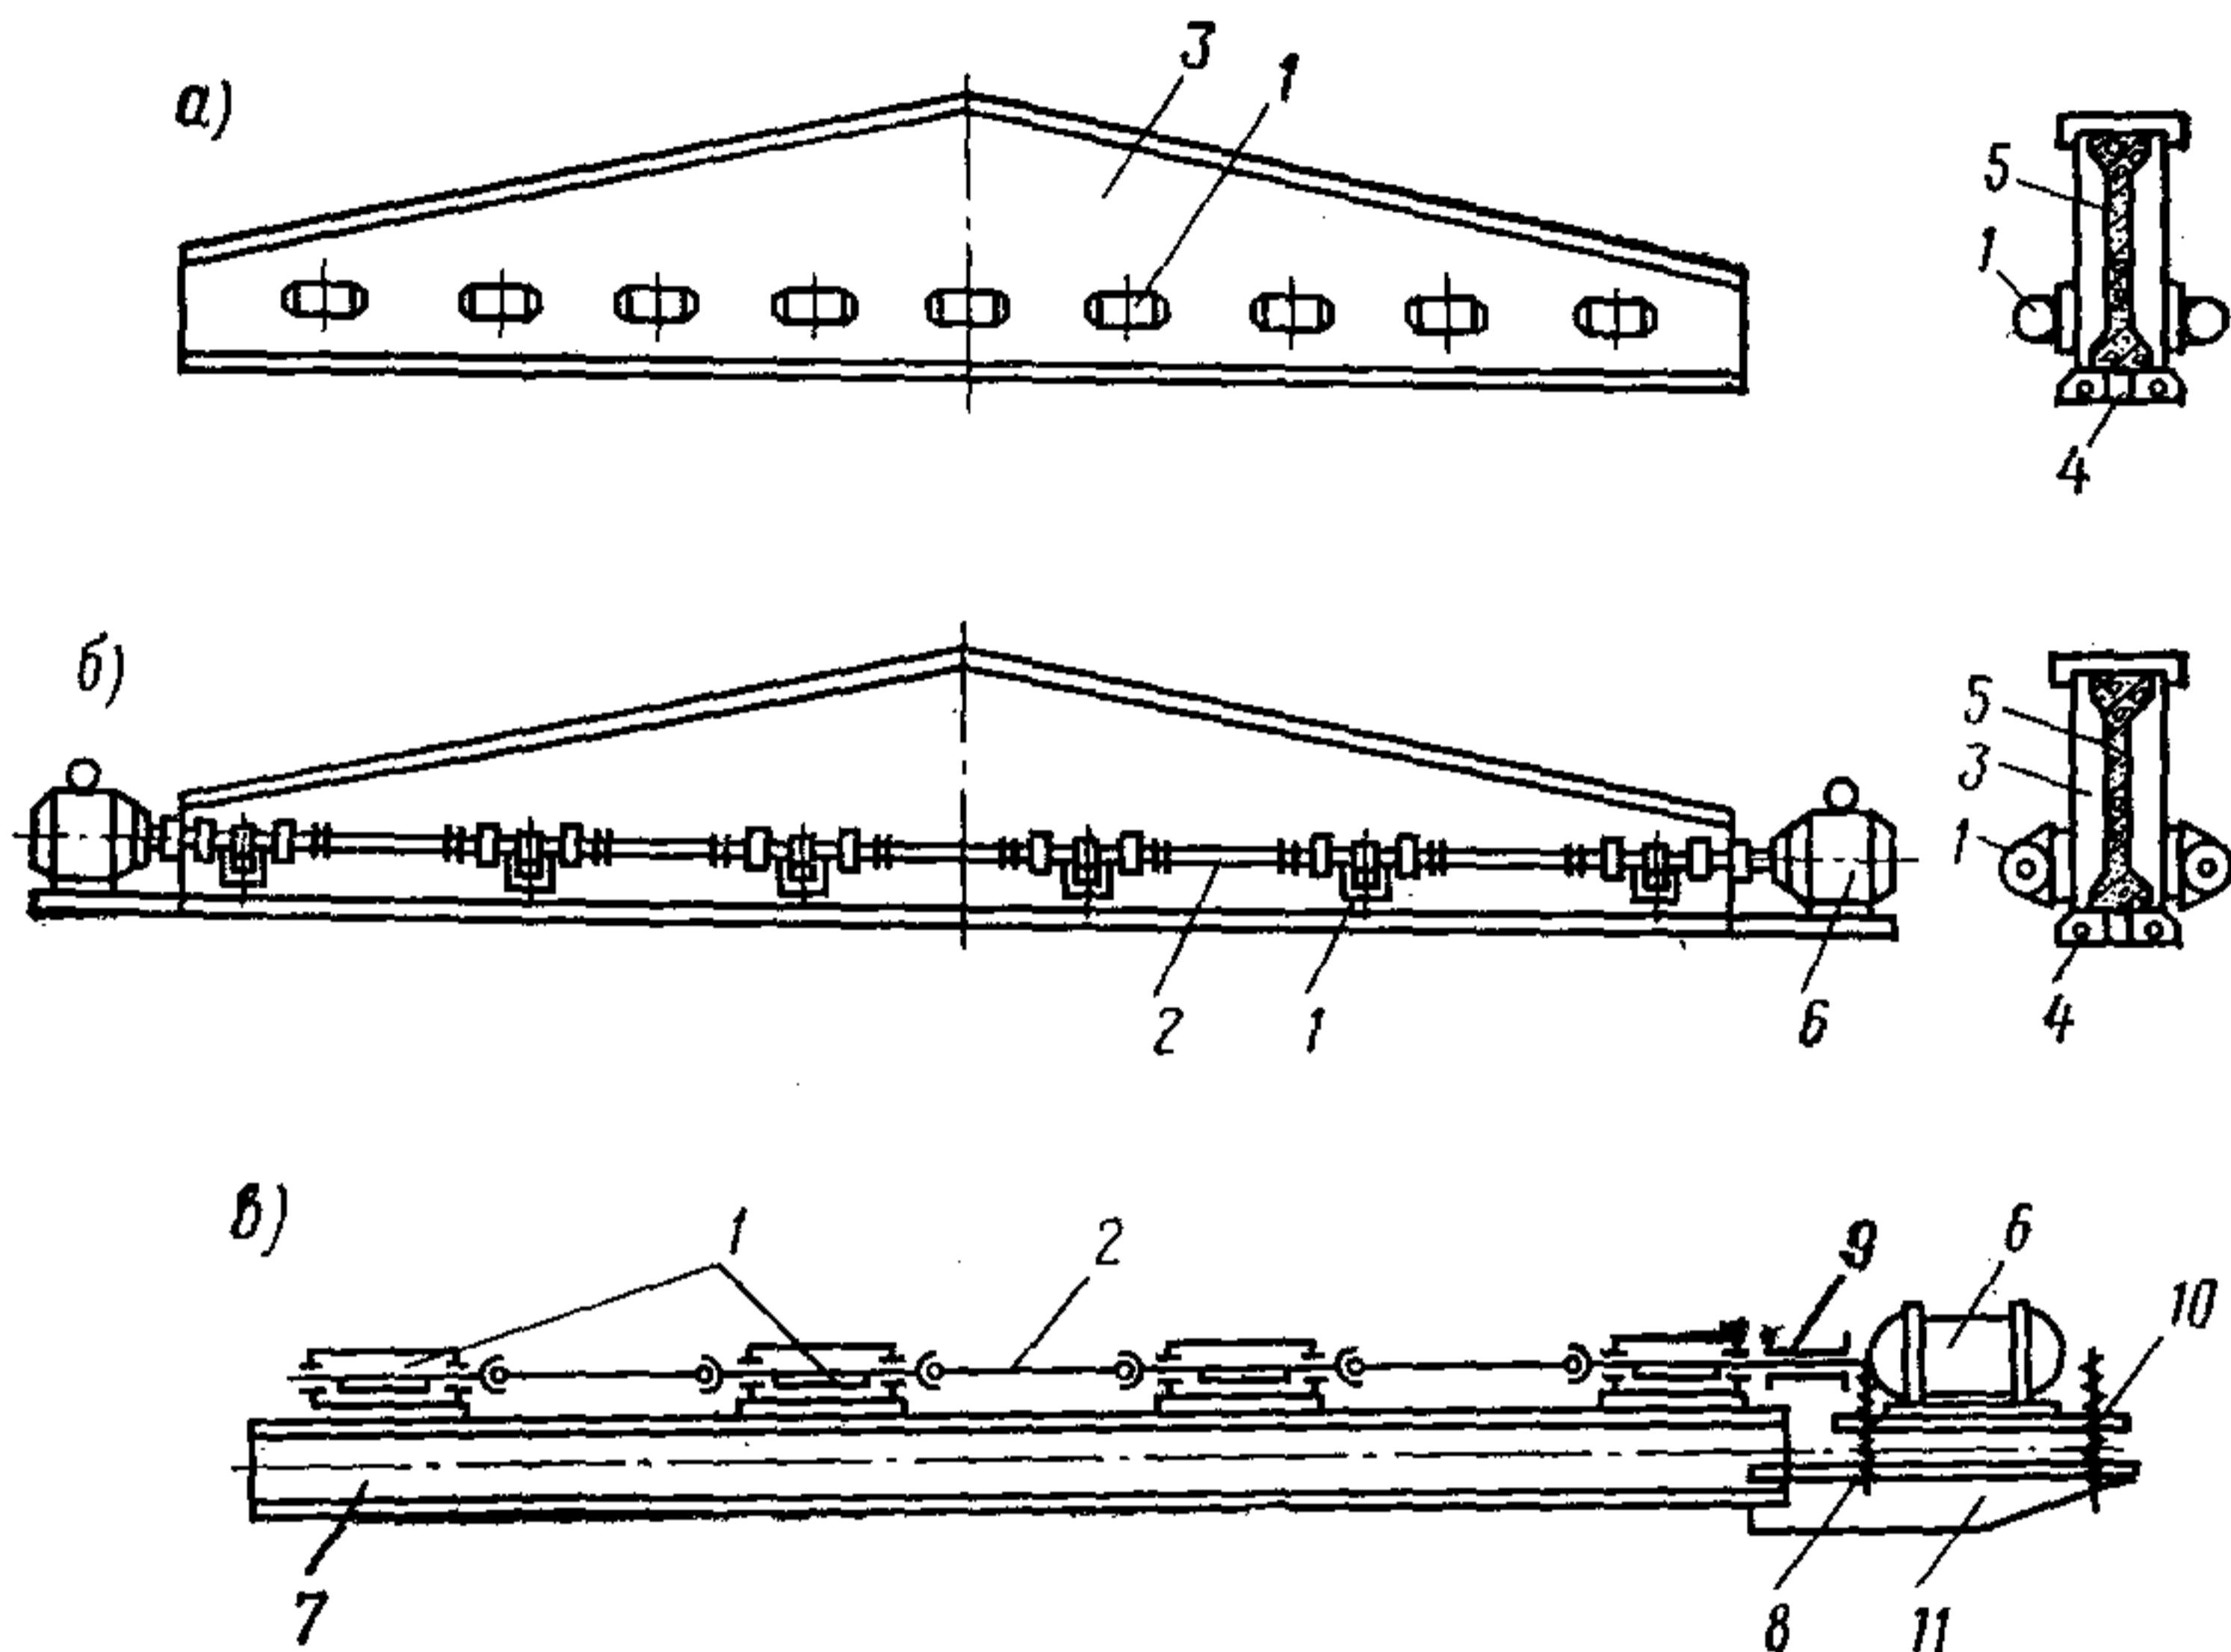


Рис. 9. Одиночные виброформы

а — с навесными асинхронными вибровозбудителями; б — с навесными вибровозбудителями; в — с вибробалками; 1 — вибровозбудитель; 2 — корданный вал; 3 — борт формы; 4 — поддон формы; 5 — изделие; 6 — электродвигатель; 7 — балка; 8 — амортизатор; 9 — дюритовая муфта; 10 — плита электродвигателя; 11 — кронштейн

5.31. Кассетные установки состоят из вертикально установленных форм-кассет и механизма сборки-разборки, смонтированных на станине (рис. 10). Кассета имеет отсеки, образованные вертикально установленными стенками с бортами в нижней и боковых частях, в которых формуют одновременно до 10—12 изделий. К бортам стенок крепятся наружные вибровозбудители. Уплотнение изделия осуществляется в процессе заполнения смесью отсеков, после чего в термополости подается пар для термообработки.

5.32. Объемно-формовочные установки изготавливают блок-комнаты элементов зданий. Объемные конструкции с нижней плитой формуются на установках типа «стакан», а с верхней — на установках типа «колпак». На рис. 11 для примера показана установка, формующая двухкомнатный блок с верхней плитой типа «колпак». Она имеет два сужающихся к верху сердечника, наружные продольные и поперечные щиты, устанавливаемые с помощью кривошипно-дышлого

вых механизмов, снабженных приводом на раме. Сердечники и щиты образуют пространство для формуемых изделий. Сердечники перемещаются по направляющим, укрепленным на фундаментной раме. Открытая поверхность верхней плиты образуется с помощью пневмоприпуска.

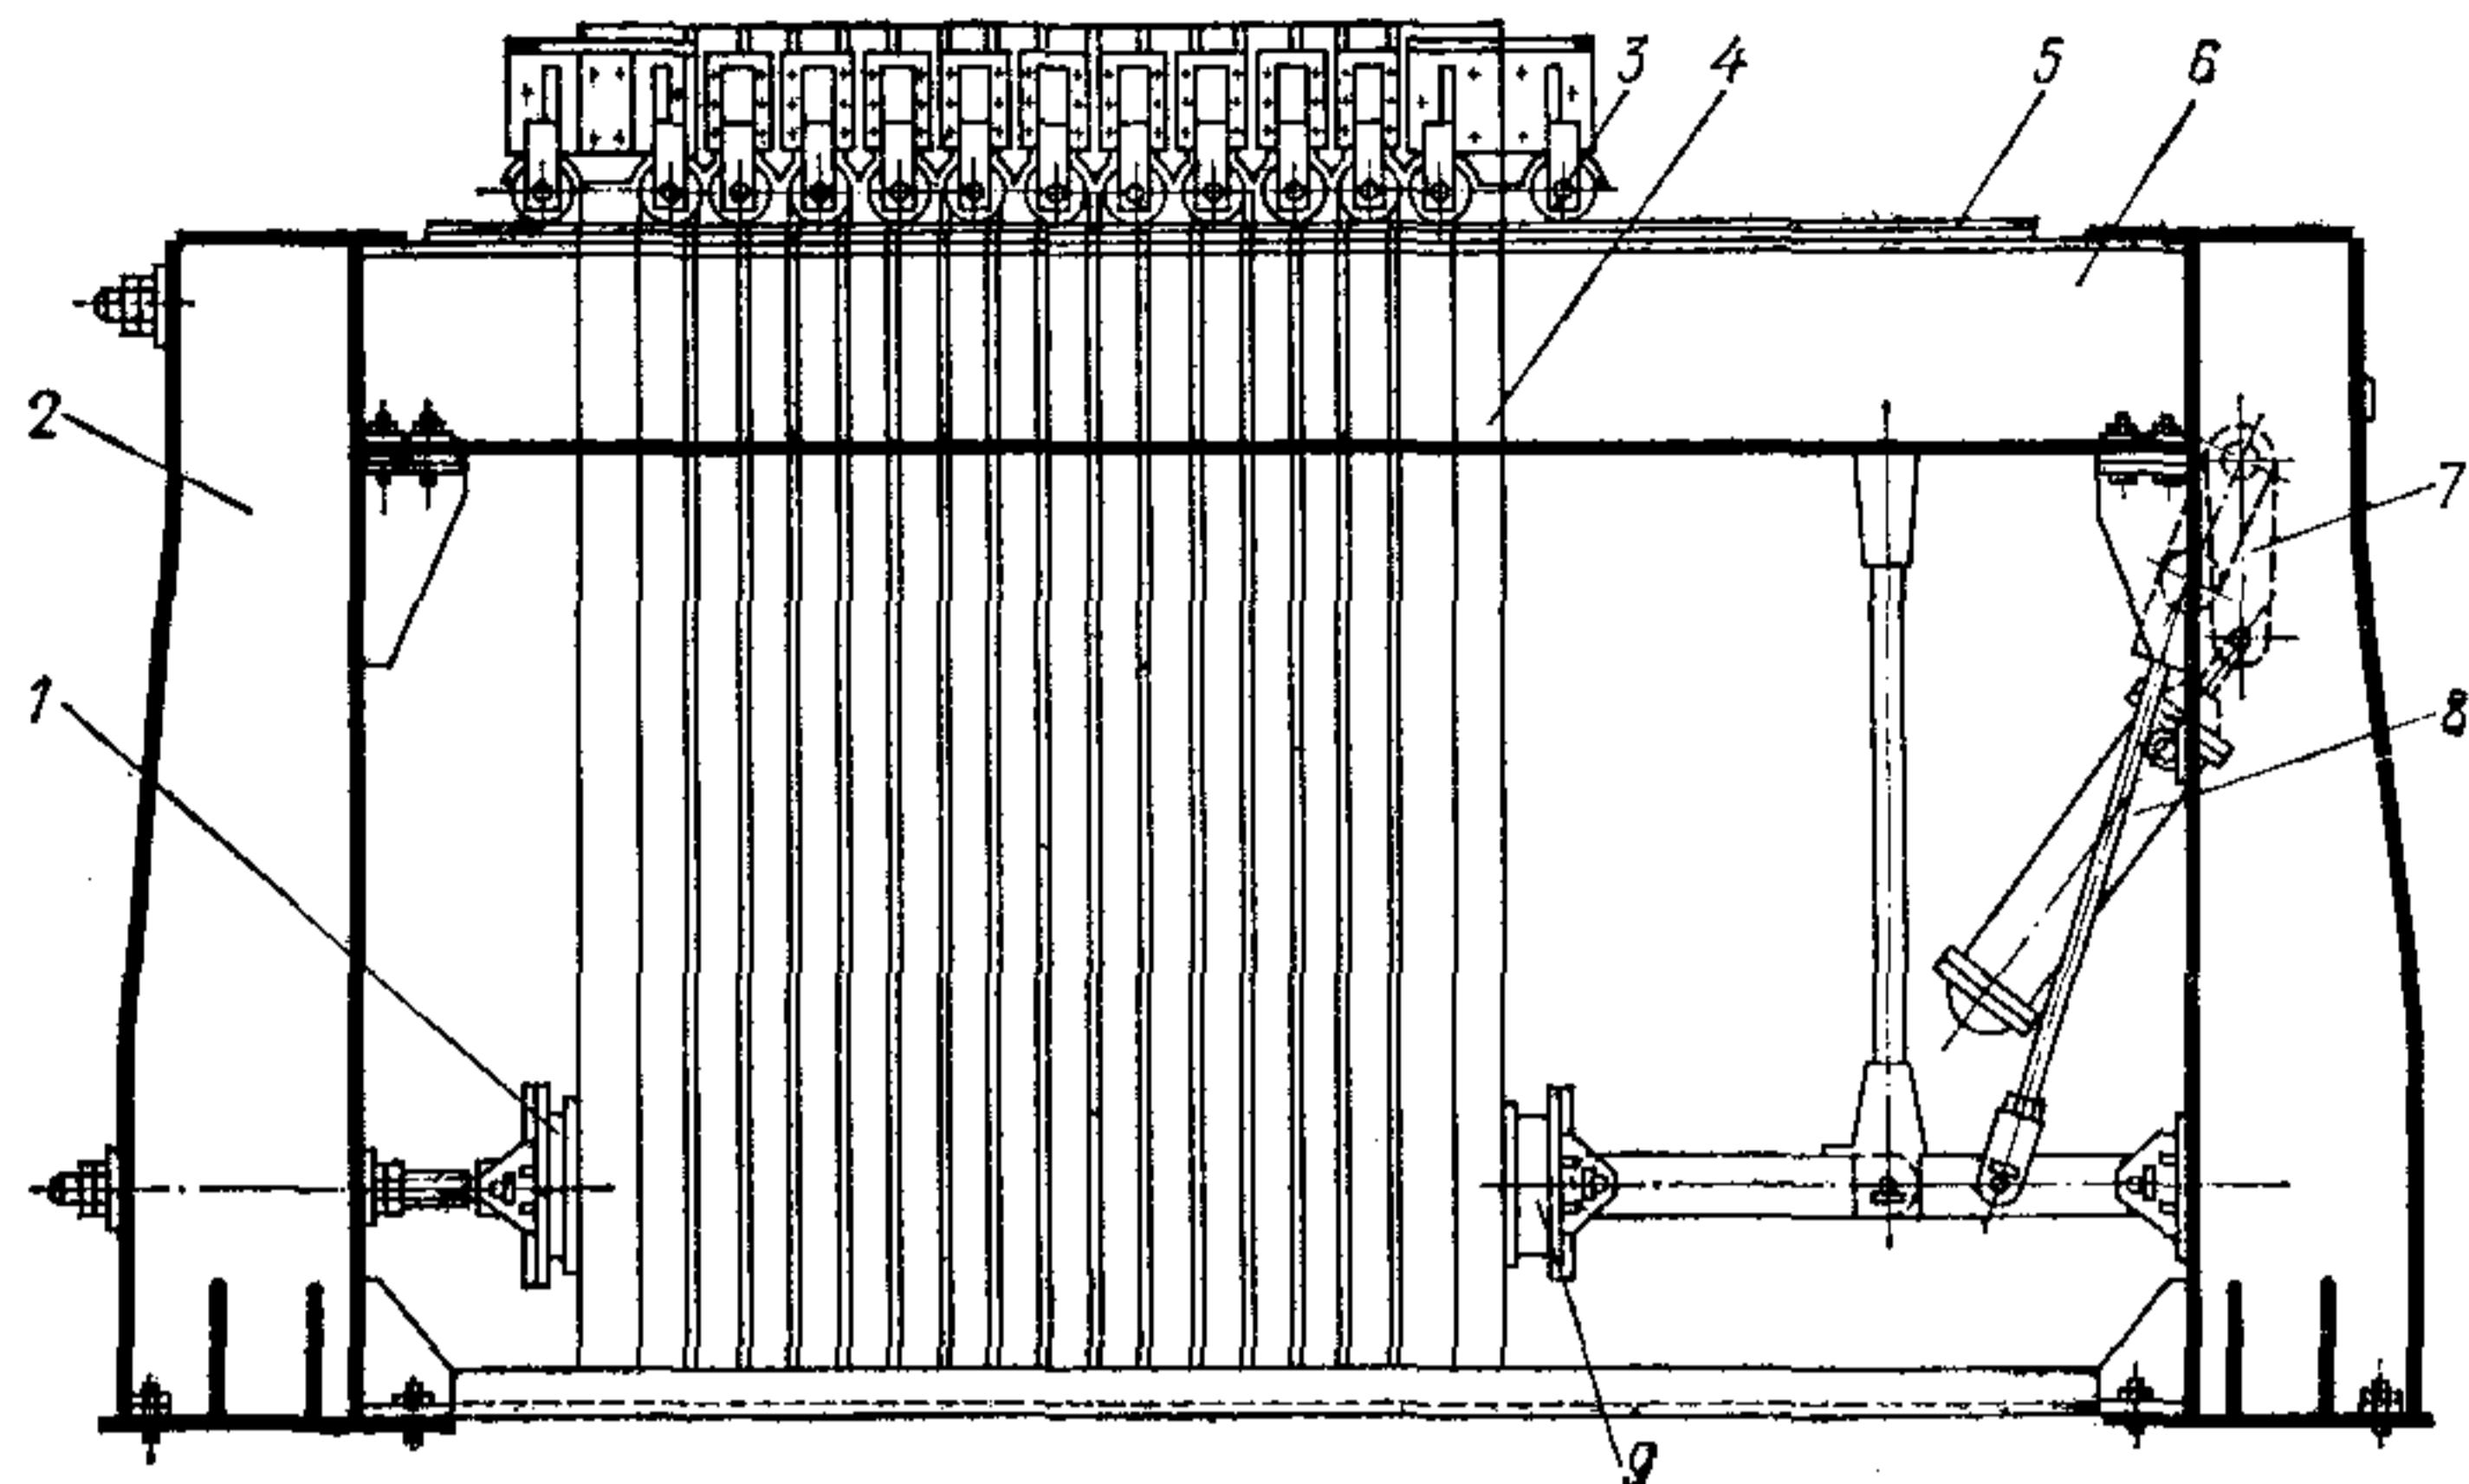


Рис. 10. Кассетная установка

1 — амортизаторы; 2 — стойки; 3 — ролики; 4 — отсеки; 5 — беговые дорожки;
6 — балки; 7 — тяги; 8 — гидропривод; 9 — упоры

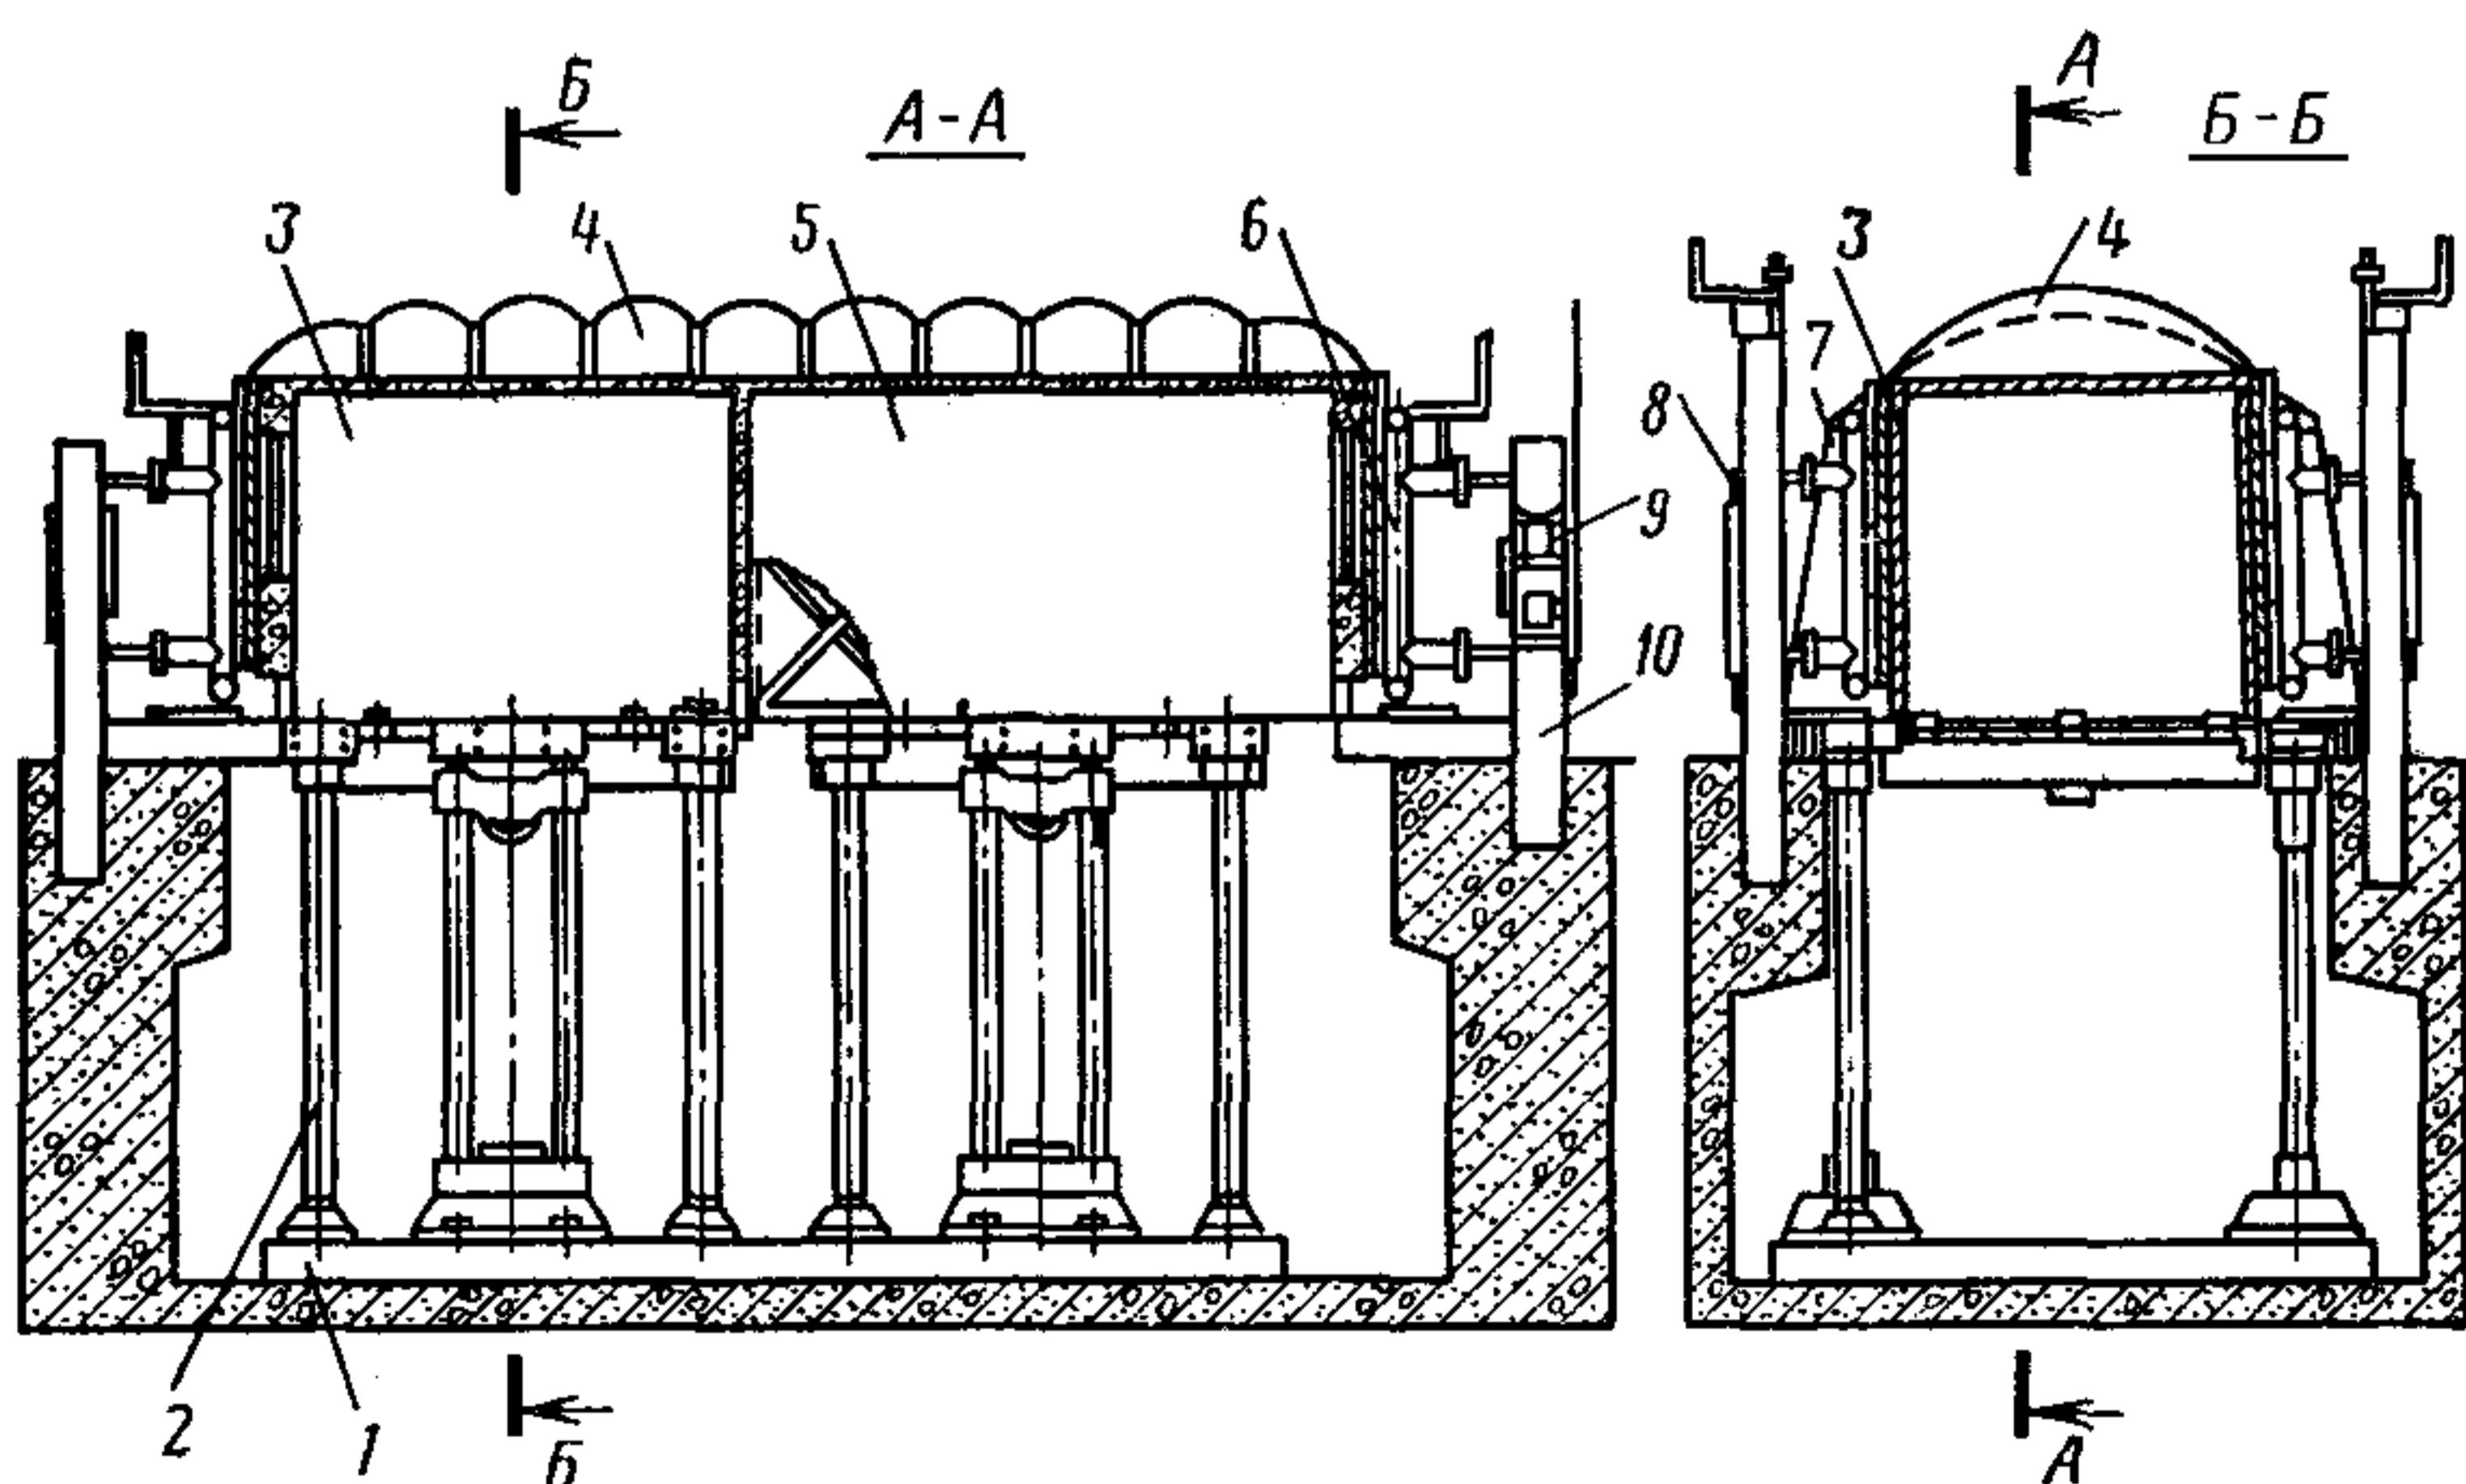


Рис. 11. Объемно-формовочная установка типа «колпак»

1 — фундаментная рама; 2 — направляющие сердечника; 3, 5 — сердечники; 4 — пневмопригруз; 6 — поперечные щиты; 7 — продольные щиты; 8, 9 — кривошипно-рычажные механизмы; 10 — рамы с приводом

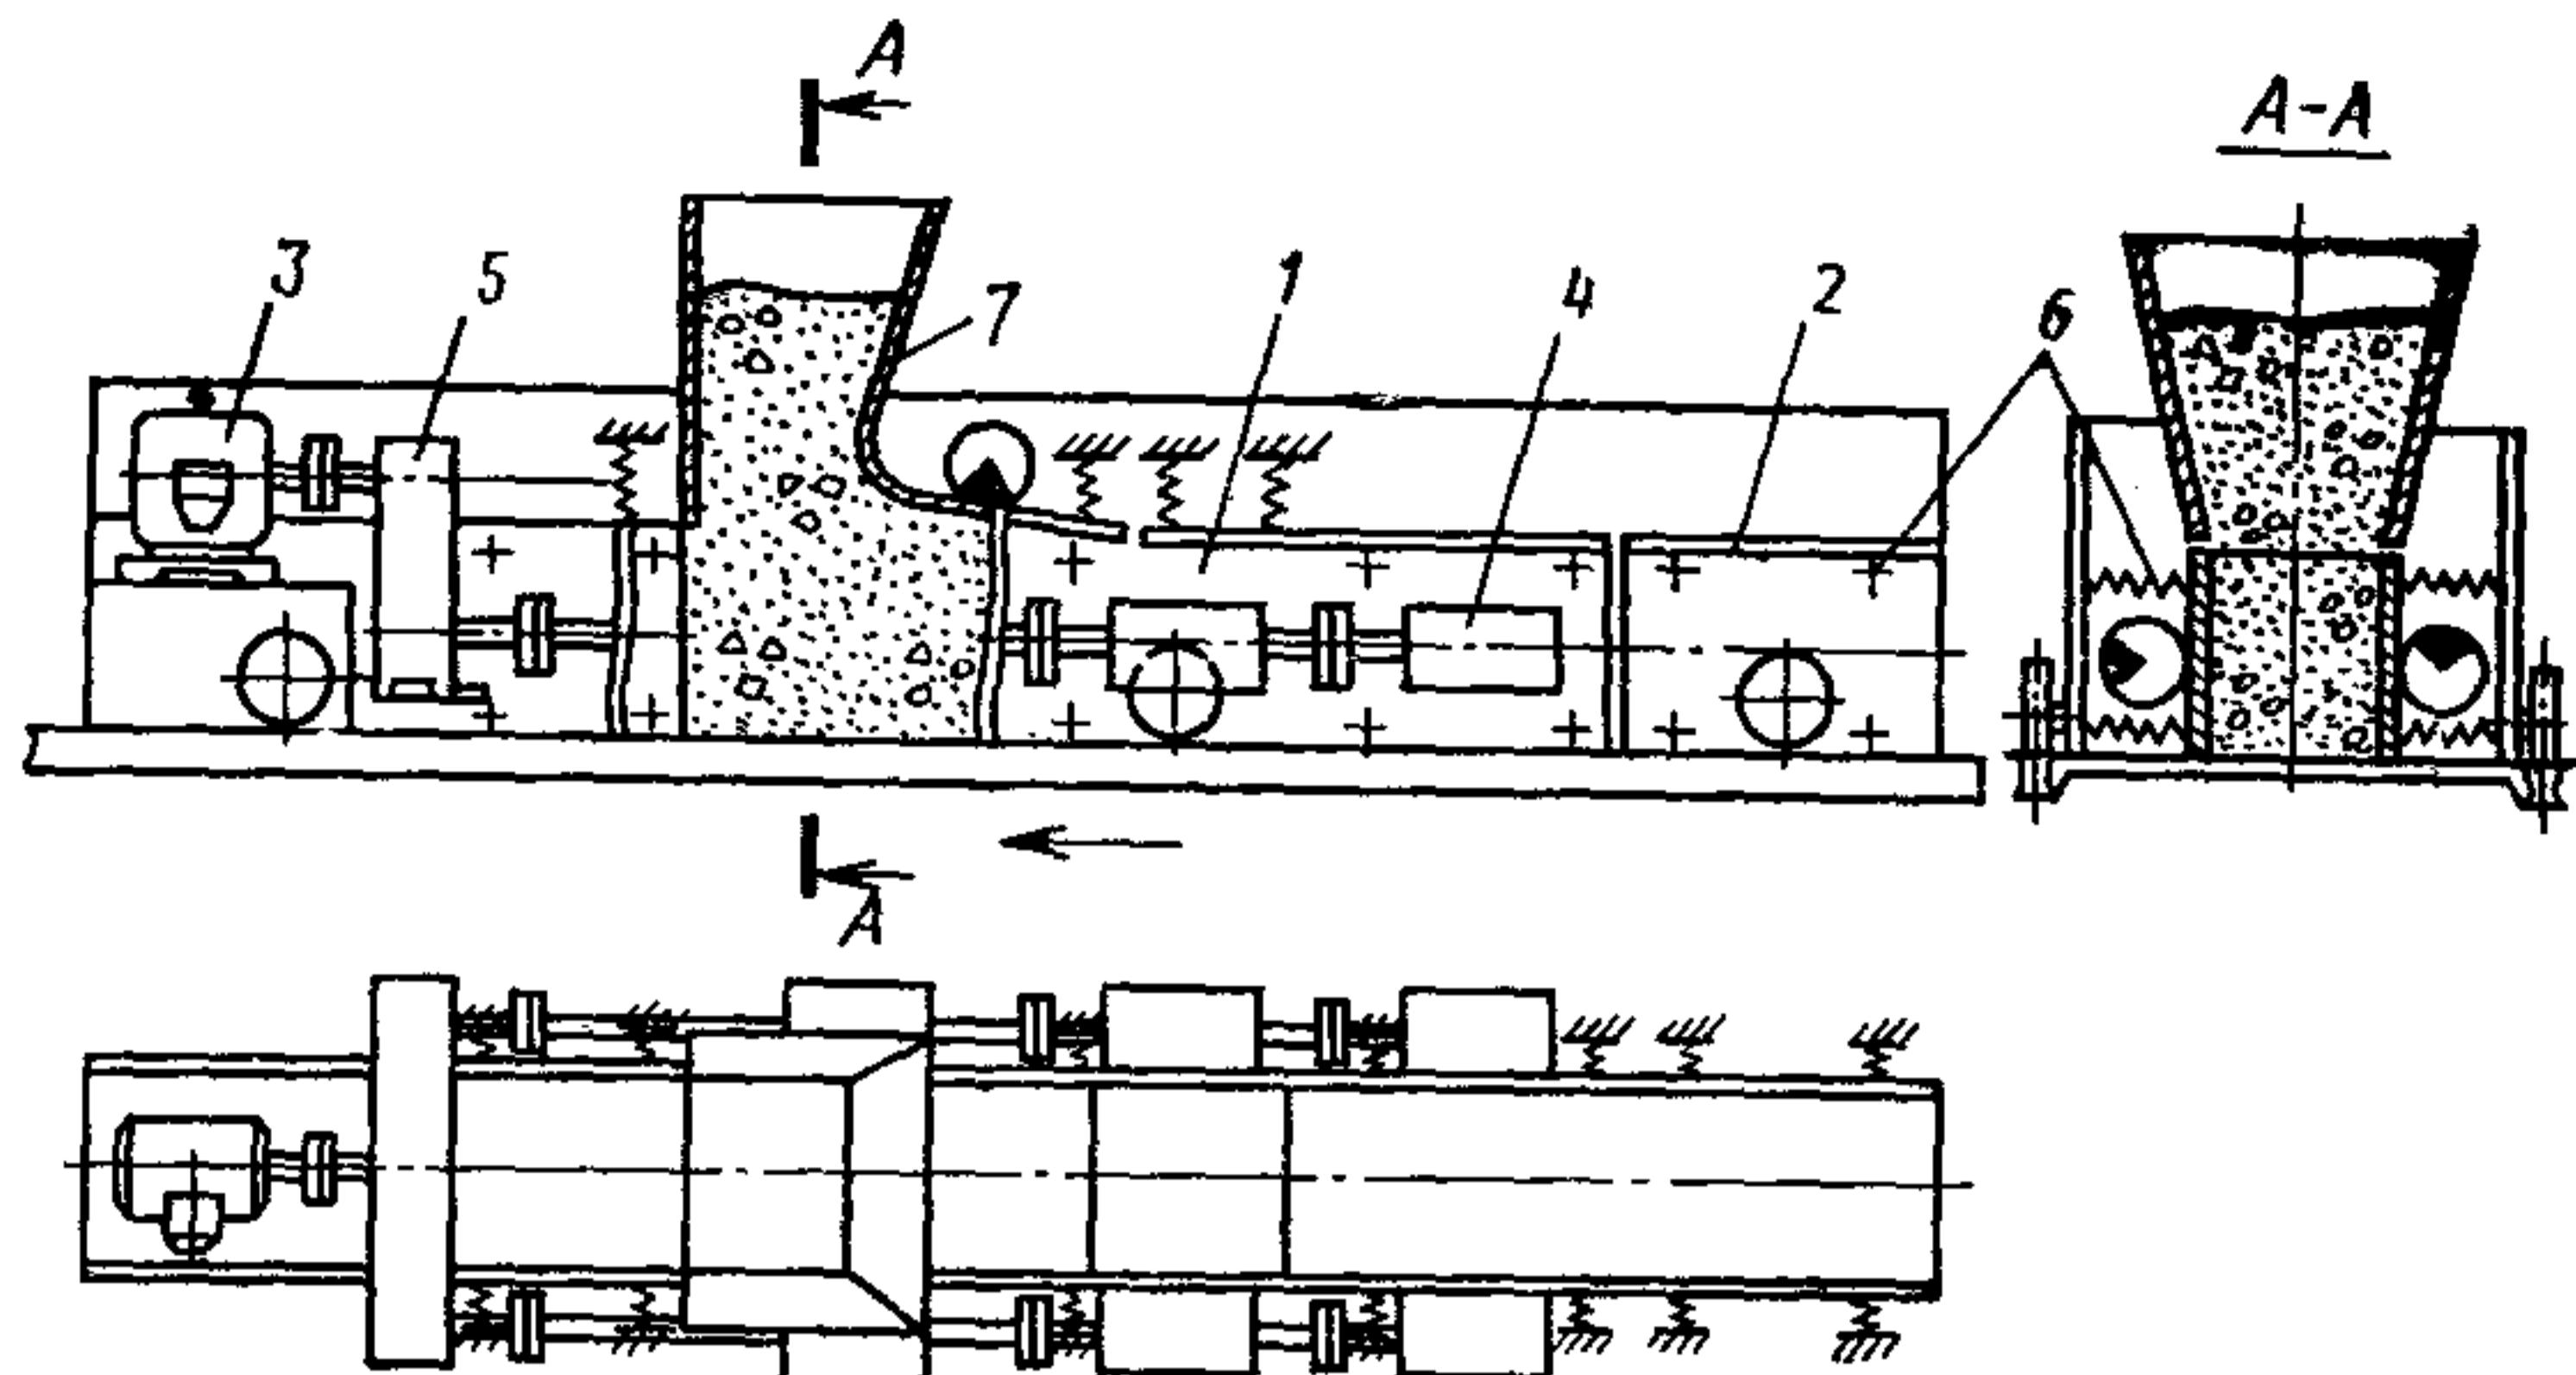


Рис. 12. Передвижная виброформа

1 — вибровибраторы; 2 — стабилизаторы; 3 — электродвигатель; 4 — виброблоки;
5 — синхронизатор; 6 — пружинная подвеска; 7 — бункер

5.33. Передвижные прикрепляемые вибровозбудители монтируются на самоходной тележке (иногда снабженной устройством для укладки бетонной смеси), последовательно перемещающейся вдоль стенок форм на шаг, определяемый зоной распространения колебаний, достаточных для уплотнения смеси. При остановке вибровозбудители, снабженные электромагнитным или другим видом крепления, присоединяются к элементу форм, а после уплотнения элемента изделия отсоединяются и перемещаются на следующий шаг.

5.34. Передвижные виброформы представляют собой элемент формы, снабженный вибровозбудителем, непрерывно (или последовательно) перемещающийся вдоль всей длины формуемого изделия. При перемещении для формования следующей части изделия осуществляется немедленная распалубка отформованного перед этим элемента. При этом в целях предотвращения оплыивания смеси на ближайшем к виброформе участке изделий, находящемся в зоне действия вибрации, скользящие виброформы снабжаются невибрируемыми бортами-стабилизаторами. Передняя часть виброформы также снабжается невибрируемыми бортами, предотвращающими вытекание смеси.

Передвижные виброформы, как правило, монтируются на самоходных тележках (рис. 12).

Б. Выбор и расчет технологических параметров

5.35. При наружном вибрировании наиболее целесообразно применение нормальных гармонических колебаний с частотой 3000 кол/мин. При этом рекомендуется изготавливать изделия толщиной от 4 до 60 см. В отдельных случаях, при формировании изделий сложной формы, густоармированных, а также со стенками толщиной менее 6—8 см целесообразно применение частот 4000—4500 кол/мин.

Высота формуемых изделий принимается не выше 300 см. Рекомендации по видам применяемых смесей см. в табл. 4.

5.36. Амплитуды смещения рекомендуется принимать с учетом толщины формуемого изделия, его высоты и вида смеси в следующих пределах:

а) при частоте 3000 кол/мин, высоте изделия равной или менее 50 см

$$A \approx \frac{h_6}{950 - 6\dot{\omega}} \div \frac{h_6}{530}; \quad (6)$$

б) то же, но при высоте изделия более 50 см

$$A = \frac{h_6}{800 - 4,2\dot{\omega}} \div \frac{h_6}{300}; \quad (7)$$

в) при частоте 4000—4500 кол/мин, высоте изделия, равной или менее 50 см,

$$A \approx \frac{h_6}{1350 - 8,5\dot{\omega}} \div \frac{h_6}{620}; \quad (8)$$

г) то же, но при высоте изделия более 50 см

$$A \approx \frac{h_6}{1350 - 8,5\dot{\omega}} \div \frac{h_6}{350}. \quad (9)$$

Примечания: 1. Во всех случаях амплитуда смещения должна быть не менее 0,01 см.

2. Связь между осадкой конуса и жесткостью смеси приведена в разд. 2 (см. табл. 1).

3. Минимальные значения амплитуд смещения приведены из условия достижения минимально допустимой плотности изделия, соответствующей $K_y \approx 0,96$, максимальные — из условия получения поверхностей изделий без крупных раковин и каверн.

5.37. Применение синфазных колебаний боковых элементов опалубки, примыкающей к взаимно противоположным поверхностям формуемых изделий, не рекомендуется. Наиболее предпочтительным при этом является режим антрафазных колебаний.

5.38. Время формования изделий предварительно определяется по формуле и корректируется по конкретным условиям

$$t = t_{\text{упл}} + t_{\text{теч}}, \quad (10)$$

где $t_{\text{упл}}$ — время уплотнения смеси в вертикальных элементах формы;

$t_{\text{теч}}$ — время заполнения смесью горизонтально расположенных элементов форм для изделий, имеющих полки;

$$t_{\text{упл}} = 8\dot{\omega} \left(1 - \frac{\dot{\omega}}{140} \right) \left(1 - \frac{\omega}{900} \right) \left(1 - \frac{4 \cdot 10^2 A}{h_6} \right) K_1, \quad (11)$$

где K_1 — коэффициент, учитывающий минимальное расстояние между боковыми элементами опалубки. При расстоянии от 4 до 8 см K_1 принимается соответственно равным от 1,8 до 1,2, при расстоянии от 8 до 15 см и более — от 1,2 до 1;

$$t_{\text{теч}} \approx \frac{K_2 \dot{\omega} l_{\text{п}}^2}{h_{\text{п}}^2 (H_0 \gamma_6 + 10P_{\text{ст}})}, \quad (12)$$

где K_2 — коэффициент, характеризующий режим вибровибрации. При частоте 3000 кол/мин $K_2 \approx 1,8 \cdot 10^{-2}$, при 4500 кол/мин $K_2 \approx 6 \cdot 10^{-3}$;
 h_p — минимальная толщина заполняемой полости, см;
 l_p — максимальная длина заполняемой полости, см;
 H_0 — высота бетонной смеси над заполняемой полостью, см.

При изготовлении густоармированных конструкций общее время формования увеличивается в 2—3 раза.

В. Особенности формования наружным вибровибрации

5.39. При формировании наружным вибровибрации одновременно нескольких изделий, разделенных между собой нежесткими, гибкими стенками (в кассетных установках), разница в уровнях укладываемой смеси не должна превышать 50 см. Если по каким-либо причинам один из отсеков нельзя заполнять смесью, то в нем устанавливаются дополнительные распоры.

5.40. При формировании изделий в скользящих виброформах (как в начальный момент формования, так и в случае вынужденных остановок в процессе формования) началу движения должно предшествовать включение вибровозбудителей. Выключение вибровозбудителей в конце формования должно осуществляться после остановки. Время работы вибровозбудителей в указанных случаях определяется необходимостью качественного заполнения формы и составляет ориентировочно 15—30 с.

5.41. Для обеспечения равномерной плотности укладываемого бетона и уменьшения разницы между прочностью верхней и нижней частей изделий в кассетных установках формы рекомендуется заполнять смесью с заданной подвижностью на высоту, не достигая верха на 30 см. Оставшуюся верхнюю полосу бетонировать смесью, обладающей более низкой подвижностью (в 2—3 раза) с дополнительным уплотнением этой полосы глубинными вибраторами.

Поверхностное формование

А. Принципиальные схемы виброустройств

5.42. В состав оборудования поверхностных виброустройств входят вибропрессы, виброштампы и вибропротяжные устройства. Поверхностные виброустройства сочетают функции вибровозбудителя, призыва, а в ряде случаев и формообразователя. Статическое давление в вибропрессах и виброштампах определяется величиной вибрируемой массы (рис. 13, а), а также массой подпрессоренного (виброизолированного) призыва (рис. 13, б). В отдельных случаях дополнительно могут прикладываться усилия, создаваемые гидравлическими (рис. 13, в), пневматическими (рис. 13, г) либо винтовыми устройствами (рис. 13, д). В вибропротяжных устройствах статическое давление на смесь создается в результате гидростатического подпора смеси в вибробункере, сопротивления ее течению в процессе формообразования и определяется расчетом.

5.43. В конструкциях вибропрессов и виброштампов рекомендуется применять виброизолированные гравитационный, гидравлический, пневматический или винтовой призыва; такие системы позволяют снизить потребление мощности.

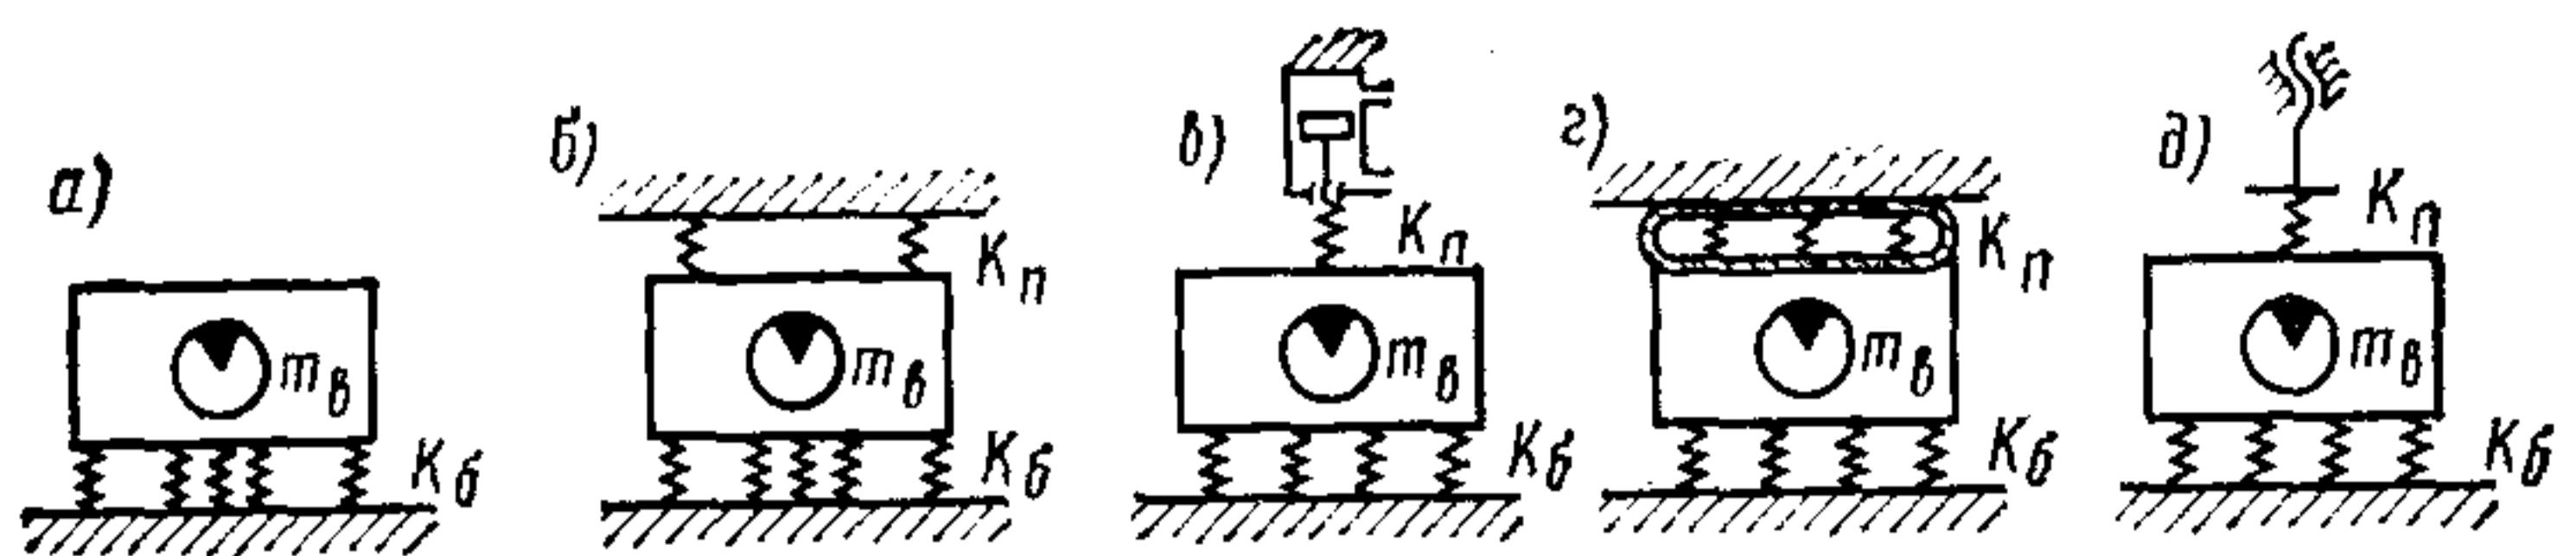


Рис. 13. Схема поверхностных одномассных колебательных систем
а — без пригруза; б — с подрессоренным пригрузом; в, г, д — с пригрузочными устройствами, соответственно гидравлическим, пневматическим и винтовым

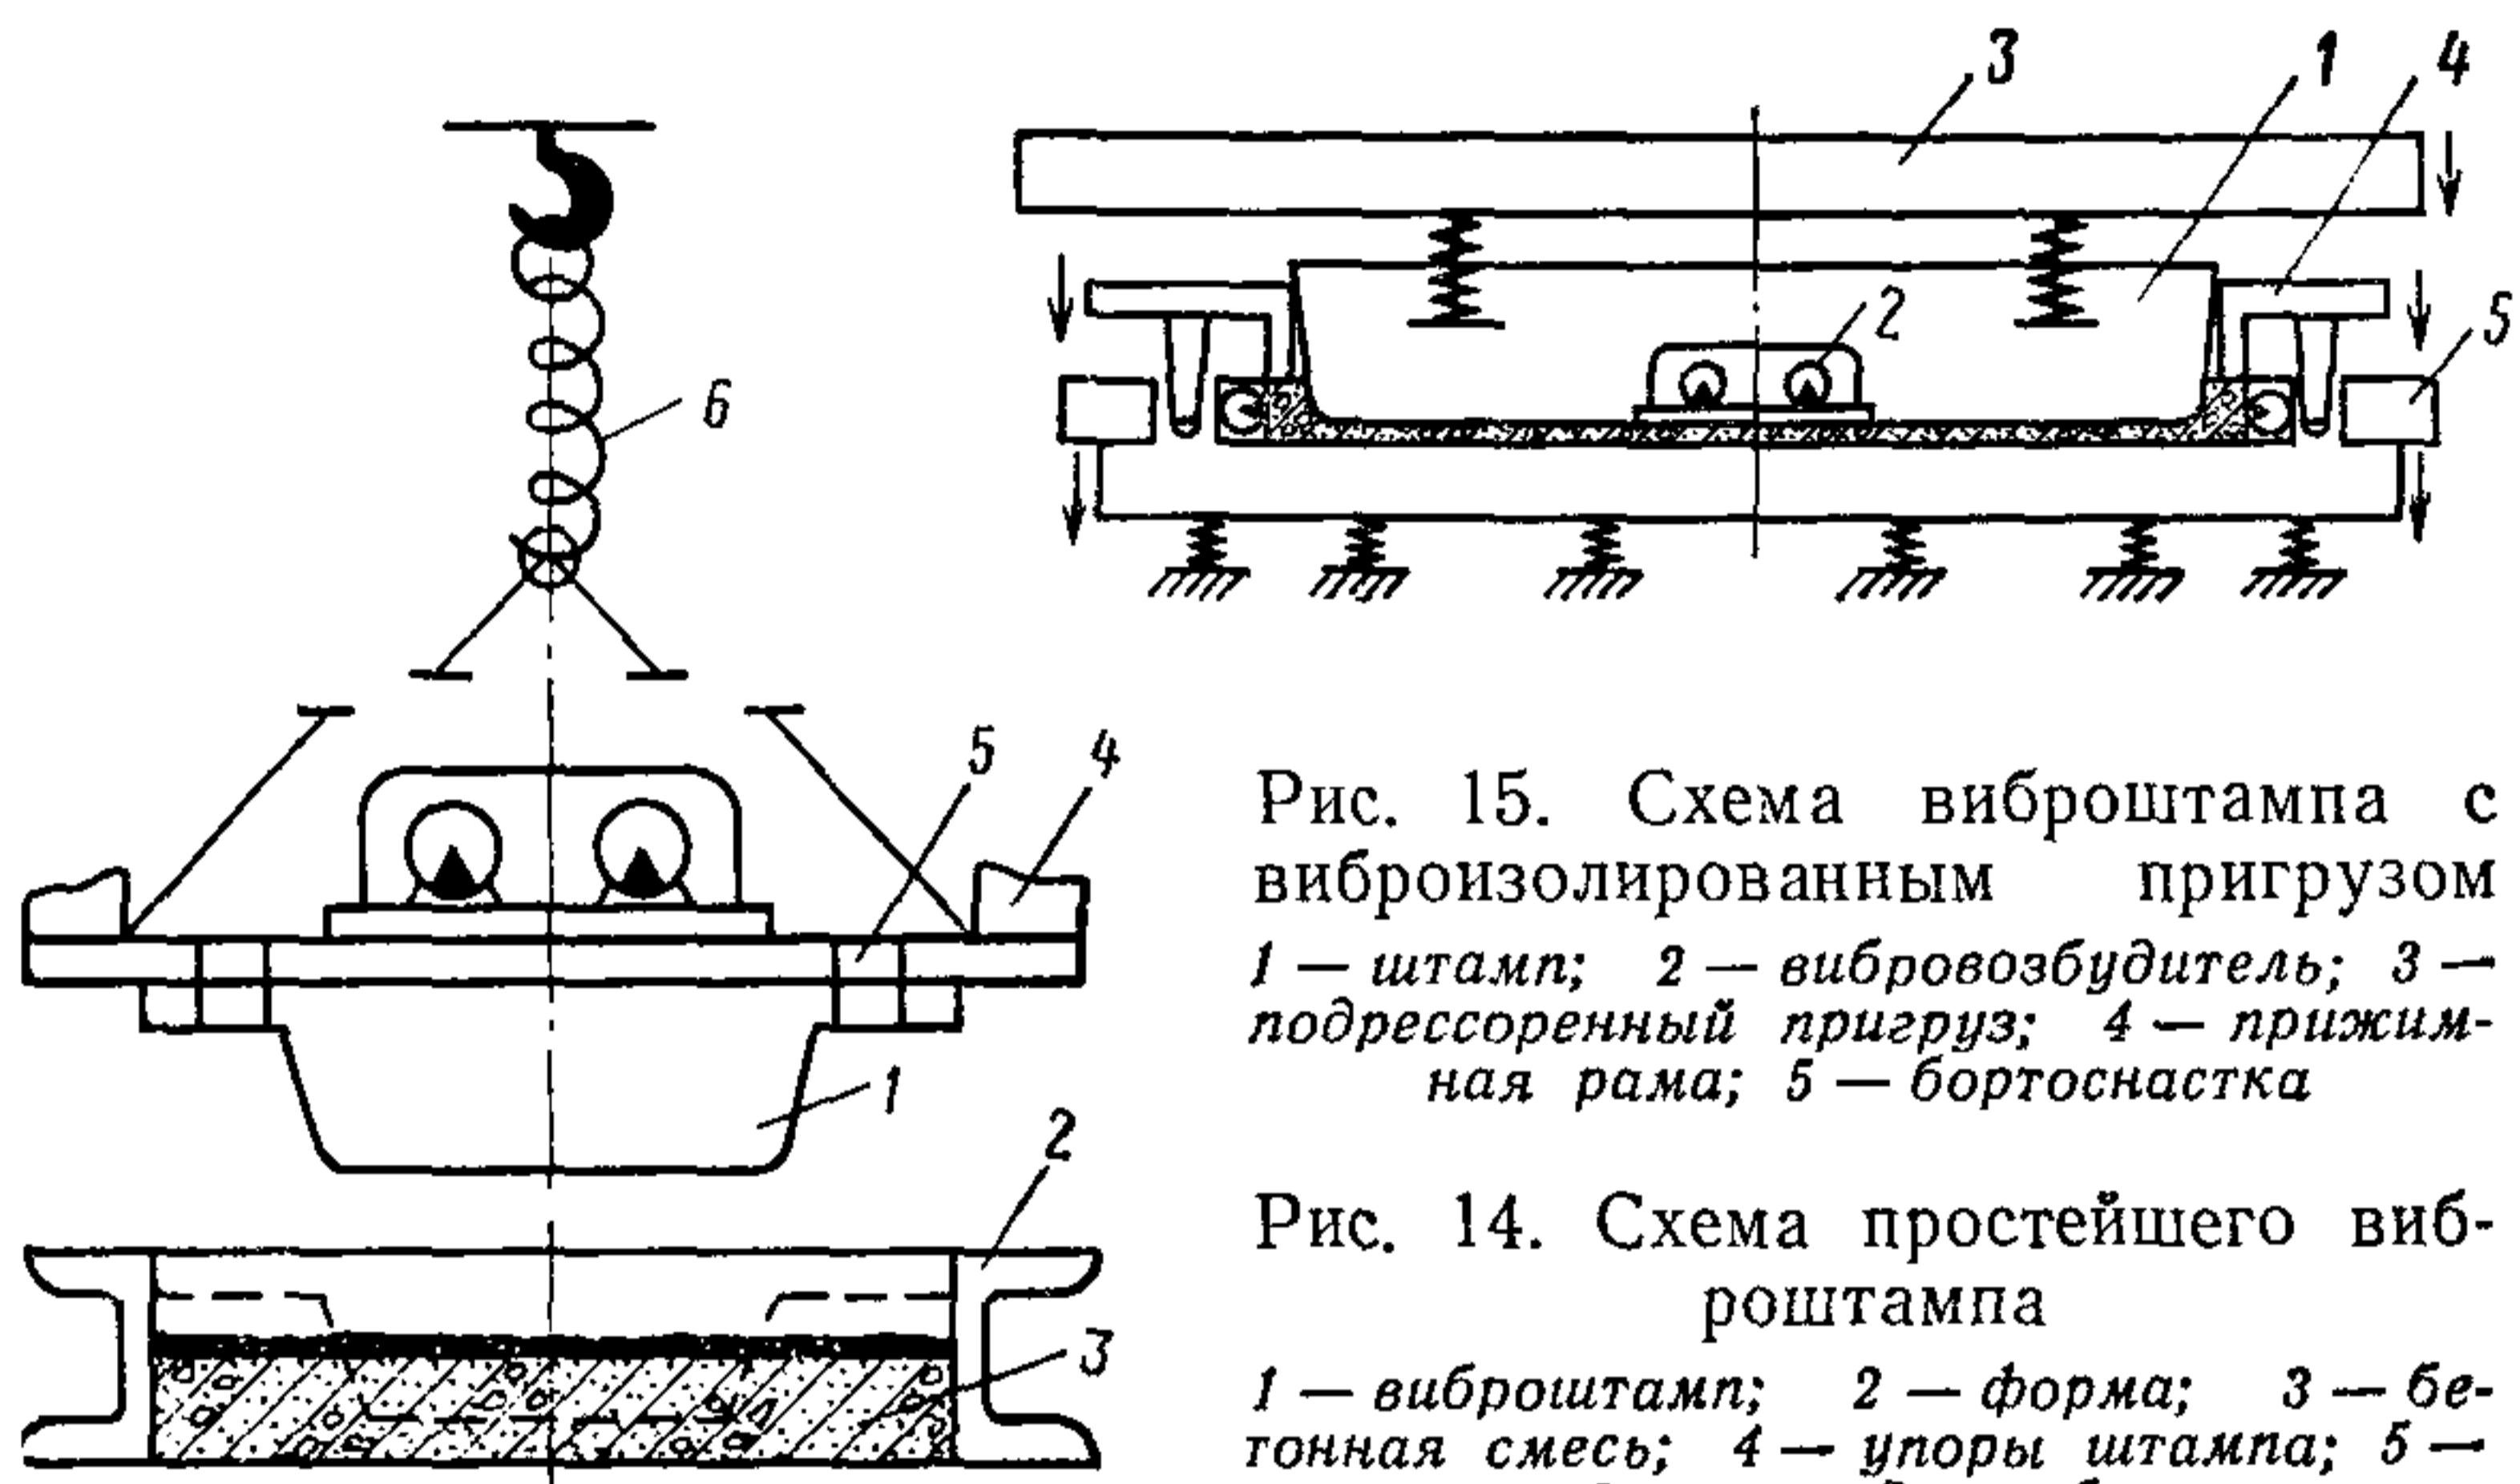


Рис. 15. Схема виброштампа с вибропротивоводимым пригрузом
1 — штамп; 2 — вибровозбудитель; 3 — подрессоренный пригруз; 4 — прижимная рама; 5 — бортоснастка

Рис. 14. Схема простейшего виброштампа
1 — виброштамп; 2 — форма; 3 — бетонная смесь; 4 — упоры штампа; 5 — отверстия для выхода избытка смеси;
6 — пружина

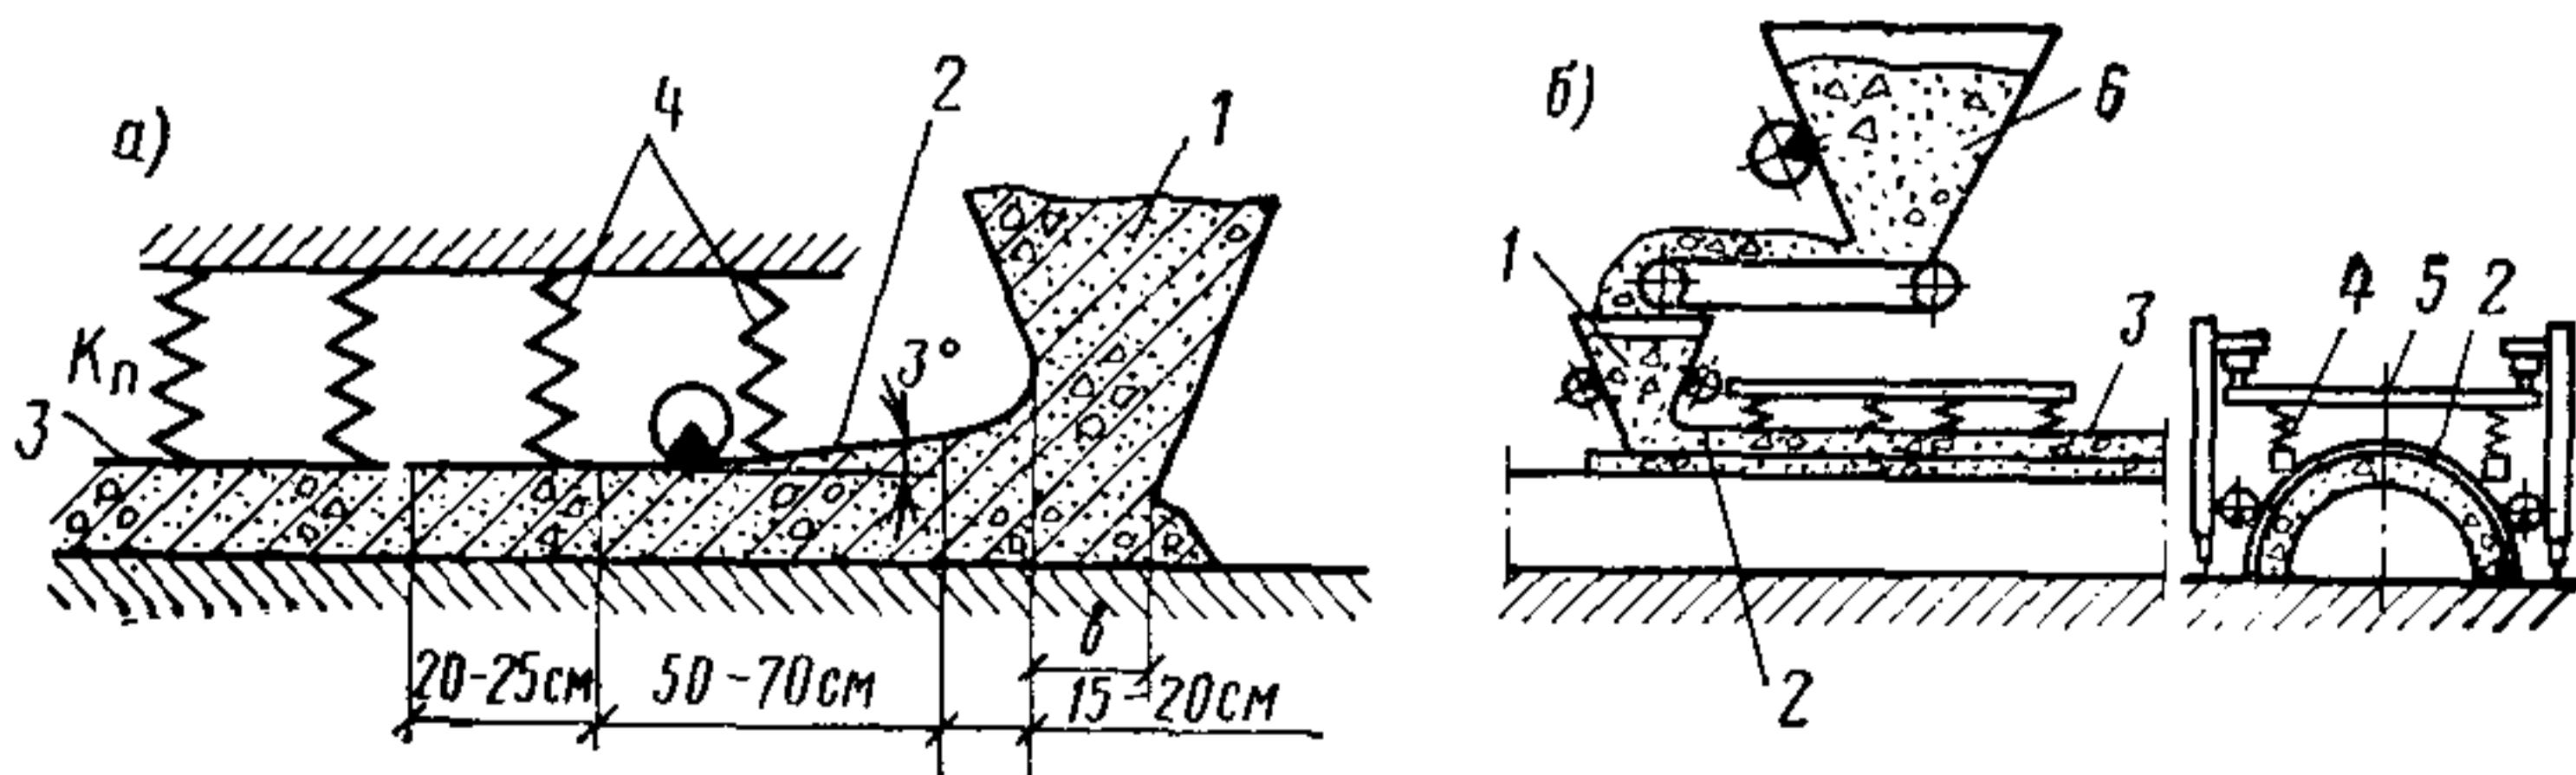


Рис. 16. Схемы вибропротяжных устройств горизонтального формования

а — для формования плоских изделий; б — для формования пространственных изделий; 1 — вибрирующий бункер; 2 — формующая поверхность; 3 — стабилизирующая опалубка; 4 — пружины; 5 — рама; 6 — бункер-питатель

Применение систем без виброизолированных пригрузов менее эффективно и допускается в виде исключения при вибропрессовании и виброштамповании изделий с малой высотой ребер при ограниченном объеме выпускаемой продукции.

5.44. Виброштампы используются при формовании изделий сложной формы. Простейшие установки (рис. 14) имеют виброштамп, опускающийся под действием собственной массы на уложенную в форму отдозированную бетонную смесь, уплотняя и вытесняя ее до требуемого уровня. Фиксация толщины изделий производится путем установки на штамп упоров. При отсутствии точного дозирования бетонной смеси в верхних частях профиля штампа устраиваются отверстия для выхода избытка бетонной смеси. Для улучшения условий немедленной распалубки связь подъемного устройства со штампом осуществляется через упругую связь — пружину.

Виброштамп с виброизолированным пригрузом имеет схему, приведенную на рис. 15. Он состоит из штампа, жестко связанного с ним вибровозбудителя, подпрессоренного пригруза, прижимной рамы и бортоснастки. На бортоснастке возможна установка вибровозбудителей. Для виброизоляции штампа от фундамента поддон (матрица, стенд) может устанавливаться на пружинное основание. При применении гидравлического и винтового пригрузов усилие на бетонную смесь передается через раму подвески штампов или непосредственно через виброизолирующие элементы. При этом перемещению пригрузочных устройств в сторону, противоположную движению штампов, препятствует жесткая связь пригруза с поддоном (стеном) либо вес рамы, если он не превышает усилия, создаваемого пригрузом.

Виброштампованием осуществляется в следующем порядке: на поддон (матрицу, стенд) с предварительно уложенной бетонной смесью опускается и прижимается бортоснастка, затем прижимная рама и штамп. После штампования последовательно поднимаются бортоснастка, штамп и прижимная рама.

При виброштамповании многокессонных элементов целесообразно применять штампы с независимой подвеской с целью исключения (в отдельных кессонах) зависания штампа при недостаточно точно спрофилированной смеси по поддону.

5.45. Вибропресс используется при уплотнении изделий простой формы, где отсутствуют процессы течения. В конструкциях вибропресса, как правило, применяется подпрессоренный пригруз. По конструктивной схеме вибропресс аналогичен виброштампу, но отличается отсутствием прижимной рамы.

5.46. Рабочий орган вибропротяжного устройства (рис. 16) состоит из вибрирующего бункера с примыкающей к нему формующей поверхностью и стабилизирующей опалубки, плотно прилегающей к свежеотформованному изделию, которая служит для предохранения смеси от выдавливания из-под формующей поверхности и ее оплавления в зоне, примыкающей к вибрирующим частям рабочих органов.

С рамой агрегата рабочий орган соединяется посредством пружин, обеспечивающих виброизоляцию агрегата и ограничивающих всплытие его под действием гидродинамических сил, возникающих в процессе виброформования.

5.47. Вибропротяжные устройства могут быть использованы как при горизонтальной, так и при вертикальной или наклонной схемах формования. Вертикальная схема применяется при изготовлении из-

делий методом передвижных щитов. Формование изделий при этом осуществляется как с одной, так и с двух сторон формы (рис. 17). Возможно также изготовление объемных элементов. В таком случае формой может служить сердечник, имеющий конфигурацию соответственно внутреннему профилю изделия. При небольших размерах сердечника последний может быть оснащен вибровозбудителем (рис. 18).

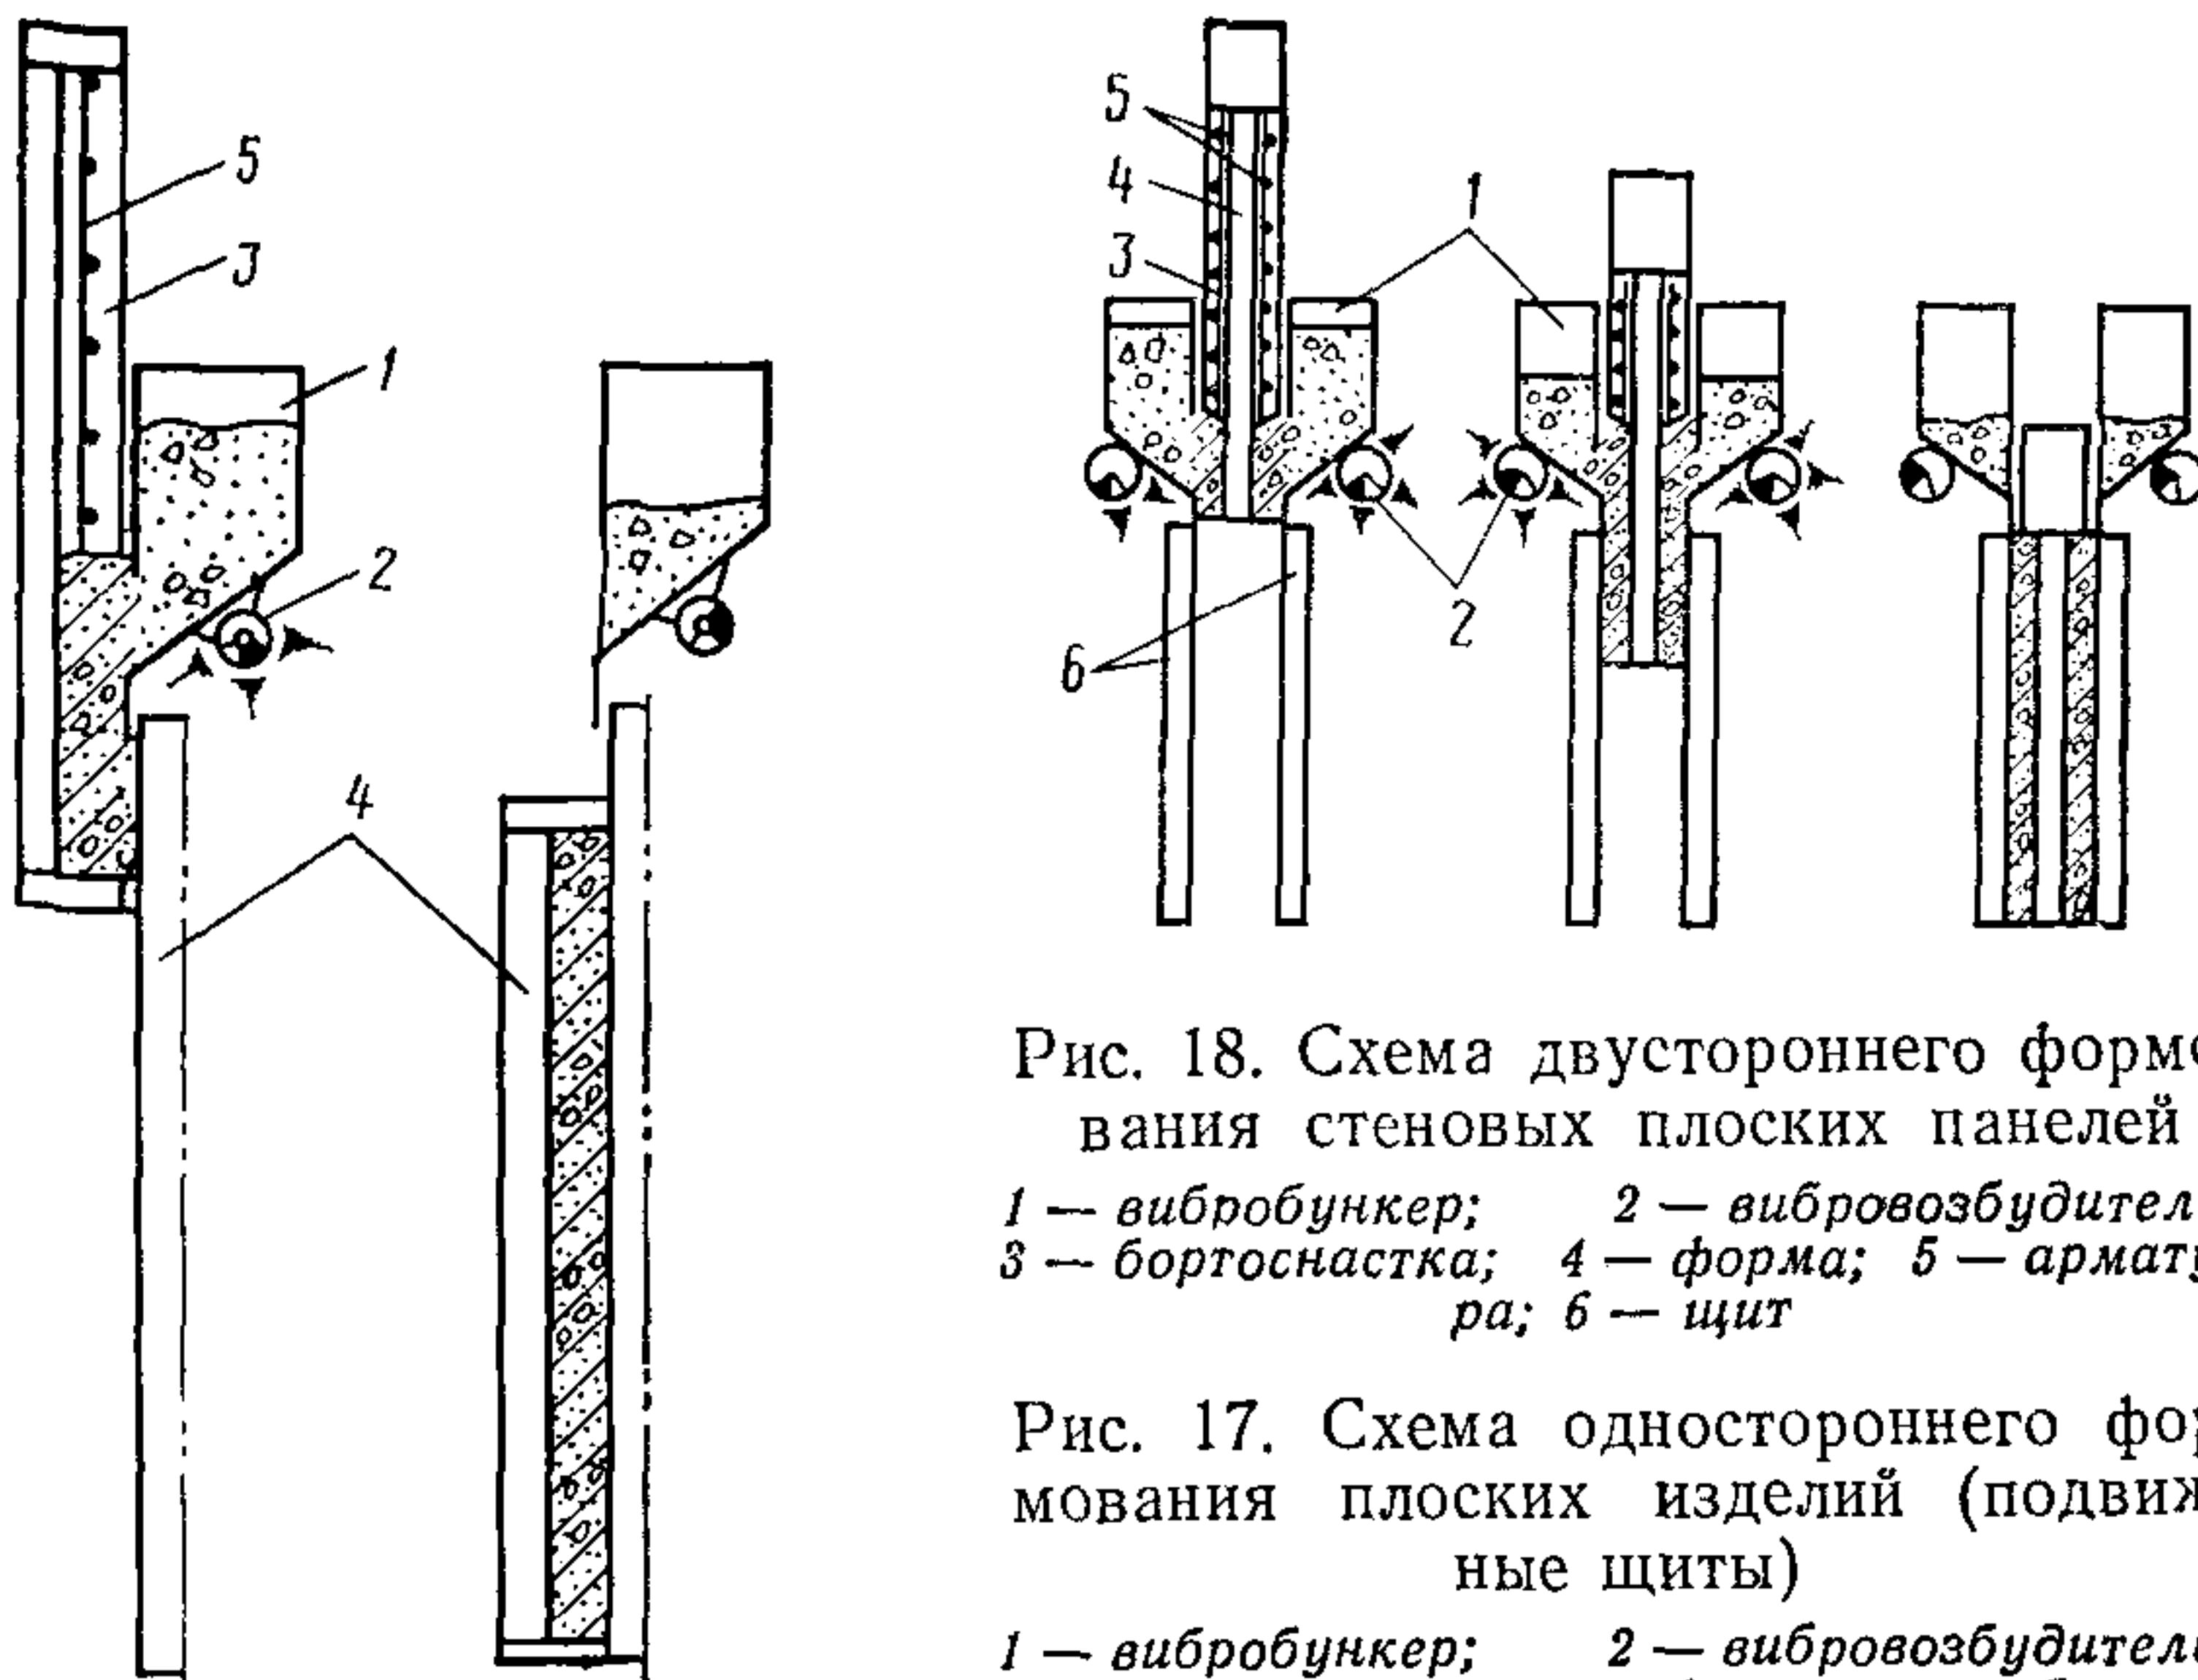


Рис. 18. Схема двустороннего формования стеновых плоских панелей
1 — вибробункер; 2 — вибровозбудитель;
3 — бортоснастка; 4 — форма; 5 — арматура;
6 — щит

Рис. 17. Схема одностороннего формования плоских изделий (подвижные щиты)
1 — вибробункер; 2 — вибровозбудитель;
3 — бортоснастка; 4 — форма-щит; 5 — арматура

При изготовлении изделий методом подвижных щитов роль стабилизатора выполняет щит, являющийся одновременно принадлежностью формы.

5.48. В целях исключения просыпания смеси при завершении процесса формования изделий с помощью вибропротяжных устройств, последние, при необходимости, оснащаются затворами.

Б. Выбор и расчет технологических параметров

5.49. Толщина изделий, формуемых поверхностными виброустройствами, находится в пределах от 3 до 30 см.

5.50. Выбор оптимальных режимов вибрирования (амплитуды и частоты колебаний, статического давления) следует осуществлять с учетом пп. 5.51—5.54, 5.59 настоящего Руководства в зависимости от вида применяемой смеси, толщины формуемого изделия и требований, предъявляемых к его качеству.

5.51. Степень уплотнения характеризуется пористостью свеже-отформованного бетона. Пористость Π (в относительных единицах) связана с жесткостью бетонной смеси и условиями формования уравнением

$$\Pi = \frac{1}{10^4} \left[(102 + 0,6\mathcal{K}) + \frac{(185 + 4,2\mathcal{K})(P_o + P_{ct})}{\varepsilon v} \right], \quad (13)$$

где P_0 — давление окружающей среды, МПа;

$$\epsilon = \frac{A}{h_b}.$$

Это уравнение справедливо при $\nu=25-150$ Гц; $P_{ct} \leq 0,045$ МПа; $h_b=3-25$ см; $a=(0,15-7)10^{-2}$ см.

5.52. Пористость бетонной смеси в свежеотформованном изделии связана с относительным снижением прочности бетона уравнением

$$\frac{\Delta R}{\Delta P} = \operatorname{tg} \theta \approx 10, \quad (14)$$

где $\Delta P = P - P_0 = \frac{(185 + 4,2\chi)(P_0 + P_{ct})}{10^4 \epsilon \nu}$.

На рис. 19 представлены номограммы для определения относительного снижения прочности в зависимости от условий формования.


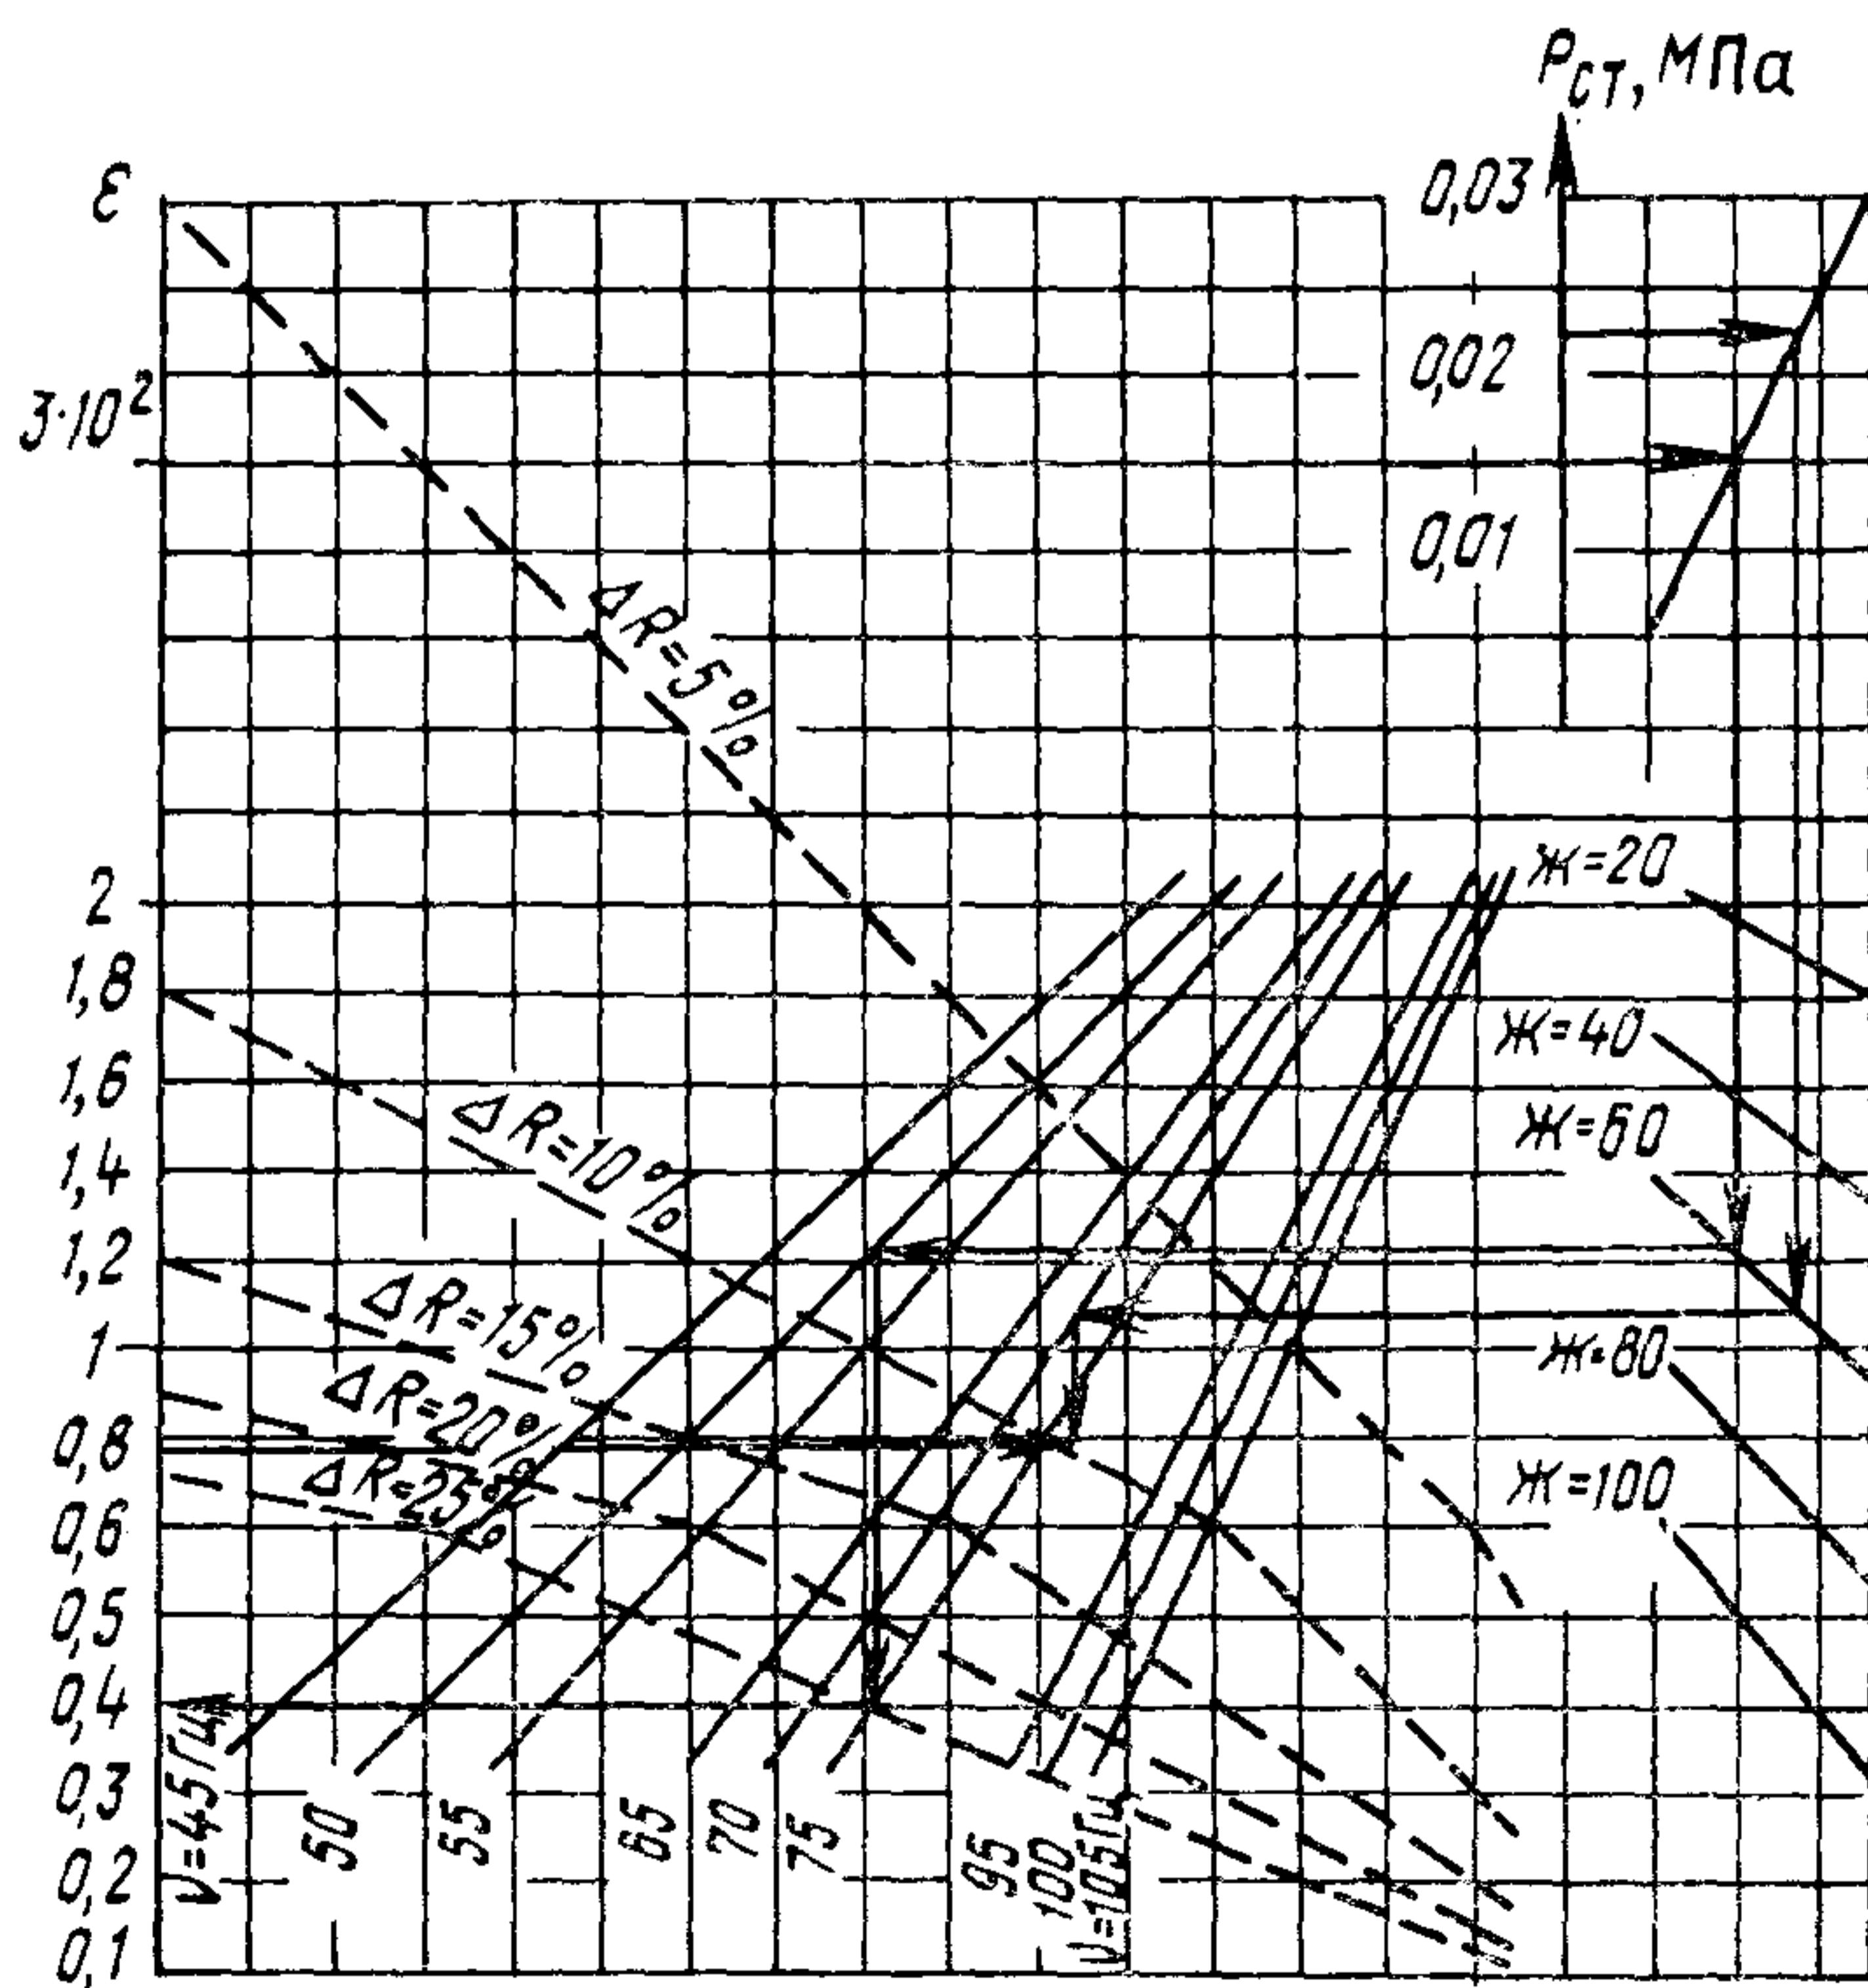


Рис. 19. Номограмма для определения относительного снижения прочности бетона ΔR

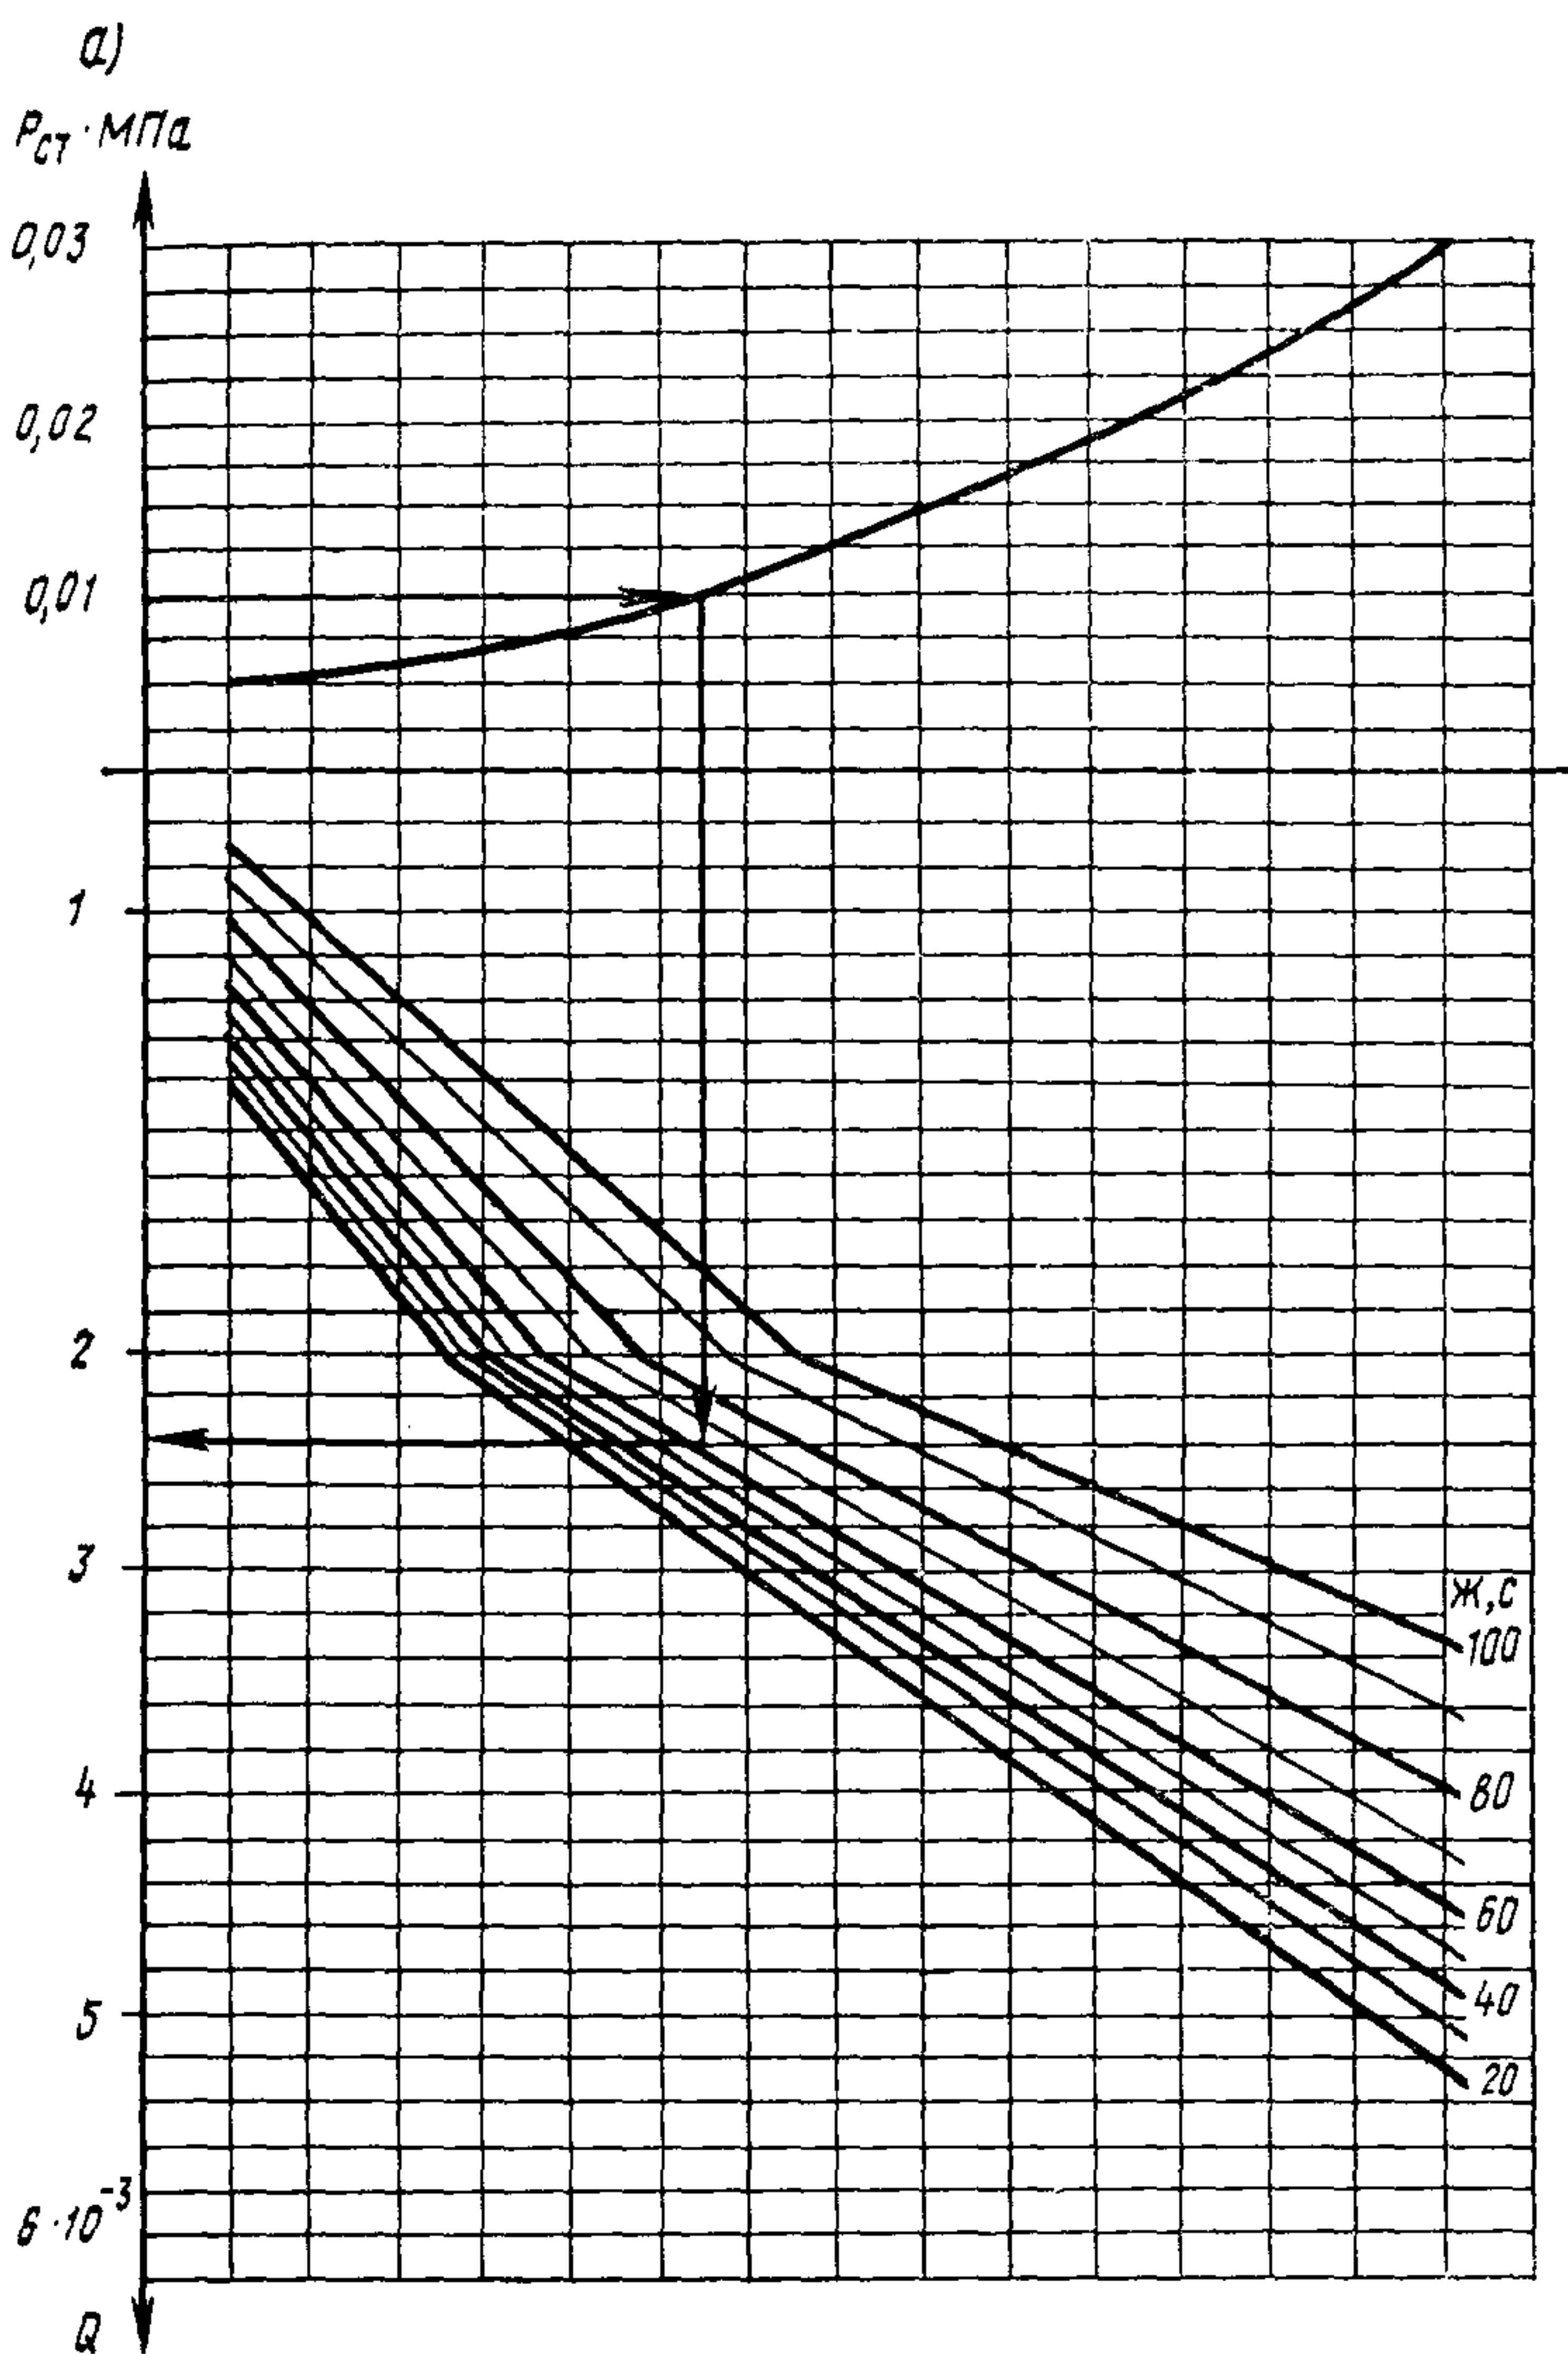


5.53. В процессах формообразования основным параметром является вибровязкость бетонной смеси. Ее величина определяется из зависимостей:

а) при $P_{ct} \leq 0,02$ МПа;

$$\eta = \left(0,168 + \frac{0,138 \cdot 10^6}{\epsilon \omega^3} \right) K \cdot 10^3; \quad (15)$$

б)

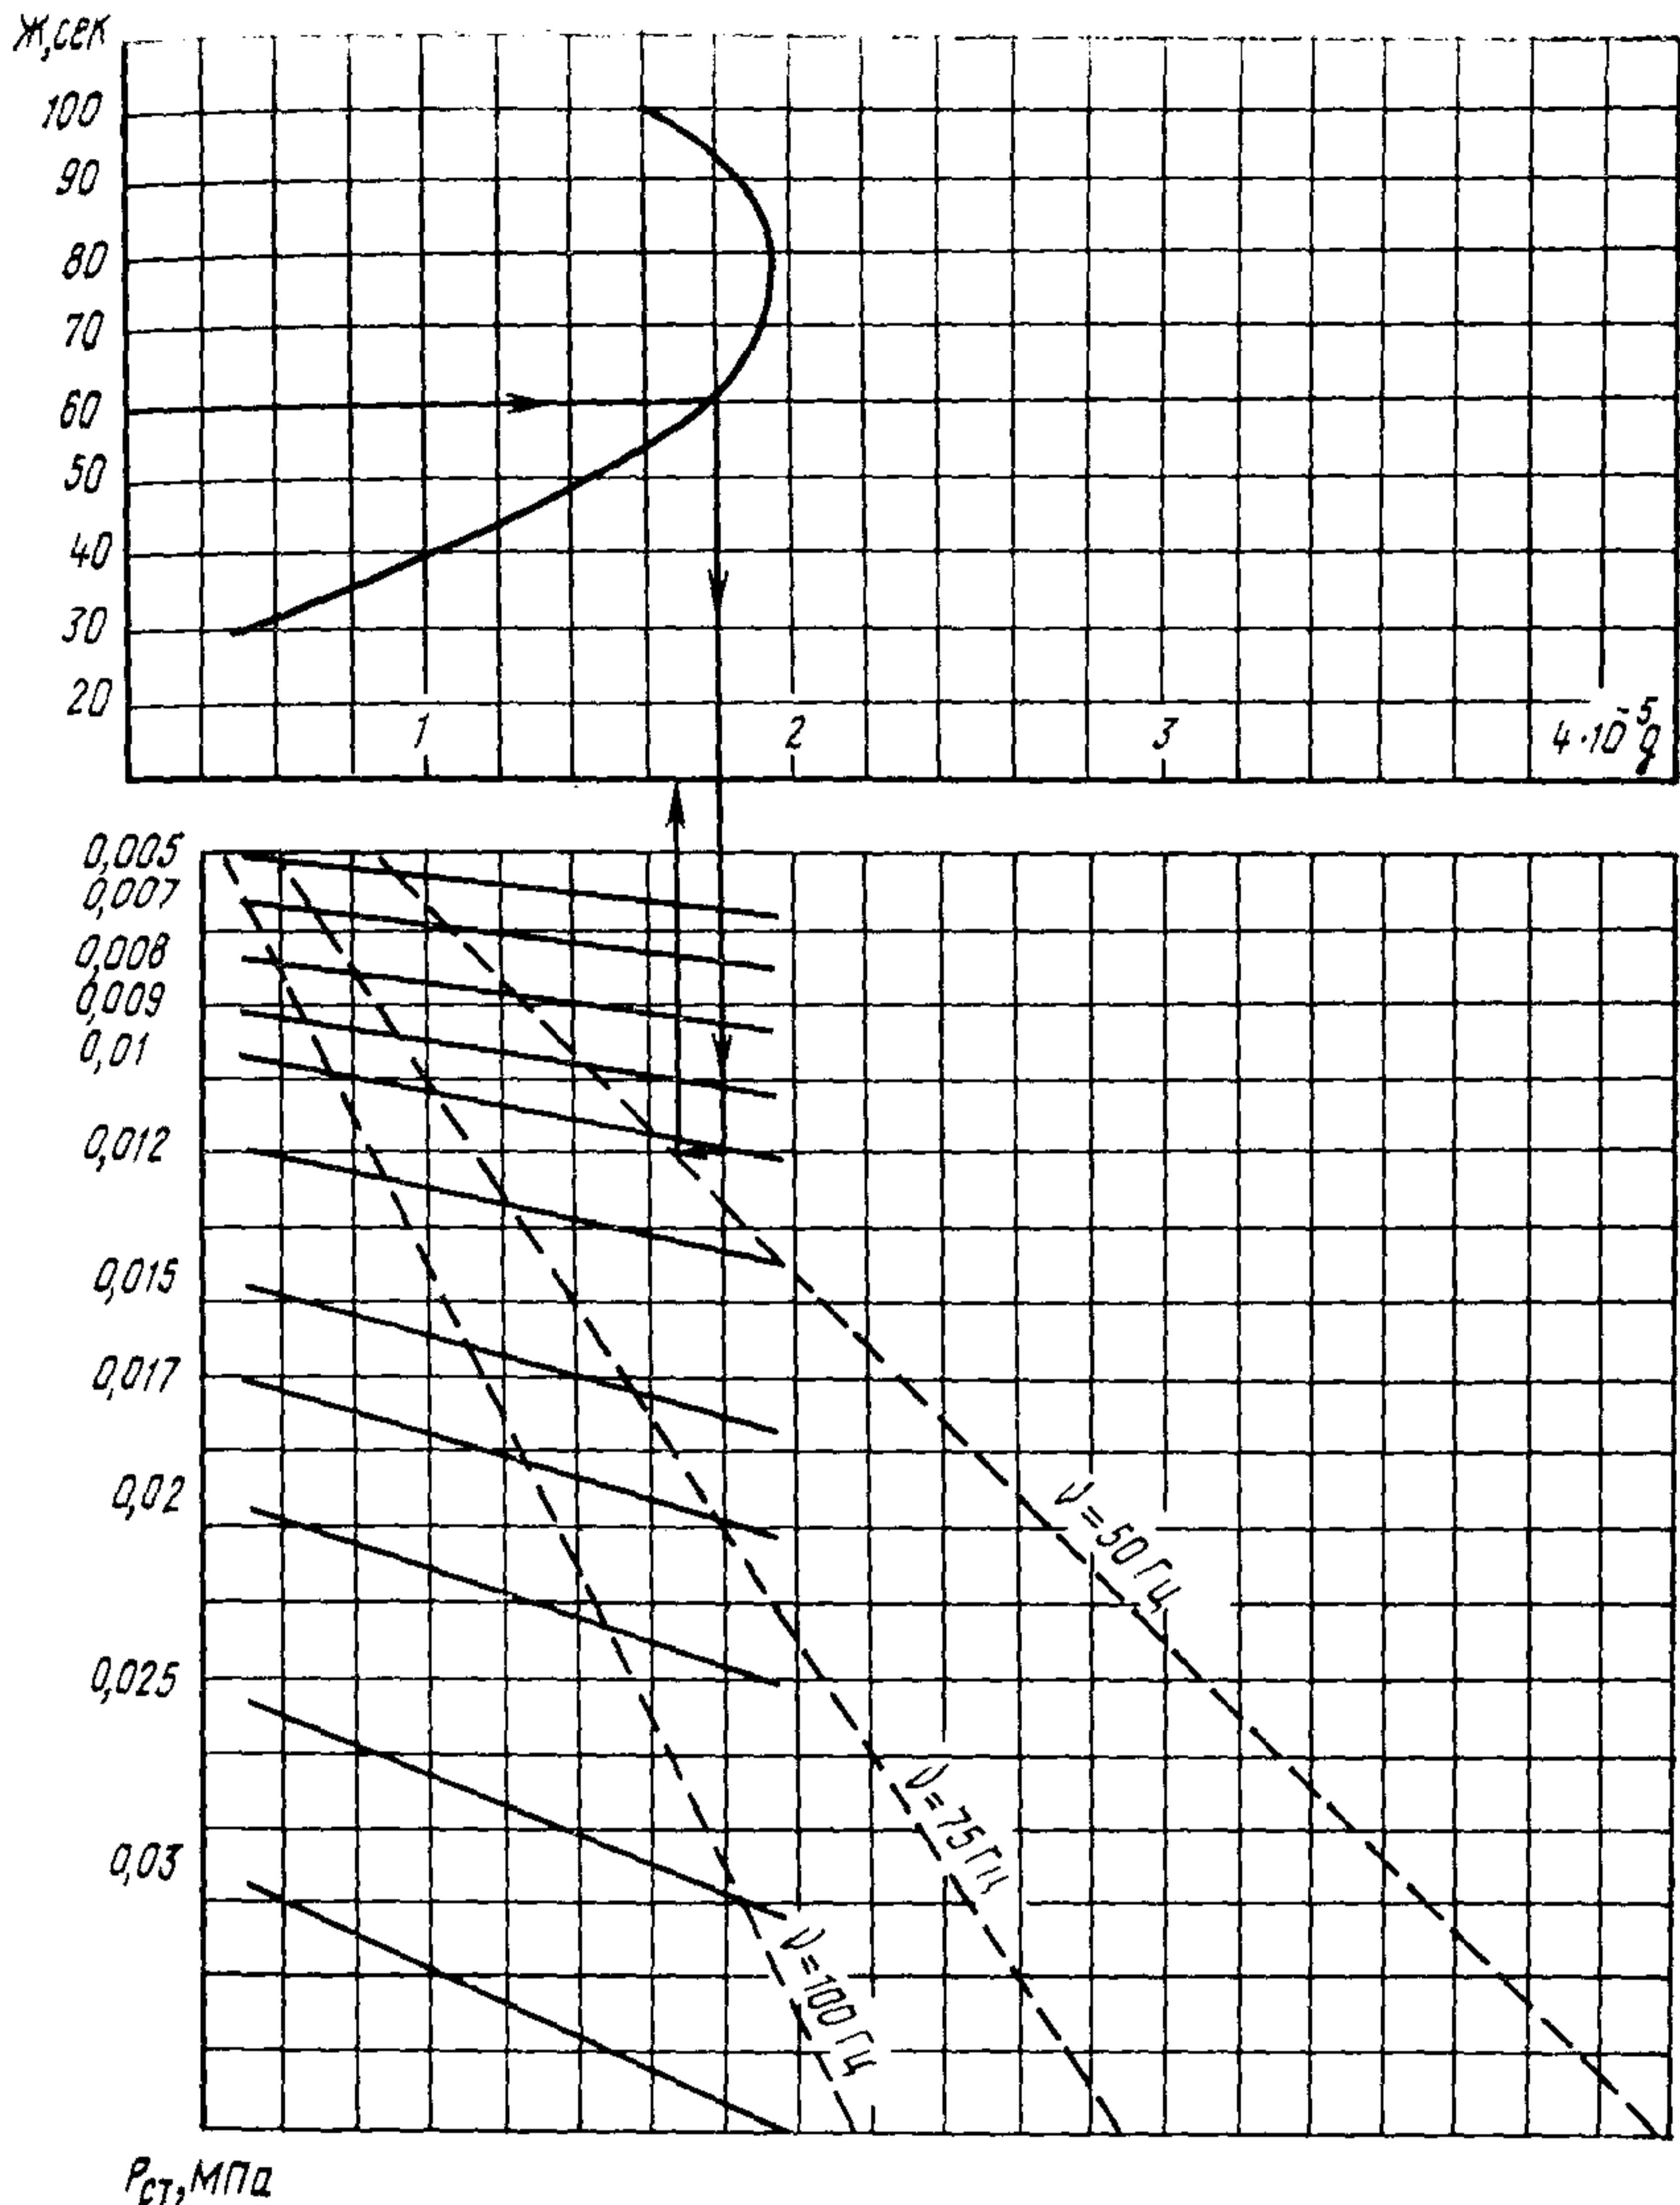

б) при $0,02 < P_{ct} \leq 0,03 \text{ МПа}$

$$\eta = \left(0,22 + \frac{0,375 \cdot 10^6}{\epsilon \omega^3} \right) J \cdot 10^3. \quad (16)$$

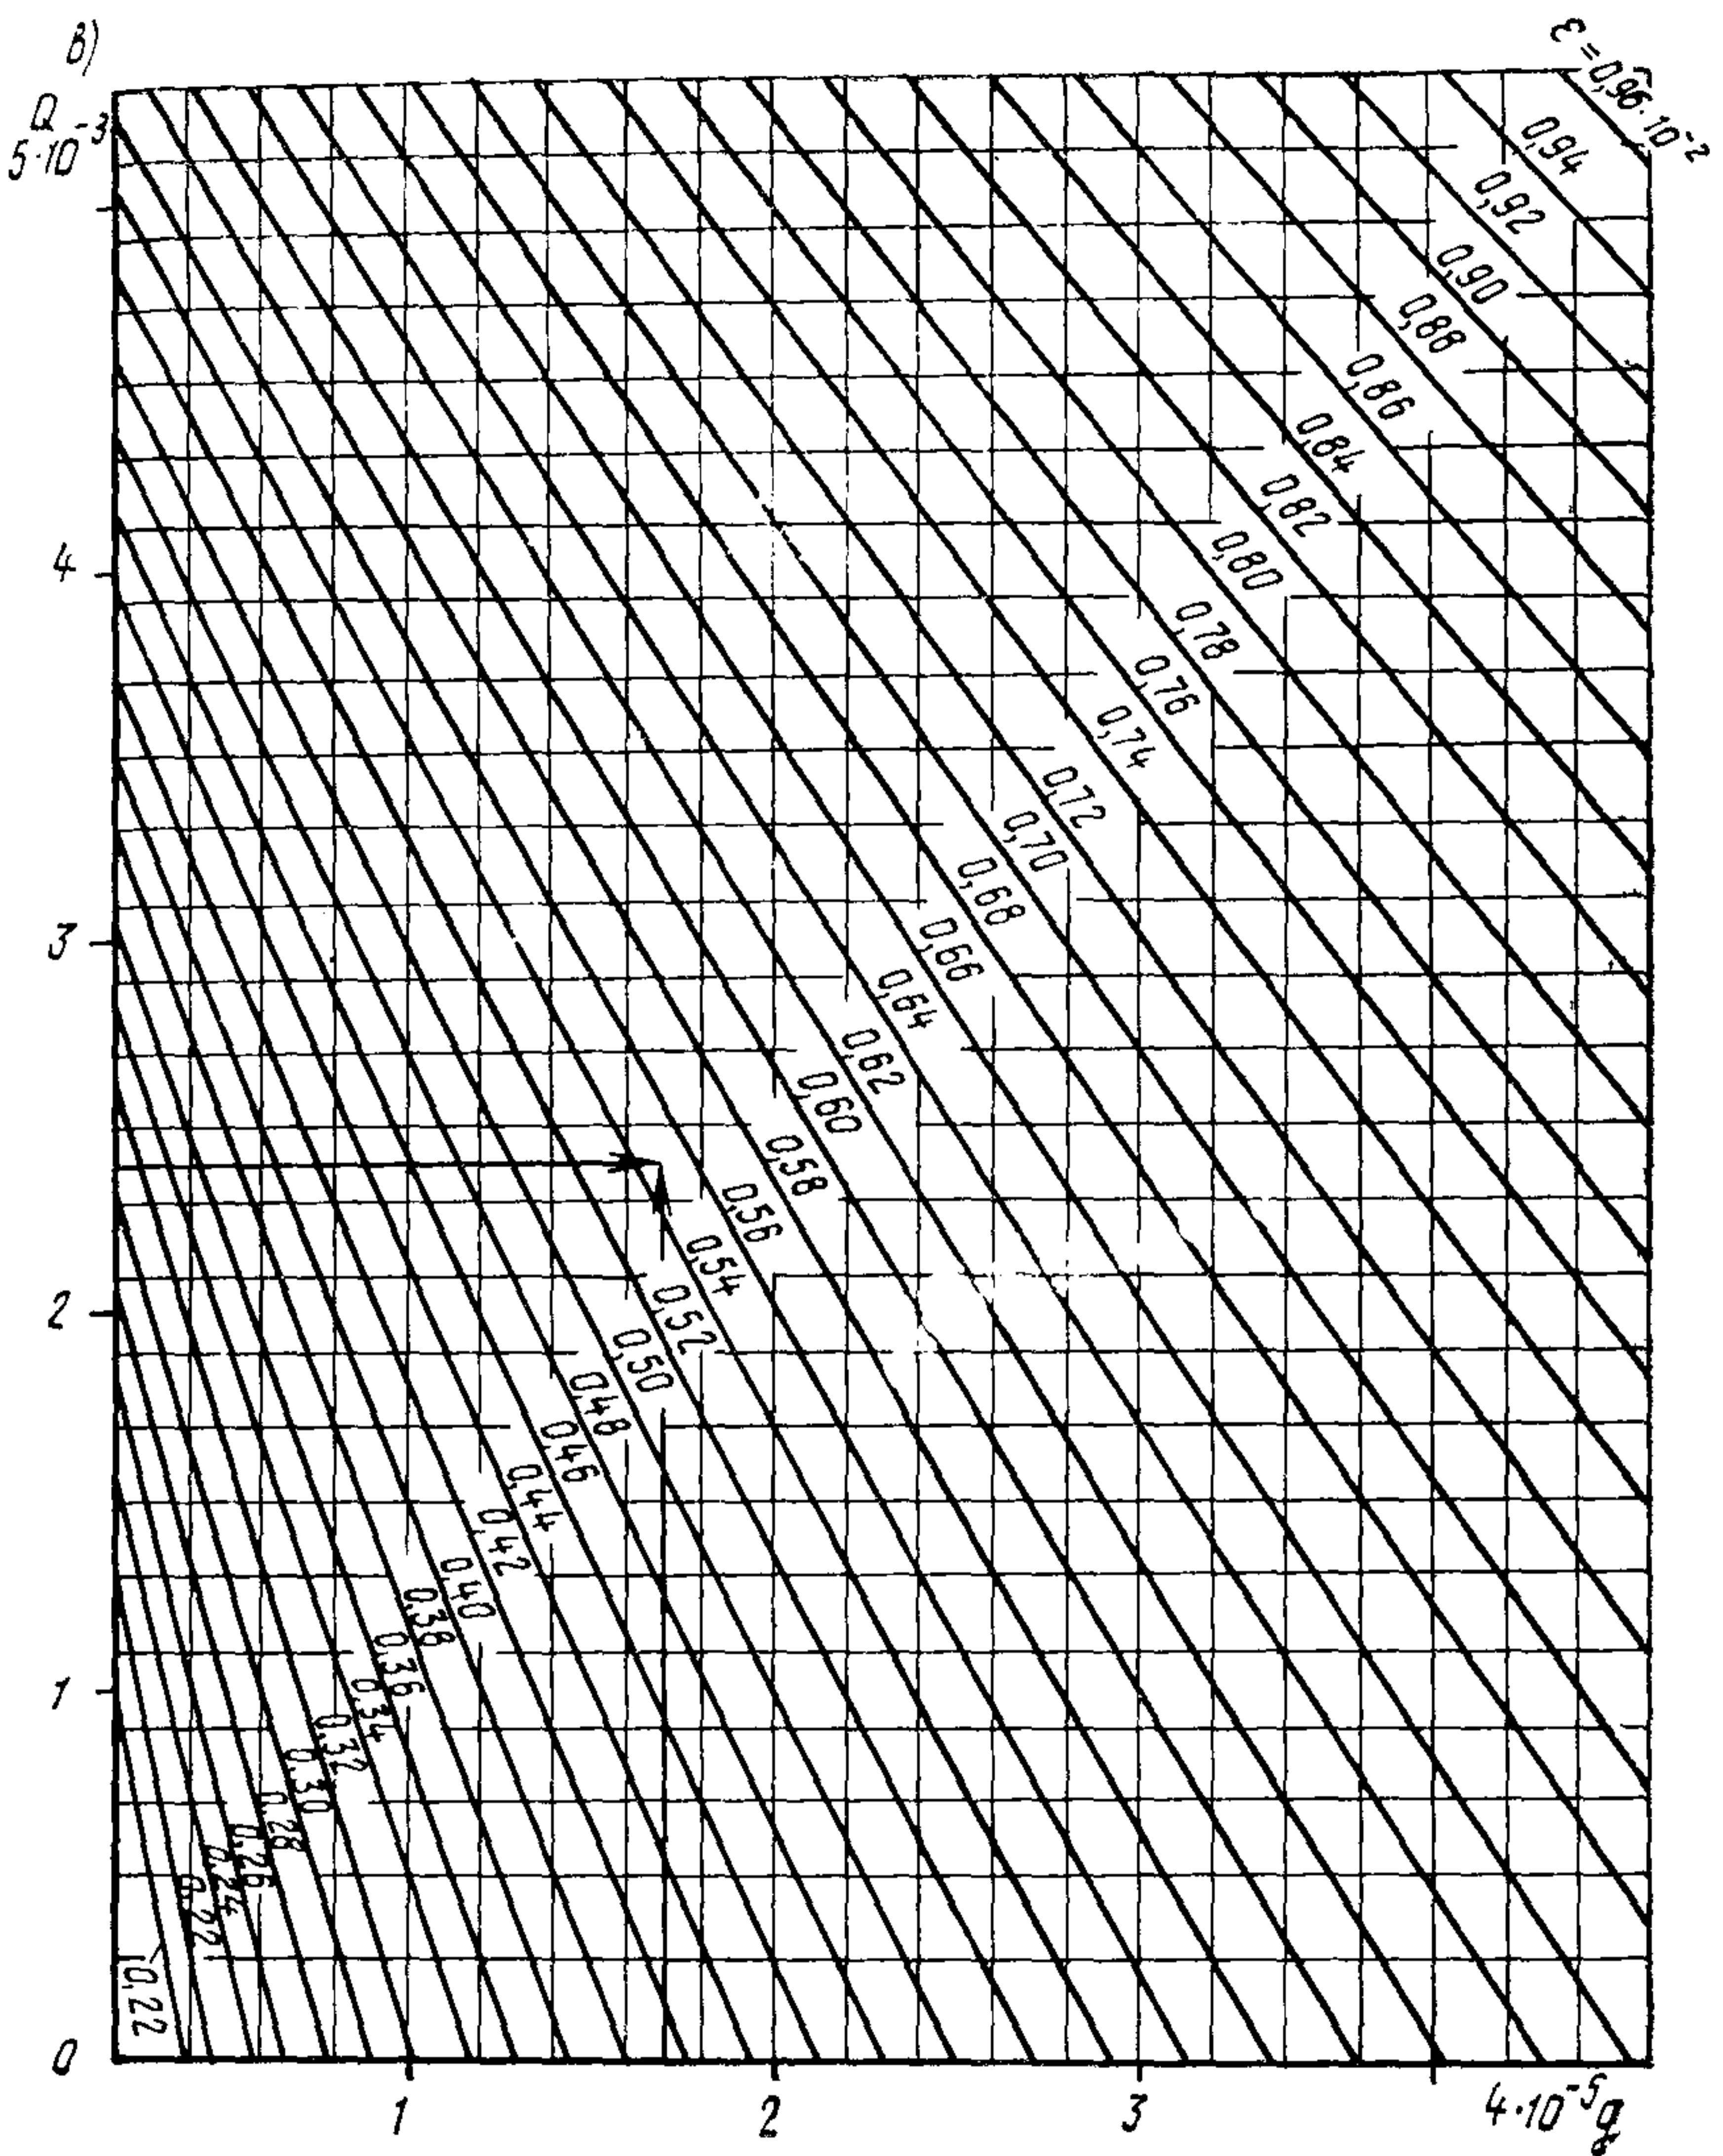


Рис. 20. Номограммы для определения максимально допустимых деформаций смеси ϵ_{max}

а — определение Q по заданным $P_{ст}$ и $\dot{\gamma}$; б — определение a по заданным $P_{ст}$, $\dot{\gamma}$ и v ; в — определение ϵ_{max} по найденным Q и q

Применение статического давления выше 0,03 МПа не рекомендуется вследствие резкого возрастания величин вибровязкости.

5.54. В целях получения поверхности хорошего качества (без крупных пор, раковин) амплитуда смещения в процессах формообразования, а также на завершающей стадии уплотнения должна отвечать условию

$$\varepsilon_{\min} h_6 \leq A \leq \varepsilon_{\max} h_6. \quad (17)$$

На рис. 20 представлены номограммы для определения максимально допустимых относительных деформаций смеси ($\varepsilon_{\max} = A_{\max}/h_6$) в зависимости от условий формования.

5.55. Модуль упругости вибрируемой бетонной смеси определяется из соотношения

$$E_6 = \frac{(P_o + P_{ct}) (P_o + P_{ct} + 0,1 \gamma_6 h_6)}{P P_o}. \quad (18)$$

5.56. Жесткость (упругость) слоя уплотненной бетонной смеси K_6 (Н·см) определяется из выражения

$$K_6 = \frac{10^2 E_6 S_{\text{пр}}}{h_6}. \quad (19)$$

5.57. Время формования при применении виброштампов определяется зависимостью

$$t = \eta \lambda, \quad (20)$$

где λ — коэффициент, характеризующий форму изделия и давление штамповки (см. прил. 2).

5.58. При виброштамповании оптимальная величина P_{ct} может быть найдена исходя из минимально необходимого времени штамповки построением зависимости $t = f(P_{ct})$ с помощью уравнения (20). При этом следует учитывать указания пп. 5.51, 5.53 и 5.74 настоящего Руководства.

5.59. Скорость формования вибропротяжными устройствами должна быть не более найденной по формуле

$$U \leq \frac{1,65 \cdot 10^4 h_6 K_{\text{арм}}}{\eta}. \quad (21)$$

Коэффициент $K_{\text{арм}}$ принимается равным 0,6 для сеток с ячейками до 10 см и 0,8 — с ячейками больше 10 см.

5.60. Профиль формующей поверхности вибропротяжных устройств для горизонтального формования имеет криволинейный участок и примыкающие к нему наклонный и горизонтальный. Длина криволинейного участка составляет 15—20 см при высоте подъема передней кромки профиля над задней не более $1/5$ толщины изделия; длина наклонного участка — 50—70 см при угле наклона 3° . Длина заднего горизонтального участка 20—55 см (см. рис. 16). Высота смеси над верхним уровнем формуемого в виробункере изделия должна быть не более 50—70 см. Минимальное расстояние между стенками виробункера при формировании плоских изделий принимается равным:

$$b = h_6 + 30. \quad (22)$$

При формировании пространственных конструкций в целях обеспечения равномерного и ускоренного поступления смеси под фор-

мующую поверхность линия ее примыкания AB к вибробункеру должна иметь наклон под углом не более 45° к горизонту (рис. 21). При этом для интенсификации процесса в вибробункере следует предусмотреть возможность установки глубинных вибраторов,виброно-жей, вибродиафрагм и других устройств, способствующих виброоб-работке смеси. Конструкция и размеры этих вибровозбудителей устанавливаются опытом.

5.61. Геометрические характеристики вибропротяжных устройств вертикального формования должны отвечать следующим требова-ниям:

- объем вибробункера V_b должен быть равен:
при периодическом заполнении — объему формируемого изде-лия в плотном теле, умноженному на коэффициент уплотне-ния 1,25—1,3;
при непрерывном заполнении — не менее чем половине объе-ма формируемого изделия, умноженного на коэффициент уплот-нения;
- высота щели вибробункера принимается равной:

$$h_{\text{щ}} = 12 + h_b. \quad (23)$$

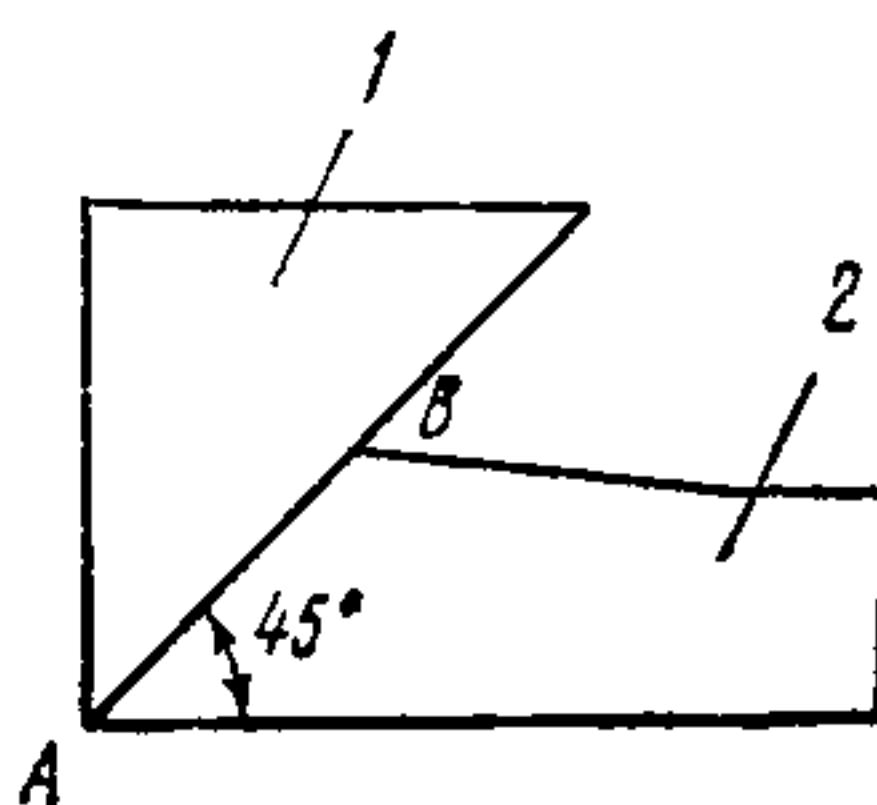


Рис. 21. Примыка-
ние вибробункера
к формующей по-
верхности

1 — вибробункер; 2 —
формующая поверх-
ность

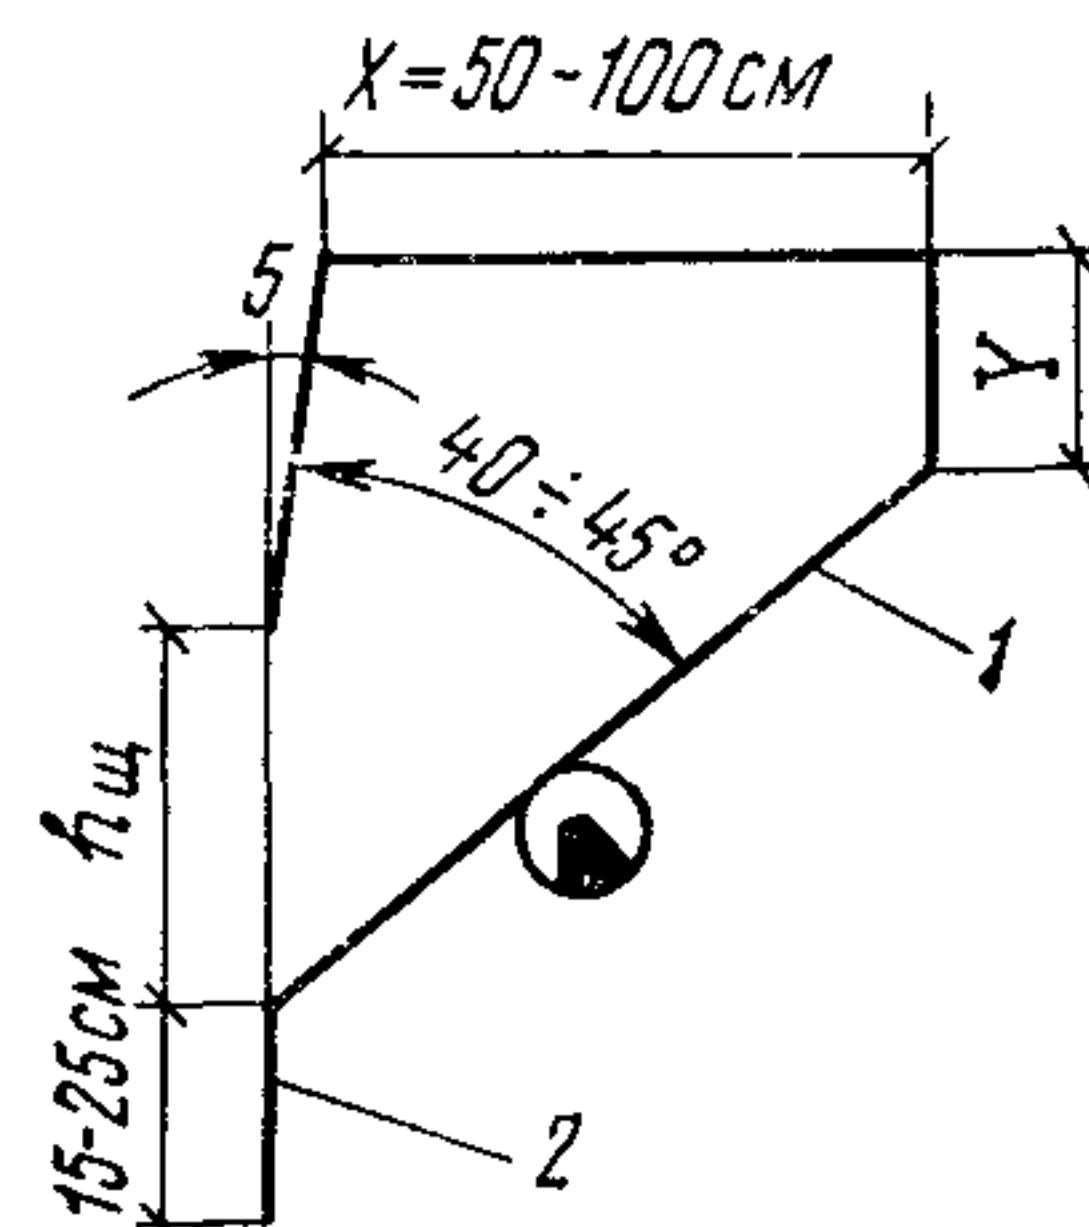


Рис. 22. Схема
вибробункера

1 — днище; 2 — ка-
либрующая пластина

Остальные размеры и форма вибробункеров должны соответство-вать схеме рис. 22, при этом величина Y определяется из выражения

$$y = \frac{2V_b - LX^2}{2LX}, \quad (24)$$

где L — ширина вибробункера, соответствующая ширине формуе-
мого изделия.

В. Особенности формования изделий поверхностными виброустройствами

5.62. При формировании изделий поверхностными виброустройства-ми следует особенно тщательно следить за тем, чтобы на верхней поверхности бортов форм отсутствовали наплывы бетона.

5.63. При вибропрессовании рекомендуется осуществлять регулирование величины статического давления от минимального в начале процесса уплотнения до максимального в конце. При вибропрессовании максимум давления должен быть достигнут к моменту начала течения смеси.

5.64. Перед началом работы формующую поверхность вибропротяжного устройства следует устанавливать без зазора относительно верхней кромки бортов формы.

5.65. Формование изделий вибропротяжными устройствами рекомендуется осуществлять при непрерывном перемещении форм, следующих вплотную друг за другом, либо непрерывной полосой на стенах. Началу движения форм (или вибропротяжного устройства) должно предшествовать включение вибровозбудителей при одновременной подаче смеси в виробункер в течение 25—40 с.

5.66. Для обеспечения постоянного подпора в виробункере вибропротяжных устройств подача бетонной смеси в него должна осуществляться непрерывно.

Внутреннее виброрование

A. Принципиальные схемы виброустройств

5.67. Устройства для внутреннего виброрования включают глубинные вибраторы (в том числе с гибким валом, с встроенным электродвигателем и пневматические), а также установки с вибровкладышами (пустотообразователями).

Глубинные вибраторы применяются преимущественно при стендовом производстве изделий и в отдельных случаях как вспомогательное средство для уплотнения густоармированных элементов изделий. Подвижность смеси должна быть 1—5 см.

Установки с вибровкладышами могут применяться как при стендовом производстве, так и на конвейерных и агрегатно-поточных линиях. В первом случае рабочие органы формования монтируются на самоходных порталах, а в остальных — установки выполняются стационарными. Вибровкладыши, как правило, извлекаемые из изделия сразу после формования, требуют применения смесей с Ж не менее 30с.

5.68. Установки с вибровкладышами применяются при изготовлении изделий со сквозными отверстиями. Уплотнение осуществляется либо только вибровкладышами, либо в сочетании с виброплощадкой или вибропригрузом.

Вибровкладыши представляют собой пустотелую балку сечением, соответствующим конфигурации пустот в формуемом изделии. Внутри вибровкладыша размещаются дебалансные вибровозбудители, создающие круговые колебания. В отдельных случаях они могут быть установлены снаружи.

Как правило, установки стационарного типа снабжаются механизмами для ввода вибровкладышей-пустотообразователей в форму и извлечения их из свежеотформованного изделия. При конвейерной схеме производства вибровкладыши имеют подъемные устройства, обеспечивающие пропуск форм на пост формования. Самоходные установки, осуществляющие непрерывное формование на стенде, имеют невибрирующие и стабилизирующие элементы, перемещающиеся непосредственно за вибрирующими элементами рабочего органа и предохраняющие изделие от оплыивания.

Б. Выбор и расчет технологических параметров

5.69. При внутреннем вибрировании рекомендуется применять для ручного виброприбора частоты 5000—20 000 кол/мин, для вибровкладышей — от 3000 до 4500 кол/мин. Применение повышенных частот вибровкладышей наиболее эффективно при формировании тонкостенных изделий. Колебания вибровозбудителей должны иметь составляющую, нормальную к контактной поверхности бетонной смеси.

5.70. Радиус действия r_0 и амплитуду колебания A глубинных вибраторов находим из соотношения

$$\ln A = \ln A_{\min} - \ln \sqrt{\frac{r_1}{r_2}} + \frac{\beta}{2} r_0. \quad (25)$$

Здесь A_{\min} — минимально допустимая амплитуда смещений бетонной смеси, определяемая по табл. 6;

r_1 — радиус вибратора, см;

$r_2 = r_0 - r_1$;

β — коэффициент затухания, определяемый по табл. 7.

5.71. Максимальная толщина слоя, уплотняемого вкладышами-пустотообразователями, должна быть не выше 200 мм при цилиндрической форме пустотообразователя и не выше 300 мм при прямоугольной форме.

Таблица 6

ω , рад/с	157	314	471	628
A_{\min} , см	0,037	0,014	0,005	0,004

Таблица 7

ω , рад/с	Коэффициенты затухания β , см ⁻¹ для		
	бетона на портландцементе при ОК		бетона на пущолановом цементе при ОК
	2—4 см	4—6 см	
314	0,1	0,07	0,19
471	0,09	0,06	0,16
628	0,08	0,05	0,12
1256	—	—	0,15

5.72. При изготовлении изделий с помощью вибровкладышей следует применять пригруз или вибропригруз. Величина статического давления при этом не должна превышать 0,015 МПа.

5.73. Амплитуда смещения вибровкладышей в формуемом изделии при среднечастотных колебаниях (около 3000 кол/мин) должна быть не более 0,015 минимальной толщины формуемого слоя бетона, при высокочастотных — не более 0,01 этой толщины. Применение высокочастотного вибрирования (с частотой не выше 4500 кол/мин) предпочтительно, когда ставится задача получения поверхности изделия с минимальным размером пор, а также при необходимости заполнения смесью узких полостей формуемого изделия.

5.74. Время уплотнения ручным вибронструментом зависит от вида смеси, характера армирования изделия и режимов вибрации и определяется моментом появления цементного молока в зоне, определяемой радиусом действия вибратора. Обычно это время составляет в зависимости от подвижности смеси 1—2 мин.

Производительность P_p ($\text{м}^3/\text{ч}$) при этом определяется по формуле

$$P_p \approx 1,7 r_0^2 h_b \frac{3600}{t + t_1}, \quad (26)$$

где t_1 — время перестановки вибратора с одной позиции на другую, с;

t — продолжительность вибрирования, с.

5.75. Время формования изделий вибровкладышами будет тем больше, чем жестче смесь, чем уже сечение, через которое должна пройти смесь в процессе формообразования, и чем ниже частота колебаний. Практически это время составляет 20—40 с вибрирования без пригруза и 1,5—3 мин с пригрузом при частоте ≈ 3000 кол/мин. Частота 4000—4500 кол/мин сокращает это время в 1,5—2 раза.

В. Особенности формования изделий при внутреннем вибрировании

5.76. При выборе типа глубинного вибратора следует учитывать расстояние между стержнями арматуры, которое должно составлять не менее 1,5 диаметра вибронаконечника или виробулавы.

5.77. Глубинный вибратор следует включать и погружать в смесь на всю длину рабочей его части, а извлекать его следует медленно, при включенном вибровозбудителе.

5.78. В процессе работы следует следить за температурой нагрева корпуса, которая не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 60°C , а абсолютная температура корпуса должна быть не выше $90—95^\circ\text{C}$ во избежание интенсивного выпаривания влаги из бетона.

5.79. При формировании изделий вибровкладышами с пригрузом последний следует вводить в действие после предварительного распределения смеси и виброуплотнения. Время вибрирования с пригрузом обычно в 3—4 раза больше времени предварительного уплотнения. Снятие пригруза со свежеотформованного изделия следует осуществлять после извлечения вибровкладышей.

Рекомендации по применению немедленной распалубки

Общие технологические требования и схемы устройств

5.80. Немедленная распалубка является эффективным технологическим приемом, позволяющим значительно снизить трудозатраты и металлоемкость технологической опалубки. Однако для получения

изделий хорошего качества немедленная распалубка должна осуществляться таким образом, чтобы при этом не нарушалась целостность бетона (без обрыва смеси, трещин) в свежеотформованном изделии, а деформации не превышали заданных допусков.

5.81. Немедленно распалубливаться могут основные формообразующие борта, пустото- и проемообразователи, вкладыши и другие элементы форм. В ряде случаев, особенно при изготовлении широкой и изменяющейся номенклатуры изделий, целесообразно использовать комбинированные приемы, при которых немедленной распалубке подлежат только отдельные базовые элементы бортоснастки, а профильобразующие элементы, проемообразователи и т. п. распалубливаются через 0,5—2 ч или после кратковременной тепловой обработки.

5.82. Устройства для немедленной распалубки по своему применению могут быть как стационарные,

устанавливаемые на формовочном посту, так и съемные или инвентарные (переносные), которые могут использоваться на разных постах и сниматься с линии.

Стационарные устройства (бортоснастка, пустотообразователи) применяются для изготовления однотипных изделий, одинаковых или близких по своим размерам.

Съемные устройства применяются, как правило, для изделий разных типо-размеров, изготавляемых на одной линии.

5.83. Устройства для немедленной распалубки в зависимости от конструкции изделий и принятого направления распалубочного усилия могут иметь элементы бортоснастки, отделяемые: а) по касательной (сдвиг); б) по нормали (отрыв)

или в) под углом α к распалубливаемой поверхности ($0 < \alpha < 90^\circ$, рис. 23). По своему конструктивному решению они выполняются в виде шарнирных, параллелограммных и других систем.

или в) под углом α к распалубливаемой поверхности ($0 < \alpha < 90^\circ$, рис. 23). По своему конструктивному решению они выполняются в виде шарнирных, параллелограммных и других систем.

5.84. Для отделки и доводки поверхности свежеотформованных изделий после немедленной распалубки могут использоваться устройства с оснасткой, обрамляющей изделие только по верхнему контуру.

Выбор и расчет технологических параметров

5.85. Определяющими параметрами немедленной распалубки являются прочность уплотненной бетонной смеси при сжатии и направление распалубочного усилия (угол α между направлением усилия и нормалью к распалубливаемой поверхности), которые должны удовлетворять общему требованию настоящего Руководства (п. 5.80).

5.86. Прочность свежеотформованной смеси, необходимая при немедленной распалубке, обеспечивается либо жесткостью смеси, либо применением специальных средств (вакуумирования, электроосмоса, подогрева, выдержки и т. п.). Прочность свежеотформованного бетона при сжатии $\sigma_{\text{п}}$ связана с модулем деформации $E_{\text{сж}}$ следующей приближенной зависимостью:

$$E_{\text{сж}} = 60\sigma_{\text{п}}, \quad (27)$$

$\sigma_{\text{п}}$ и $E_{\text{сж}}$ определяются экспериментально по методике прил. 13.

5.87. При немедленной распалубке бортовой оснастки горизонтально формуемых изделий толщиной до 50 см характеристики бетонной смеси выбирают по деформациям (Δ , мм) свежеотформованных изделий от собственной массы, ориентировочную величину которых рассчитывают по формуле

$$\Delta = K_d \frac{\gamma_{\text{уп}} h \mu L K_t}{10^4 K_{\text{одв}} E_{\text{сж}}} , \quad (28)$$

где $\gamma_{\text{уп}}$ — объемная масса уплотненной бетонной смеси, кг/м³;
 h — толщина распалубливаемого изделия, см;
 $K_{\text{одв}}$ — коэффициент однородности по объемной массе смеси, принимаемый равным 0,8—0,9;
 $E_{\text{сж}}$ — модуль деформации смеси при сжатии от собственной массы изделий (МПа), см. п. 5.86 настоящего Руководства;
 L — длина (ширина) изделия (расстояние между распалубливающими элементами оснастки), см;
 μ — коэффициент поперечного расширения, принимаемый равным 0,2—0,4;
 K_t — коэффициент, принимаемый при длине (ширине) изделий (м): до 2 м — 1,5; от 2 до 4 м — 1,3; от 4 до 6 м — 1,1; от 6 до 8 м — 1; более 8 м — 0,9.
 K_d — коэффициент, учитывающий возрастание деформаций в результате динамических воздействий при различных технологических операциях, принимаемый равным 1—1,2.

При этом жесткость смеси, применяемой для немедленной распалубки, должна быть не менее 30 с.

5.88. Величину допустимого наименьшего угла α между направлением распалубочного усилия и нормалью к распалубливаемой поверхности в устройствах, указанных в п. 5.83, б и в настоящего Руководства для распалубки бортоснастки находят по формуле

$$\operatorname{tg} \alpha = 2,2 K_F K_{\text{деф}} \frac{\tau_{\text{сп}}}{\sigma_{\text{рп}}} , \quad (29)$$

где $\sigma_{\text{рп}}$ — прочность смеси при растяжении (МПа), определяемая экспериментально (см. прил. 13 настоящего Руководства) или ориентировочно по формулам:
для смесей на плотных заполнителях

$$\sigma_{\text{рп}} = 0,006 \sigma_{\text{п}} + 0,003; \quad (30)$$

для смесей на пористых заполнителях

$$\sigma_{\text{рп}} = 0,01 \sigma_{\text{п}} + 0,003; \quad (31)$$

$\tau_{\text{сп}}$ — удельная сила сцепления смеси с опалубкой при ее сдвиге (МПа), определяемая экспериментально (см. прил. 13);
 K_F — коэффициент, учитывающий влияние площади опалубки на ее сцепление с бетонной смесью, определяемый по формуле

$$K_F = 1 + 0,32 \lg \left(\frac{F}{0,04} \right); \quad (32)$$

F — площадь отделяемого борта, м²;

$K_{\text{деф}}$ — коэффициент, учитывающий величину допустимых деформаций свежеотформованных изделий от распалубочных усилий, принимаемый равным при расчете направления усилий для граней изделий у верхней поверхности 1,2, у нижней — 1,5—2, для других граней фасонного профиля — 1.

При шарнирной системе распалубочных устройств выбранным значением угла α (с учетом конструктивных соображений) задают положение шарнира при различном профиле граней изделий.

5.89. Во избежание превышения допустимых размеров изделий за счет деформаций при распалубке внутренние размеры бортоснастки по длине и ширине назначают уменьшенными на минусовый допуск против проектного размера изделия.

5.90. Для облегчения извлечения из свежеотформованного изделия вибровкладышей и штампов последние должны иметь уклон не менее 1 : 1000.

5.91. При использовании для формования с немедленной распалубкой устройств, в виде жесткой рамы или при изготовлении изделий в нераскрывающихся формах-матрицах угол наклона граней относительно направления распалубки должен быть в пределах 3—10°.

Особенности формования изделий с немедленной распалубкой

5.92. При укладке арматурного каркаса необходимо следить, чтобы он свободно входил в оснастку. Предварительное обжатие каркаса при закрывании или установке бортоснастки, а также введение формообразователей не допускается. Рекомендуется использование пространственных каркасов.

5.93. Для смазки бортоснастки следует применять эмульсионную смазку ОЭ-2. Смазка может производиться периодически через 3—5 формовок, однако необходимо следить, чтобы на поверхности металлической опалубки не оставались частицы затвердевшей смеси.

5.94. Отделку немедленно распалубленных изделий возможно осуществлять только при приложении к ним незначительных (не превышающих 0,2 бп) нагрузок либо после достижения изделиями необходимой прочности.

5.95. В целях сохранности свежеотформованных изделий их транспортирование на поддонах следует производить плавно, избегая резких толчков.

5.96. При формировании изделий с пригрузом после завершения виброуплотнения желательно осуществлять плавное, максимально возможное снижение усилий пригруза при одновременном вибрации; после снятия вибрационной нагрузки возможно доведение усилий до исходной величины.

5.97. При изготовлении изделий с немедленной распалубкой, твердеющих на открытом воздухе, сразу же после распалубки следует обеспечить укрытие открытых поверхностей влагоемкими материалами (брзентом, мешковиной, опилками, камышитовыми матами и т. д.), находящимися в период твердения во влажном состоянии. Допускается нанесение на испаряющие поверхности бетона пленкообразующих составов или укрытие их полиэтиленовыми пленками толщиной 0,7—0,1 мм.

Рекомендации по выбору технологических приемов формования

5.98. При назначении методов формования заданной номенклатуры изделий следует пользоваться табл. 8 с учетом регламентаций по видам применяемых смесей.

5.99. Выбор конкретного метода формования изделий должен учитывать:

а) требования, предъявляемые к прочности бетона и его долговечности. При необходимости получения высоких марок бетона и долговечности предпочтительным является применение таких методов, которые обеспечивают формование изделий из смесей с минимальным водосодержанием (т. е. минимальной подвижностью, максимальной жесткостью);

б) требования, обусловленные принятой технологической схемой производства. Так, методы станкового вибрирования применяются только при поточно-агрегатном и конвейерном производстве. Наружное формование применяется предпочтительно при стендовом производстве. Поверхностное формование и внутреннее вибрирование может быть с равным успехом применено в любой технологической схеме производства;

в) требования механизации и автоматизации технологического процесса. Высокий уровень механизации, возможность автоматизации производства обеспечиваются в максимальной степени применением скользящих виброформ и различных методов поверхностного формования;

г) объем и номенклатуру выпускаемых изделий. При массовом производстве однотипных изделий следует ориентироваться на методы, обеспечивающие высокий уровень механизации работ. При необходимости выпуска разнообразной продукции, резко отличающейся по конфигурации, типоразмерам, предпочтительным является применение методов станкового формования.

5.100. Для технико-экономического обоснования принятого метода формования следует пользоваться «Руководством по технико-экономической оценке способов формования бетонных и железобетонных изделий».

6. ОТДЕЛКА ФОРМУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Способы получения ровных поверхностей без раковин

A. Заглаживание открытых поверхностей

6.1. Заглаживание открытых поверхностей в процессе формования изделий осуществляется, как правило, механизированно и должно обеспечивать требования ГОСТ 13015—67* к внутренним поверхностям помещений жилых и общественных зданий, предназначенных для окраски и оклейки различными материалами.

6.2. Механизмы для заглаживания применяются в качестве навесного оборудования бетоноукладчиков, в виде отдельных самоходных машин как ручной инструмент.

По конструктивной схеме заглаживающие машины и устройства подразделяются на: дисковые; валковые; реечные.

6.3. Дисковые заглаживающие машины с диаметром диска 350—500 мм выпускаются как в качестве ручного инструмента, так и в качестве навесного оборудования (смонтированного на рамках, мостах, консолях).

Таблица 8

Группа изделия	Отличительный признак	Вид изделия	Оборудование и способ формования			
			для мелкосерийного производства		для крупносерийного массового производства	
			укладка	уплотнение	укладка	уплотнение
I	Высокие вертикально поставленные или массивные конструкции, при формировании которых средняя высота слоя бетонной смеси больше 0,5 м	Фундаментные элементы, сборные элементы для массивной кладки и т. д. Плоские плиты, формуемые в вертикальном положении Объемные элементы зданий и сооружений	Бункера, бетоно-раздатчики — —	Глубинные вибраторы, одиночные вибраторы — —	Бетонораздатчики, бетоноукладчики Бетонораздатчики То же	Ударные площадки с вибропригрузом, передвижные прикрепляемые вибровозбудители и передвижные виброформы Кассетные установки, вибропротяжные устройства вертикального действия Объемно-формовочные установки, вибропротяжные устройства вертикального действия
II	Конструкции линейного типа	Призматические сплошные постоянного сечения — стойки, ригели, сваи, перемычки и т. д.	Бункера, бетоно-раздатчики	Глубинные вибраторы, одиночные виброформы, виброплощадки (при формировании изделий длиной до 12 м)	Бетонораздатчики, бетоноукладчики	Виброплощадки, виброустановки, передвижные виброформы

	<p>Балки покрытий, подкрановые балки, балки пролетных строений мостов</p> <p>Решетчатые (фермы)</p>	То же	То же	То же	<p>Одиночные вибровиброплощадки, виброустановки. При формировании изделий пролетом до 12 м, кроме перечисленного, вибровиброплощадки</p> <p>Виброплощадки, виброустановки</p>
III	<p>Плоскостные конструкции</p> <p>Плоские плиты</p> <p>Ребристые плиты</p> <p>Пустотелые плиты</p>	<p>Бункера</p> <p>»</p> <p>Бетонораздатчики</p>	<p>Поверхностные вибраторы. Виброрейки</p> <p>То же</p> <p>Виброплощадки с комплектом вкладышей — пустотообразователей</p>	<p>Бетоноукладчики</p> <p>То же</p> <p>»</p>	<p>Виброплощадки, вибропрессы (при формировании плит длиной до 7 м), вибропротяжные устройства</p> <p>Виброплощадки, вибропротяжные устройства (при высоте ребер до 20 см), виброштампы</p> <p>Установки с виброплощадками</p>

Продолжение табл. 8

Группа изделия	Отличительный признак	Вид изделия	Оборудование и способ формования			
			для мелкосерийного производства		для крупносерийного массового производства	
			укладка	уплотнение	укладка	уплотнение
IV	Пространственные тонкостенные конструкции	Длинномерные с прямолинейной или слегка изогнутой осью и постоянным поперечным сечением (криволинейные или складчатые элементы оболочек, лотки оросительных систем и т. д.), скорлупы цилиндрических резервуаров, колодцев-оболочек и панели сводов-оболочек	Бункера	Поверхностные виброплощадки	Бетоноукладчики	Виброплощадки, виброустановки, одиночные виброформы, вибропротяжные устройства, вибропуштампы
		Двойкой кривизны (элементы сборных сводов-оболочек)	»	То же	То же	Виброплощадки, виброустановки, вибропуштампы, вибропротяжные устройства

Дисковые заглаживающие устройства, имеющие больший диаметр диска, выпускаются только как подвесные устройства к самоходным рамам и применяются для заглаживания плоских конструкций перекрытий, кровель, стен и т. д. шириной от 1 до 3 м и длиной 3 м и более (рис. 24). Для повышения интенсивности заглаживания дисковому рабочему органу рекомендуется сообщить кроме вращательного дополнительное круговое движение.

6.4. Валковые заглаживающие устройства используются как навесное оборудование (рис. 25) и монтируются поперек направления заглаживания.

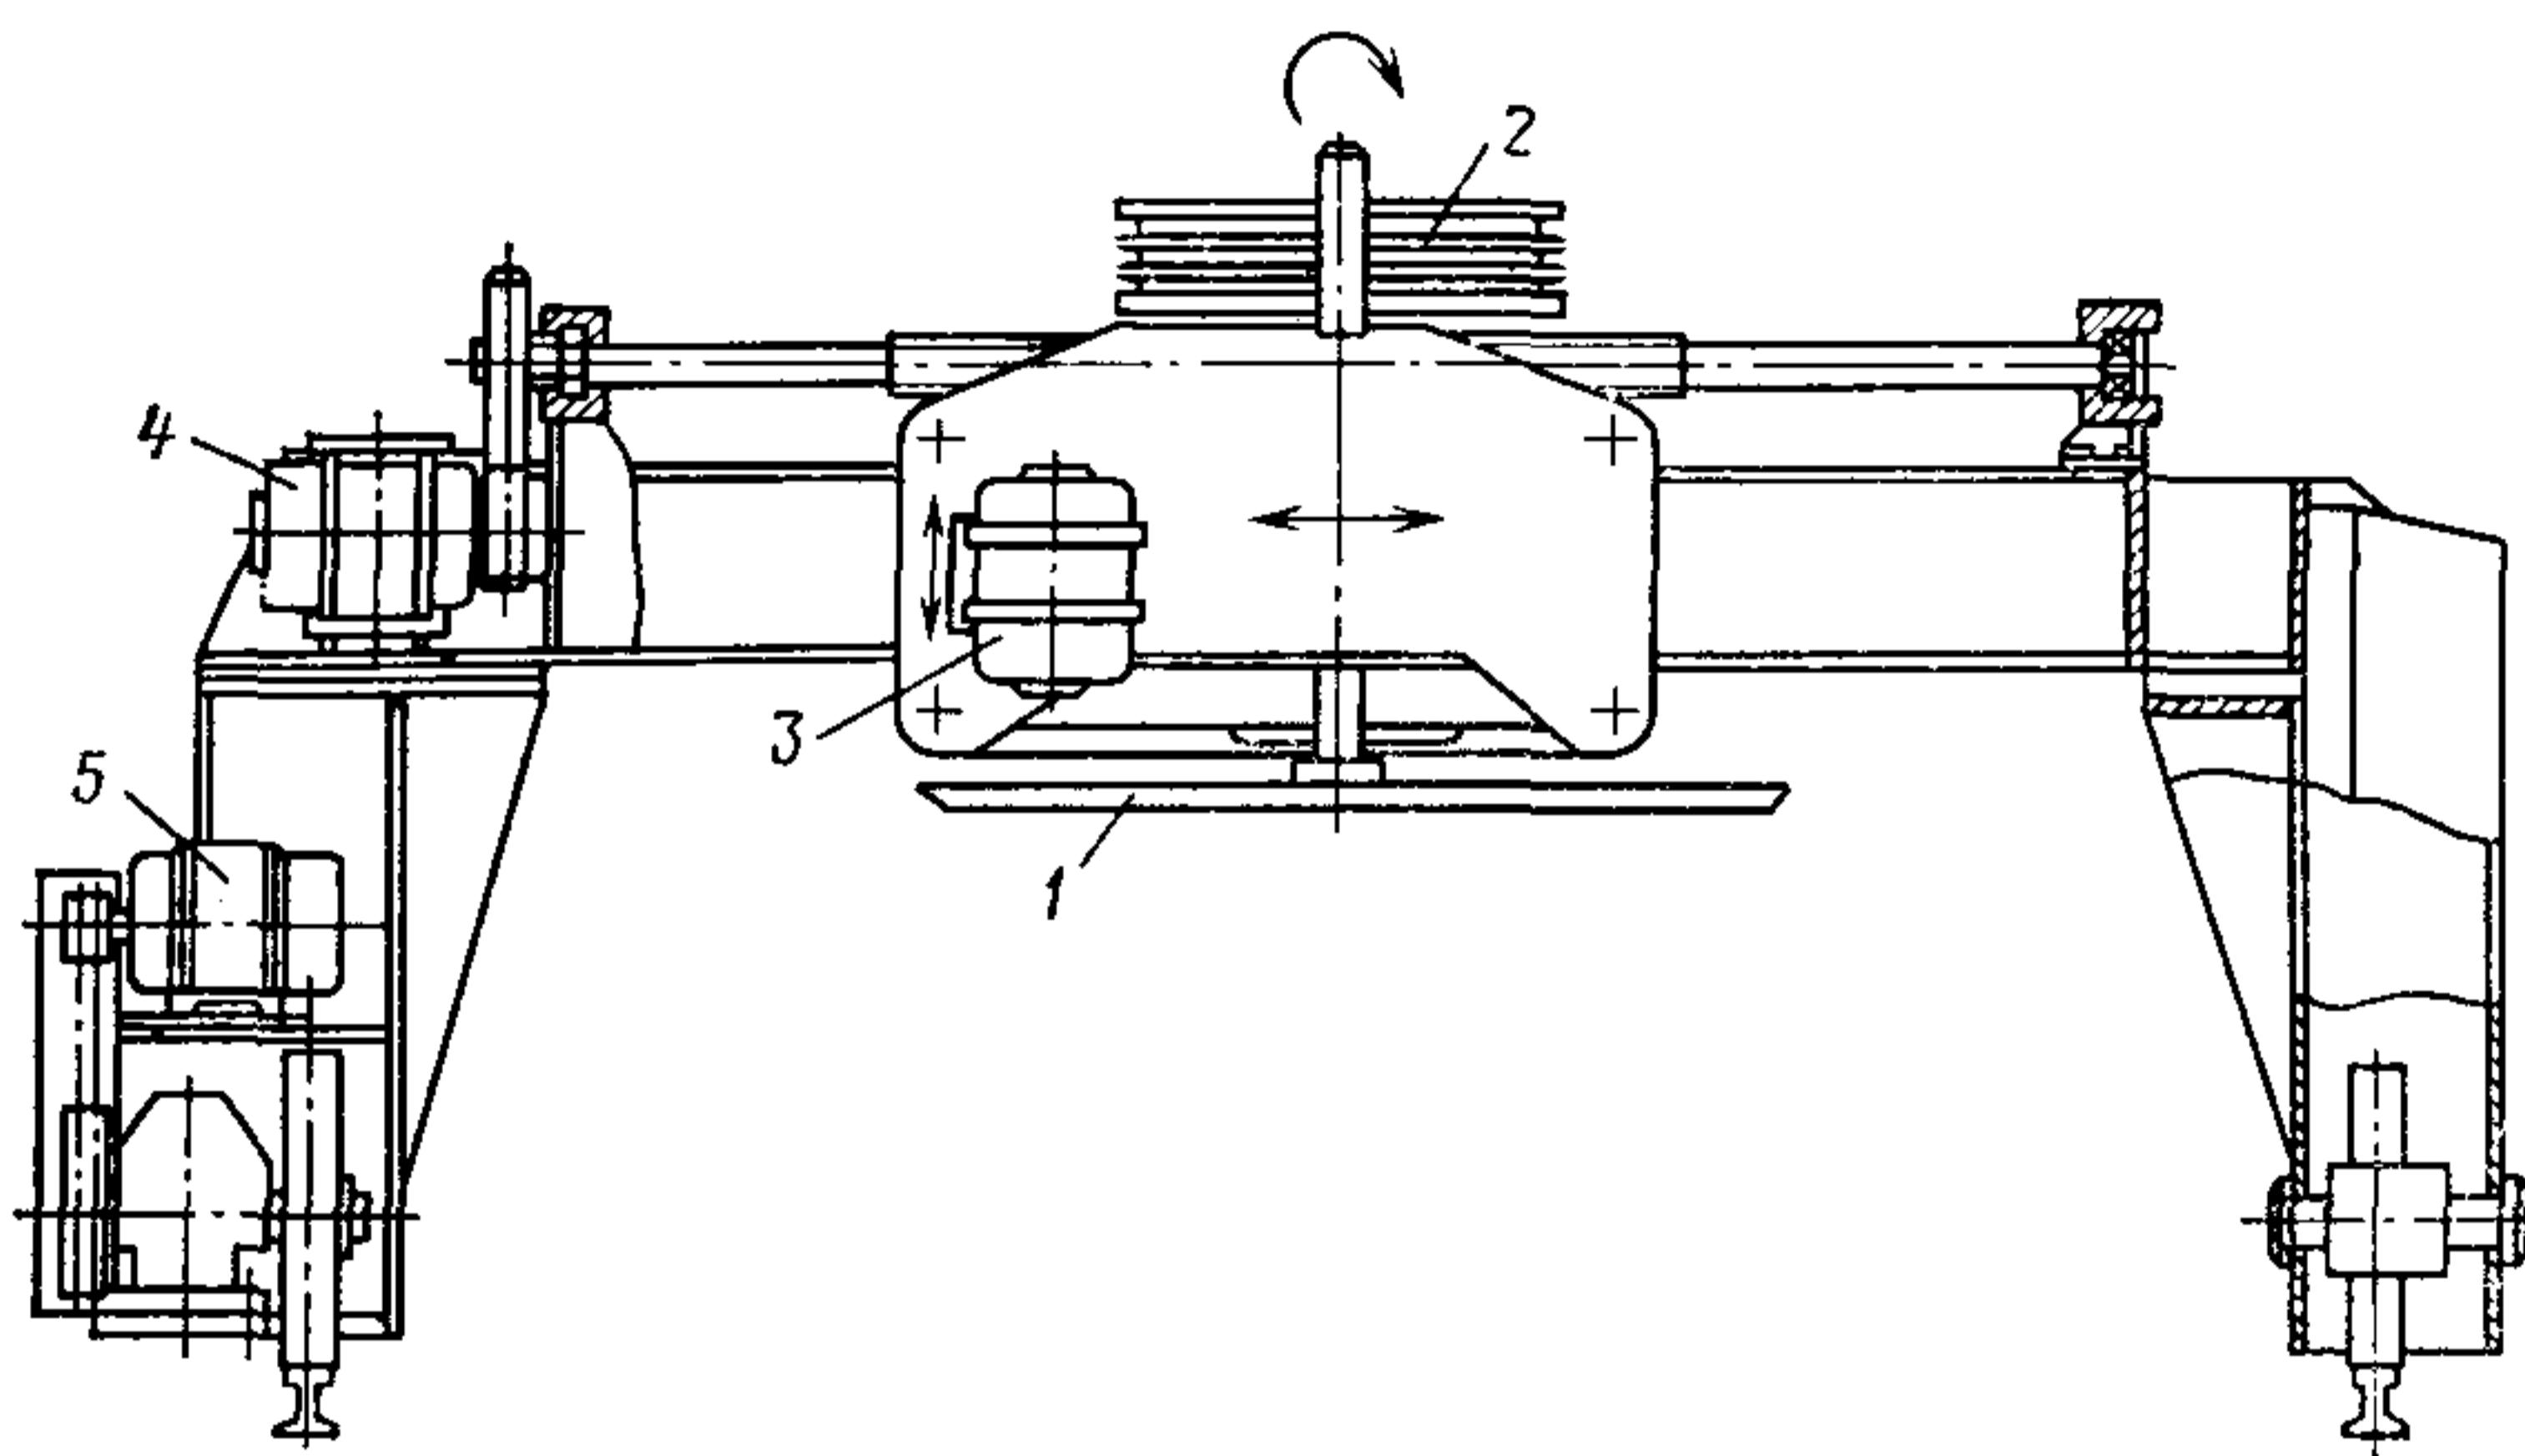


Рис. 24. Дисковая отделочная машина

1 — диск; 2 — привод вращения диска; 3 — привод подъема диска; 4 — привод поперечного перемещения диска; 5 — привод перемещения портала

6.5. Реечный рабочий орган (в виде бруса, рис. 26) может совершать как возвратно-поступательные, так и круговые движения. Брус, совершающий возвратно-поступательное движение (поперек направления заглаживания), менее эффективен, так как при работе образует полосы на поверхности изделия.

6.6. Наилучшее качество отделки достигается при комплексном применении указанных отделочных машин. Основные параметры заглаживающих устройств и области их применения приведены в табл. 9.

Б. Получение гладких и подготовленных к отделочным работам поверхностей, обращенных к поддону

6.7. Для улучшения качества лицевых поверхностей, примыкающих при формировании изделий к поддону, применяются:

а) специальные виды смазки и материалы листовой обшивки поддонов;

б) формование изделий на ударных площадках;

в) пластификация нижнего слоя водой или укладка подстилающего слоя из литого раствора.

Таблица 9

Назначение	Вид рабочего органа	Класс чистоты поверхности	Жесткость бетонной смеси, с подвижность раствора по конусу Страйцинил, см	Размер рабочего органа, мм	Скорость рабочего органа	Удельное давление рабочего органа на заглаживаемую поверхность	Скорость передвижения, м/мин		Производительность, м ² /мин	Мощность привода рабочего органа, кВт
							продольного	поперечного		
Заглаживание изделий, поверхность которых предназначена под окраску или оклейку обоями	Диск	3-III	$\frac{30-100}{0-2}$	400—1300 (диаметр)	9—15 м/с	6—10 г/см ²	5—8	4—6	3—5	7—14
Калибрование, предварительное заглаживание	Валок	2-III	$\frac{30-60}{0-4}$	220—370 (диаметр)	6,9—6,25 м/с	100—150 кг/м, валка	1—3,5	—	2,1—3	7—10
Разравнивание верхнего слоя бетонной смеси, калибрование, предварительное заглаживание	Брус с возвратно-поступательным движением	1-III	$\frac{15-40}{2-6}$	200—300 (ширина)	80—150 мм, (ход); 60—180 (ходов в мин)	—	0,6—4,7	—	2,1—3,5	2,2—4,5

Приложение. Размер рабочих органов, окружная скорость и мощность привода в заданном диапазоне выбираются по конструктивным соображениям.


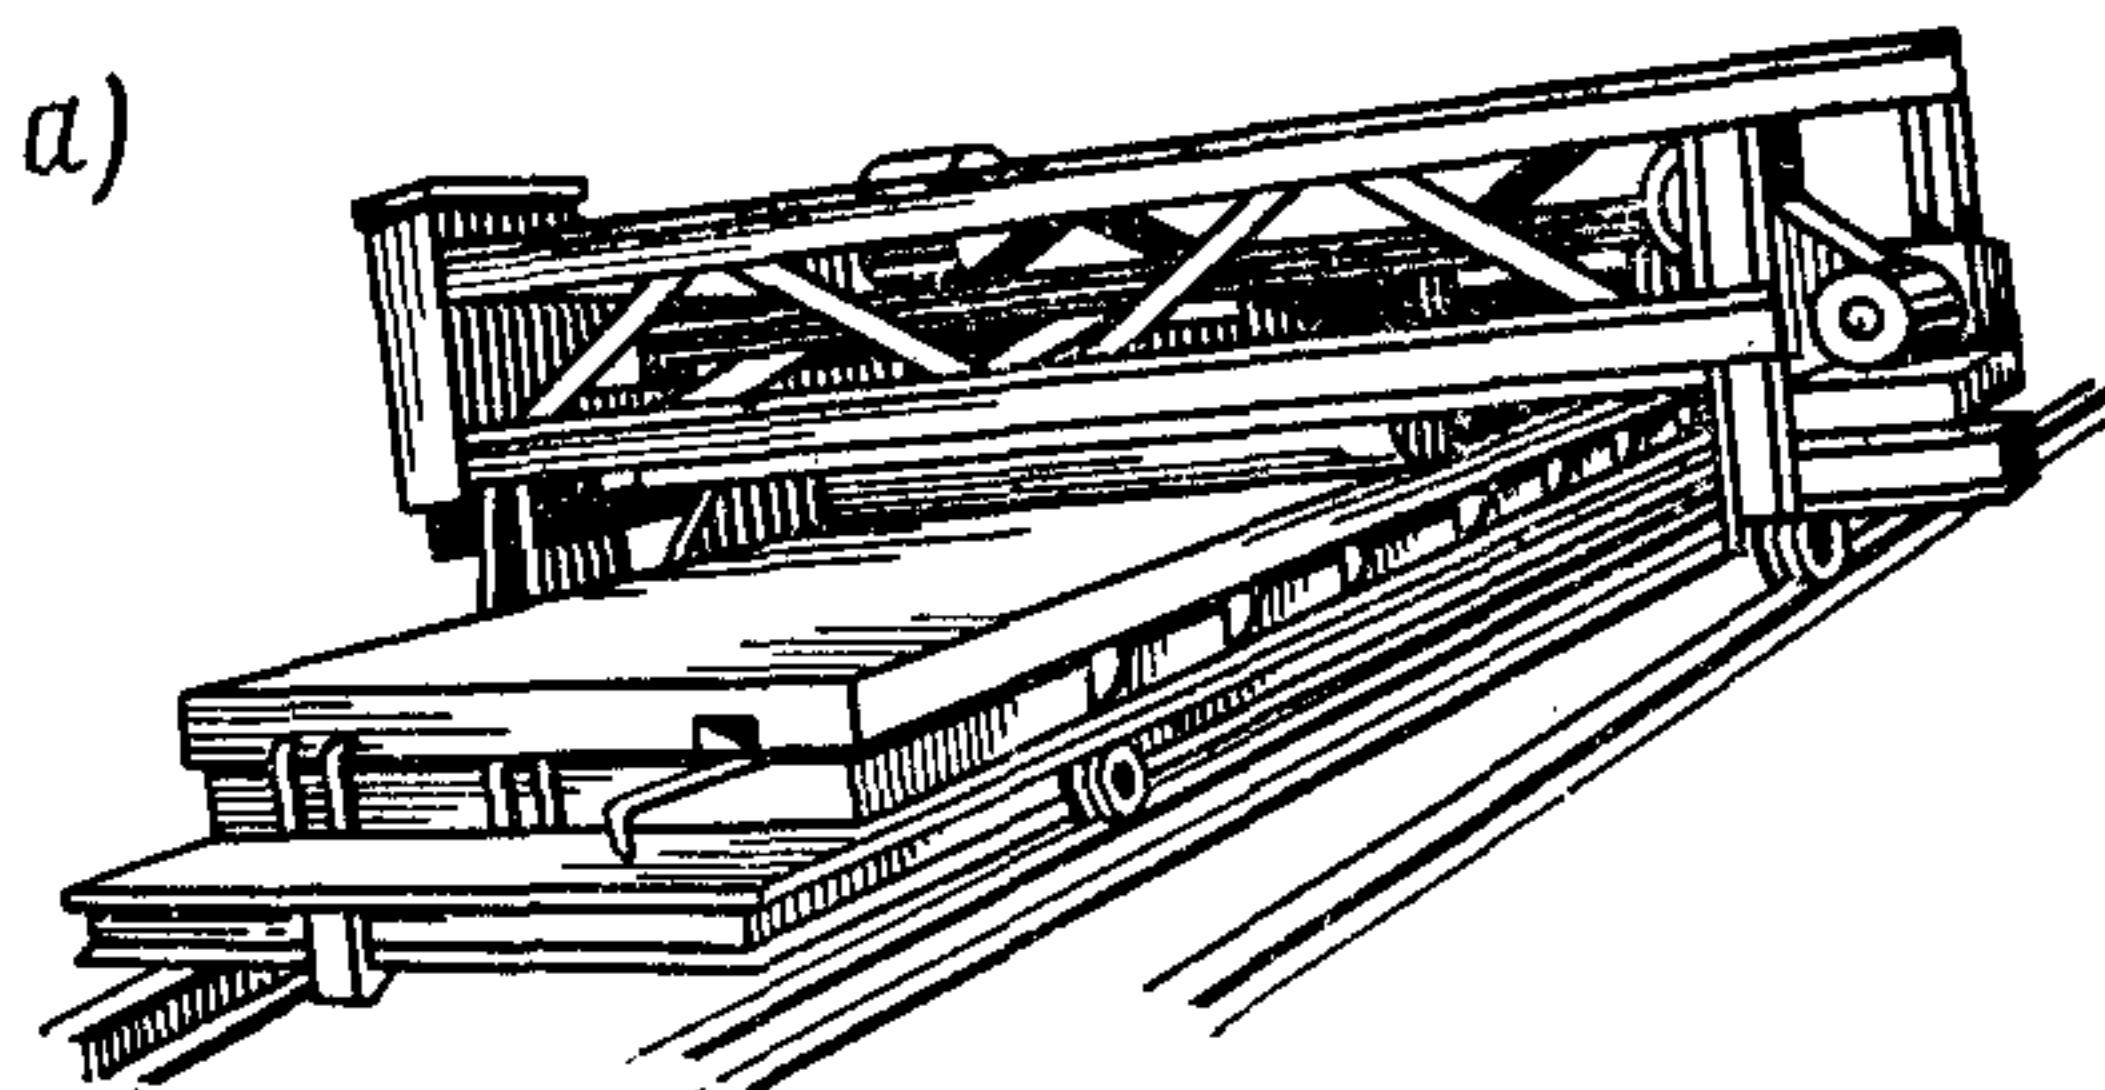


Рис. 25. Валковая отделочная машина
а — общий вид; б — рабочий орган (валок); 1 — опорные катки; 2 — валок; 3 — опоры валка; 4 — звездочка

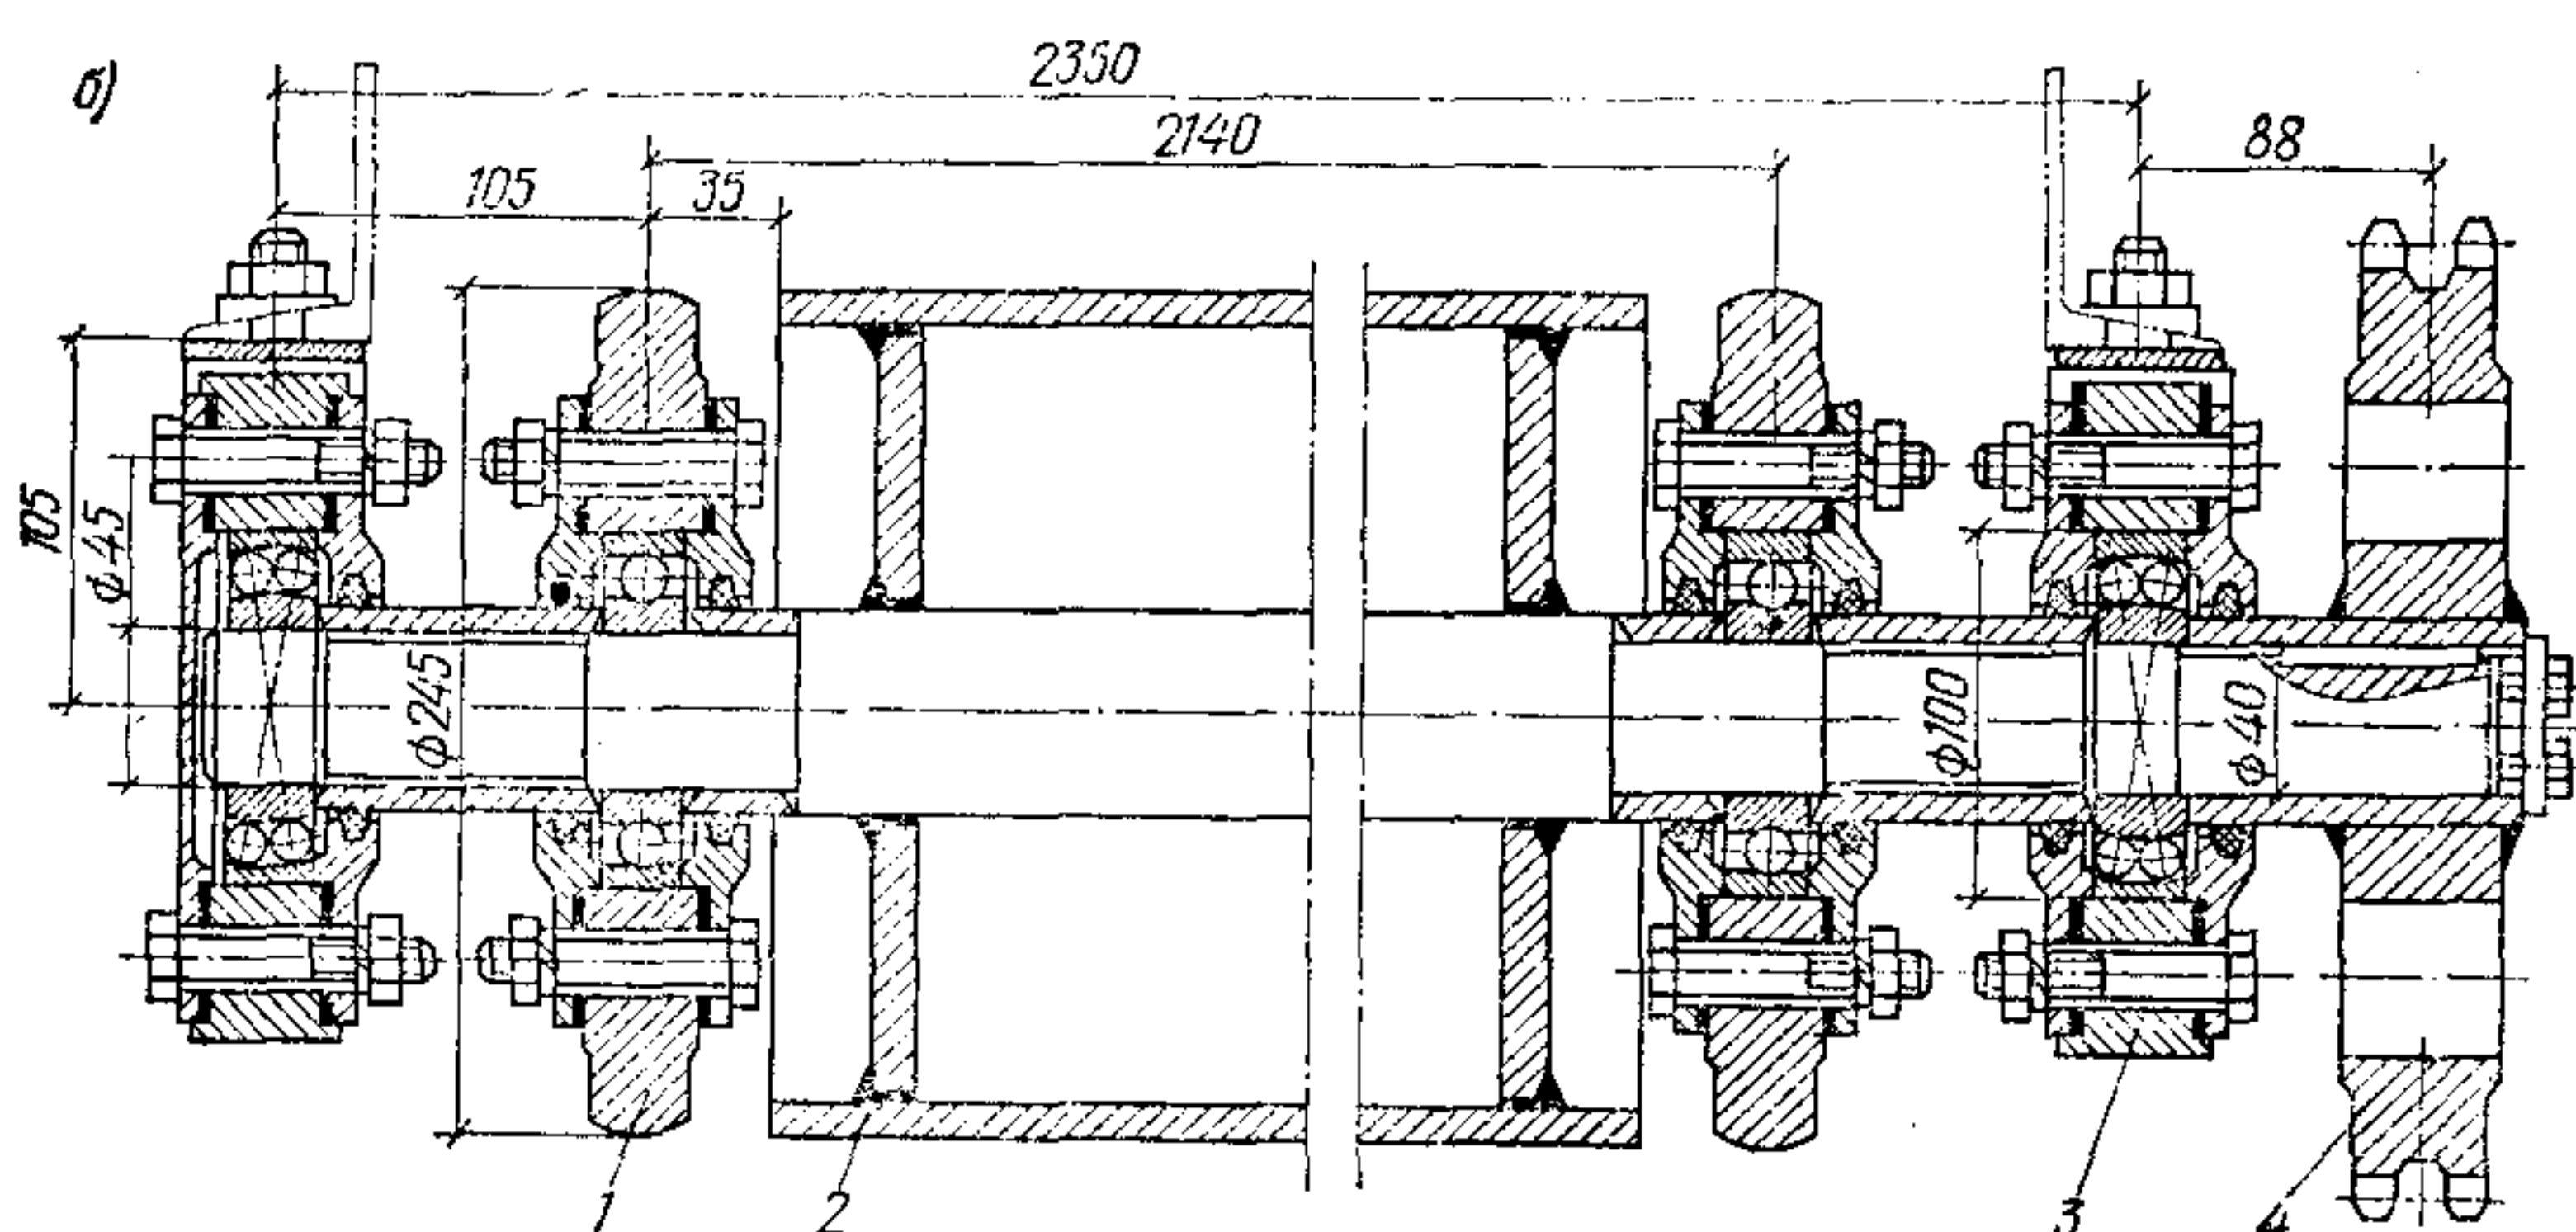

6.8. Поверхность бетона, не требующую какой-либо отделки или шлифовки, получают за счет гладких покрытий поддонов и применения густой смазки пастообразной консистенции, состоящей из смесей стеарина или парафина (25—30%) и технического вазелина (70—75%). Смазку следует наносить на поверхность поддона при помощи ветоши или роликами из губчатой резины, пропитанной смазочным материалом.

6.9. Лицевую поверхность изделий, исключающую необходимость ее дополнительной отделки, можно получить при формировании изделий на ударных площадках с частотой 220 ударов в минуту при высоте падения 3—4 мм, одинаковой во всех точках верхнего стола. При этом следует:

- применять малоподвижные смеси;
- укладку бетонной смеси производить после начала работы ударного стола;
- продолжительность уплотнения изделий толщиной не более 80—100 мм принимать 4—5 мин; при толщине изделия более 100—120 мм уплотнение производить послойно с общей продолжительностью до 10 мин;
- при изготовлении изделий с декоративными поверхностями применять стеклопластиковые или железобетонные поддоны форм с полимерным покрытием;

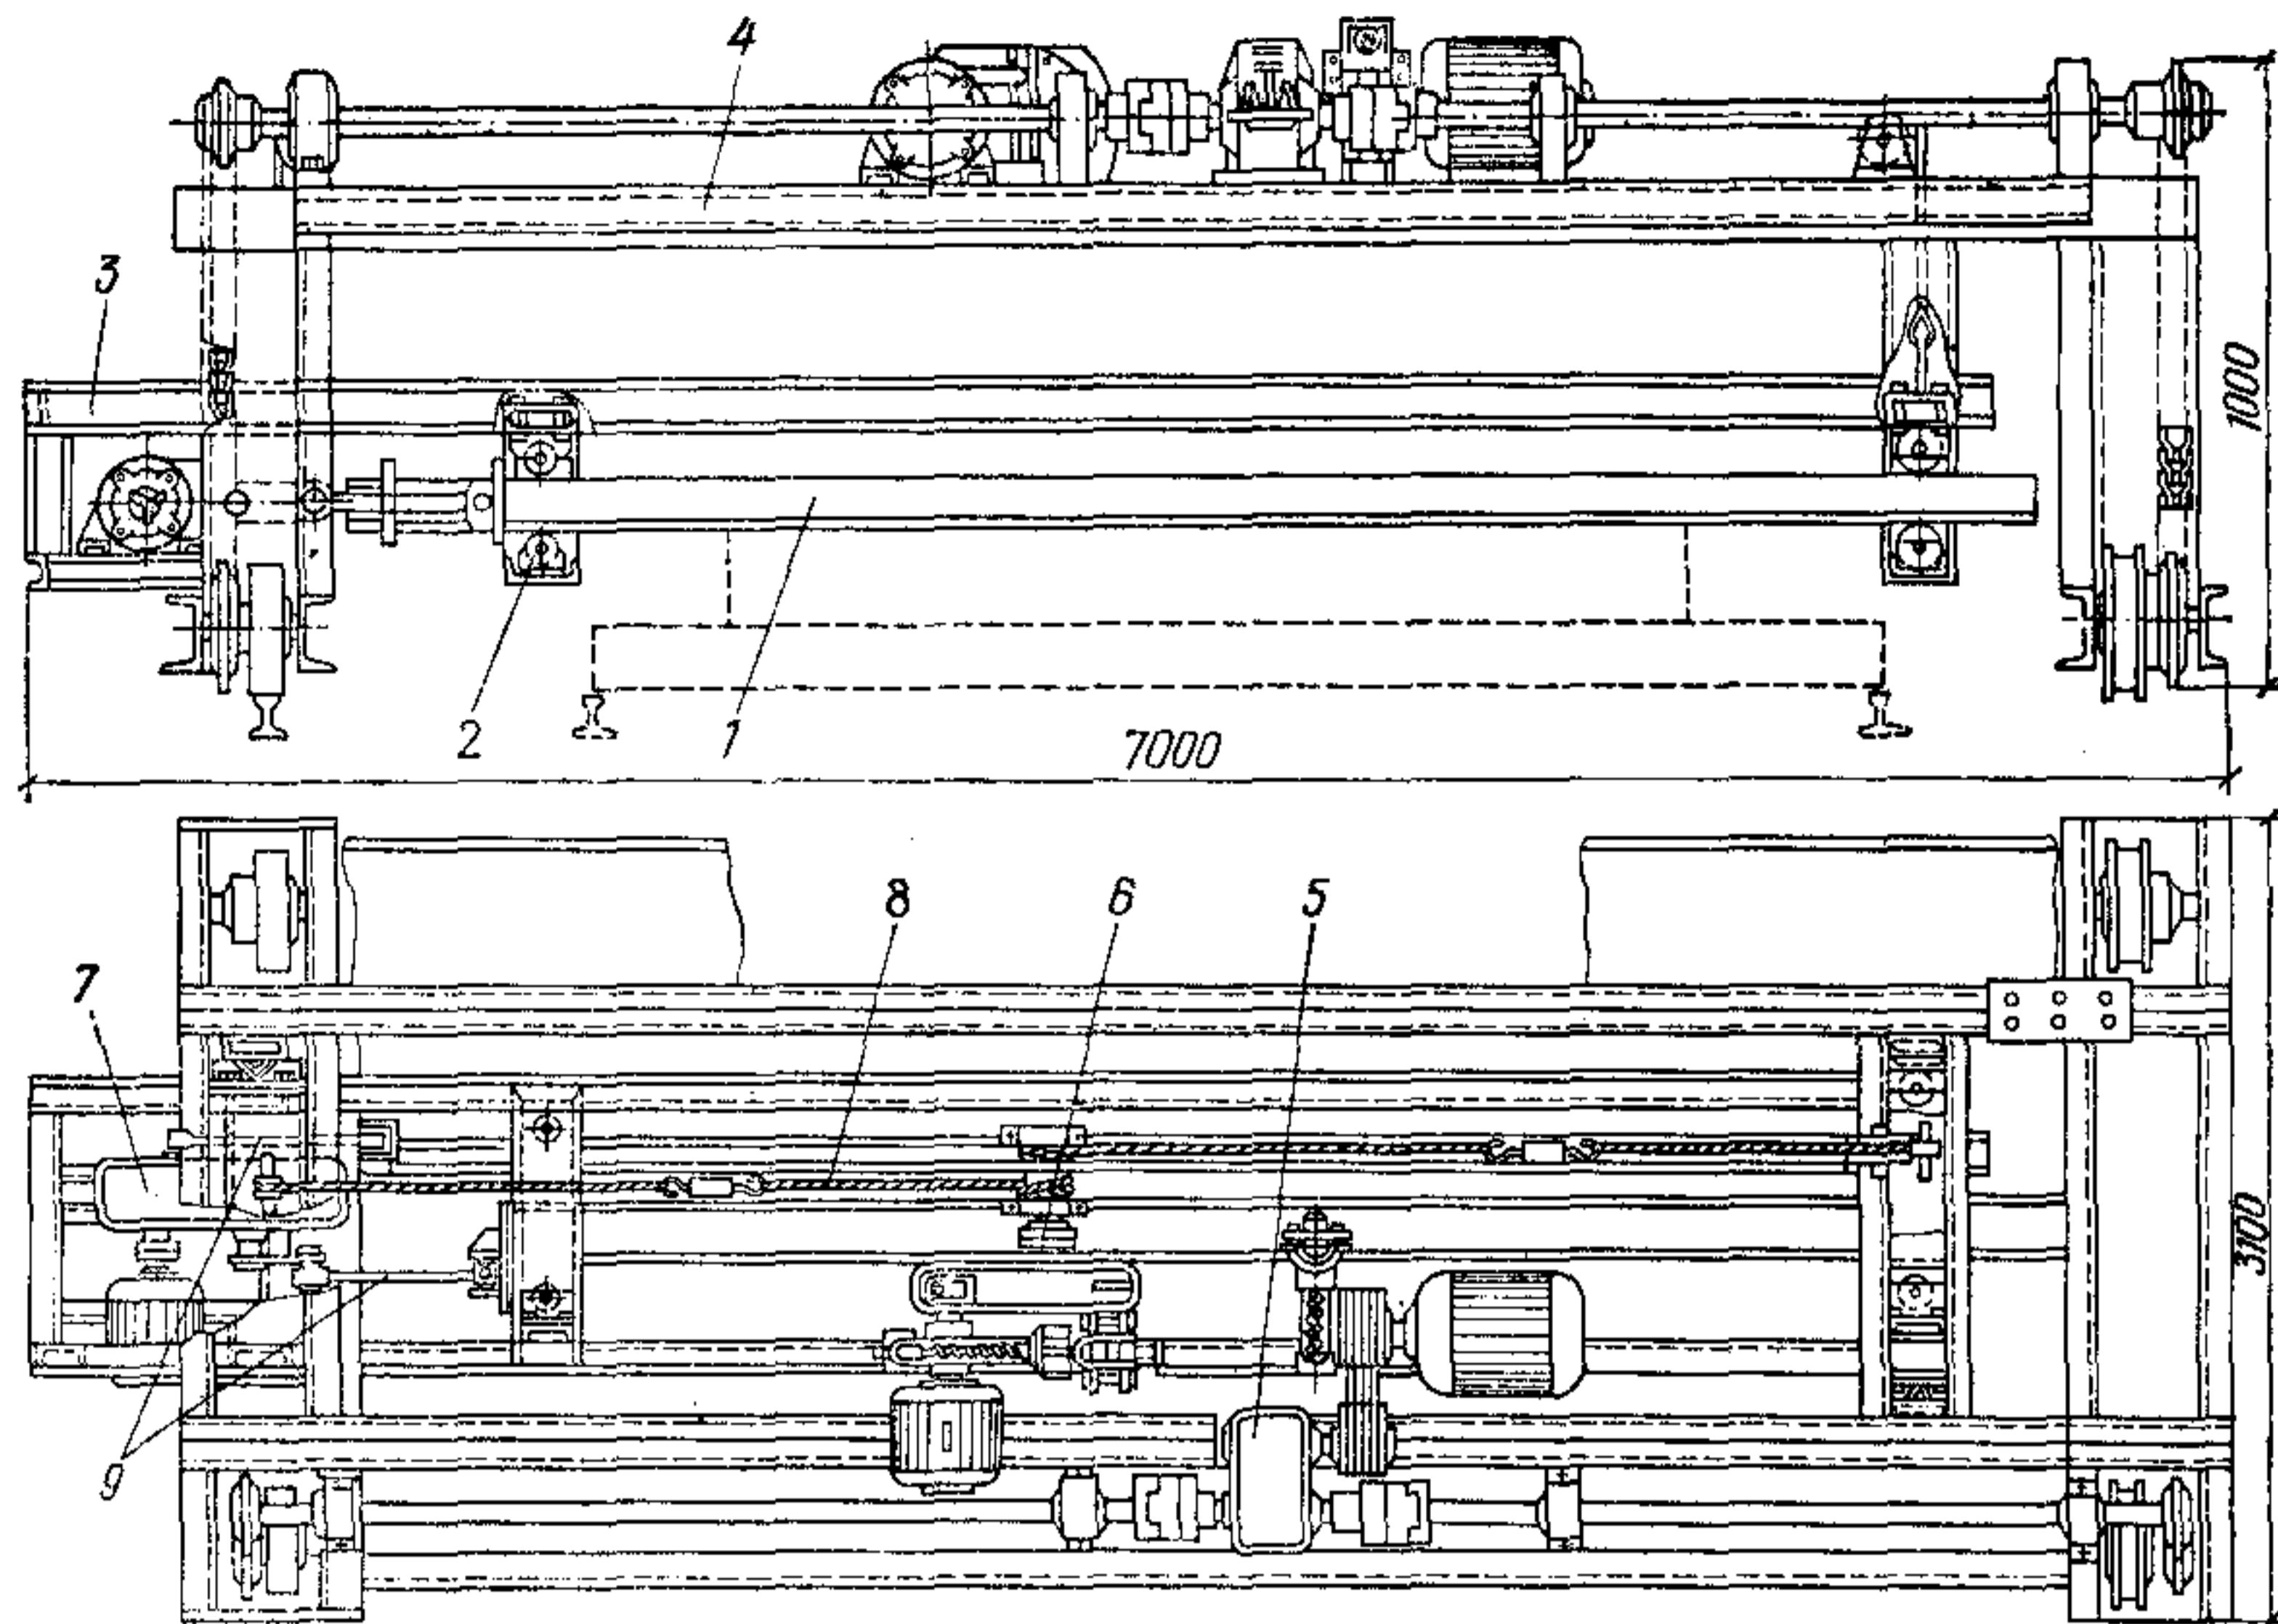


Рис. 26. Реечная отделочная машина

1 — заглаивающие рейки; 2 — опорные валки; 3 — подвижная рама; 4 — портал; 5 — привод передвижения; 6 — привод подвижной рамы; 7 — привод шатунного механизма; 8 — трос; 9 — шатунный механизм

д) при использовании стеклопластиковых форм из полиэфирных смол без эпоксидного покрытия не применять в качестве смазки эмульсол, разрушающий смолу вплоть до обнажения стеклоткани;

е) при применении металлических форм использовать консистентные смазки поверхности;

ж) не допускать формование изделий в формах, рабочие поверхности которых имеют дефекты, вызывающие повышенное сцепление с бетоном (царапины, раковины, каверны и т. д.);

з) обеспечить герметичность разъемных соединений форм.

6.10. Водная пластификация повышает подвижность бетонной смеси в слое, примыкающем к форме. Пластификация достигается путем распыления воды по смазанной поверхности поддона. На 1 м² площади поддона разбрызгивается 0,5—0,7 л воды. Водная пластификация способствует уменьшению числа и размеров пор, однако если поверхность, обращенную к поддону, готовят к окраске, то в зависимости от чистоты поддонов, качества смазки и режима формования после распалубки с нанесением шпаклевочного раствора все или часть панелей нуждаются в затирке. Водная пластификация применяется при производстве горизонтально формуемых изделий. Поддоны форм должны смазываться только водоупорными смазками (рекомендуется ОЭ-2).

Орошение поддона водой целесообразно производить перед фронтом укладываемой смеси.

6.11. Пластификация литыми растворами обеспечивает более высокое качество поверхности, чем пластификация водой. При этом прочность бетона практически не снижается.

Для пластификации могут быть использованы литые цементно-песчаные растворы состава 1:1 или 1:2, КЦК, КЦР, известковые растворы на основе отделочного материала белгородский белый, который представляет собой сухую смесь мела, портландцемента и песка в соотношениях 3:2:5 по весу. При этом введение мелкодисперсных частиц способствует получению высокого качества изделий.

Пластификация нижнего слоя бетонной смеси осуществляется механизированно.

Средний расход раствора на м^2 изделия составляет 1,2 л.

Способы декоративной отделки

6.12. Выбор способа отделки следует производить в соответствии с архитектурными требованиями к изделиям и принятой на заводе технологией их производства. При выборе отделки следует обращать внимание на ее долговечность в эксплуатации. Для массовых изделий, например стеновых панелей, рекомендуется применять недорогие и нетрудоемкие способы отделки, а для панелей входа, лестничной клетки и других немассовых изделий, применяемых в меньшем объеме, можно использовать дорогие и трудоемкие способы.

A. Отделка с применением декоративных слоев раствора

6.13. При отделке фасадных поверхностей декоративный слой раствора должен укладываться за один раз и уплотняться вибрацией либо с учетом рекомендаций п. 6.9 настоящего Руководства.

При формировании панелей отделочным слоем вниз (лицом вниз) условия укладки, уплотнения и твердения декоративного слоя раствора для фасадной поверхности лучше, а трудоемкость меньше, чем при формировании панелей отделочным слоем вверх (лицом вверх); при прочих равных условиях этот слой получается более долговечным и морозостойким.

6.14. Разрыв между укладкой декоративного и конструктивного бетонов не должен превышать: в закрытых цехах — 1,5 ч, на полигонах — 1 ч. При более длительных перерывах в формировании необходимо принимать меры по ликвидации образовавшейся сверху тонкой пленки из цементного теста на уложенном слое уплотненной бетонной или растворной смеси.

6.15. При эксплуатации здания для повышения морозостойкости и уменьшения вероятности образования на декоративном слое пятен и высолов следует применять малоподвижные и умеренно жесткие растворные смеси с минимальным количеством цемента и в процессе формования уплотнять их так, чтобы коэффициент уплотнения был не менее 0,96. При этом расход цемента не должен быть выше 400 $\text{кг}/\text{м}^3$.

Для повышения атмосферостойкости декоративных растворов рекомендуется применять гидрофобизирующие добавки, которые вводятся в состав раствора с водой затворения в количестве 0,1—0,15% массы цемента.

6.16. Для получения рельефных поверхностей изделий приме-

няется тиснение декоративного раствора. Тиснение верхних декоративных слоев из умеренно-жестких смесей следует производить через полимерные пленки или плотную, прочную материю посредством штампов или крупных заполнителей фракции 20—40, 40—70 мм после заглаживания поверхности при давлении от 0,04 до 2 МПа.

6.17. Рельеф или рисунок на верхней поверхности из декоративного раствора может быть получен путем погружения матриц во время вибрации. При этом на заглаживаемую поверхность накладывается пленка (или ткань), на которую устанавливаются матрицы в соответствии с заданным рисунком. Продолжительность вибрации определяется в каждом конкретном случае лабораторией завода в зависимости от ее интенсивности. Получение гладкой поверхности или поверхности, соответствующей структуре материи, обеспечивается только при снятии пленки или материи после тепловой обработки. В противном случае образуется шероховатая, мелкобугристая поверхность.

6.18. Тиснение сложного профиля нижних декоративных слоев обеспечивается формированием панелей на пленке из термостойкого полимера или ткани, под которыми помещают крупный заполнитель, куски арматуры и др. В отдельных случаях для создания на всей партии выпускаемых панелей одинакового заданного рисунка предметы, подкладываемые на поддоне, фиксируются.

В целях сохранения поддона от коррозии его следует смазывать после каждой распалубки и чистки. После каждого цикла формования полимерную пленку необходимо очистить, а материю, кроме того, промыть.

При укладке декоративного слоя раствора в этом случае следует следить за тем, чтобы раствор после уплотнения был выше выступов рельефа не менее чем на 10 мм. Дальнейшие операции по изготовлению панелей производятся по обычным, отработанным на заводах режимам. Снятие пленки или материи с панелей следует производить после ее распалубки и подъема.

Б. Отделка декоративным заполнителем втапливанием

6.19. При отделке фасадных поверхностей изделий разрешается применять только мытый фракционный щебень, гравий и эрклез фракций 10—20, 20—40 или 40—70 мм. При отделке можно применять не более 10% (по массе) и более крупные фракции. При отделке цокольных панелей разрешается применять крупный заполнитель лещадной формы размером 70—200 мм. Чем крупнее фракция, тем она прочнее удерживается на панели.

Расход декоративного заполнителя на 1 м² отделяемой поверхности панели должен быть не более: для фракции 10—20 мм — 15 кг, для фракции 20—40 мм — 25 кг.

6.20. Втапливание заполнителя примерно на половину его диаметра осуществляют вибрацией либо, для изделий, формуемых «лицом вверх», трамбованием или укаткой валиком.

6.21. Отделку декоративным заполнителем втапливанием в панелях, формуемых фасадной поверхностью вверх, следует производить только по уплотненной и заглаженной бетонной или растворной смеси.

Для предотвращения околов облицовки и создания лучших возможностей для разделки стыков на фасаде рекомендуется до уклад-

ки заполнителя в раствор по периметру панелей и их проемов втапливать рейки с поперечным сечением 20×10 мм.

При проведении операций по отделке подвижность смеси должна быть в пределах 1—4 см. Крупный заполнитель должен распределяться или равномерно по поверхности панели, или в соответствии с заданным рисунком.

Поверхность изделий, офактуренных каменной и стеклянной крошкой, сразу после их распалубки следует промыть водой и очистить от осыпающихся зерен.

6.22. Отделку декоративным заполнителем методом втапливания панелей, формуемых «лицом вниз», следует производить укладкой декоративного заполнителя по мокрому (влажность 5—8%) песку, распределенному по поддону равномерным слоем толщиной 5—15 мм. При этом бетонную или растворную смесь необходимо распределять равномерно по поддону, не допуская смещения заполнителя. Подвижность смеси не должна быть более 4 см осадки стандартного конуса.

После тепловой обработки необходимо очистить поверхность панели от песка и удалить с фасадной поверхности подтеки раствора.

В. Отделка цветными бетонами

6.23. Внешний вид отделки задается архитектором как по цвету растворного фона и крупного заполнителя, так и по размерам и количеству крупного заполнителя на единицу площади фасадной поверхности. Архитектурные требования к цвету растворного фона должны обеспечиваться применением цветных цементов, а для светлых тонов — и соответствующих песков. Крупный заполнитель подбирается по его естественному цвету, фракциям и количеству в единице объема бетонной смеси. Рекомендуется цвет фасадных поверхностей панелей обеспечивать в основном за счет более плотной укладки крупного заполнителя из цветных горных пород.

6.24. Долговечность и морозостойкость декоративного слоя бетона можно достигнуть применением умеренно-жестких и жестких бетонных смесей, качественного их уплотнения, а также использованием плотных, прочных, не содержащих загрязняющих примесей заполнителей.

6.25. Камневидную текстуру фасадных поверхностей (без растворного фона) следует обеспечивать применением бетонных смесей, не содержащих песка.

Г. Отделка обнажением крупного заполнителя в декоративном слое

6.26. Обнажение крупного заполнителя на заводах крупнопанельного домостроения рекомендуется осуществлять двумя способами: распыленной водой и с применением замедлителей твердения.

Способ обнажения фактуры бетона распыленной водой рекомендуется при массовом производстве наружных стеновых панелей, формуемых фасадной поверхностью вверх.

Вскрытие фактуры бетона замедлителями твердения бетона применяется главным образом при формировании фасадной поверхностью вниз. Этот метод обеспечивает более высокую долговечность и морозостойкость отделочного слоя, более красивый внешний вид, так как крупный заполнитель выравнивается по плоскости поддона,

а его насыщенность на фасадной поверхности больше, чем при формировании панели «лицом вверх». Однако этот способ сложнее, чем обнажение крупного заполнителя распыленной водой, поэтому он рекомендуется в основном для массового производства наружных стеновых панелей, формуемых фасадной поверхностью вниз, когда не может быть применен второй способ.

6.27. Обнажение крупного заполнителя декоративного слоя водой осуществляется на свежеуплотненной и заглаженной поверхности бетона двумя способами:

а) при наклонном положении формы, когда применяется бетонная смесь с мелким заполнителем, а смыв растворной составляющей поверхностного слоя производится в отстойники;

б) при горизонтальном положении формы, когда применяется бесцементная бетонная смесь, а смываемое цементное тесто поступает в межзерновое пространство декоративного заполнителя.

При отделке панелей по первому способу форму с панелью устанавливают в наклонное положение на специальный пост под углом 10—20°.

Для обнажения крупного заполнителя фактурного слоя водой необходимо пользоваться «удочкой» или пистолетом-распылителем. На поверхность панели вода должна попадать в виде мелких капель. Расход воды на 1 м² поверхности должен составлять 8—12 л. Необходимо следить за равномерностью увлажнения поверхности, не допуская скопления воды в отдельных зонах. Сопло удочки должно быть на 30—50 см удалено от поверхности панели с тем, чтобы струя воды и сжатого воздуха (2—4 ати) не выбивала крупный заполнитель из уплотненной бетонной смеси. Угол наклона распыляемого факела воды к поверхности панели должен составлять 30—45°.

Отмывку панели следует начинать с верхней части (зонами шириной 30—40 см). Время с момента окончания укладки бетонной смеси до окончания обнажения заполнителей водой не должно превышать 1 ч.

Обнажение крупного заполнителя путем смывания слоя раствора производят примерно на половину диаметра зерен крупного заполнителя. После обнажения крупного заполнителя величина защитного слоя бетона над арматурой должна быть не менее проектной.

При отделке панелей в горизонтальном положении устройство отстойника не требуется. Обнажение крупного заполнителя декоративного слоя уплотненной и заглаженной бесцементной бетонной смеси производят сразу же после окончания формования панели. Распыление воды производят «удочкой» или пистолетом-распылителем равномерно по всей поверхности панели. Расход воды на 1 м² поверхности панели должен составлять 2—4 л. После отмывки всей поверхности необходимо проверить качество обнажения заполнителя и устранить обнаруженные дефекты.

Наружный слой (толщиной 30—50 мм) многослойных стеновых панелей допускается изготавливать полностью из фактурного бетона плотной структуры.

6.28. Обнажение крупного заполнителя декоративного слоя бетона при помощи замедлителей твердения заключается в обработке прилегающего к фасадной поверхности слоя бетонной смеси замедлителями твердения цемента и его удалении после тепловлажност-

ной обработки струей воды или механическими щетками. Нанесение замедлителя твердения цемента может производиться:

- а) на бумажные коврики в виде смеси с клеем;
- б) на поддон и борта формы в составе жировой смазки;
- в) на поддон или верхнюю поверхность панели (при формировании «лицом вверх») в виде смеси с песком;
- г) на верхнюю поверхность панели (при формировании «лицом вверх») в виде водного раствора замедлителя.

Для обнажения крупного заполнителя фасадного слоя наружных стеновых панелей рекомендуются следующие замедлители твердения: гидрол, мелмасса, сахар-отход, бура, ССБ, декстрин и другие аналогичные активные замедлители. Гидрол, мелмассу, сахар, декстрин и ССБ разрешается применять только в виде растворов. При этом ССБ разрешается применять только для обработки бетонов на серых портландцементах. Бура применяется в виде порошка с крупностью зерен не более 0,3 мм.

Оптимальный расход замедлителя твердения на 1 м² поверхности формы (или панели) устанавливается лабораторией завода после определения его активности и испытания при формировании опытных образцов или панелей в конкретных условиях завода.

Обнажение крупного заполнителя рекомендуется производить на $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ диаметра зерна.

6.29. При формировании с использованием изделий «лицом вниз» фактурную бетонную смесь необходимо укладывать равномерным слоем на подготовленный поддон формы, не допуская его смещения по поверхности. При этом укладку, разравнивание и вибрование растворной или бетонной смеси следует производить в возможно более короткие сроки, не превышающие 15 мин.

Д. Отделка плитками из керамики, стекла и других материалов

6.30. При облицовке фасадных поверхностей битой плиткой (типа брекчия) или целой плиткой с шириной шва между плитками более 4 мм для крепления плиток рекомендуется применять наряду с обычным (серым) раствором и цветные растворы.

6.31. Разнообразие отделки наружных стеновых панелей рекомендуется достигать путем укладки ковриков с плитками по профилированным подкладкам, создавая выпуклости и вогнутости на фасадной поверхности панелей.

6.32. Плитки для фасадной отделки должны иметь водопоглощение не более 8%.

6.33. Наружные стенные панели, облицованные керамической и особенно стеклянной плиткой, должны формоваться «лицом вниз».

6.34. Укрупненные коврики должны поставляться в контейнерах к постам их укладки в форму.

Не допускается укладка на поддон загрязненных и запыленных ковриков, так как такая керамика будет плохо удерживаться на поверхности панели.

После укладки ковриков в форму следует обеспечить их фиксацию на поддоне склеиванием отдельных ковриков в один ковер по размеру панели. На стыке ковриков с битой плиткой, чтобы их не было заметно, следует наклеивать дополнительные плитки.

6.35. К вертикальным боргам коврики с керамической и стек-

лянной плиткой должны приклеиваться жидким стеклом. Наклейку ковриков лучше производить на теплые поверхности.

6.36. Расстояние от арматуры до керамических плиток должно быть не менее 10 мм. При укладке арматуры должны применяться бетонные или пластмассовые фиксаторы.

6.37. Перед укладкой раствора керамические плитки необходимо равномерно увлажнять при помощи распылителя: чем больше их влагопоглощение, тем обильней они должны увлажняться.

Расходы воды на 1 м² керамических плиток: с водопоглощением 4% — от 100 до 150 г, с водопоглощением 8% — от 200 до 300 г.

Раствор должен быть уложен на керамические плитки до укладки смеси конструктивного бетона не позднее чем через 5 мин после увлажнения.

Подвижность раствора, определяемая в соответствии с ГОСТ 5802—66, должна составлять: при отделке керамическими плитками с водопоглощением до 2% — от 3 до 5 см, от 2 до 8% — от 5 до 7 см. Слой раствора должен иметь толщину 5—15 мм.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ФОРМУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

7.1. Качество изготовления изделий на формовочных постах определяется степенью уплотнения в соответствии с пп. 5.51 и 5.52 настоящего Руководства, соблюдением требований к поверхности, которая должна удовлетворять ГОСТ 13015—67*, ГОСТ 11024—72, а также другими нормативными документами.

Во всех случаях обнаружения дефектов следует принимать все возможные и необходимые меры к их устраниению в процессе формования.

7.2. До начала формования следует убедиться в соответствии и точности установки арматурного каркаса и закладных деталей, а также размеров формообразующих элементов рабочим чертежам формуемых изделий и требованиям, изложенным в разд. 2 и 3 настоящего Руководства.

7.3. Обеспечение качества изделий в процессе формования достигается:

а) соответствием заданной жесткости (подвижности) смесей принятым режимам и времени формования изделий;

б) надлежащей работой формовочного оборудования, обеспечивающего заданные режимы нагружения смеси для данного изделия (амплитуда, частота колебаний, статическое давление, последовательность приложения нагрузки);

в) соблюдением заданного времени уплотнения;

г) соблюдением заданных режимов немедленной распалубки и отделки (если они применяются).

7.4. Контроль за режимами работы формовочного оборудования является основным. При соблюдении этих режимов и при подаче на формовочный пост смеси с заданной жесткостью (подвижностью) контроль плотности не требуется. Периодическая проверка режимов работы должна осуществляться как вхолостую, так и под нагрузкой (с формуемым изделием).

7.5. Определение режимов вибрации формовочного оборудования следует осуществлять ежесменно в одной-двух характерных точках их рабочих органов в течение всего периода формования изделия. Кроме того, должна соблюдаться общая контрольная про-

верка режимов вибрации в процессе плановых технических осмотров оборудования, но не реже одного раза в месяц.

При контрольной проверке устанавливается не только соответствие фактических величин амплитуды и частоты колебаний заданным, но и распределение амплитуды по всей площади оборудования, в том числе и форм.

7.6. Для измерения амплитуды и частоты смещений применяется ручной виброграф ВР-І, однако более точным (и в ряде случаев более удобным) является применение серийно выпускаемой виброизмерительной аппаратуры, состоящей из вибродатчиков и регистрирующих приборов. Применение такой аппаратуры позволяет измерять амплитуду колебаний в процессе формования, выполнять одновременный замер в нескольких точках виброагрегата, на рабочих местах и в местах, недоступных для вибрографов.

При отсутствии вибрографа ВР-І и виброизмерительной аппаратуры допустимо применение любых средств, обеспечивающих проведение замеров амплитуды смещений с точностью до 0,01 мм. Простейшим, не очень точным, но удобным средством измерения амплитуды смещений является мерный клин. При измерениях с помощью клина четко видна точка пересечения его крайних положений на расстоянии l от острия (рис. 27). Расстояние l , как следует из подобия треугольников, связано с амплитудой смещения выражением

$$l = \frac{L}{h} 2A. \quad (33)$$

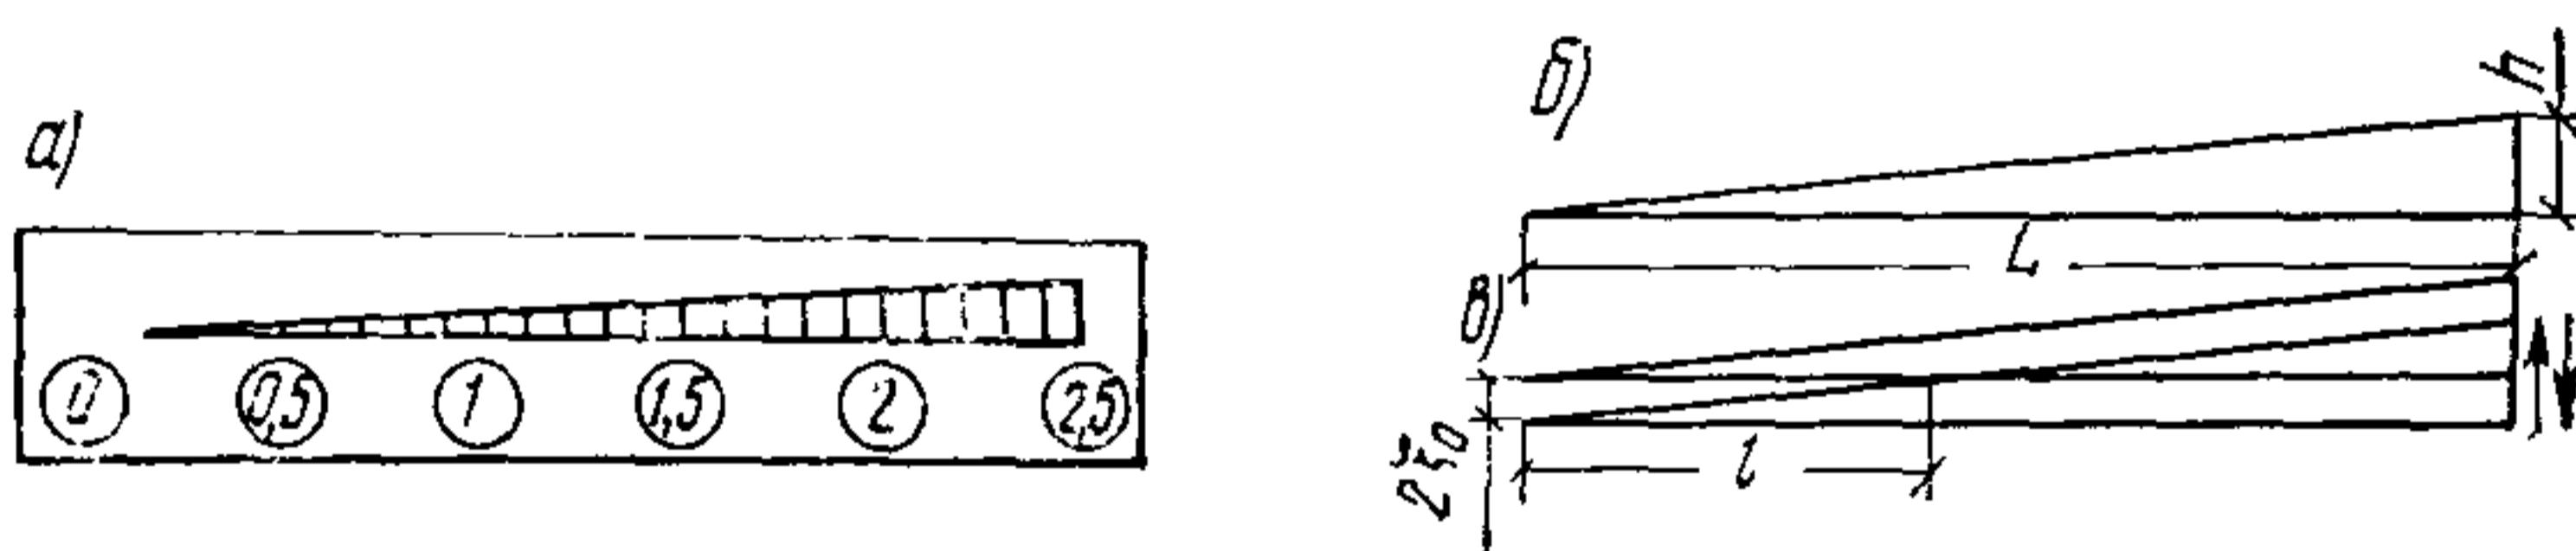


Рис. 27. Мерный клин

а – общий вид; б – схема без вибрации; в – схема при вибрации в направлении стрелок

Мерный клин вычерчивается на куске ватмана и крепится на исследуемом объекте. Градуировка основания клина выполняется непосредственно в мм размаха и амплитуды вибрационного смещения, причем, чем больше h , тем большие амплитуды можно измерять клином.

7.7. Контроль качества уплотнения смеси осуществляется определением объемной массы или пористости свежеуплотненной смеси с помощью разрушающих и неразрушающих методов.

Основным способом определения объемной массы (пористости) смеси является разрушение свежеотформованного бетонного образца в воде. При этом количество вовлеченного в смесь воздуха определяется количеством воды замещения. Образец для контроля следует либо специально приготовить в условиях, близких к тем, в которых происходило формование, либо в виде пробы взять непосредственно из изделия. Методика изложена в прил. 12 настоящего Руководства.

Места отбора проб из свежеотформованного изделия должны выбираться как исходя из условий работы конструкции (из наиболее нагруженных элементов ее), так и с учетом условий формования изделий (из элементов изделия, уплотняемых с минимальной интенсивностью вибрации). Отбор проб следует осуществлять таким путем, чтобы была возможность дополнительной подформовки изделия в местах отбора. Этот метод рекомендуется использовать при наладке технологического процесса, для периодического контроля уплотнения изделий (не реже одного раза в неделю), при переходе на другие составляющие смесь, а также для тарировки неразрушающих методов определения объемной массы (пористости).

Для контроля качества уплотненной бетонной смеси может быть использован радиоактивный метод, основанный на взаимодействии радиоактивных излучений с исследуемой средой¹. Применение этого метода позволяет определить оптимальное время уплотнения смеси, степень уплотнения по всему объему изделия.

7.8. При необходимости установления времени окончания процесса уплотнения рекомендуется пользоваться приборами и датчиками, основанными на измерении электросопротивления смеси. Завершение уплотнения характеризуется стабилизацией электросопротивления смеси.

7.9. Контроль качества поверхностей формуемых изделий осуществляется по ГОСТ 13015—67 *.

8. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМОВОЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

8.1. Компоновка узлов вибрирующей части рабочих органов формовочных машин должна быть такой, чтобы точка приложения равнодействующей активных и реактивных сил проходила через центр масс вибрирующих элементов. Отклонение амплитуд колебаний не должно превышать 20% среднего значения.

8.2. При использовании в качестве привода вибровозбудителей отдельного электродвигателя его следует предохранить от колебаний, т. е. виброизолировать.

8.3. В конструкции вибровозбудителей, применяемых в формовочных устройствах, следует предусмотреть возможность регулирования вынуждающей силы в пределах $\pm 50\%$ номинала.

8.4. Места установки болтовых соединений должны быть легко доступными и обеспечивать возможность периодической подтяжки соединений в процессе эксплуатации.

8.5. Конструкция упругих опор вибрирующих узлов должна обеспечивать регулирование положения рабочего органа. Для этого каждая опора выполняется из двух пружин или резиновых элементов, стягиваемых болтом, с помощью которого осуществляется регулировка.

8.6. При длине формуемых изделий свыше 6 м целесообразно применять секционные пригрузы.

8.7. При разработке формовочного оборудования следует уде-

¹ См. «Рекомендации по проведению пооперационного контроля качества при изготовлении и изготовленных бетонных и железобетонных изделий неразрушающими методами». М., Стройиздат, 1970.

лять особое внимание удобству обслуживания, монтажа и ремонта механизмов, повышению долговечности подшипников вибровозбудителей, муфт вибровалов и других карданных соединений, гибких валов глубинных ручных вибраторов, сварных соединений и т. д. Сварка швов должна быть виброустойчивой.

Срок службы вибровозбудителей должен составлять 3000 ч календарного рабочего времени. Особое внимание необходимо уделять повышению надежности электрооборудования, в том числе электродвигателей, пусковых устройств и релейной аппаратуры.

Приложение. Под календарным рабочим временем подразумевается: произведение длительности рабочей смены в часах на число смен в сутки и на число рабочих дней в году.

8.8. Вновь проектируемое и изготавляемое оборудование должно сопровождаться инструкциями по технической эксплуатации, включающими: технические данные, конструктивные особенности, сроки службы и ремонта отдельных узлов, карты смазки, перечень сменных и быстроизнашивающихся узлов и деталей, порядок и последовательность выполнения отдельных операций при пуске, во время и при остановке машины и другие указания.

8.9. Периодичность технических уходов и ремонтов и продолжительность ремонтного цикла рекомендуется принимать по табл. 10.

Таблица 10

Оборудование	Периодичность технического ухода и ремонта, календарные часы			
	технический уход	текущий ремонт	средний ремонт	капитальный ремонт
Бетоноукладчики	500	1500	7500	15 000
Машины для изготовления пустотных изделий	500	1500	4500	9 000
Виброплощадки из блоков	315	1260	6300	126 000
Пригрузочные щиты	200	100	3000	900

8.10. Конструкцию фундаментов виброустройств следует во всех случаях проверять на колебания по указаниям технических условий проектирования фундаментов под машины с динамическими нагрузками в соответствии с главой СНиП II-Б.7-70 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Нормы проектирования» и с «Инструкцией по устранению вредных воздействий общих вибраций рабочих мест на предприятиях железобетонных изделий» (СН 190-61).

8.11. Размещение опор вибрационной, вибродарной и ударной площадок должно производиться таким образом, чтобы:

стatische осадка всех амортизаторов под действием изделия и собственного веса площадки без формы была одинаковой;

стatische упругие прогибы формы с изделием не превосходили $1/5000$ ее наибольшего размера в плане.

8.12. Выбор типов подъемных устройств вибропрессов и вибро-

штампов производится с учетом принятой технологии, конструктивной схемы машины и возможностей предприятия на основе сравнения вариантов. При применении любого из типов подъемных устройств (кран, винтовые, гидравлические, пневматические домкраты и т. д.) необходимо наличие направляющих устройств, обеспечивающих устойчивость всех элементов формующей машины и правильное положение рабочих органов в процессе формования.

Подъемные устройства рабочих органов, обеспечивающие отрыв последних от отформованного изделия, должны соединяться с рабочими органами через пружинную связь.

8.13. Подъем и опускание рабочих органов вибропрессов и виброштампов должны осуществляться без перекосов. Подъемные устройства должны предусматривать возможность остановок и фиксации на любой высоте в пределах от нижнего положения (на 2—3 см ниже поверхности отформованного изделия) до верхнего (выше поверхности неуплотненной бетонной смеси не менее чем на 100 мм).

8.14. При формировании изделий вибропротяжкой в вертикальном или вертикально-наклонном положении следует предусматривать регулирование упругих опор виробункера по высоте и в горизонтальной плоскости в пределах до 60 мм.

При формировании изделий с криволинейной поверхностью рама вибропротяжного устройства должна опираться на самостоятельный рельсовый путь, профиль которого должен соответствовать очертанию поверхности изделия.

8.15. Стабилизирующая опалубка вибропротяжных устройств должна быть выполнена в виде жесткого элемента, поперечное сечение которого должно соответствовать профилю изделия. Стабилизирующая опалубка должна быть виброизолирована от вибрирующей (формующей) части и рамы машины.

При формировании изделий вибропротяжными устройствами криволинейного сечения в положении «кривизной вверх» рабочий орган и стабилизирующая опалубка вибропротяжного устройства должны быть снабжены уплотняющими устройствами, предохраняющими от вытекания бетонной смеси.

8.16. С целью получения изделий заданного сечения вибропротяжное устройство во избежание его смещения в поперечном направлении должно быть фиксировано относительно матрицы.

8.17. Вкладыши-пустотообразователи рекомендуется изготавливать цельнометаллическими или сварными, их геометрические размеры должны соответствовать седьмому классу точности и отвечать следующим требованиям:

конусность каждой стороны должна быть не менее 0,001;

искривления не должны быть более 0,5 мм на 1500 мм длины и не более 3 мм на всю длину пустотообразователя.

Встроенная вибрационная система пустотообразователей должна быть легкодоступной, ее рекомендуется выполнять с самоустановкой и центровкой подшипниковых опор в корпусе пустотообразователей.

8.18. При разработке формовочных устройств следует стремиться к полной механизации, а по возможности автоматизации операций формования.

8.19. При разработке основных узлов формовочного оборудования (виброблоки, синхронизаторы, питатели бетоноукладчиков и т. д.) следует стремиться к максимальному использованию принципов унификации и стандартизации.

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. К работе с вибрирующим оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, имеющие соответствующую квалификацию и сдавшие технический минимум по правилам безопасного выполнения работ.

9.2. Все лица, занятые на работах с вибрирующим оборудованием, один раз в год должны проходить медицинский осмотр.

Сверхурочные работы с вибрирующим оборудованием не допускаются.

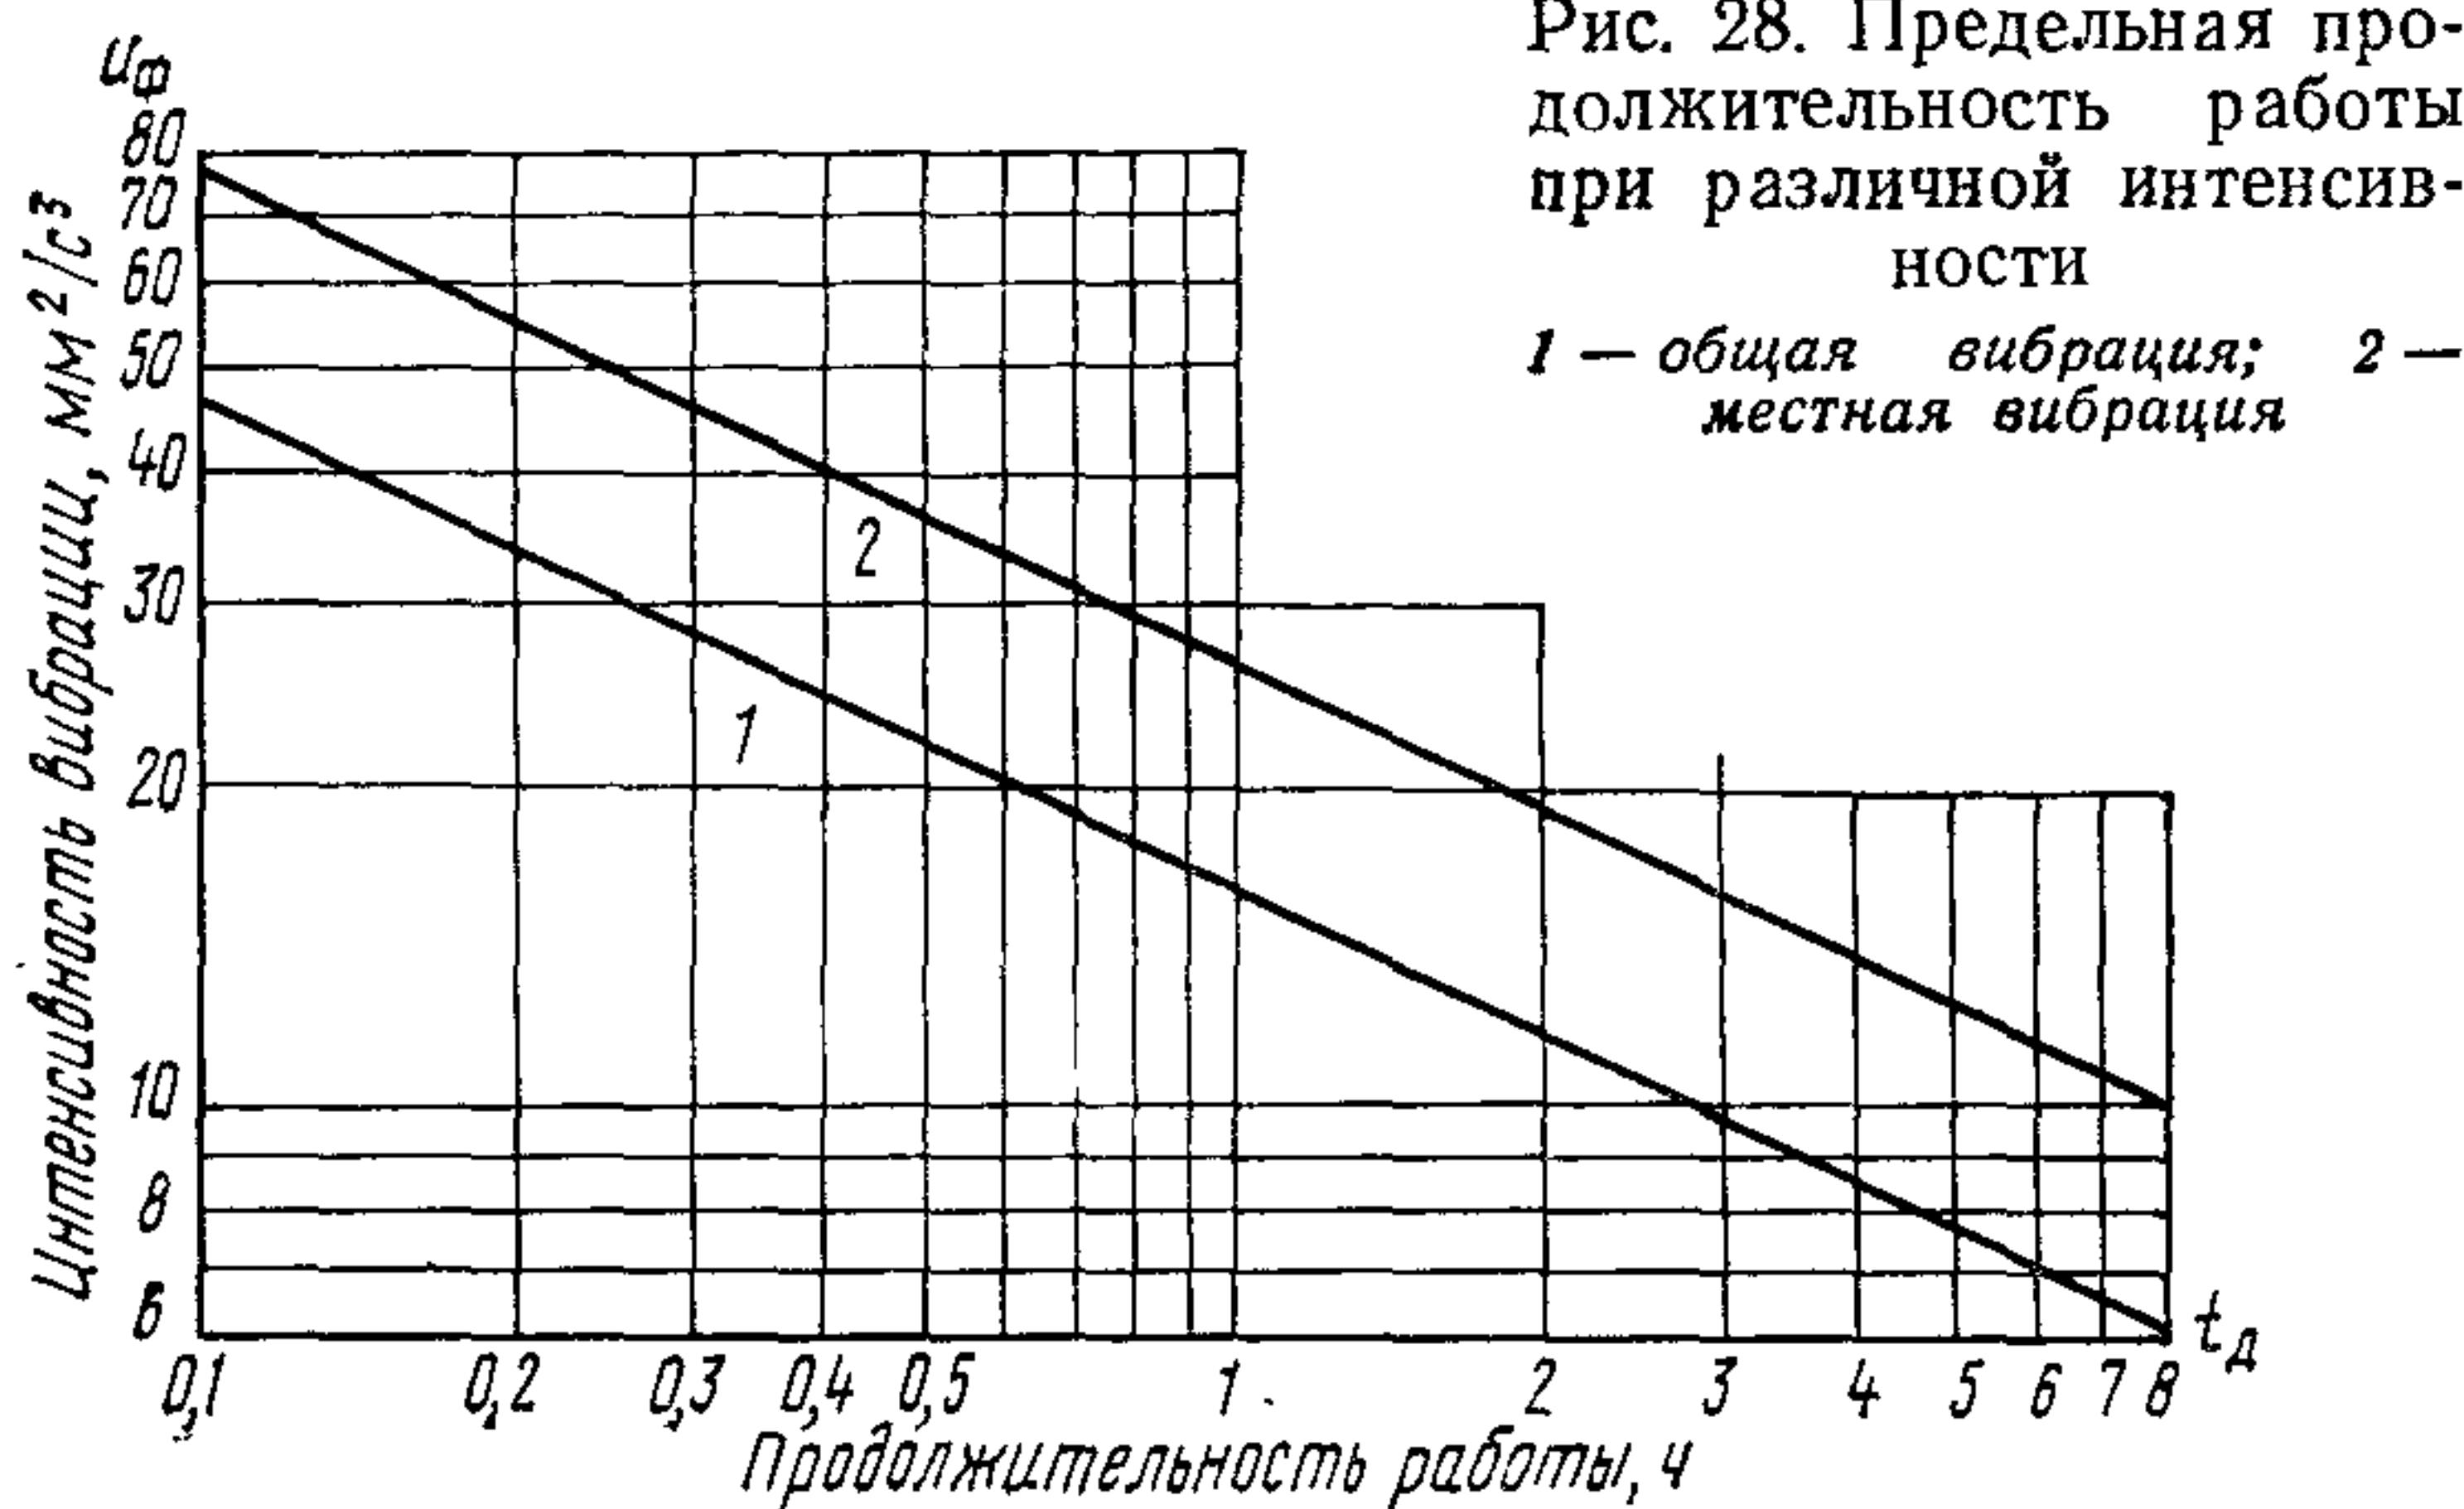


Рис. 28. Предельная продолжительность работы при различной интенсивности

1 — общая вибрация; 2 — местная вибрация

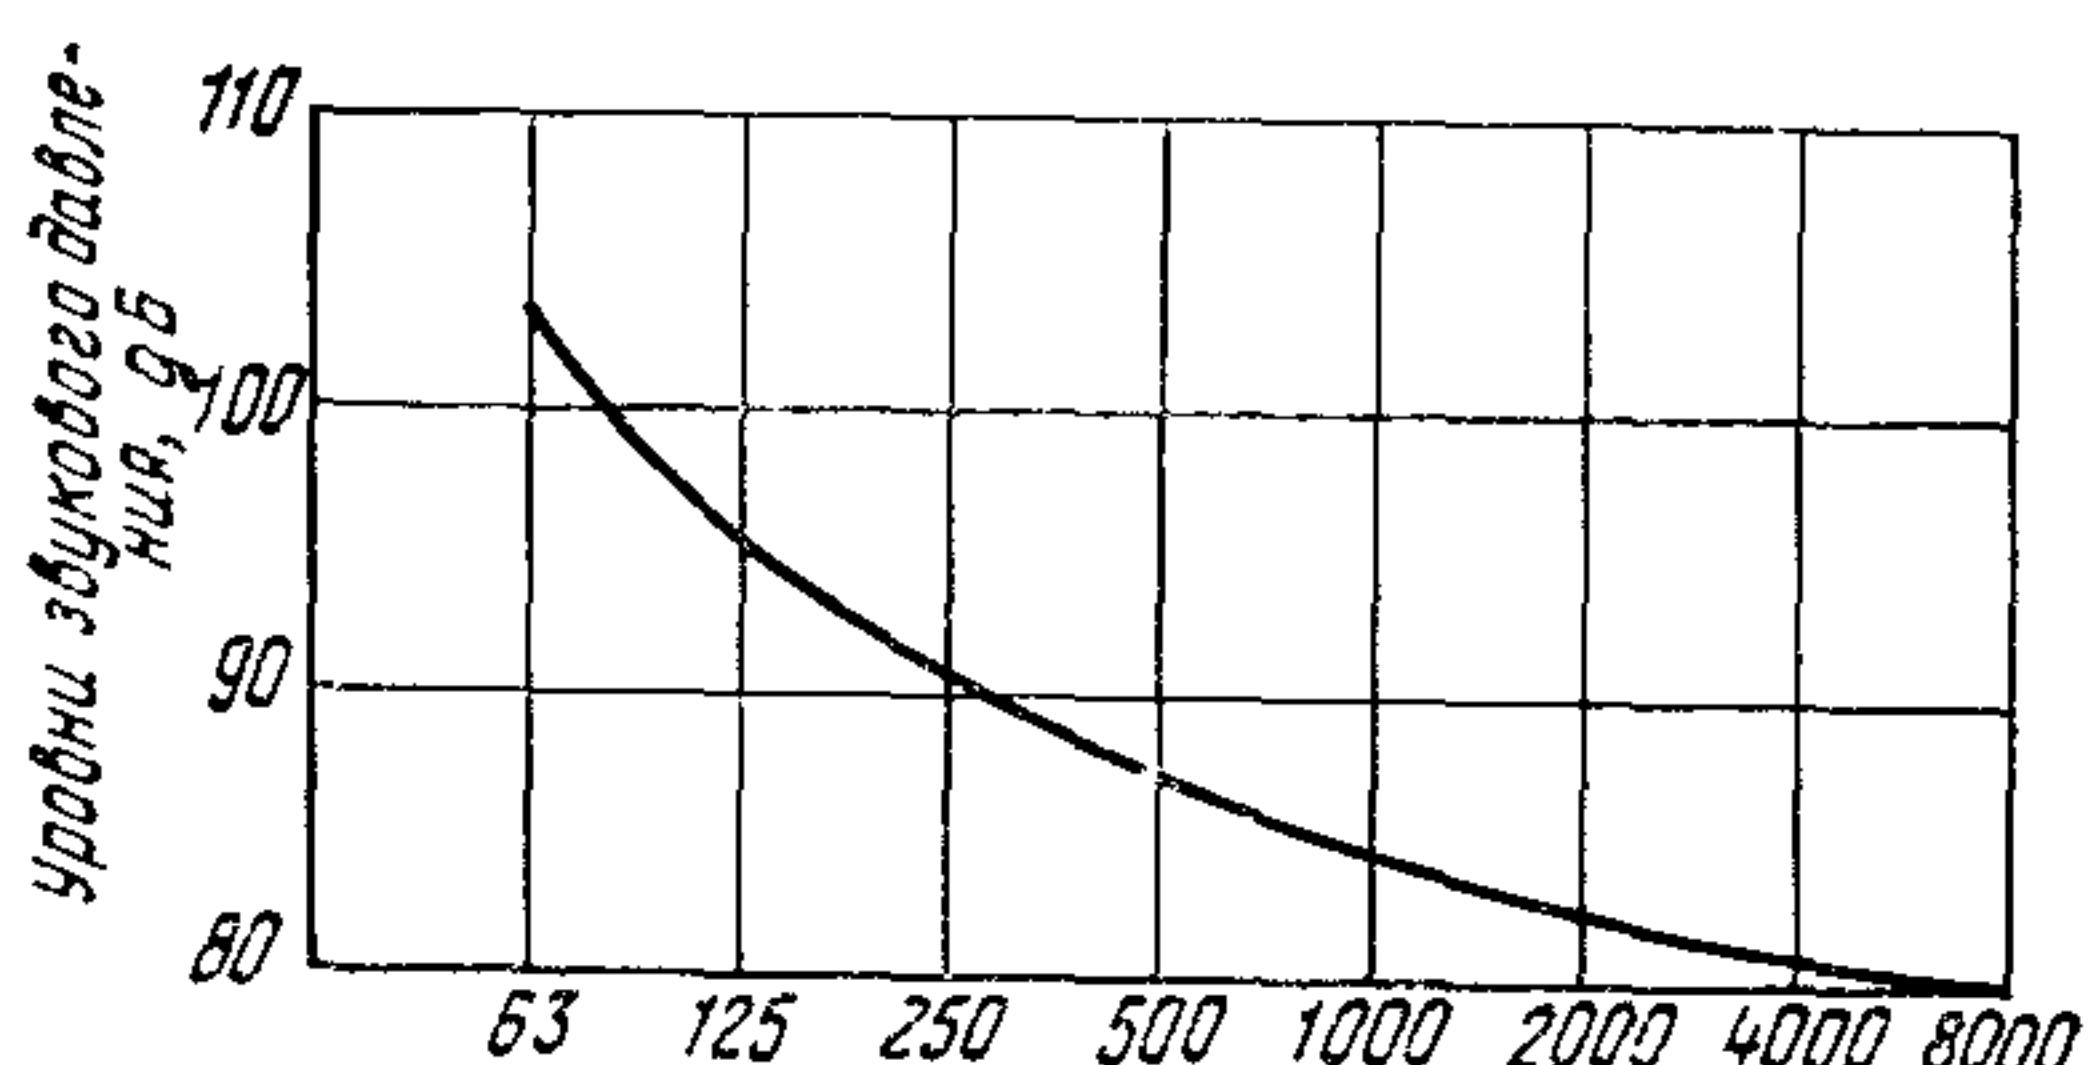


Рис. 29. Нормативная кривая по шуму

Среднегеометрические частоты октавных полос Гц

9.3. Оценка степени вредности вибрации производится согласно «Санитарным нормам и правилам при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на руки работающих» (СН 626-66) и «Санитарным нормам и правилам по ограничению вибрации рабочих мест» (СН 627-66).

9.4. Если вибрация превышает предельные величины, продолжительность работы должна быть сокращена (рис. 28) или должны быть приняты меры для устранения чрезмерных вибраций.

9.5. Запрещается находиться на вибрирующей поверхности оборудования в период его работы.

9.6. Нормативная категория шума принимается в соответствии с данными рис. 29.

Спектральная характеристика шума в октавных полосах фильтра не должна выходить за пределы нормативных кривых.

Для снижения уровня шума рекомендуются следующие мероприятия:

регулирование и поддержание амплитуды колебаний на допустимом технологическом уровне;

выделение шумных агрегатов в специальную зону с устройством дистанционного управления;

устройство звукоизолирующих кожухов над двигателями формоочечных агрегатов;

покрытие стенок приемника и частей виброагрегата звукопоглощающими материалами;

установка вибромеханизмов в заглубленные фундаменты с тем, чтобы рабочая рама виброплощадки была на уровне пола;

уход за механизмом.

9.7. Масса вибрирующего оборудования и его элементов, удерживаемых руками в различных положениях во время работы, не должна превышать 10 кг.

9.8. В остальном все работы по формированию железобетонных изделий должны производиться в строгом соответствии с требованиями главы СНиП III-A.11-70 «Техника безопасности в строительстве».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ФОРМОВАНИЯ

Станковое виброрование

1. Статический момент дебалансов вибровозбудителя виброплощадок K_m ($H \cdot CM$) связан с амплитудой смещений формулой

$$K_m \approx A(G_{vp} + G_f) 10 = AG_v \cdot 10. \quad (34)$$

Для виброплощадок, имеющих отношение $G_b/G_v = 0,4 \div 0,8$, возможно более точное определение амплитуды смещения с учетом высоты формуемого изделия, а именно:

$$K_m \approx \frac{A(G_v + G_b) 10}{\mu}, \quad (35)$$

где μ — эмпирический коэффициент, принимаемый в соответствии с табл. 11;

G_{vp} и G_f — соответственно массы, кг, виброплощадки и формы, в предварительных расчетах принимаемые:

$G_{vp} \approx (0,6 \div 0,8) G_b$ — при секционных рамках;

$G_{vp} \approx (1 \div 1,4)$ — при сплошных рамках;

$G_f \approx G_b$.

2. Статический момент дебалансов вибровозбудителя двухмассовых систем виброустановок связан с амплитудой смещения A формы зависимостью

$$K_m \approx AG_2, \quad (36)$$

где G_2 — пассивная масса (кг), включающая массу формы, половину массы упругих связей и приведенную массу бетона G'_b .

Таблица 11

Отношение массы бетона к колеблющейся массе виброплощадки (G_b/G_v)	Толщина слоя уплотняемой бетонной смеси h_b , см	Значения коэффициента μ
0,4—0,6	10—18	0,95—0,9
	20—30	1—1,5
	30—40	1,5—1,25
0,7—0,9	10—18	0,9—0,85
	20—30	0,95—1,65
	30—40	1,65—1,35

Для виброустановок с эллиптическими колебаниями, при $h_b < 50$ см приведенную массу находим из отношения $G'_b = (1 - 3 \times 10^{-4} h_b^2) G_b$. В остальных случаях $G'_b \approx 0,25 G_b$.

В предварительных расчетах массу формы G_ϕ можно принимать равной G_b , а массу упругих связей не учитывать.

3. Соотношение между активной массой G_1 и пассивной G_2 в двухмассных системах виброустановок следует принимать равным:

$$\frac{G_1}{G_2} \approx 0,1. \quad (37)$$

В состав активной массы включается $\frac{1}{2}$ массы упругих связей.

4. Амплитуду смещения активной массы G_1 в двухмассных системах виброустановок принимаем равной:

$$A_1 \approx 10A. \quad (38)$$

5. Суммарную жесткость G_x (Н/см) упругой связи активной и пассивной масс в двухмассных системах виброустановок при возбуждении смещений вдоль одной оси принимаем равной:

$$C_x = 9,5 \cdot 10^{-4} G_2 \omega^2. \quad (39)$$

В случае если резонансные смещения возбуждают в двух взаимно перпендикулярных направлениях, суммарная поперечная жесткость C_z (Н/см) упругой связи должна отвечать условию

$$C_z = (0,8 \div 1,2) C_x. \quad (40)$$

При этом поперечная жесткость одной упругой связи C_{z_0} , состоящей из двух пружин жесткостью C_{1z} и C_{2z} и стержня, стягивающего пружины, будет равна:

$$C_{z_0} = \frac{1 + \frac{C_{2z} l^3}{3EI} + \frac{C_{2z}}{C_{1z}}}{1 + \frac{C_{2z} l^3}{3EI}} C_{1z}, \quad (41)$$

здесь C_{2z} и C_{1z} — поперечные жесткости пакета пружин, которые могут быть найдены с помощью графика рис. 30;

EI — жесткость стержня при изгибе;

l — длина стержня, см.

При $C_{2z}=C_{1z}=C_z$

$$C_{z_0} = \frac{2 + \frac{C_z l^3}{3EI}}{1 + \frac{C_z l^3}{3EI}} C_z. \quad (42)$$

Рекомендуемые зависимости пригодны для систем, у которых величина активной массы G_1 , расстояние h от центра тяжести Θ до центра жесткости системы и момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести Θ , подчиняются условию

$$\frac{G_1 h^2}{\Theta} < 10^2. \quad (43)$$

6. Высота падения h_{π} (см) ударных кулачковых площадок обеспечивается выбранным эксцентриком профильной поверхности кулачков относительно осей вращения.

Выбор высоты падения и частоты ограничен условием

$$\sqrt{\frac{2h_{\pi}}{g}} < \frac{\pi}{\omega}. \quad (44)$$

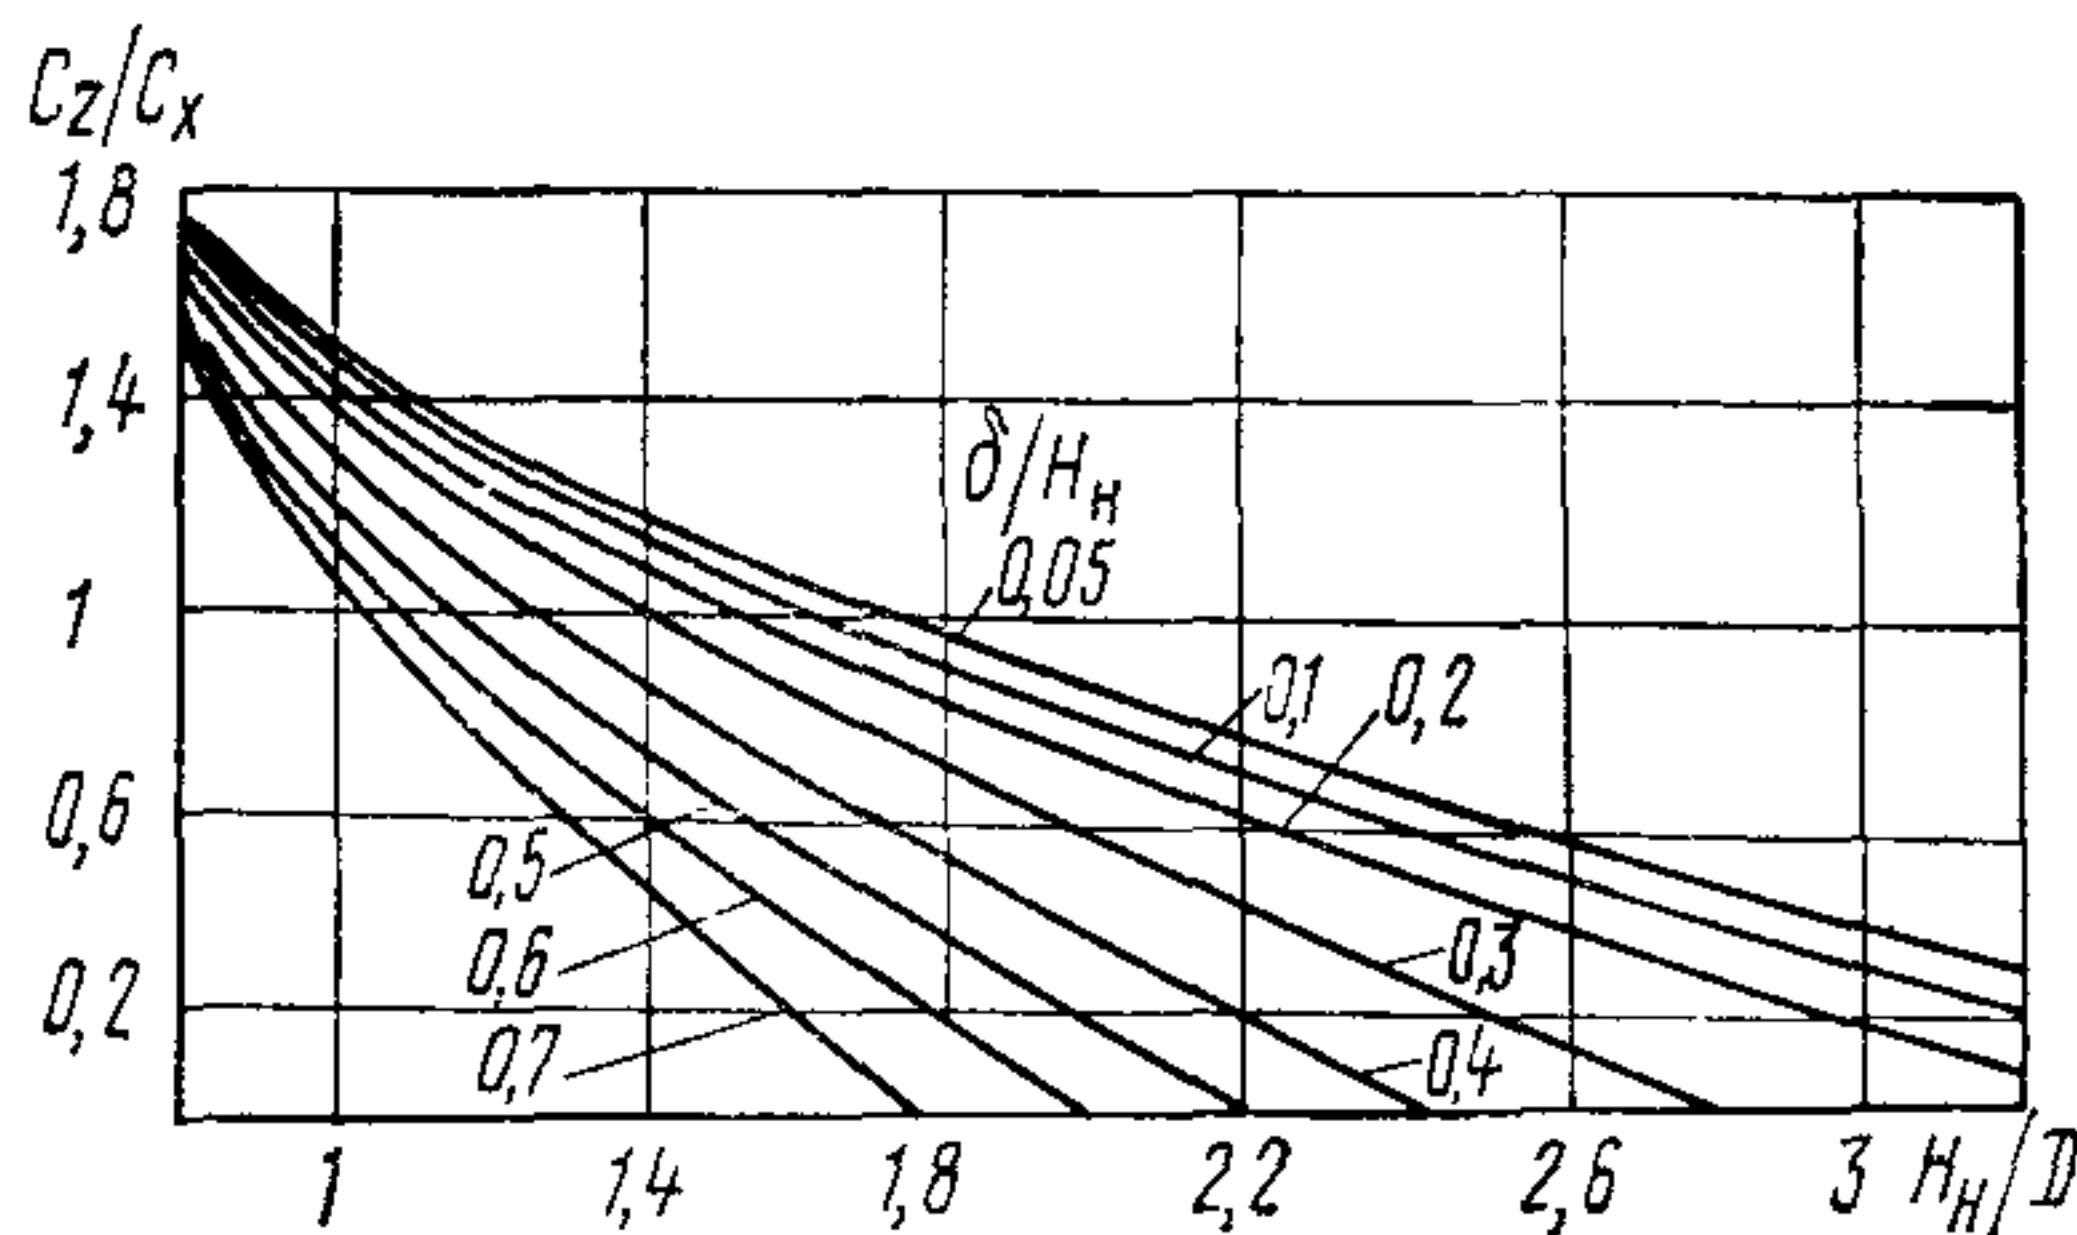


Рис. 30. График для определения коэффициента жесткости винтовых цилиндрических пружин

D — средний диаметр пружины; H_H — высота пружины под нагрузкой; δ — деформация сжатия пружины под нагрузкой; C_x , C_z — коэффициенты жесткости пружин при действии соответственно осевой и поперечной сил (цифры на кривых обозначают величину отношения $\frac{\delta}{H_H}$)

7. Эксцентричеситет приводного вала о ударных резонансных площадок с кривошипно-шатунным приводом определяется из соотношений:

$$\rho = A_0; \quad A_0 = A_1 + A_2; \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{G_2}{G_1}, \quad (45)$$

где A_0 — амплитуда относительных смещений масс; A_1 , A_2 — амплитуды смещений масс (в том числе форм); G_1 , G_2 — величины вибрируемых масс (кг), включающие массы рабочих органов G_p и полезной нагрузки \bar{G} , находятся из следующих соотношений:

для ударных резонансных площадок с одной рабочей массой

$$G_1 = G_p + \frac{\bar{G}_{\min} + \bar{G}_{\max}}{2}; \quad G_2 = (1 \div 2)(G_p + \bar{G}_{\max}); \quad (46)$$

$$G_p = (0,2 - 0,3)\bar{G}_{\max};$$

для ударных резонансных площадок с двумя рабочими массами:

$$G_1 = G_{1p} + \frac{\bar{G}_{1\min} + \bar{G}_{1\max}}{2}; \quad G_2 = G_{2p} + \frac{\bar{G}_{2\min} + \bar{G}_{2\max}}{2}; \quad (47)$$

$$G_{1p} = (0,6 \div 0,7)\bar{G}_{1\max}; \quad G_{2p} = (0,6 \div 0,7)\bar{G}_{2\max}.$$

При этом в массу полезной нагрузки входят массы форм и бетонной смеси, определяемые в зависимости от принятой номенклатуры фор-

маемых изделий. Коэффициент присоединенной массы бетонной смеси при расчете ударных площадок с одной рабочей массой принимается равным 0,8, с двумя — 1.

8. Необходимая частота колебаний ударных резонансных площадок с одной рабочей массой связана с ускорением формулой

$$\omega^2 = \frac{W_b P(\gamma)}{A_0}; \quad (48)$$

при этом:

$$\gamma = \frac{W_{1H}}{W_{1B}} = \frac{W_{2H}}{W_{2B}} = \frac{W_H}{W_B}; \quad W_B = W_{1B} + W_{2B};$$

$$W_H = W_{1H} + W_{2H};$$

$$\frac{W_{1B}}{W_{2B}} = \frac{W_{1H}}{W_{2H}} \approx \frac{G_2}{G_1}; \quad P(\gamma) \text{ (см. рис. 31);}$$

$$W_{1H} \text{ и } W_{1B} \text{ (см. табл. 5),}$$

где W_B , W_{1B} , W_{2B} и W_H , W_{1H} , W_{2H} — относительные и абсолютные ускорения масс, колеблющихся соответственно вверх и вниз.

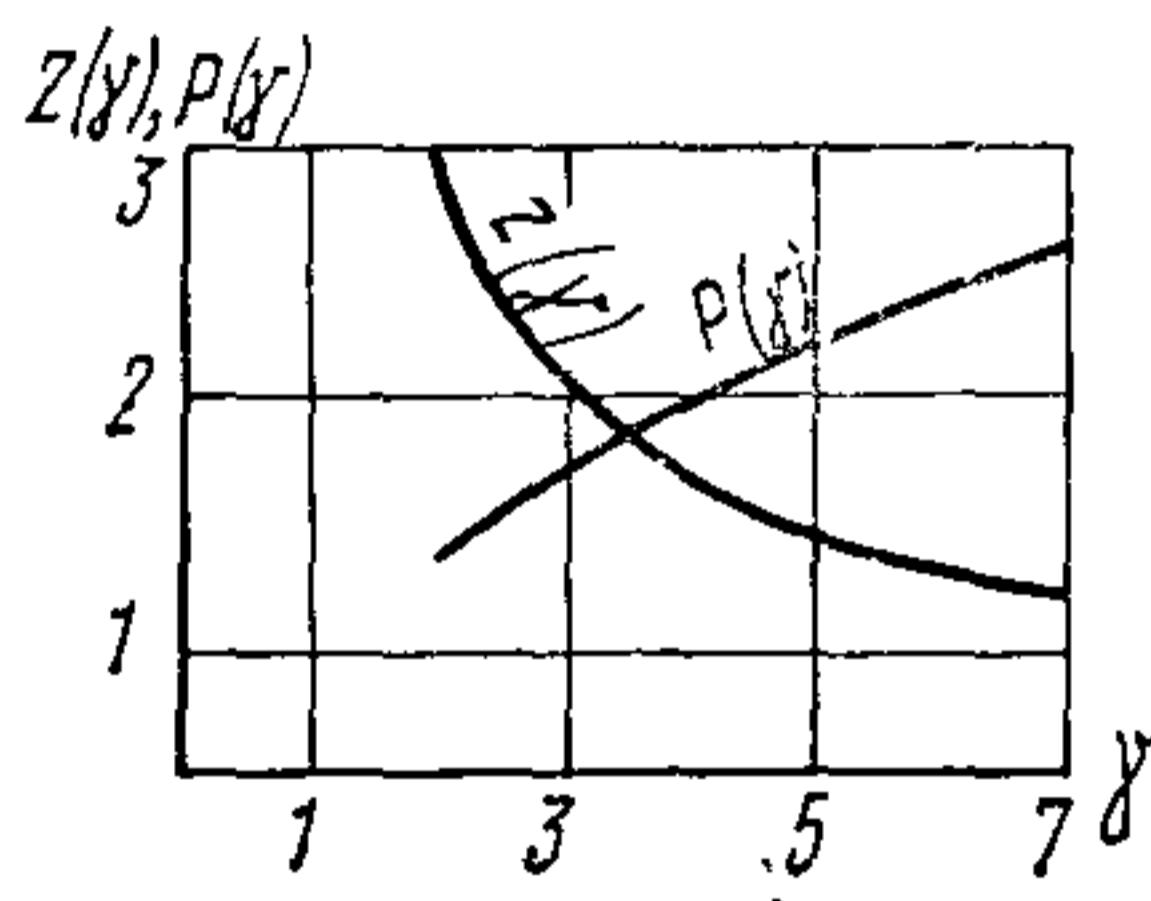


Рис. 31. Функции $P(\gamma)$
и $z(\gamma)$ от γ

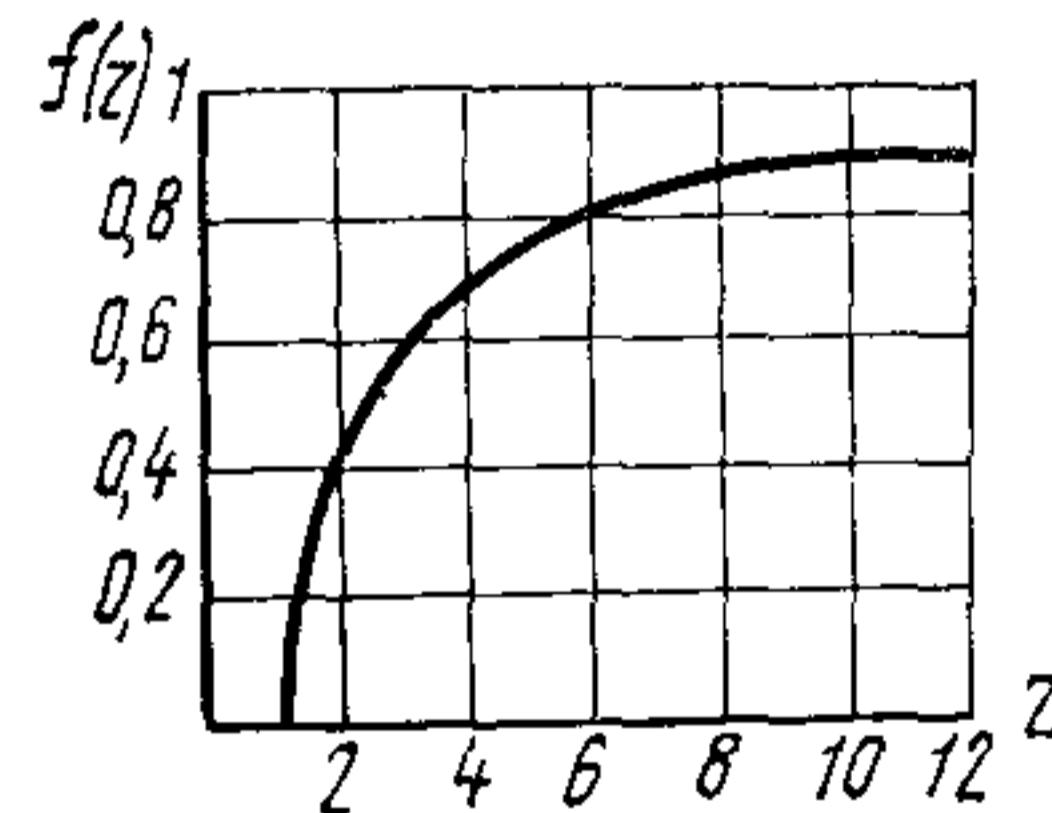


Рис. 32. Функции $f(z)$
от z

9. Жесткости упругих связей ударных резонансных площадок с одной рабочей массой, определяются из соотношений:

а) основных линейных K_1 и буферных K_{16}

$$K_1 = \frac{10GW_B}{A_0 + d}; \quad K_{16} = \frac{10GW_H}{A_0 - d} - \frac{10GW_B}{A_0 + d}, \quad (49)$$

где $G = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2} 10^{-3}$; $d = \frac{A_0}{z_1(\gamma)}$; $z_1(\gamma)$ — см. рис. 31.

Линеаризованная жесткость основных связей $K = K_1 + \frac{K_{16}}{2} f(z_1)$;

б) приводных линейных K_0 и буферных K_{06}

$$\bar{K}_0 = K_0 + K_{06} f(z_2) \geq 10^{-2} G_{\max} \omega^2 - K, \quad (50)$$

где \bar{K}_0 — линеаризованная жесткость приводных связей, Н/см;

$$z_2 = \frac{A_{\Delta}}{l_0}; \quad A_{\Delta} = 0,4 \div 0,8 \text{ (см)}; \quad l_0 = 0,4 \div 0,5 \text{ (см)};$$

$$G_{\max} = \frac{G_1 \max G_2}{G_1 \max + G_2}.$$

Примечание. $f(z_1)$ и $f(z_2)$ находятся по графику рис. 32 при $z_2 \leq 1$ $f(z_2) = 0$.

10. Жесткость упругих связей ударных резонансных площадок с двумя рабочими массами определяется из следующих соотношений:

а) основных линеаризованных K и буферных K_b

$$K = G \omega^2 \cdot 10^{-2}; \quad K_b = \frac{K}{f(z_3)}, \quad (51)$$

где $z_3 = \frac{A_0}{l}$; $f(z_3)$ (см. рис. 32); $\omega = \frac{\pi n}{30}$ (см. табл. 5); l — зазор

в буферах (см), выбирается из условия $A_0 - l \leq 1$;

б) приводных линейных K_0 и буферных K_{0b} упругих связей выбирается аналогично п. 9б.

11. Амплитуды ускорения рабочих органов W_1 и W_2 ($\text{см}/\text{с}^2$) ударных резонансных площадок с двумя рабочими массами определяются как:

$$W_1 = \frac{K_b (A_0 - l) g}{10 G_1}; \quad (52)$$

$$W_2 = \frac{W_1 G_1}{G_2}. \quad (53)$$

12. Общая мощность приводов станковых виброустройств N (кВт) затрачивается на преодоление сопротивлений собственно механизма привода N_1 , бетонной смеси N_2 , а также на восстановление гистерезисных потерь в упругих связях N_3 .

Величины N_2 и N_3 рекомендуется определять с помощью следующих зависимостей:

а) для виброплощадок

$$N_2 = \frac{0,22 (1 - 3 \cdot 10^{-4} h_6^2)^2 G_b G_v A^2 \omega^3 \cdot 10^{-7}}{G_v + (1 - 3 \cdot 10^{-4} h_6^2) G_b}, \quad (54)$$

$N_3 \approx 0$;

б) для резонансных виброустановок:

$$N_2 \approx 0,08 (N_1 + N_3); \quad (55)$$

$$N_3 \approx 0,08 G_1 A_1^2 \omega^3 \cdot 10^{-8}, \quad (56)$$

где G_1 и A_1 принимаются в соответствии с пп. 3 и 4;

в) для ударных кулачковых площадок:

$$N_2 = (0,1 \div 0,12) N_1; \quad (57)$$

$$N_3 = \frac{G_0 h_{\text{п}} n \cdot 10^{-4}}{60}, \quad (58)$$

где G_0 — полная масса подвижных частей площадки с изделием, кг;

$h_{\text{п}}$ — высота подъема, см;

г) для ударных резонансных площадок с одной рабочей массой

$$N_2 + N_3 = 0,2\omega G_{\text{б макс}} A_1 \omega_{\text{и}} + \frac{A^2 \omega^2 (K_0 + K)}{2 \cdot 10^8}; \quad (59)$$

д) для ударных резонансных площадок с двумя рабочими массами

$$N_2 + N_3 = 0,2\omega (G_{16 \text{ макс}} A_1 W_1 + G_{26 \text{ макс}} A_2 W_2) + \frac{A^2 \omega^2 (K_0 + K)}{2 \cdot 10^8}. \quad (60)$$

Наружное вибраирование

13. Статический момент K_m (Н·см) дебалансов K_0 вибровозбудителей выбирается в соответствии с формулой

$$K_m = A [G_b + (1 - 2,8 \cdot 10^{-4} h_{\text{пр}}^2) G_0] 10. \quad (61)$$

При этом G_b принимается ориентировочно $(3 \div 4) 10^{-2} F$, кг,

где $h_{\text{пр}}$ — приведенное расстояние между бортами, см;

F — площадь контакта виброформы со смесью, см².

14. Шаг установки вибровозбудителей виробалок по длине бортов и одновременно шаг ребер жесткости бортов определяются из выражения

$$l_{\text{макс}} \leq 30 \sqrt{\frac{EI}{G_{\text{пф}} \omega^2}}, \quad (62)$$

где I — момент инерции сечения борта формы, см⁴;

$G_{\text{пф}}$ — масса формы, кг/см.

15. Длина передвижных виброформ (без стабилизирующей опалубки) определяется по формуле

$$l_b = vt. \quad (63)$$

16. Давление бетонной смеси P_b на виброборта определяется по формуле

$$P_b \approx \left(H \gamma_b + 100 \frac{A}{h_b} \right) 10^{-1}, \quad (64)$$

где H — высота вибробортов, см.

17. Суммарная жесткость ΣK упругих опор и передвижных виброформ определяется:

а) из условия виброзоляции рамы

$$\Sigma K = \frac{G_{\text{п}} \omega^2 \cdot 10^{-3}}{3 \div 6}, \quad (65)$$

где $G_{\text{п}}$ — масса рамы, кг;

б) из условия допуска Δh на отклонение размера изделия

$$\Sigma K \geq \frac{P_b F \cdot 10^2}{2 \Delta h}. \quad (66)$$

Это условие принимается при расчетах в тех случаях, когда расстояние между стенками опалубки не ограничено жесткой связью.

18. Длина стабилизирующей опалубки $l_{ст}$ (см) в установках с передвижными виброформами рассчитывается по формуле

$$l_{ст} = 50 \ln A/2 + 260. \quad (67)$$

19. Масса стабилизирующей опалубки в передвижных виброформах должна отвечать условию

$$G_{ст} = \frac{AS_{ст} \cdot 10^8}{2h_6 \omega^2}. \quad (68)$$

20. Сила сопротивления $Q_{сд}$ (Н) бетонной смеси перемещению передвижной виброформы равна:

$$Q_{сд} \approx 0,5S_{ст} + 0,3S_v, \quad (69)$$

где S_v — площадь виброопалубки, см².

21. Мощность, потребляемая бетонной смесью, определяется по эмпирической формуле

$$N_2 \approx 1,2 \cdot 10^{-5} S_{вп} A\omega, \quad (70)$$

где $S_{вп}$ — площадь вибрирующей поверхности виброустройства, контактирующей с бетонной смесью, см².

Поверхностное формование

22. Статический момент вибровозбудителя определяется зависимостью

$$K_m = 10A [G_v + (0,2 \div 0,25) G_6] \quad (71)$$

При этом масса вибрирующих частей рабочего органа должна удовлетворять неравенству:

$$G_v \neq \frac{(0,6 \div 2,5) K_6}{\omega^2} 10^2. \quad (72)$$

23. Жесткость упругих опор, соединяющих рабочий орган вибропротяжного устройства с рамой машины, выбирается из условия, когда превышение заданной толщины изделия за счет поднятия вибропротяжных устройств при действии на них гидродинамического давления смеси в процессе ее течения было бы не более допуска на толщину изделия. Величину гидродинамического давления находим с помощью уравнения (64) путем расчета Q_v .

24. В целях виброзоляции вибрирующего органа и стабилизирующей опалубки от пригруза или рамы машины жесткость упругих опор должна отвечать условию

$$\Sigma K = \frac{\omega^2 G_p}{3 \div 6} 10^{-3}, \quad (73)$$

где G_p — вибрируемая масса.

Примечание. Жесткость подвески стабилизирующей опалубки следует принимать минимально возможной.

25. При формировании вибропротяжными устройствами величина тягового усилия при перемещении рабочего органа определяется из зависимости

$$Q_t \approx (1,9 \cdot 10^{-6} \eta \frac{V}{\eta_6} S_{pr} + 0,05 S_{ct}) 10. \quad (74)$$

Величина тягового усилия подъемника вертикально формующих установок при подъеме определяется массой формы, при опускании следует учитывать дополнительно сопротивления трения бетонной смеси и щита (см. п. 27 прил. 1).

26. При формировании вибропротяжными устройствами величина нормального к перемещению усилия Q_b (подъемной силы H) на рабочий орган определяется из зависимости

$$Q_b = 10^2 \left(1,5 \cdot 10^{-8} \eta V \frac{a}{h_6^2} + 8 \cdot 10^{-2} P'_{ct} \right) S_{pr}, \quad (75)$$

где P'_{ct} — величина подпора в виробункере.

При этом в случае формования пространственных конструкций в расчет S_{pr} принимается площадь ее проекции;

a — длина наклонного участка, см (см. п. 5.60 настоящего Руководства). Величина статического давления определяется из формулы (75) и будет:

$$P_{ct} \approx \frac{Q_b}{S_{pr}}.$$

Равнодействующая нормального к перемещению усилия на рабочий орган приложена на расстоянии $1/3$ длины от задней кромки виброформующей поверхности. При вертикальном формировании эти усилия можно не учитывать. При этом величина бокового статического давления на стенки виробункера, щита и формы принимается равной произведению объемной массы смеси на ее высоту над рассматриваемым сечением (т. е. принимается равной гидростатическому подпору).

27. Удельная сила сцепления отформованной бетонной смеси при скольжении рабочего органа по поверхности изделия принимается равной 3 Н/см².

28. Величины динамического давления P_d (МПа) на рабочие органы принимаются по зависимости

$$P_d \approx \frac{E_6 A}{h_6}. \quad (76)$$

29. Мощность, потребляемая бетонной смесью, определяется по формуле (70).

30. Масса стабилизирующей опалубки G_{ct} (кг) по условию виброизоляции определяется зависимостью

$$G_{ct} \approx \frac{P_d S_{ct} \cdot 10^7}{3\omega^2}. \quad (77)$$

При этом в расчет принимается величина динамического давления, определяемая в соответствии с п. 28 прил. 1.

Внутреннее вибрирование

31. Величина статического момента глубинного вибратора в бетонной смеси находится из условия

$$K_m = A [G_b + (0,2 \div 0,4) G_6] 10, \quad (78)$$

где $G_6 = 1,9 \cdot 10^{-3} r_2^2 h_6$;

r_2 — расстояние до источника колебаний, см.

32. Величину статического момента вибровозбудителя виброкладыша в бетонной смеси находим из условия

$$K_m = 10A [G_b + (0,2 \div 0,25) G'_6], \quad (79)$$

где G_6 — масса бетонной смеси, отнесенная к одному виброкладышу, кг.

Немедленная распалубка

33. Момент сил M (Дж) в шарнирах устройства должен иметь величину не менее подсчитанной по формуле

$$M = 10K \left(Q \sin \alpha' + \frac{\tau_{\text{сп}}^p F}{\sin \alpha'} \right) R, \quad (80)$$

где Q — масса борта, кг;

α' — расчетный угол между направлением усилия распалубки и его нормальной составляющей, град (рис. 33);

F — площадь поверхности борта, соприкасающегося с бетонной смесью, см^2 ;

R — расстояние от центра борта до центра шарнира, м;

$\tau_{\text{сп}}^p$ — расчетное (максимальное) удельное усилие сцепления смеси с опалубкой при ее сдвиге (МПа), определяемое по формуле

$$\tau_{\text{сп}}^p = 0,12 K_F \tau_{\text{сп}}. \quad (81)$$

Ориентировочно расчетное усилие при сдвиге может приниматься равным 0,004—0,006 МПа;

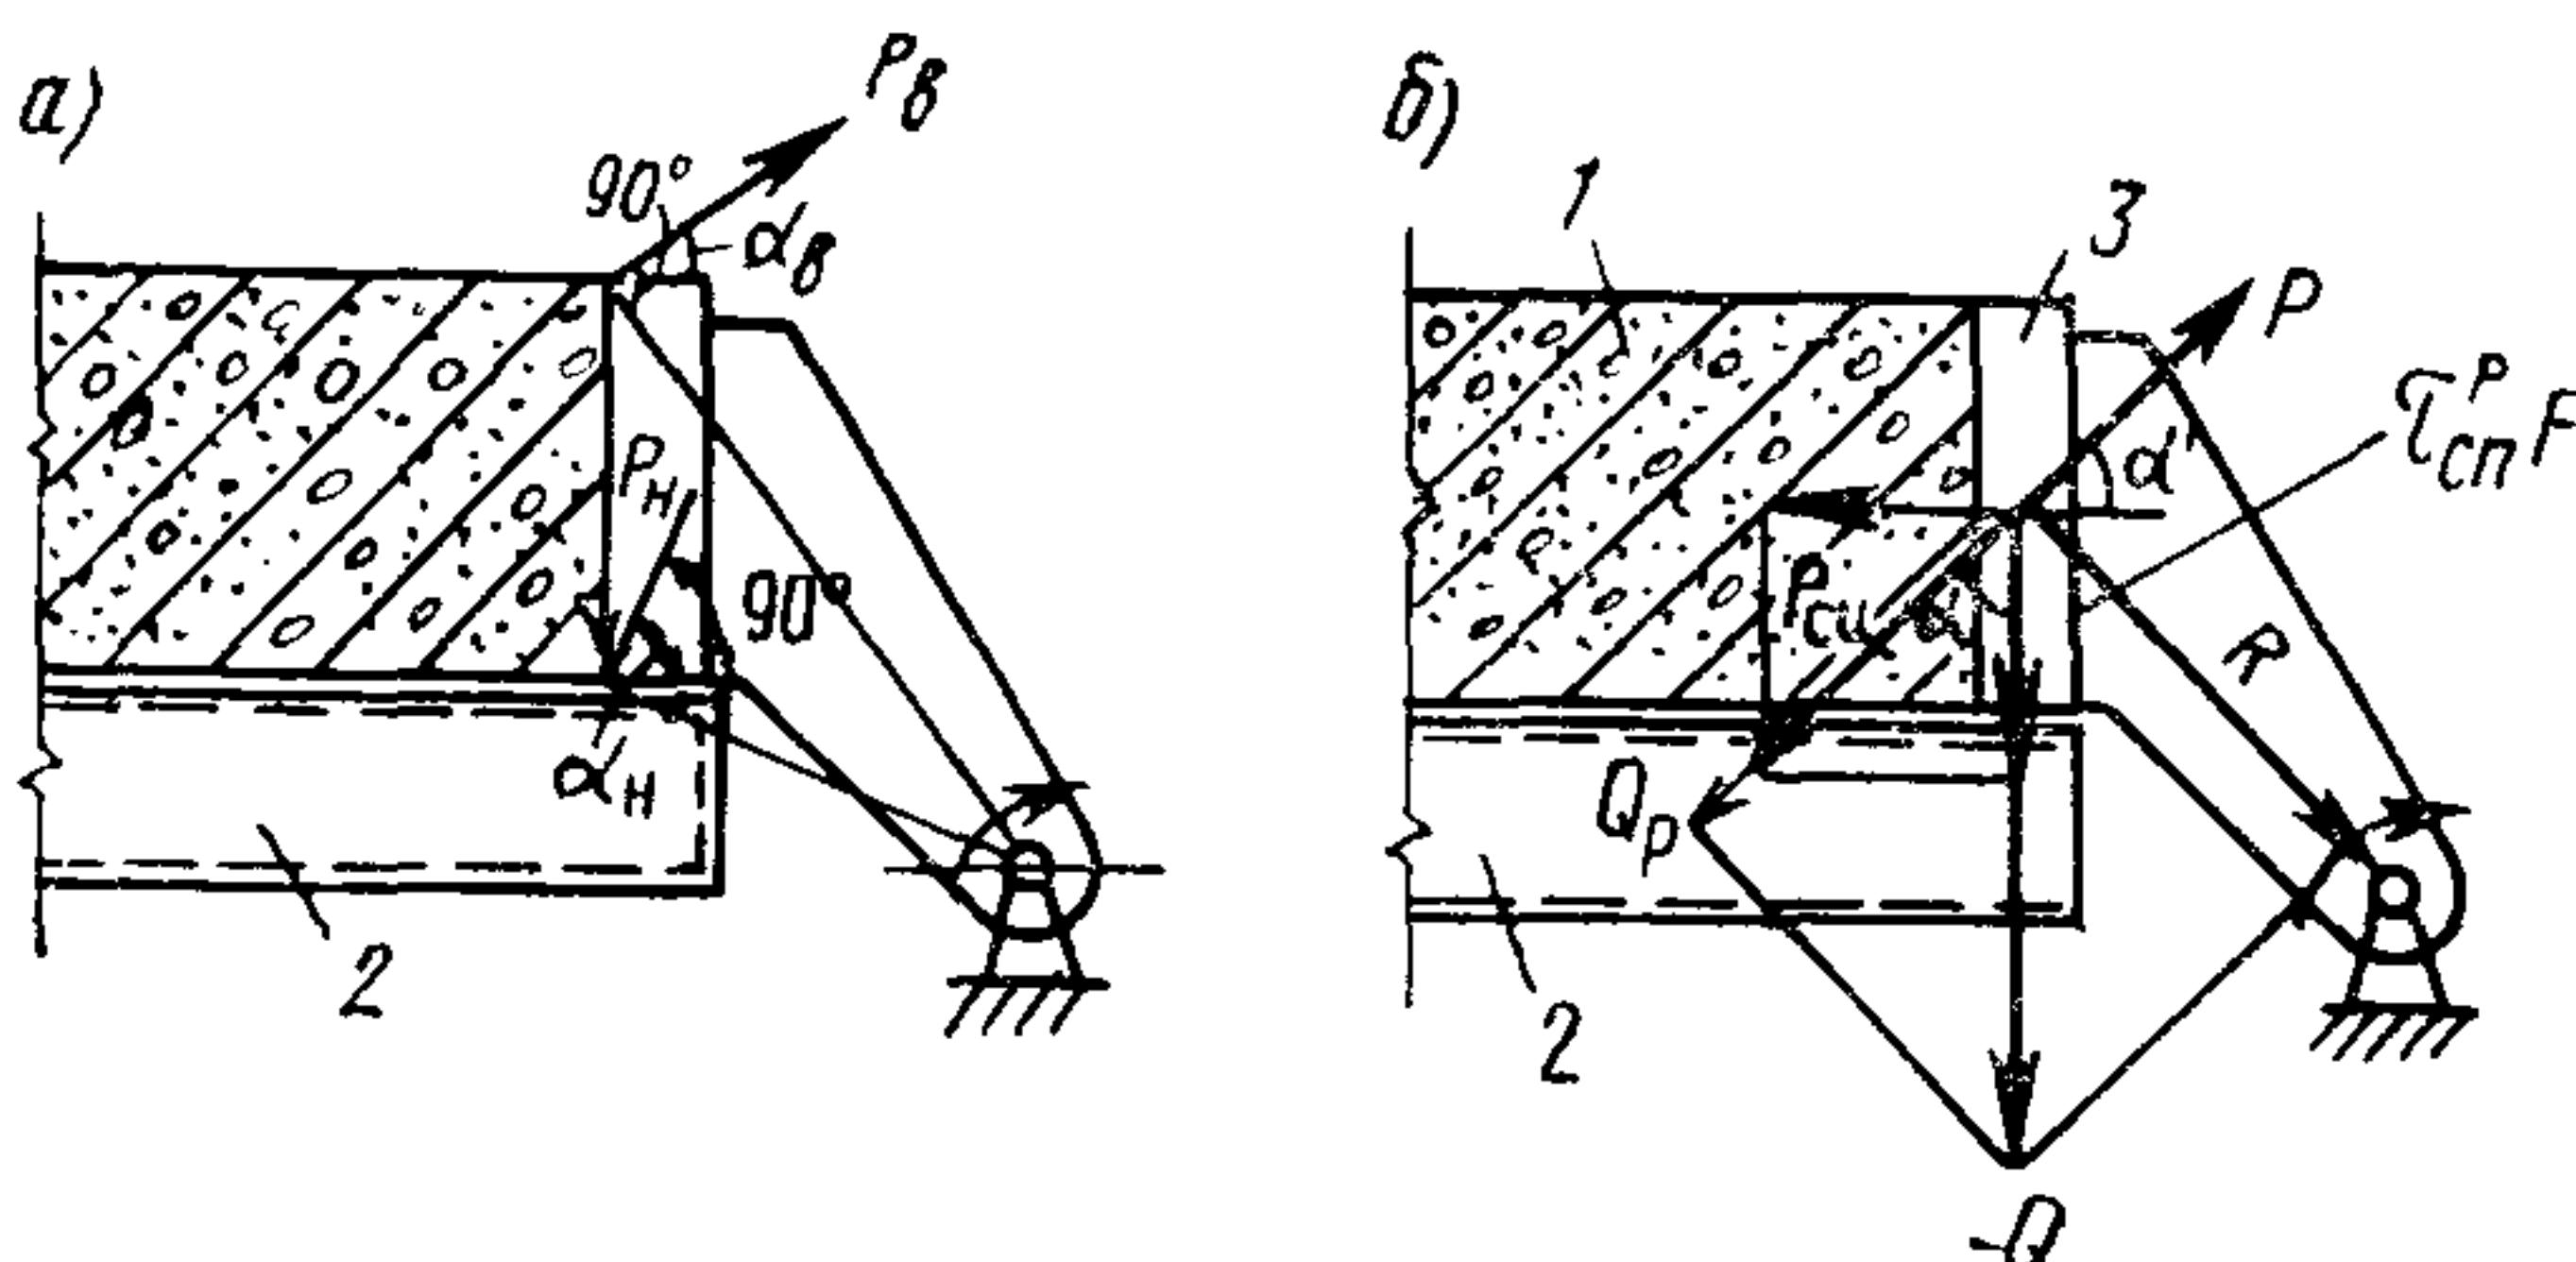


Рис. 33. Схема направления усилий при шарнирной системе распалубки

а — фактические усилия; б — расчетные усилия; 1 — изделие, 2 — поддон; 3 — борт; P — распалубочное усилие

K — коэффициент, учитывающий трение в шарнирах, принимается равным 1,2—1,5.

34. Удельное расчетное усилие сцепления вибровкладышей-пусто-тообразователей принимается в пределах 50—60 г/см².

35. Удельное расчетное усилие сцепления бетонной смеси с опалубкой при ее нормальном отрыве для расчета усилий отрыва пригрузов, штампов и бортоснастки определяется по формуле

$$\sigma_{\text{оп}}^p = 0,12K_F \sigma_{\text{оп}}, \quad (82)$$

где $\sigma_{\text{оп}}$ — удельное сцепление, определяемое экспериментально (см. прил. 13 настоящего Руководства).

Приближенно расчетное усилие сцепления при отрыве может приниматься равным:

$$\sigma_{\text{оп}}^p = 3 \cdot 10^{-3} (B - 100), \quad (83)$$

где B — расход воды на 1 м³ бетонной смеси, л.

36. Для уменьшения сцепления между формообразователями и бетонной смесью рекомендуется использовать следующие мероприятия:

а) подачу сжатого воздуха в контактную зону между смесью и формообразователем;

б) пропускание постоянного тока через бетонную смесь, что создает газовую прослойку в виде электролиза между смесью и формообразователем;

в) пропускание переменного тока через бетонную смесь, что создает паровую прослойку в виде продукта разогрева смеси до температуры 70—90°С между смесью и формообразователем;

г) кратковременную вибрацию бортов в момент распалубки.

При применении рекомендаций подпунктов б, в следует осуществлять защитные мероприятия по электроизоляции арматуры изделия или ее части, располагаемой в изделии на расстоянии менее 15 мм от металлических элементов форм и рабочих органов формоочечных устройств.

37. При расчете электрических цепей системы электролиза и электроразогрева следует руководствоваться величинами удельных сопротивлений бетонной смеси ρ (Ом·м²/м), определяемыми из зависимости

$$\rho = 1,5 \cdot 10^2 \left(1 - \frac{B}{2,5 \cdot 10^2} \right), \quad (84)$$

где B — расход воды на 1 м³ бетонной смеси, л.

38. При пропускании через бетонную смесь постоянного тока в целях образования газовой прослойки рекомендуется обеспечить плотность тока по площади контакта $(3 \div 4) 10^{-3}$ А/см² в течение 1—1,5 мин после вибрирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА λ

1. Коэффициент λ может быть найден расчетным или опытным путем.

2. Для определения коэффициента λ расчетным путем пользуются зависимостями:

$$\begin{aligned}\lambda = & \left\{ \psi \left[\frac{1}{2A} \left(\frac{1}{h_0^2} - \frac{1}{h_{\text{пр}}^2} \right) - \frac{B}{A^2} \left(\frac{1}{h_0} - \frac{1}{h_{\text{пр}}} \right) - \right. \right. \\ & \left. \left. - \frac{B^2}{A^3} \ln \frac{(A+Bh_{\text{пр}})h_0}{(A+Bh_0)h_{\text{пр}}} \right] + \right. \\ & \left. + 12 \frac{C}{B} \left[\left(h_{\text{пр}} + \frac{A}{B} \right) \ln \frac{A+Bh_{\text{пр}}}{A+Bh_0} - h_{\text{пр}} - h_0 \right] \right\} 10^{-3}; \quad (85) \\ A = & P_{\text{ст}} \cdot 10^4 - Bh_{\text{пр}}; \quad B = 10^3 \gamma \left(1 - \frac{mS_{\text{пр}}}{f} \right); \\ C = & \frac{1}{d^3} \left(\frac{mS_{\text{пр}}}{\Sigma L} + kd \right) \left(1 + \frac{mS_{\text{пр}}}{f} \right);\end{aligned}$$

$\psi = 0,395 a^2$ (для квадратного штампа);

$$\psi = \frac{1,975 a^2}{b} \left[0,506 b - \frac{a}{\pi} \left(th \frac{\pi b}{2a} + 0,0041 \right) \right]$$

(для прямоугольного);

k — коэффициент, равный для одиночного штампа 0,5, для группы — 1;

m — коэффициент, равный для одиночного штампа 1, для группы — 2;

$h_{\text{пр}}$ — приведенная толщина бетонной смеси, см;

ΣL — периметр формуемых ребер, см;

d — толщина ребер, см;

f — площадь ребер, см;

a и b — соответственно длина и ширина штампа, см.

3. Для определения коэффициента λ опытным путем поступают следующим образом:

а) приготавливается бетонная смесь заданной жесткости;

б) осуществляются три опытных формования изделий из смеси заданной жесткости, в ходе которых определяются частота, амплитуда колебаний, время штамповки;

в) по формулам (15), (16) по известной жесткости смеси, режимам вибрирования и статическому давлению находится вибровязкость;

г) по формуле (20) по известным времени штамповки и вибровязкости находится λ как среднее из трех опытов.

Найденное таким путем значение λ может быть использовано в расчетах технологического процесса в случае изменения режимов вибрирования или жесткости смеси.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОПЛОЩАДКИ

Исходные данные:

предельная масса изделия G_b 5000 кг;

высота изделия h_b 30 см;

время формования ≤ 180 с.

Вид изделия:

- а) армирование — нормальное (с расстоянием в свету между отдельными элементами каркаса более 20 мм);
- б) конфигурация — сложная;
- в) отношение ширины изделия к высоте более 2.

Вид смеси — максимально возможная жесткость.

1. В соответствии с п. 5.19 настоящего Руководства выбираем частоту 3000 кол/мин.

2. По табл. 5 настоящего Руководства находим амплитуду смещения при максимальной жесткости:

$$A=0,06 \text{ см}; J=60 \text{ с}.$$

3. Находим величину безынерционного пригруза по п. 5.22.

$$P_{\text{ст}} = 0,005 \text{ МПа.}$$

4. Находим время формования по формуле (2), при этом

$$K_1 = 3; K_d = 1; K' = 1,85 \text{ (см. рис. 7 и 8);}$$

$$t = \frac{3 \cdot 3,6 \cdot 60^2}{1,85 \frac{0,06 \cdot 314^2}{10^3} \cdot 30} = 118 \text{ с} = 1 \text{ мин } 58 \text{ с}$$

$$\text{(здесь } \omega = \frac{\pi n}{30} = \frac{3,14 \cdot 3000}{30} = 314 \text{ 1/с).}$$

5. С учетом рекомендаций п. 1 прил. 1 для случая секционной рамы виброплощадки найдем G_B :

$$G_B = G_6 + 0,7G_6 = 5000 + 3500 = 8500 \text{ кг.}$$

6. С учетом рекомендаций п. 1 прил. 1 находим статический момент дебалансов вибровозбудителей:

$$\text{при } \frac{G_6}{G_B} = \frac{5000}{8500} \approx 0,6; \mu \approx 1,25$$

$$K_m = \frac{0,06 (8500 + 5000) 10}{1,25} \approx 6400 \text{ см.}$$

7. Находим мощность, затрачиваемую на виброуплотнение смеси, по формуле (54)

$$N_2 = \frac{0,22(1 - 3 \cdot 10^{-4} \cdot 9 \cdot 10^2)^2 5000 \cdot 8500 \cdot 0,06^2 \cdot 314^3 \cdot 10^{-7}}{8500 + (1 - 3 \cdot 10^{-4} \cdot 9 \cdot 10^2) 5000} = 4,5 \text{ кВт.}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОУСТАНОВОК

Исходные данные:

масса изделия 3000 кг;
сечение изделия 20×50 см;

длина изделия 1200 см;
армирование нормальное;
жесткость максимальная.

1. Формование изделий на установках с эллиптическими колебаниями в соответствии с п. 5.10 настоящего Руководства следует выполнять с опирианием на форму по площади 50×1200 см. При касательных продольно-горизонтальных колебаниях формование изделий следует выполнять с опирианием на форму по площади 20×1200 см (см. п. 5.19) настоящего Руководства.

2. В соответствии с п. 5.19 настоящего Руководства назначается частота 3000 кол/мин.

3. По табл. 5 находим амплитуду смещения пассивной массы при максимальной жесткости смеси:

а) длявиброустановок с эллиптическими колебаниями

$$A = 0,06 \text{ см при } \dot{\chi} = 60 \text{ с;}$$

б) длявиброустановок с продольно-горизонтальными колебаниями

$$A = 0,1 \text{ см при } \dot{\chi} = 45 \text{ с.}$$

4. Назначаем величину пригруза:

а) при эллиптических колебаниях в соответствии с п. 5.22 настоящего Руководства

$$P_{\text{ст}} = 0,005 \text{ МПа;}$$

б) при продольно-горизонтальных колебаниях в соответствии с п. 5.22 настоящего Руководства

$$P_{\text{ст}} = 0,004 \text{ МПа.}$$

5. Находим время уплотнения:

а) длявиброустановок с эллиптическими колебаниями — по формуле (2)

$$t = \frac{1 \cdot 3,6 \cdot 60^2}{1,95 \cdot \frac{0,06 \cdot 314^2}{10^3} \cdot 20} \approx 56 \text{ с;}$$

б) длявиброустановок с продольно-горизонтальными колебаниями — по формуле (3)

$$t = \frac{6 \cdot 45 \cdot 3000}{3000 + 10 \cdot 0,004 \cdot 1200 \cdot 20} = 3 \text{ мин } 25 \text{ с.}$$

6. Находим пассивную (рабочую) массу с учетом п. 2 прил. 1:

а) при эллиптических колебаниях

$$G_2 = 3000 + [1 - 3 \cdot 10^{-4} (20)^2] 3000 = 5640 \text{ кг;}$$

б) при продольно-горизонтальных колебаниях

$$G_2 = 3000 + 0,25 \cdot 3000 = 3750 \text{ кг.}$$

7. Находим величины активных масс G_1 по формуле (37):

а) при эллиптических колебаниях

$$G_1 = 0,1 \cdot 5640 = 564 \text{ кг;}$$

б) при продольно-горизонтальных колебаниях

$$G_1 = 0,1 \cdot 3750 = 375 \text{ кг.}$$

8. Находим амплитуды смещения активных масс по формуле (38):

а) при эллиптических колебаниях

$$A_1 = 10 \cdot 0,06 = 0,6 \text{ см};$$

б) при продольно-горизонтальных колебаниях

$$A_1 \approx 10 \cdot 0,1 = 1 \text{ см.}$$

9. Находим жесткости упругой связи между активной и пассивной массами по формуле (39):

а) при эллиптических колебаниях

$$C_x = 9,5 \cdot 10^{-4} \cdot 5640 (314)^2 = 6,3 \cdot 10^5 \text{ Н/см.}$$

В соответствии с п. 5 прил. 1 принимаем поперечную жесткость упругих связей

$$C_z = (0,8 \div 1,2) C_x;$$

б) при продольно-горизонтальных колебаниях

$$C_x = 9,5 \cdot 10^{-4} \cdot 3750 (314)^2 = 3,55 \cdot 10^5 \text{ Н/см.}$$

10. Находим статические моменты дебалансов вибровозбудителей по формуле (36):

а) при эллиптических колебаниях

$$K_m = 0,06 \cdot 5640 = 340 \text{ Н}\cdot\text{см};$$

б) при продольно-горизонтальных колебаниях

$$K_m = 0,1 \cdot 3750 = 375 \text{ Н}\cdot\text{см.}$$

11. Мощность, затрачиваемая на уплотнение смеси и восстановление гистерезисных потерь, находим:

а) длявиброустановок с эллиптическими колебаниями — по формулам (54) и (56):

$$N_2 \approx \frac{0,22 [1 - 3 \cdot 10^{-4} (20)^2] 3000 \cdot 5640 (0,06)^2 (314)^3 10^{-7}}{5640 + [1 - 3 \cdot 10^{-4} (20)^2] 3000} = 3,9 \text{ кВт};$$

$$N_3 = 0,08 \cdot 564 (0,06)^2 (314)^3 10^{-8} = 5 \text{ кВт};$$

б) длявиброустановок с продольно-горизонтальными колебаниями — по формулам (27) и (28):

$$N_3 = 0,08 \cdot 375 \cdot 1^2 (314)^3 10^{-8} = 9,32 \text{ кВт};$$

$$N_2 = (N_1 + 9,32 \text{ кВт}) 0,08 \text{ кВт.}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УДАРНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ПЛОЩАДКИ С ОДНОЙ РАБОЧЕЙ МАССОЙ

Исходные данные:

минимальная масса изделий, $G_{б\min} = 2000$ кг;

максимальная масса изделий, $G_{б\max} = 7500$ кг;

армирование — нормальное;

жесткость бетонной смеси — 30 с.

1. По табл. 5 для жесткости 30 с принимаем амплитуду смещения рабочего органа $A_1 = 0,75$ см. С учетом прим. 2 к табл. 5 принимаем ускорение рабочего органа:

$$W_{1B} = 1400 \text{ см}/\text{с}^2; W_{1H} = 5600 \text{ см}/\text{с}^2.$$

2. В соответствии с п. 7 прил. 1, принимая $G_\Phi = G_b$, находим:

$$\bar{G}_{\min} = 2000 + 0,8 \cdot 2000 = 3600 \text{ кг};$$

$$\bar{G}_{\max} = 7500 + 0,8 \cdot 7500 = 13500 \text{ кг};$$

$$G_p = 0,25 \cdot 13500 = 3400 \text{ кг};$$

$$G_1 = 3400 + \frac{13500 + 3600}{2} = 12000 \text{ кг};$$

$$G_2 = 1,2 (3400 + 13500) = 20000 \text{ кг};$$

$$A_2 = 0,75 \frac{12000}{20000} = 0,45 \text{ см};$$

при этом эксцентричитет приводного вала $\rho = A_0 = 0,75 + 0,45 = 1,2$ см.

3. По графику рис. 31 находим функцию $P(\gamma)$. С учетом п. 8 прил. 1

$$\gamma = \frac{5600}{1400} = 4. \quad \text{Тогда } P(\gamma) = 2;$$

$$W_{2B} = 1400 \frac{12000}{20000} = 840 \text{ см}/\text{с}^2; \quad W_B = 1400 + 840 = 2240 \text{ см}/\text{с}^2.$$

4. Находим частоту колебаний площадки по формуле (48)

$$\omega = \sqrt{\frac{2240 \cdot 2}{1,2}} = 61 \text{ рад}/\text{с}.$$

5. По графику рис. 31 находим $z_1(\gamma)$:

$$\gamma = 4; \quad z_1 = 1,66.$$

6. С учетом п. 9 прил. 1 находим динамическое смещение рабочего органа

$$d = \frac{1,2}{1,66} = 0,72 \text{ см}.$$

7. Находим необходимую жесткость линейных и буферных основных упругих связей по формуле (49):

а) жесткость линейных связей

$$K_1 = \left(\frac{12000 \cdot 20000}{12000 + 20000} \right) \left(\frac{2240}{1,2 + 0,72} \right) 10^{-2} = 8,75 \cdot 10^4 \text{ Н/см};$$

б) жесткость буферных связей

$$K_6 = \left(\frac{12000 \cdot 20000}{12000 + 20000} \right) \left(\frac{4 \cdot 2240}{1,2 - 0,72} \right) 10^{-2} - (8,75 \cdot 10^4) = 1,31 \cdot 10^6 \text{ Н/см}.$$

При $z_1 = 1,66$; $f(z_1) = 0,282$ (см. рис. 32) линеаризованная жесткость основных связей

$$K = 8,75 \cdot 10^4 + \frac{1,31 \cdot 10^6}{2} 0,282 = 27,15 \text{ Н/см}.$$

8. Определяем максимальное значение приведенной массы системы G_{\max} (в соответствии с п. 9б прил. 1):

$$G_{\max} = \frac{16900 \cdot 20000}{16900 \cdot 20000} = 9150 \text{ кг}.$$

9. Находим необходимую линеаризованную жесткость приводных упругих связей по формуле (50)

$$K_0 + K_{06}f(z_2) \geq 10^{-2} \cdot 9150 \cdot 61^2 - 27,15 = 6,85 \cdot 10^4 \text{ Н/см}.$$

Принимаем $K_0 = 5 \cdot 10^4$ Н/см; $K_{06} = 5 \cdot 10^4$ Н/см.

$$A_d = 0,8 \text{ см}; l_0 = 0,4 \text{ см}.$$

$$\text{Тогда } z_2 = \frac{0,8}{0,4} = 2,$$

при этом $f(z_2) = 0,39$ (см. рис. 32);

$$\bar{K}_0 = 5 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^4 \cdot 0,39 = 6,95 \cdot 10^4 \text{ Н/см}.$$

10. Находим время формования по формуле (4)

$$t = 8 \cdot 30 (1 - 10^6 \cdot 30 \cdot 5600) = 3 \text{ мин } 20 \text{ с}.$$

11. Находим мощность по формуле (59)

$$N_2 + N_3 = \frac{1,2^2 \cdot 61^2 (6,95 \cdot 10^4 + 27,15 \cdot 10^4)}{2 \cdot 10^8} + \\ + 0,2 \cdot 61 \cdot 7500 \cdot 0,75 \cdot 5600 \cdot 10^{-8} = 9,1 + 3,8 = 12,9 \text{ кВт}.$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УДАРНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ПЛОЩАДКИ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ МАССАМИ

Исходные данные:

минимальная масса изделий, G_{\min} — 1000 кг;

максимальная масса изделий, G_{\max} — 3000 кг;

армирование — нормальное;

жесткость бетонной смеси — 30 с.

1. По табл. 5 для жесткости 30 с принимаем амплитуду смещения рабочих органов $A_1 = A_2 = 0,8$ см и частоту колебаний $n = 620$ кол/мин или $\omega = 65$ рад/с.

2. В соответствии с п. 7 прил. 1, принимая $G_\phi = G_b$, находим:

$$\bar{G}_{1\min} = \bar{G}_{2\min} = 1000 + 1000 = 2000 \text{ кг};$$

$$\bar{G}_{1\max} = \bar{G}_{2\max} = 3000 + 3000 = 6000 \text{ кг};$$

$$G_{1p} = G_{2p} = 0,67 \cdot 6000 = 4000 \text{ кг};$$

$$G_1 = G_2 = 4000 + \frac{2000 + 6000}{2} = 8000 \text{ кг.}$$

При этом эксцентричитет приводного вала $\rho = A_0 = 0,8 + 0,8 = 1,6$ см.

3. Находим жесткость основных упругих связей по формуле (51): линеаризованная жесткость

$$\bar{K} = \frac{8000 \cdot 8000}{8000 + 8000} 65^2 \cdot 10^{-2} = 16,9 \cdot 10^4 \text{ Н/см.}$$

Принимаем $l = 0,8$ см, при $z_3 = \frac{1,6}{0,8} = 2f(z_3) = 0,39$ (см. рис. 32);

жесткость буферных связей

$$K_b = \frac{16,9 \cdot 10^4}{0,39} = 43,4 \cdot 10^4 \text{ Н/см.}$$

4. Определяем максимальное значение приведенной массы системы G_{\max} (в соответствии с п. 9б прил. 1)

$$G_{\max} = \frac{10000 \cdot 10000}{10000 + 10000} = 5000 \text{ кг.}$$

5. Находим необходимую линеаризованную жесткость приводных упругих связей по формуле (50), при этом должно выполняться условие

$$K_0 + K_{0b} f(z_2) \geq 10^{-2} \cdot 5000 \cdot 65^2 - 16,9 \cdot 10^4 = 4,2 \cdot 10^4 \text{ Н/см.}$$

Принимаем $K_0 = 5 \cdot 10^4$ Н/см; $K_{0b} = 0$; $A_d = 0,9$ см;
при этом $\bar{K}_0 = 5 \cdot 10^4$ Н/см.

6. Находим амплитуды ускорений рабочих органов

$$W_1 = W_2 = \frac{43,4 \cdot 10^4 (1,6 - 0,8) 10^3}{10 \cdot 8000} = 4340 \text{ см/с}^2.$$

7. Находим время формования из уравнения (5)

$$t = \frac{(2,4 \cdot 30 - 6) 1,3 \cdot 10^4}{0,8 \cdot 65^2} = 4 \text{ мин } 50 \text{ с.}$$

8. Находим мощность по формуле (60)

$$N_2 + N_3 = 0,2 \cdot 65 \cdot 2 \cdot 3000 \cdot 0,8 \cdot 4340 \cdot 10^{-8} + \\ + \frac{65^2 \cdot 1,6^2 (5 \cdot 10^4 + 16,9 \cdot 10^4)}{2 \cdot 10^3} = 11,8 + 2,7 = 14,5 \text{ кВт.}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДВИЖНЫХ ВИБРОФОРМ

Исходные данные:

изделие сечением — 30×120 см;

отклонение от толщины изделия $\Delta h = \pm 0,5$ см;

скорость формования — 1 м/мин = 1,66 см/с.

1. В соответствии с п. 5.35 настоящего Руководства принимаем частоту 3000 кол/мин.

2. В соответствии с табл. 4 принимаем $J = 60$ с.

3. Амплитуду смешения выбираем по формуле (7) в диапазоне

$$A = \frac{30}{800 - 4,2 \cdot 60} \div \frac{30}{530} = 0,0545 \div 0,057.$$

Принимаем $A \approx 0,056$ см.

4. Время формования определяем по формуле (11)

$$t = 8 \cdot 60 \left(1 - \frac{60}{140} \right) \left(1 - \frac{314}{900} \right) \left(1 - \frac{4 \cdot 10^2 \cdot 0,056}{30} \right) 1 \approx 44 \text{ с.}$$

5. Длину скользящей виброформы находим из формулы (63)

$$l_b = 1,66 \cdot 44 \approx 73 \text{ см.}$$

Принимаем $l_b = 75$.

6. Статический момент дебалансов вибровозбудителей определяем по формуле (61)

$$K_m = 0,057 [2 \cdot 120 \cdot 75 \cdot 3 \cdot 10^{-2} + (1 - 2,8 \cdot 10^{-4} \cdot 30^2) \times \\ \times 75 \cdot 30 \cdot 120 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3}] 10 = 580 \text{ Н} \cdot \text{см.}$$

7. Максимальное давление на борта опалубки находим по формуле (64)

$$P_6 = \left(120 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} + 100 \frac{0,056}{30} \right) 10^{-1} \approx 0,046 \text{ МПа.}$$

8. Находим жесткость вибропоглощающих пружин, устанавливаемых на двух бортах с учетом допускаемого отклонения толщины изделия по формуле (66)

$$\Sigma K \geq \frac{0,046 \cdot 75 \cdot 30}{0,5} 10^2 = 20000 \text{ Н/см.}$$

9. Определяем минимальную массу портала из условий вибропоглощения по формуле (65)

$$G_p > \frac{(3 \div 6) 2 \cdot 10^4 \cdot 10^3}{314^2} = (6 \cdot 10 \div 1220) \text{ кг.}$$

10. Определяем длину стабилизирующей опалубки по формуле (67)

$$l_{ст} \geq 50 \ln \frac{0,056}{2} + 260 = 80 \text{ см.}$$

11. Определяем массу стабилизирующей опалубки по формуле (68)

$$G_{ст} \geq \frac{0,056 \cdot 120 \cdot 75 \cdot 18^8}{2 \cdot 30 \cdot 314} = 8500 \text{ кг.}$$

12. Определяем усилие сцепления, передаваемое при перемещении скользящей виброформы, по формуле (69)

$$Q_{сц} \approx 0,5 \cdot 120 \cdot 80 + 0,3 \cdot 120 \cdot 75 = 4800 + 2700 = 7500 \text{ Н.}$$

13. Определяем мощность, потребляемую бетонной смесью, по формуле (70)

$$N_2 \approx 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 120 \cdot 75 \cdot 0,056 \cdot 314 = 1,88 \text{ кВт.}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОПРЕССА

Определить рабочие параметры вибропресса для формования тротуарной плиты размером 60×60×4 см с коэффициентом уплотнения 0,97 из бетонной смеси жесткостью 70 с.

1. Из уравнения (13) и табл. 12 находим относительные деформации, обеспечивающие степень уплотнения 0,97 (или $P=0,03$), для смеси заданной жесткости при использовании серийных вибраторов с $v=50$, а также несерийных с $v=75$ Гц для некоторого диапазона статического давления и строим график зависимости $P_{ст}-\varepsilon$ при постоянных v и J (рис. 34, линии 1 и 2).

Таблица 12

$P_{ст}, \text{ МПа}$	ε для $P=0,03$		ε_{\max}	
	$v=50 \text{ Гц}$	$v=75 \text{ Гц}$	$v=50 \text{ Гц}$	$v=75 \text{ Гц}$
0,005	$0,635 \cdot 10^{-2}$	$0,42 \cdot 10^{-2}$	$0,375 \cdot 10^{-2}$	$0,35 \cdot 10^{-2}$
0,01	$0,67 \cdot 10^{-2}$	$0,44 \cdot 10^{-2}$	$0,54 \cdot 10^{-2}$	$0,52 \cdot 10^{-2}$
0,015	$0,7 \cdot 10^{-2}$	$0,456 \cdot 10^{-2}$	$0,7 \cdot 10^{-2}$	$0,576 \cdot 10^{-2}$
0,02	$0,73 \cdot 10^{-2}$	$0,489 \cdot 10^{-2}$	$0,73 \cdot 10^{-2}$	$0,67 \cdot 10^{-2}$
0,025	$0,765 \cdot 10^{-2}$	$0,505 \cdot 10^{-2}$	$0,84 \cdot 10^{-2}$	$0,73 \cdot 10^{-2}$
0,03	$0,79 \cdot 10^{-2}$	$0,52 \cdot 10^{-2}$	$0,91 \cdot 10^{-2}$	$0,8 \cdot 10^{-2}$
0,04	$0,846 \cdot 10^{-2}$	$0,57 \cdot 10^{-2}$	—	—
0,05	$0,9 \cdot 10^{-2}$	$0,6 \cdot 10^{-2}$	—	—

2. По номограмме рис. 20 находим величины максимально допустимых деформаций ε_{\max} (табл. 12) и строим график $P_{ст} - \varepsilon_{\max}$ (рис. 34, линии 3 и 4).

3. Выбираем частоту колебаний 75 Гц, поскольку при меньших величинах относительных деформаций обеспечивается заданная степень уплотнения.

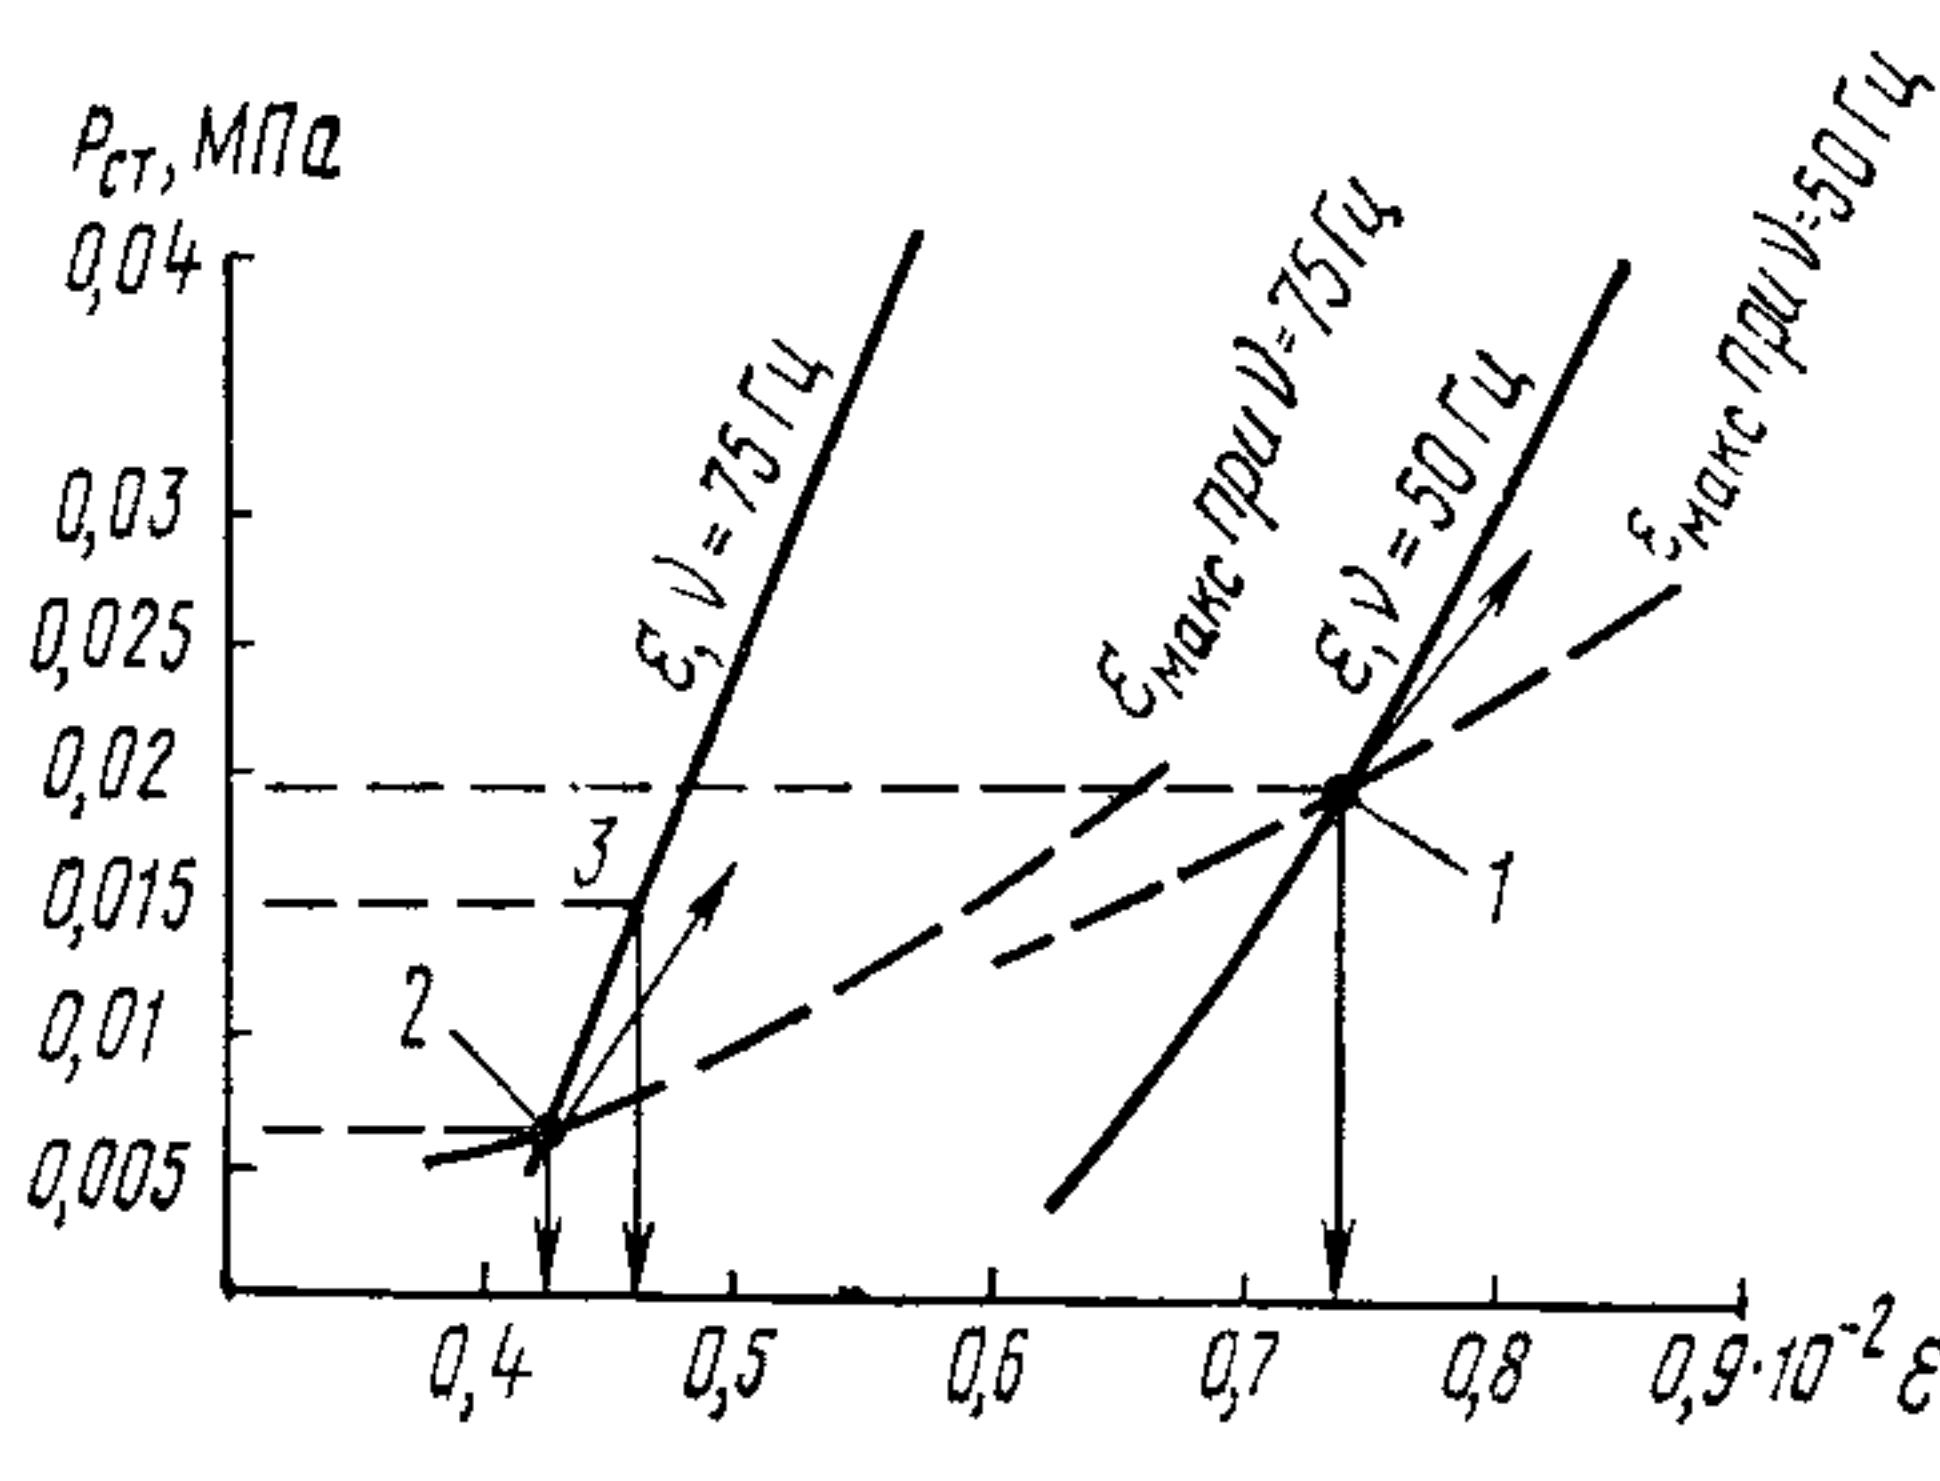


Рис. 34. График зависимости $P_{ст}$ от ε

1 — точка минимального значения деформации и статического давления для $\nu = 50$ Гц; 2 — точка минимального значения деформации и статического давления для $\nu = 75$ Гц, 3 — выбранная в расчете точка (все значения ε вверх от точек пересечения 1 и 2 обеспечивают степень уплотнения изделия 0,97 без дефектов на его поверхности)

4. Из области, удовлетворяющей условию (17) получения качественного изделия (рис. 34, вверх от точки 2), выбираем $P_{ст} = 0,015$ МПа и $\varepsilon = 0,465 \cdot 10^{-2}$, амплитуда колебаний при этом будет равна: $0,465 \cdot 10^{-2} \cdot 4 = 1,86 \cdot 10^{-2}$ см.

5. Пользуясь формулами (18), (19), находим жесткость K_b по $S_{пр}$ и $P_{ст}$:

$$K_b = \frac{10^2 (0,1 + 0,015) (0,1 + 0,015 + 0,1 \cdot 2,4 \cdot 10^{-4} \cdot 4)}{0,1 \cdot 0,03 \cdot 4} = \\ = 399\,000 \text{ Н/см.}$$

6. Находим граничные значения для выбора вибрируемой массы по формуле (72), исключающей попадание в зону неустойчивых резонансных режимов

$$G_b \neq \frac{10^2 (0,6 \div 2,5) 399\,000}{6,28^2 \cdot 75^2} = 108 \div 450 \text{ кг.}$$

7. Принимаем $G_b = 100$ кг. Находим статический момент по формуле (71)

$$K_M = 10 \cdot 1,86 \cdot 10^{-2} [100 + (0,2 \div 0,25) 4 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 3600] = \\ = 19,89 \div 20,21 \text{ Н} \cdot \text{см.}$$

8. Находим массу пригруза

$$G_{пр} = (10 S_{пр} P_{ст} - G_b) = 10 \cdot 3600 \cdot 0,015 - 100 = 440 \text{ кг.}$$

9. Находим жесткость упругих связей, обеспечивающих виброзоляцию, по формуле (73)

$$K = \frac{6,28^2 \cdot 75 \cdot 10^{-3} \cdot 440}{(3 \div 6)} = 32536,6 \div 16268 \text{ Н/см.}$$

10. Находим величину динамического давления, действующего на форму и рабочий орган, по формуле (76):

$$P_d = \frac{(0,1 + 0,015)(0,1 + 0,015 + 0,1 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 4) 1,86 \cdot 10^{-2}}{0,03 \cdot 0,1 \cdot 4} = \\ = 0,021 \text{ МПа.}$$

11. Пользуясь формулой (70), находим мощность, потребляемую бетонной смесью:

$$N_2 \approx 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 3600 \cdot 1,86 \cdot 10^{-2} \cdot 6,28 \cdot 75 = 0,378 \text{ кВт.}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОШТАМПА

Рассчитать параметры виброштампа для формования с коэффициентом уплотнения не ниже 0,97 из бетонной смеси жесткостью 70 с плит крепления откосов канала 180×300 (рис. 35).

1. По уравнению (13) находим относительные деформации, способные обеспечить степень уплотнения не ниже 0,97 для бетонной смеси жесткостью 70 с при частоте колебаний серийных вибровозбудителей $v=50$ Гц, а, кроме того,— несерийных $v=75$ Гц в некотором диапазоне статического давления. При этом, согласно п. 5.53 настоящего Руководства, $P_{ст}^{\max}$ принимается 0,03 МПа.

По полученным результатам строим график зависимости $\varepsilon - P_{ст}$ (рис. 36, линии 1 и 2).

2. По номограмме рис. 20 находим величины максимально допустимых деформаций для тех же значений v и P .

По полученным результатам строим график зависимости $\varepsilon_{\max} - P_{ст}$ (рис. 36, линии 3 и 4).

3. Выделяем области относительно допустимых деформаций, удовлетворяющих условию получения изделия без дефектов поверхности со степенью уплотнения не ниже 0,97 (см. рис. 36, зоны A и B).

4. Выбираем частоту колебаний 75 Гц, поскольку она позволяет иметь большую область (A) для выбора относительных деформаций (амплитуд).

5. Амплитуду колебаний выбираем из области (A) согласно условию (17):

$$0,485 \cdot 4 < 0,6 \cdot 10^{-2} \cdot 4 < 0,657 \cdot 4; A = 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ см.}$$

6. Находим величину вязкости при $A = 2,4 \cdot 10^{-2}$ и $v = 75$ Гц. При граничных значениях $P_{ст} = 0,015 \div 0,03$ МПа по (15) и (16):

$$\eta_1 = \left(0,168 + \frac{0,138 \cdot 10^6}{0,6 \cdot 10^{-2} (2\pi)^3 \cdot 75^3} \right) 70 \cdot 10^3 = 27,2 \cdot 10^3 \text{ Н;}$$

$$\eta_2 = \left(0,22 + \frac{0,375 \cdot 10^6}{0,6 \cdot 10^{-2} (2\pi)^3 \cdot 75^3} \right) 70 \cdot 10^3 = 57,3 \cdot 10^3 \text{ Н.}$$

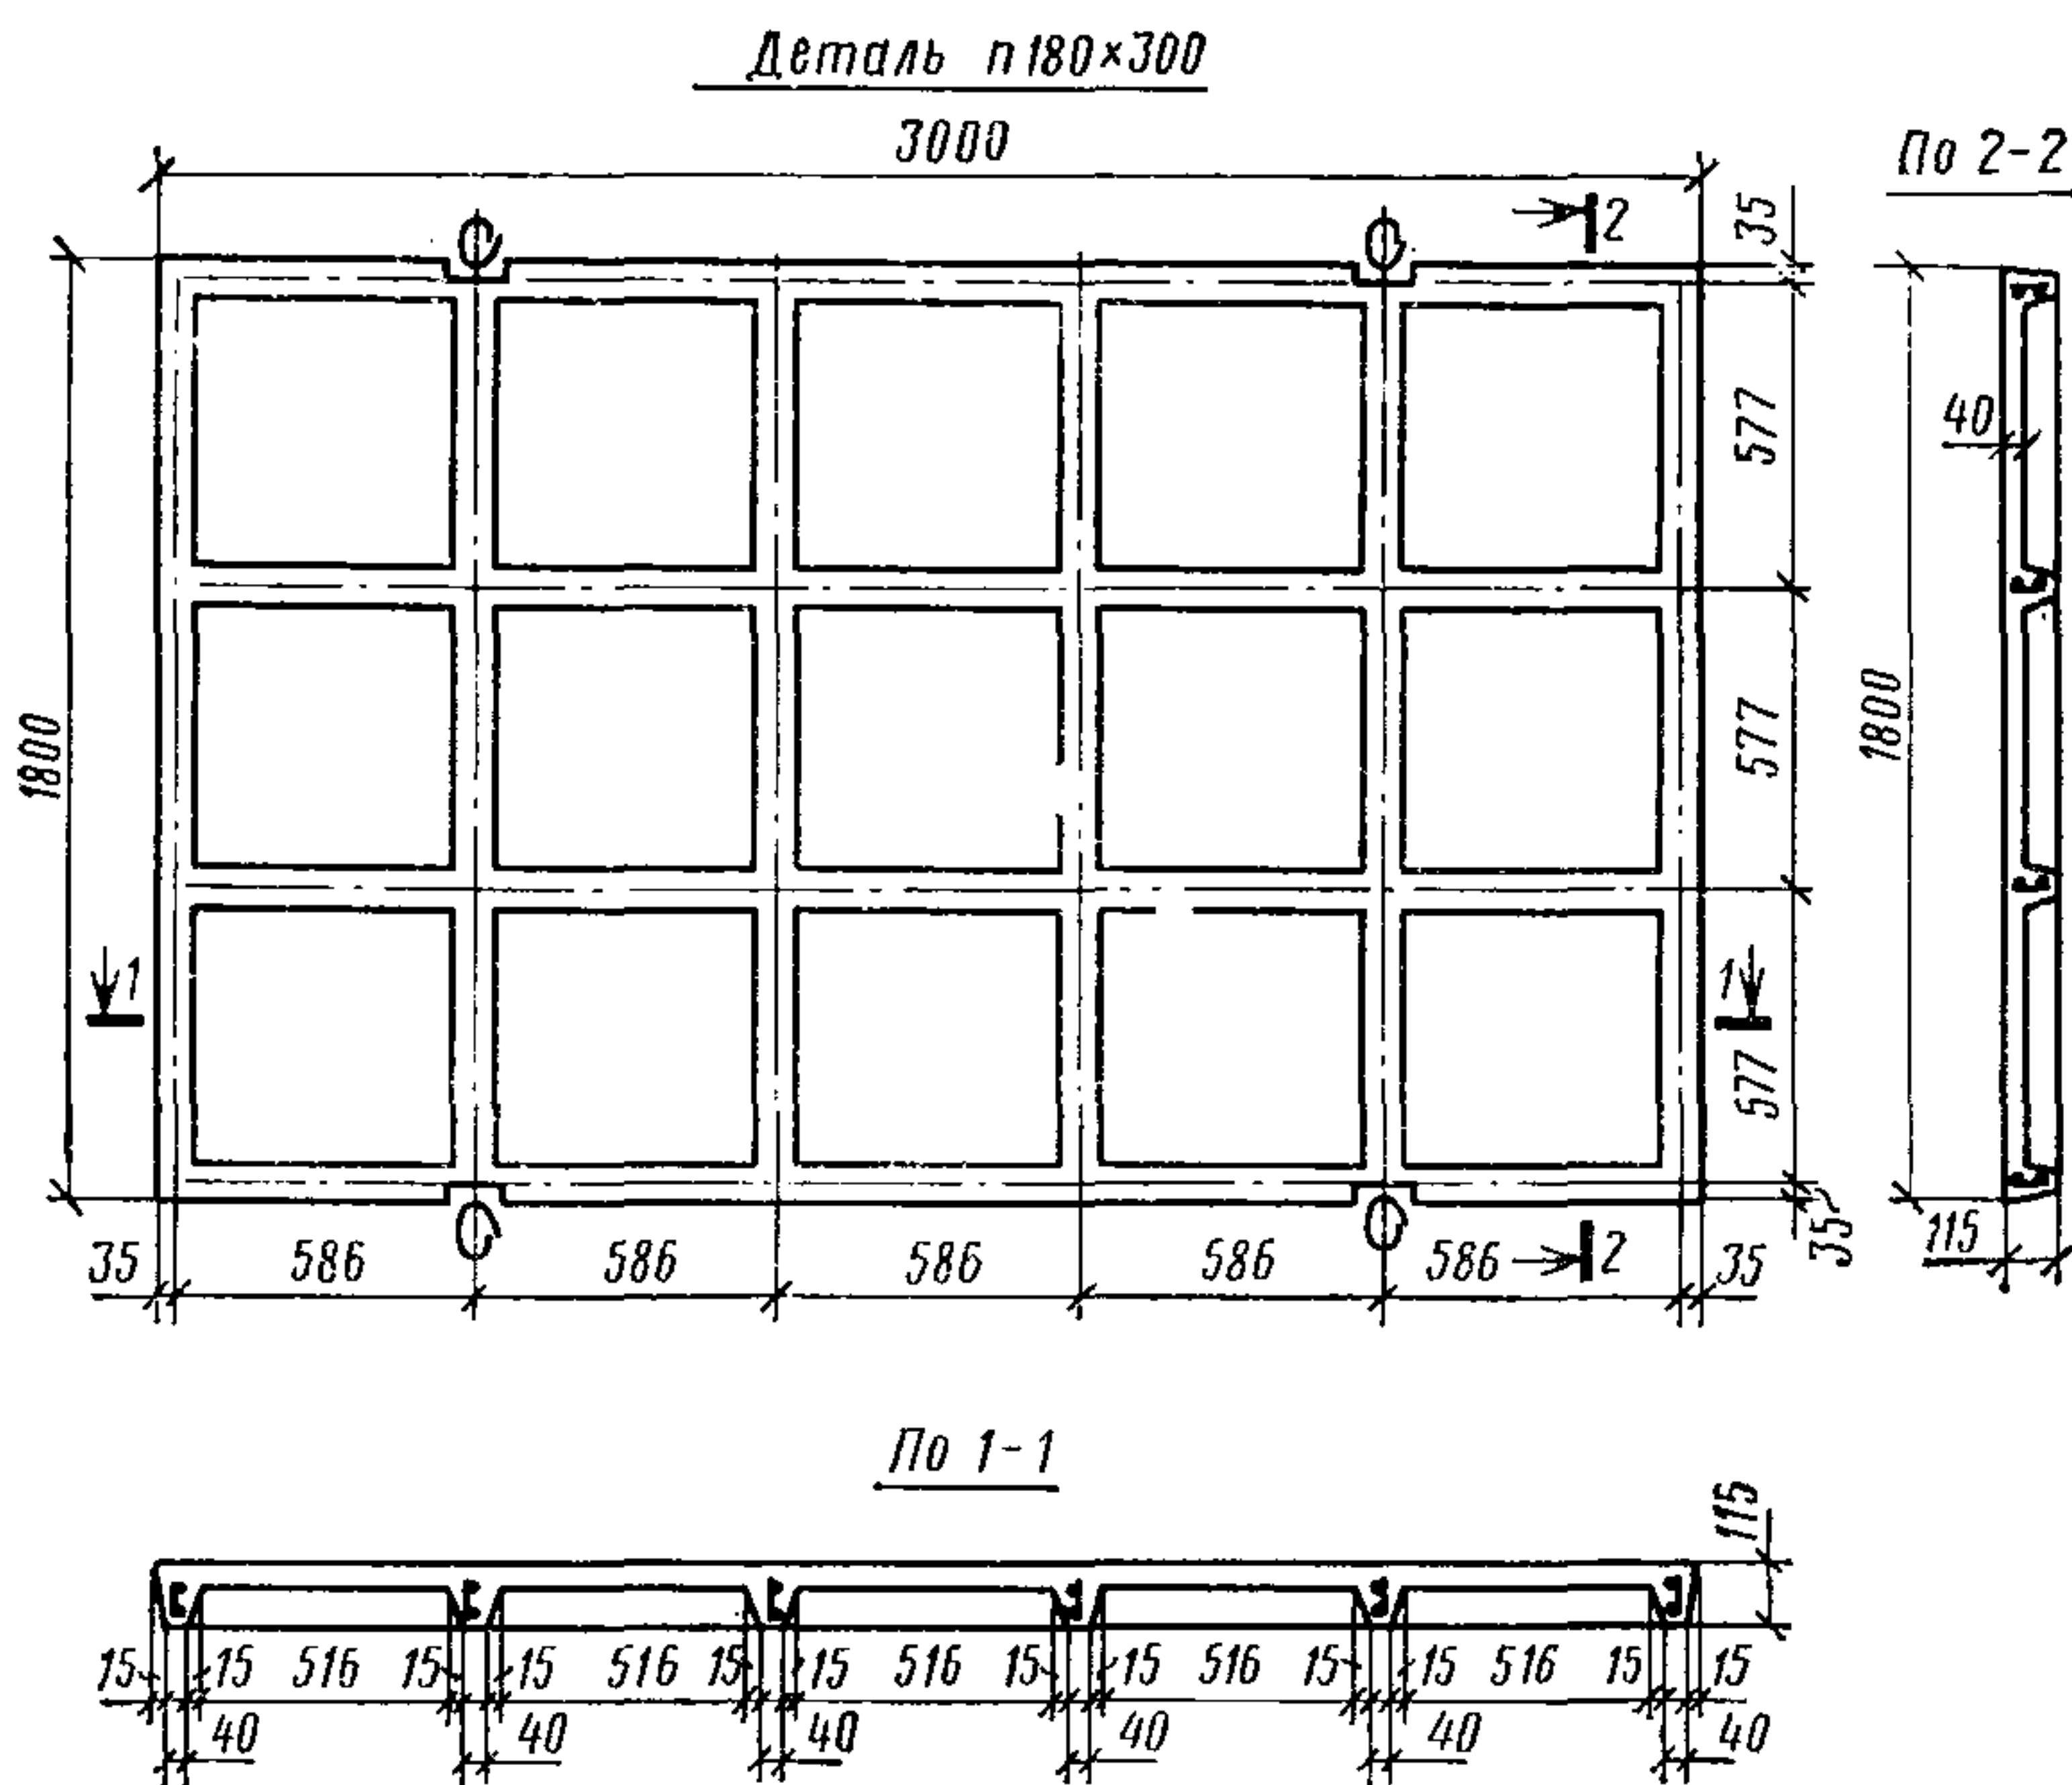


Рис. 35. Схема изделия п 180×300

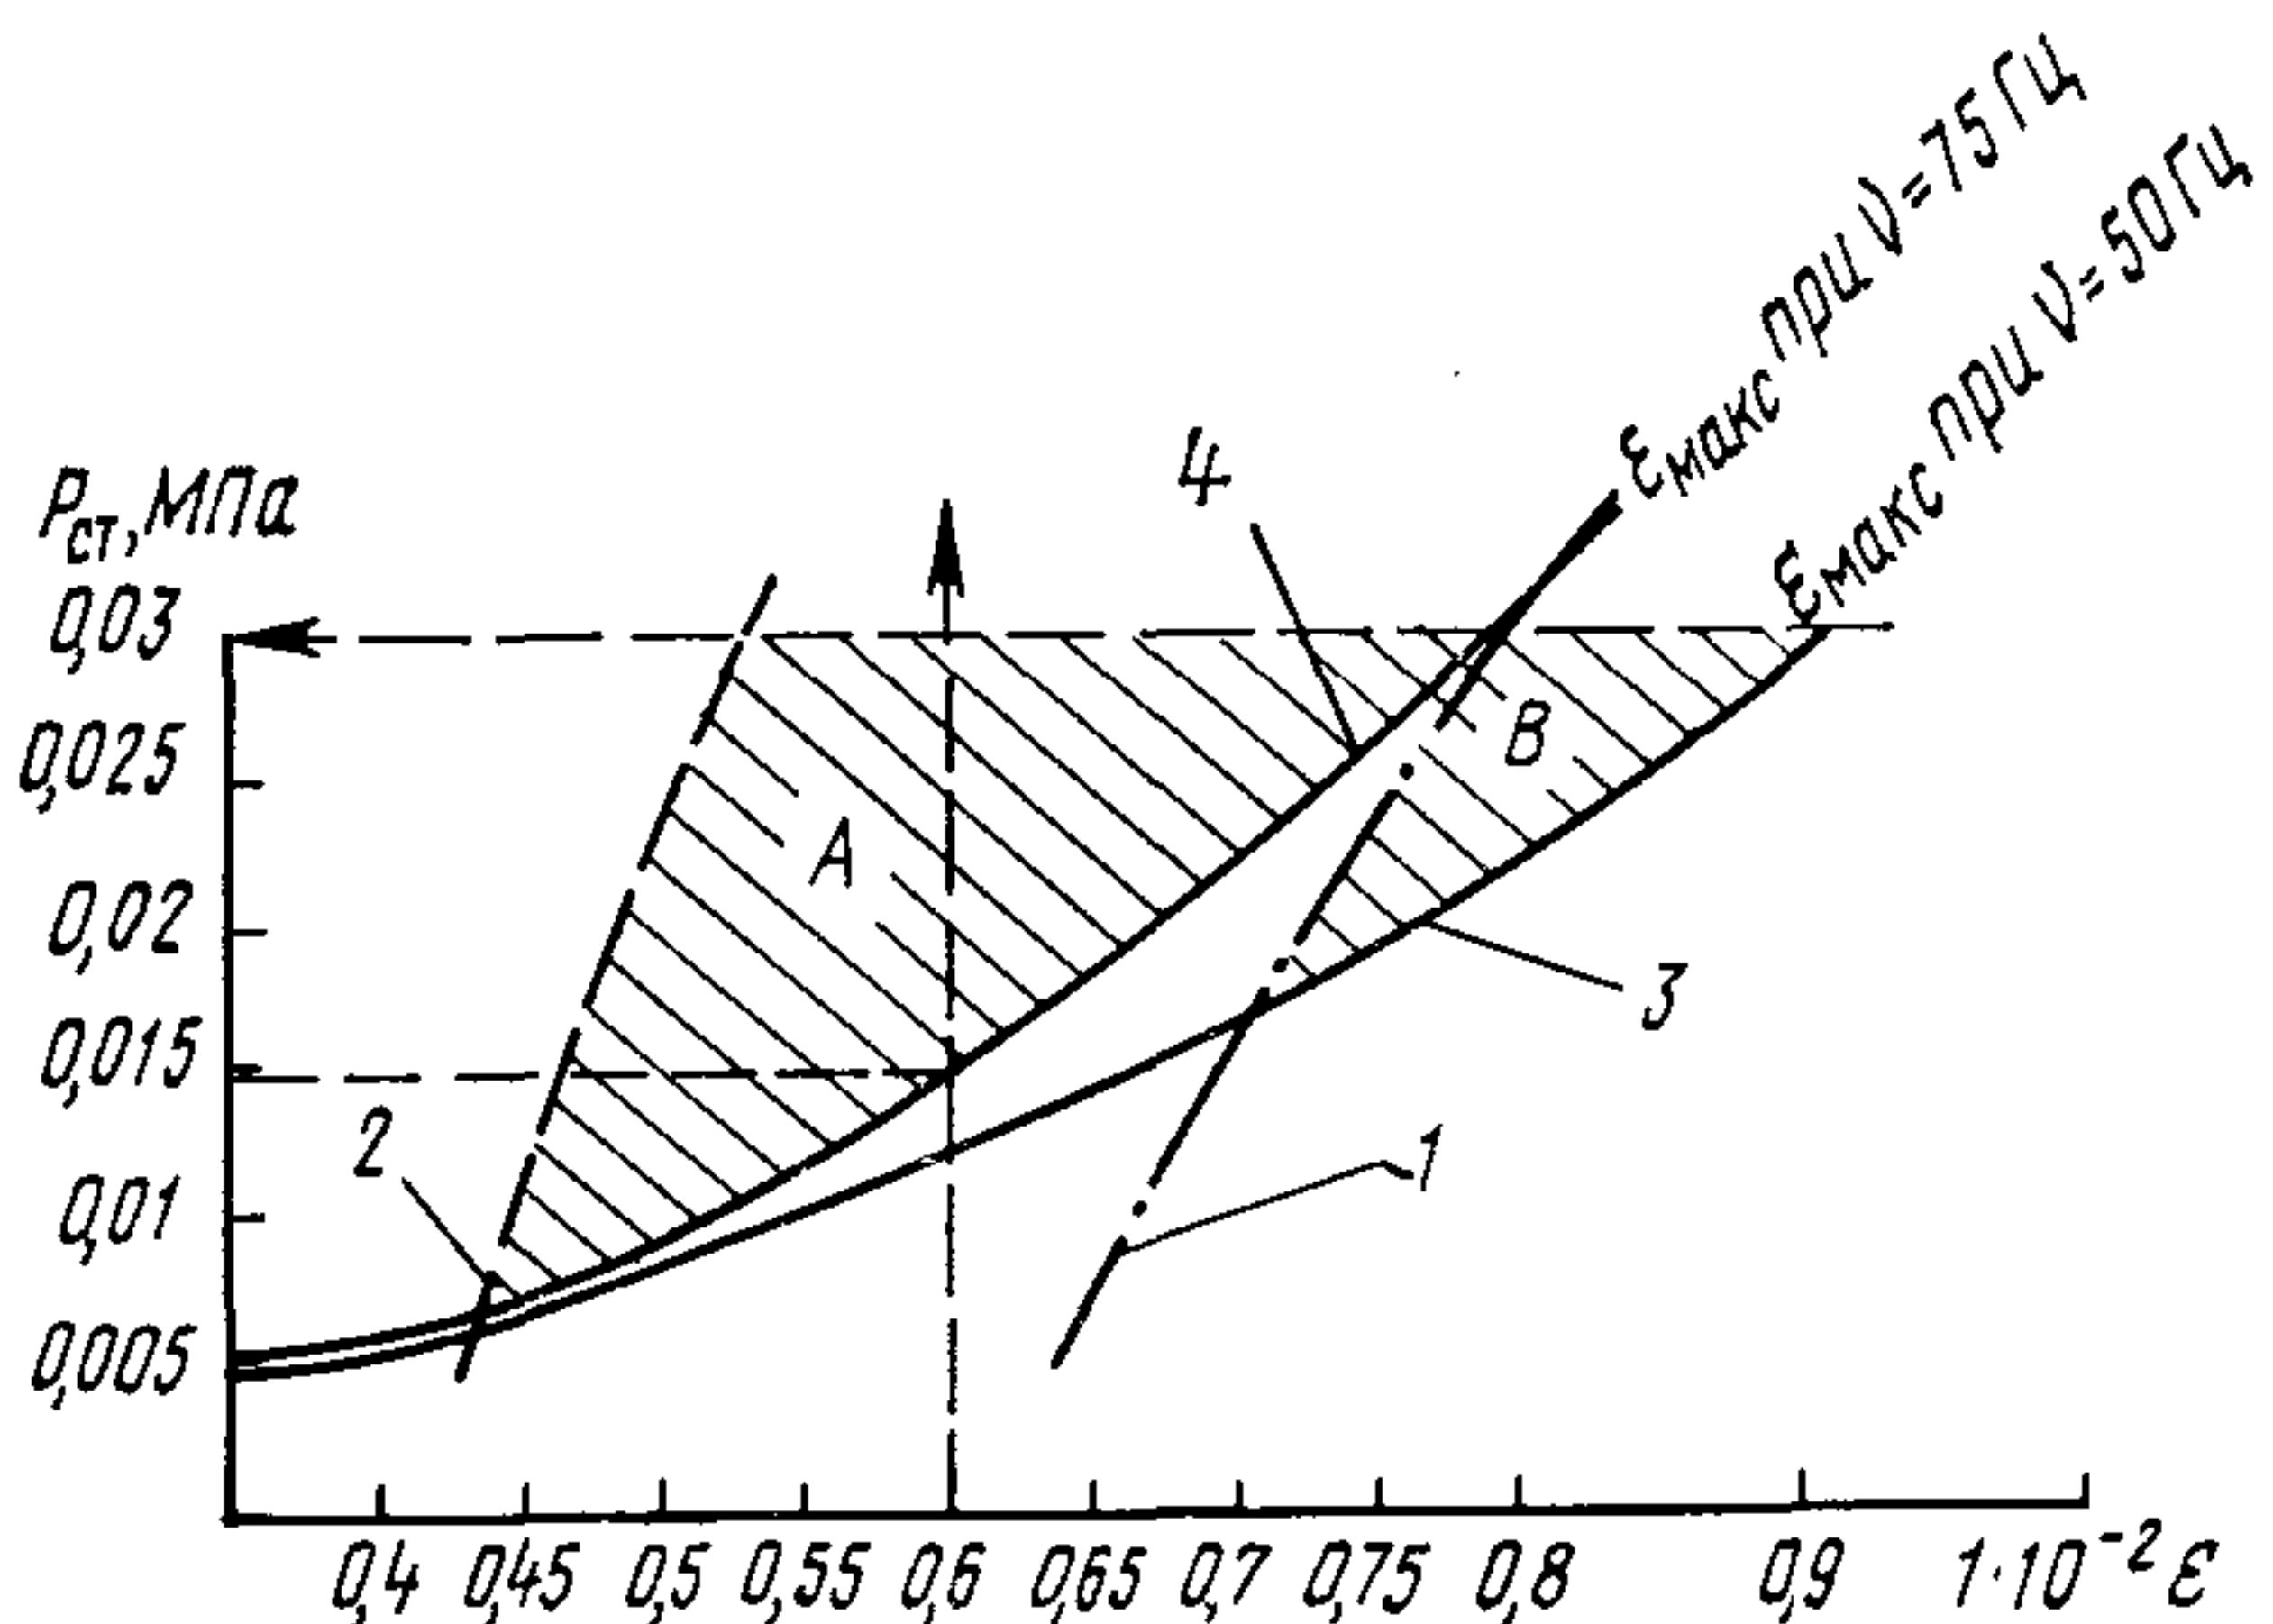



Рис. 36. Графики выбора режимов формования

1, 2 — линии величин относительных деформаций уплотнения с $K=0,97$ соответственно для $v=50$ и 75 Гц; 3, 4 — линии величин максимально допустимых деформаций для формования без дефектов поверхности изделия соответственно для $v=50$ и 75 Гц; А и В — зоны для выбора режимов формования

7. Пользуясь формулой (20*), строим график зависимости изменения времени формования от статического давления при η_1 и η_2 (рис. 37).

Рис. 37. Зависимость времени штампования от величины статического давления

1 — вязкость $57,3 \cdot 10^3$ пуз; 2 — вязкость $27,2 \times 10^3$ пуз

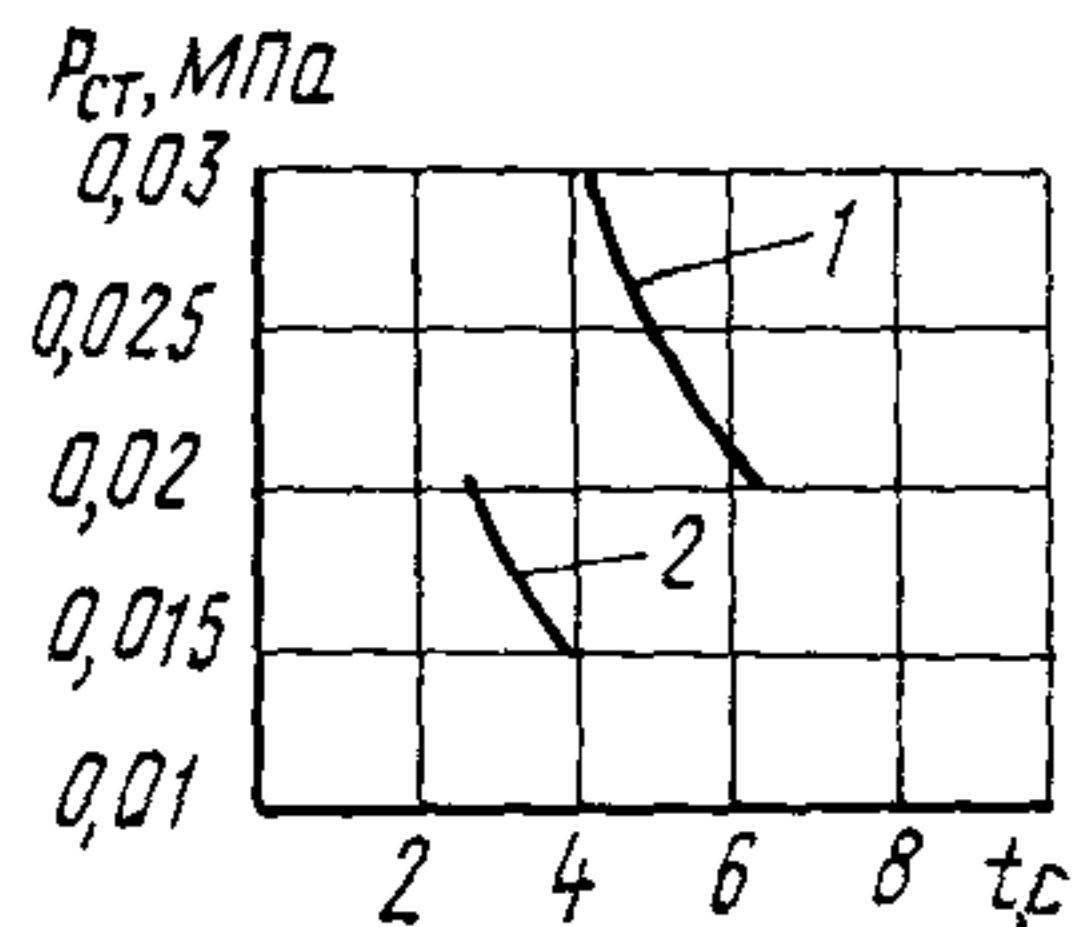

Из условия минимального времени формования принимаем $P_{ст}$ равным 0,02 МПа.

8. На завершающей стадии уплотнения находим пористость, отвечающую относительной деформации и частоте колебаний, выбранным из формулы (13),

$$P = \frac{1}{10^4} \left[(102 + 0,6 \cdot 70) + \frac{(185 + 4,2 \cdot 70)(0,1 + 0,02)}{0,6 \cdot 10^{-2} \cdot 75} \right] = 0,0271.$$

9. По известному $P_{ст}$ и размерам изделия, пользуясь формулами (18) и (19), находим жесткость K_b из расчета на один кессон:

$$K_b = 10^2 \frac{(0,1 + 0,02)(0,1 + 0,02 + 0,1 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 4) 2616}{0,027 \cdot 0,1 \cdot 4} = \\ = 351\,222 \text{ Н/см.}$$

10. Находим граничные значения для выбора вибрируемой массы одного штампа по формуле (72)

$$G_v^{\max} \leq G_v \leq G_v^{\min}; \quad G_v \neq \frac{10^2 (0,6 \div 2,5) 351\,222}{6,28^2 \cdot 75^2} = 95 \div 396 \text{ кг.}$$

Принимаем массу штампа 95 кг (масса более 396 кг технически нецелесообразна). Если по конструктивным соображениям нужна масса большая, чем 95 кг, изменение граничных условий можно получить либо за счет уменьшения частоты колебания, либо за счет увеличения упругости увеличением статического давления.

11. Находим статический момент вибровозбудителя по формуле (71):

$$K_m = 10 \cdot 2,4 \cdot 10^{-2} [95 + (0,2 \div 0,25) 5,58 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 4244] = \\ = 25,52 \div 26,2 \text{ Н}\cdot\text{см.}$$

12. Находим величину пригруза $G_{пр}$ для 15 кессонов:

$$G_{пр} = 15 (10 S_{шт} P_{ст} - G_v) = 15 (10 \cdot 2616 \cdot 0,02 - 95) = 6423 \text{ кг.}$$

*) $h_{пр} = 5,88$; $h_b = 4$; $a = 50,7$; $b = 51,6$; $C = 0,362$; $B = 10,11$; $\psi = 1098$; $A = 10^4 P_{ст} - 40,44$.

13. Жесткость упругих связей, обеспечивающих вибропротяжку, находим по формуле (73):

$$\Sigma K = \frac{6,28^2 \cdot 75^2 \cdot 10^{-3} \cdot 6423}{(3+6)} = 474\,961 \div 237\,481 \text{ Н/см.}$$

14. Находим величину динамического давления, действующего на поддон и рабочие органы, по формуле (76)

$$P_d \approx \frac{(0,1 + 0,02)(0,1 + 0,02 + 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1 \cdot 4)2,4 \cdot 10^{-2}}{0,027 \cdot 0,1 \cdot 4} = \\ = 0,0319 \text{ МПа.}$$

15. Мощность, потребляемую бетонной смесью от одного вибропротяжного устройства, находим по формуле (70):

$$N_2 \approx 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 2616 \cdot 2,4 \cdot 10^{-2} \cdot 6,28 \cdot 75 = 0,355 \text{ кВт;}$$

для 15 вибропротяжных устройств

$$N_2 \approx 15 \cdot 0,355 = 5,3 \text{ кВт.}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОПРОТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ ЛОТКОВ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Требуется определить режимы формования из бетонной смеси жесткостью 70 с, отвечающие получению изделия без каверн и расслоений с $K_y = 0,96$, а также предельную скорость формования без разрывов, тяговые усилия, подъемную силу, вибрируемую массу рабочего органа, минимальную массу рамы и узлов, изолированных от виброоргана, мощность, поглощаемую бетонной смесью.

1. Принимаем профиль, размеры вибропротяжного устройства, высоту смеси в виробункере в соответствии с п. 5.60 настоящего Руководства, коэффициент армирования, в соответствии с п. 5.59 настоящего Руководства, 0,8 (рис. 38), отклонение от толщины изделия $\Delta h = 0,2$ см.

2. Находим диапазоны величин статических давлений, имеющихся место при формировании:

а) минимальное статическое давление, пропорциональное высоте бетона в бункере ($h_{6,6}$):

$$P_{st}^{\min} = 8 \cdot 10^{-2} \gamma_b h_{6,6} = 8 \cdot 10^{-2} \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = 0,01 \text{ МПа;}$$

б) максимальное статическое давление, соответствующее предельной скорости формования по формуле (75) с учетом формулы (21),

$$P_{st}^{\max} = \frac{1,5 \cdot 10^{-8} \cdot 102 \cdot 1,65 \cdot 10^4 \cdot 0,8}{5} + 8 \cdot 10^{-2} \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = \\ = 0,0136 \text{ МПа.}$$

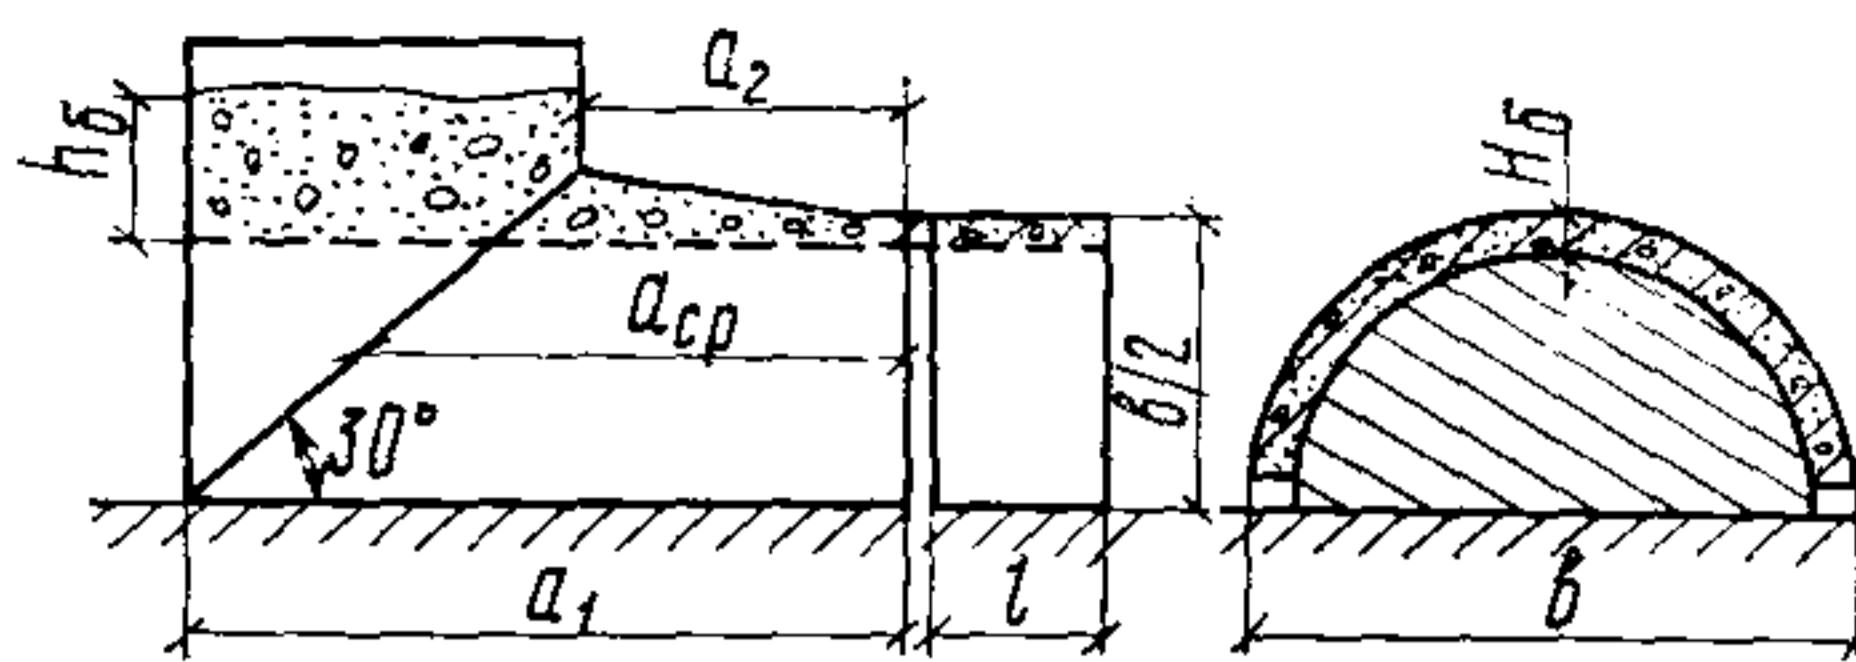


Рис. 38. Геометрические характеристики вибропротяжного устройства и формуемого изделия (лоток, армирование сеткой с ячейкой более 10 см)

$a_1 = 154 \text{ см}$; $a_2 = 50 \text{ см}$; $a_{cp} = 102 \text{ см}$; $t = 100 \text{ см}$; $h_b = 50 \text{ см}$; $H_b = 5 \text{ см}$;
 $S_{\text{пр}} - \text{площадь развертки формующей поверхности, равная } 2,02 \cdot 10^4 \text{ см}^2$;
 $S_{\text{пр}} - \text{площадь проекции формующей поверхности, равная } 1,85 \cdot 10^4 \text{ см}^2$;
 $S_{\text{стаб}} - \text{площадь развертки стабилизатора, равная } 1,88 \cdot 10^4 \text{ см}^2$; $\gamma_b = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ кг/см}^3$

3. По жесткости смеси и величинам статического давления определяем значения относительных деформаций, обеспечивающих степень уплотнения 0,96 по формуле (13) при $P_{\text{ст}}^{\text{макс}}$ и их максимально-допустимые значения при $P_{\text{ст}}^{\text{мин}}$ для частот 50 и 75 Гц по номограмме рис. 20:

$$\epsilon_{\text{мин}} = \frac{(185 + 4,2 \cdot 70)(0,0136 + 0,1)}{(300 - 0,6 \cdot 70)(50 \div 70)} = 0,42 \cdot 10^{-2} \div 0,3 \cdot 10^{-2},$$

что соответствует амплитудам

$$[(0,42 \cdot 10^{-2} \cdot 5) = 2,1 \cdot 10^{-2}] \div [(0,3 \cdot 10^{-2} \cdot 5) = 1,5 \cdot 10^{-2}];$$

$\epsilon_{\text{макс}} - \text{по номограмме} = (0,42 - 0,35) 10^{-2}$,
 что соответствует амплитудам

$$[0,42 \cdot 10^{-2} \cdot 5 = 2,1 \cdot 10^{-2}] \div [0,35 \cdot 10^{-2} \cdot 5 = 1,755 \cdot 10^{-2}].$$

4. В соответствии с п. 5.54 настоящего Руководства выбираем частоту колебаний 75 Гц и амплитуду колебаний $1,5 \cdot 10^{-2}$, поскольку в этом случае условие (17) выполняется с запасом:

$$1,5 \cdot 10^{-2} < 1,755 \cdot 10^{-2} \text{ см.}$$

5. Находим значение вязкости по формуле (15)

$$\eta = \left(0,168 + \frac{0,138 \cdot 10^6}{0,3 \cdot 10^{-2} \cdot 6,28^3 \cdot 75^3} \right) 70 \cdot 10^3 = 43 \cdot 10^3 \text{ П.}$$

6. Находим предельную скорость формования по формуле (21)

$$V_{\text{пред}} \leq \frac{1,65 \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 0,8}{43 \cdot 10^3} = 1,63 \text{ см/с} = 0,98 \text{ м/мин.}$$

7. Находим величину тягового усилия по формуле (74)

$$Q_T = 10 \left(\frac{1,9 \cdot 10^{-6} \cdot 43 \cdot 10^3 \cdot 1,63}{5} 2,08 \cdot 10^4 + 0,05 \cdot 1,88 \cdot 10^4 \right) = 14940 \text{ Н.}$$

8. Определяем величину динамического давления, действующего на рабочий орган и матрицу, по формуле (76):

$$P_D = \frac{(0,0136 + 0,1)(0,0136 + 0,1 \cdot 24 \cdot 10^{-3} \cdot 5) 1,5 \cdot 10^{-2}}{0,04 \cdot 0,1 \cdot 5} = \\ = 0,0074 \text{ МПа.}$$

9. Определяем массу стабилизирующей опалубки по формуле (77):

$$G_{\text{стаб}} \geq \frac{0,0074 \cdot 1,88 \cdot 10^4 \cdot 10^7}{3,75^2 \cdot 6,28^2} = 2090 \text{ кг.}$$

10. Определяем подъемную силу, действующую на рабочий орган, по формуле (75):

$$Q_B = 10^2 \cdot 1,85 \cdot 10^4 \left(\frac{1,5 \cdot 10^{-8} \cdot 43 \cdot 10^3 \cdot 1,63 \cdot 10^2}{5^2} + 8 \cdot 10^{-2} \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \right) = \\ = 10 \cdot 1,85 \cdot 10^4 \cdot 0,0136 = 25220 \text{ кг.}$$

11. Определяем упругость слоя бетонной смеси по формулам (18) и (19):

$$K_b = \frac{10^2 (0,1 + 0,0136) (0,1 + 0,0136 + 0,1 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 5) 2,08 \cdot 10^4}{0,04 \cdot 0,1 \cdot 5} = \\ = 1,35 \cdot 10^6 \text{ Н/см.}$$

12. По K_b в соответствии с формулой (72) находим массу вибрирующих частей рабочего органа

$$G_B = \frac{10^2 (0,6 - 2,5) 1,35 \cdot 10^6}{6,28^2 \cdot 75^2} = 364 - 1520 \text{ кг.}$$

Принимаем массу, равную 1600 кг.

13. Определяем статический момент дебалансов по формуле (71)

$$K_m = 10 \cdot 1,5 \cdot 10^{-2} [1600 + (0,2 \div 0,25) 2,08 \cdot 10^4 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} \cdot 5] = \\ = 190 \div 191 \text{ Н} \cdot \text{см.}$$

14. Жесткость виброизолирующих пружин виброоргана от рамы машины выбирается в соответствии с п. 23 прил. 1 с учетом допускаемого отклонения по толщине

$$\Sigma K = \frac{25220}{0,2} = 1,26 \cdot 10^5 \text{ Н/см.}$$

15. Определяем массу рамы и других узлов, отделенных от вибрирующего органа упругими связями, по формуле (73):

$$C_{\text{п}} \geq \frac{10^3 \cdot 1,26 \cdot 10^5 \cdot 6}{6,28^2 \cdot 75^2} = 3407,8 \text{ кг.}$$

16. Определяем потребляемую бетоном мощность по формуле (70):

$$N_2 \approx 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 2,08 \cdot 10^4 \cdot 1,15 \cdot 10^{-2} \cdot 6,28 \cdot 75 = 1,352 \text{ кВт.}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПРИМЕР ВЫБОРА ХАРАКТЕРИСТИК СМЕСЕЙ И ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ ПЛОСКИХ ИЗДЕЛИЙ С НЕМЕДЛЕННОЙ РАСПАЛУБКОЙ

Исходные данные


Стеновые панели размером 6×3 м, толщиной 40 см. Допустимая деформация ($\Delta_{\text{доп}}$) принимается равной 2 мм. Материалы для бетона: цемент марки М 400, керамзитовый гравий с объемной массой 550 кг/м³, крупностью 5—20 мм (содержание фракции 5—10 мм ≈ 10%), зола тепловой станции с объемной массой 1000 кг/м³.

Ориентировочный расход материалов на 1 м³ керамзитобетона: цемент 200 кг, керамзитовый гравий 0,95 м³, вода 250 л, объемная масса свежеуплотненной смеси 1400 кг/м³.

Для немедленной распалубки применяется бортоснастка с шарнирно-откидными бортами.

Выбор характеристик бетонных смесей

1. Изготавливаем 24 образца-куба с высотой ребра 15 см из смеси жесткостью 15, 30, 60 и 90 с (по шесть образцов из каждой смеси) и определяем прочность $\sigma_{\text{п}}$,

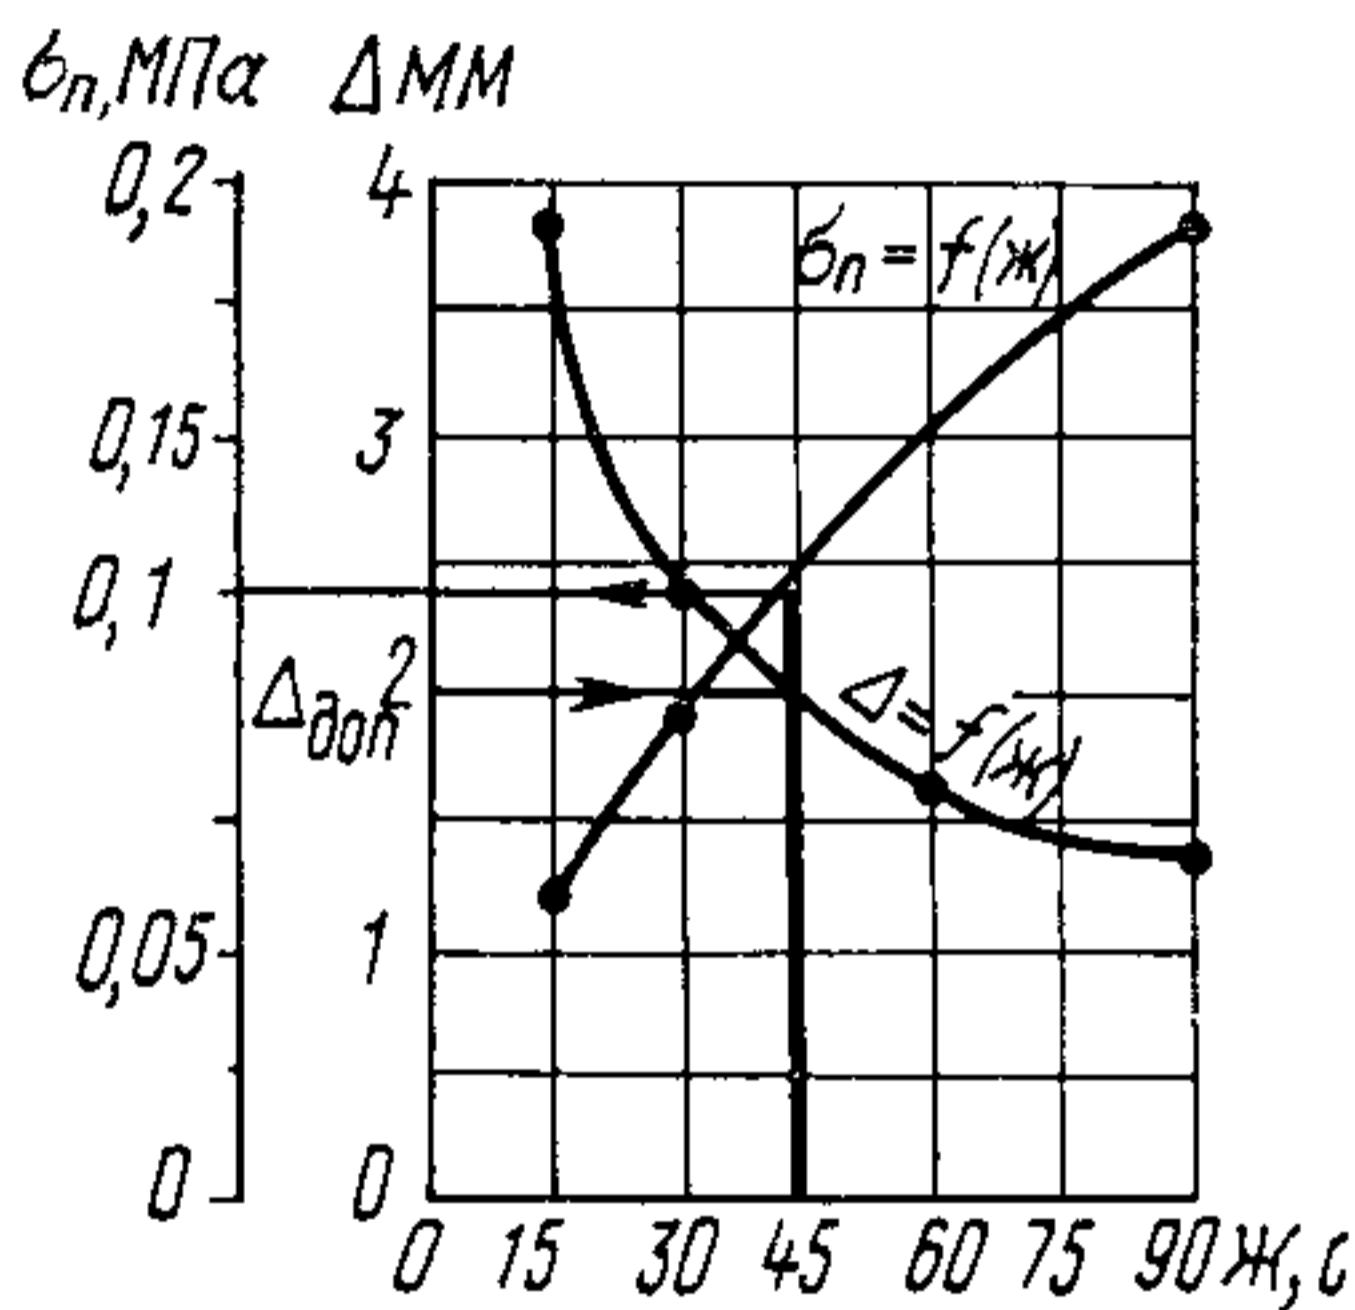

а также модуль деформации уплотненной смеси $\varepsilon_{\text{сж}}$ по методике прил. 13 настоящего Руководства.

2. Принимая (см. п. 5.87 настоящего Руководства) $K_{\text{одн}}=0,8$, $\bar{\mu}=0,4$, $\alpha=1,1$, $K_{\text{д}}=1,2$ для смесей жесткостью $\mathcal{J}=15$ с, 1,1 для $\mathcal{J}=30$ с, 1 для $\mathcal{J}=60—90$ с, находим (ориентировочно) по формуле (28) деформации свежеотформованных панелей Δ . Результаты расчетов приведены в табл. 13.

3. Строим графики $\sigma_{\text{п}}=f(\mathcal{J})$ и $\Delta=f(\mathcal{J})$ (рис. 39), с помощью которых по величине деформации, как показано стрелкой на рисунке, находим минимальную допустимую прочность смеси при сжатии $\sigma_{\text{п}}$, равную 0,12 МПа, и необходимую исходную жесткость смеси, равную 45 с, при допустимой величине деформаций.

Рис. 39. Зависимость деформаций свежеотформованных изделий и прочности уплотненной смеси от ее жесткости

4. По методике прил. 13 настоящего Руководства определяем прочность указанной смеси при растяжении $\sigma_{\text{рп}}=0,006$ МПа.

Выбор параметров оборудования

5. Определяем (см. прил. 13) удельное сцепление выбранной смеси с опалубкой при ее сдвиге $\tau_{\text{сп}}=0,001$ МПА и отрыве $\sigma_{\text{оп}}=-0,003$ МПа. Подсчитываем наибольшую площадь бортов, отделяемых от изделия (по опалубочному чертежу),

$$F = 6 \cdot 0,4 = 2,4 \text{ м}^2$$

и определяем коэффициент K_F по формуле (32):

$$K_F = 1 + 0,32 \lg \left(\frac{2,4}{0,04} \right) = 1,57.$$

Таблица 13

Жесткость смеси, с	Деформация Δ , мм	Модуль деформации смеси $E_{сж}$, МПа	Прочность свежеотформованного бетона при сжатии σ_p , МПа
15	3,8	0,47	0,062
30	2,4	0,66	0,11
60	1,6	0,91	0,152
90	1,4	0,95	0,18

6. Величину допустимого наименьшего угла α , характеризующего направление распалубочного усилия для граней изделия, находим по формуле (29):

у верхней поверхности панелей

$$\operatorname{tg} \alpha = 2,2 \cdot 1,57 \cdot 1,2 \frac{0,001}{0,006} = 0,7; \quad \alpha = 35 \text{ град};$$

у нижней поверхности панелей

$$\operatorname{tg} \alpha = 2,2 \cdot 1,57 \cdot 2 \frac{0,001}{0,006} = 1,2; \quad \alpha = 50 \text{ град};$$

для других граней профиля панелей

$$\operatorname{tg} \alpha = 2,2 \cdot 1,57 \cdot 1 \frac{0,001}{0,006} = 0,6; \quad \alpha = 31 \text{ град}.$$

Далее при проектировании распалубочных машин с учетом полученных значений угла α и конструктивных соображений выбирают положение шарнира (см. рис. 33).

7. Минимальный момент сил в шарнире рассчитываем по формуле (80), принимая расчетное удельное сцепление при сдвиге в соответствии с формулой (81):

$$\tau_{\text{сп}}^p = 0,12 \cdot 1,57 \cdot 0,001 = 0,002 \text{ МПа}.$$

Удельное сцепление при отрыве опалубки для расчета усилий отрыва пригрузов в соответствии с формулой (83) составит:

$$\sigma_{o.p.}^p = 0,12 \cdot 1,57 \cdot 0,003 = 0,006 \text{ МПа}.$$

Необходимую величину распалубочных усилий уточняют по конструктивным соображениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ И УДЕЛЬНОЙ МАСС, ПОРИСТОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА УПЛОТНЕНИЯ СВЕЖЕОТФОРМОВАННОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ

1. Приготовление образцов, отбор проб и требования, предъявляемые к ним

1. Определение объемной и удельной масс и коэффициента уплотнения осуществляется на пробах из изделия или образцах, изготовленных в формах (разрешается изготавливать образцы непосредственно в приборе для определения коэффициента уплотнения).

2. Линейные размеры образцов и проб должны быть не менее трех размеров максимальной крупности заполнителей.

3. Уплотнение образцов для определения коэффициента уплотнения осуществляется принятым способом изготовления изделия.

4. Пробы, отбираемые из изделия, не должны иметь поверхностных трещин.

5. Разрушенная структура поверхности образца, образовавшаяся в результате отбора пробы, должна быть удалена. Наличие неровной поверхности пробы допускается.

6. Отбор проб из изделий допускается любым способом (в зависимости от типа и конструкции изделия), обеспечивающим требованиям пп. 4 и 5.

Приложения: 1. В качестве рекомендуемых способов можно предложить:

а) использование пробоотборника типа шлямбура с захватным приспособлением;

б) закладку специальных форм в изделие.

2. Определение пористости свежеуплотненного бетона, коэффициента уплотнения, объемной и удельной масс

7. Для определения коэффициента уплотнения требуется:

а) аэромерт (рис. 40);

б) бачок емкостью 10 л;

в) виброплощадка;

г) шар с шипами (ежик), диаметр которого равен 4—5 см, а длина шипов — 1,2—2 см;

д) весы.

8. Испытания проводятся в такой последовательности:

а) путем взвешивания определяем:

массу аэромерта с водой, долитой до уровня *A* водомерного стекла, G_1 ;

массу аэромерта без воды G_2 ;

его массу с помещенным внутрь образцом из свежеотформованного бетона G_3 ;

общую массу G_4 , включающую в себя аэромерт с помещенным в него образцом и воду. Во избежание разрушения образца при заполнении аэромерта водой последняя заливается в два приема: сначала в открытый цилиндр с образцом, затем цилиндр герметически

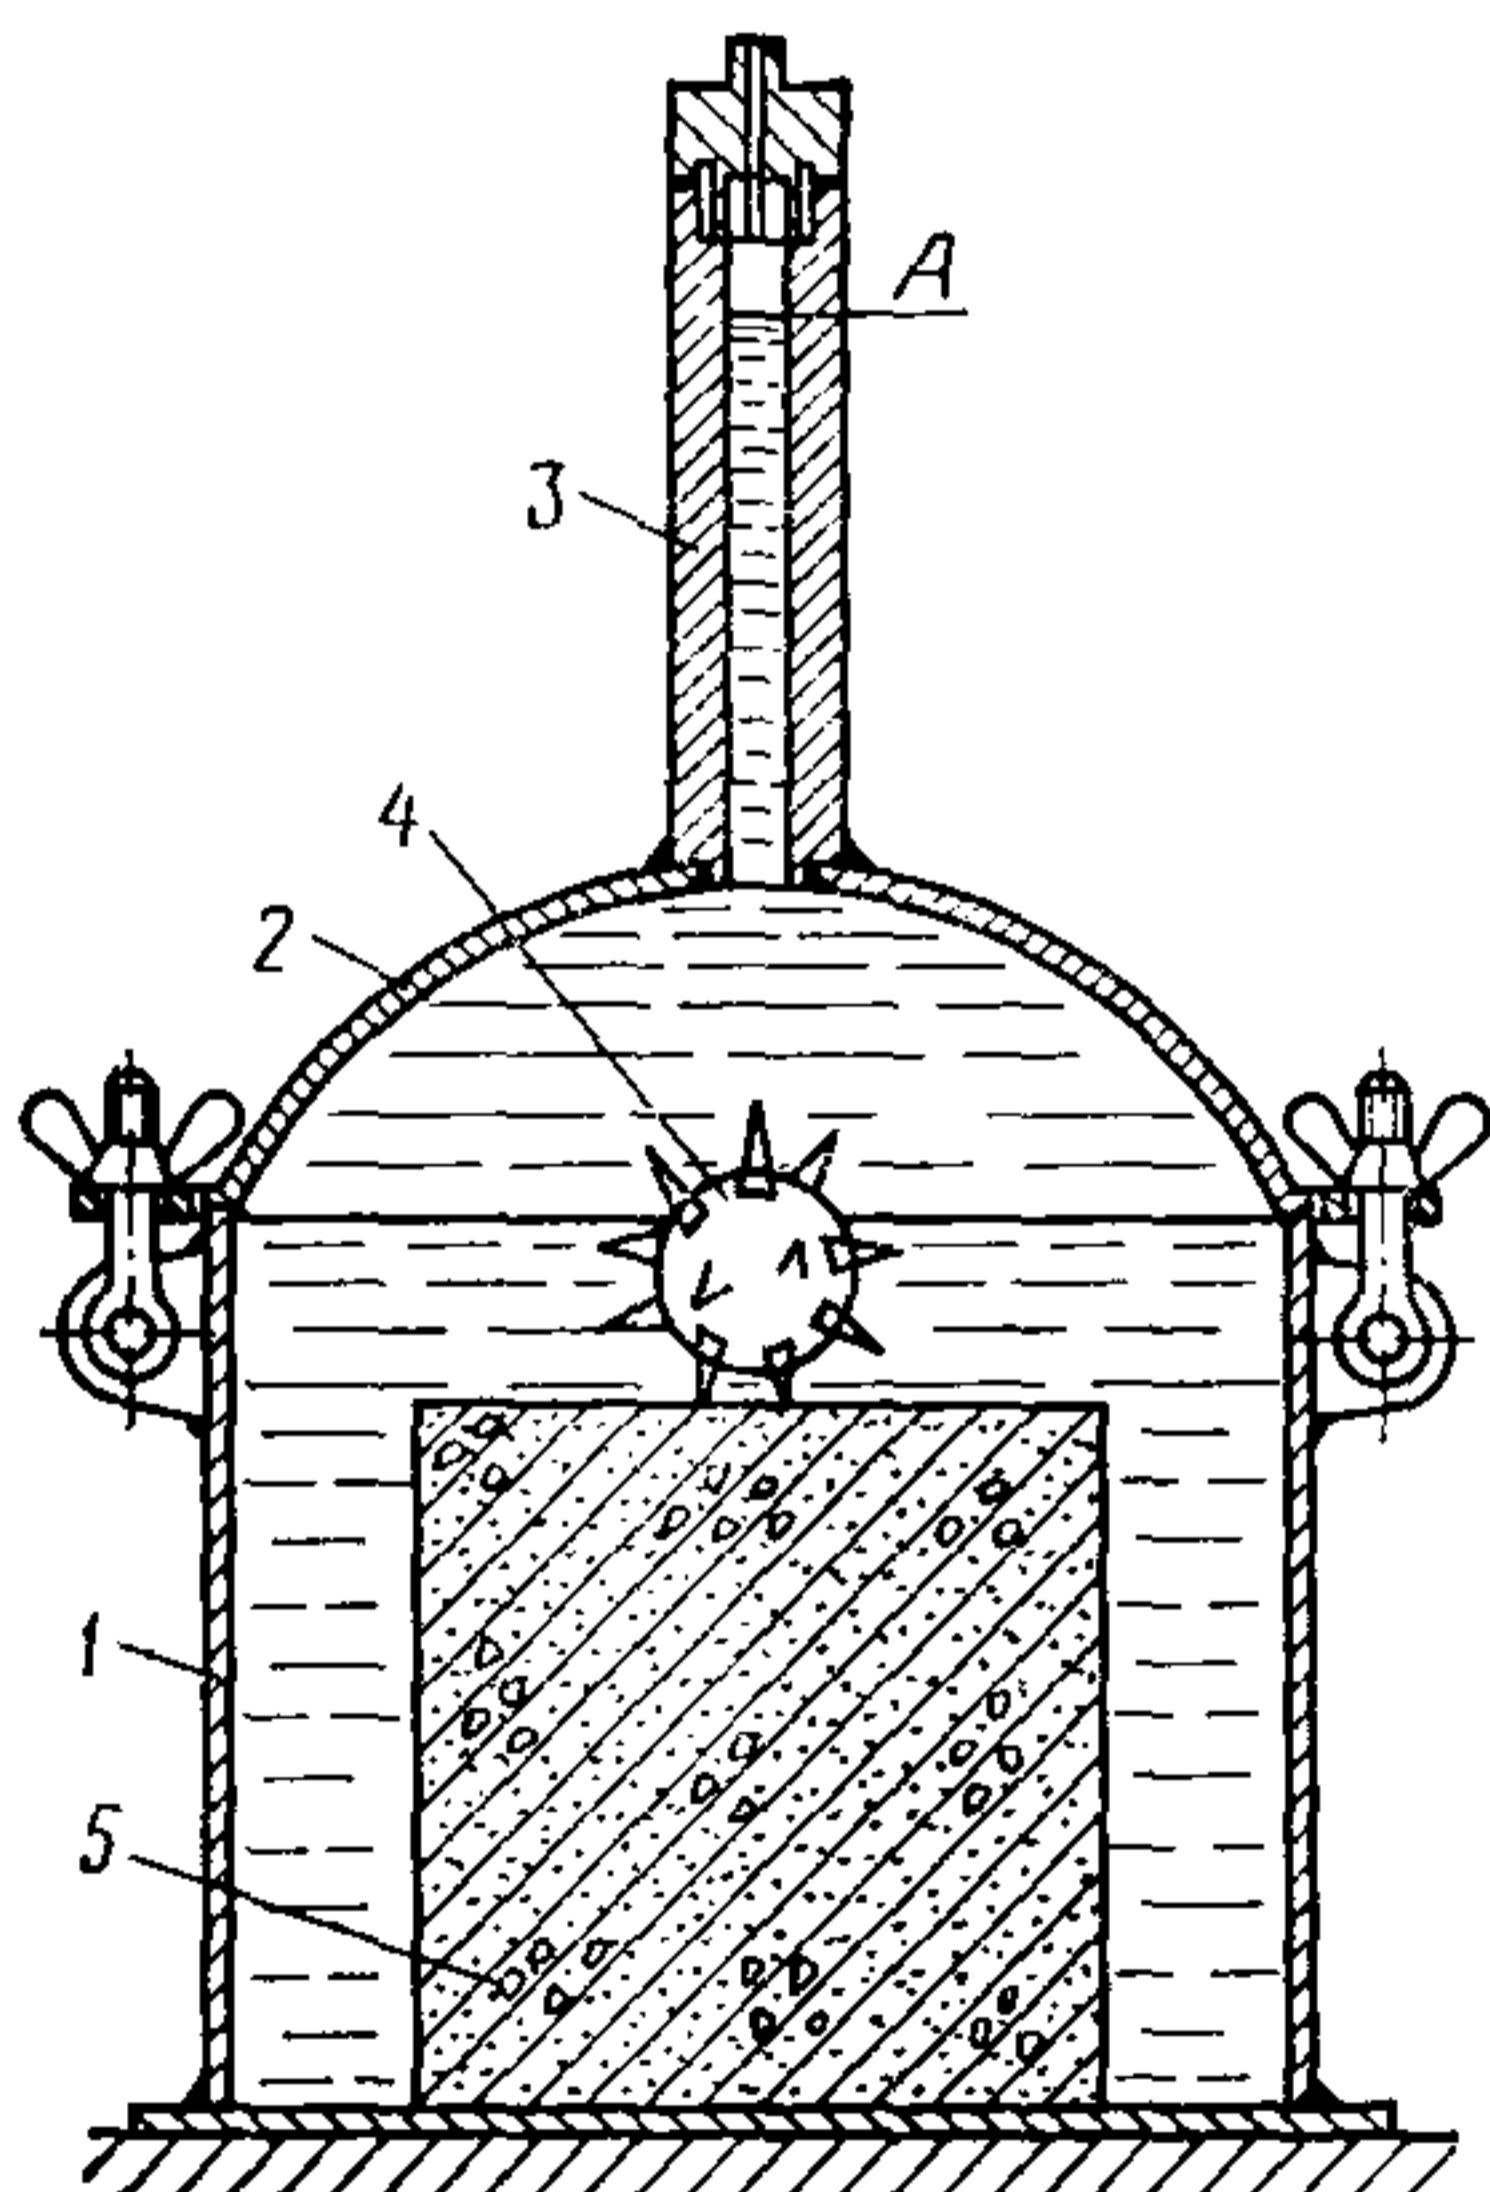


Рис. 40. Схема прибора

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — водомерная трубка; 4 — шар с шипами;
5 — образец

закрывается крышкой, через горловину которой уровень воды доводится до уровня A ;

б) разрушаем образец в замкнутом объеме аэрометра, вследствие чего воздух, находившийся в поровом пространстве образца, освобождается; для ускорения процесса разрушения установку, помещенную на виброплощадку, переворачиваем с боку на бок;

в) контролируя процесс разрушения, периодически отвинчиваем крышку и из мерной емкости доливаем воду до исходного уровня A , который после завершения процесса разрушения остается неизменным;

г) определяем общий объем добавленной воды $V_{\text{вод}}$, равный объему вытесненного воздуха из свежеотформованного образца.

9. По полученным данным производятся расчеты:

а) пористости, %:

$$\Pi = \frac{V_{\text{вод}} \cdot 100}{G_1 - G_2 - G_4 + G_3} = \frac{V_{\text{возд}} \cdot 100}{V_{\text{обр}}} ;$$

б) объемной массы (фактической), г/см³:

$$\gamma_{\Phi\text{б}} = \frac{G_3 - G_2}{G_1 - G_2 - G_4 + G_3} = \frac{G_{\text{обр}}}{V_{\text{обр}}} ;$$

в) удельной массы, г/см³:

$$\gamma^0 = \frac{G_3 - G_2}{(G_1 - G_2 - G_4 + G_3) - V_{\text{вод}}} = \frac{G_{\text{обр}}}{V_{\text{обр}} V_{\text{возд}}} ;$$

г) коэффициента уплотнения

$$K_{\text{упл}} = \left(1 - \frac{\Pi}{100} \right) .$$

10. Искомые характеристики определяются как среднее арифметическое трех опытов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УПЛОТНЕННЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ НЕМЕДЛЕННОЙ РАСПАЛУБКИ

1. Прочность и деформации при сжатии свежеуплотненных бетонных смесей определяют на образцах-кубах размером $15 \times 15 \times 15$ и $20 \times 20 \times 20$ см, изготавляемых в разъемных формах, распалубливаемых сдвигом стенок форм.

Испытание свежеотформованных образцов на сжатие производят на прессах мощностью не более 5 т, оборудованных приспособлениями для замера деформаций (рис. 41).

Модуль деформации смесей (МПа) при сжатии от собственной массы изделий определяют по формуле

$$E_{\text{сж}} = \frac{\sigma h}{\Delta},$$

где σ — напряжение, при котором замеряют полные продольные деформации образцов, МПа;

Δ — деформация, мм;

h — высота образцов, мм.

2. Прочность уплотненных бетонных смесей при растяжении определяют на образцах-восьмерках с шейкой размером $8 \times 8 \times 8$ см в приборе, изображенном на рис. 42. Одновременно формуют три образца, затем извлекают закладные детали, освобождают шейки и на подвижную обойму каждого образца до его разрушения подают нагрузку (струей песка, выходящей из распределительной воронки).

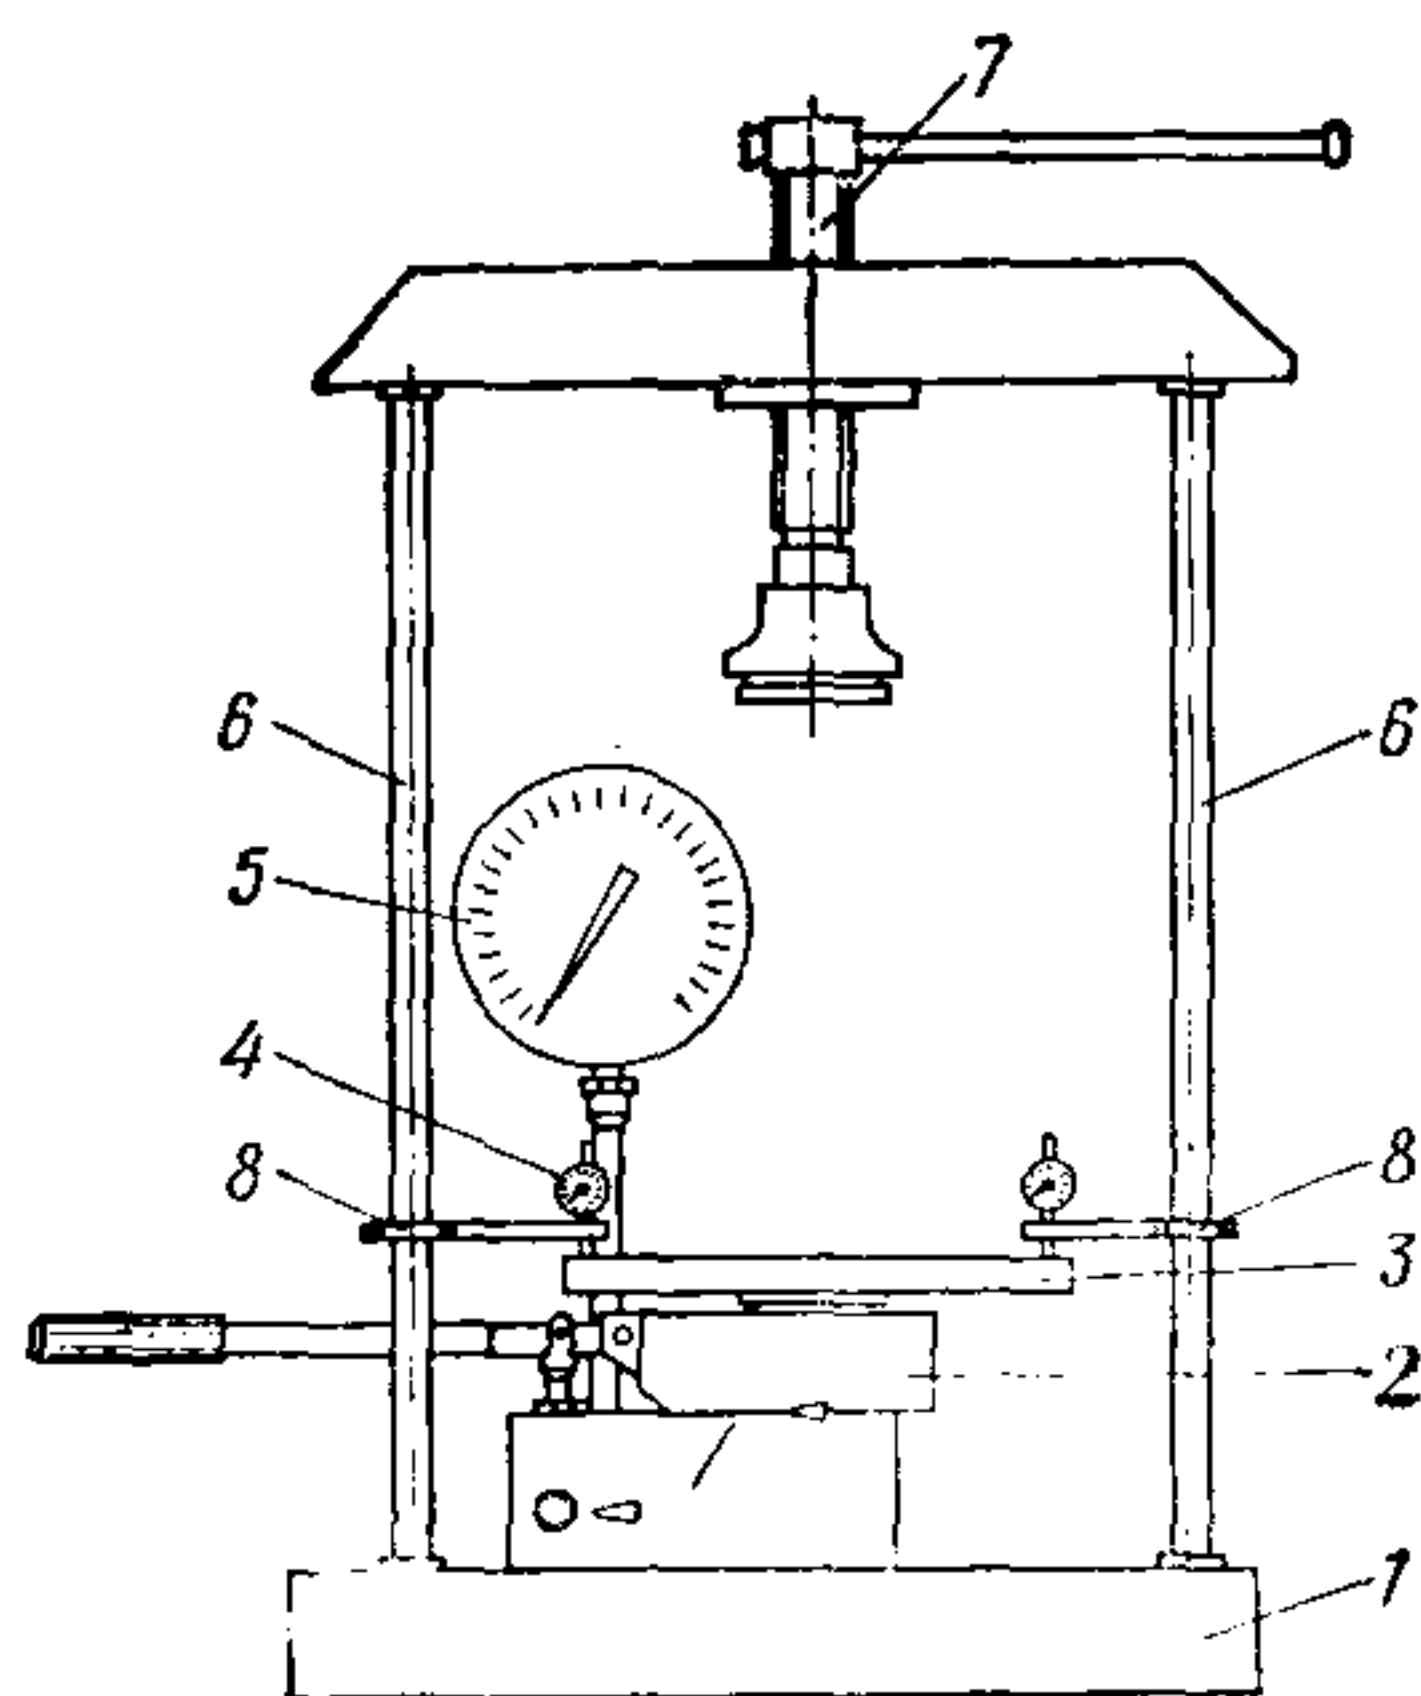


Рис. 41. Гидравлический пресс для испытания свежеотформованных образцов

1 — станина; 2 — домкрат; 3 — плита; 4 — индикаторы; 5 — манометр; 6 — колонка; 7 — винт; 8 — передвижные струбцины

3. Прочность сцепления уплотненных бетонных смесей с металлической опалубкой при ее сдвиге определяют при извлечении из образца, отформованного в форме размером $20 \times 20 \times 20$ см, металлического полого цилиндра диаметром 100 мм. Установка (рис. 43) состоит из станины, на которой укреплена виброплощадка и направ-

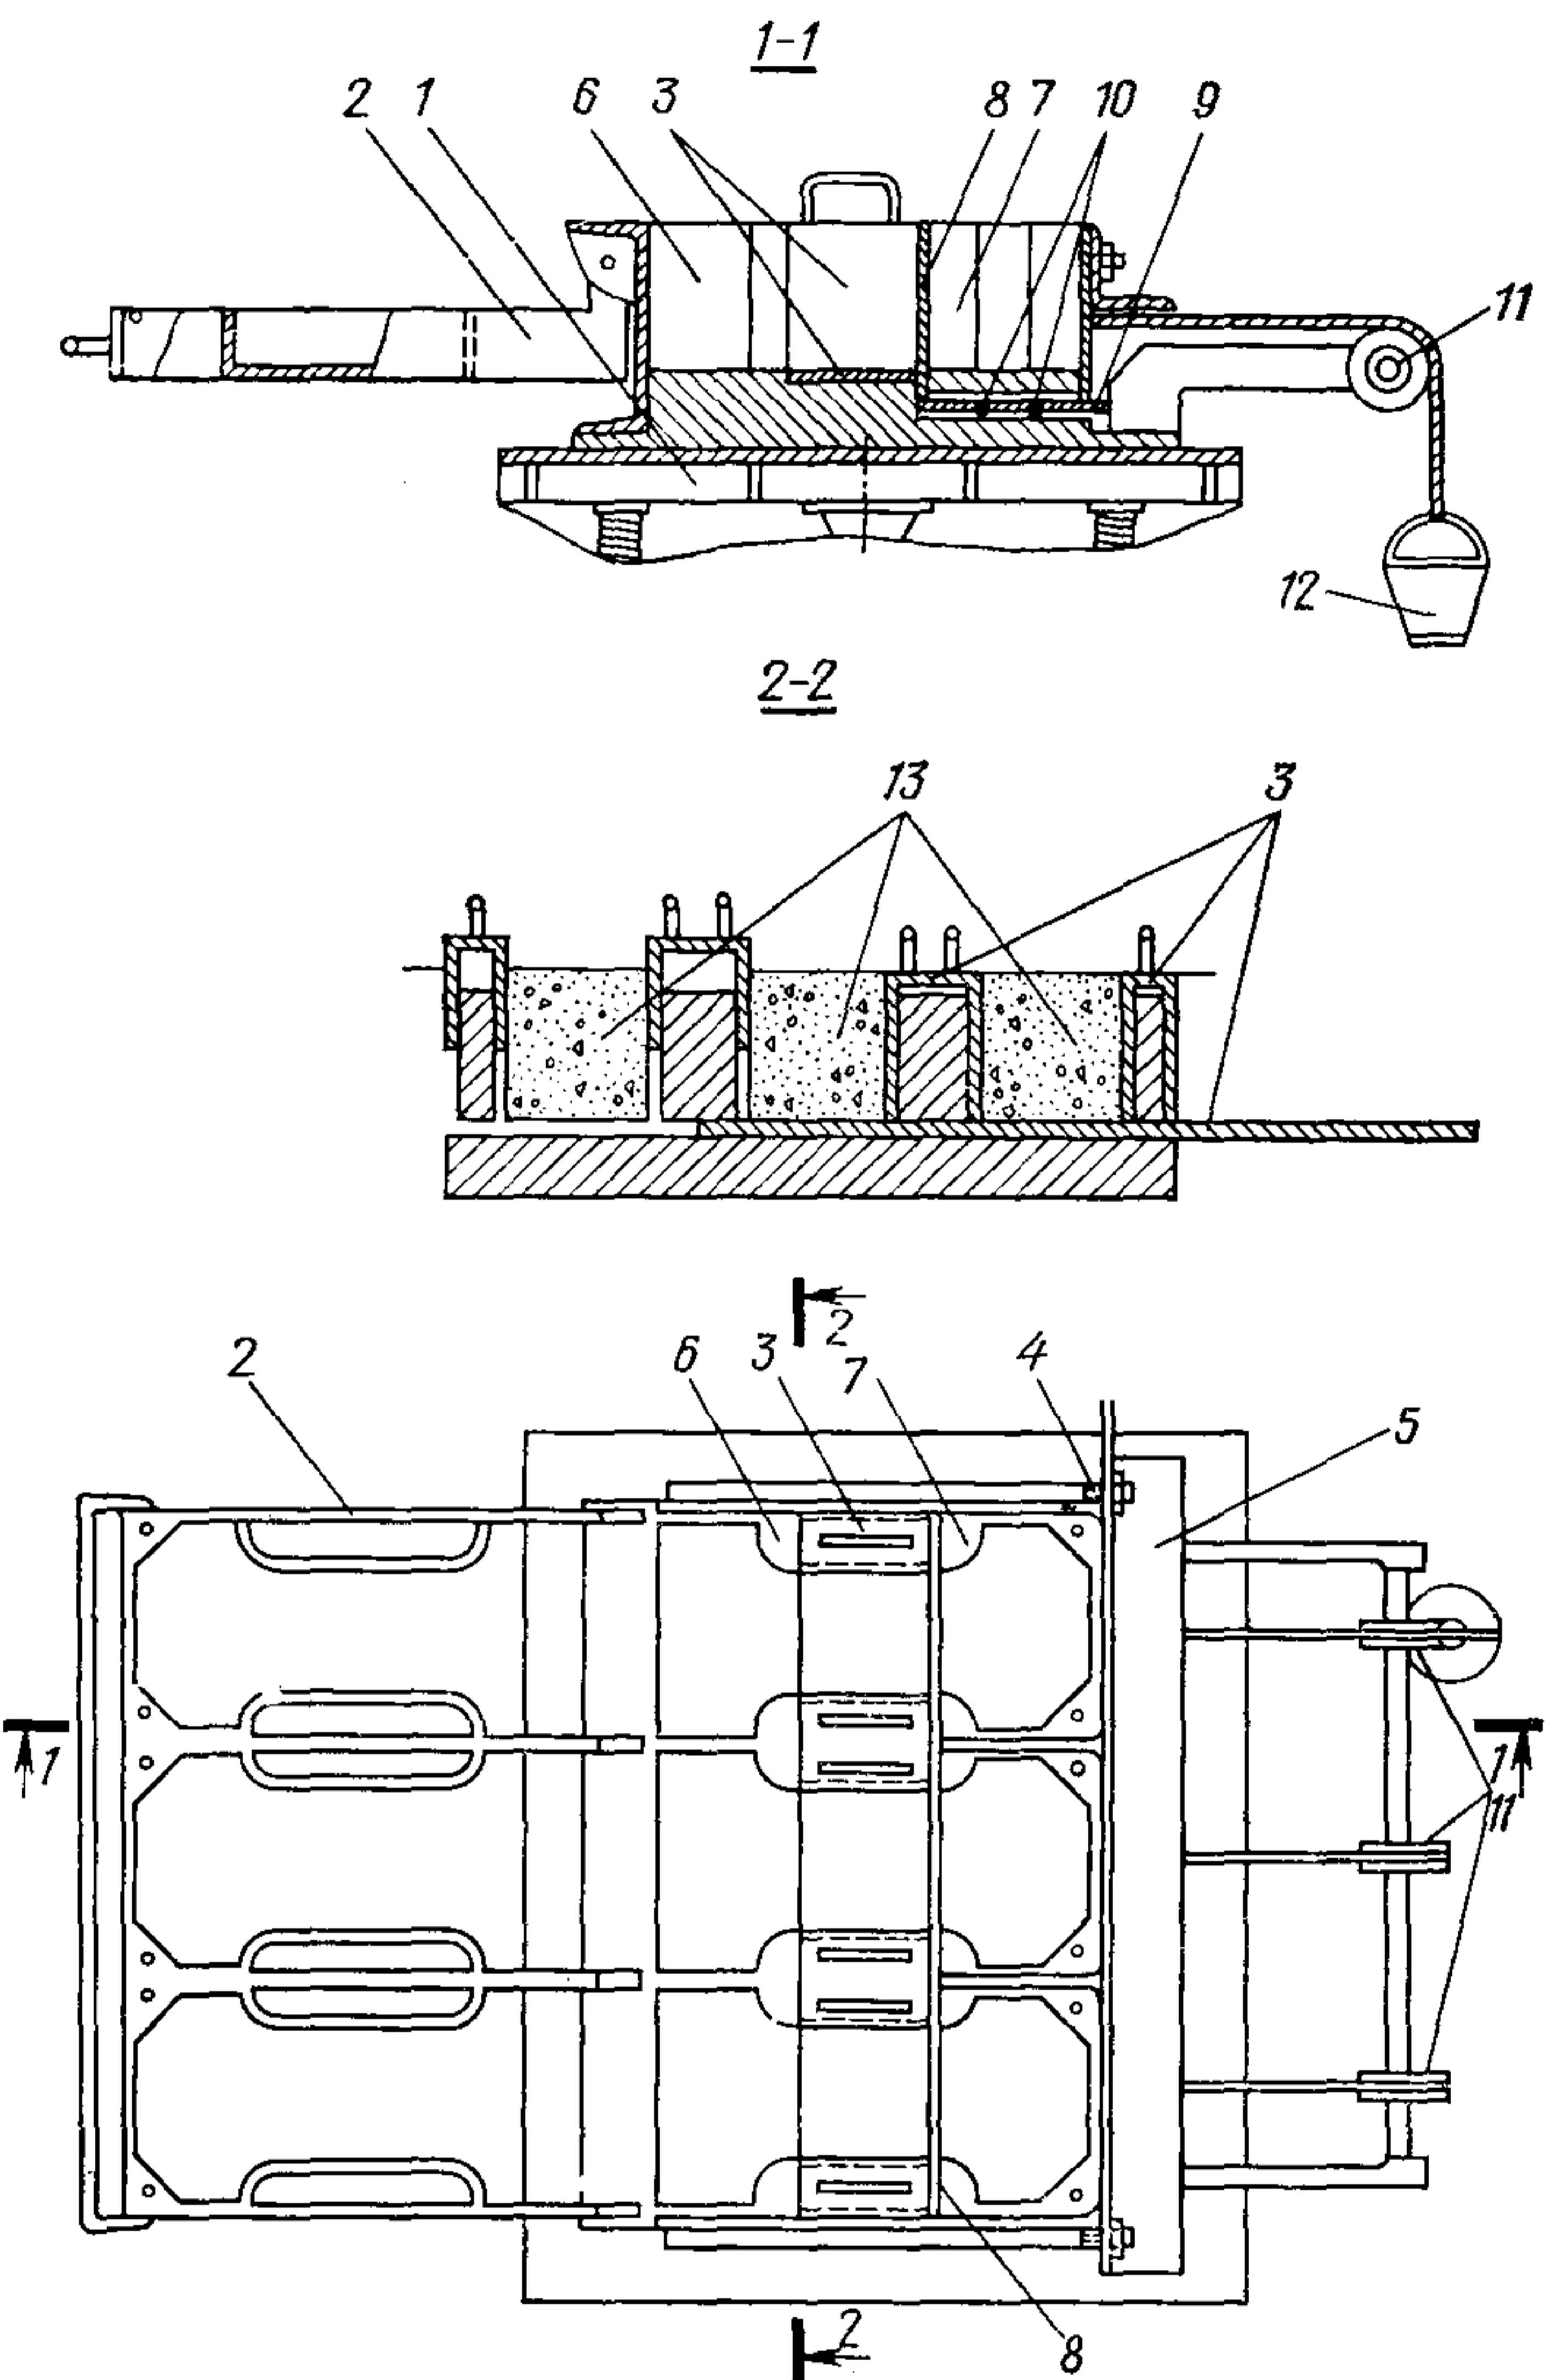


Рис. 42. Прибор для испытания на растяжение свежеотформованных образцов

1 — виброплощадка; 2 — откидная насадка; 3 — закладные детали; 4 — зажим; 5 — уголок; 6 — неподвижная обойма; 7 — подвижная обойма; 8 — резиновая прокладка; 9 — пластиначатый сепаратор; 10 — шарики; 11 — блоки; 12 — сосуд для песка; 13 — свежеотформованный бетон

ляющие стойки по которым перемещается траверса с динамометром. Пуансон для уплотнения смеси имеет отверстие для прохода цилиндра.

4. Удельное сцепление смеси с опалубкой при ее отрыве определяют на установке (см. рис. 43) отрывом пластины размером $20 \times 20 \times 1$ см, укладываемой под пригруз на поверхности смеси в процессе формования, от образца размером $20 \times 20 \times 10$ см.

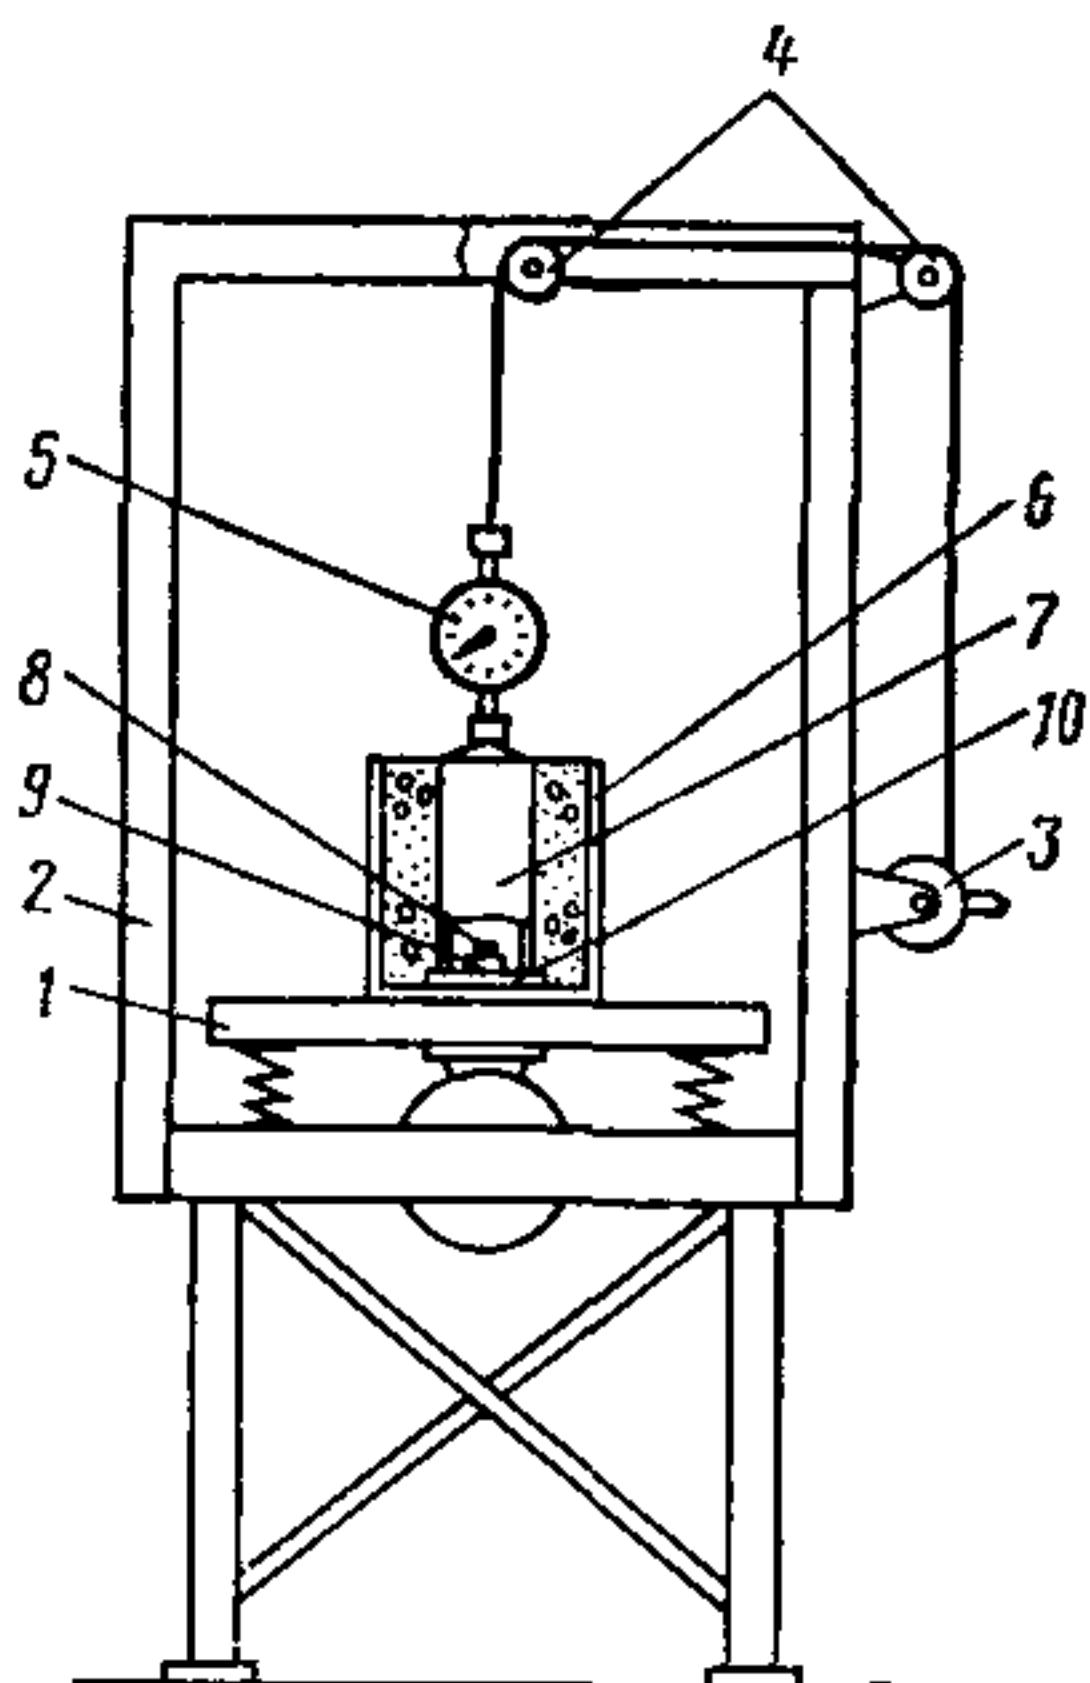


Рис. 43. Схема установки для определения сцепления смеси с опалубкой

1 — виброплощадка; 2 — рама; 3 — лебедка;
4 — блоки; 5 — динамометр; 6 — форма со
смесью; 7 — цилиндр; 8 — штырь; 9 — гай-
ка; 10 — резиновая прокладка

5. Все испытания механических свойств бетонных смесей проводят под действием равномерно возрастающей нагрузки со скоростью $0,02\text{--}0,03$ МПа/с при сжатии и $(2\text{--}4)10^{-4}$ МПа/с при растяжении, а также при отрыве и сдвиге металлической опалубки.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
1. Общие требования	5
2. Требования к бетонным смесям и арматурным каркасам	5
3. Требования к формам, матрицам и стендам	6
4. Укладка бетонной смеси	7
5. Формование изделий	11
6. Отделка формуемых изделий	41
7. Контроль качества формуемых изделий	54
8. Технико-эксплуатационные требования к формовочному оборудованию	56
9. Техника безопасности	59
Приложение 1. Расчетные зависимости для определения параметров оборудования, связанные с обеспечением технологических режимов формования	61
Приложение 2. Определение коэффициента λ	70
Приложение 3. Пример расчета конструктивных технологических параметров виброплощадки	71
Приложение 4. Пример расчета конструктивных технологических параметроввиброустановок	72
Приложение 5. Пример расчета конструктивных технологических параметров ударной резонансной площадки с одной рабочей массой	75
Приложение 6. Пример расчета конструктивных технологических параметров ударной резонансной площадки с двумя рабочими массами	76
Приложение 7. Пример расчета конструктивных технологических параметров передвижныхвиброформ	78
Приложение 8. Пример расчета конструктивных технологических параметров вибропресса	79
Приложение 9. Пример расчета конструктивных технологических параметров виброштампа	81
Приложение 10. Пример расчета конструктивных технологических параметров вибропротяжного устройства для формования лотков оросительных систем	84
Приложение 11. Пример выбора характеристик смесей и параметров оборудования для формования плоских изделий с немедленной распалубкой	88
Приложение 12. Методика определения объемной и удельной масс, пористости и коэффициента уплотнения свежеотформованной бетонной смеси	89
Приложение 13. Методика испытаний механических свойств уплотненных бетонных смесей для расчета параметров немедленной распалубки	92

НИИ ЖБ ГОССТРОЯ СССР
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНОЛОГИИ ФОРМОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией Г. А. Жигачева

Редактор В. В. Петрова

Мл. редактор М. А. Жарикова

Технические редакторы Е. Л. Темкина, Т. В. Кузнецова
Корректоры Г. Г. Морозовская, Е. А. Степанова

Сдано в набор 4/VII—1977 г. Подписано к печати 28/X—1977 г. Т-18159
Формат 84×108¹/₃₂ д. л. Бумага типографская № 1. 5,04 усл. печ. л.
(уч.-изд. 5,89 л.). Тираж 20.000 экз. Изд. № XII—7098. Зак. 206. Цена 30 коп.

Стройиздат
103006, Москва, Каляевская, 23а

Владимирская типография Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7