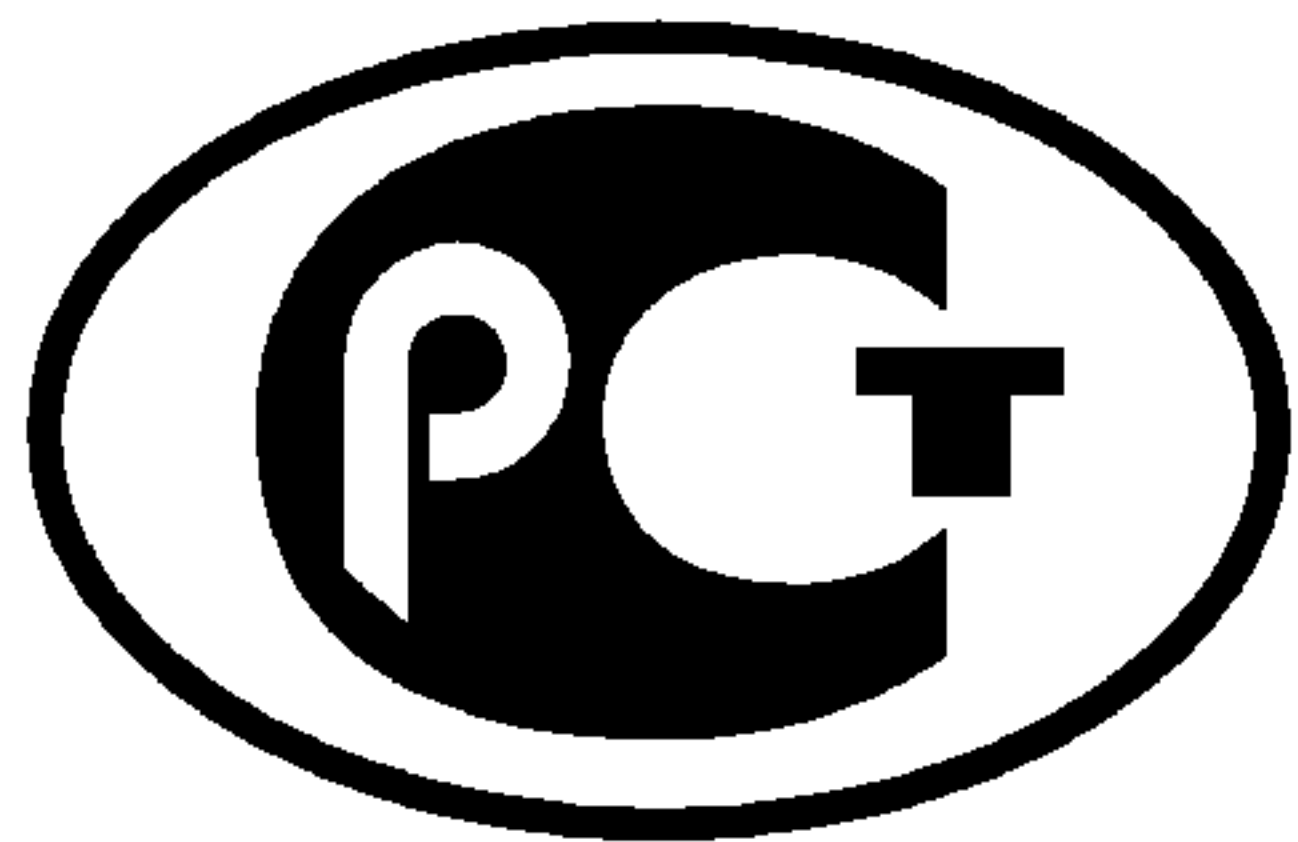

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
53617—
2009

ЩЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Конструкция. Типы и размеры

Издание официальное

БЗ 5—2009/243



Москва
Стандартинформ
2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий» (ФГУП «НИИЭИ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 429 «Изделия электроугольные и электрометаллокерамические»

3 УТВЕРЖДЕН Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 952-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Обозначения	2
5 Щетки. Конструкция, типы и размеры	5
6 Накладки. Конструкция, типы и размеры	45
7 Наконечники. Конструкция, типы и размеры	55

ЩЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Конструкция. Типы и размеры

Carbon brushes for electrical machines. Construction. Types and dimensions

Дата введения — 2011—01—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на щетки, применяемые для подвода и отвода тока на коллекторах и контактных кольцах электрических машин, а также на накладки и наконечники, применяемые для армирования щеток.

1.2 Стандарт устанавливает конструкции, типы и размеры щеток, накладок и наконечников.

1.3 Стандарт не распространяется на щетки, накладки и наконечники, применяемые в электрических машинах военной техники.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.308—79 Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 1173—2006 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия

ГОСТ 2208—2007 Фольга, ленты, листы и плиты латунные. Технические условия

ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 12232—89 (МЭК 136—86) Щетки электрических машин. Размеры и методы определения переходного электрического сопротивления между щеткой и токоведущим проводом и определения усилия вырывания токоведущего провода

ГОСТ 15527—2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 18620—86 Изделия электротехнические. Маркировка

ГОСТ 19904—90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 21888—82 (МЭК 276—68, МЭК 560—77) Щетки, щеткодержатели, коллекторы и контактные кольца электрических машин. Термины и определения

ГОСТ 21930—76 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия

ГОСТ 21931—76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 21888 и определения по ГОСТ 12232, а также термин с соответствующим определением:

3.1 **наконечник:** Токопроводящий элемент щетки, предназначенный для присоединения ее к электрической машине.

4 Обозначения

4.1 Стандарт устанавливает обозначения типов щеток в зависимости от их конструктивного исполнения:

К1 — щетка прямоугольная или цилиндрическая неармированная;

К1-1 — щетка прямоугольная с одним проводом на верхней поверхности;

К1-2 — щетка прямоугольная с одним проводом на верхней поверхности, смещенным от оси щетки;

К1-3 — щетка прямоугольная с двумя проводами на верхней поверхности;

К1-4 — щетка прямоугольная с одним проводом на меньшей боковой грани;

К1-5 — щетка прямоугольная с одним проводом на большей боковой грани;

К1-7 — щетка прямоугольная с двумя проводами на верхней поверхности, смещенными от оси щетки;

К1-8 — щетка прямоугольная с четырьмя проводами на верхней поверхности, симметричными относительно оси щетки;

К2-3 — щетка со скошенной контактной поверхностью и двумя проводами на верхней поверхности, симметричными относительно оси щетки;

К3-2 — щетка со скошенными контактной и верхней поверхностями, с одним проводом на верхней поверхности, смещенным от оси щетки;

К3-3 — щетка со скошенными контактной и верхней поверхностями, двумя проводами на верхней поверхности, симметричными относительно оси щетки;

К3-5 — щетка со скошенными контактной и верхней поверхностями, с одним проводом на большей боковой грани;

К3-8 — щетка со скошенными контактной и верхней поверхностями, четырьмя проводами на верхней поверхности, симметричными относительно оси щетки;

К4-2 — щетка прямоугольная со скосом на верхней поверхности и одним проводом на скосе;

К5-2 — щетка со скошенной контактной поверхностью и одним проводом на скосе верхней поверхности;

К6-3 — щетка прямоугольная с двумя скосами на верхней поверхности, симметричными относительно оси щетки, и двумя проводами на скосах;

К6-8 — щетка прямоугольная с двумя скосами на верхней поверхности, симметричными относительно оси щетки, и четырьмя проводами на скосах;

К8 — щетка прямоугольная с пазом на верхней поверхности неармированная;

К8-2 — щетка прямоугольная с пазом и одним проводом на верхней поверхности, смещенным от оси щетки;

К8-3 — щетка прямоугольная с пазом и двумя проводами на верхней поверхности, симметричными относительно оси щетки;

К8-4 — щетка прямоугольная с пазом на верхней поверхности и одним проводом на меньшей боковой грани;

К8-5 — щетка прямоугольная с пазом на верхней поверхности и одним проводом на большей боковой грани;

К8-8 — щетка прямоугольная с пазом и четырьмя проводами на верхней поверхности, симметричными относительно оси щетки;

К10-4 — щетка со скошенной контактной поверхностью, пазом на верхней поверхности и одним проводом на меньшей боковой грани;

К11-3 — щетка со скошенной контактной поверхностью, скошенным пазом и двумя проводами на верхней поверхности, симметричными относительно оси щетки;

К11-4 — щетка со скошенной контактной поверхностью, скошенным пазом на верхней поверхности и одним проводом на меньшей боковой грани;

К11-8 — щетка со скошенной контактной поверхностью, скошенным пазом и четырьмя проводками на верхней поверхности;

К12-3 — щетка прямоугольная с пазом и двумя проводками на верхней поверхности, с резиновой накладкой;

К12-8 — щетка прямоугольная с пазом и четырьмя проводками на верхней поверхности, с резиновой накладкой;

К13-2 — щетка прямоугольная с пазом и скосом на верхней поверхности и одним проводом на скосе;

К14 — щетка прямоугольная с головкой на верхней поверхности;

К14-1 — щетка прямоугольная с головкой на верхней поверхности и одним проводом на головке;

К14-5 — щетка прямоугольная с головкой на верхней поверхности и одним проводом на боковой грани;

К16-2 — щетка со скошенной контактной поверхностью, двумя скосами на верхней поверхности и одним токоведущим проводом на скосе;

К17-3 — щетка со скошенной контактной поверхностью, тремя скосами на верхней поверхности и двумя проводками на боковых скосах;

К21-2 — щетка сложной конструкции с одним проводом;

К21-3 — щетка сложной конструкции с двумя проводками;

К23-1 — щетка трапецеидальная с одним проводом на боковой поверхности;

К23-4 — щетка трапецеидальная с одним проводом на верхней поверхности.

4.2 В стандарте применены обозначения размеров щеток по ГОСТ 12232 и ГОСТ 21888, установлены дополнительные обозначения размеров щеток, накладок и наконечников:

a_1 — размер между боковой гранью щетки и осью токоведущего провода в направлении оси коллектора или контактного кольца;

a_2 — размер между осями токоведущих проводов в направлении оси коллектора или контактного кольца;

a_3 — ширина паза на верхней поверхности щетки или накладки в направлении оси коллектора или контактного кольца;

a_4 — ширина площадки верхней поверхности щетки до скоса на боковой грани;

a_5 — ширина большей скошенной верхней поверхности щетки;

a_7 — размер прилегающей поверхности накладки к аксиальной стороне щетки;

a_8 — размер верхней поверхности накладки по аксиальной стороне щетки;

a_9 — размер между осями отверстий накладки для токоведущих проводов по аксиальной стороне щетки;

B — ширина наконечников П и ПГ;

B_1 — размер заготовки наконечников Д и ДГ до элементов, закрепляющих провод;

B_2 — ширина заготовки наконечников Д и ДГ;

d — диаметр цилиндрической головки щетки;

d_1 — диаметр отверстия наконечника для контактного стержня;

d_2 — диаметр отверстия накладки для крепления к щетке;

d_3 — диаметр упорного отверстия накладки под нажимной палец;

d_4 — диаметр заготовки наконечников Д и ДГ под токоведущий провод;

d_5 — диаметр отверстия для токоведущего провода на верхней поверхности накладки;

d_6 — диаметр отверстия для токоведущего провода на нижней поверхности накладки;

f — ширина площадки при вершине угла скоса щетки;

H — высота наконечников Ф и ФГ;

h — высота заготовки наконечников Ф и ФГ;

L — длина наконечника;

l_1 — размер до центра отверстия наконечника под винт;

l_2 — размер части наконечника, закрепляющей токоведущий провод;

r_1 — размер от верхней поверхности щетки до оси токоведущего провода;

r_2 — глубина паза на верхней поверхности щетки;

r_3 — высота цилиндрической головки щетки;

r_5 — размер от верхней поверхности накладки до центра отверстия для крепления к щетке;
 r_6 — высота накладки;
 S — толщина материала накладки и наконечника;
 S_1 — толщина наконечников П и ПГ после опрессовки токоведущего провода;
 t_1 — размер между осями отверстий в щетке для токоведущих проводов в направлении касательной к рабочей поверхности коллектора или контактного кольца;
 t_2 — ширина паза на верхней поверхности щетки в направлении касательной к рабочей поверхности коллектора или контактного кольца;
 t_3 — размер прилегающей поверхности накладки по тангенциальной стороне щетки;
 t_4 — размер между центром отверстия под нажимной палец в накладке и ее боковой гранью;
 t_5 — размер между боковыми сторонами накладки;
 t_6 — размер между осями отверстий в накладке для токоведущих проводов по тангенциальной стороне щетки;
 t_7 — длина выступа накладки для ограничения износа щетки;
 t_8 — размер верхней поверхности накладки по тангенциальной стороне щетки;
 α — угол скоса контактной поверхности щетки;
 β — угол скоса верхней поверхности щетки;
 β_1 — угол скоса накладки;
 γ — угол скоса на боковой грани щетки.

4.3 Стандарт устанавливает обозначения типов накладок в зависимости от их конструктивного исполнения:

НК-1 — металлическая, согнутая под прямым углом, с упорным отверстием под нажимной палец или без него;

НК-2 — металлическая, согнутая под прямым углом, с упорным отверстием под нажимной палец или без него и с выступом для ограничения износа щетки;

НК-3 — металлическая, согнутая под острым углом;

НК-4 — металлическая, согнутая под острым углом и с выступом для ограничения износа щетки;

НК-5 — металлическая, согнутая с двух сторон под прямым углом, с упорным отверстием под нажимной палец и двумя выступами для ограничения износа щетки;

НК-6(I) — усеченная пирамида из резины с прямоугольным основанием и двумя отверстиями под токоведущий провод;

НК-6(II) — усеченная пирамида из резины с прямоугольным основанием и четырьмя отверстиями под токоведущий провод;

НК-7(I) — прямоугольный параллелепипед из резины с двумя отверстиями под токоведущий провод и пазом на верхней поверхности;

НК-7(II) — прямоугольный параллелепипед из резины с четырьмя отверстиями под токоведущий провод и пазом на верхней поверхности;

НК-9 — прямоугольная призма из резины с цилиндрическим выступом для крепления к щетке;

НК-10 — резиновая пластина с двумя отверстиями под токоведущий провод;

НК-11 — текстолитовая пластина с изогнутой верхней поверхностью и двумя отверстиями под токоведущий провод.

4.4 Стандарт устанавливает обозначения типов наконечников в зависимости от их конструктивного исполнения:

В — штампованный вилочный открытый;

ВГ — штампованный вилочный закрытый;

В2С — штампованный вилочный с двумя пазами открытый;

П — штампованный пластинчатый открытый;

ПГ — штампованный пластинчатый закрытый;

Д — штампованный двойной открытый;

ДГ — штампованный двойной закрытый;

Ф — штампованный флажковый открытый;

ФГ — штампованный флажковый закрытый.

4.5 В стандарте применены обозначения допусков, форм и расположения поверхностей по ГОСТ 2.308.

5 Щетки. Конструкция, типы и размеры

5.1 Щетки установленных типов по 4.1 приведены на рисунке 1.

5.2 Щетки типов К1-7, К1-8, К3-8, К6-8, К8-8, К11-8, К12-8 могут изготавливаться разрезными с использованием накладок разного типа.

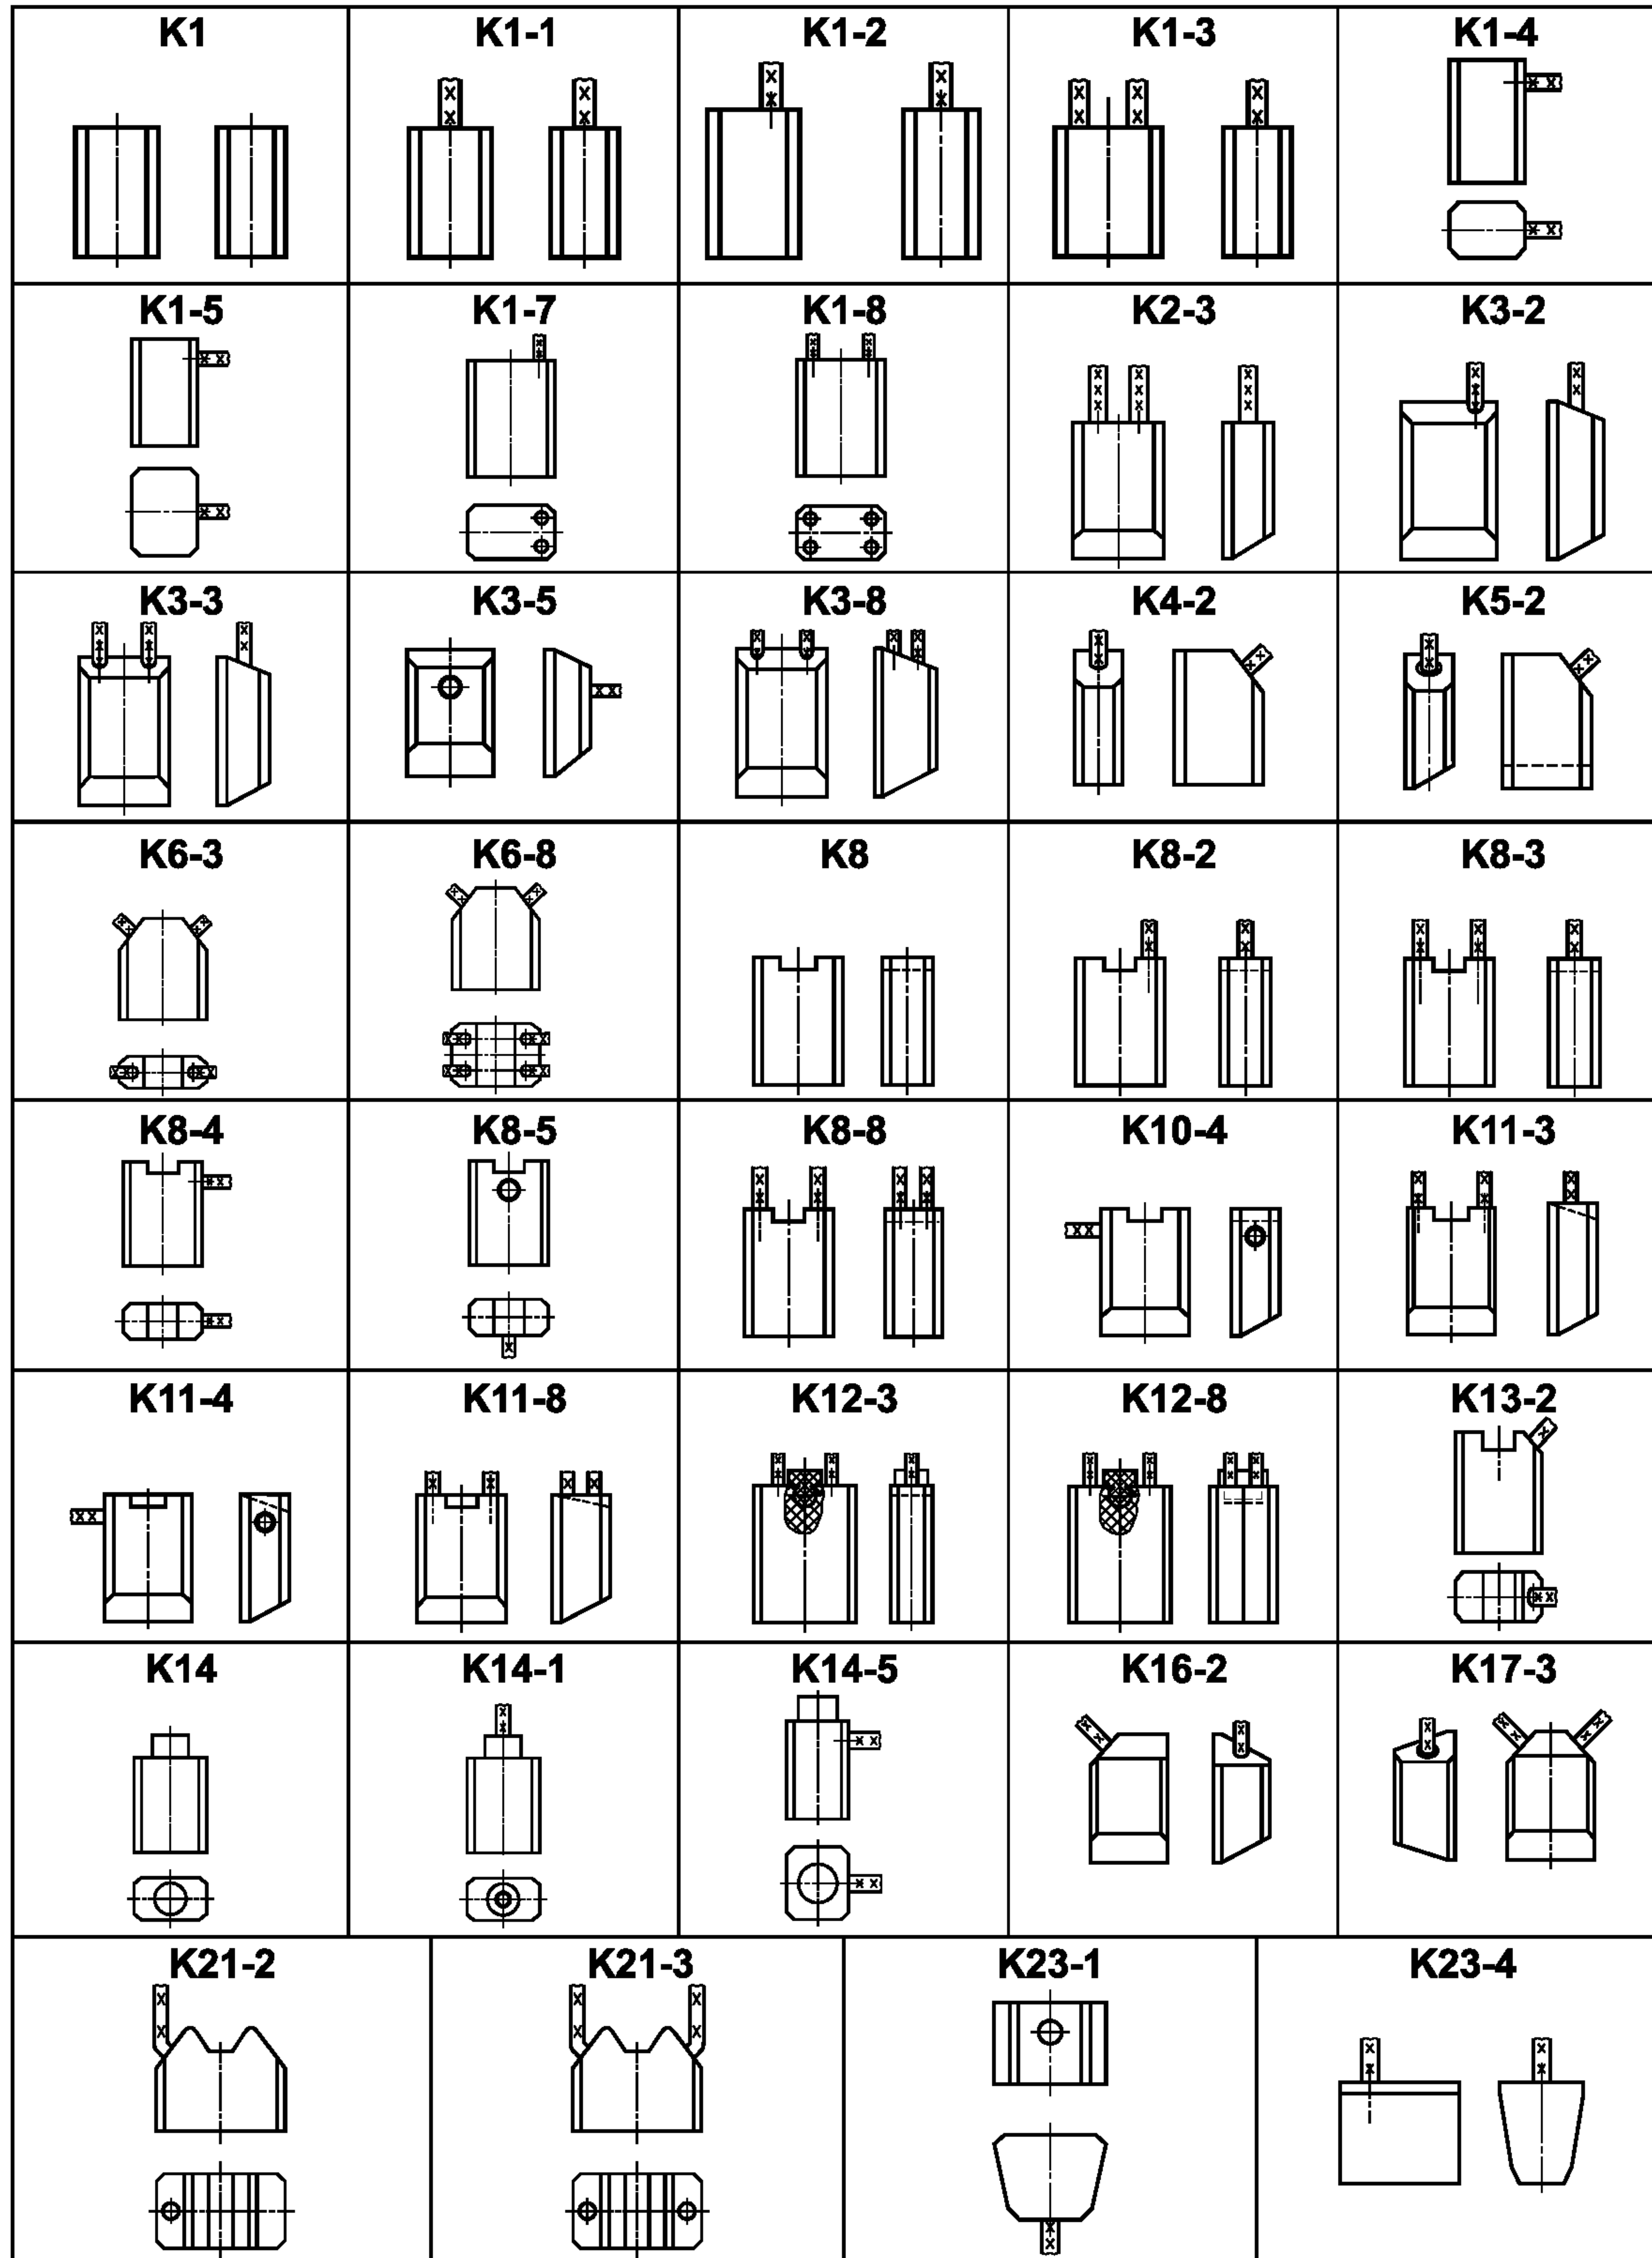


Рисунок 1

5.3 Рекомендуемые сочетания основных размеров щеток t , a и r указаны в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

t	a	r	t	a	r	t	a	r	t	a	r			
1,60	2,00	5,0	5,00	6,30	16,0	6,00	6,00	10,0	6,50	6,50	11,0			
2,00	2,50	4,0			18,0			13,0		7,00	16,0			
		7,0			20,0			20,0		8,00	25,0			
		8,0			25,0			15,0		10,00	20,0			
2,40	3,00	7,2		6,50	15,0	6,50	8,00	17,0	7,00	12,50	15,0			
2,50	3,20	8,0		7,4	20,0			20,0		27,0	25,0			
	4,00	10,0		12,5	20,0			25,0		27,0	27,0	20,0		
		6,3		16,0	25,0			32,0		32,0	32,0	20,0		
3,20	4,70	4,7		8,00	18,0	10,00	6,30	12,50	16,0	7,00	16,00	25,0		
	5,00	22,0			20,0				7,50		10,5			
	6,30	12,5			25,0				22,0		20,0	8,00	18,0	
		32,0			35,0				25,0		16,00	16,0	21,0	
4,00	4,00	12,5	10,00	11,5	6,30	12,50	15,00	25,0	7,10	16,00	25,0			
		15,0		15,0				20,0			7,30	13,00	18,0	
		16,0		16,0				25,0			7,50	7,50	10,5	
		8,0		17,0				27,0			7,90	12,40	20,0	
	5,00	5,00	9,5	10,00	18,0	6,30	12,50	15,00	20,0	7,30	16,00	20,0		
			10,0		20,0				25,0			7,50	7,50	10,5
			11,0		25,0				27,0			7,90	12,40	20,0
			12,0		29,0				32,0			8,00	8,00	22,0
		6,30	16,0	14,5	12,50	16,0	6,30	16,00	22,50	20,0	8,00	10,00	20,0	
				16,0		20,0				21,0			9,00	20,0
				20,0		32,0				25,0			12,50	25,0
				6,30		16,0				27,0				
7,00	10,5	20,0	20,0	20,0	32,0	22,0								
4,20	6,20	21,0	16,00	25,0	6,40	16,00	22,50	23,5	8,00	10,00	25,0			
4,50	7,50	8,0		32,0							25,0	27,0	27,0	
5,00	5,00	18,0	20,00	25,0	6,50	6,50	32,00	40,0	8,00	12,50	25,0			
		13,0		32,0							50,0	32,0		
	6,00	16,0	10,0	6,50	6,50	8,0	8,0	8,0			12,50	25,0		
		9,0	15,0										32,0	
	6,30	12,5	5,50	10,00							32,0			
				12,00										

Продолжение таблицы 1

В миллиметрах

<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>																
8,00	15,00	25,0	10,00	22,50	20,0	12,50	40,00	50,0	20,00	25,00	60,0																
	16,00			25,0	25,00			32,0		25,0	44,00	64,0	30,00	40,0													
		20,0		32,0			40,0			20,0		64,0															
		27,0		35,0			50,0				64,0	20,0															
		28,0		40,0			12,70				22,20	40,0	23,0														
		32,0		50,0			14,00			38,00	40,0	32,0															
	16,50	18,0		32,0	32,0	15,60	25,00	51,0		40,0	40,0	20,0															
	20,00	25,0		32,0	40,00	50,0	16,00	20,00		25,00	50,0	32,0	32,00	42,0													
		32,0												60,0	50,0	45,0											
		50,0												60,0	40,0	50,0											
	22,00	25,0		25,00	40,00	60,0	22,00	25,00		40,0	25,0	40,0	56,0	60,0													
	32,0	32,0												45,00	70,0	40,0	64,0	64,0									
		50,0												11,00	16,00	20,0	80,0										
	8,80	19,20		14,0	12,00	10,00	15,0	25,00		50,0	40,0	50,00	40,00	50,0													
		26,60		26,0		21,00	20,0							64,0	52,0												
	9,00	38,00		60,0	12,50	32,00	32,0	16,00		32,00	35,0	22,00	30,00	60,0													
15,00			16,0						40,0					32,00	50,0												
9,50	21,00	18,5	16,00	25,0	32,0	16,00	25,0	42,0	25,00	32,00	32,0																
	22,00	40,0									44,0	35,0	50,0														
10,00	12,50	20,0	12,50	20,00	25,0	20,00	38,0	50,0	25,00	25,00	40,0																
		25,0										20,0	25,0	50,0	64,0	30,00	40,0										
		27,0																25,00	20,0	50,0	56,0	32,0	45,0				
		30,0																						25,0	32,0	64,0	47,0
		32,0																									
	16,00	20,0		25,00	20,0	32,0	17,40	21,80		23,0	32,00							52,0									
	25,0	20,0										40,0	17,90	21,80	56,0												
	18,00	20,0		20,0	25,00	32,0	40,0	20,00		20,00	32,0	25,00	40,00	57,0													
		25,0												32,00	20,0	50,0	40,0	80,0									
		27,0																	40,0	50,0	50,0						
		32,0																				40,0	50,0				
		40,0																						40,0			
	50,0	64,0		40,0																							

Окончание таблицы 1

В миллиметрах

<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>
25,00	40,00	50,0	25,00	40,00	64,0	30,00	32,00	45,0	32,00	32,00	60,0
		56,0		50,00		40,0		40,00			
		60,0	30,00	30,00	40,0	50,0		64,0			

Примечания
1 Предпочтительные сочетания *t*, *a* и *r* выделены полужирным шрифтом.
2 Значения размеров щеток *t* и *a*, предназначенные для использования на контактных кольцах, допускается менять местами.

5.4 Предельные отклонения размеров *t*, *a* и *r* щеток и щеткодержателей должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

В миллиметрах

Номинальные размеры <i>t</i> , <i>a</i> и <i>r</i>	Щеткодержатель		Щетка		Зазор	Предельное отклонение <i>r</i>
	Предельное отклонение <i>t</i> и <i>a</i>	Поле допуска	Предельное отклонение <i>t</i> и <i>a</i>	Поле допуска		
От 1,0 до 2,5 включ.	+0,014 +0,054	0,040	−0,03 −0,09	0,06	0,044 0,144	± 0,3
Св. 2,5 до 3,2 включ.	+0,020 +0,068	0,048		−0,03 −0,11	0,08	
» 3,2 » 5,0 »	+0,025 +0,083	0,058	−0,04 −0,13			
» 5,0 » 10,0 »	+0,032 +0,102	0,070		−0,05 −0,15	0,10	0,072 0,232
» 10,0 » 16,0 »	+0,040 +0,124	0,084	0,100 0,300			0,110 0,330
» 16,0 » 25,0 »	+0,050 +0,150	0,100		0,110 0,330	0,110 0,330	
» 25,0 » 32,0 »	+0,060 +0,180	0,120				
» 32,0 » 50,0 »						
» 50,0 » 80,0 »						

5.5 Предельные отклонения суммарного размера *t* разрезных щеток допускается увеличивать на 0,02 мм.

5.6 Для щеток, применяемых в автотракторной промышленности, зазор между щеткой и щеткодержателем является рекомендуемым, но не должен быть выше 2,5-кратного значения, указанного в таблице 2.

5.7 Для щеток, имеющих большое термическое расширение (металлографитные и необожженные графитные), предельные отклонения на размеры *t* и *a* по согласованию с потребителем могут быть увеличены.

5.8 Основные размеры t , a , r и дополнительные размеры каждого типа щеток указаны на рисунках 2—40 и должны соответствовать таблицам 3—41. Дополнительные размеры щеток и сечения токоведущих проводов являются рекомендуемыми и в зависимости от марки материала щеток могут быть изменены.

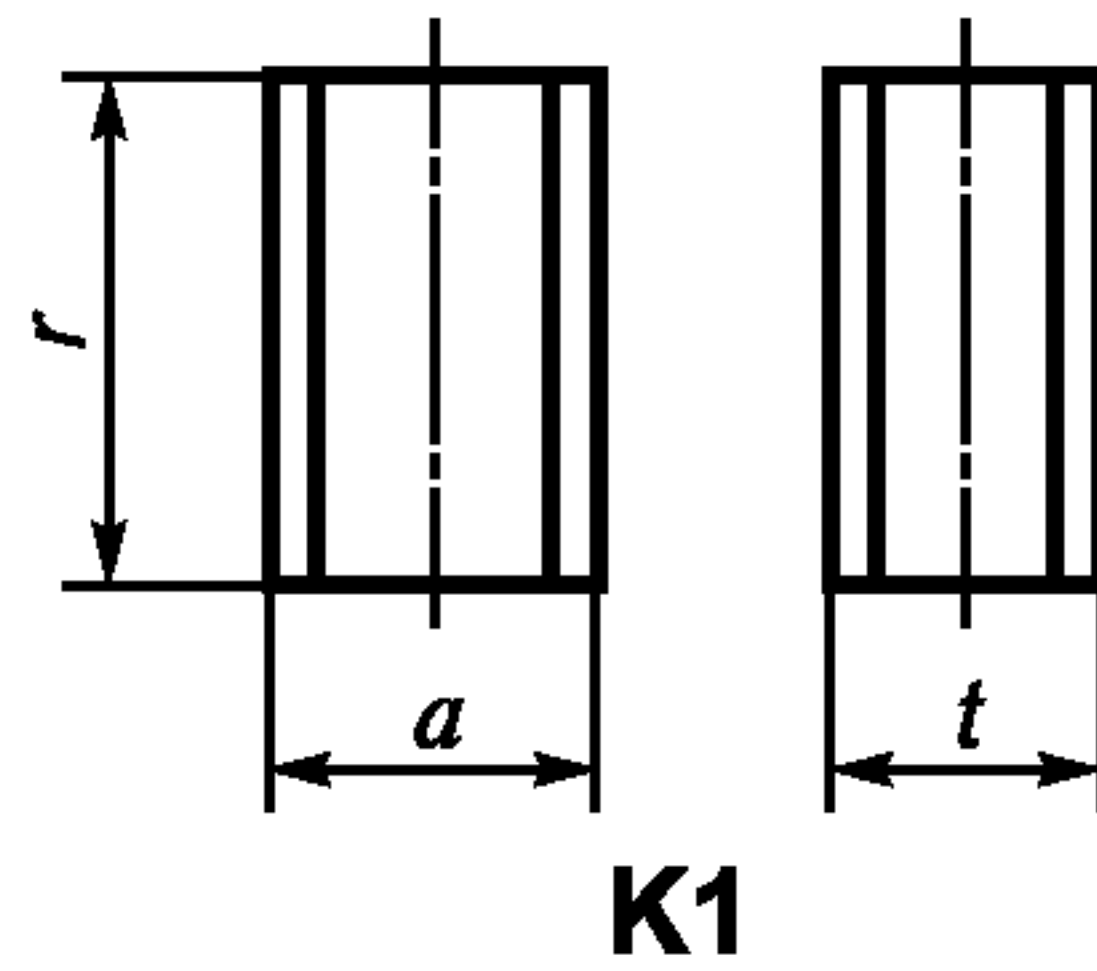


Рисунок 2

Таблица 3

В миллиметрах

t	a	r	t	a	r	
1,6	2,0	5,0	5,0	6,3	16,0	
				20,0		
2,0	2,5	4,0		7,0	30,0	
		7,0		8,0	15,0	
2,4	3,0	7,2		12,5	16,0	
2,5	4,00	10,0		6,3	10,0	20,0
3,2	4,0	6,3			10,0	32,0
		16,0		7,0	30,0	40,0
4,0	5,0	12,5		8,0	10,0	25,0
					12,5	12,5
			20,0		20,0	25,0
						32,0
4,2	6,2	21,0		20,0	50,0	


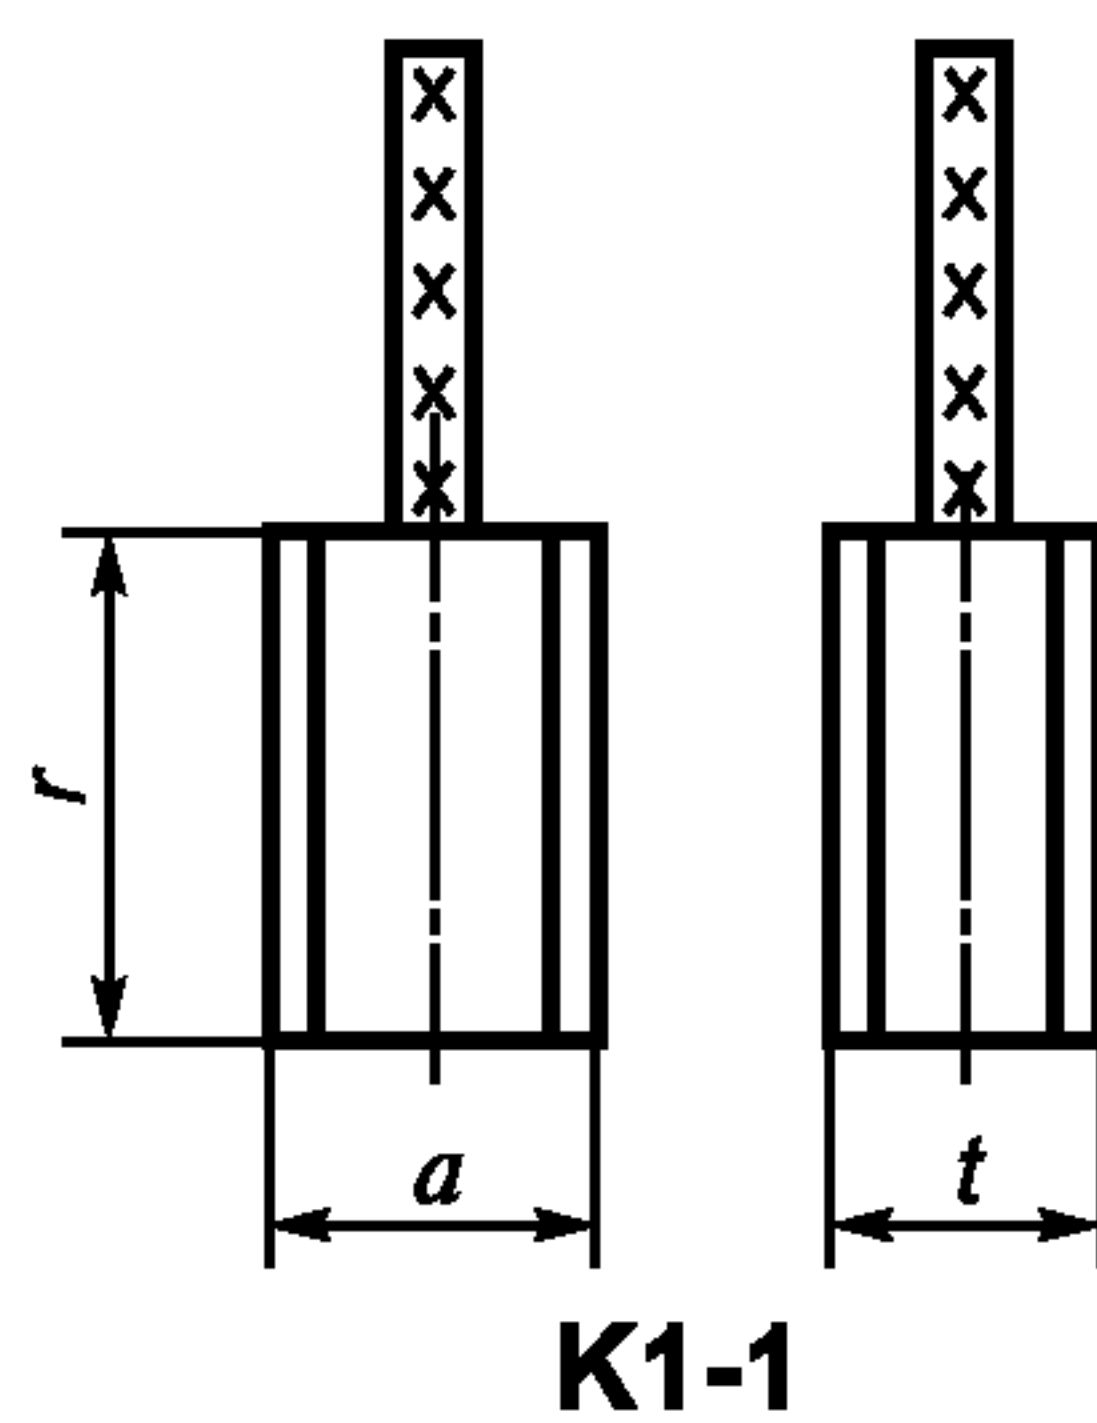


Рисунок 3

Таблица 4

В миллиметрах

t	a	r	Марка и сечение провода, мм ²			
3,2	4,0	6,3	ПЩ 0,16			
	4,7	4,7	ПЩ 0,30			
4,0	4,0	12,5	ПЩ 0,16			
		15,0	ПЩ 0,30			
		16,0				
5,0	6,3	12,5	ПШ 0,50			
		16,0				
		20,0				
	8,0	6,5	16,0	ПЩ 0,30		
		10,0	20,0			
			25,0			
			32,0			
		12,0	10,0		25,0	ПЩ 0,50
			12,0		29,0	
			12,5		32,0	
6,0	6,5	15,0	ПЩ 0,30			
6,2	11,0	18,0	ПЩ 0,50			
6,3	8,0	20,0	ПЩ 1,00			
		25,0	ПЩ 0,50			
	10,0	16,0				
		20,0	ПЩ 1,00			
		32,0				
6,5	6,5	20,0	ПЩ 0,30			
	10,0		ПШ 0,50			
8,0	8,0	20,0	ПЩ 1,00			
	10,0	12,5				
		12,5				
		12,5				
	12,5	12,5		32,0	ПЩ 1,50	
		16,0				
12,5						
10,0	12,5	32,0	ПЩ 2,50			
16,0	ПЩ 4,00					

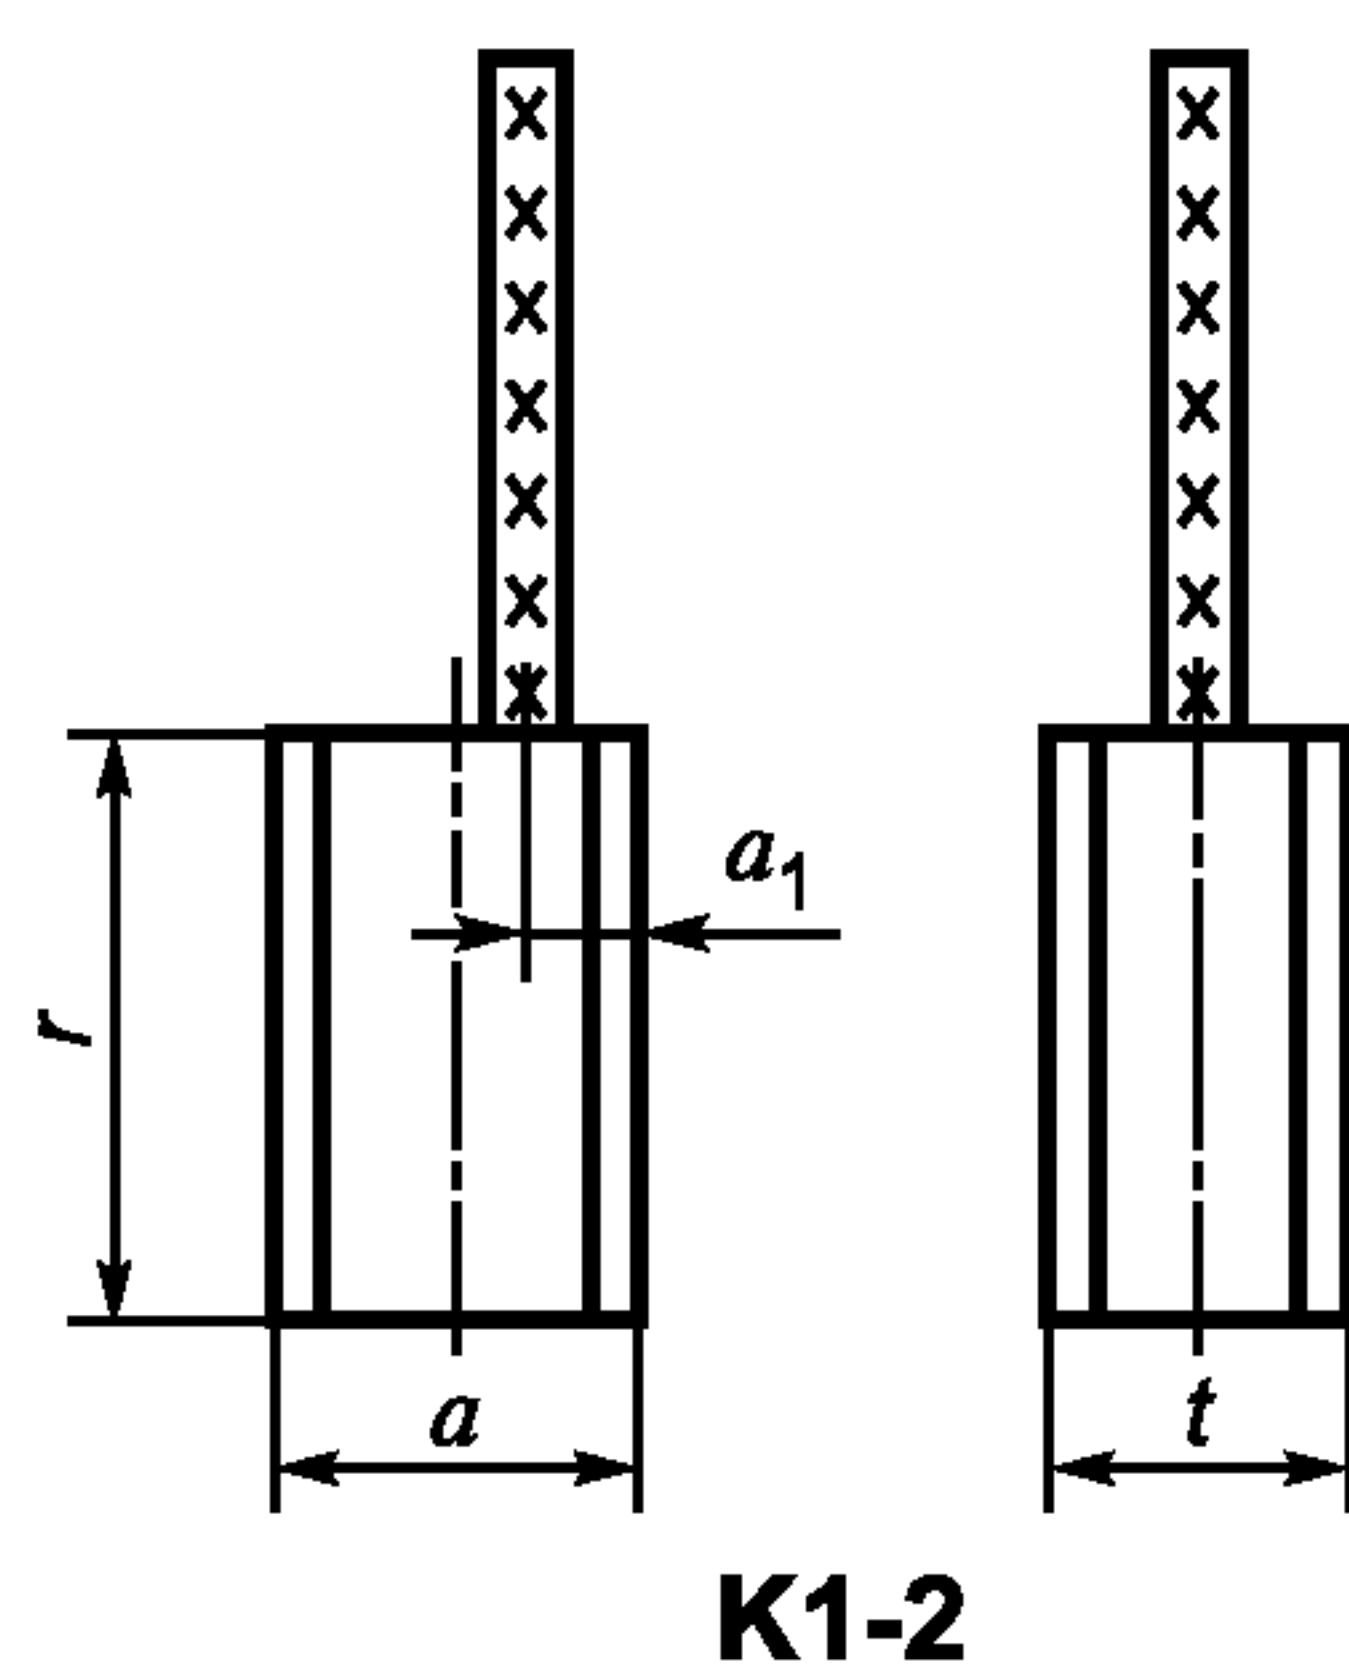

К1-2

Рисунок 4


Таблица 5

В миллиметрах

t	a	r	a_1	Марка и сечение провода, мм ²	
4,0	5,0	12,5	3,5	ПЩ 0,30	
5,0	16,0	25,0		ПЩ 0,75	
6,3	16,0	25,0	4,0		ПЩ 1,00
	20,0				
7,0	20,0	35,0	5,0	ПЩ 1,50	
8,0	10,0	25,0			
	12,5				
10,0	16,0	32,0		6,0	ПЩ 2,50
	20,0	25,0			
	25,0	32,0			
12,5	12,5	32,0	5,0	ПЩ 4,00	
	16,0				
	20,0	25,0	6,0		
		32,0			
		50,0			
	25,0	20,0	25,0		6,0
		25,0	35,0		
40,0					
50,0					

В миллиметрах

t	a	r	a_1	Марка и сечение провода, мм ²
12,5	32,0	32,0	6,0	ПЩ 6,00
		40,0	8,0	
	40,0	50,0		
		64,0		
	44,0	40,0		
	50,0	50,0		
64,0				
16,0	20,0	32,0	5,0	ПЩ 4,00
	25,0		8,0	
	32,0	6,0		
	40,0	40,0		
		50,0		
20,0	20,0	50,0	6,0	ПЩ 6,00
	32,0	64,0		
	40,0	50,0		
	50,0	64,0		
22,0	30,0	60,0	ПЩ 10,00	
25,0	32,0	50,0		
		64,0		

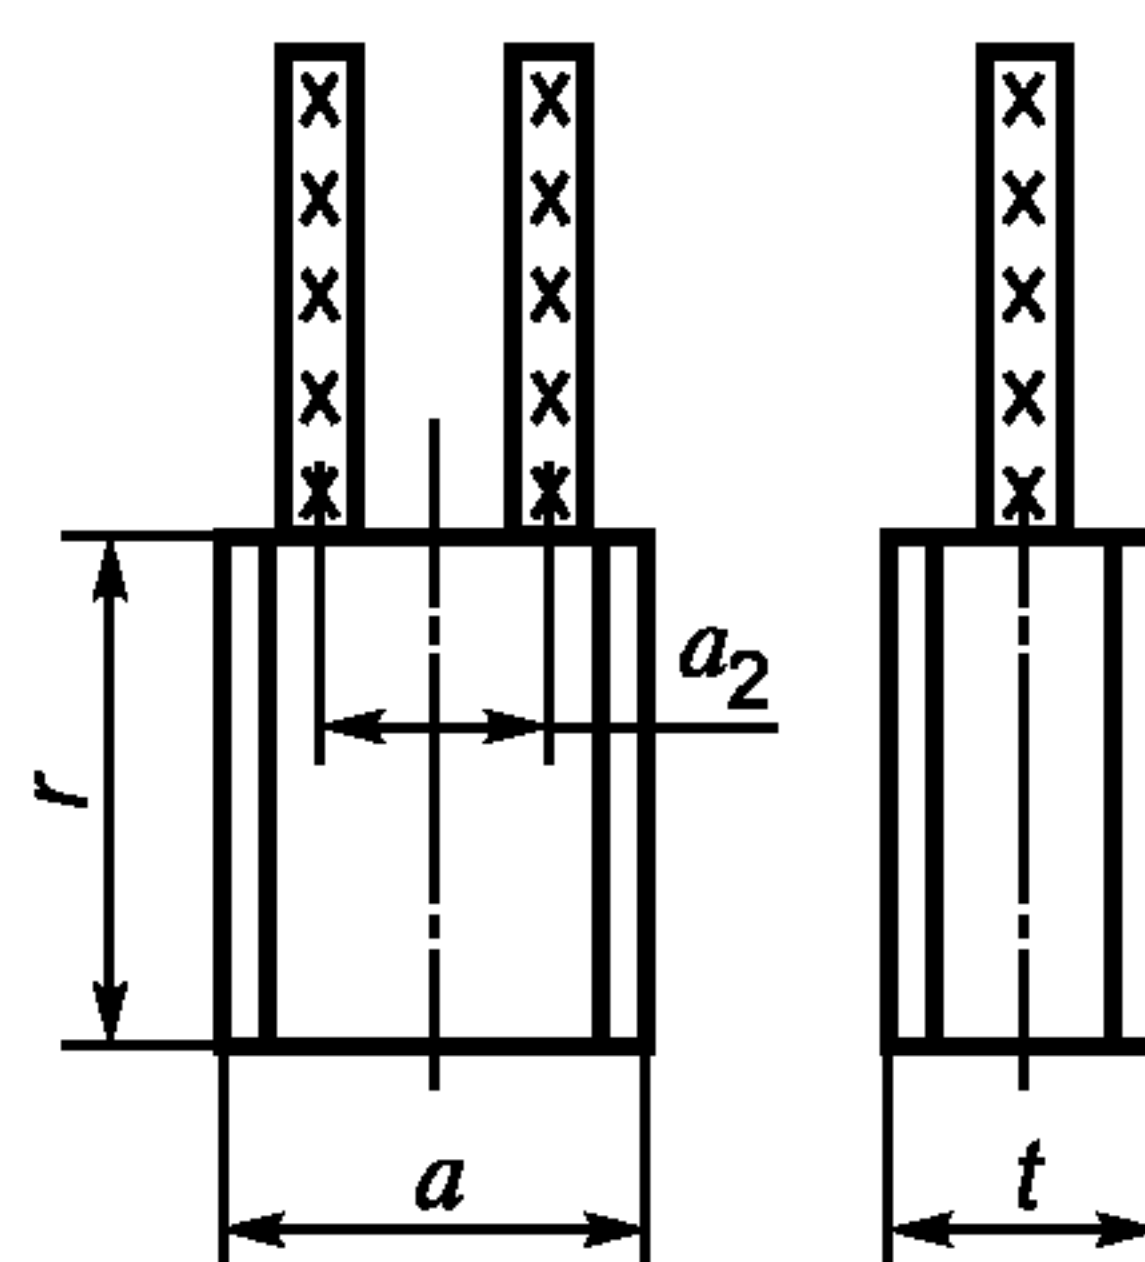

К1-3

Рисунок 5

Таблица 6

В миллиметрах


t	a	r	a_2	Марка и сечение провода, мм ²
5,0	15,0	20,0	12,0	ПЩ 1,00
	20,0	25,0		ПЩ 0,50
6,0	30,0	32,0		ПЩ 1,50

Продолжение таблицы 6

В миллиметрах

t	a	r	a_2	Марка и сечение провода, мм ²
6,3	15,0	20,0	8,0	ПЩ 1,50
	16,0	25,0		12,0
	20,0	32,0	ПЩ 0,75	
	32,0	40,0	ПЩ 1,00	
		50,0		
6,5	15,0	20,0	8,0	ПЩ 0,50
7,0	20,0	25,0		
		35,0		
8,0	20,0	25,0	7,0	ПЩ 2,50
	15,0		9,0	ПЩ 1,00
	16,5	18,0	20,0	ПЩ 2,50
	32,0	50,0		
	40,0	40,0		
8,8	19,2	14,0	10,0	
9,5	21,0	18,5		ПЩ 4,00
10,0	16,0	20,0	9,0	ПЩ 1,50
	20,0	25,0	14,5	ПЩ 1,50
		32,0	12,0	ПЩ 2,50
		40,0	16,0	ПЩ 4,00
	25,0	32,0		ПЩ 2,50
		40,0		ПЩ 4,00
12,0	21,0	20,0	20,0	ПЩ 6,00
	32,0			
12,5	20,0	25,0	12,0	ПЩ 1,50
		32,0		15,0
	25,0	20,0		
		25,0		
		32,0		
	32,0	25,0	18,0	
		32,0	20,0	
		40,0		
		50,0		
	40,0	50,0	26,0	ПЩ 4,00
		64,0		34,0
50,0	64,0			

t	a	r	a_2	Марка и сечение провода, мм ²
16,0	22,0	25,0	14,0	ПЩ 2,50
	25,0	32,0	16,0	
		40,0		
	32,0	50,0	20,0	ПЩ 4,00
		32,0		
		40,0		
20,0	25,0	40,0	16,0	ПЩ 6,00
		50,0		
		60,0		
	30,0	40,0	20,0	
	32,0	32,0		
		40,0		
		50,0		
	40,0	50,0	26,0	
22,0	30,0	60,0	18,0	ПЩ 4,0
25,0	25,0	35,0		ПЩ 6,0
		40,0		
		50,0		
		60,0		
32,0	30,0	40,0		20,0
	32,0	32,0		
		50,0		
	40,0	64,0		
50,0	34,0			
30,0	30,0	40,0	18,0	ПЩ 6,0
32,0	40,0	64,0	26,0	ПЩ 10,0

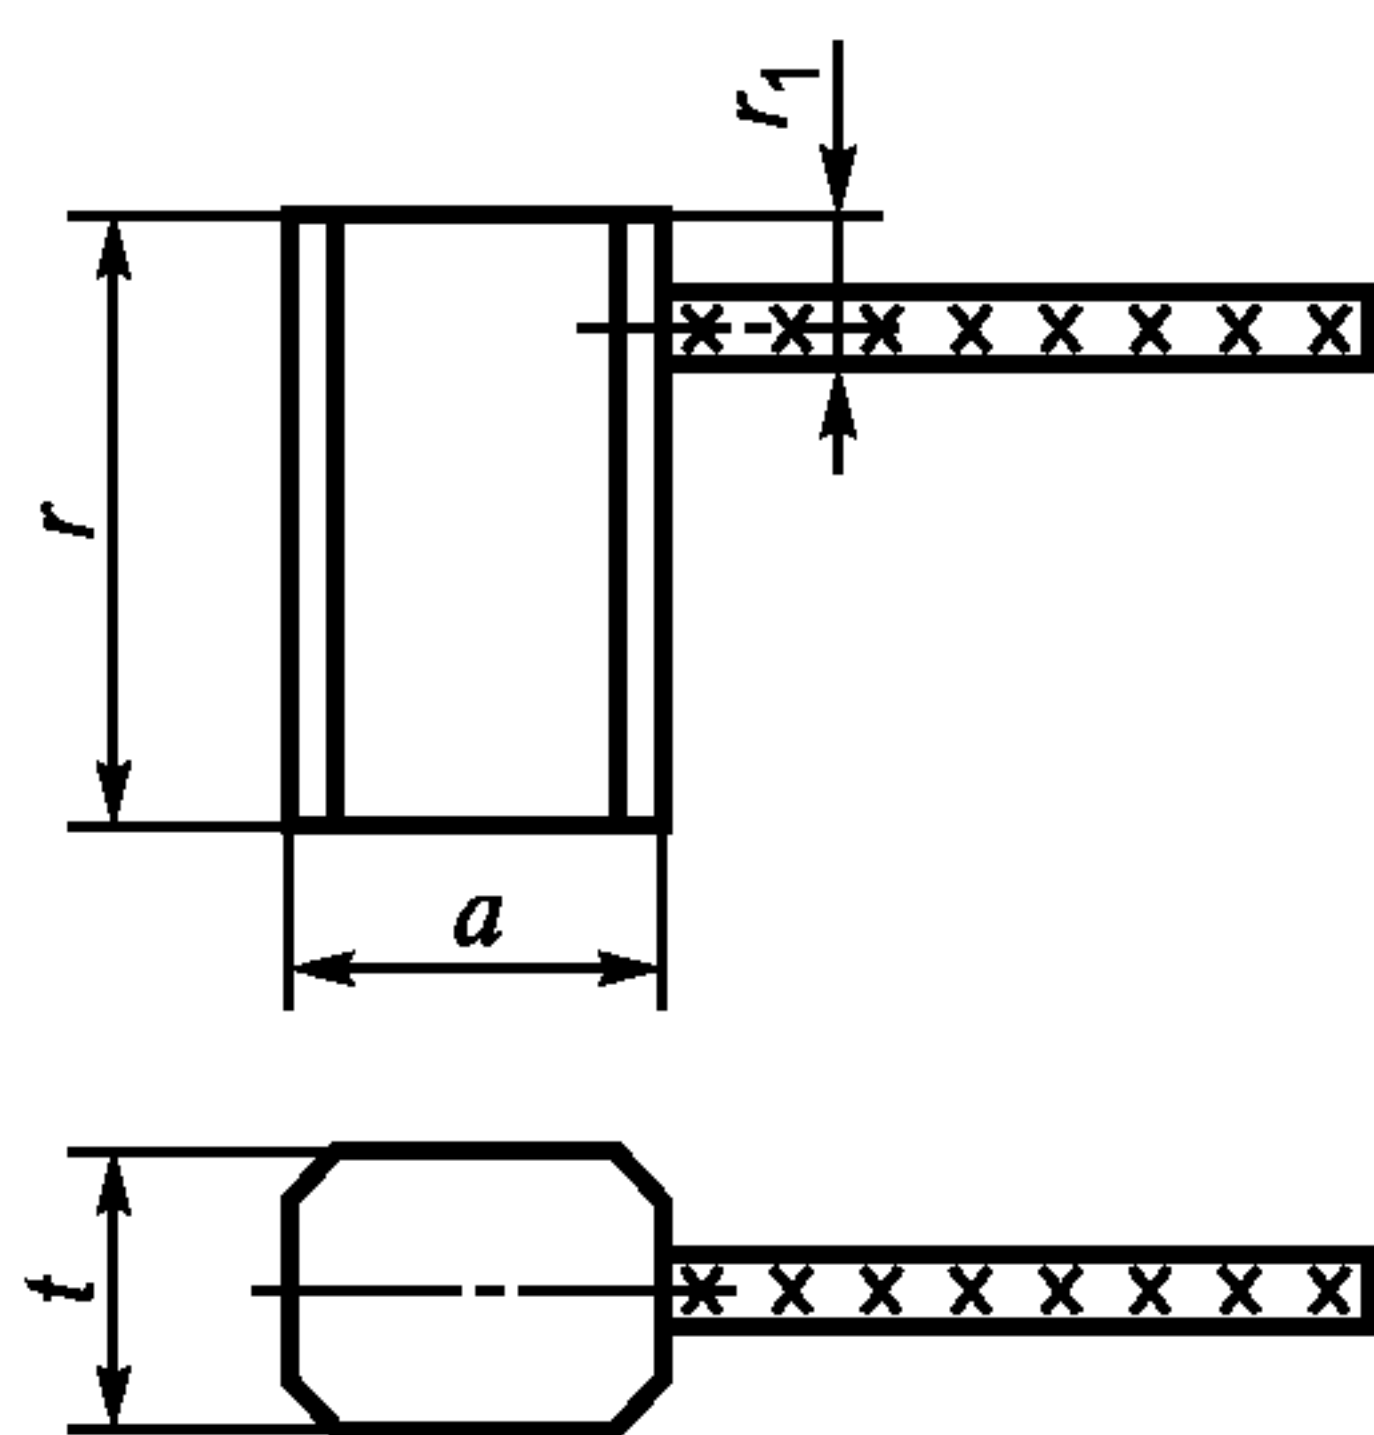


К1-4

Рисунок 6

Таблица 7

В миллиметрах

t	a	r	r_1	Марка и сечение провода, мм ²
4,0	5,0	10,0	2,5	ПЩ 0,30
		12,5	3,0	
5,0	6,3	16,0	4,0	ПЩ 0,50
	8,0	12,5		ПЩ 0,75
		16,0		
6,0	6,0	10,0	3,5	ПЩ 0,50
6,3	8,0	20,0	4,0	ПЩ 1,00
		25,0	5,0	
6,5	6,5	8,0	3,5	ПЩ 0,75
		11,0		ПЩ 0,50; ПЩ 0,75
	8,0	25,0	4,0	
7,0	7,5	10,5	3,0	ПЩ 1,00
	8,0	18,0	4,0	
7,5	7,5	10,5	3,5	ПЩ 1,50
8,0	10,0	32,0	4,0	
10,0	12,5	25,0	5,0	
		32,0		
	20,0	25,0		ПЩ 2,50
12,5	16,0	32,0	6,0	ПЩ 4,00
	20,0			
	32,0			40,0
16,0	20,0	32,0		

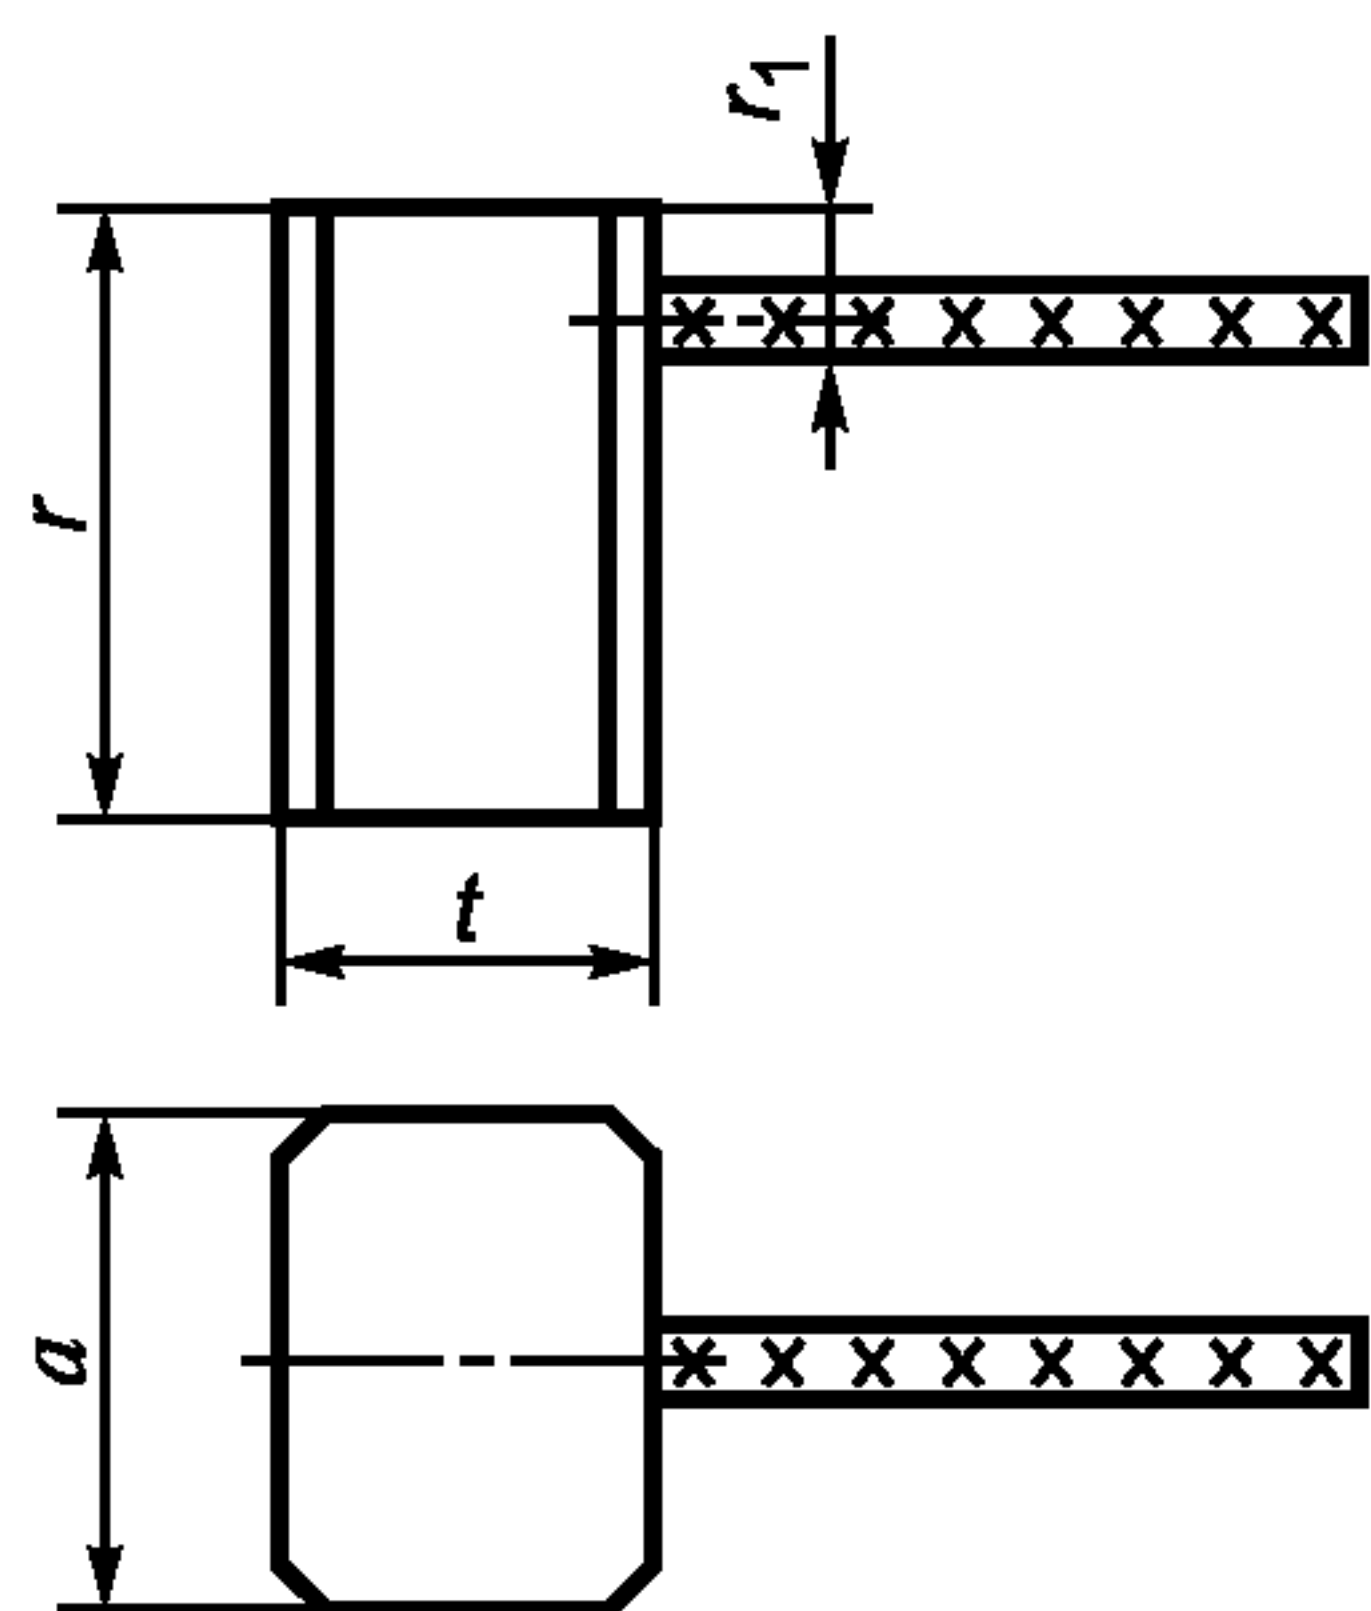

K1-5

Рисунок 7

Таблица 8


В миллиметрах

t	a	r	r_1	Марка и сечение провода, мм ²
4,00	5,00	8,0	2	ПЩ 0,16
		10,0	4	ПЩ 0,30
		12,5		
4,50	7,50	8,0	3	ПЩ 0,16
5,00	6,00	13,0		ПЩ 0,30
	6,30	12,5		ПЩ 0,75
	8,00	7,4		ПЩ 0,50
	12,5	20,0		ПЩ 0,30
6,00	6,00			ПЩ 0,50
6,30	8,00			
	10,00	25,0		ПЩ 1,00
		32,0		
		35,0		ПЩ 0,75
6,35		6,35	10,5	
6,50	6,50	11,0	ПЩ 0,50	
7,00	7,50	10,5	4	ПЩ 0,75
	8,00	18,0		
8,00	10,00	22,0		ПЩ 1,00
		25,0		
		32,0		
		35,0		
	12,50	32,0		

Окончание таблицы 8

В миллиметрах

t	a	r	r_1	Марка и сечение провода, мм ²
10,00	12,50	25,0	4	ПЩ 1,00
		32,0		ПЩ 1,50
	16,00	25,0		
	20,00	32,0		ПЩ 2,50
12,50	16,00	25,0	5	ПЩ 1,50
	32,00	40,0	6	ПЩ 2,50
		50,0		

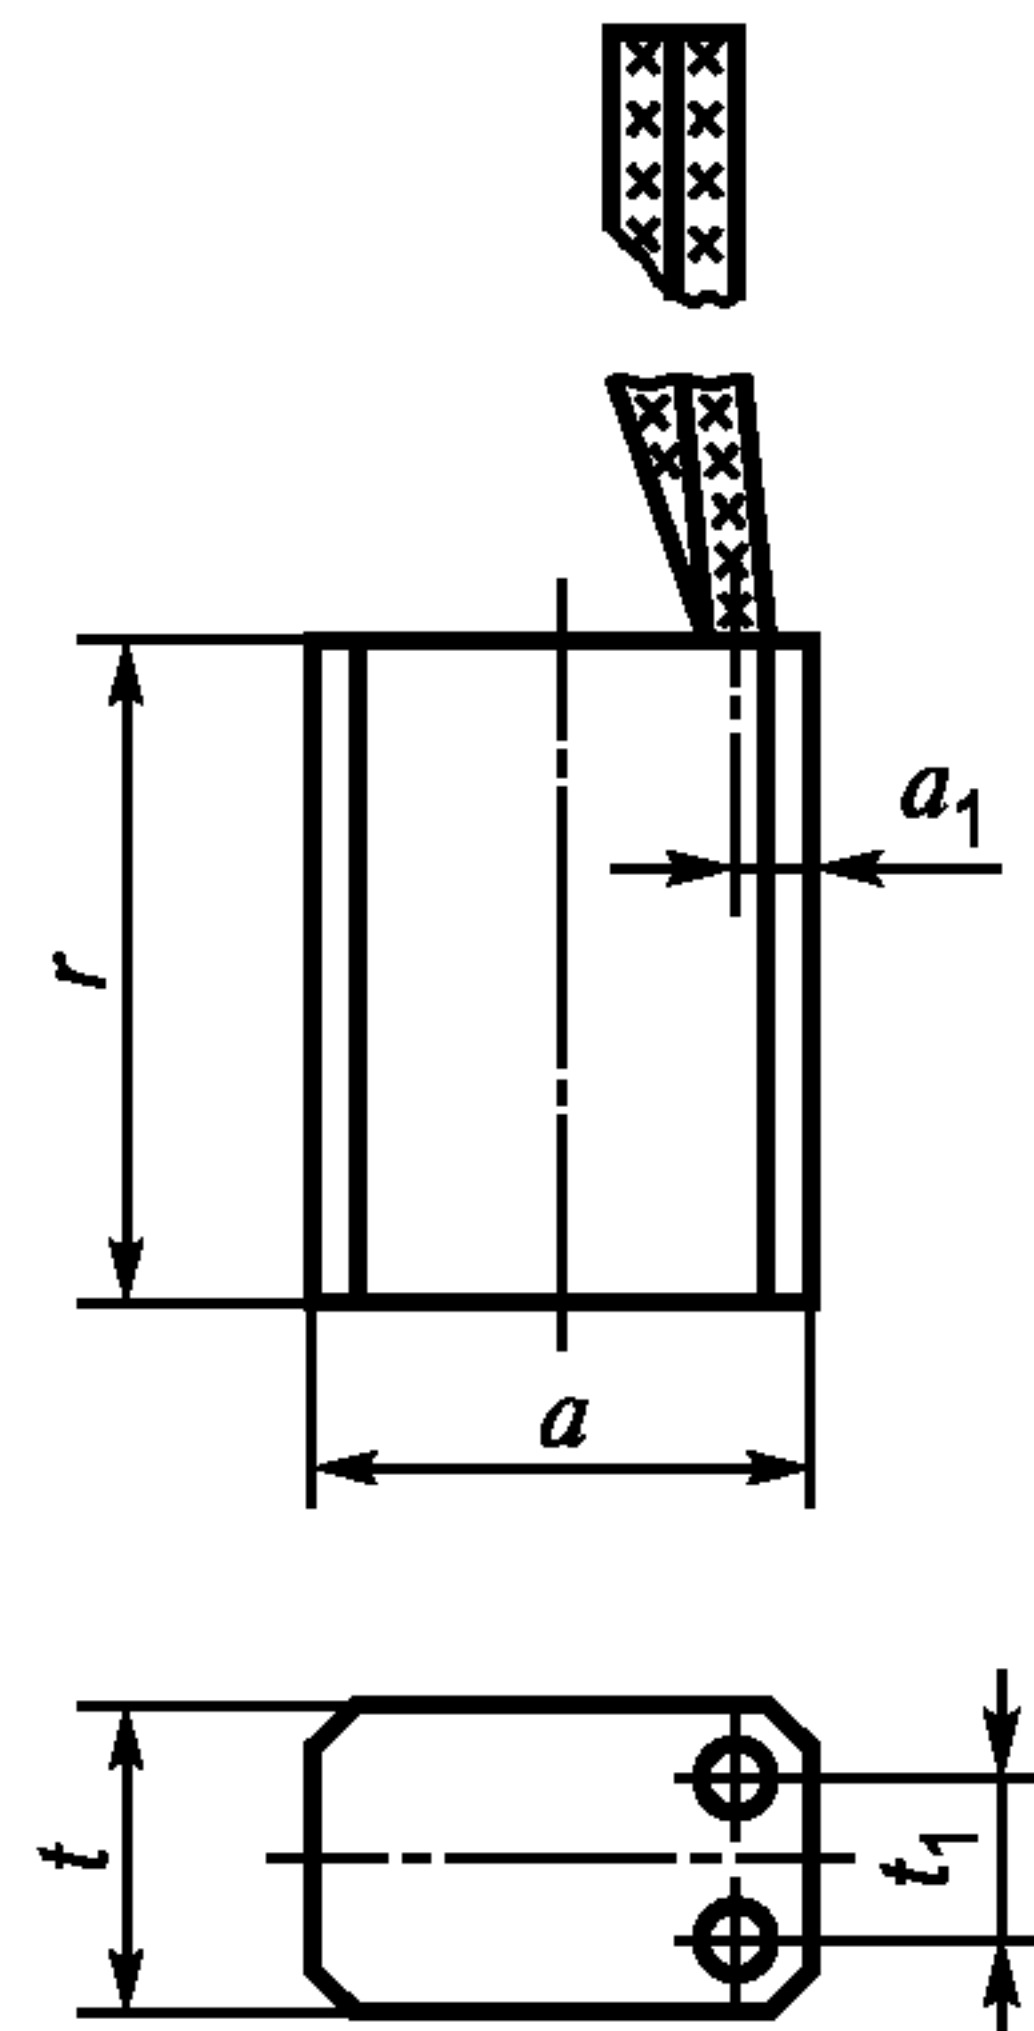

K1-7


Рисунок 8

Таблица 9

В миллиметрах

t	a	r	t_1	a_1	Марка и сечение провода, мм ²
12,5	25	32	6,5	6	ПЩ 2,5
		35			ПЩ 4,0
		50			ПЩ 1,5
	32	40			ПЩ 4,0
		50			ПЩ 2,5
16,0	25	40	8,0	ПЩ 4,0	
	32	50			
		64			
		40			40

t	a	r	t_1	a_1	Марка и сечение провода, мм ²	
16,00	40	50	8,0	6	ПЩ 4,0	
	50					
20,0	20	32	10,0			ПЩ 6,0
	25	50				
	30	64				
	32	40			ПЩ 4,0	
		50				
	40	64				ПЩ 6,0
		50				
	50	64			ПЩ 10,0	
22,0	30	60	6	ПЩ 6,0		
25,0	32	50		ПЩ 4,0		
		64				
	40	50		ПЩ 4,0		
	50	64	ПЩ 6,0			
			10	ПЩ 10,0		

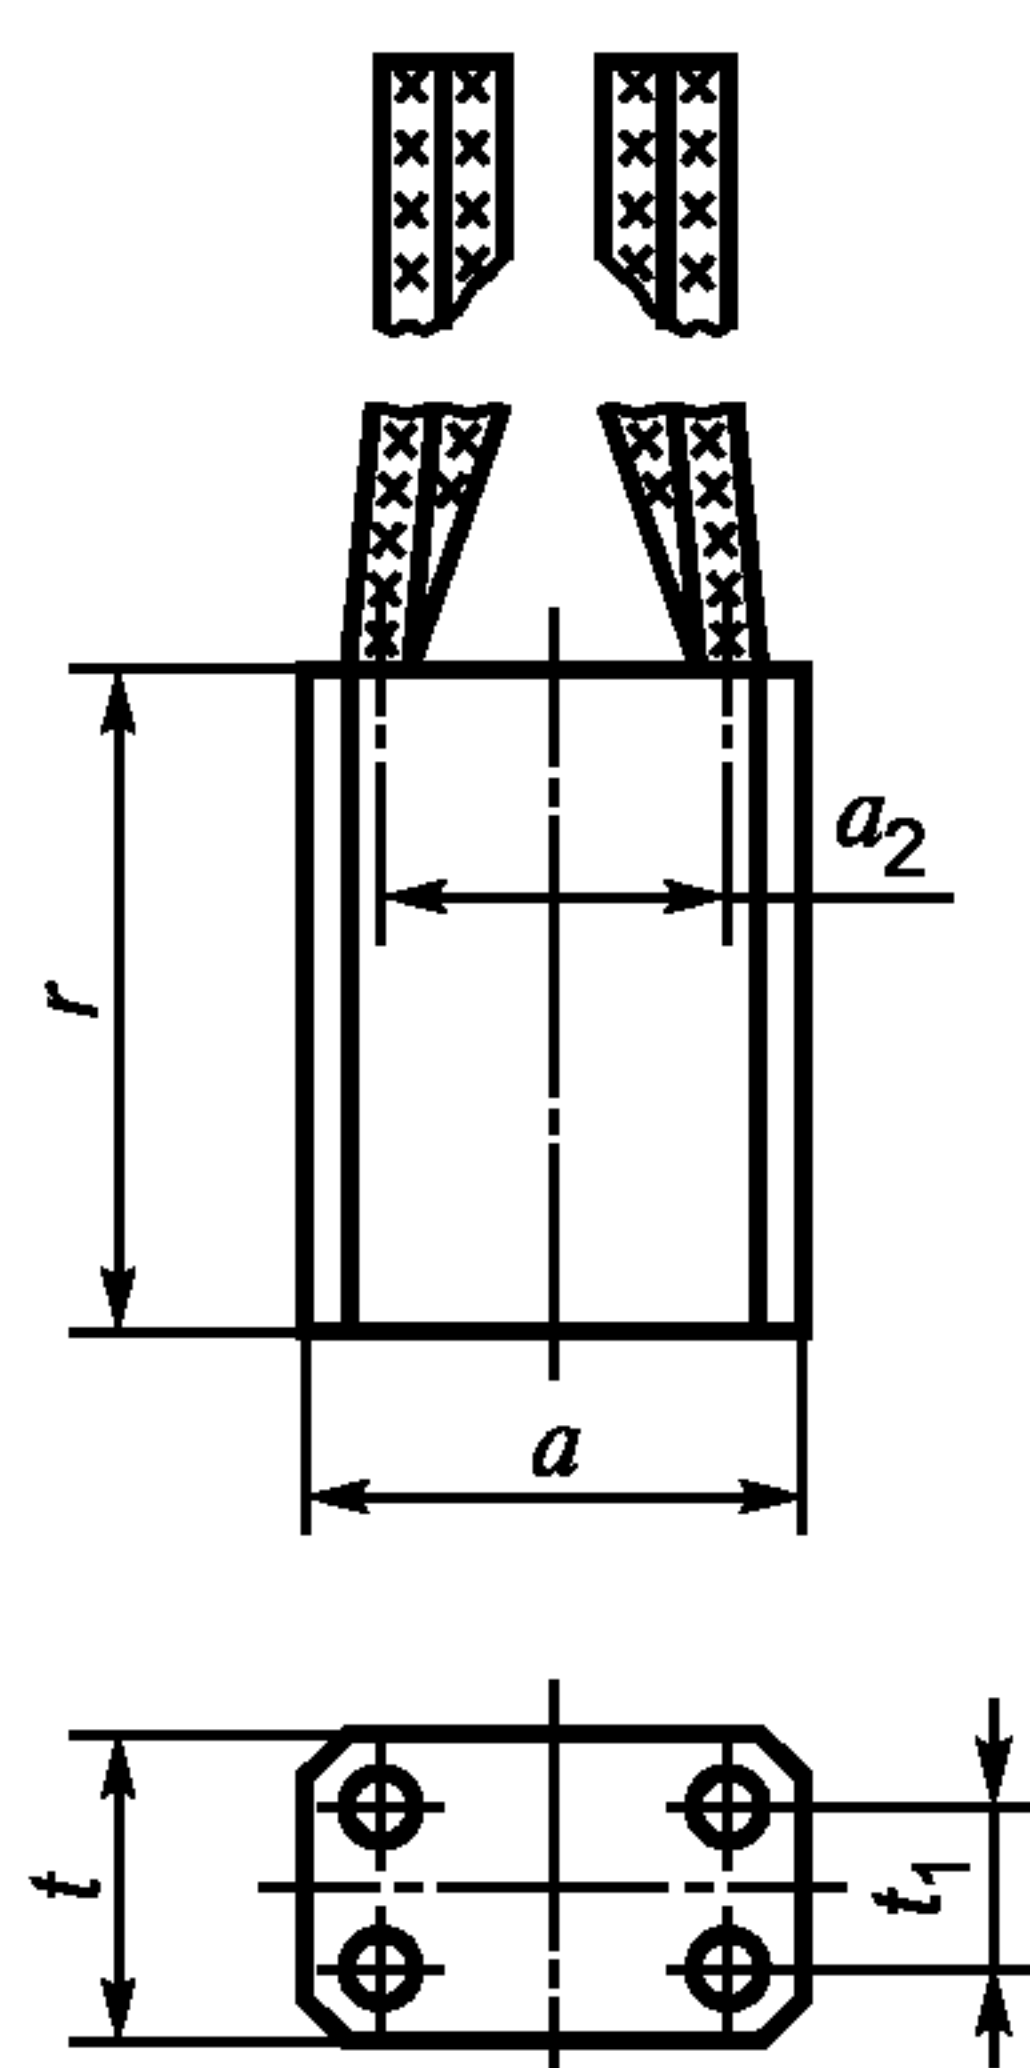


K1-8

Рисунок 9

Таблица 10

В миллиметрах

t	a	r	t_1	a_2	Марка и сечение провода, мм ²	
12,5	25	32	6,5	16	ПЩ 1,0	
		40				
15,6		51				
16,0		32		20		ПЩ 1,5
	40					
	38	8,0	36	ПЩ 2,5		
	40			ПЩ 4,0		
50	ПЩ 10,0					
20,0	25	10,0	20	ПЩ 2,5		
	30			40	ПЩ 4,0	
	32	32	18	ПЩ 2,5		
		40				
		50			ПЩ 4,0	
		56			20	ПЩ 2,5
64	ПЩ 4,0					
22,0	30	10,0	20	ПЩ 4,0		
25,0	25		40	16	ПЩ 2,5	
	30					
	32	32	12,5	20	ПЩ 4,0	
		40				
		45				ПЩ 2,5
		50				ПЩ 4,0
		56				ПЩ 2,5
		64				ПЩ 6,0
30,0	40	20,0	26	ПЩ 4,0		
	50				64	
32,0	30	40	20,0	28	ПЩ 6,0	
	32				50	ПЩ 10,0
					60	
	40	64				

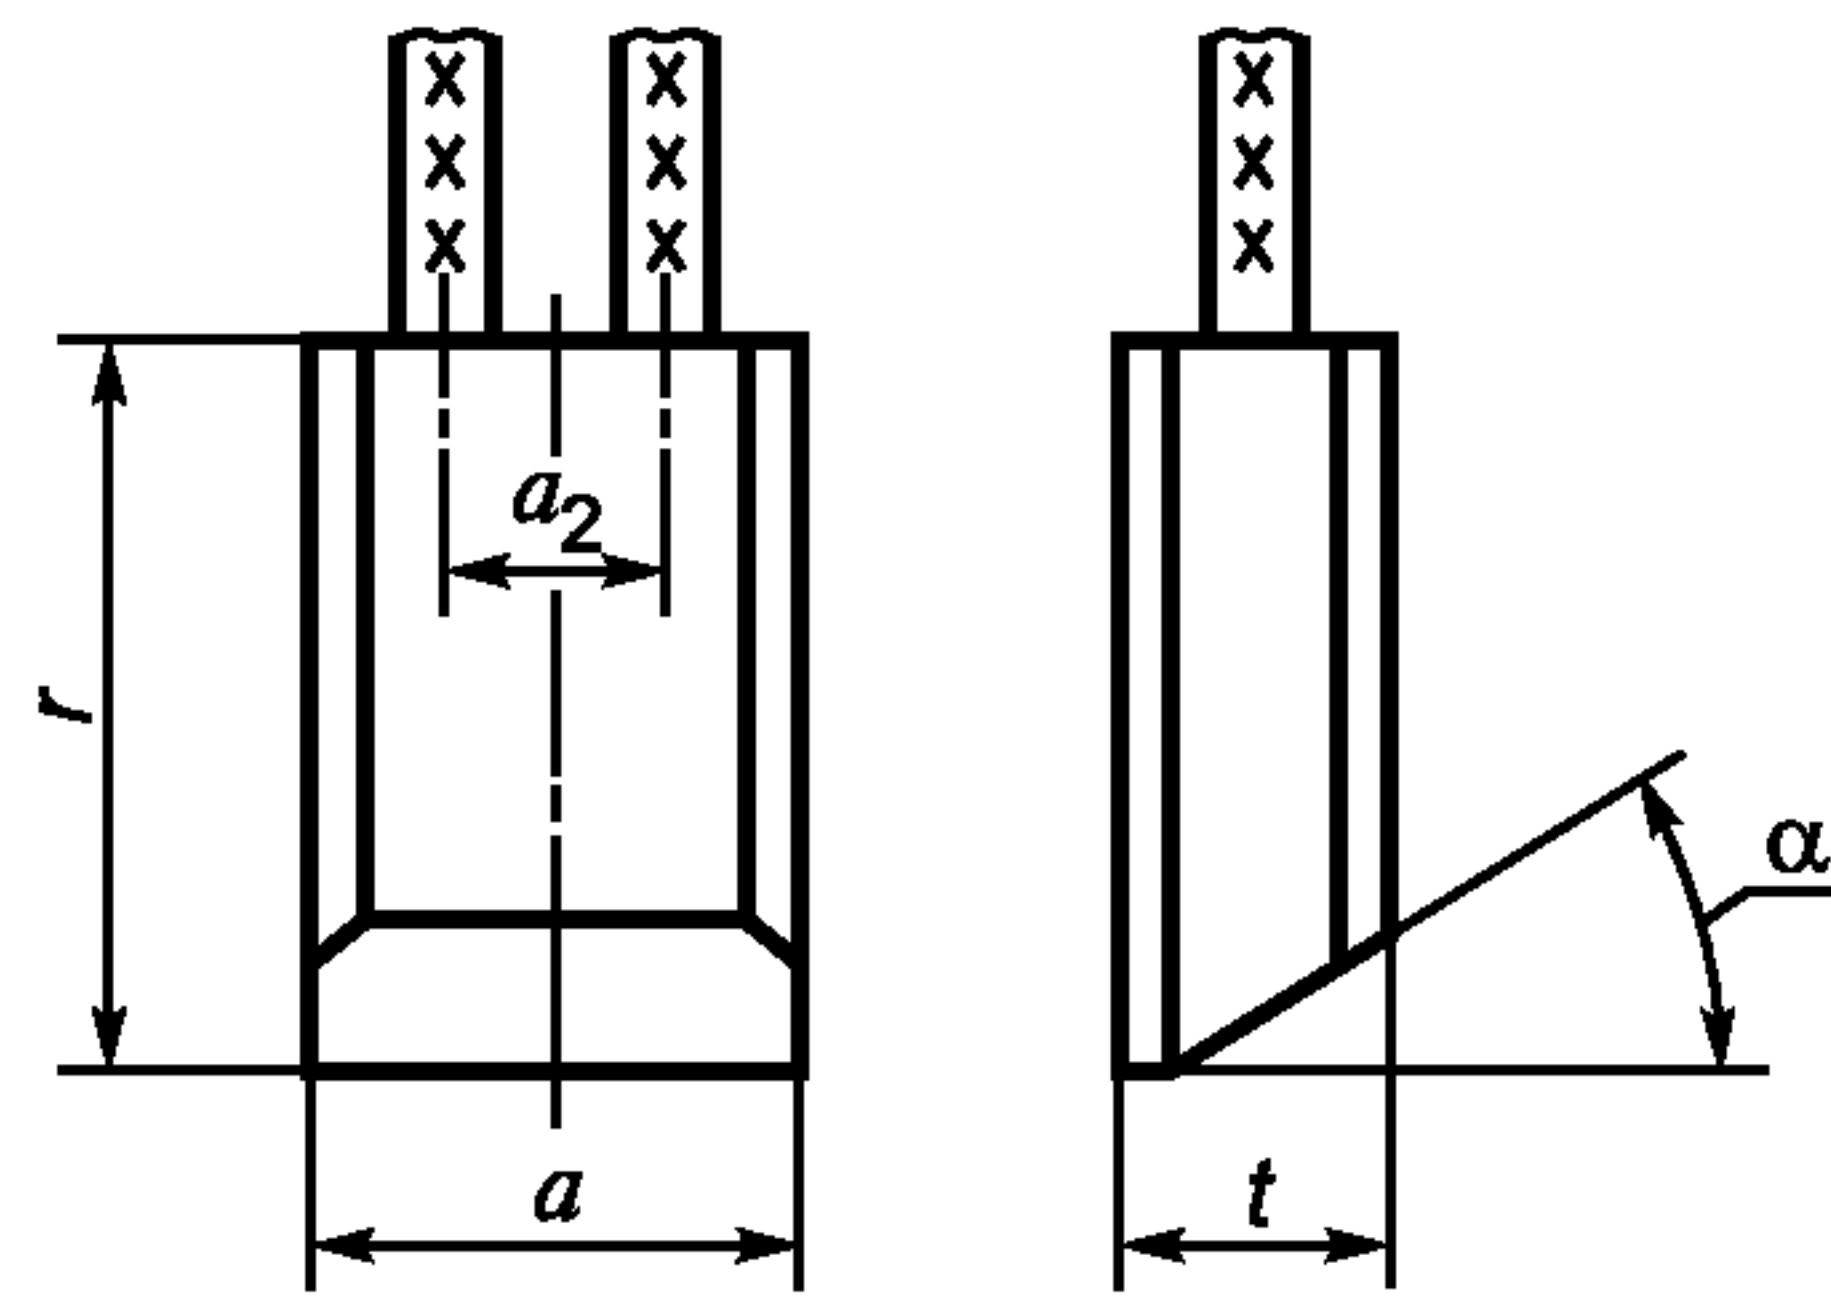

K2-3


Рисунок 10

Таблица 11

В миллиметрах

t	a	r	a_2	Марка и сечение провода, мм ²
8,0	32	32	20	ПЩ 1,5
10,0	20		10	
	32	20	ПЩ 2,5	
	40			60
12,5	32	40	20	ПЩ 2,5
16,0	32	50		
		40	64	28
20,0	25	40	14	ПЩ 4,0

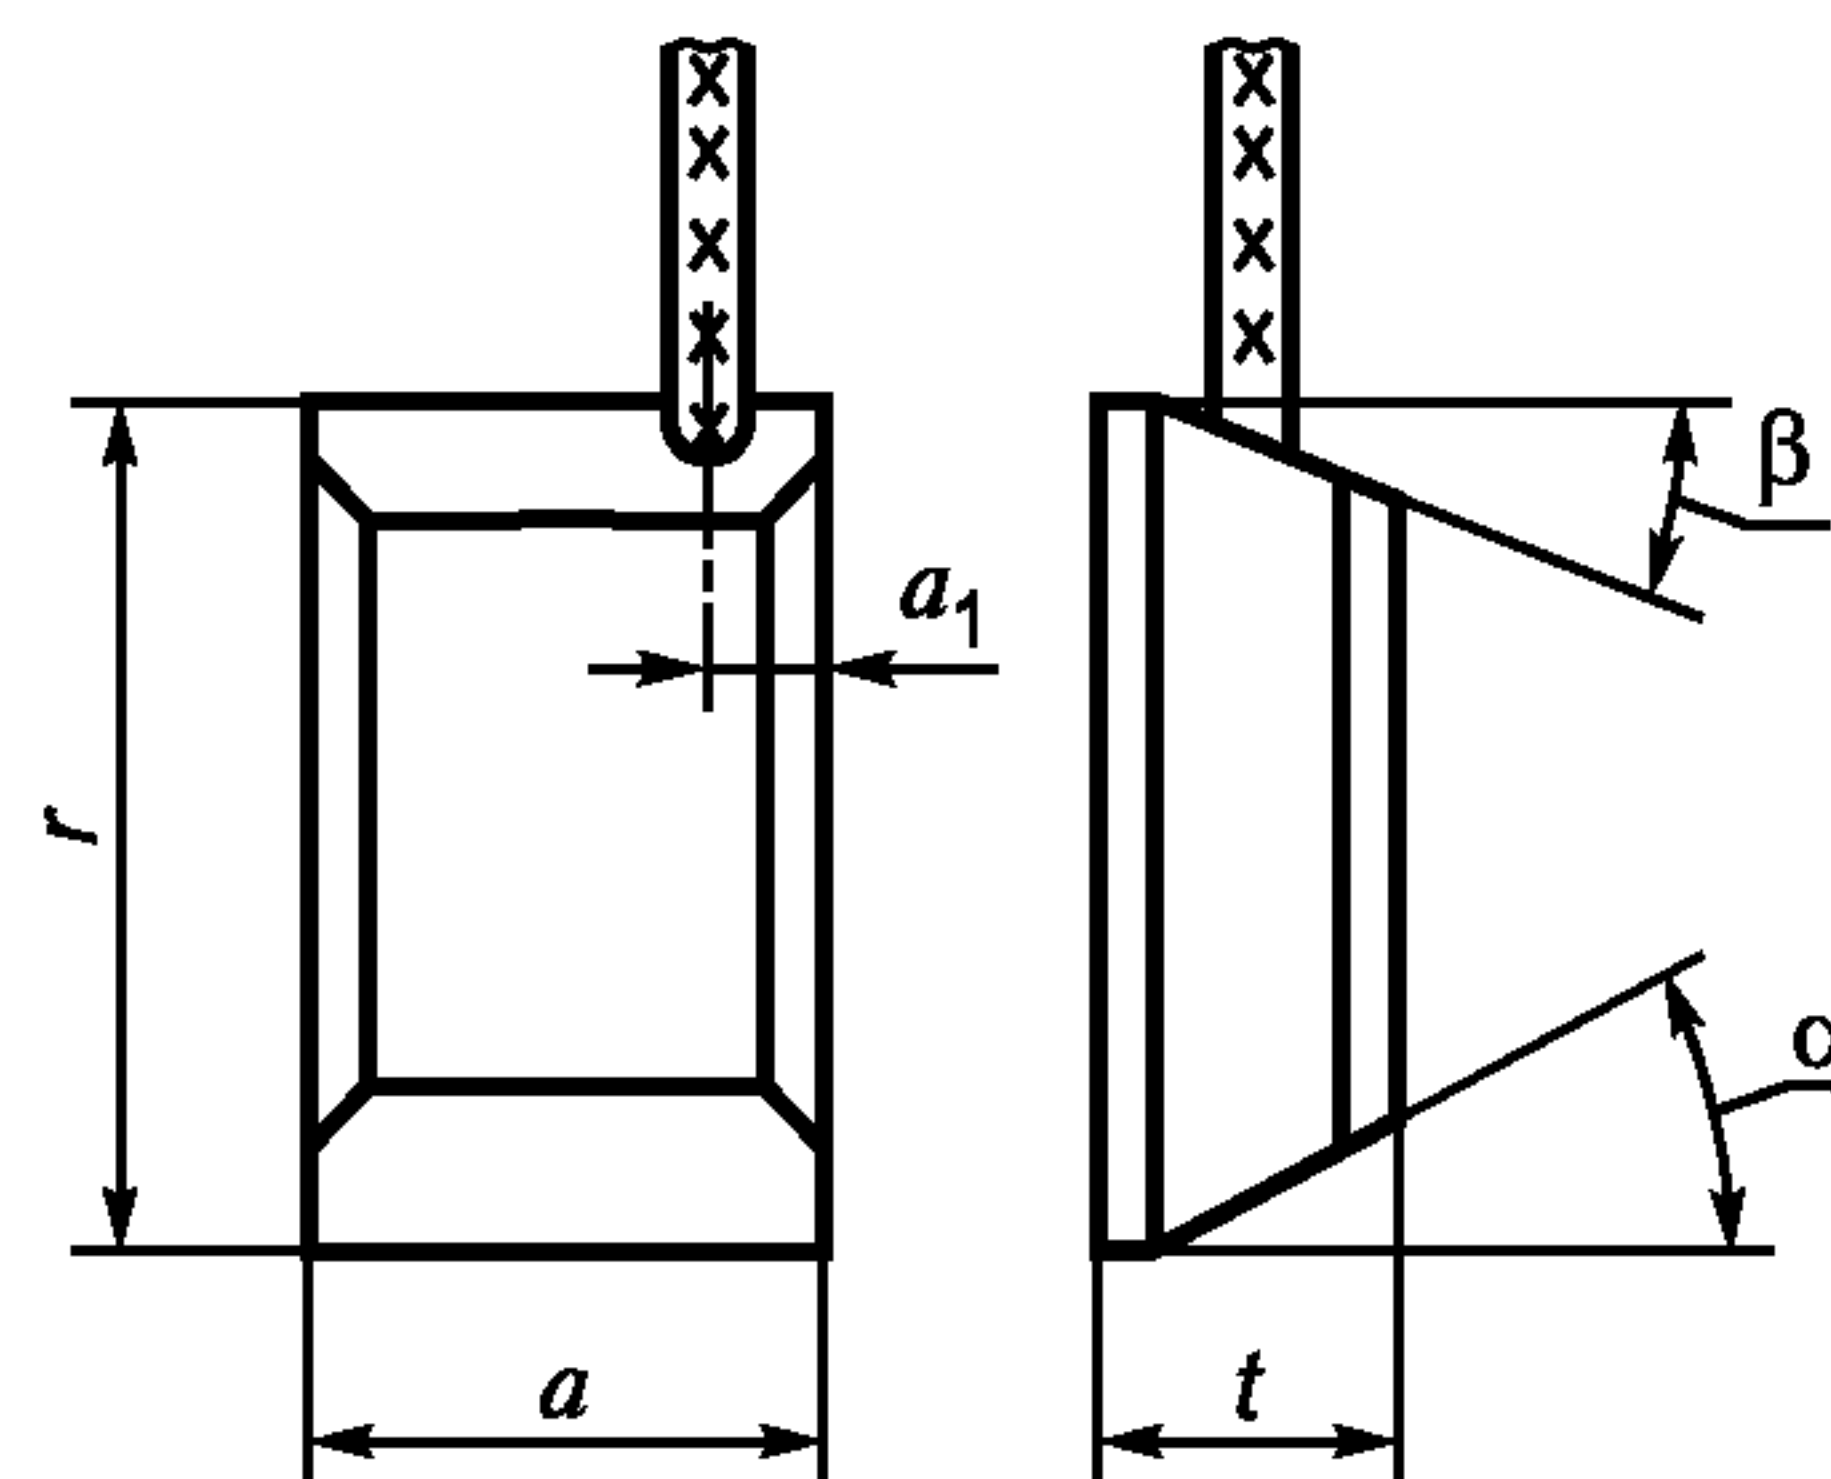Примечание — Выбор значений угла α — по таблице 42.




K3-2

Рисунок 11

Таблица 12

В миллиметрах

t	a	r	a_1	Марка и сечение провода, мм ²
10,0	32	50	7	ПЩ 4,0
12,5	25	40		ПЩ 6,0
Примечание — Выбор значений углов α и β — по таблице 42.				

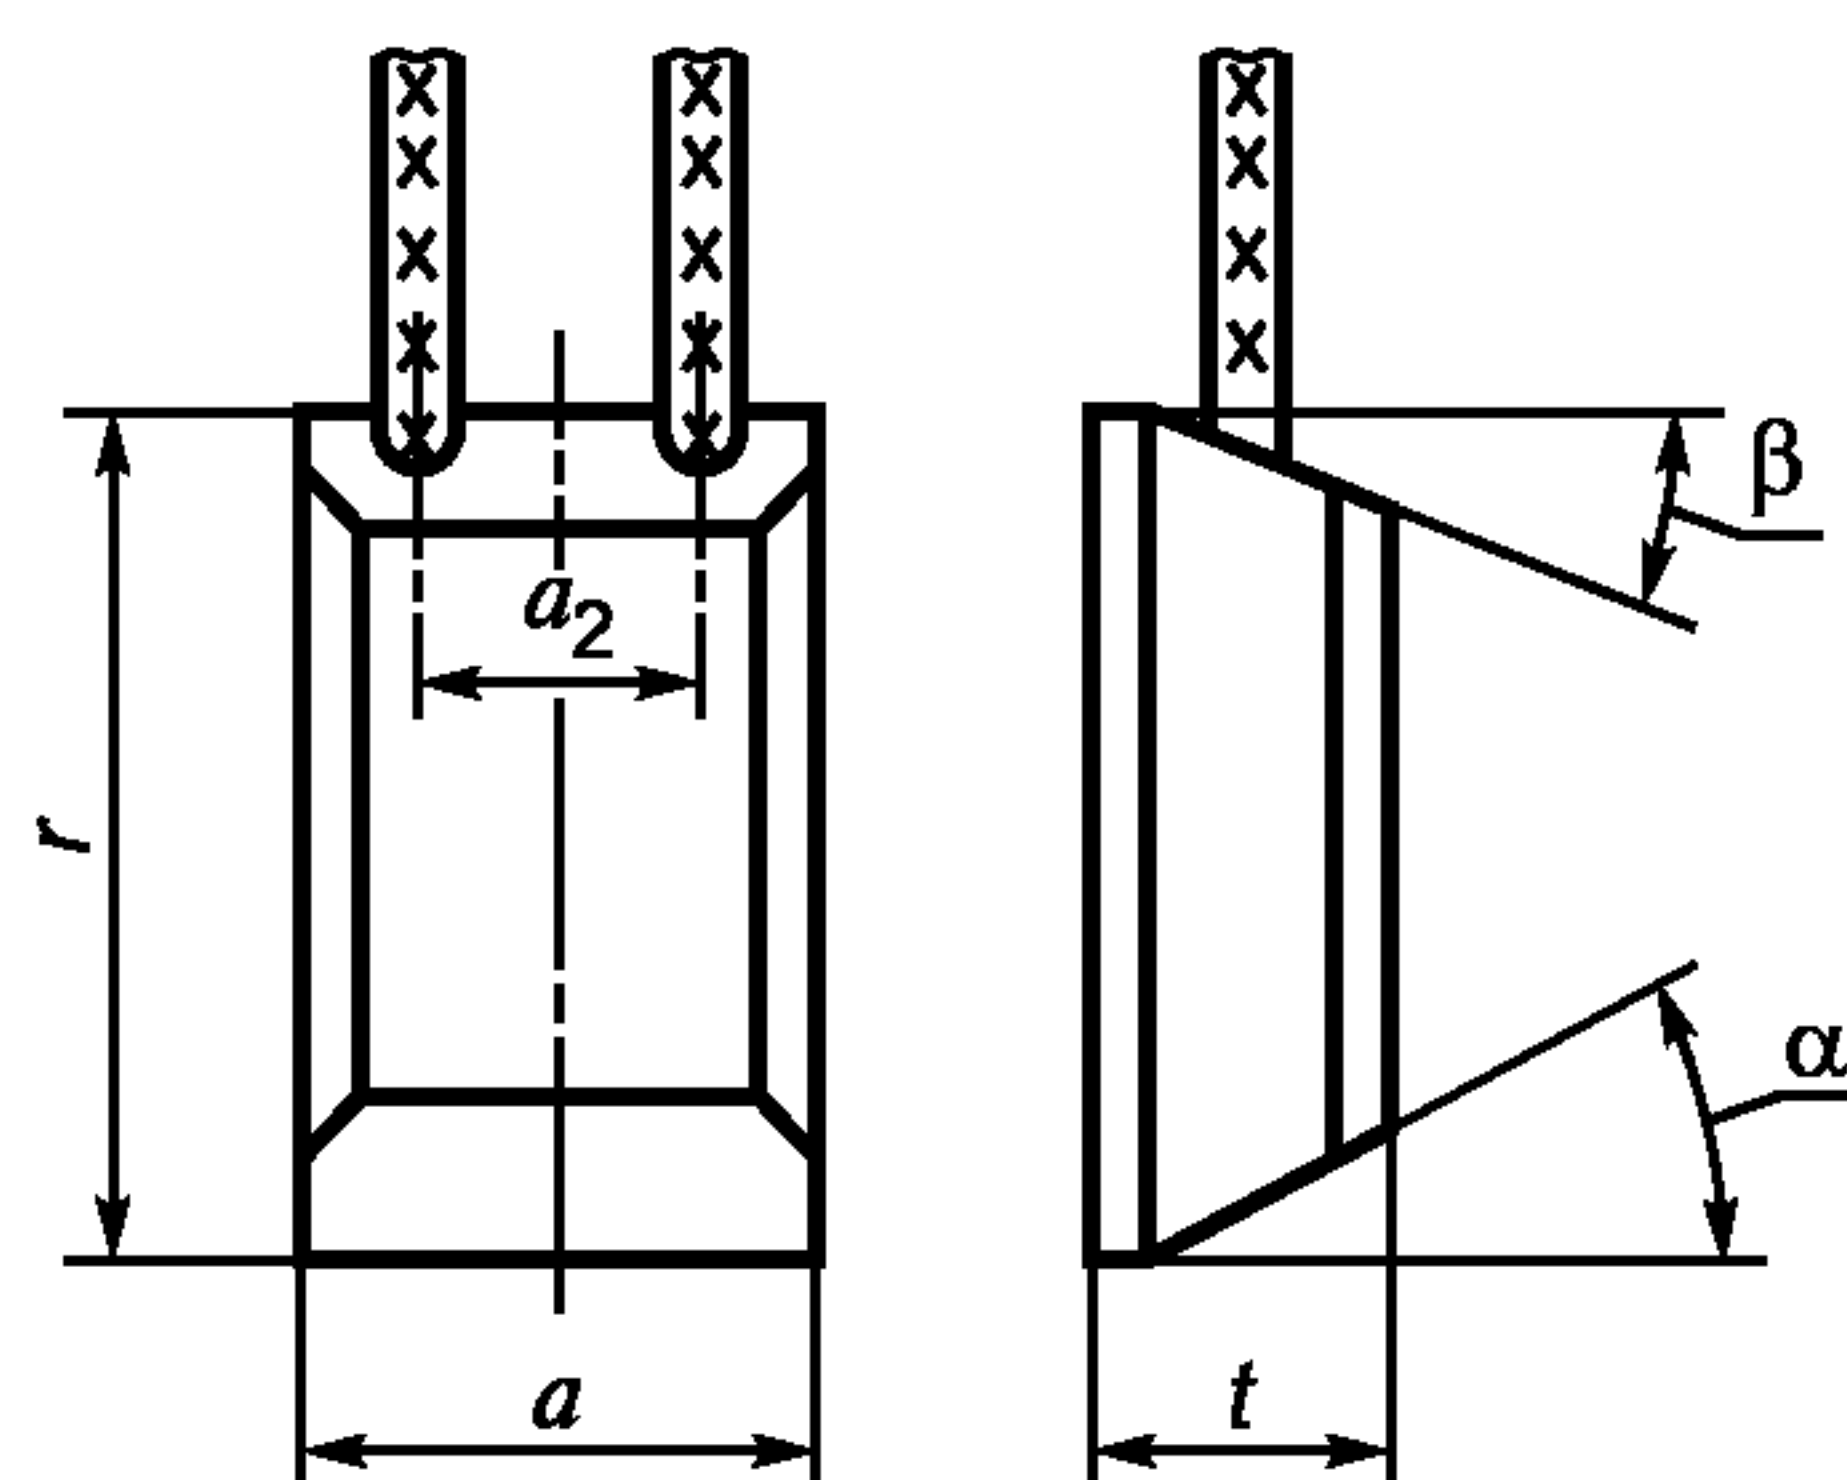


К3-3

Рисунок 12

Таблица 13

В миллиметрах

t	a	r	a_2	Марка и сечение провода, мм ²
6,3	32	50	20	ПЩ 0,75
10,0		60		ПЩ 2,50
		64		
12,5	40	70	15	ПЩ 4,00
	45	40		ПЩ 2,50
	32	50		
16,0	38	64	20	ПЩ 4,00
		55		
20,0	25	40	15	ПЩ 10,00
25,0	32	50	20	
		64		
Примечание — Выбор значений углов α и β — по таблице 42.				

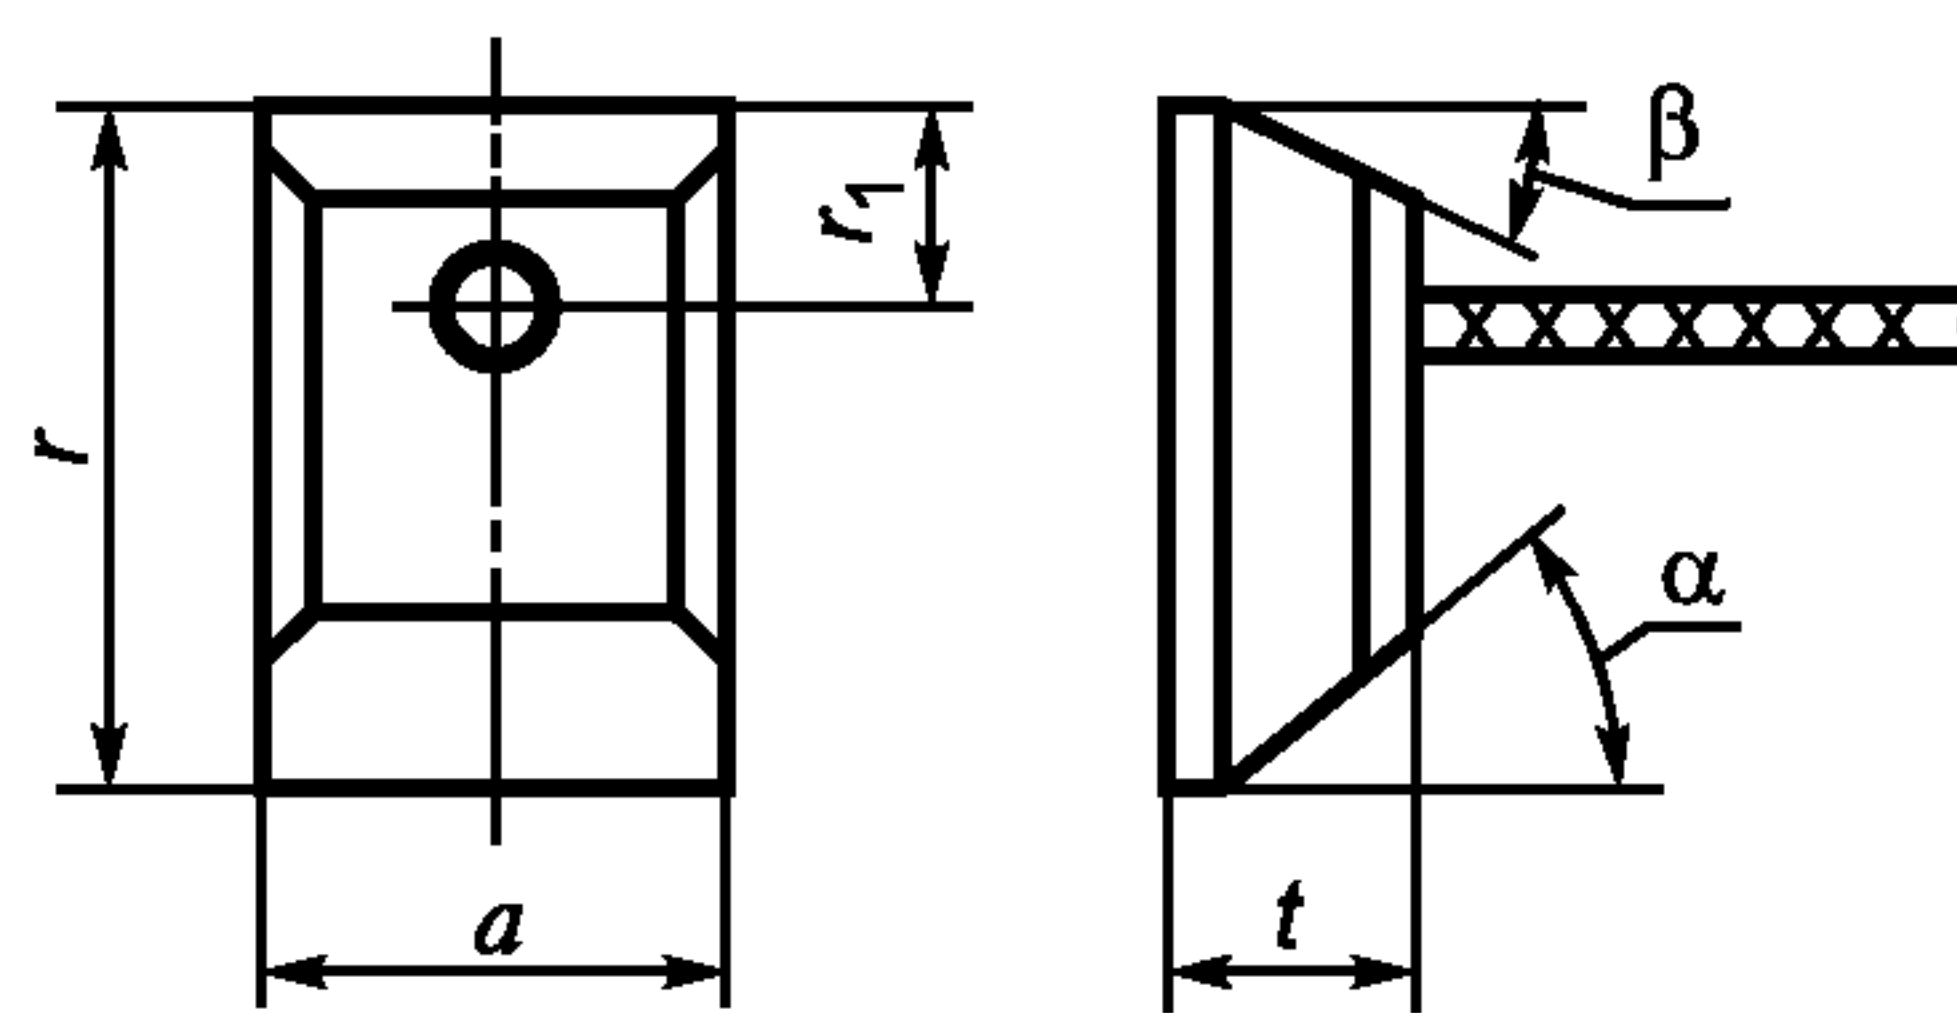

K3-5


Рисунок 13

Таблица 14

В миллиметрах

t	a	r	r_1	Марка и сечение провода, мм ²
6,3	8,0	20	3	ПЩ 0,3
8,0	12,5	32	4	ПЩ 1,0
12,5	16,0	25	5	ПЩ 2,5

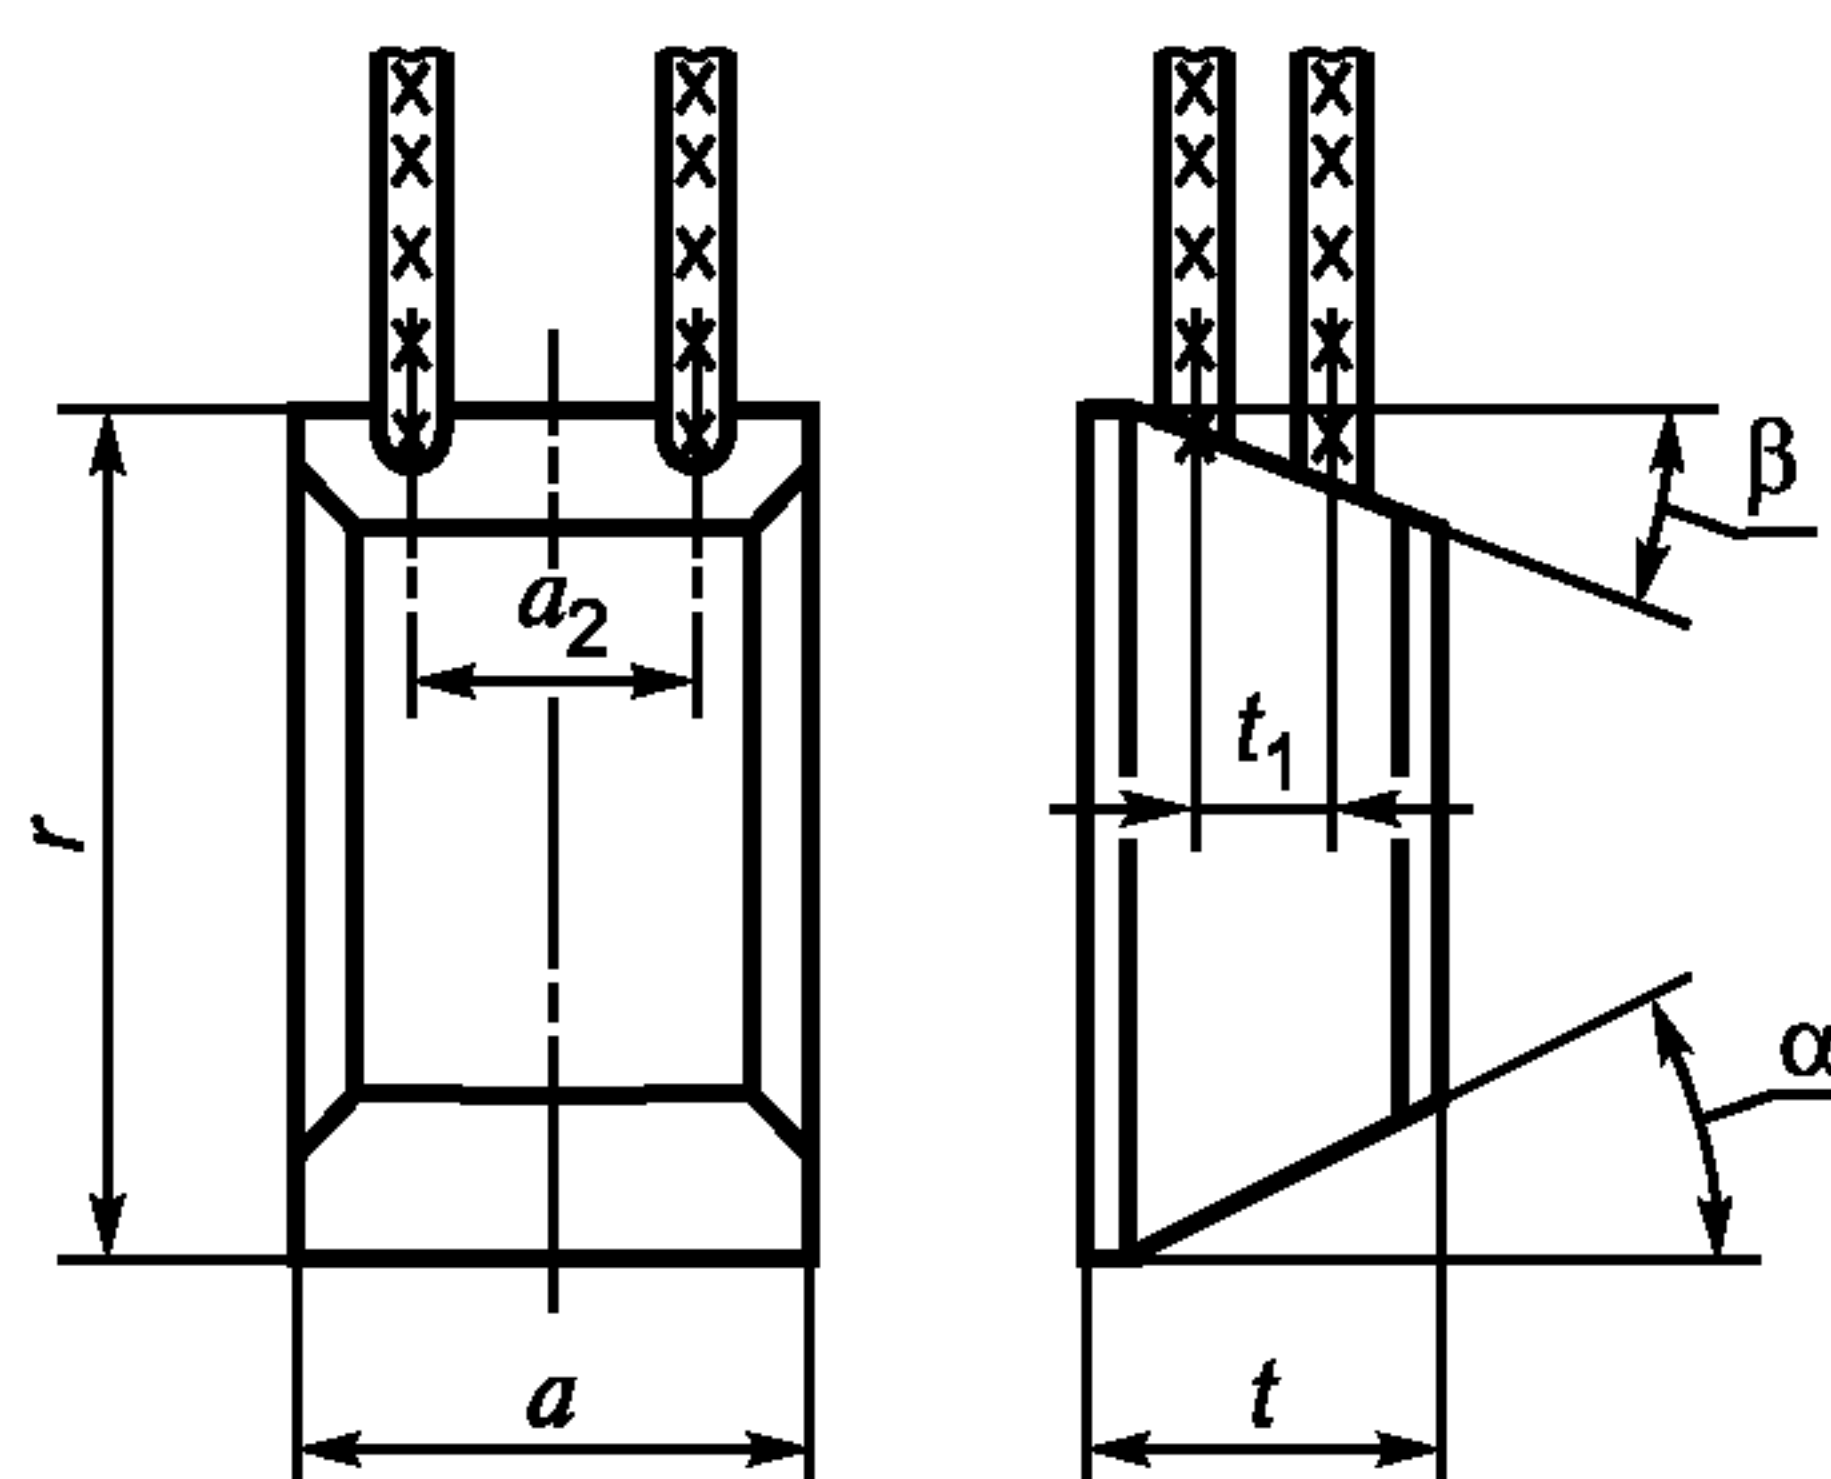Примечание — Выбор значений углов α и β — по таблице 42.



K3-8

Рисунок 14

Таблица 15

В миллиметрах

t	a	r	t_1	a_2	Марка и сечение провода, мм ²
15,6	25	51	8	22	ПЩ 1,5
16,0	32	32		22	
		40			
		50			
20,0		64			ПЩ 2,5
25,0					

Примечание — Выбор значений углов α и β — по таблице 42.

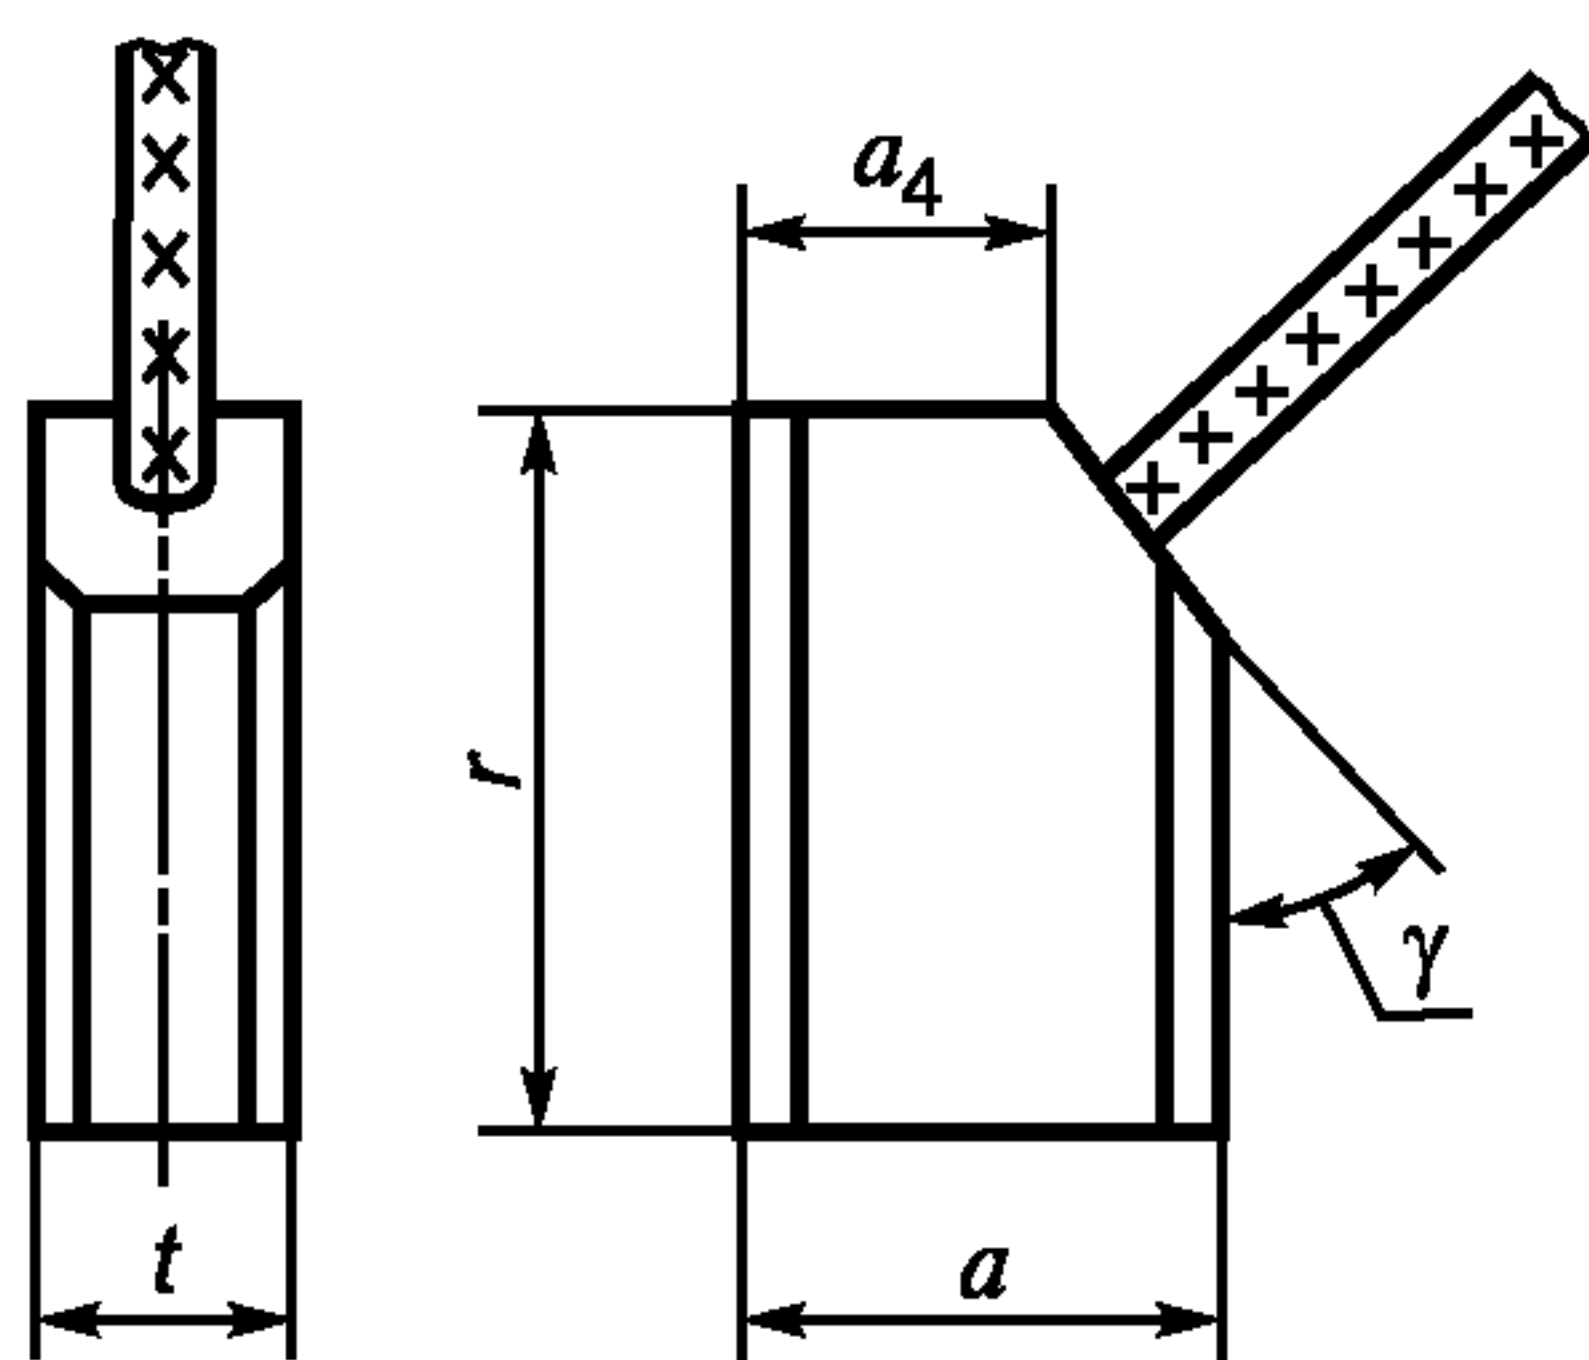
**K4-2**

Рисунок 15

Таблица 16

В миллиметрах

t	a	r	a_4	Марка и сечение провода, мм ²
2,0	2,5	8,0	1,7	ПЩ 0,09
2,5	4,0	10,0	2,8	ПЩ 0,16
3,2	5,0	12,5	3,7	
4,0		10,0	3,5	
		6,3	16,0	
	10,0	20,0	8,5	
5,0	6,3	12,5	4,7	ПЩ 0,30
		25,0		
	8,0	12,5	5,0	
		16,0		
		20,0		
	10,0	16,0	6,0	ПЩ 0,50
		25,0		
		12,5	20,0	ПЩ 0,75
			32,0	
	16,0	25,0	12,0	
20,0		16,0		
25,0	32,0	21,0		
6,30	8,0	20,0	5,0	ПЩ 0,30
		25,0		
	10,0	16,0	6,0	ПЩ 0,50
		20,0		
		25,0		
	12,5	20,0	8,5	ПЩ 0,75
		25,0		
		27,0		ПЩ 1,00
32,0				


t	a	r	a_4	Марка и сечение провода, мм ²
6,30	16,0	25,0	12,0	ПЩ 1,00
	20,0	32,0	16,0	
6,5	6,5	11,0	4,0	ПЩ 0,50
	8,0	25,0	5,0	ПЩ 1,00
	12,5	15,0	8,5	
		27,0	12,0	
	16,0	25,0		
		32,0		
7,9	12,4	20,0	8,4	ПЩ 1,50
8,0	10,0	25,0	7,0	ПЩ 1,50
	12,5	20,0	8,5	ПЩ 2,50
		25,0		
		32,0		
	16,0	25,0	12,0	
		32,0		
	20,0	25,0	15,0	
		32,0		
	22,0	25,0	17,0	ПЩ 1,50
	25,0	32,0	20,0	ПЩ 2,50
40,0				
10,0	12,5	20,0	8,5	ПЩ 1,50
		25,0		ПЩ 1,00
		30,0		ПЩ 1,50
		32,0		
	16,0	25,0	12,0	
		32,0		
	20,0	25,0	15,0	ПЩ 2,50
		27,0		
		32,0		
		40,0		
		50,0		
	25,0	32,0	19,0	
		40,0		
32,0	50,0	25,0	ПЩ 4,00	

Окончание таблицы 16

В миллиметрах

t	a	r	a_4	Марка и сечение провода, мм ²
12,5	12,5	32,0	11,0	ПЩ 2,50
	16,0			
	20,0		25,0	
	25,0			
	32,0	50,0	ПЩ 4,00	
12,7	22,2	40,0	15,0	ПЩ 2,50
14,0	38,0			ПЩ 6,00
16,0	16,0	50,0	10,0	ПЩ 2,50
	20,0	25,0	14,0	ПЩ 6,00
		40,0		
		32,0		
	22,0	40,0	16,0	ПЩ 4,00
	25,0	32,0	18,0	ПЩ 6,00
		50,0		
		40,0		
	32,0	50,0	ПЩ 4,00	
	38,0	55,0		
20,0	32,0	20,0	25,0	ПЩ 10,00
		23,0		
		40,0		ПЩ 6,00
		50,0		
50,0				
25,0	50,0			

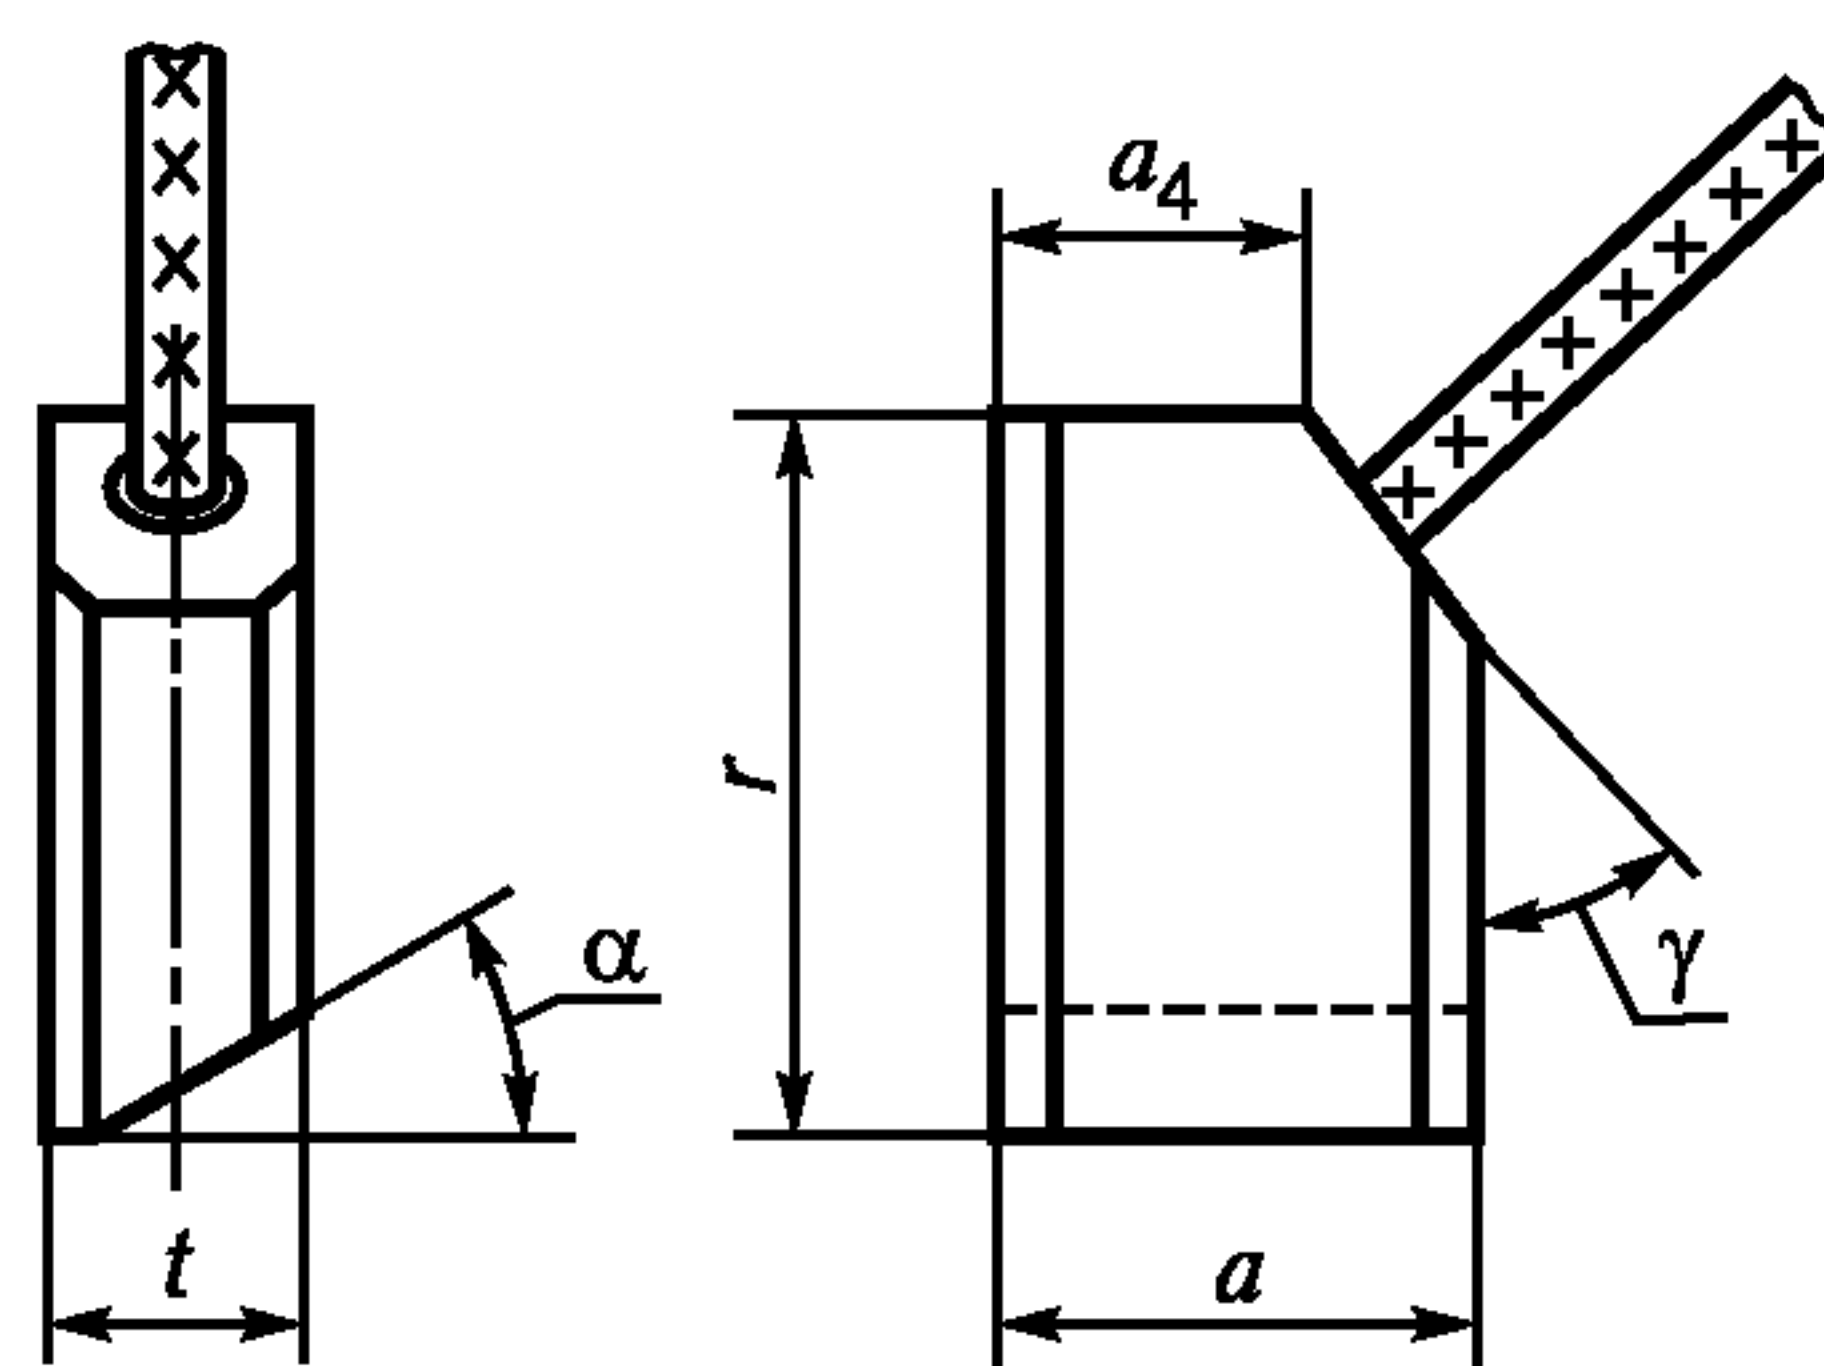Примечание — Выбор значений угла γ — по таблице 42.



K5-2

Рисунок 16

Таблица 17

В миллиметрах

t	a	r	a_4	Марка и сечение провода, мм ²
8,0	10,0	25,0	7,0	ПЩ 1,0
Примечание — Выбор значений углов α и γ — по таблице 42.				

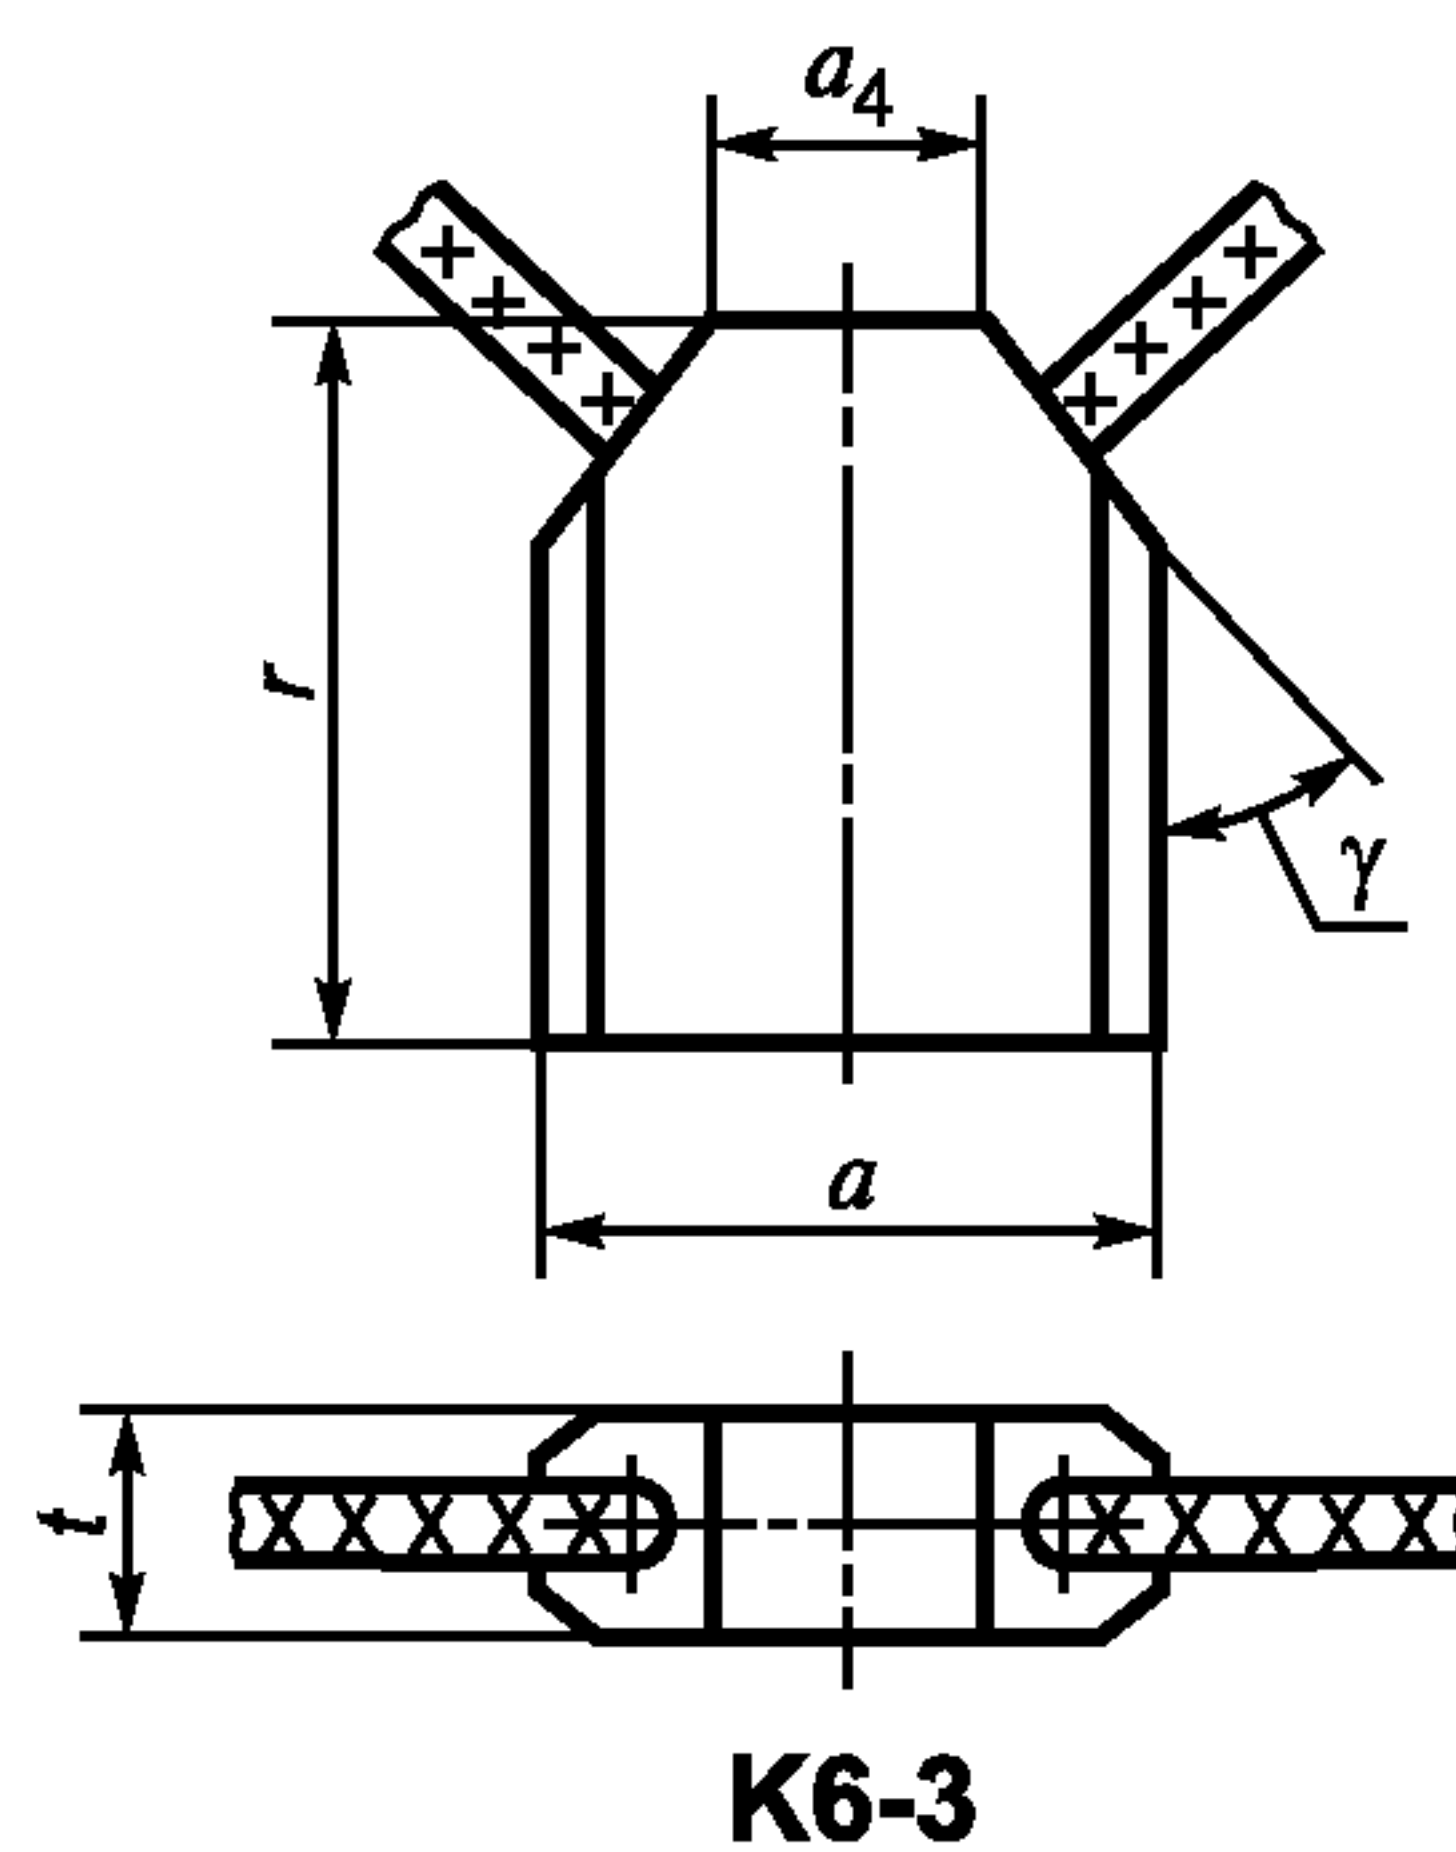


Рисунок 17

Таблица 18

В миллиметрах

t	a	r	a_4	Марка и сечение провода, мм ²
8,8	26,6	26	6	ПЩ 4,0
12,5	32,0	40		
		50		
16,0	25,0	32	8	ПЩ 6,0
	50,0	64		ПЩ 4,0
20,0	20,0	32	13	ПЩ 10,0
	32,0	64		ПЩ 6,0
	25,0	50		ПЩ 10,0
22,0	30,0	60	13	ПЩ 6,0
25,0	25,0	32		
		40		
		60		
Примечание — Выбор значений угла γ — по таблице 42.				

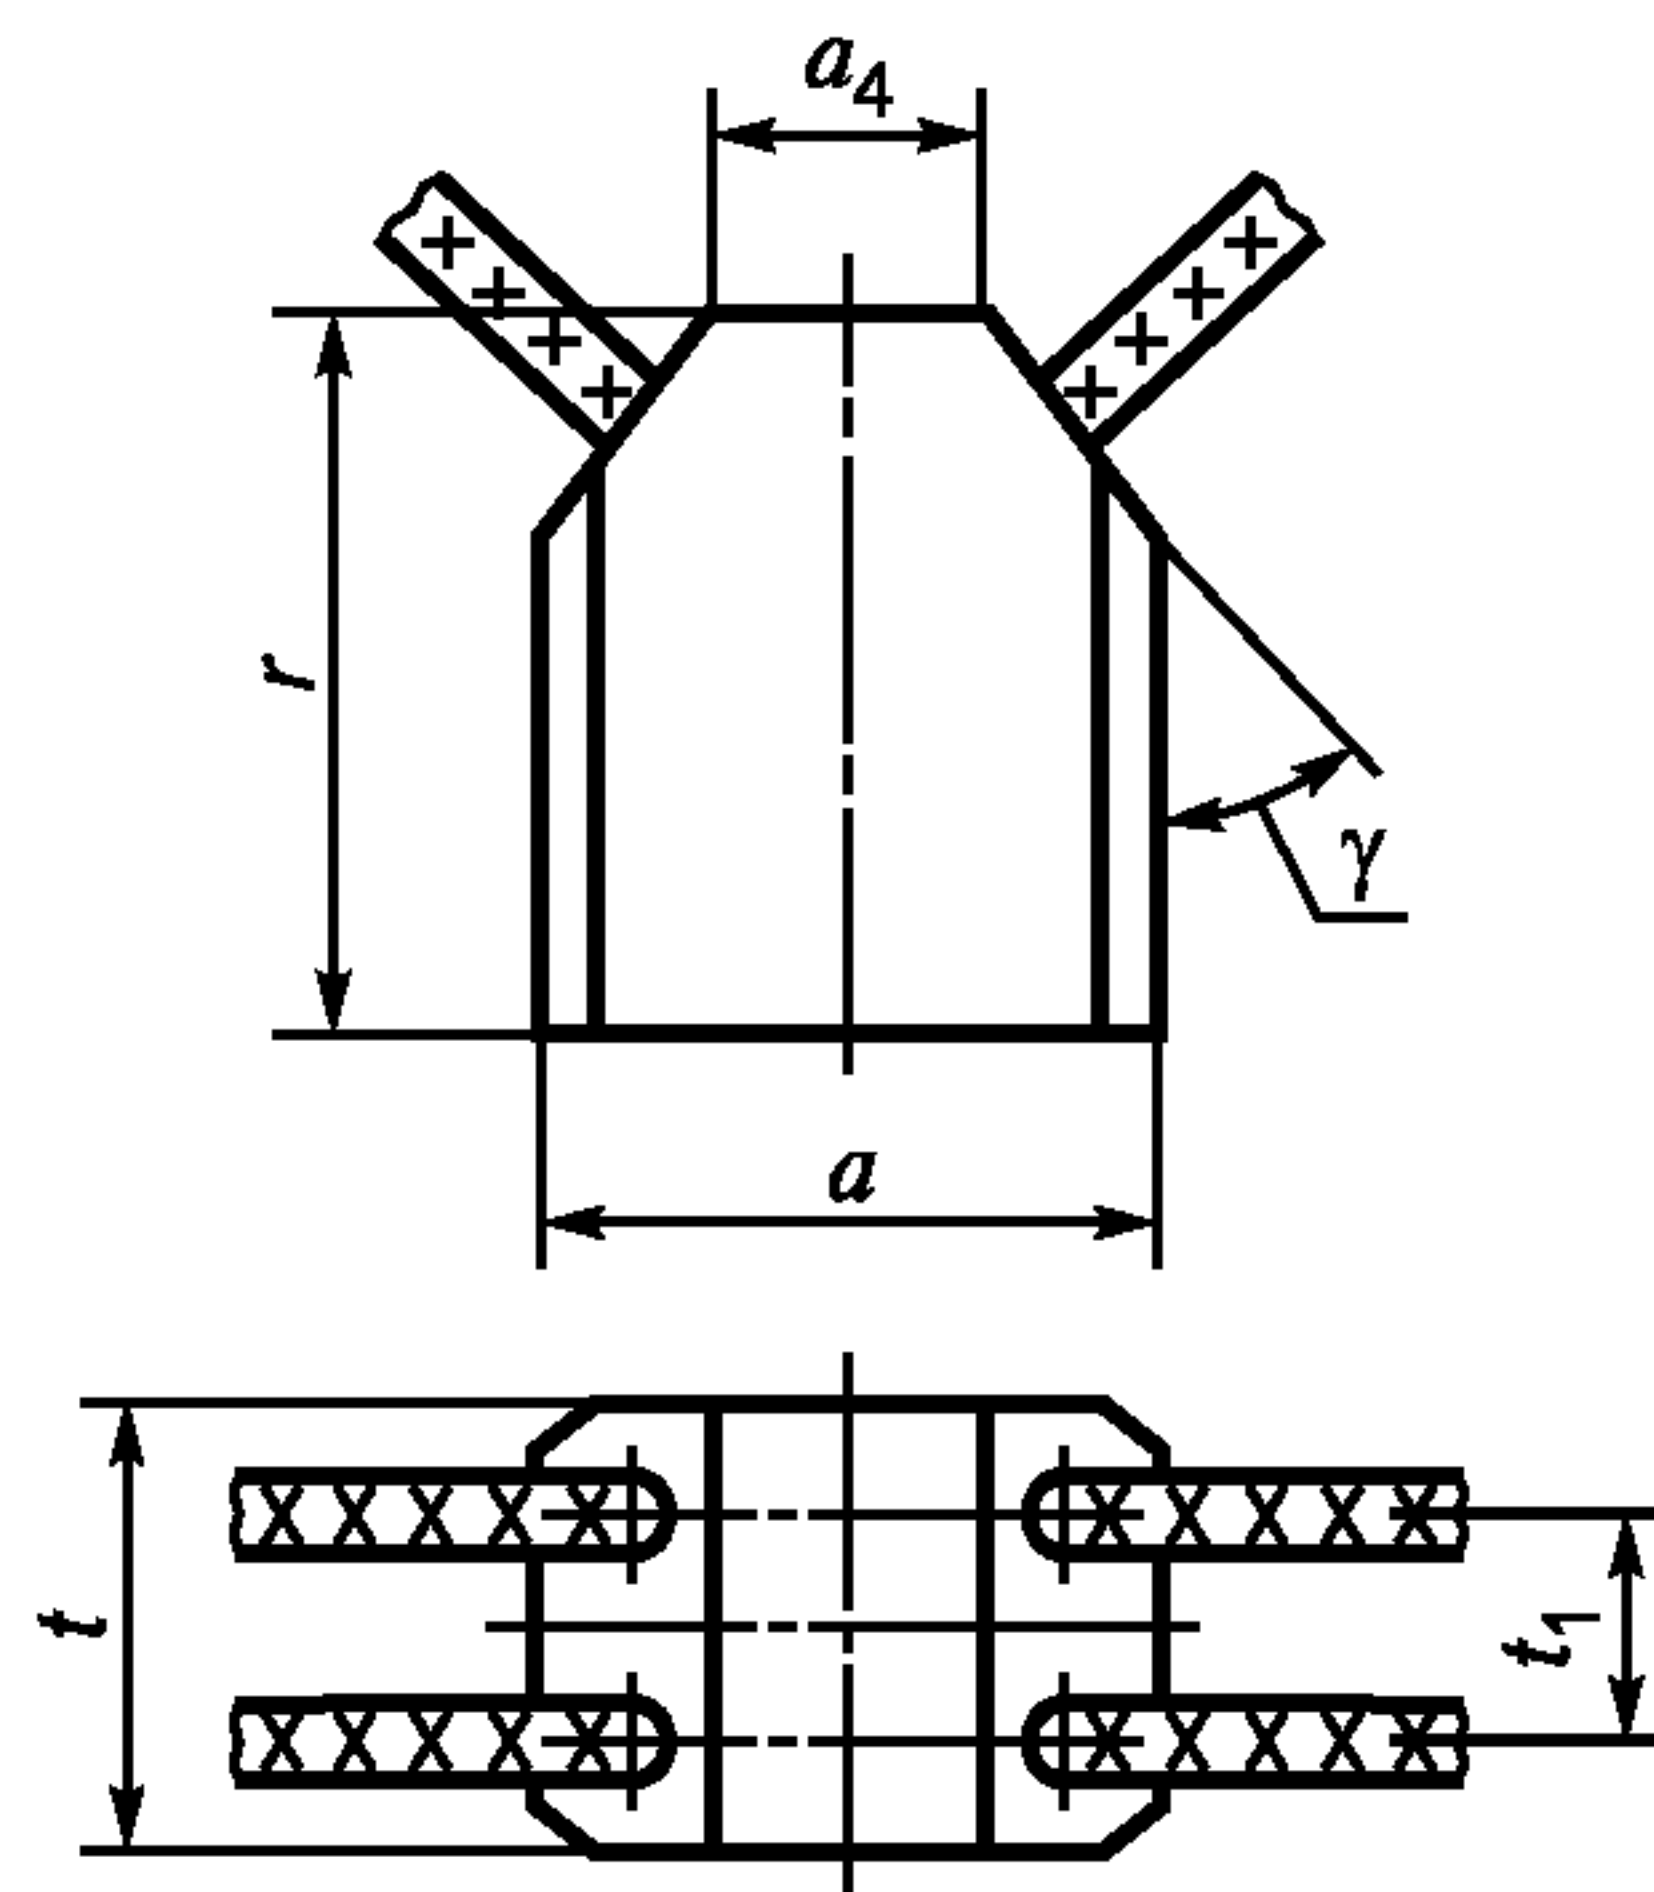
**K6-8**

Рисунок 18

Таблица 19

В миллиметрах

t	a	r	a_4	t_1	Марка и сечение провода, мм ²
20	40	50	6	10,0	ПЩ 2,5
25	32	57	8	12,4	ПЩ 4,0
32		50		20,0	ПЩ 6,0

Примечание — Выбор значений угла γ — по таблице 42.


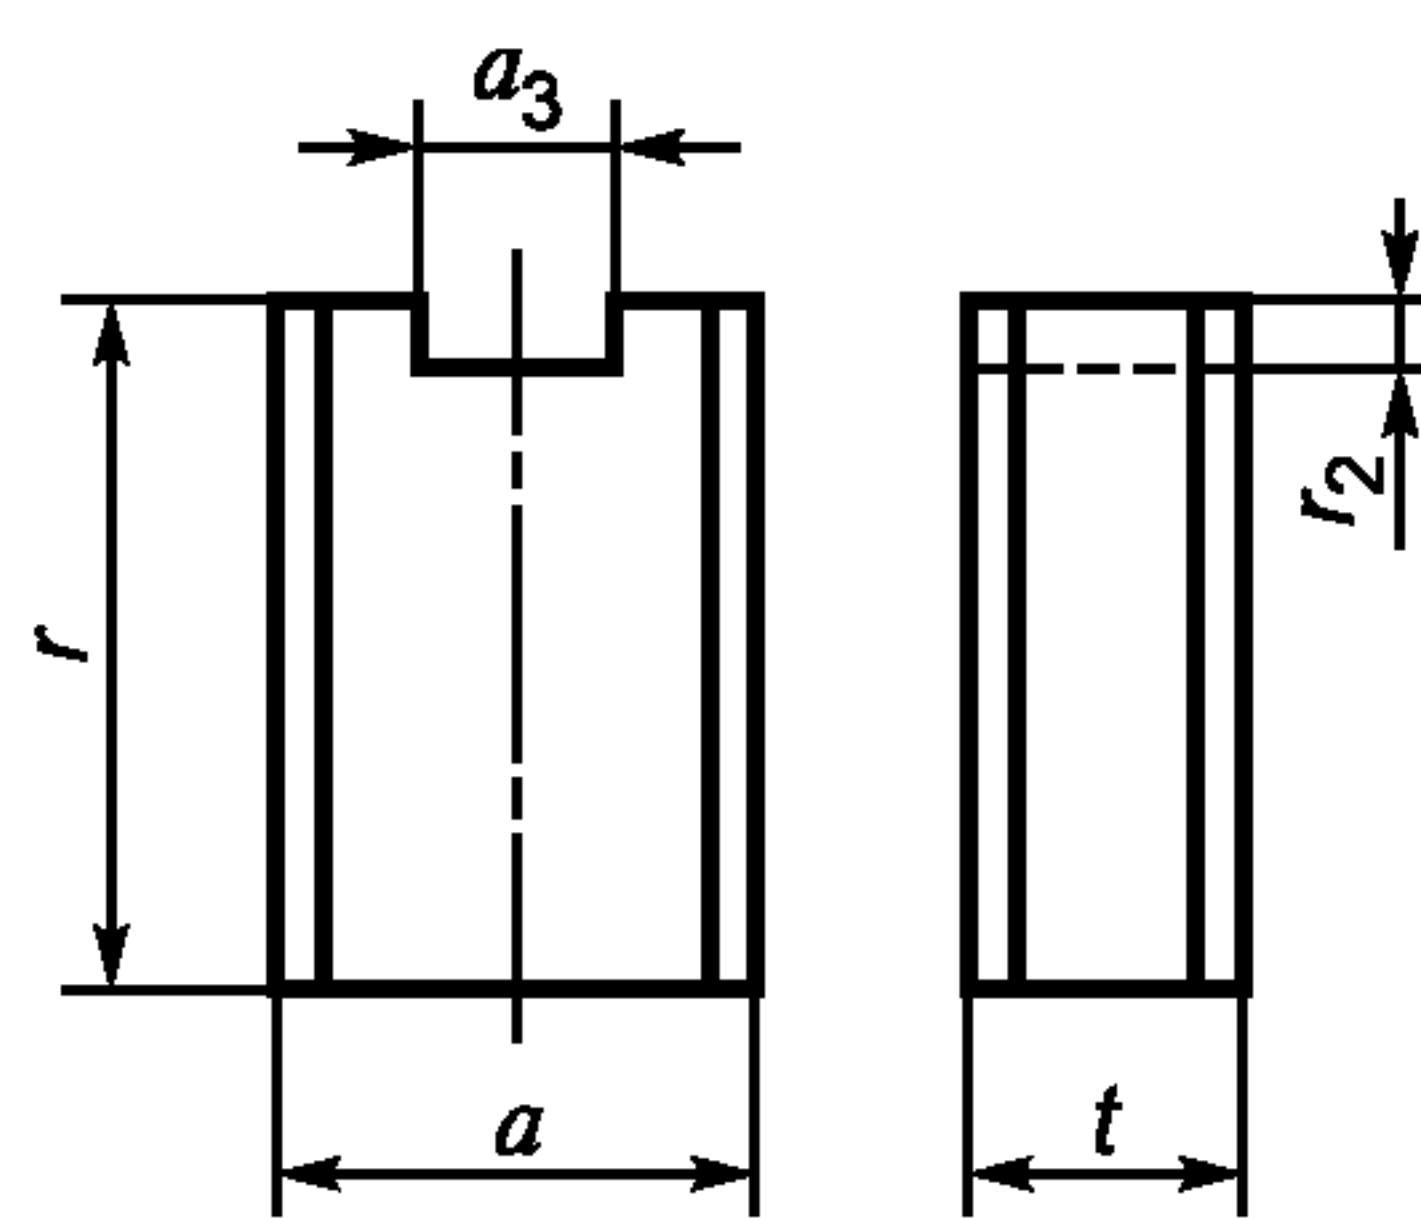
**K8**

Рисунок 19

Таблица 20

В миллиметрах

t	a	r	a_3	r_2
4,0	5,0	12,5	2,6	0,8

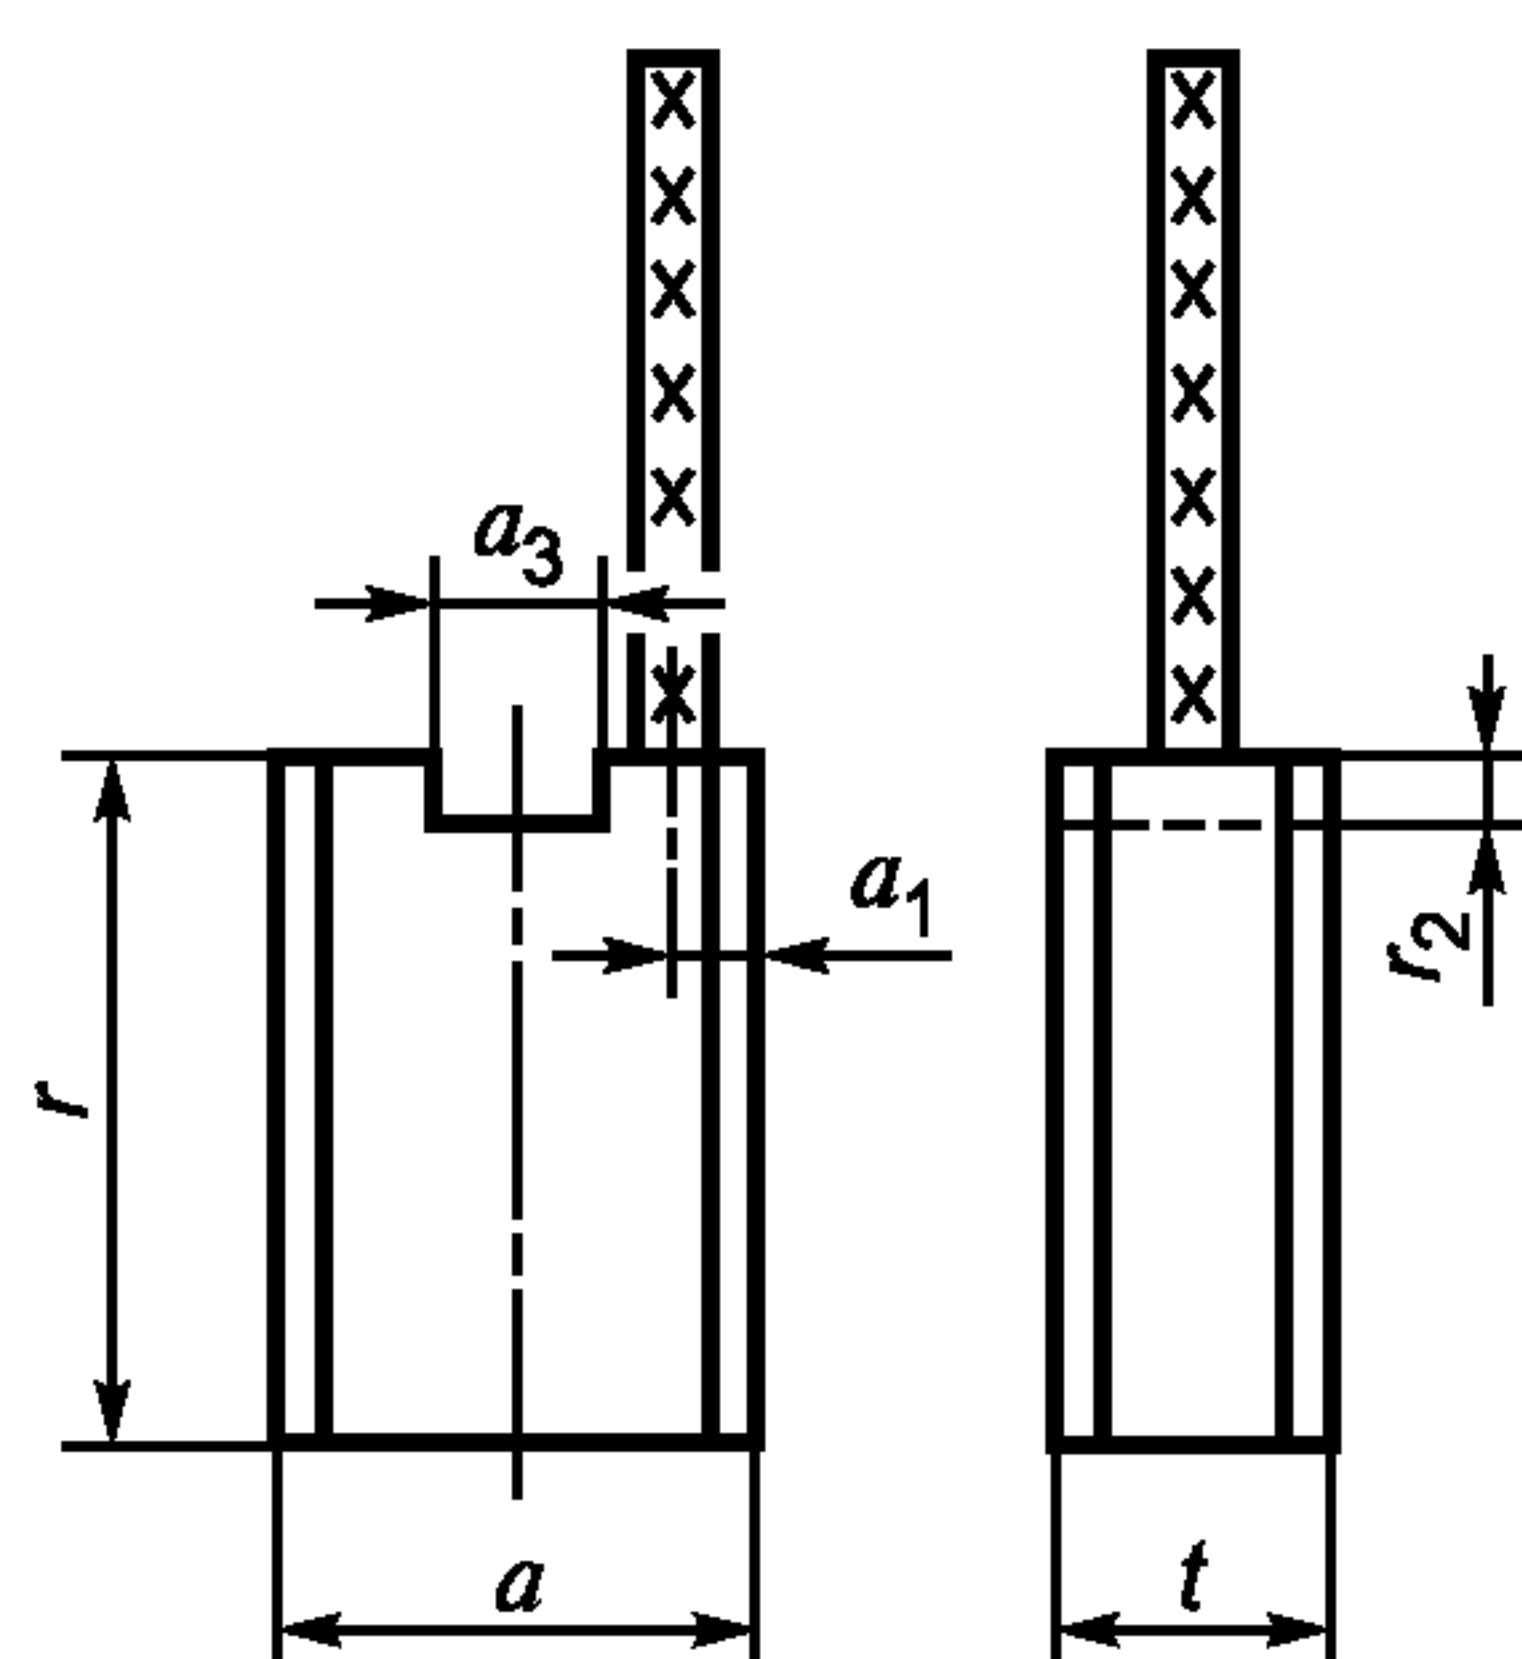


K8-2

Рисунок 20

Таблица 21

В миллиметрах

t	a	r	a_1	a_3	r_2	Марка и сечение провода, мм ²
6,3	12,5	20	2,5	2,6	0,5	ПЩ 1,0
	16,0	27		4,1	1,0	ПЩ 1,5
8,0		28	3,5	11,0	2,5	ПЩ 1,0
	25,0	50				ПЩ 2,5
10,0	20,0	20	3,5	11,0	2,0	ПЩ 1,5
	25,0	35				ПЩ 2,5
		40,0	40	7,0	12,6	1,0
	50		50	7,0	12,6	1,0

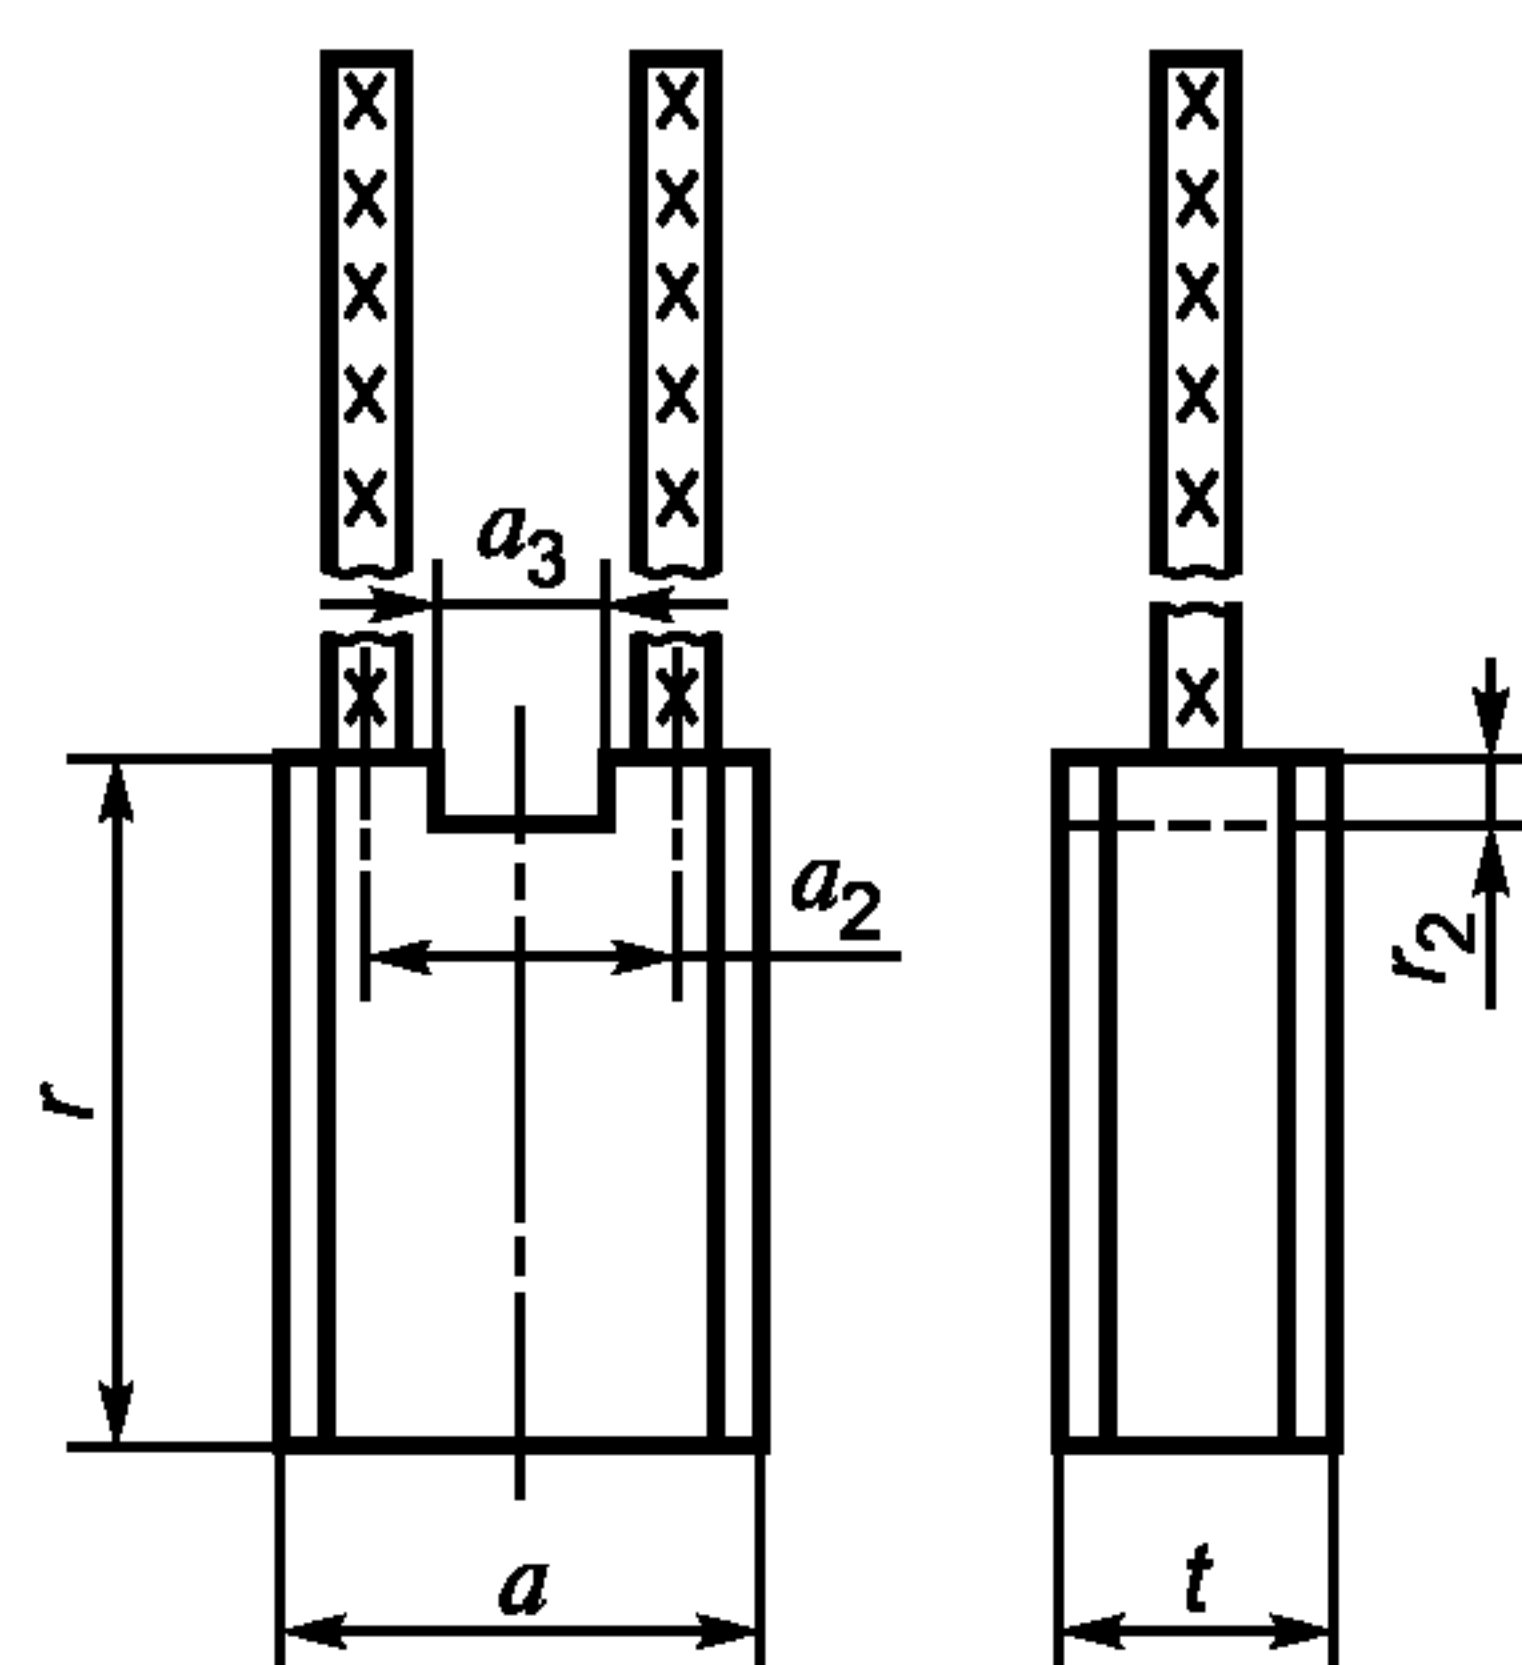


K8-3

Рисунок 21

Таблица 22

В миллиметрах

t	a	r	a_2	a_3	r_2	Марка и сечение провода, мм ²	
6,3	16	25	10	5,1	1,0	ПЩ 1,00	
	20		13				
6,5	15	20	10	6,4	1,5	ПЩ 0,75	
8,0	20	25	13			1,5	ПЩ 1,50
	22		10			1,0	ПЩ 2,50
	25		17	1,5			
10,0	18	20	12	6,4	1,0	ПЩ 1,50	
	20	25			1,5	ПЩ 2,50	
	25	32	17	11,0	2,5	ПЩ 1,50	
	32		20	8,1	1,5	ПЩ 2,50	
	40		50	26	12,0		2,5
12,5	32	40	24	16,0	1,5		

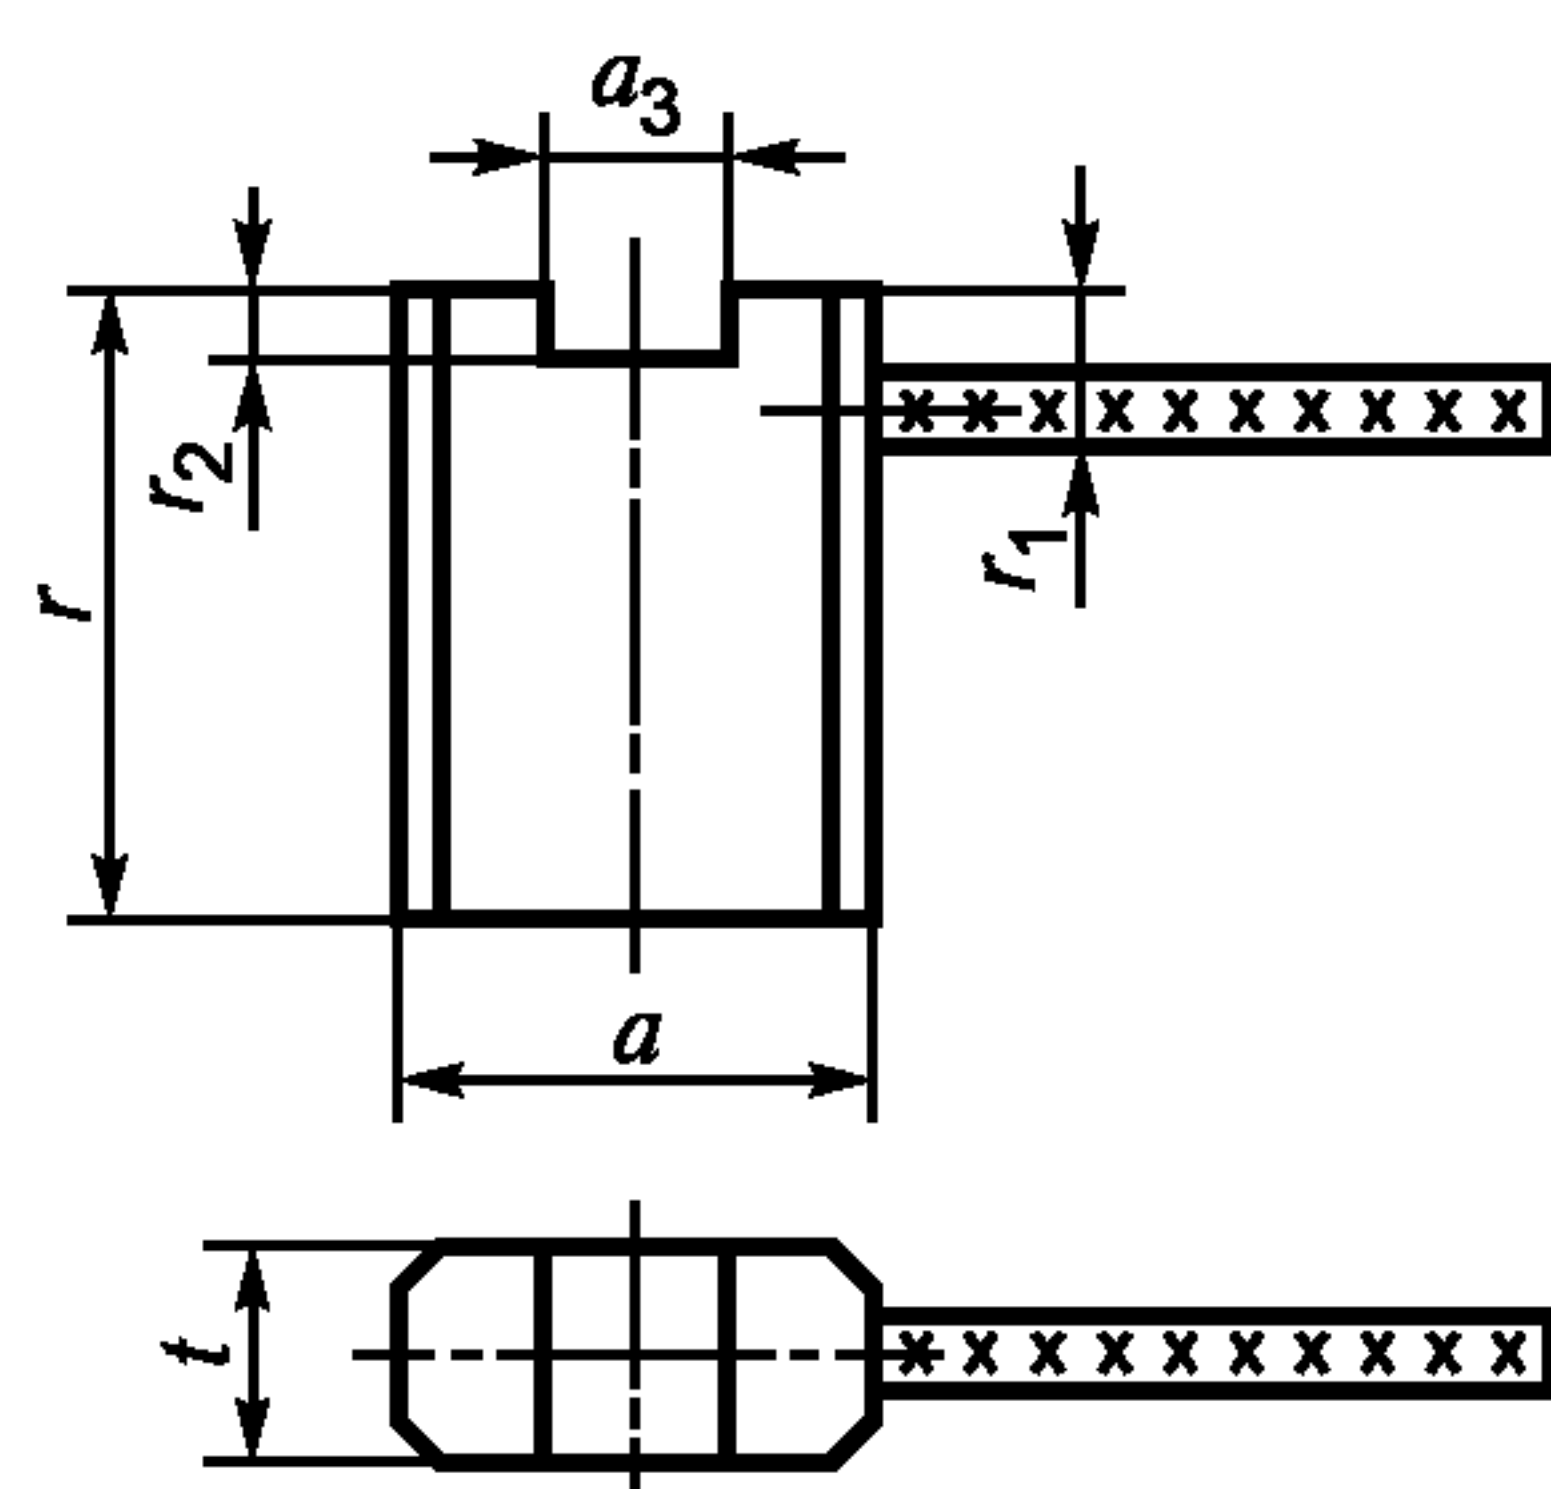


K8-4

Рисунок 22

Таблица 23

В миллиметрах

t	a	r	a_3	r_1	r_2	Марка и сечение провода, мм ²
5,0	10,0	20	4,1	4,0	0,5	ПЩ 0,16
6,3	8,0	16	3,1	3,5	0,8	ПЩ 0,50
	10,0	20	5,1	4,0	1,0	ПЩ 1,00
	12,5		4,1	4,5	0,5	ПЩ 1,50
6,5	7,0	16	5,1	5,0	1,0	ПЩ 0,50
8,0	10,0	20				ПЩ 1,50
10,0	20,0	25		6,0		ПЩ 2,50
	25,0	32				
12,5	16,0	25				

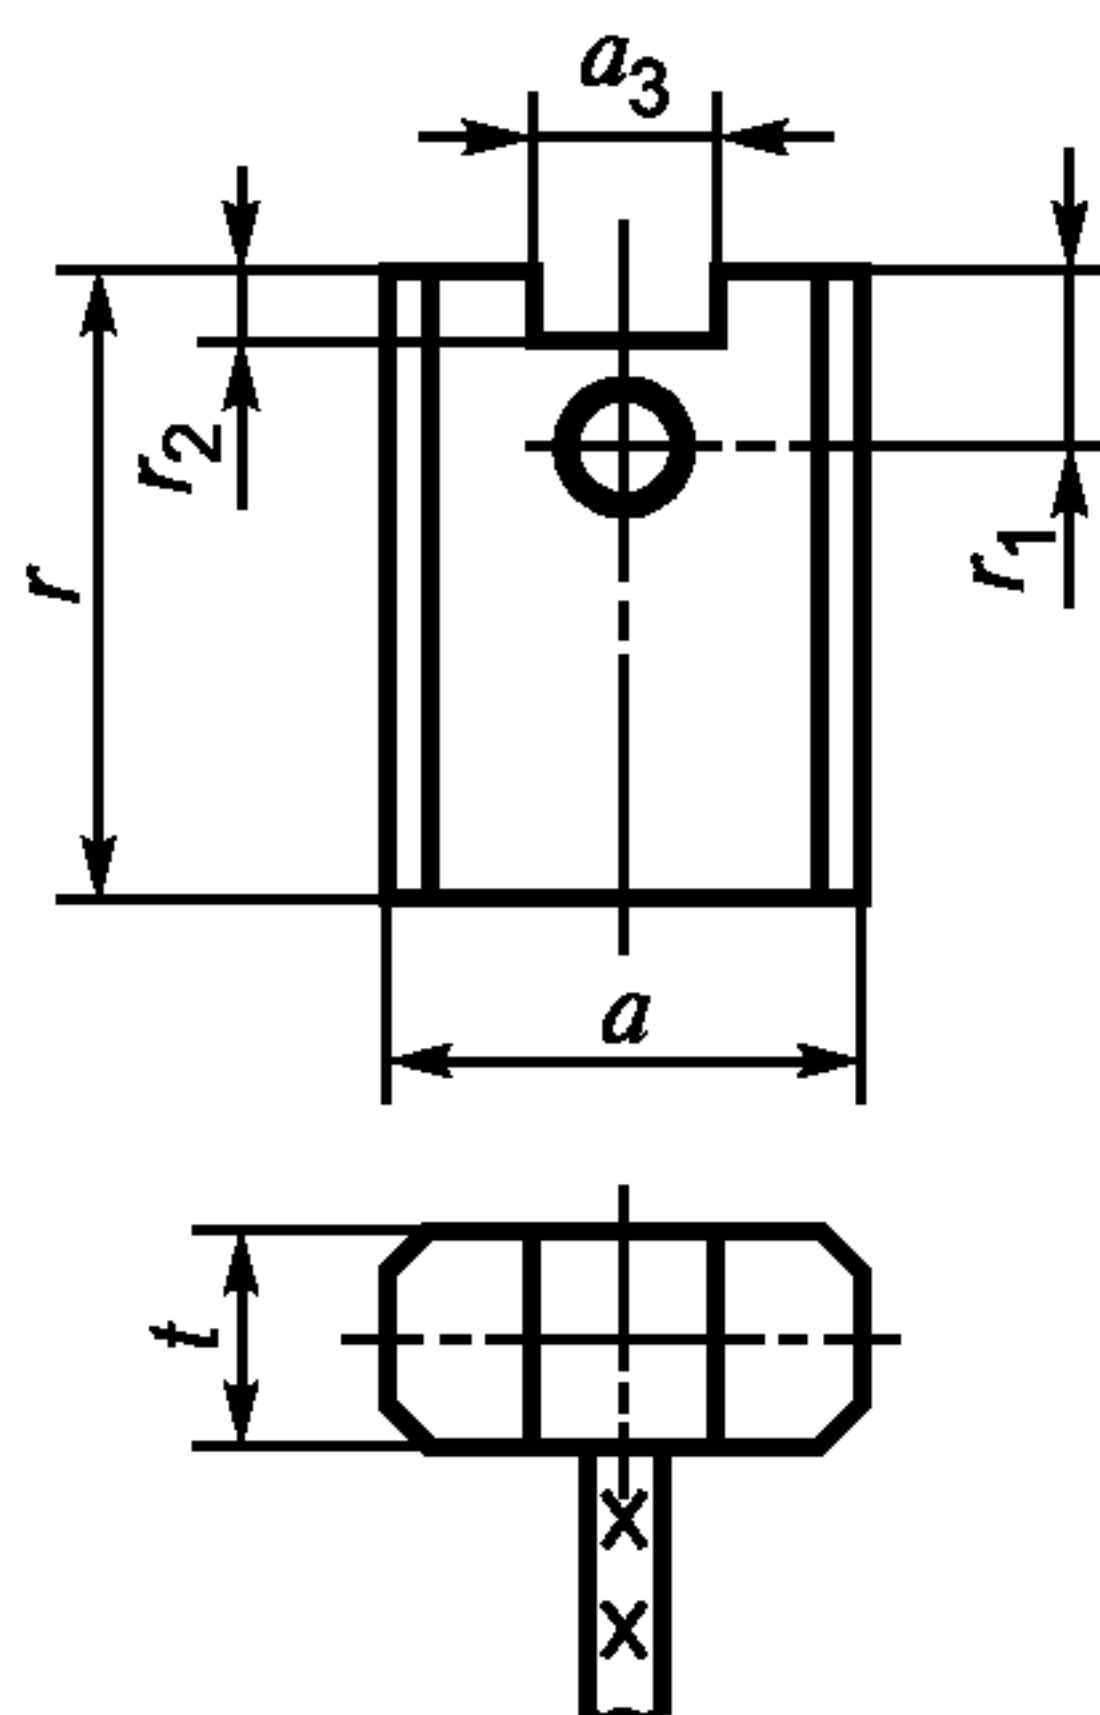


K8-5

Рисунок 23

Таблица 24

В миллиметрах

t	a	r	a_3	r_1	r_2	Марка и сечение провода, мм ²
5,0	6,3	9,0	4,1	4,0	0,8	ПЩ 0,30
		12,5				
6,3	8,0	20,0	5,1	4,0	0,8	ПЩ 0,75
6,5	15,0					
7,0	16,0	16,0	5,5	6,0	1,0	ПЩ 2,50
		21,0	6,0			
		25,0	6,4			
8,0	8,0	22,0	5,1	5,0	1,0	ПЩ 0,75
	9,0	20,0				
	10,0	25,0				
10,0	12,5	25	6,4	6,0	1,0	ПЩ 1,50
	16,0					
12,5	20,0	32	6,4	6,0	1,0	ПЩ 2,50

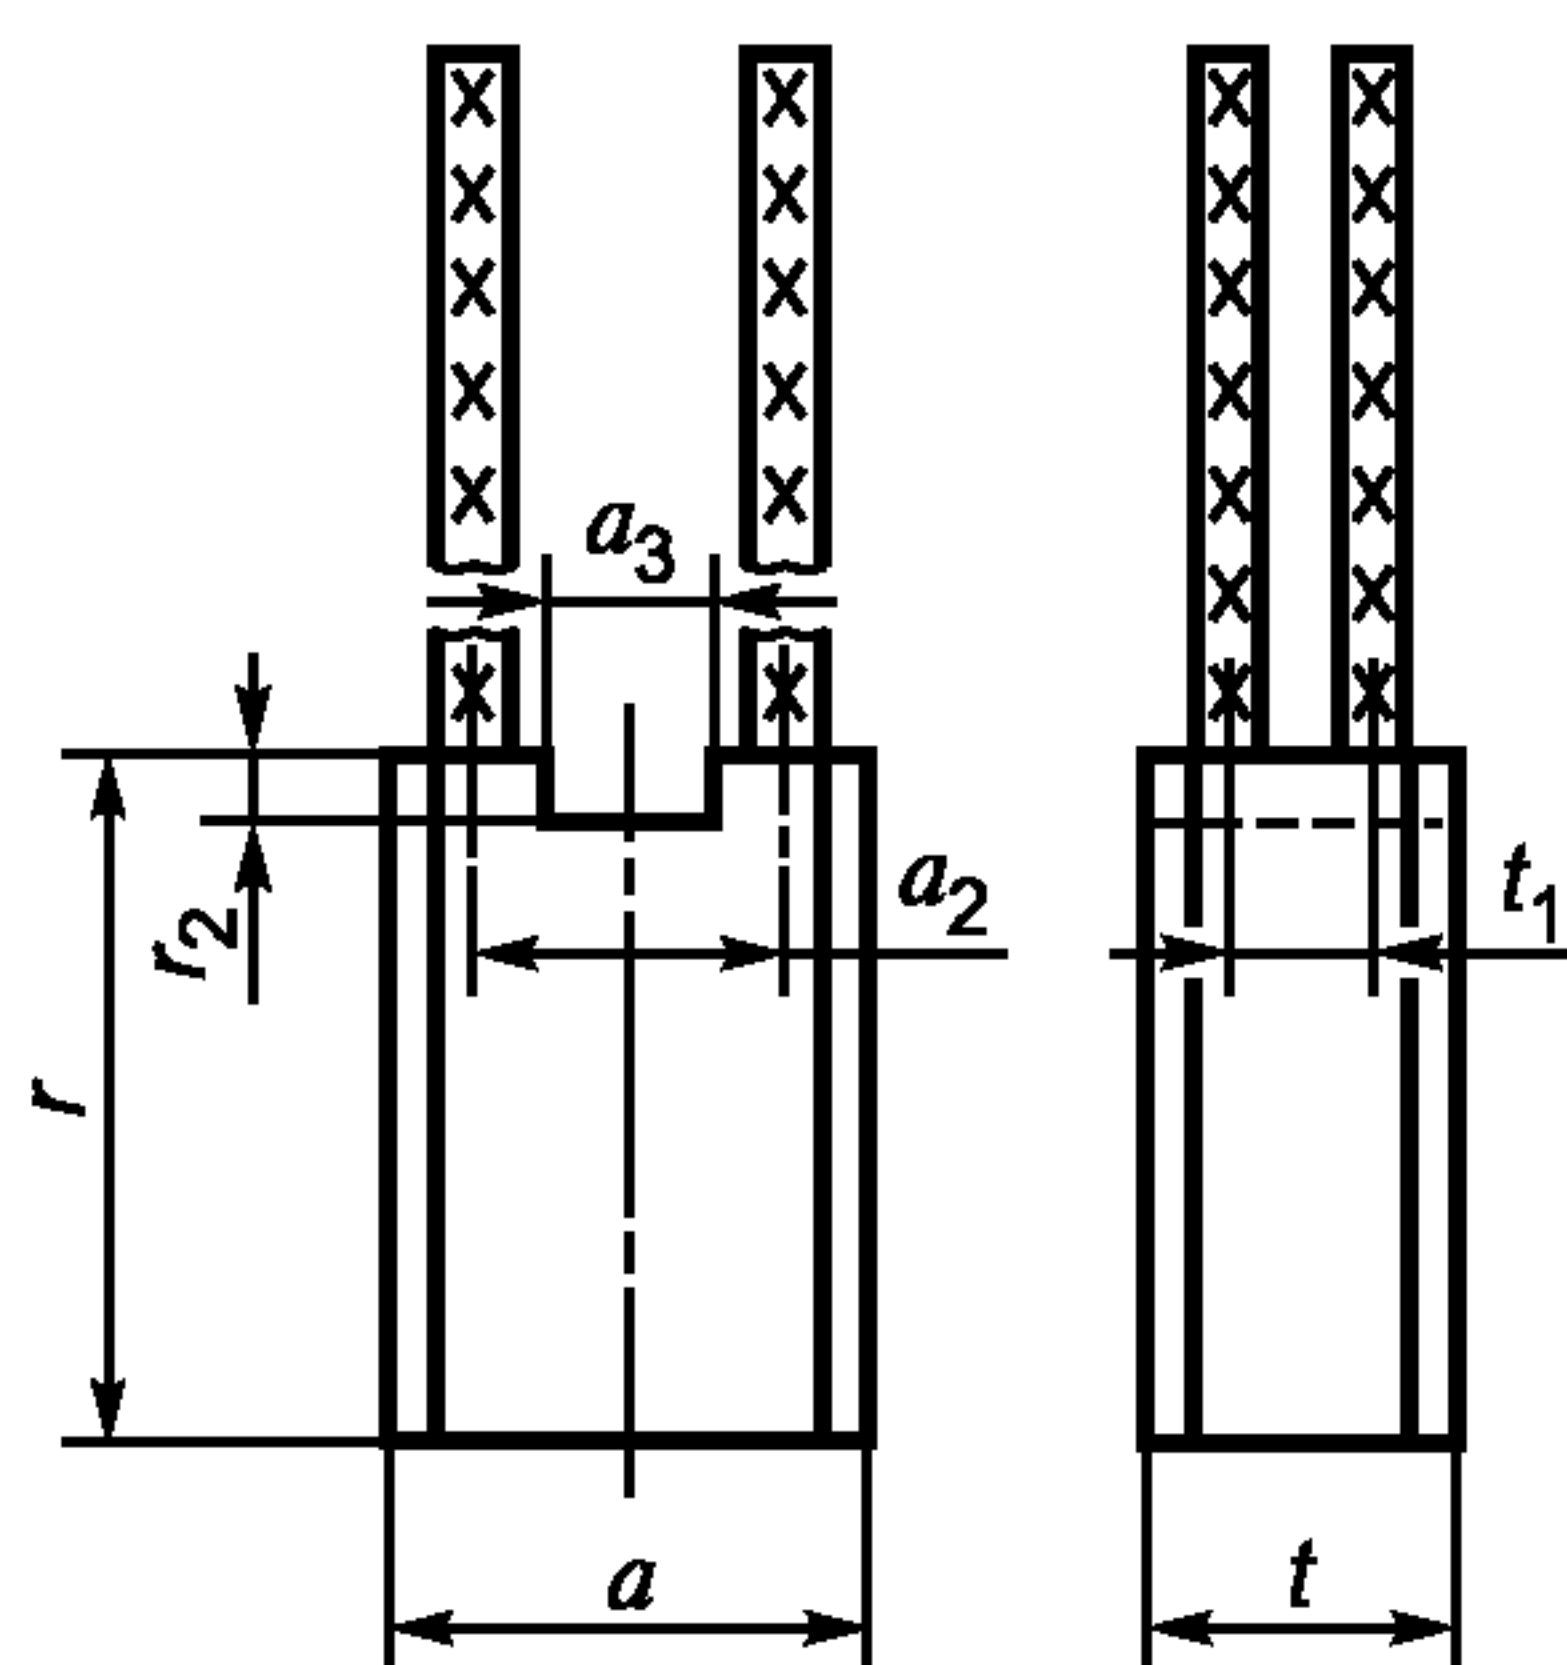


K8-8

Рисунок 24

Таблица 25

В миллиметрах

t	a	r	t_1	a_2	a_3	r_2	Марка и сечение провода, мм ²
12,5	25	40	8,0	15	10,0	4,0	ПЩ 2,5
16,0						2,0	
20,0	40	50	12,5	26		4,0	
25,0	32	64			2,0		
	40	40			12,5	2,0	ПЩ 4,0
32,0	32,0				10,0	5,0	

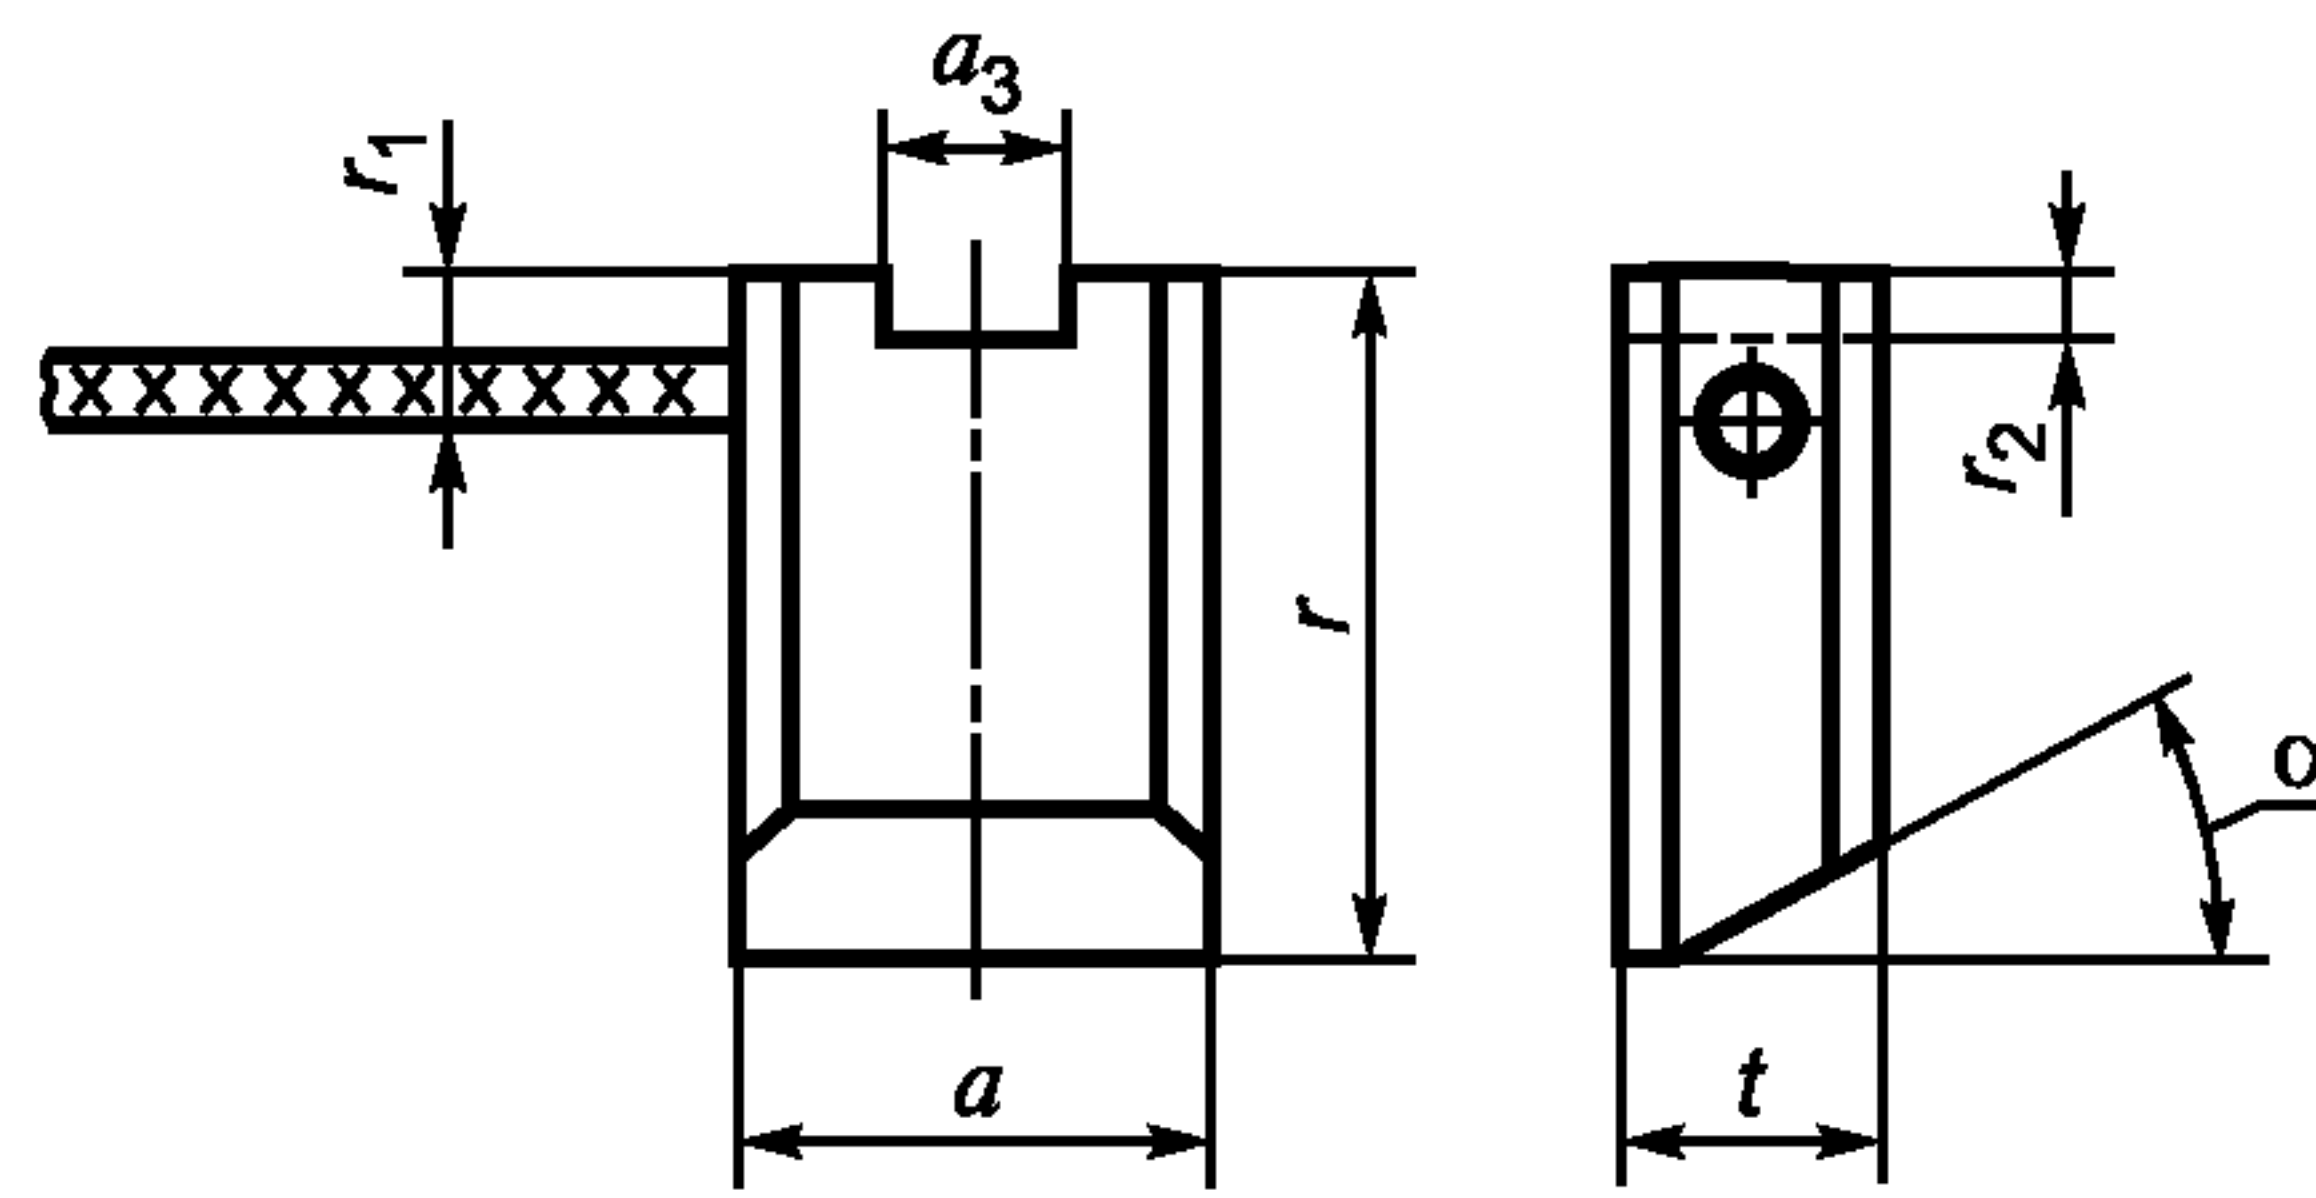

К10-4


Рисунок 25

Таблица 26

В миллиметрах

t	a	r	a_3	r_1	r_2	Марка и сечение провода, мм ²
5,0	6,3	20	3,1	3,5	0,5	ПЩ 0,3
	10,0	16	4,1	4,5		ПЩ 1,0
6,3	12,5	20			10,0	4,1
		16,0	25			

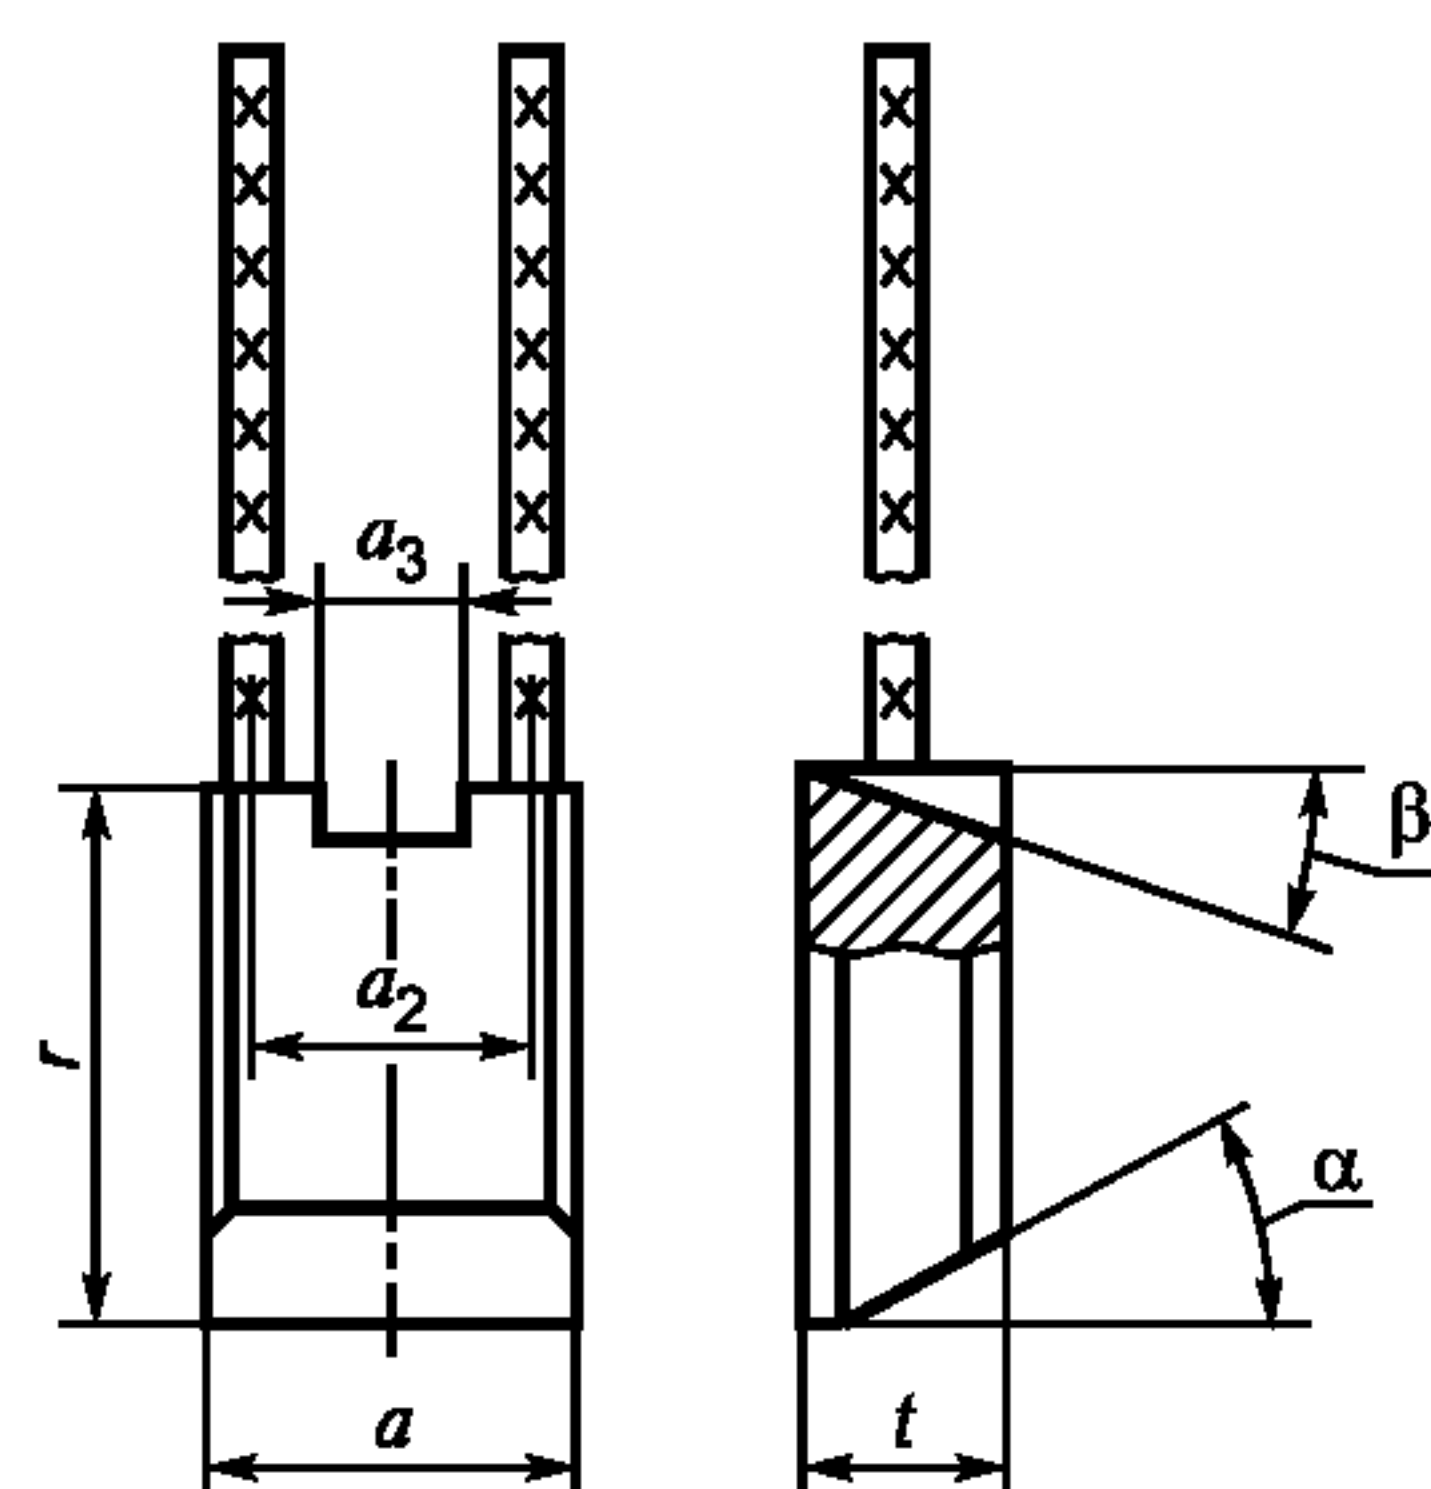Примечание — Выбор значений угла α — по таблице 42.



К11-3


Рисунок 26

Таблица 27

В миллиметрах

t	a	r	a_2	a_3	Марка и сечение провода, мм ²
5,0	6,3	21,0	3,1	3,5	ПЩ 0,3
6,3	16,0	25,0	10,0	4,1	ПЩ 1,5
6,4	22,3	23,5	15,0	10,1	
8,0	16,0	25,0	10,0	4,1	
		32,0			
	20,0	25,0	12,0	8,1	ПЩ 1,0
9,0	38,0	60,0	15,0	6,4	ПЩ 2,5
10,0	25,0	25,0			
12,5	32,0	50,0	20,0	11,0	
		64,0			
16,0	32,0	50,0			
	38,0				
20,0	32,0	64,0			

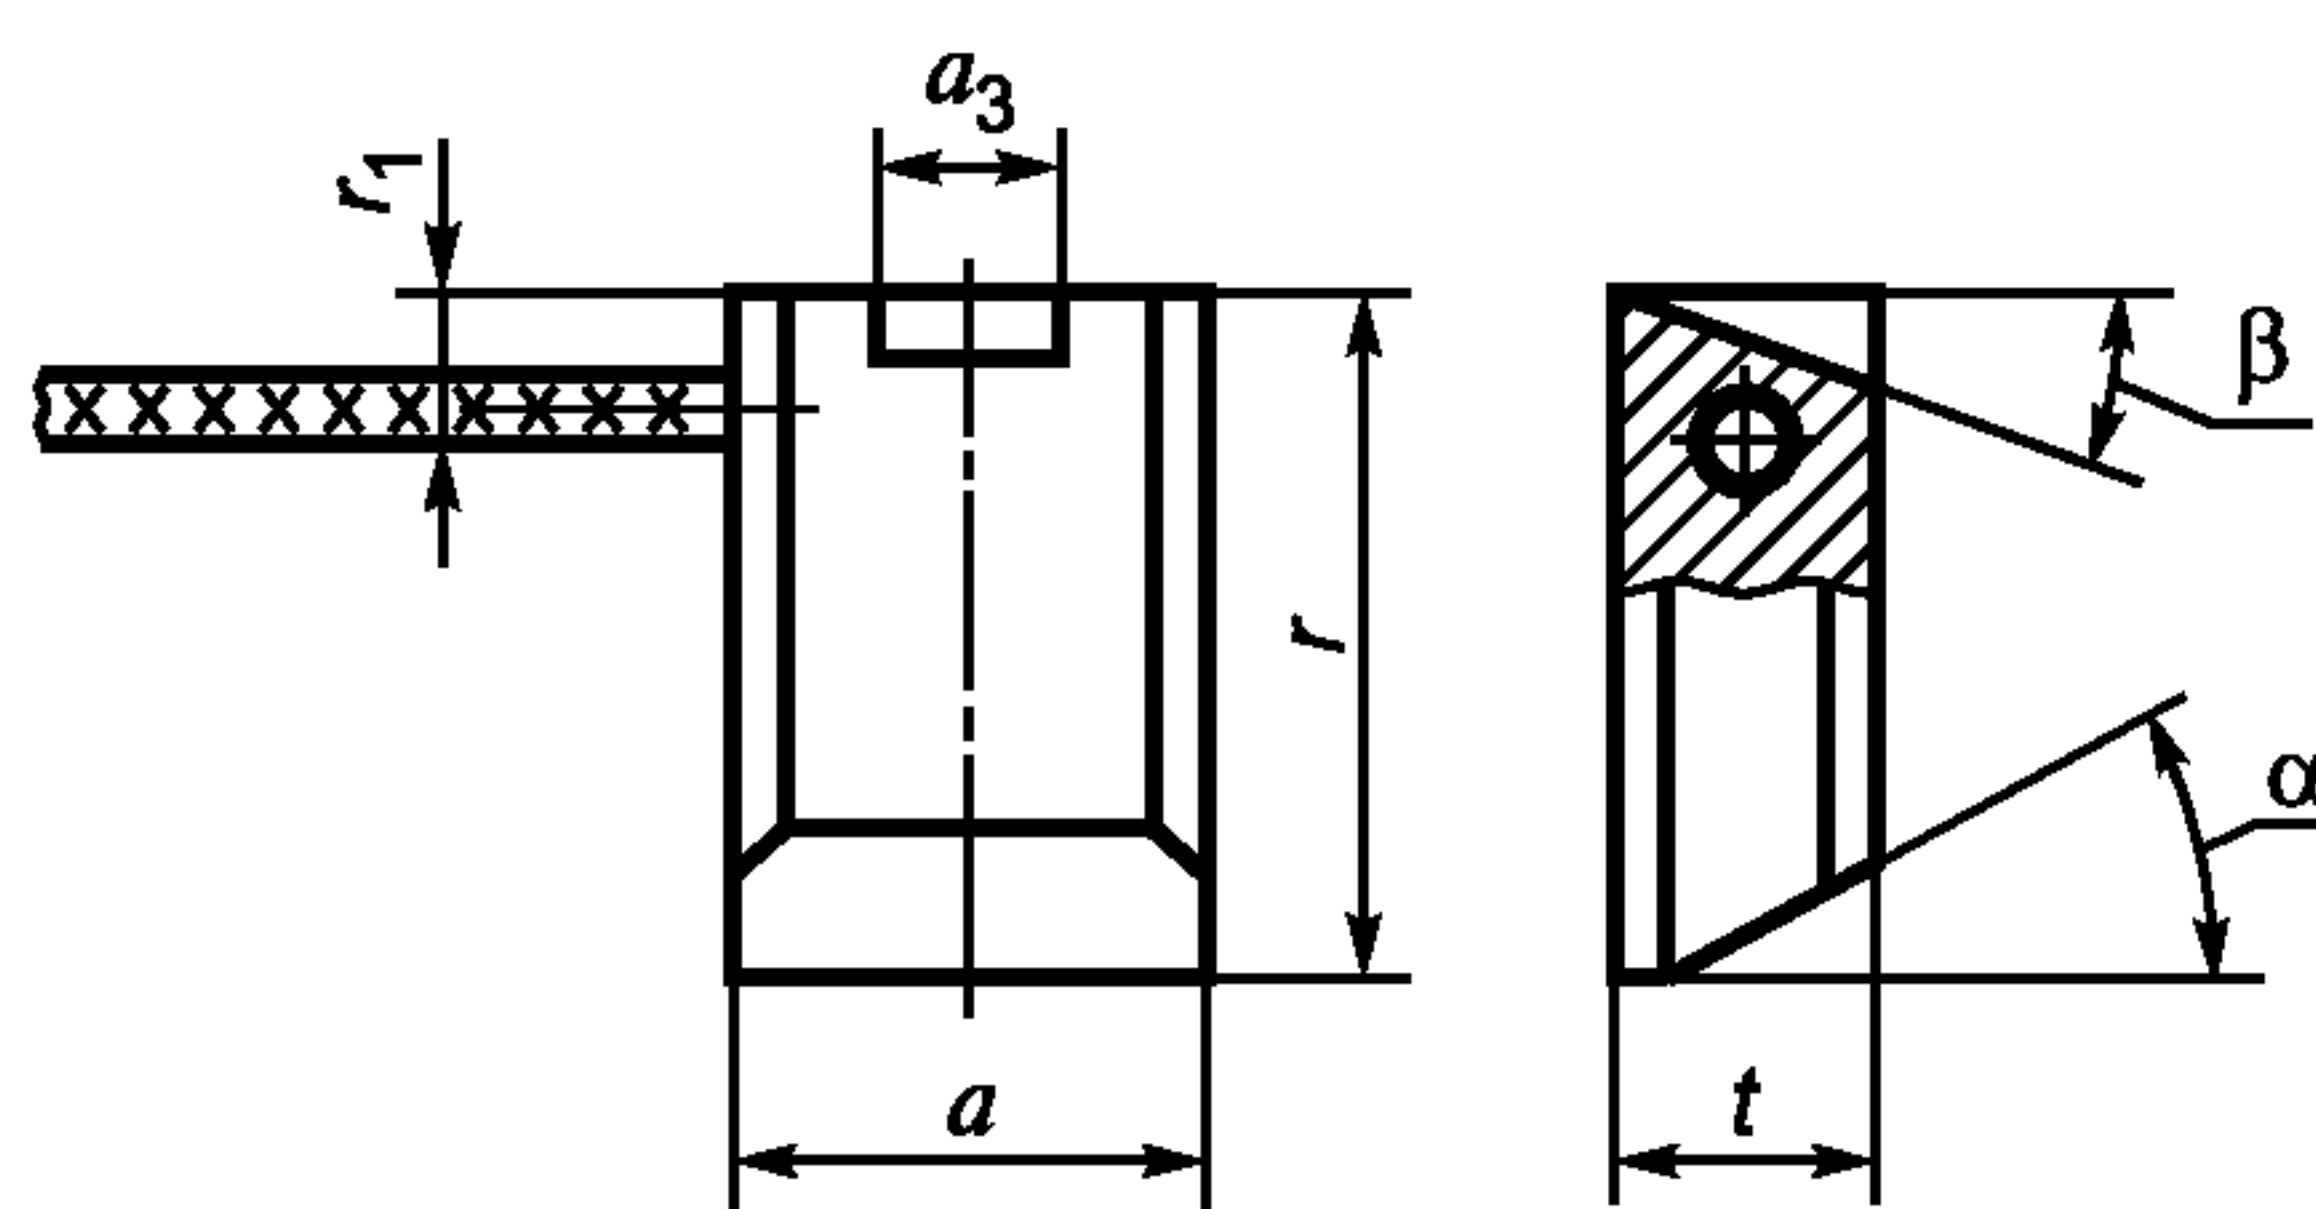Примечание — Выбор значений угла α — по таблице 42.



K11-4

Рисунок 27

Таблица 28

В миллиметрах

t	a	r	a_3	r_1	Марка и сечение провода, мм ²
6,3	8,0	25	3,1	3,0	ПЩ 0,5
	12,5	20	4,1	4,5	ПЩ 1,0
10,0	20,0	40	5,1	6,0	ПЩ 1,5

Примечание — Выбор значений углов α и β — по таблице 42.

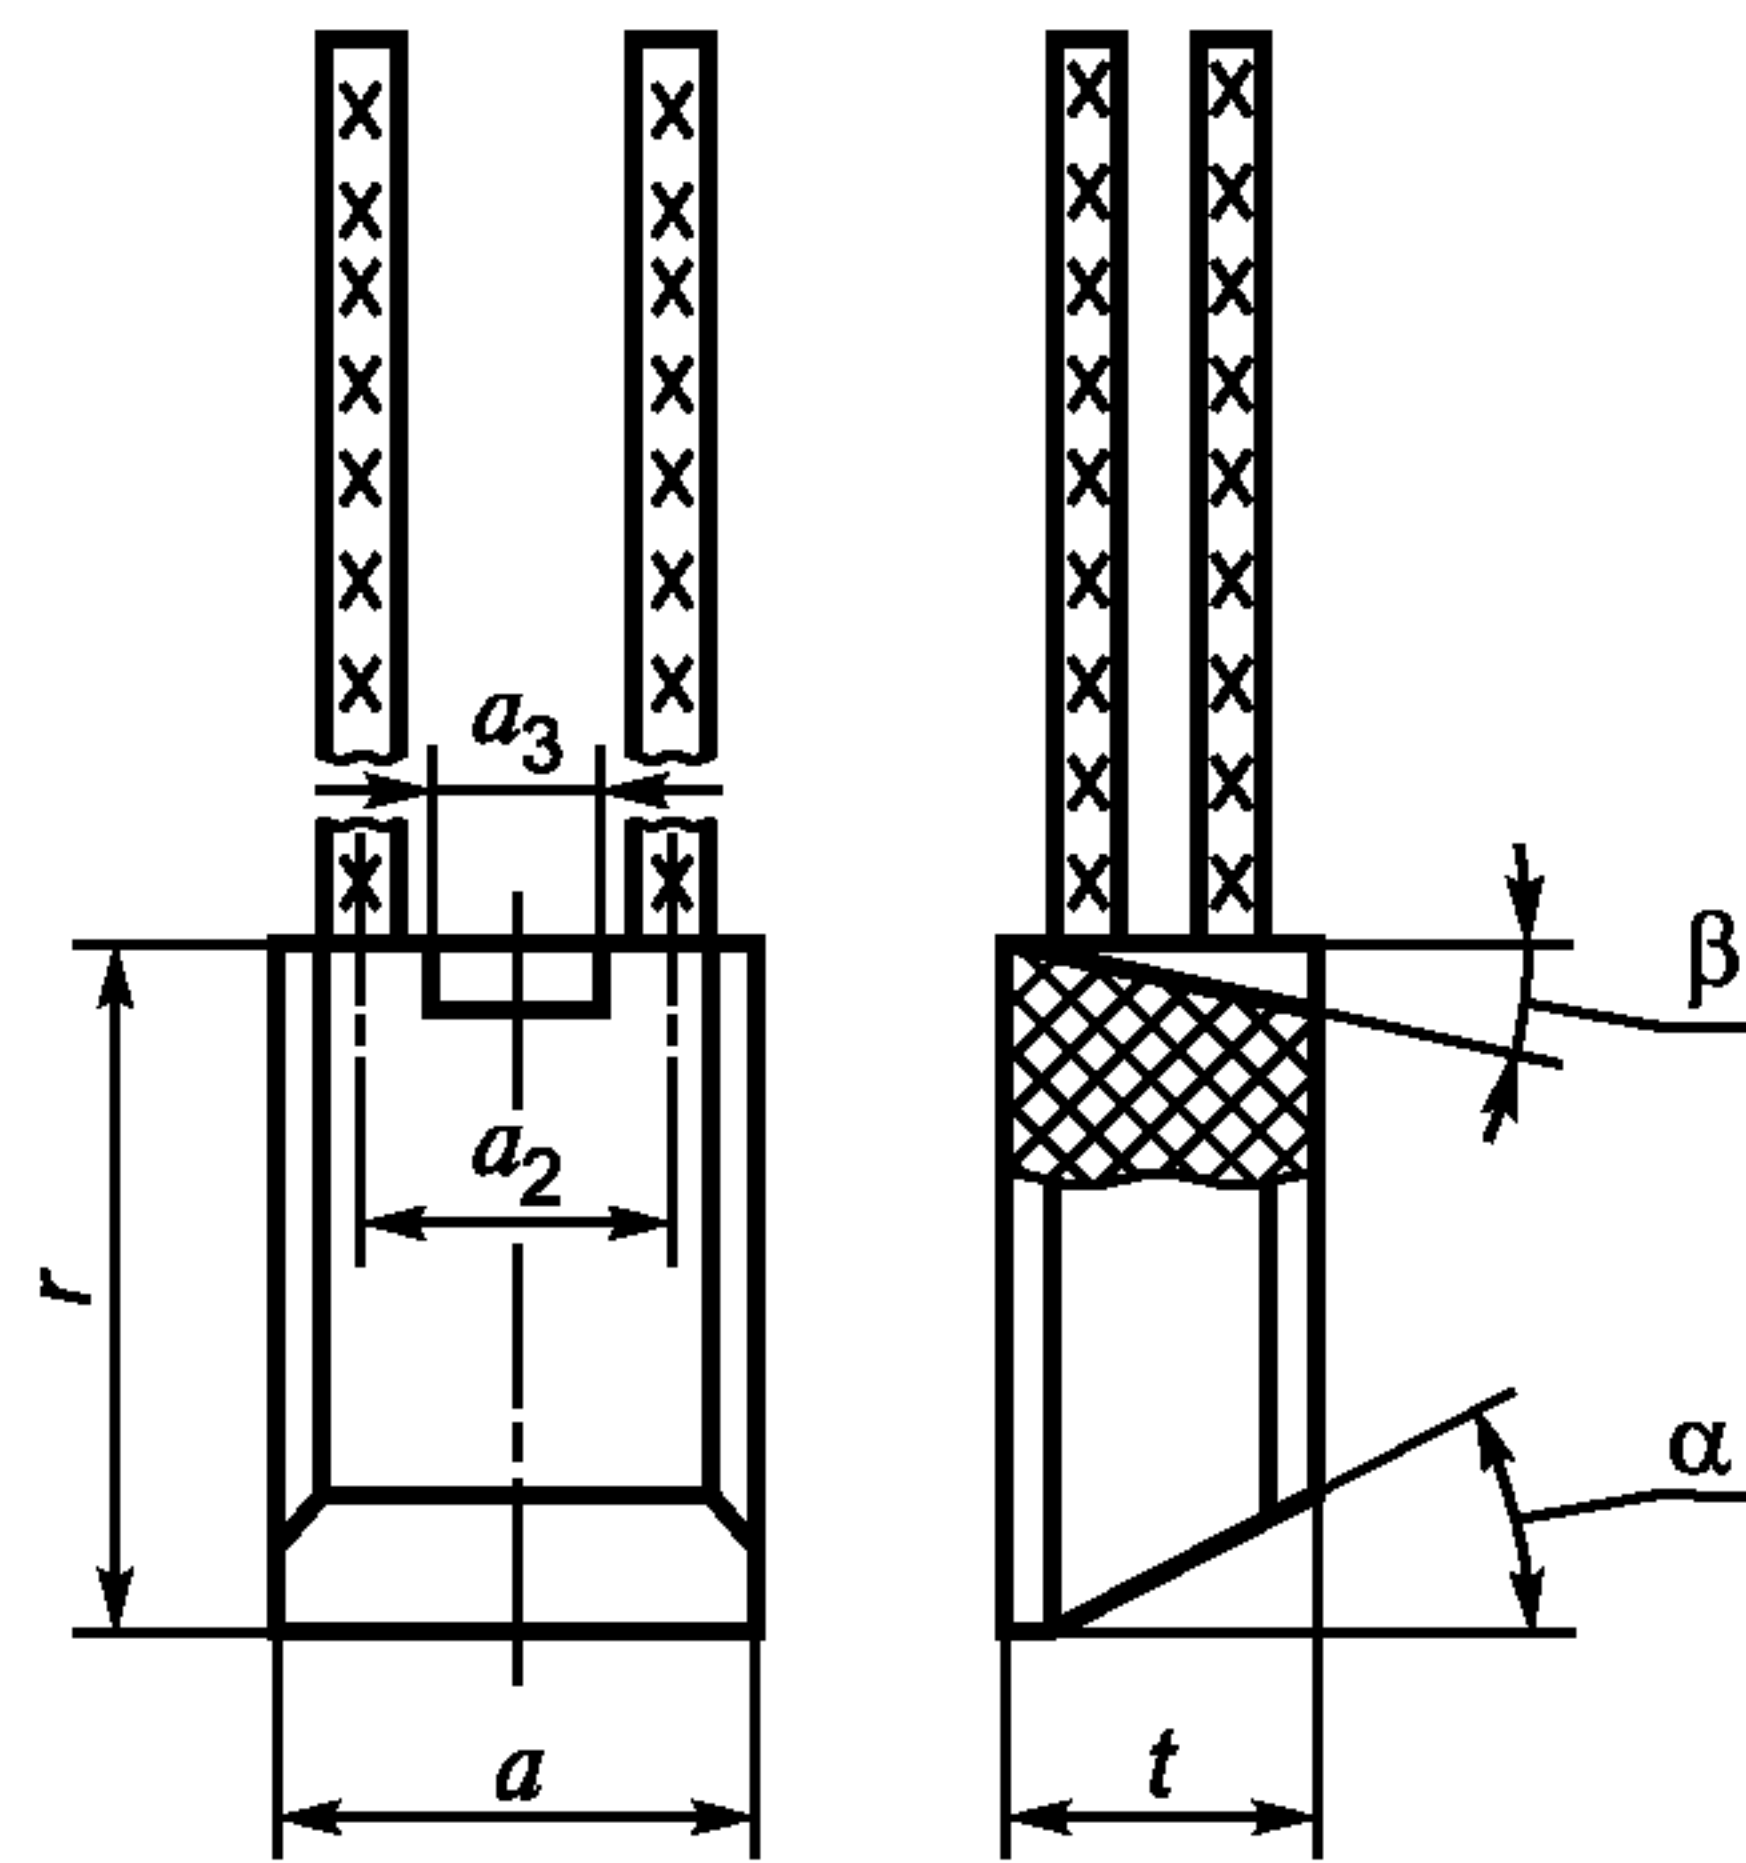
**K11-8**

Рисунок 28

Таблица 29

В миллиметрах

t	a	r	a_2	a_3	Марка и сечение провода, мм ²
20	32	80	24	16,1	ПЩ 2,5
25		60			ПЩ 1,0
		64			ПЩ 2,5
		80			
	40	60	28	20,1	

Примечание — Выбор значений углов α и β — по таблице 42.


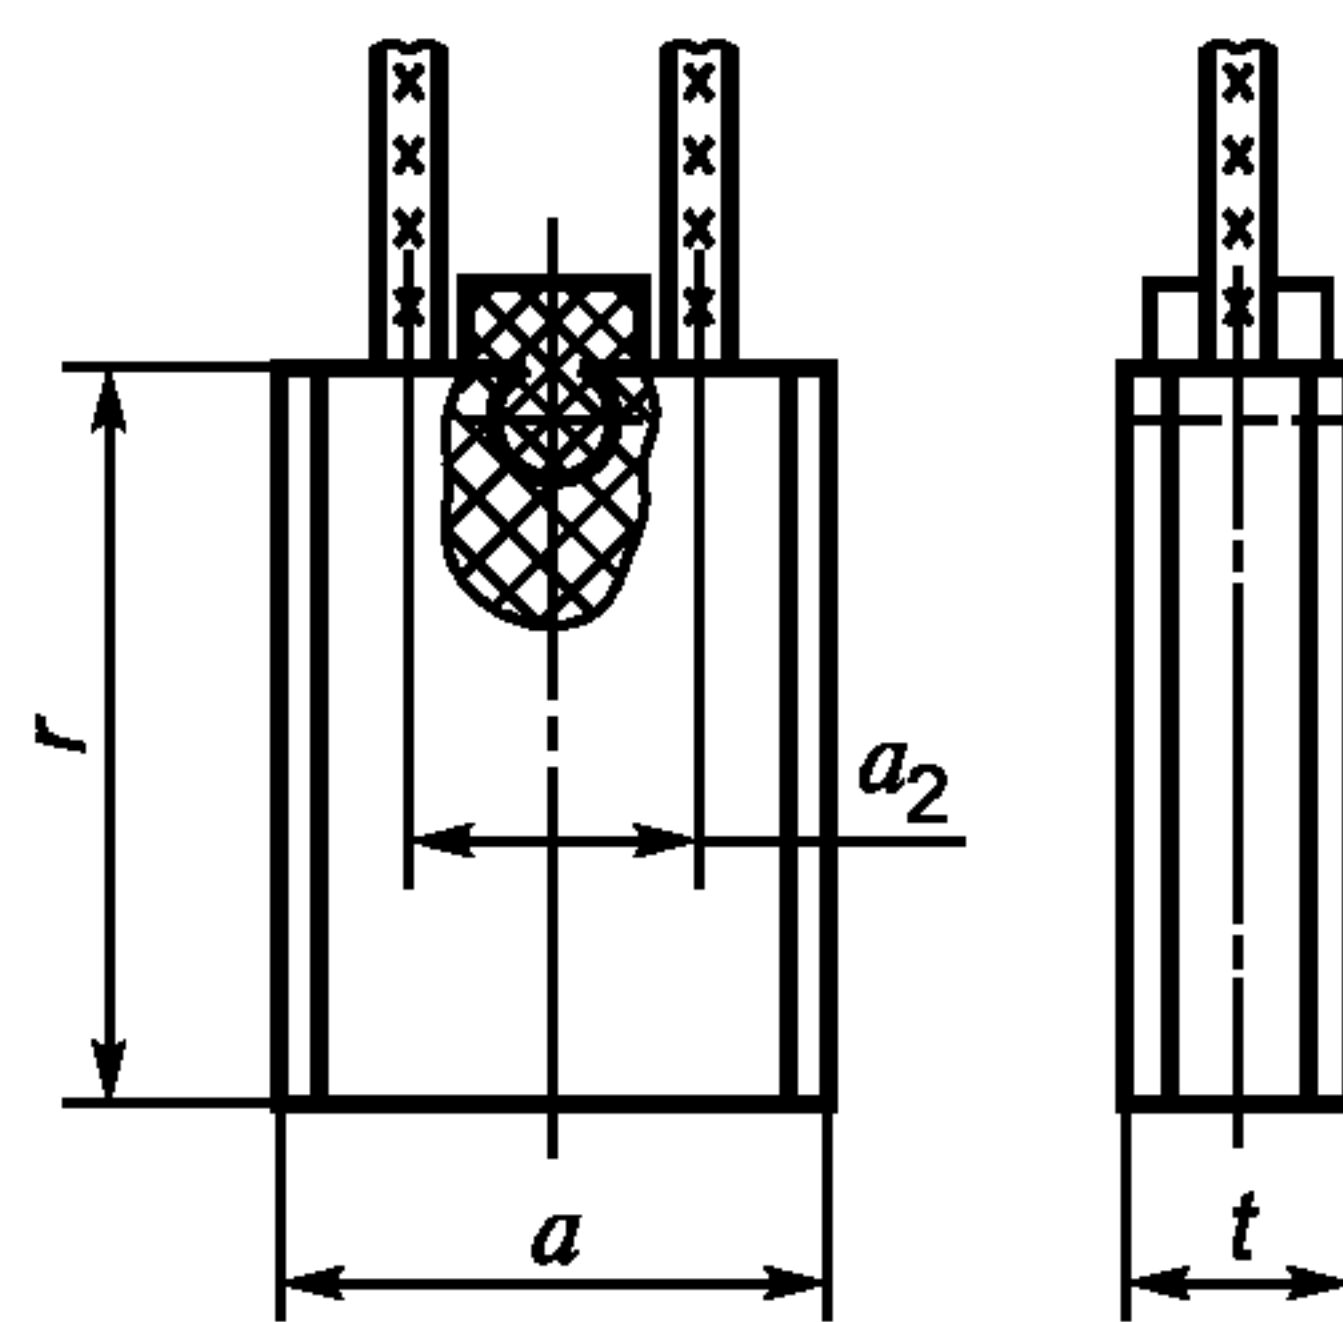
**K12-3**

Рисунок 29

Таблица 30

В миллиметрах

t	a	r	a_2	Марка и сечение провода, мм ²
16	32	42	36	ПЩ 2,5
	50	56		ПЩ 6,0

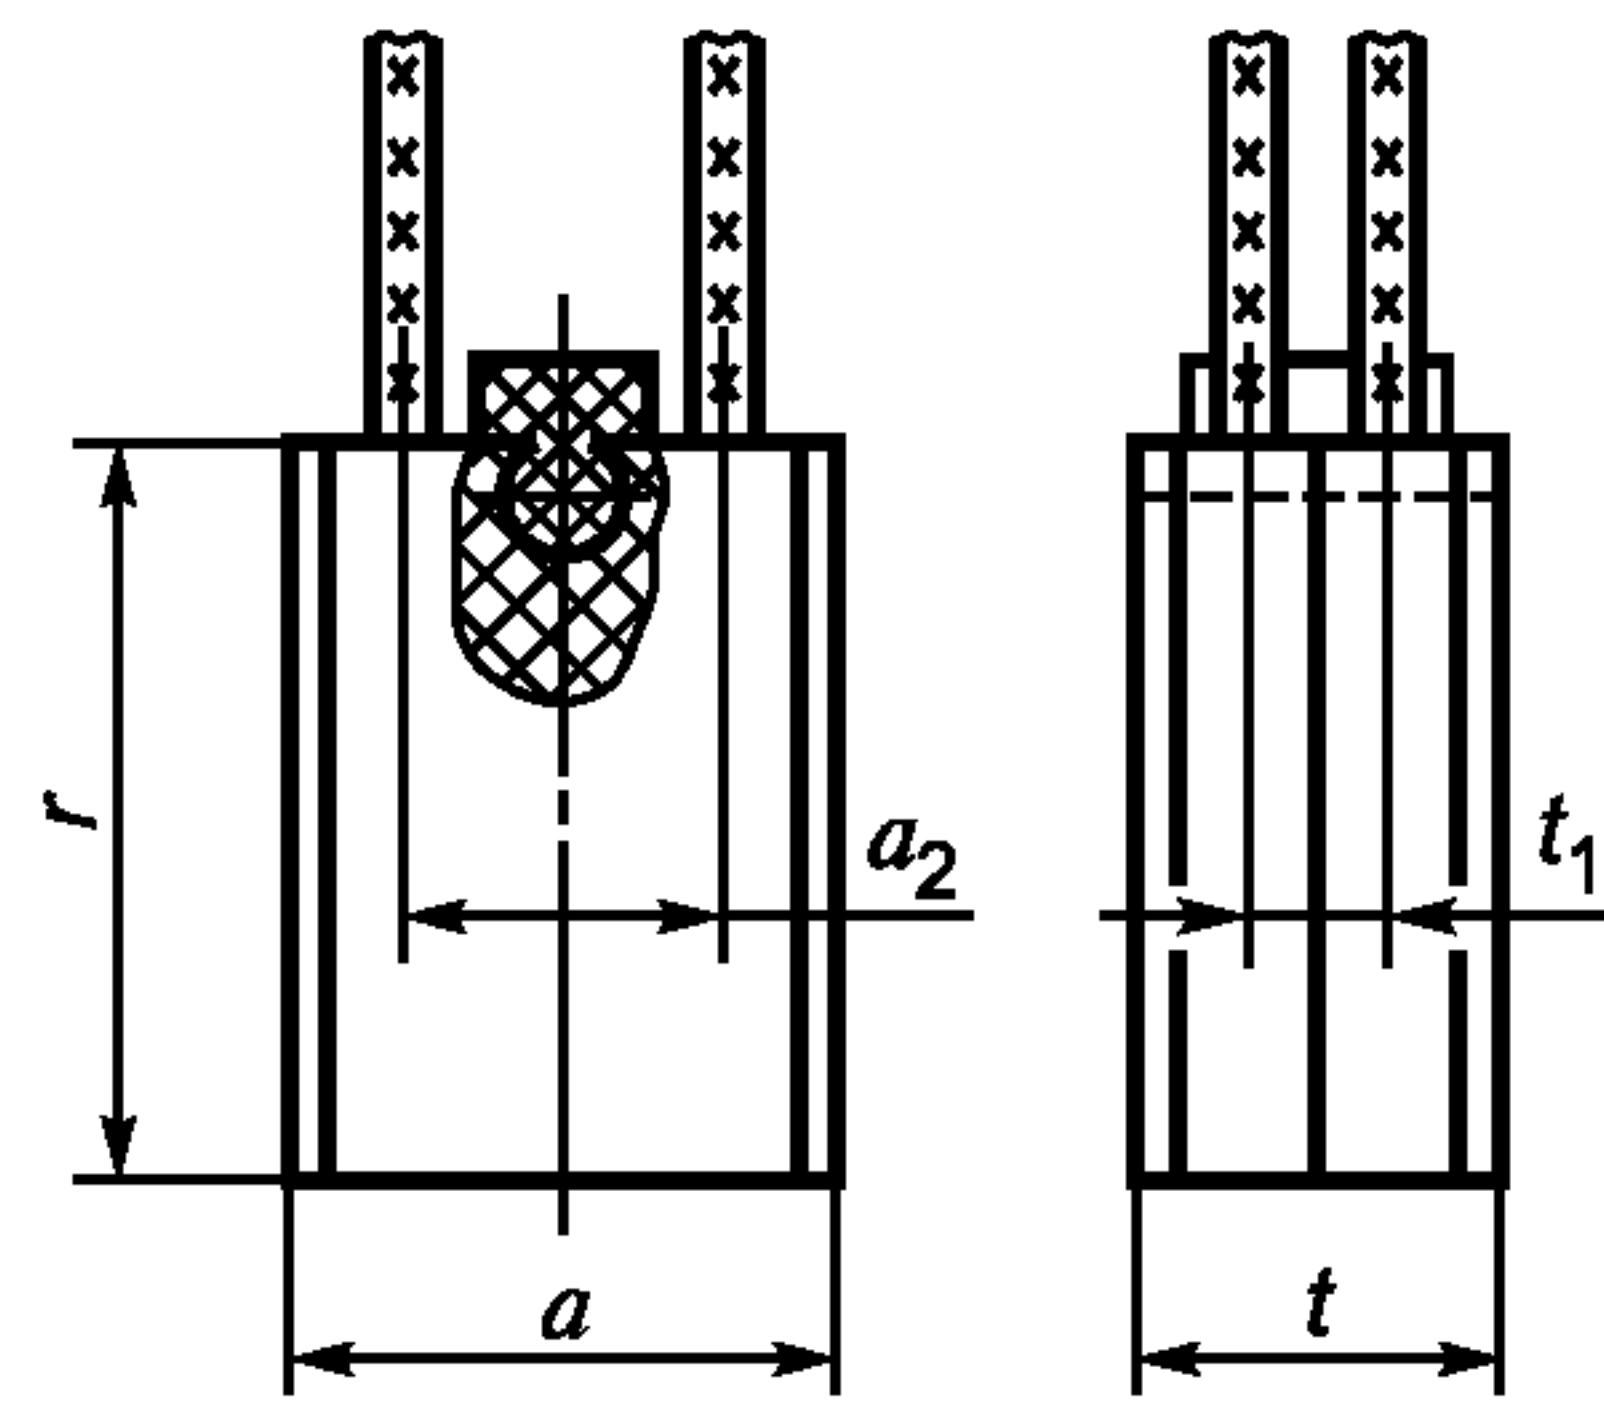


K12-8

Рисунок 30

Таблица 31

В миллиметрах

t	a	r	t_1	a_2	Марка и сечение провода, мм ²	
8	32	48	8,0	20	ПЩ 2,5	
16		44			ПЩ 1,5	
		50				
		64				
	50	56	36	ПЩ 2,5		
20	32	42	10,0		20	
		45			26	
	40	50				
	50	52		36		
22	32	50	12,5	20	ПЩ 4,0	
25		40				ПЩ 2,5
		47				
		50				
		57				
		40		64	36	ПЩ 4,0
25				57	20	ПЩ 2,5
				50	26	ПЩ 4,0
	52					
	56					
64						

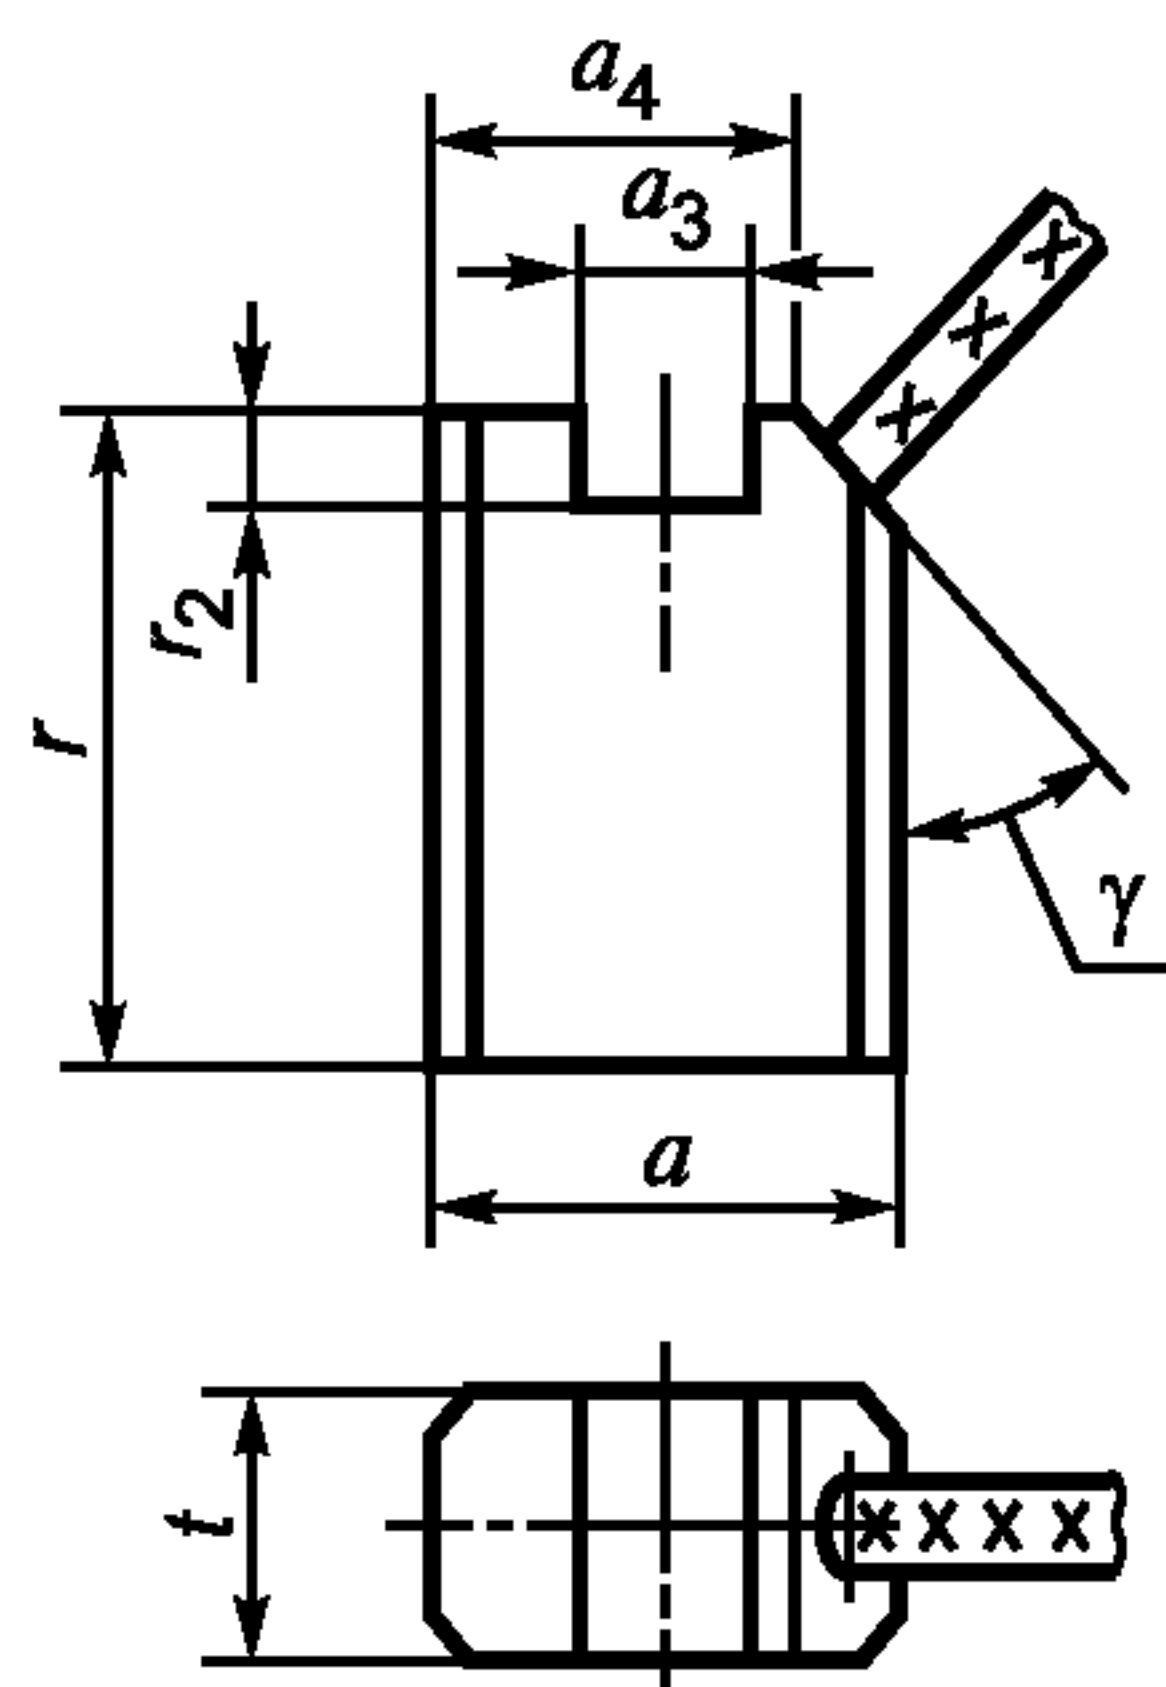

K13-2


Рисунок 31

Таблица 32

В миллиметрах

t	a	r	a_3	a_4	r_2	Марка и сечение провода, мм ²
5,0	10,0	11,5	4,1	6,5	1,5	ПЩ 1,00
		18,0				ПЩ 0,50
		20,0				
5,5	12,5	16,0	5,1	8,5	1,0	ПЩ 1,00
	10,0	15,0		6,5		ПЩ 0,75
6,3	8,0	20,0	4,1	5,5	0,5	ПЩ 1,50
7,0	16,0	21,0	6,0	12,5	1,0	ПЩ 0,75
7,1	11,0	20,0	4,1	8,0		ПЩ 2,50
8,0	12,5	25,0		9,5		ПЩ 1,50
	16,0	20,0	10,1	13,0		ПЩ 2,50
	25,0	50,0	11,0	21,0		ПЩ 1,50
9,5	22,0	40,0	10,1	18,0		ПЩ 4,00
10,0	25,0	35,0	10,1	20,0		ПЩ 2,50
		40,0				ПЩ 1,50
		50,0				ПЩ 2,50
12,5	25,0	40,0	3,0	25,0		ПЩ 4,00
	32,0	45,0			ПЩ 2,50	

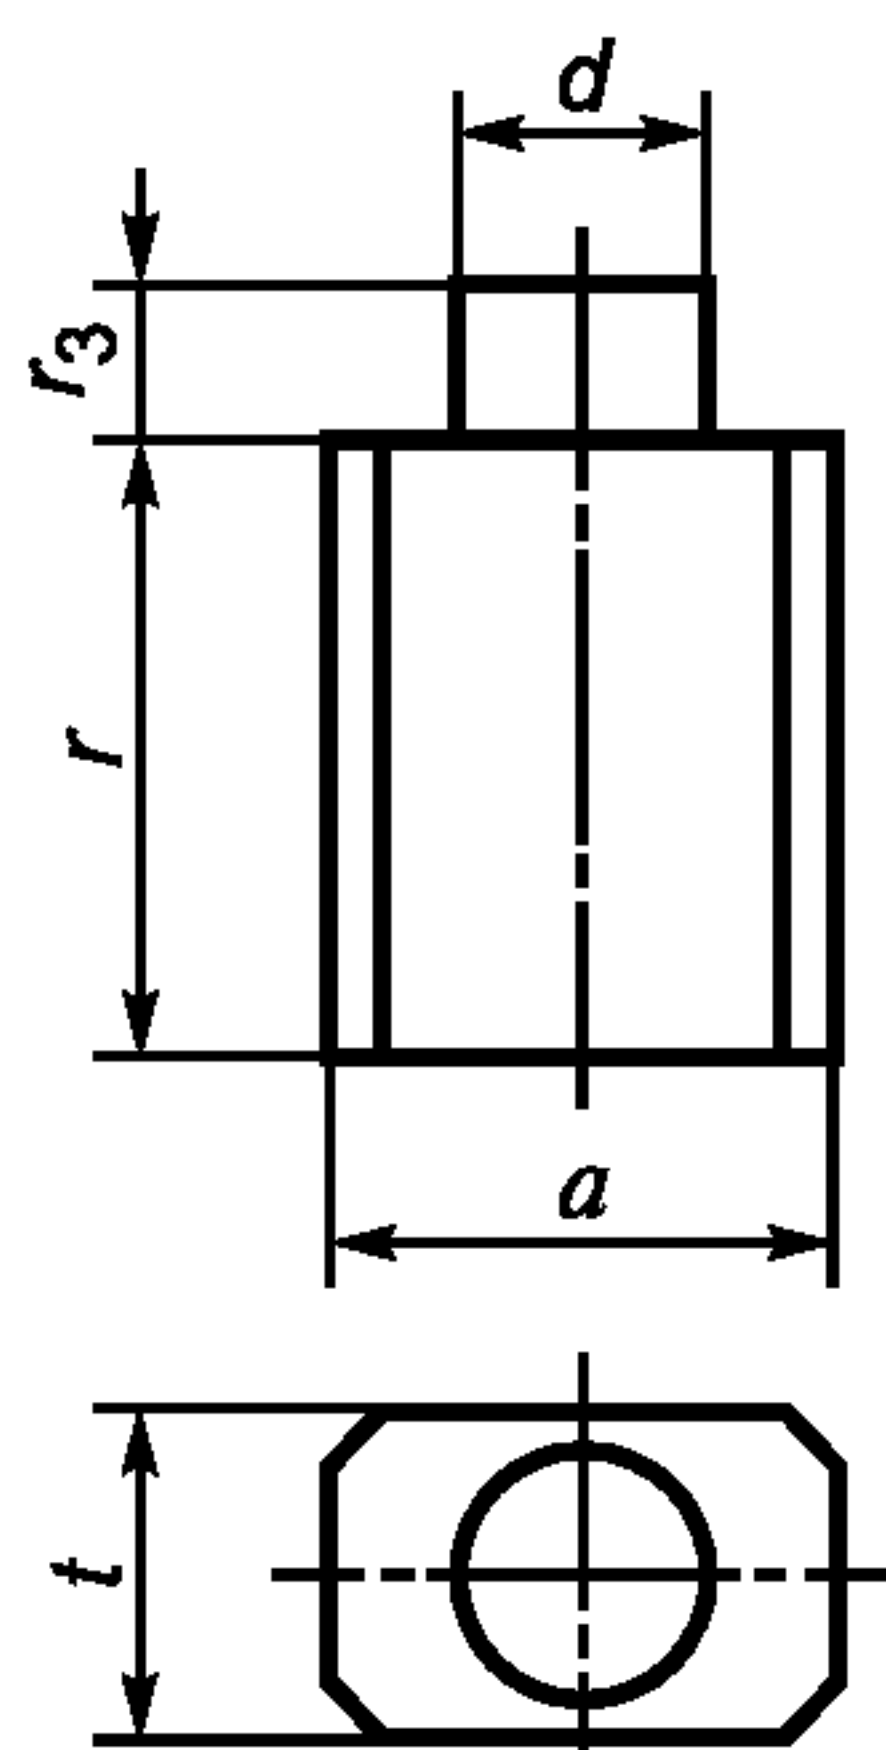Примечание — Выбор значений угла γ — по таблице 42.




K14

Рисунок 32

Таблица 33

В миллиметрах

t	a	r	r_3	d
4,0	5	16	3,3	3,0
5,0	6		2,0	3,5
	10			
6,3	8	20	3,0	5,0

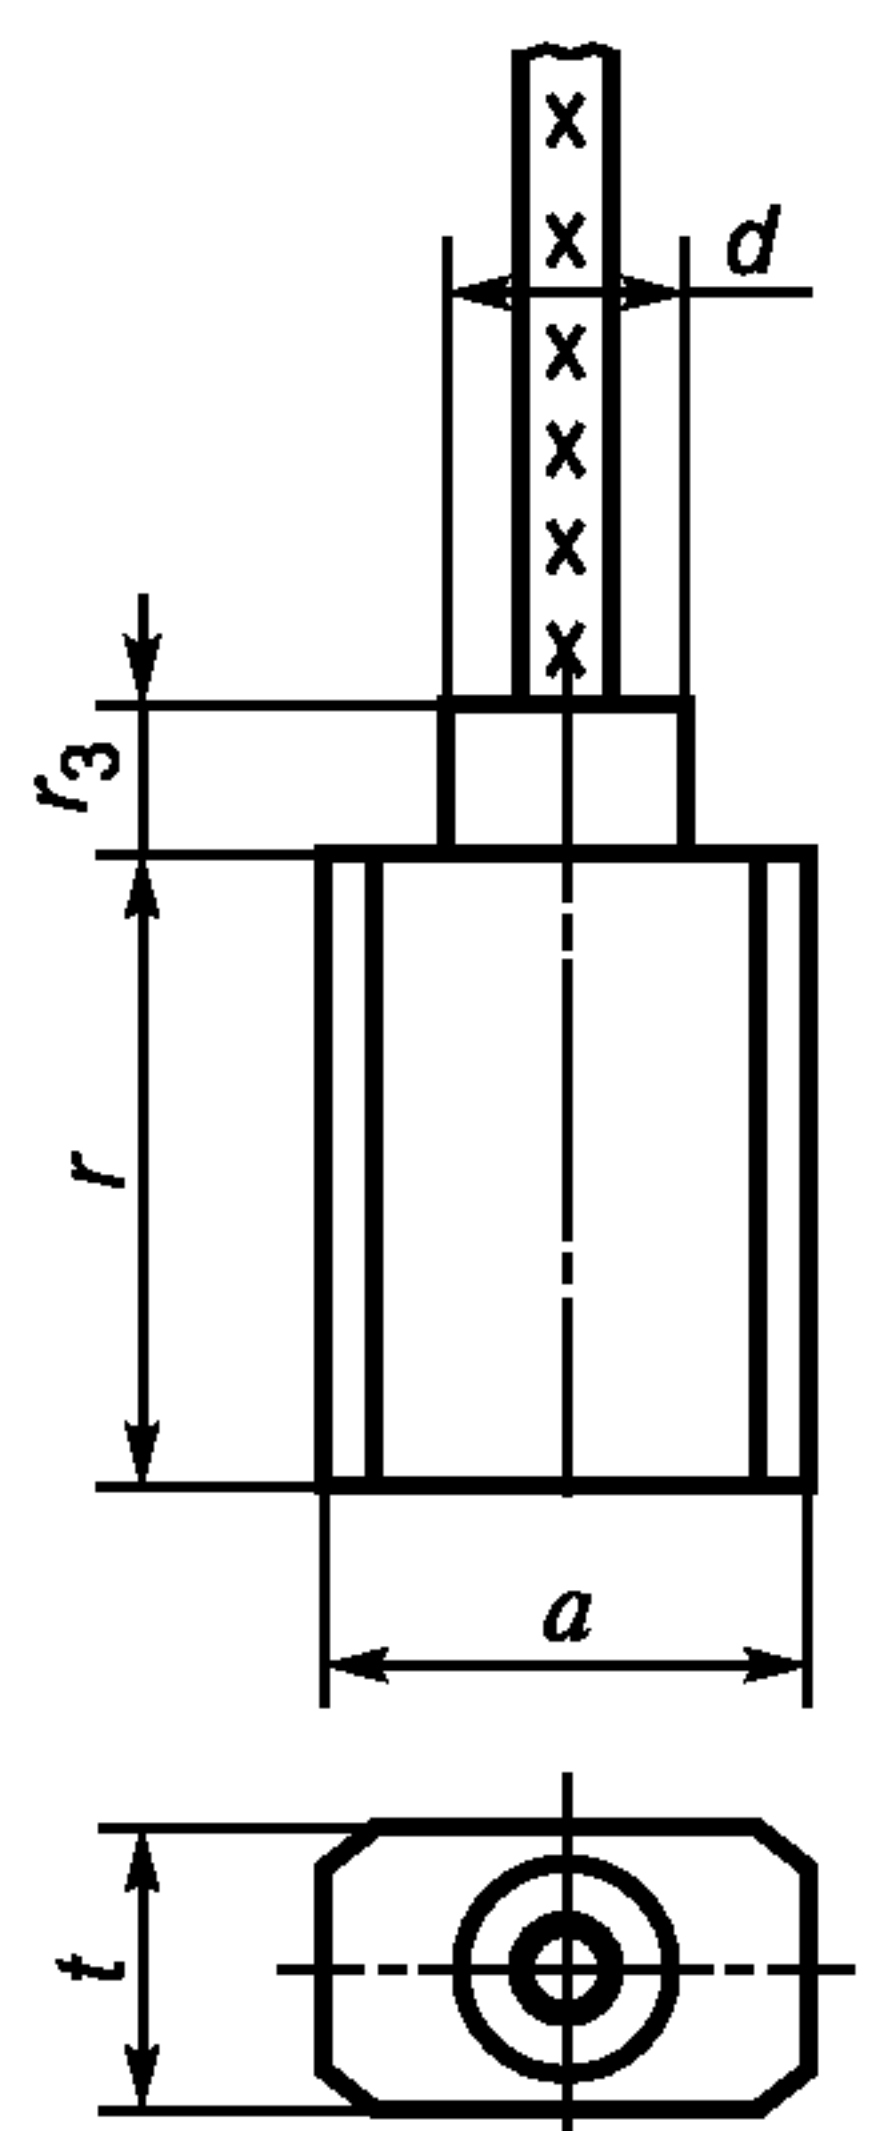


K14-1

Рисунок 33

Таблица 34

В миллиметрах

t	a	r	r_3	d	Марка и сечение провода, мм ²	
4,0	5,0	11,0	1,0	3,5	ПЩ 0,16	
		12,0		4,0		
		14,5	1,5	3,5	ПЩ 0,30	
	7,0	10,5				
	10,0	20,0	4,0	7,0		
5,0	5,0	18,0	2,0	4,0		ПЩ 0,30
	6,5	15,0	3,0	4,8		
	8,0	14,5	1,5	4,7		
		22,0	2,0	4,0		
	10,0	17,0	3,0	5,6	ПЩ 0,50	
				4,5		
		25,0		7,0		
	16,0	20,0	3,0	8,5	ПЩ 0,75	
32,0		ПЩ 1,00				
6,0	6,5	15,0	2,0	4,8	ПЩ 0,30	
	10,0	22,0			ПЩ 0,50	
6,3	8,0	20,0	3,0	5,0	ПЩ 0,30	
		25,0				
		27,0			ПЩ 0,50	
		32,0				
	10,0	20,0	4,0	7,0		
	12,5	15,0	3,0	5,0	ПЩ 1,00	
6,5	8,0	25,0		5,5	ПЩ 0,50	
	10,0	20,0	2,0			
		25,0				
7,3	13,0	18,0	1,0	7,3	ПЩ 1,00	
8,0	10,0	27,0	2,0	6,5	ПЩ 2,50	
10,0	12,5	27,0		8,0		

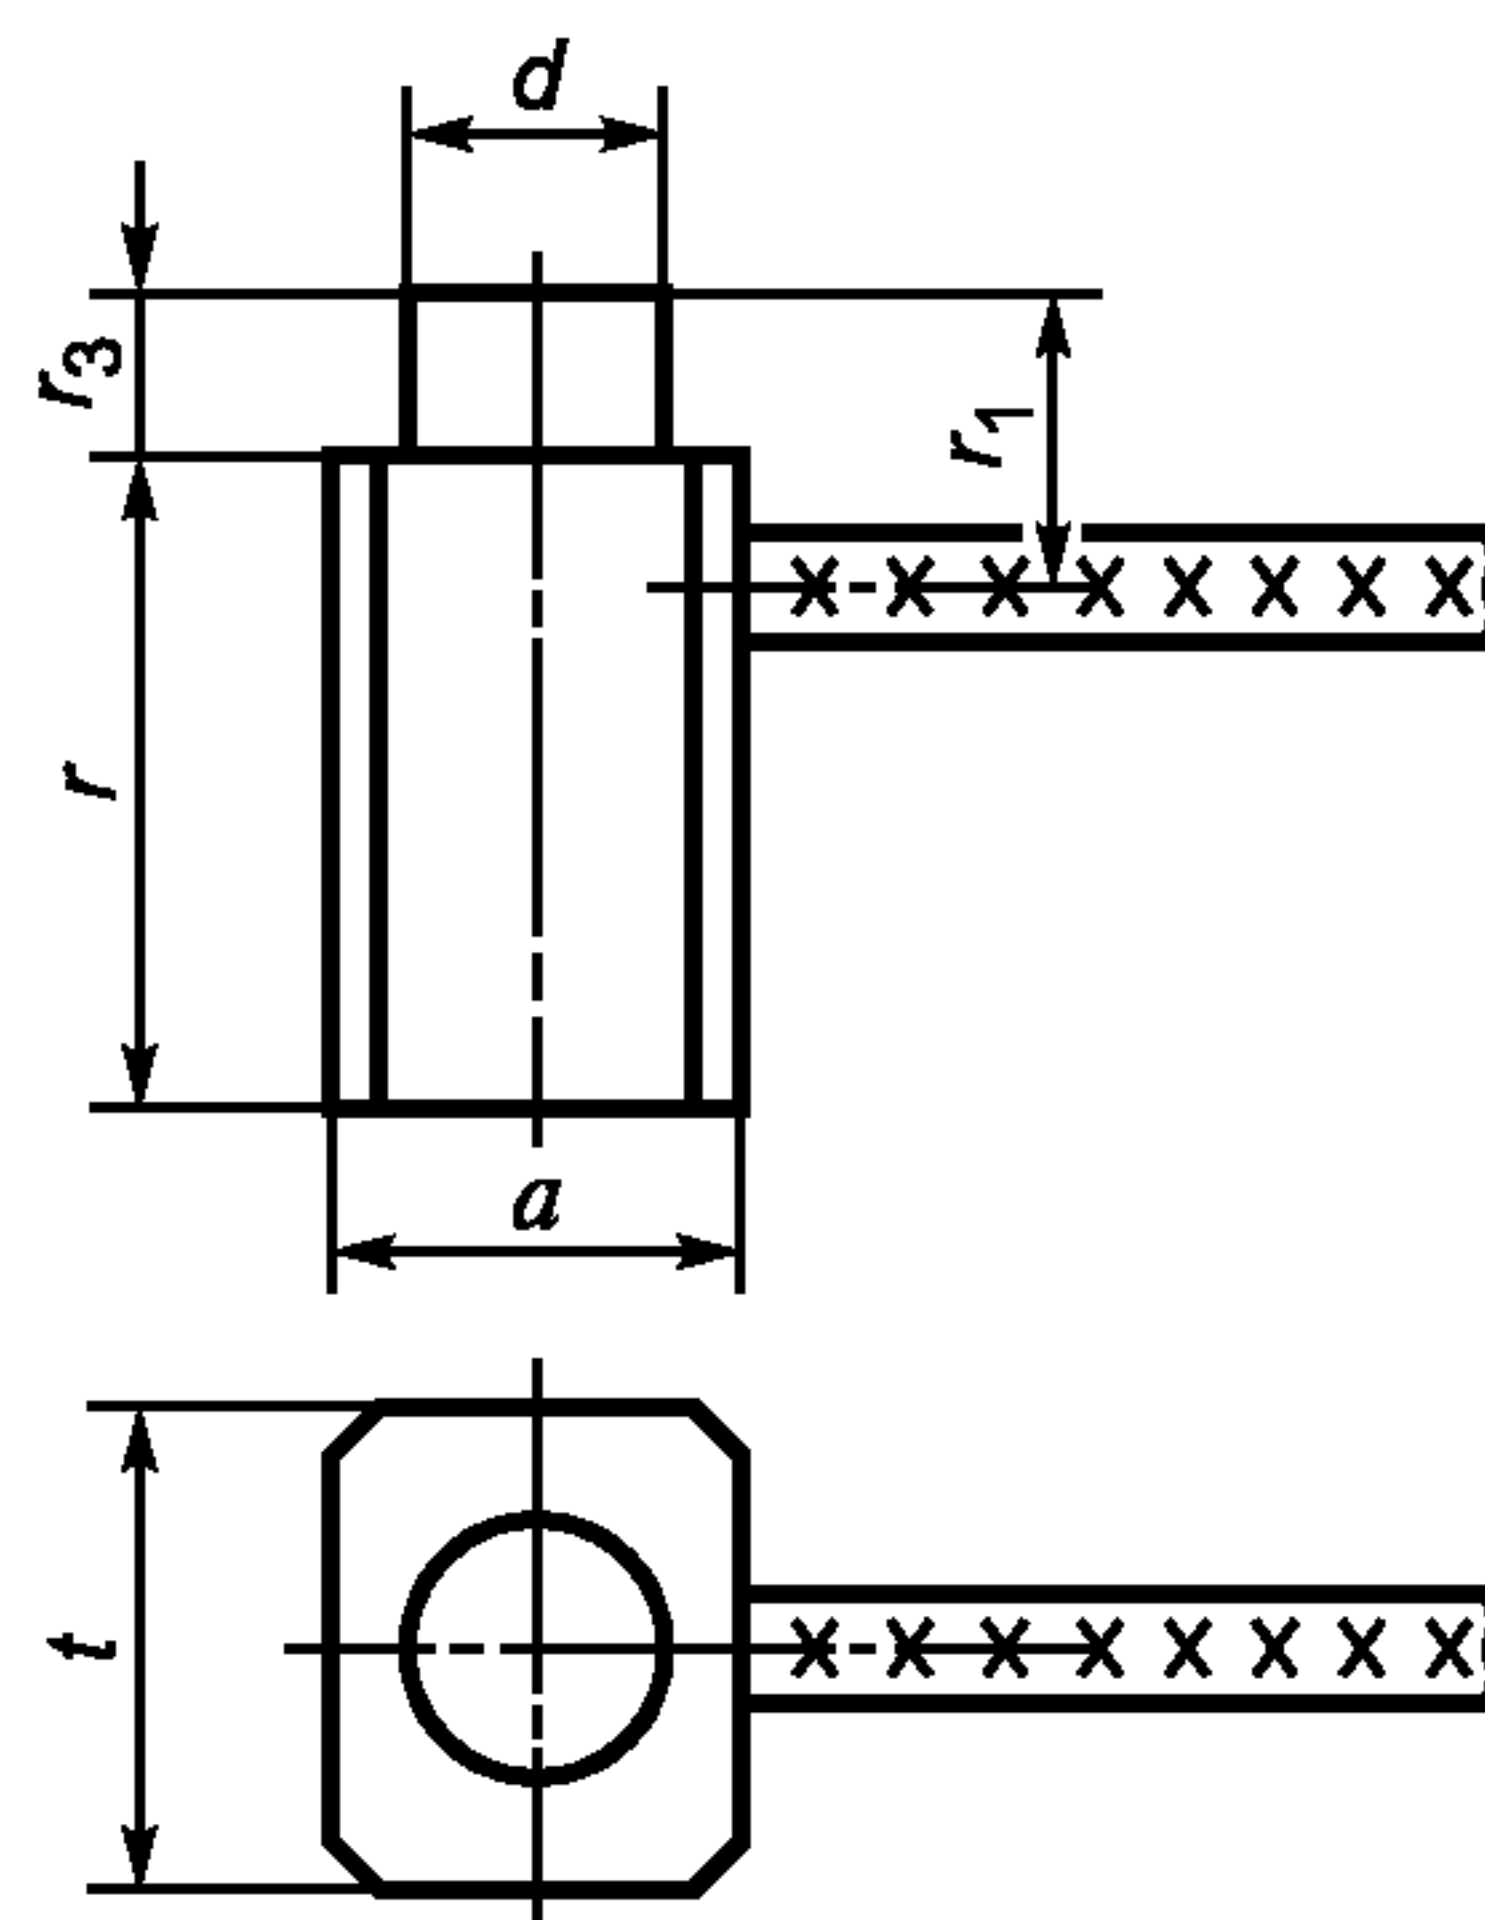


K14-5

Рисунок 34

Таблица 35

В миллиметрах

t	a	r	r_1	r_3	d	Марка и сечение провода, мм ²
4,5	7,5	8,0	2,3	1,5	2,5	ПЩ 0,50
5,0	6,3	18,0	4,0	2,0	3,5	ПЩ 0,75
	8,0					ПЩ 0,30
6,0	8,0	17,0	7,5	2,5	4,2	ПЩ 1,50

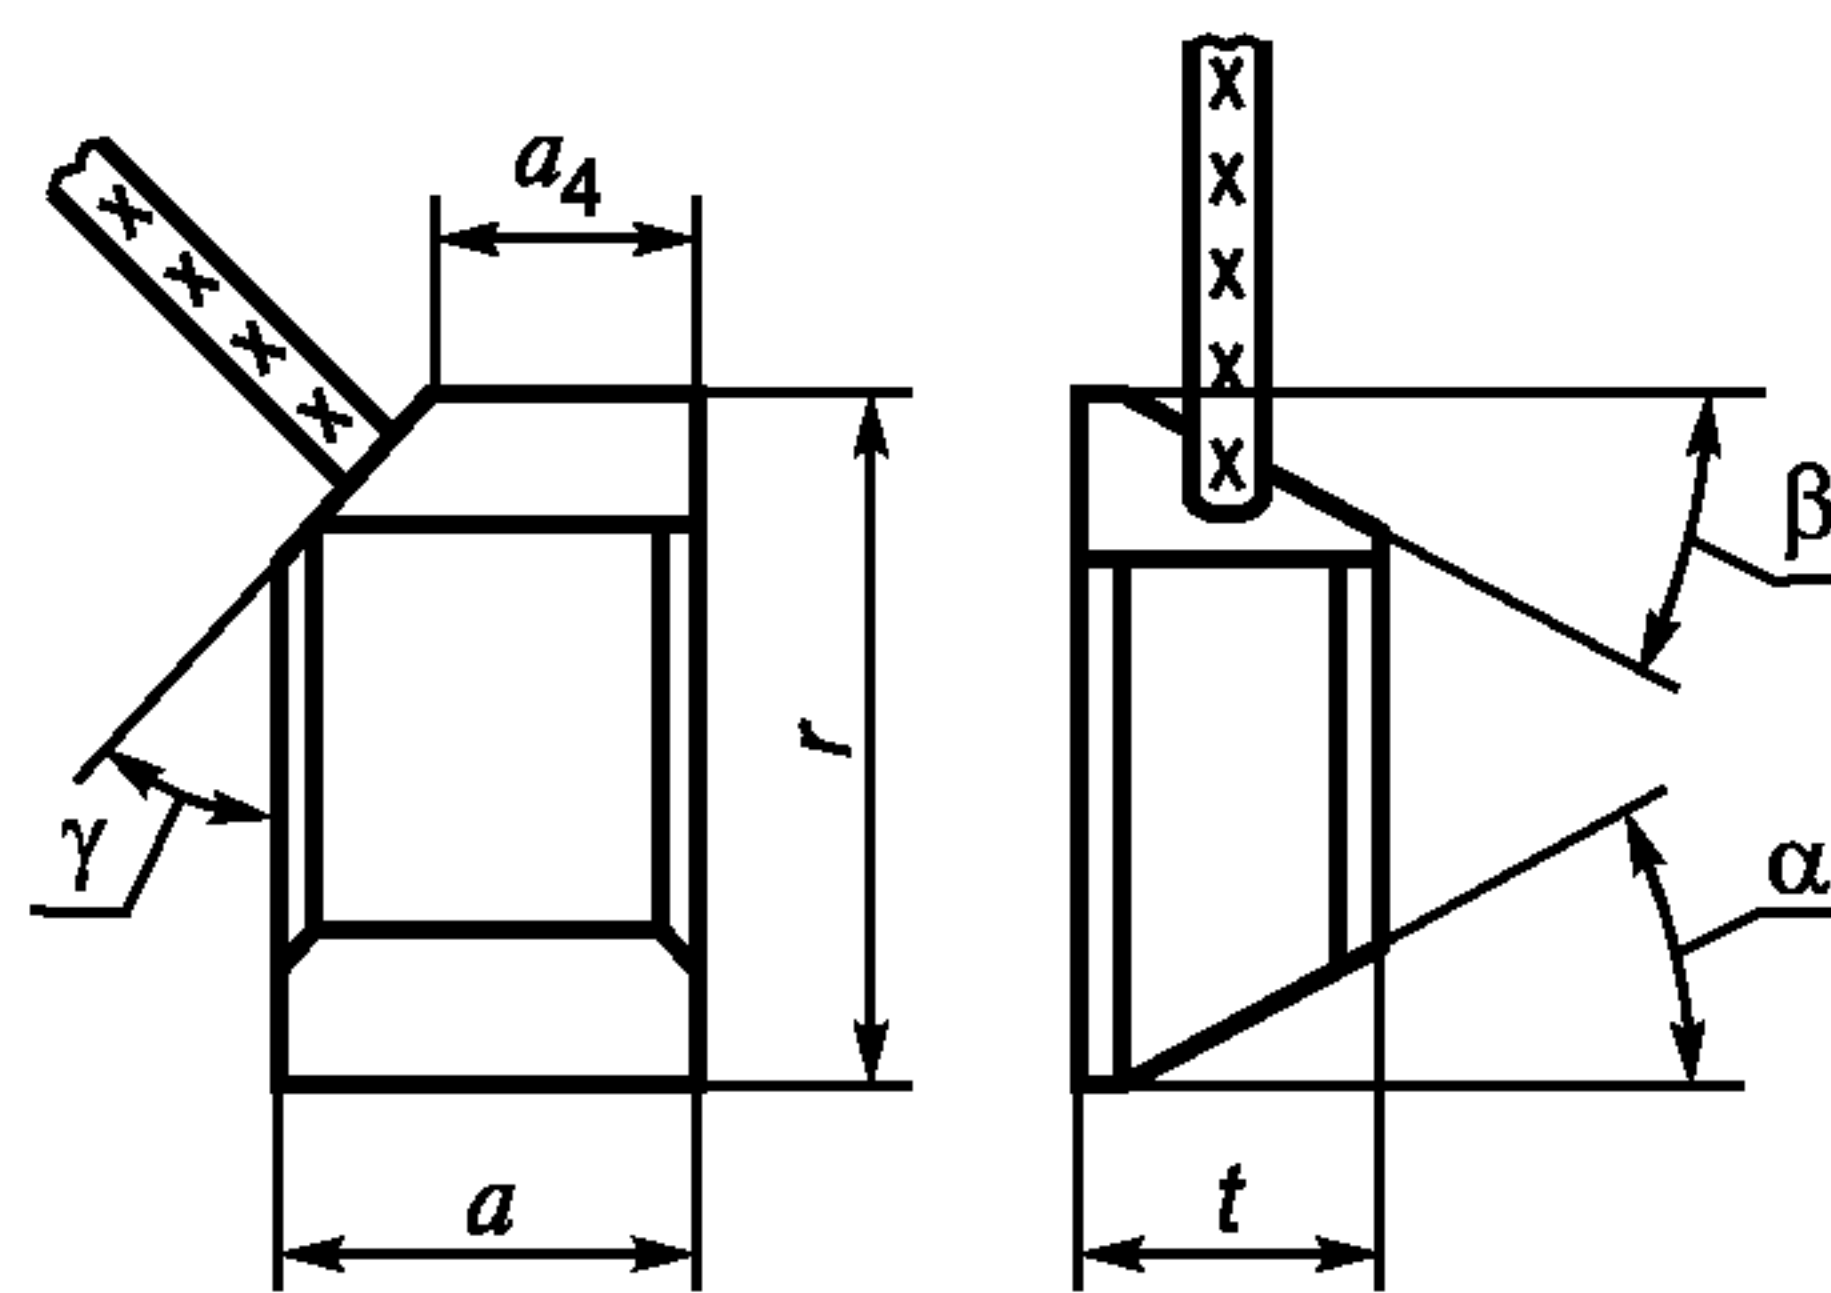

K16-2

Рисунок 35

Таблица 36

В миллиметрах

t	a	r	a_4	Марка и сечение провода, мм ²
6,3	16,0	21,0	10,0	ПЩ 1,5
	22,5	23,5	16,5	
6,5	16,0	25,0	10,0	

Окончание таблицы 36

В миллиметрах

t	a	r	a_4	Марка и сечение провода, мм ²
6,4	16,0	21,0	16,5	ПЩ 1,5
7,0			10,0	
10,0		25,0		ПЩ 4,0
Примечание — Выбор значений углов α , β и γ — по таблице 42.				

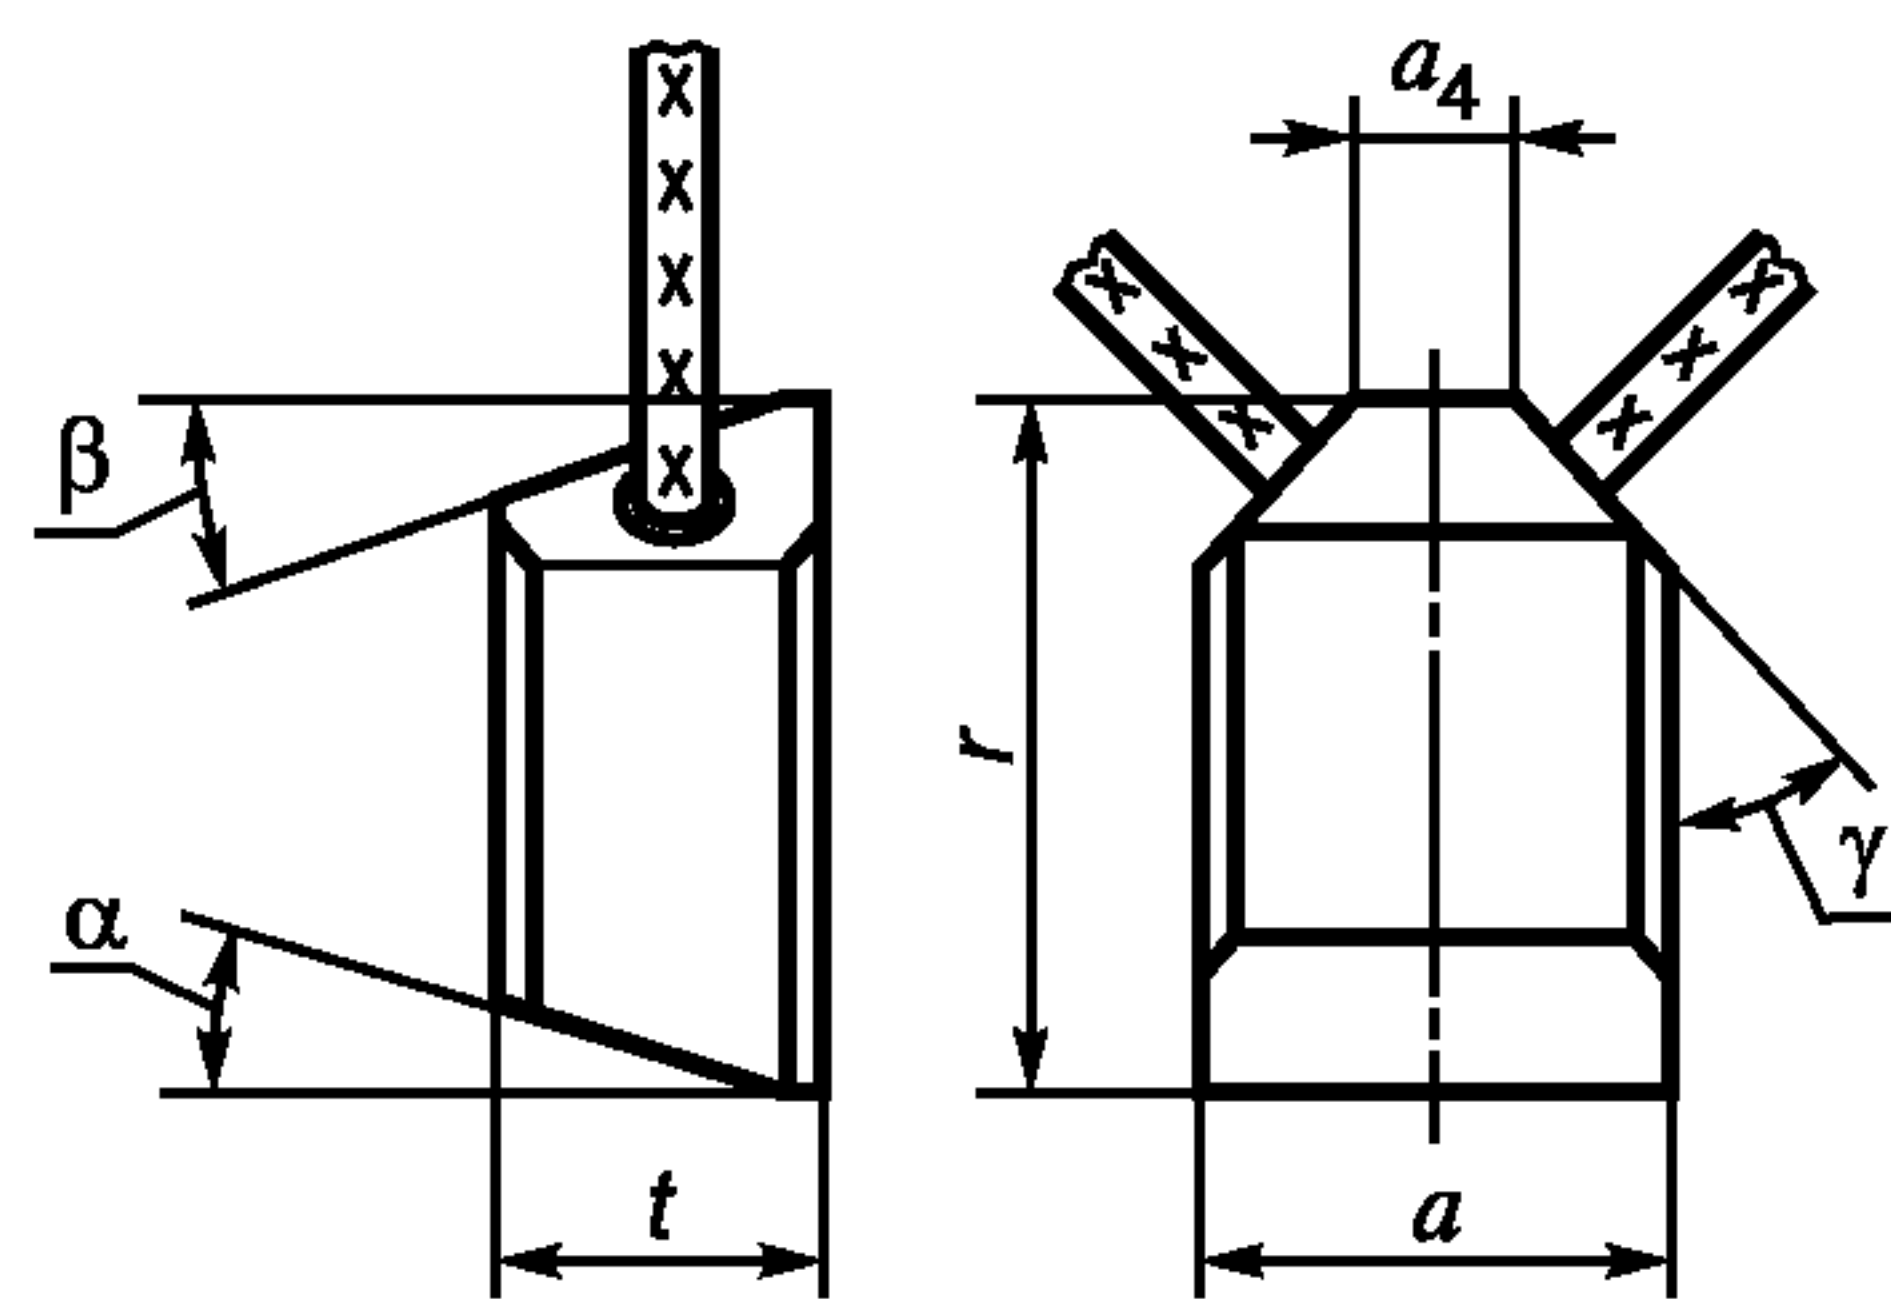
**K17-3**

Рисунок 36

Таблица 37

В миллиметрах

t	a	r	a_4	Марка и сечение провода, мм ²
8,0	20,0	25,0	10,0	ПЩ 2,5
		32,0		
16,0	25,0	64,0	6,0	
Примечание — Выбор значений углов α , β и γ — по таблице 42.				


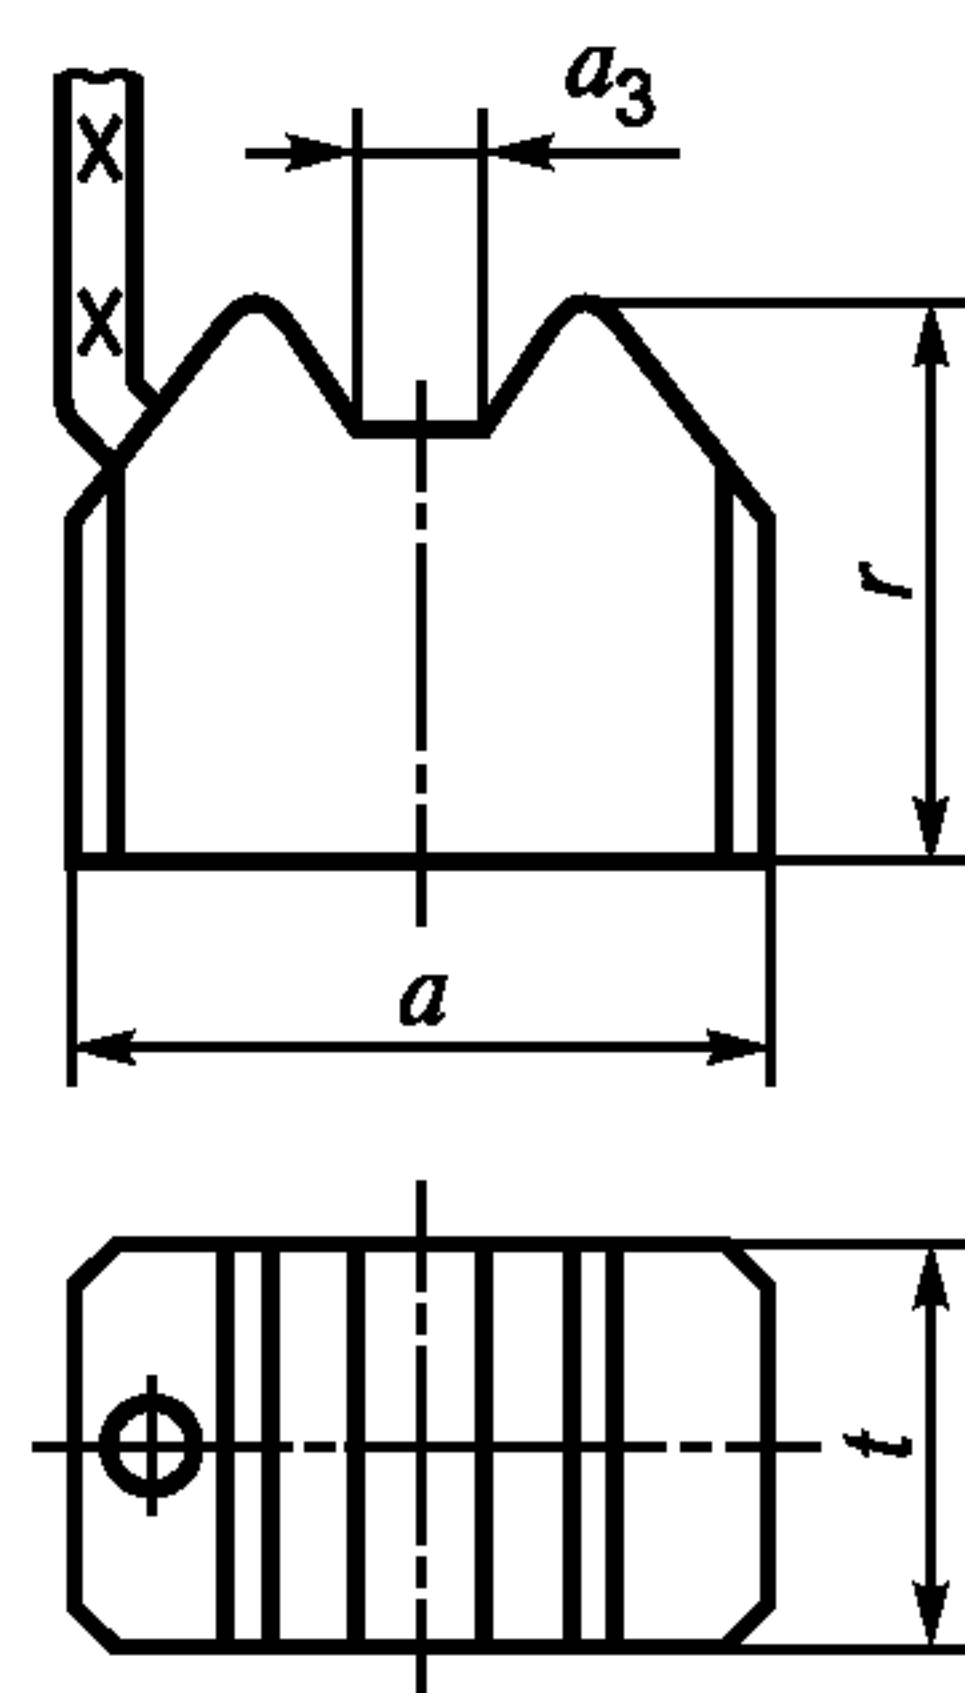
**K21-2**

Рисунок 37

Таблица 38

В миллиметрах

t	a	r	a_3	Марка и сечение провода, мм ²
8,8	19,2	14	6	ПЩ 4,0
10,0	22,5	20	9	
11,0	16,0		6	ПЩ 2,5

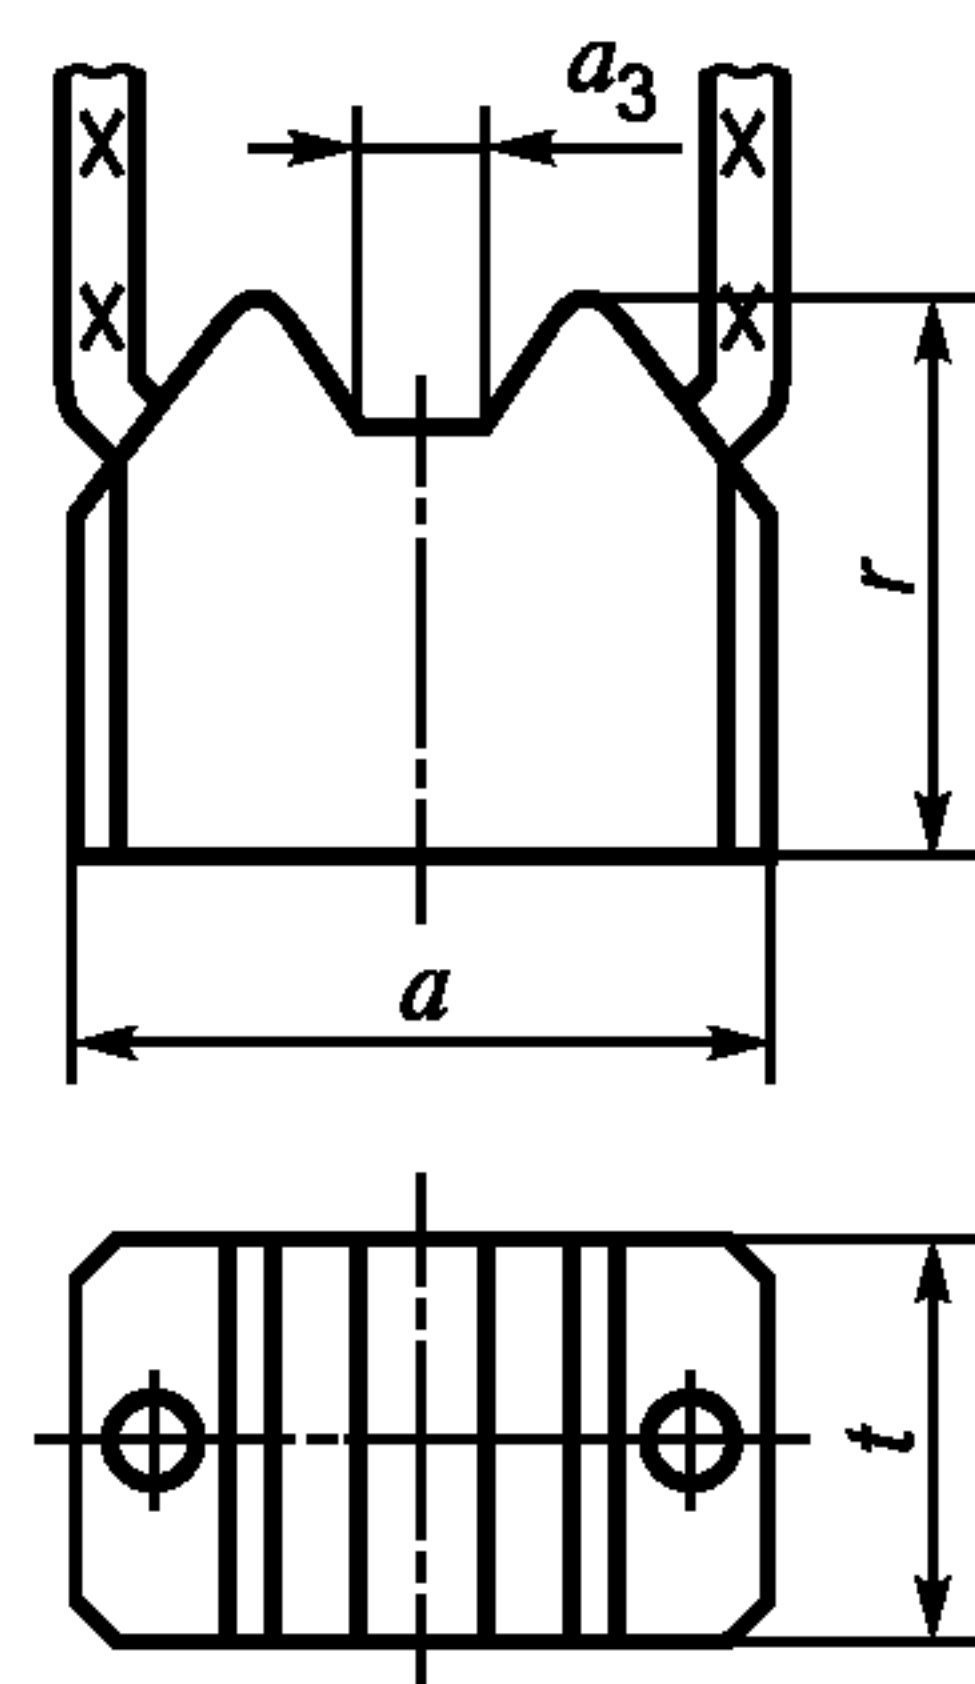


K21-3

Рисунок 38

Таблица 39

В миллиметрах

t	a	r	a_3	Марка и сечение провода, мм ²
8,8	19,2	14	6	ПЩ 4,0
10,0	22,5	20	9	
11,0	16,0		6	ПЩ 2,5

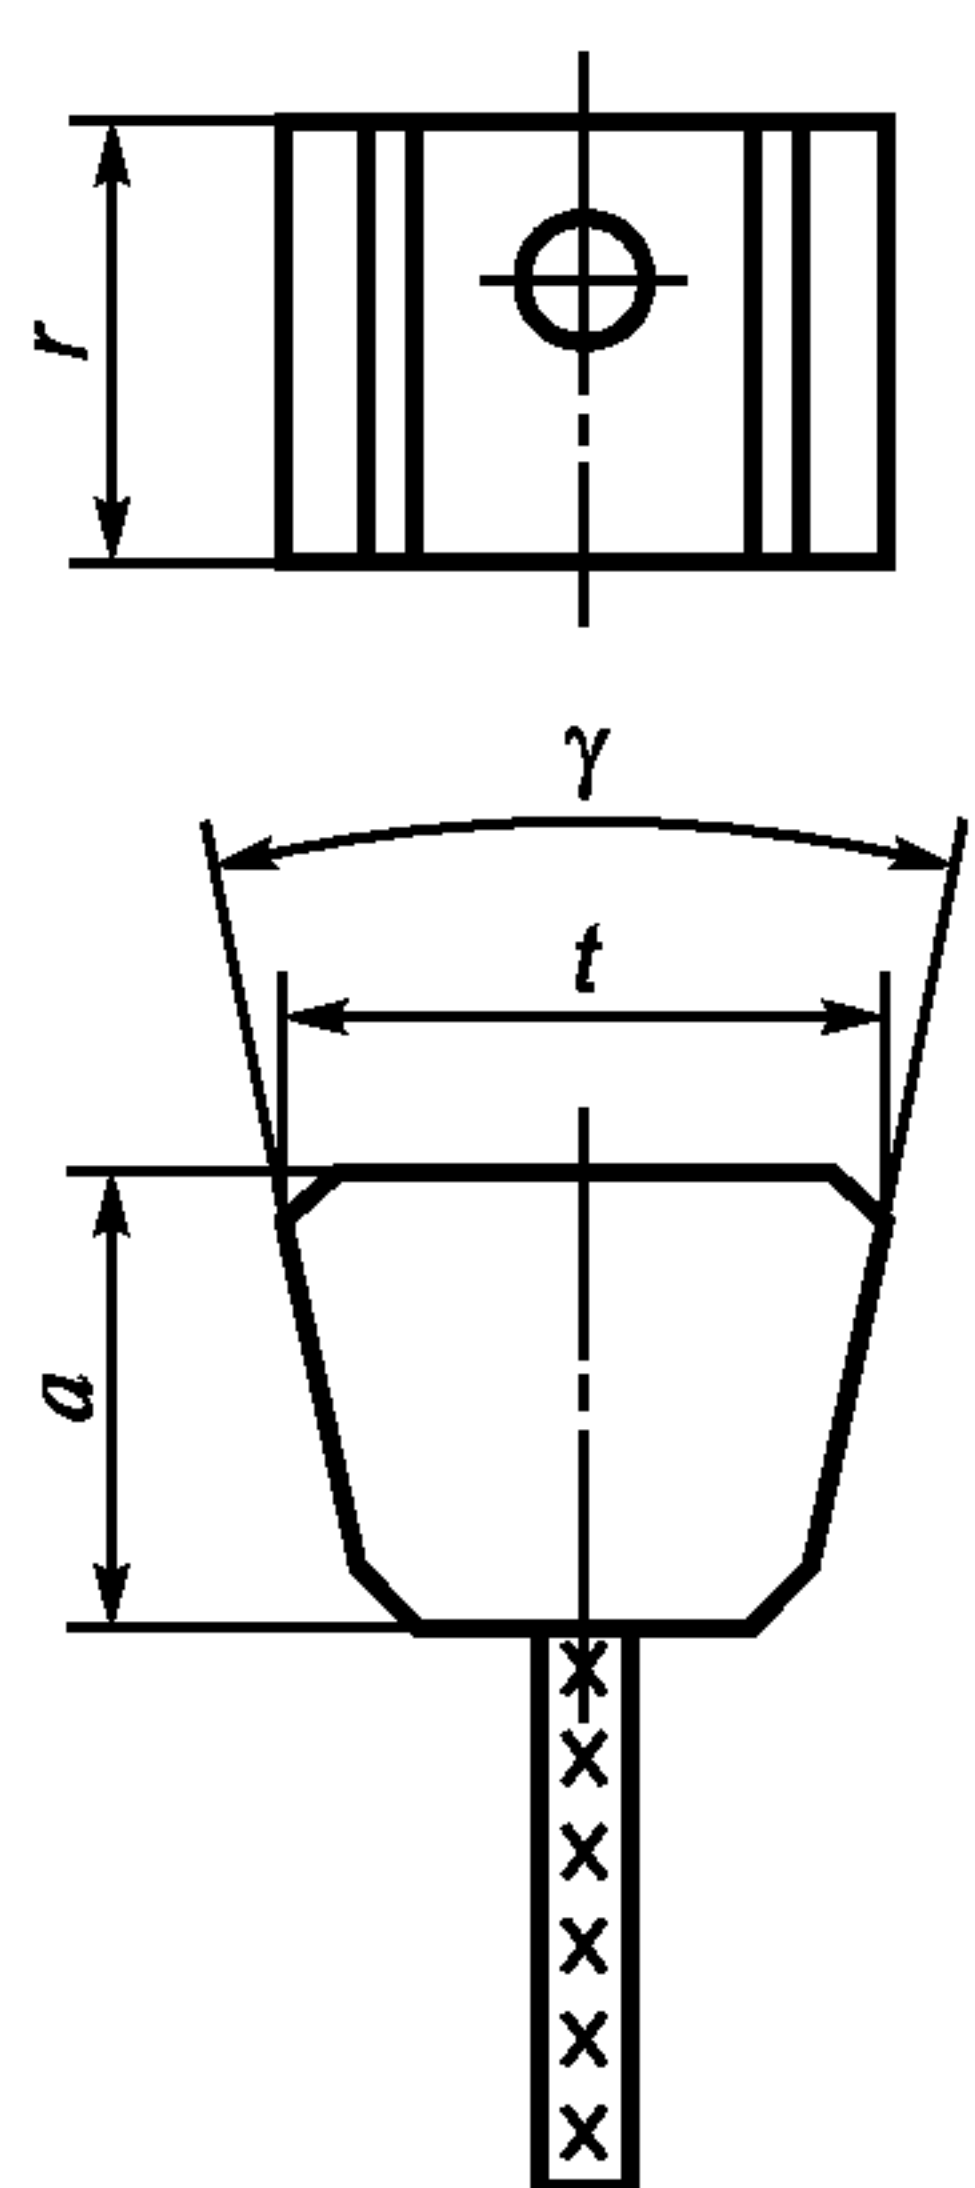


K23-1

Рисунок 39

Таблица 40

В миллиметрах

t	a	r	γ	Марка и сечение провода, мм ²
11,5	10	15	33°	ПЩ 2,5
12,5	15	16	26°	ПЩ 4,0

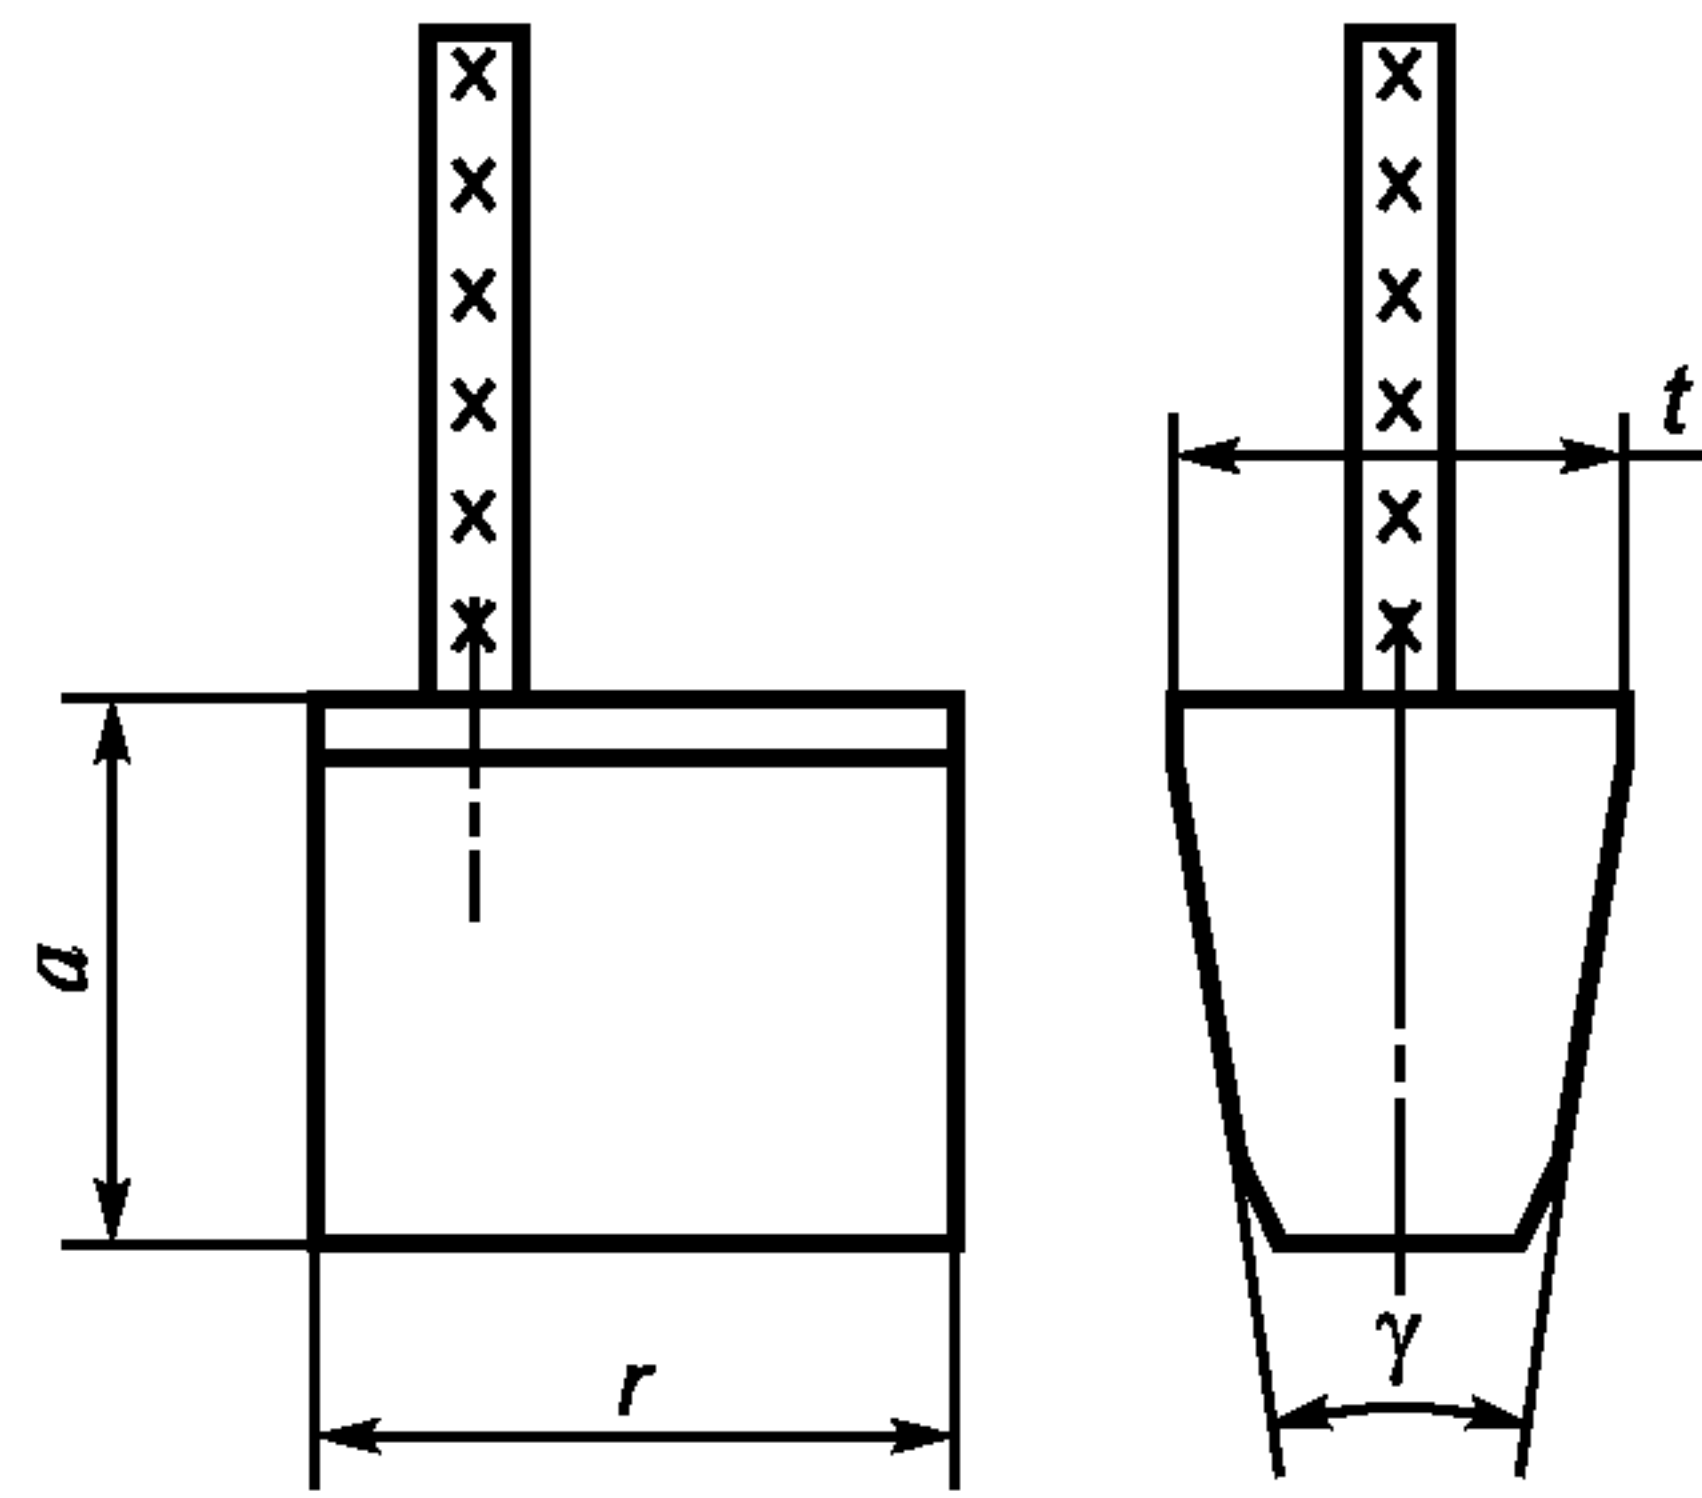

K23-4

Рисунок 40

Таблица 41

В миллиметрах

t	a	r	γ	Марка и сечение провода, мм ²
11,5	10,0	15	33°	ПЩ 2,5
12,5	16,0	18	26°	ПЩС 4,0
17,4	21,8	23	26°40'	ПЩП 10,0
17,9	21,8			ПЩ 10,0

5.9 Углы скосов контактной поверхности α , верхней поверхности β и боковых поверхностей γ должны соответствовать указанным на рисунке 41 и в таблице 42.

Ширина площадки f должна быть не более 1 мм.

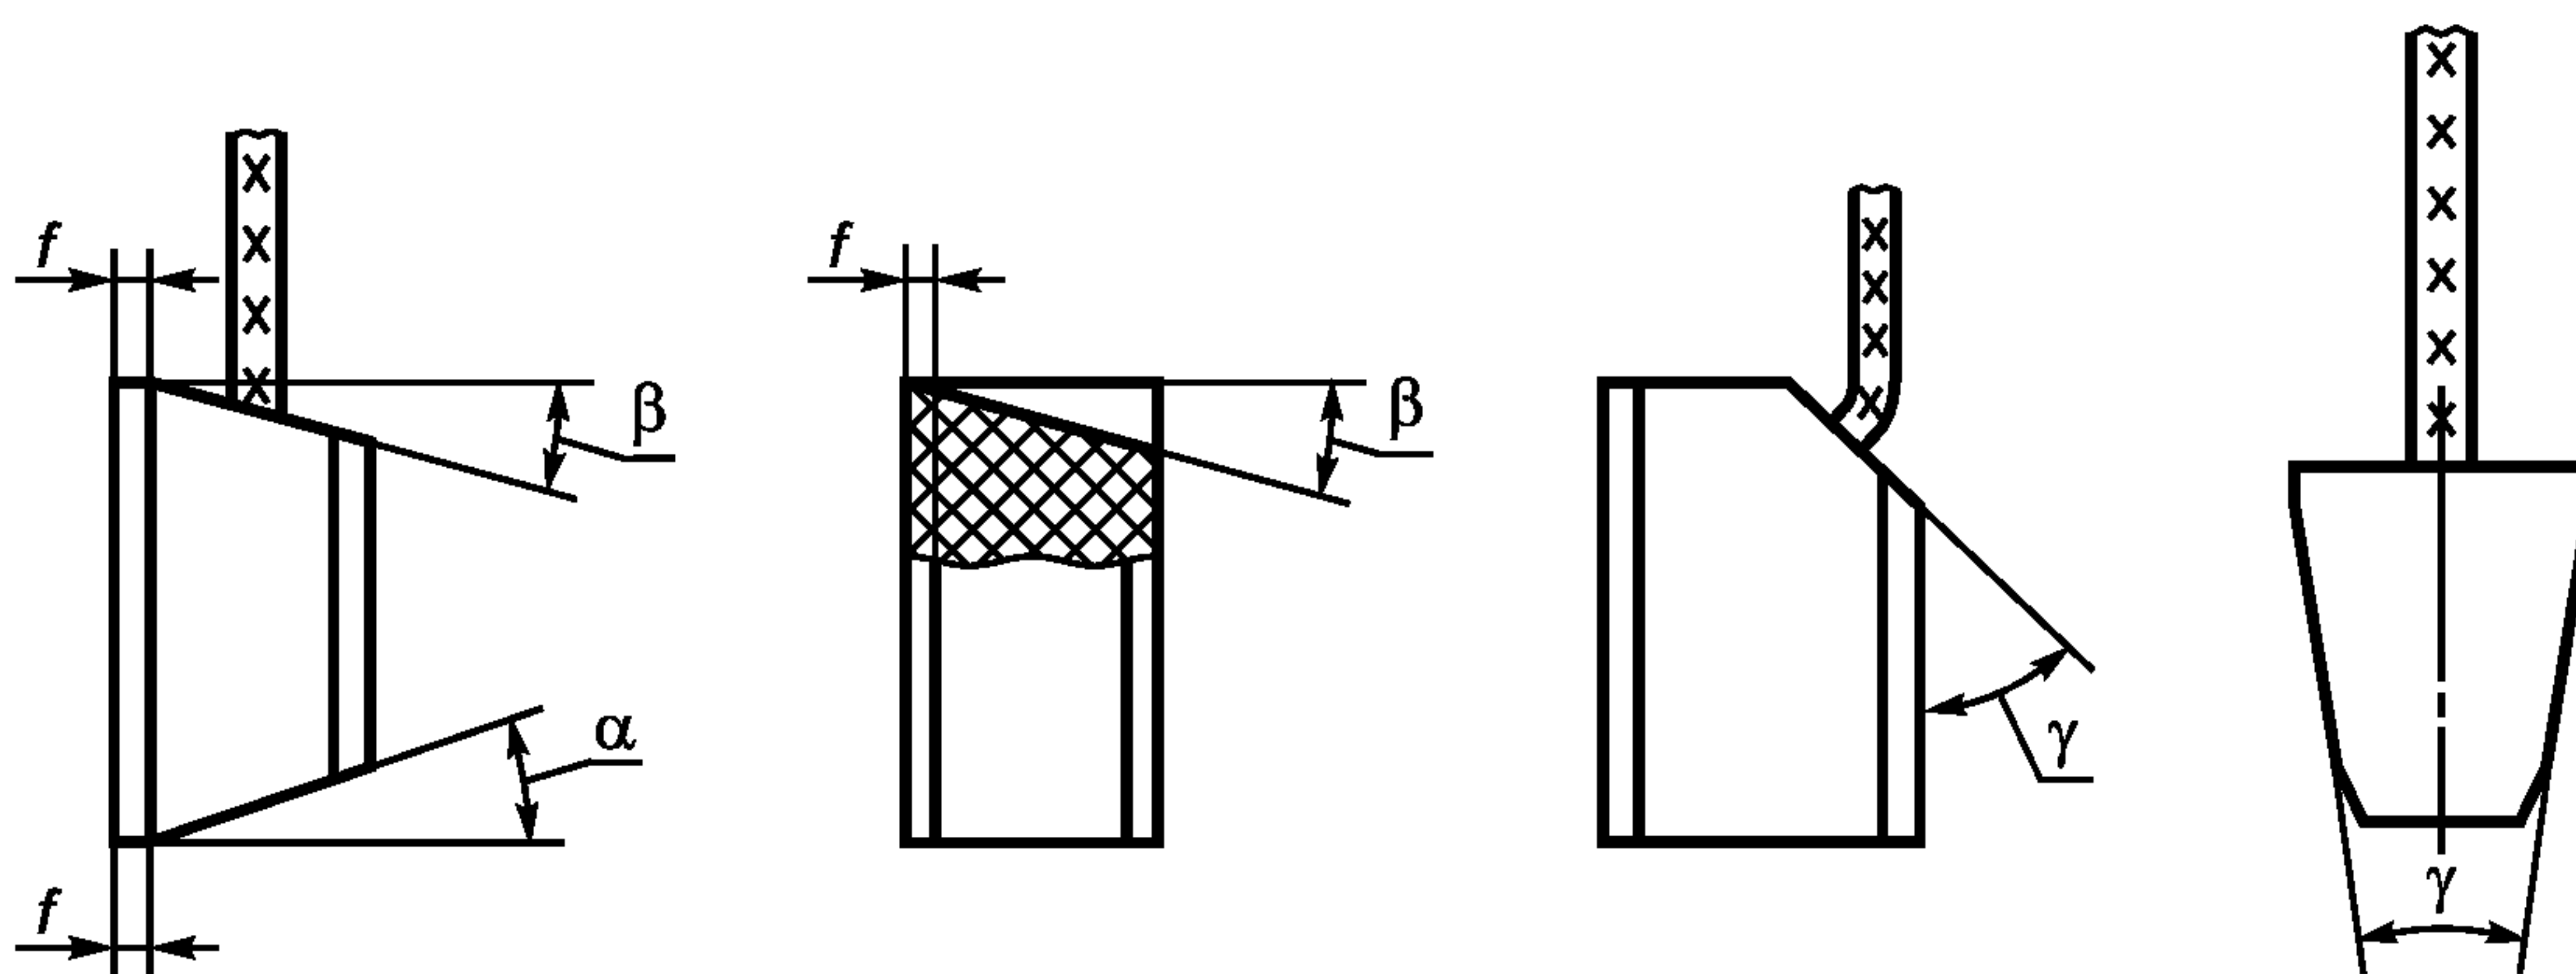


Рисунок 41

Таблица 42

α		β		γ	
Номинальный	Предельное отклонение	Номинальный	Предельное отклонение	Номинальный	Предельное отклонение
7°30'	$\pm 30'$	7°30'	$\pm 30'$	26°	$\pm 1^\circ$
10°	$\pm 1^\circ$	15°	$\pm 1^\circ$	26°40'	$\pm 30'$
10°30'	$\pm 30'$	15°30'	$\pm 30'$	30°	$\pm 1^\circ$
15°	$\pm 1^\circ$	20°	$\pm 1^\circ$	33°	$\pm 30'$
22°30'	$\pm 30'$	22°		45°	$\pm 1^\circ$
30°	$\pm 1^\circ$	22°30'	$\pm 30'$	60°	
37°30'	$\pm 30'$	24°	$\pm 1^\circ$		
45°	$\pm 1^\circ$	30°			
—	—	37°30'	$\pm 30'$	—	—
		45°	$\pm 1^\circ$		

5.10 Допуски форм и расположения пазов на верхней поверхности щетки t_2 , a_3 и r_2 должны соответствовать указанным на рисунке 42.

5.11 Размеры, допуски пазов щетки t_2 , a_3 , r_2 , величина углов скосов β должны соответствовать ГОСТ 2.308, а также указанным на рисунке 42 и в таблице 43.

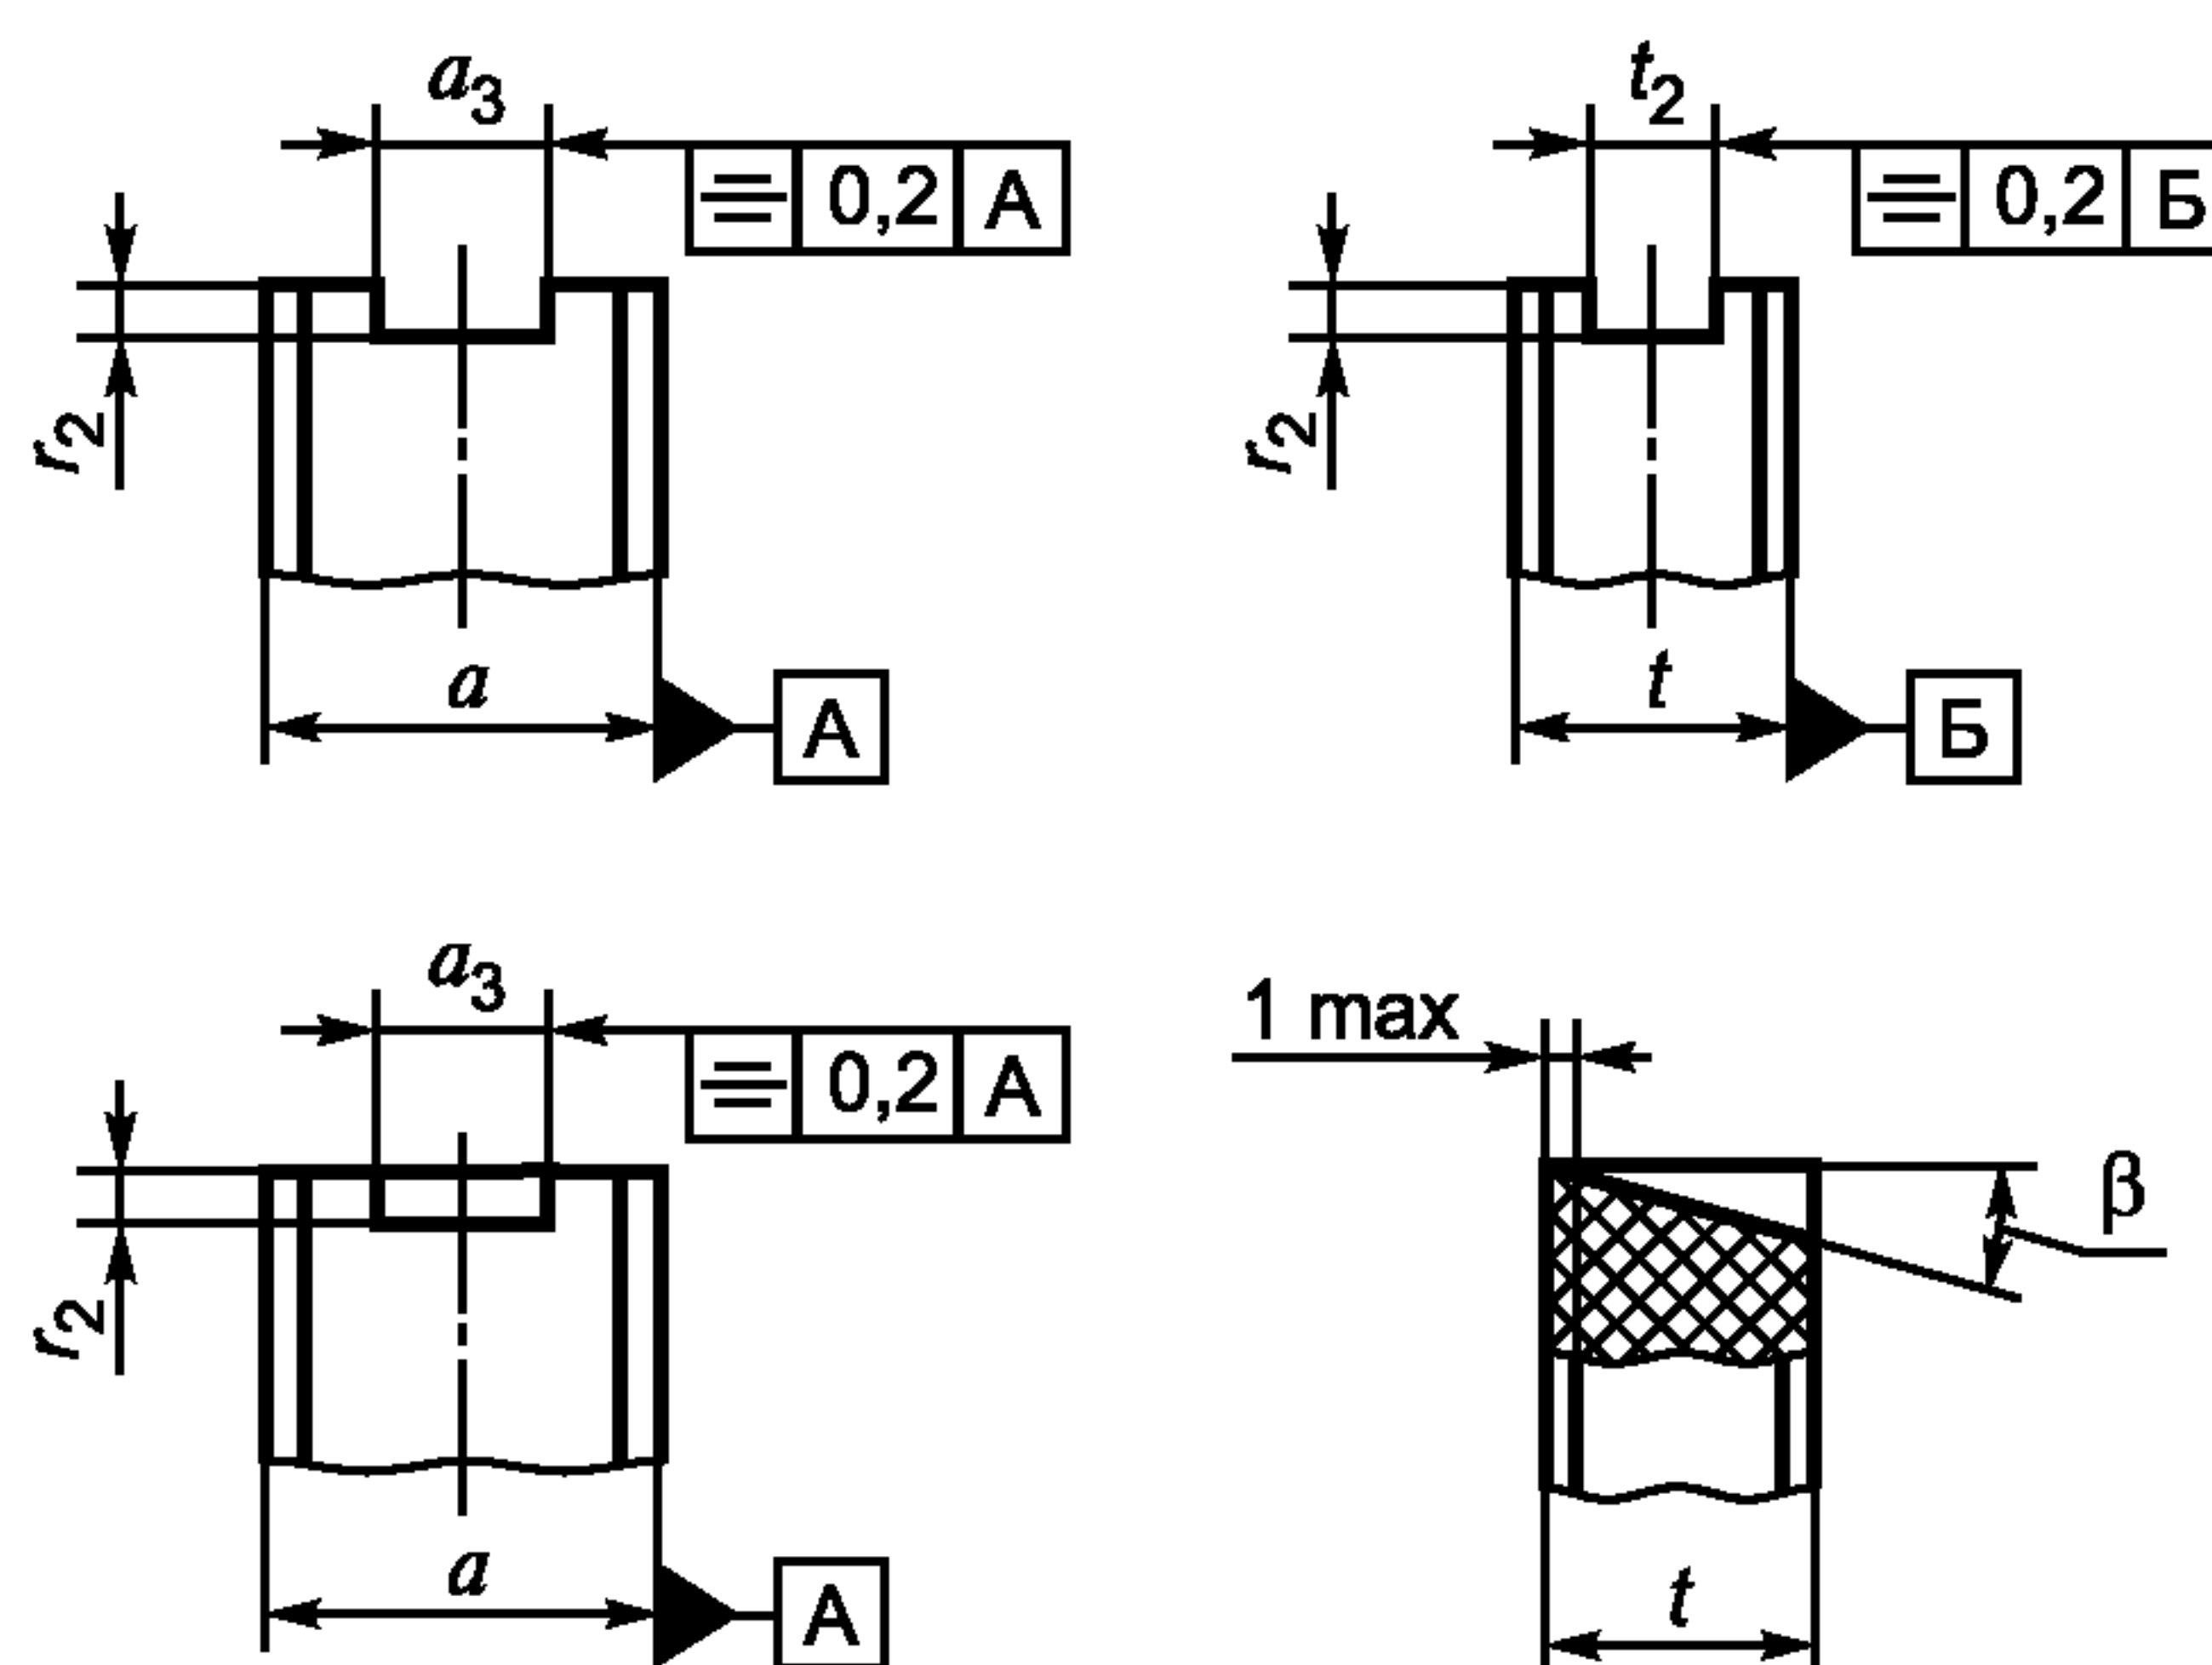


Рисунок 42

Таблица 43

В миллиметрах

Ширина паза t_2 или a_3		Глубина паза r_2	
Номинальная	Предельное отклонение	Номинальная	Предельное отклонение
2,6	+0,3	0,5	+0,25
3,1			
3,5			

Окончание таблицы 43

В миллиметрах

Ширина паза t_2 или a_3		Глубина паза r_2	
Номинальная	Предельное отклонение	Номинальная	Предельное отклонение
4,1	+0,3	0,5	+0,25
5,1		1,0	+ 0,40
6,4			
7,1			
8,1			
8,4			
9,1	+0,4		
9,4			
10,1			
12,6			
15,5			

5.12 Длина токоведущего провода l измеряется от наиболее выступающей части щетки (без учета высоты накладке) до конца токоведущего провода или до центра отверстия в наконечнике при его наличии (рисунок 43). Предельные отклонения должны соответствовать указанным в таблице 44.

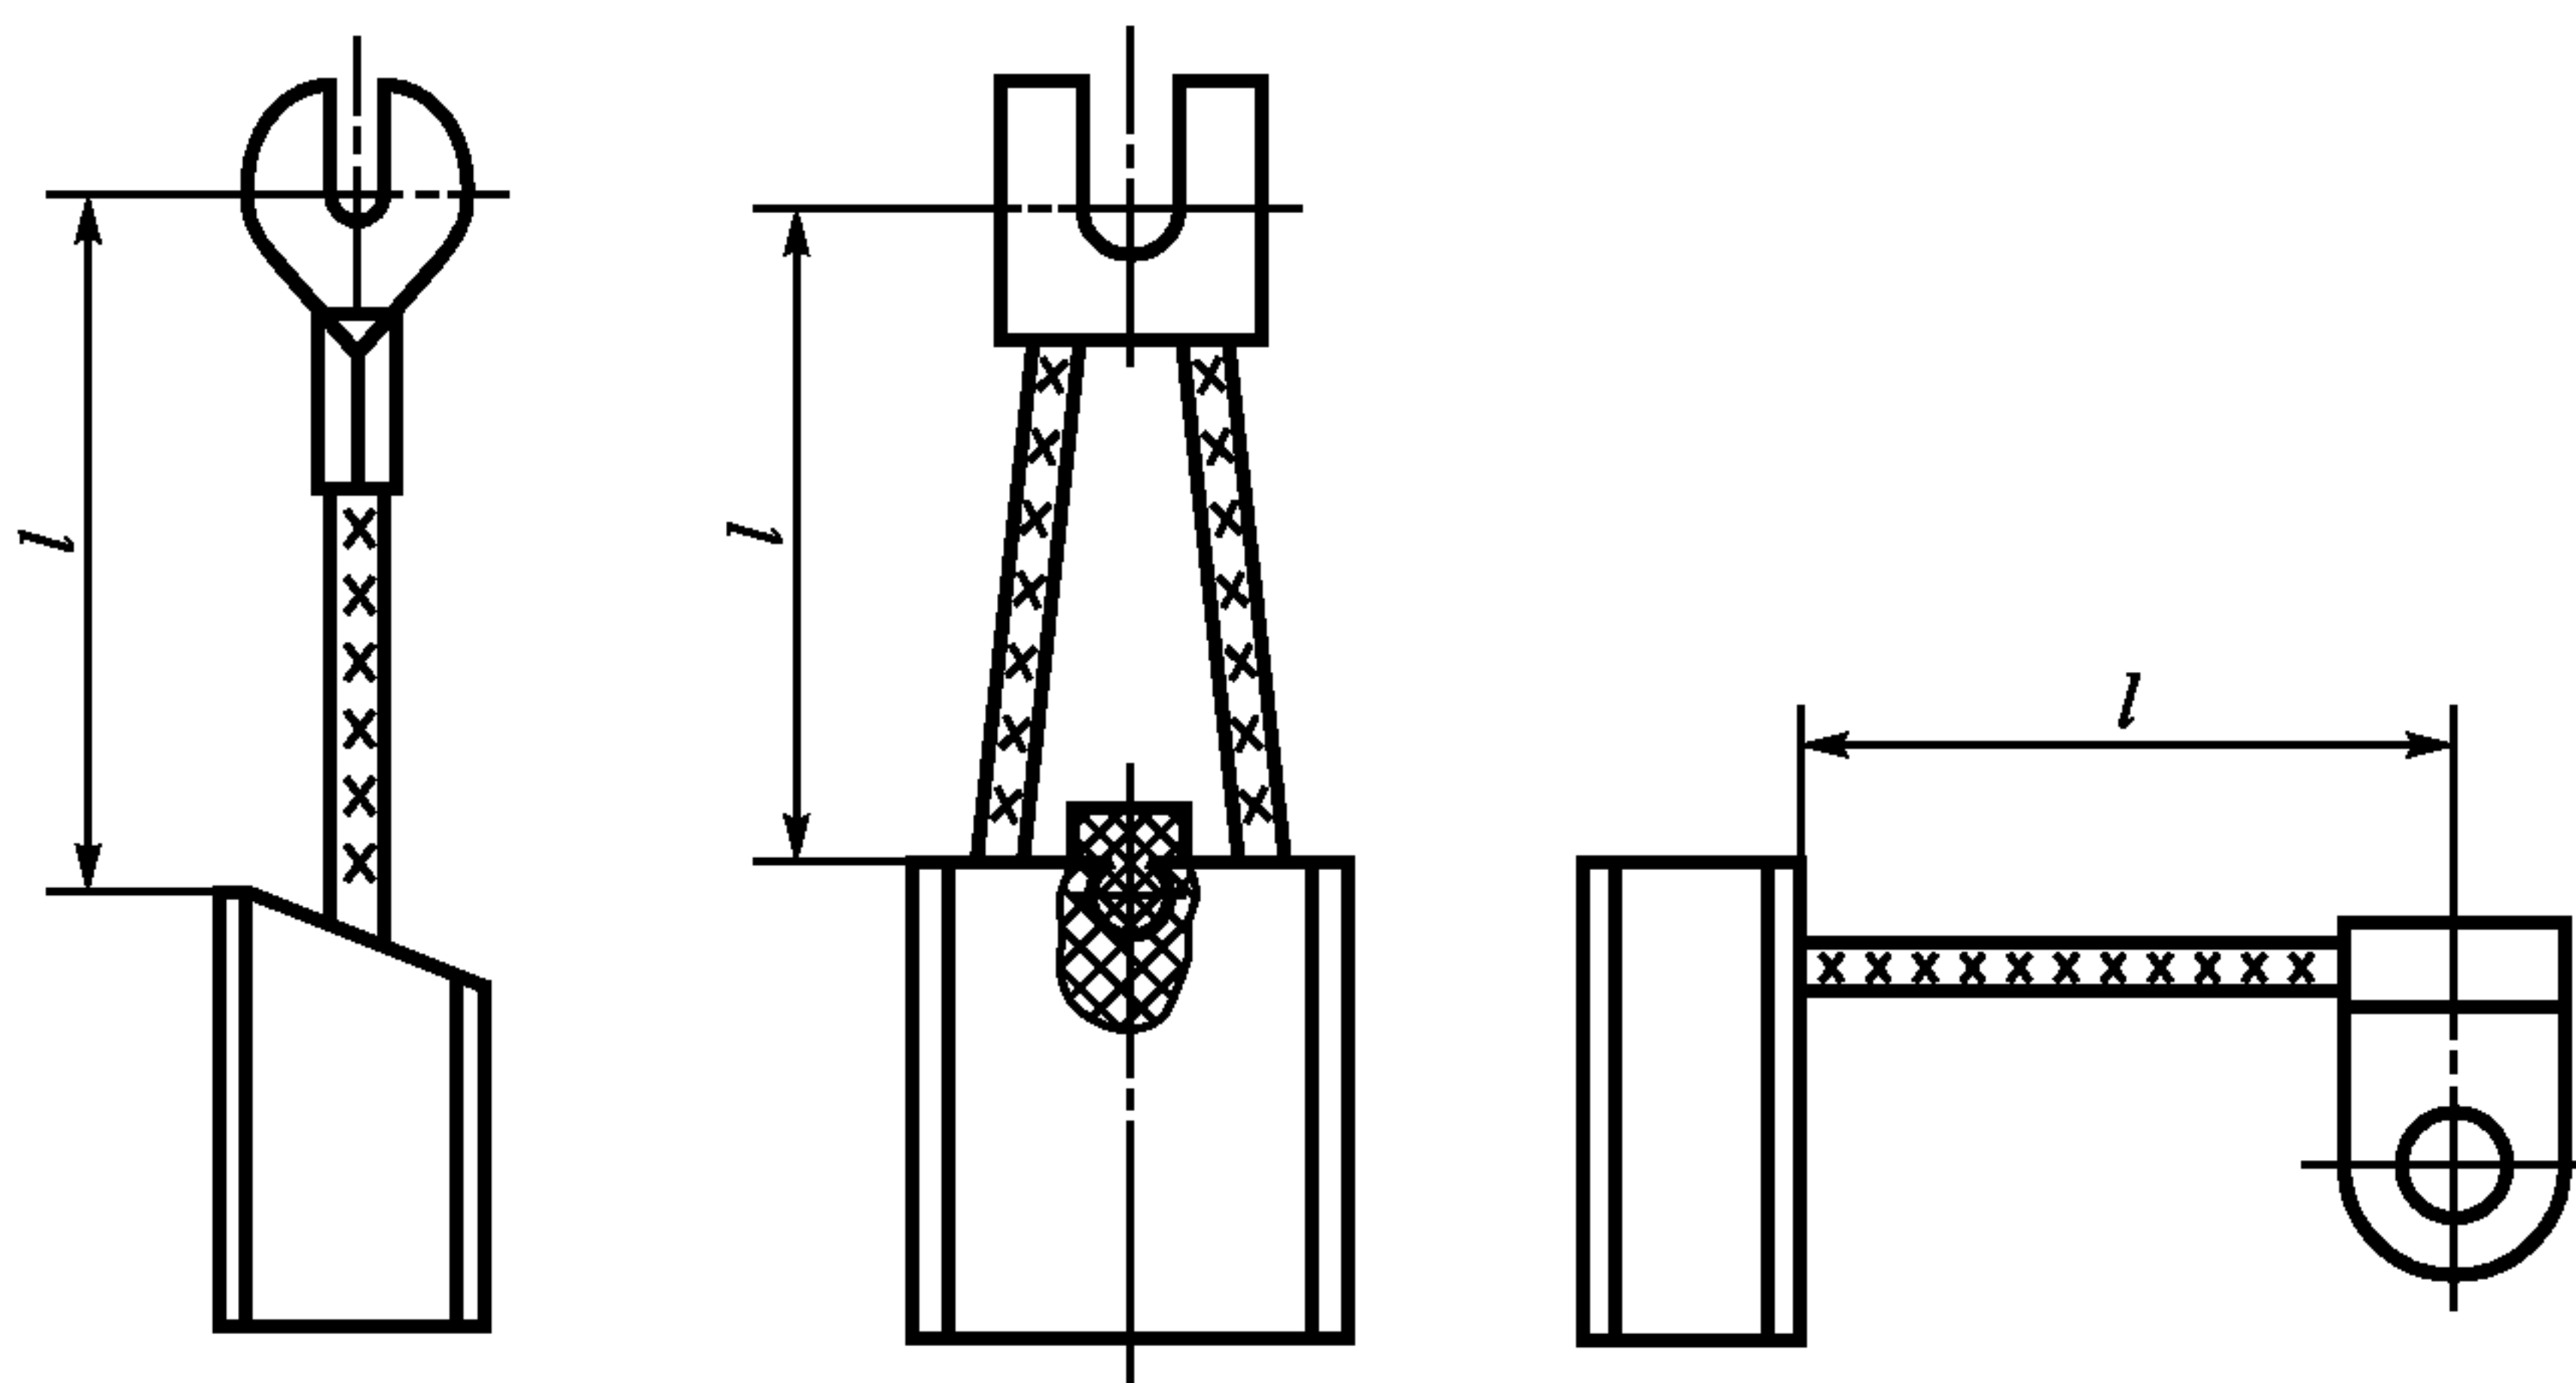


Рисунок 43

Т а б л и ц а 44

В миллиметрах

Длина провода l	Предельное отклонение
14, 16, 18, 20, 25, 32, 36, 38, 40, 45	+3
50, 56, 60, 63, 71, 80, 85, 90, 100	+5
112, 125, 140, 160	+8
П р и м е ч а н и е — Допускается по согласованию между изготовителем и потребителем изменять длину токоведущего провода.	

5.13 Номинальные размеры фасок и предельные отклонения выбираются по наименьшему размеру t или a и должны соответствовать указанным на рисунке 44 и в таблице 45.

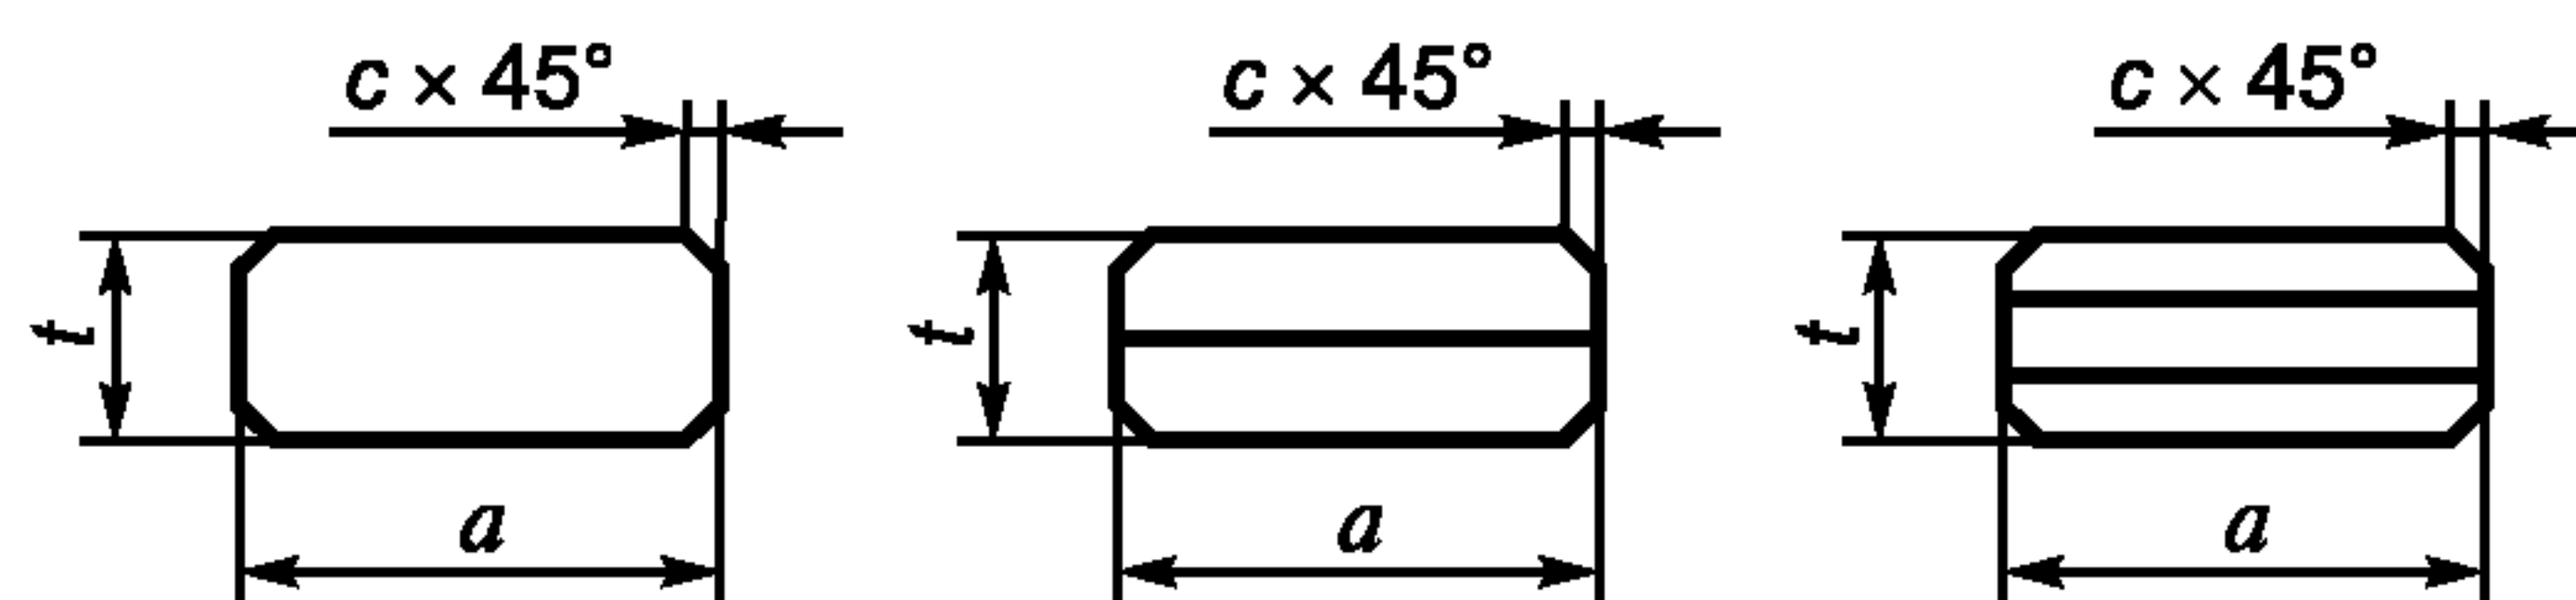


Рисунок 44

Таблица 45

В миллиметрах

Номинальный размер t или a	Размер фаски c	
	Номинальный	Предельное отклонение
От 0,8 до 1,6 включ.	0,1	+0,1
Св. 1,6 « 3,2 «	0,2	
« 3,2 « 8,0 «	0,5; 0,8*	+0,3
« 8,0 « 20,0 «	1,0; 2,0**	+0,5
« 20,0	2,0	

* Фаски с указанными размерами допускается применять в щетках электрических машин автотракторного оборудования.
 ** Фаски с указанными размерами допускается применять в щетках электрических машин железнодорожного транспорта.

5.14 Предельные отклонения размера r_1 от верхней поверхности щетки до оси токоведущего провода для типов К1-4, К1-5, К3-5, К8-4, К8-5, К10-4, К11-4, К14-5, К23-1 при креплении токоведущего провода в щетку способом конопатки или запрессовки должны соответствовать указанным в таблице 46.

Таблица 46

В миллиметрах

Размер r_1	
Номинальный	Предельное отклонение
От 1,0 до 2,5 включ.	$\pm 0,2$
Св. 2,5 « 5,0 «	$\pm 0,3$
« 5,0 « 10,0 «	$\pm 0,5$

5.15 Предельные отклонения размеров щеток должны быть следующие:

- размера a_2 для типов щеток К1-3, К1-8, К2-3, К3-3, К3-8, К8-3, К8-8, К11-3, К11-8, К12-3, К12-8 — $\pm 0,5$ мм;
- размеров глубины отверстия в щетке для крепления токоведущего провода способом конопатки:
 - а) до 10 мм — $\pm 0,5$ мм,
 - б) св. 10 мм — ± 1 мм;
- остальных размеров — $h14, H14, \pm \frac{t_3}{2}$.

5.16 Параметры шероховатости поверхности боковых граней щеток должны быть не грубее $\sqrt{R_z} 40$, остальных — $\sqrt{R_z} 80$ по ГОСТ 2789.

5.17 Крепление токоведущего провода в щетку производят одним из способов: конопаткой, запрессовкой или развальцовкой.

5.18 Щетки с креплением токоведущего провода развальцовкой по требованию потребителя подвергают меднению. Толщина медного покрытия щеток должна быть от 10 до 50 мкм. Допускается уменьшение толщины покрытия в пазах и отверстиях до 50 %. Омедненная часть щетки не должна превышать $\frac{1}{3}$ размера r , указанного в чертеже на щетку.

Пример условного обозначения щетки

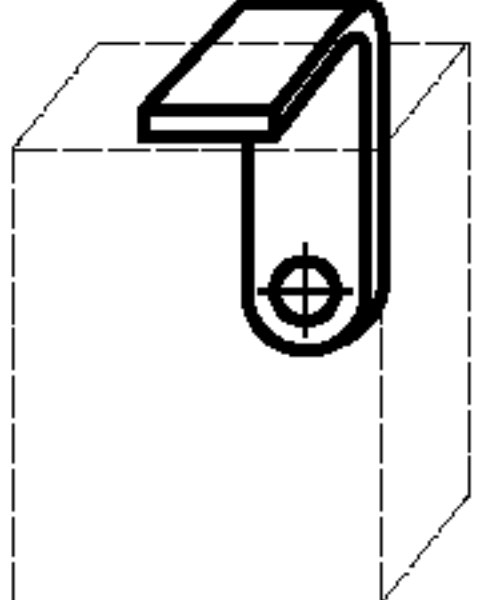
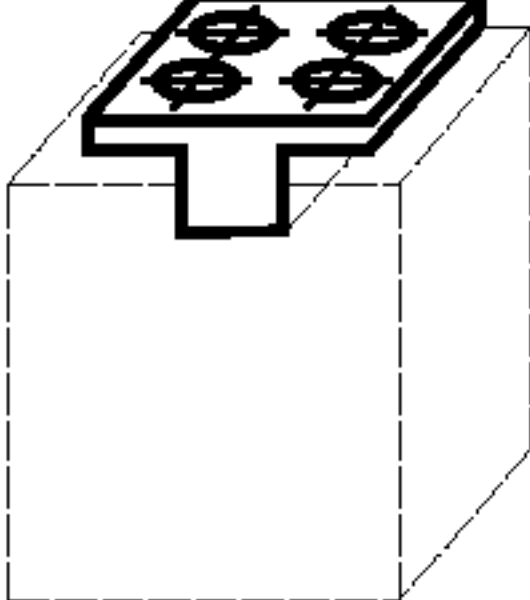
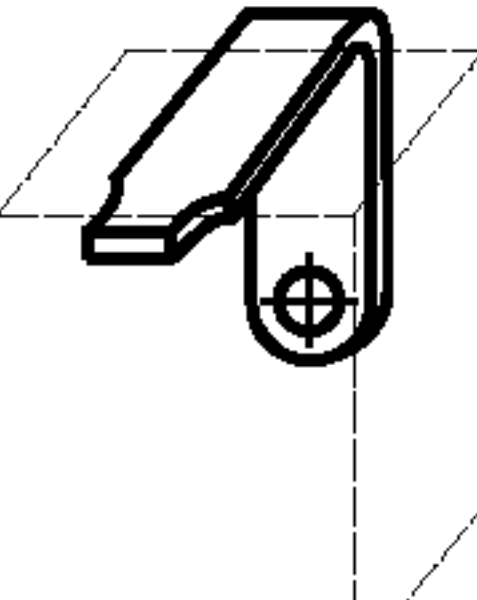
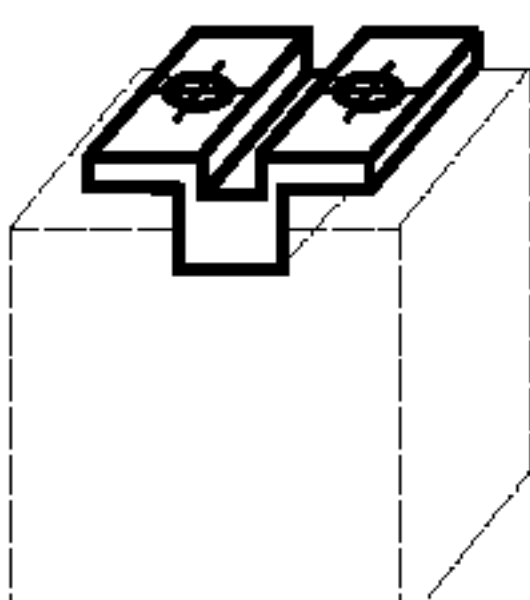
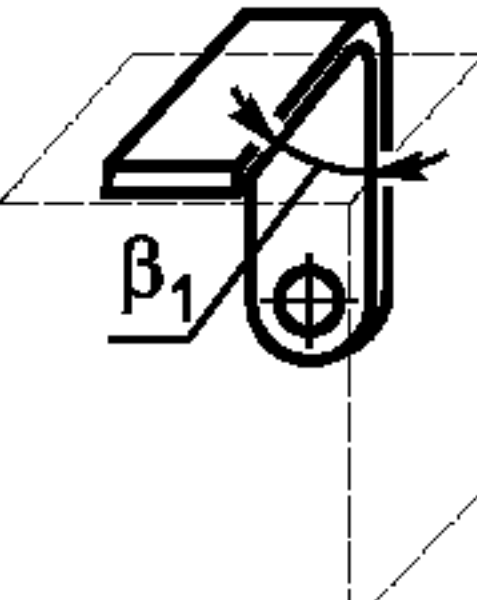
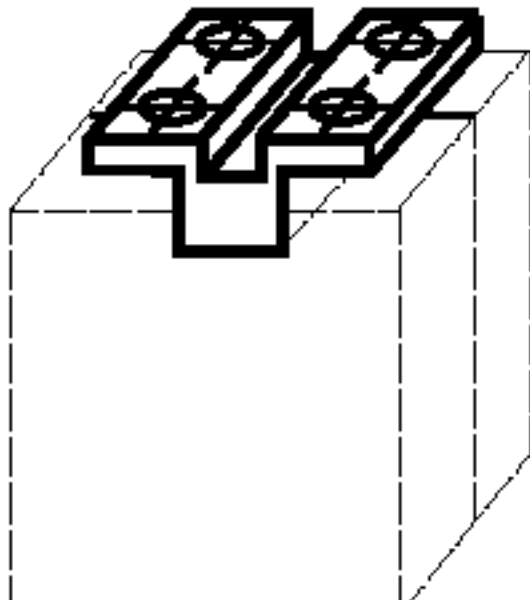
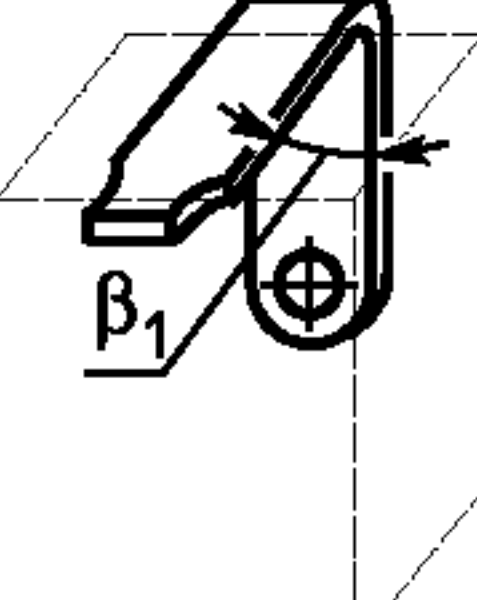
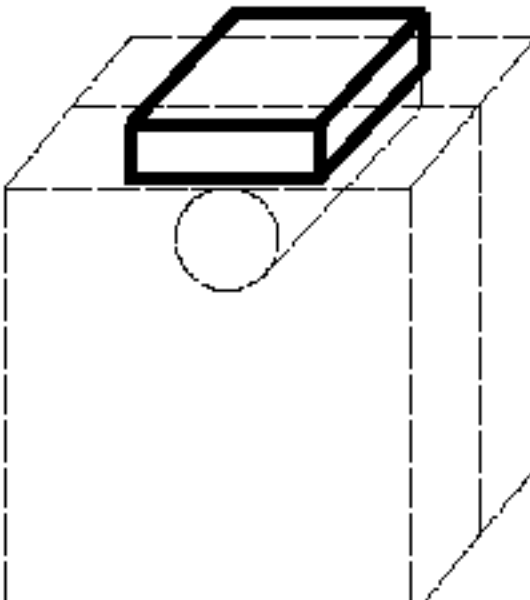
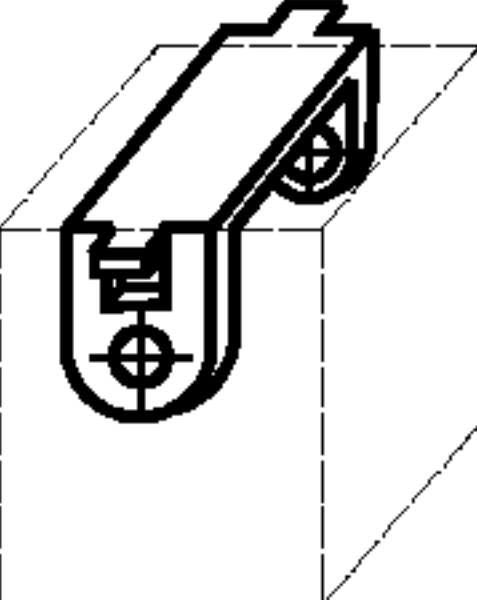
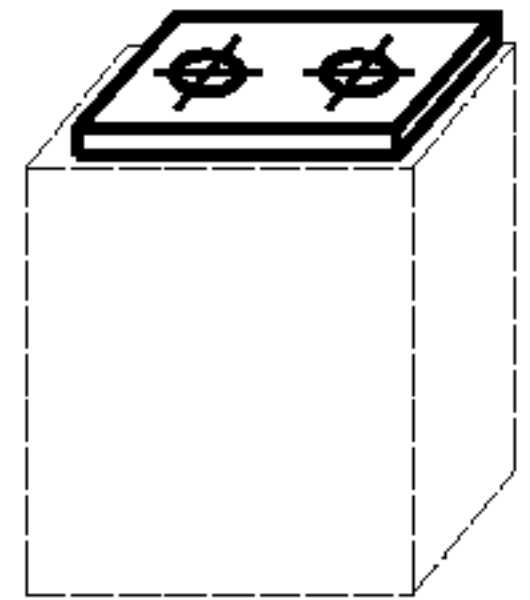
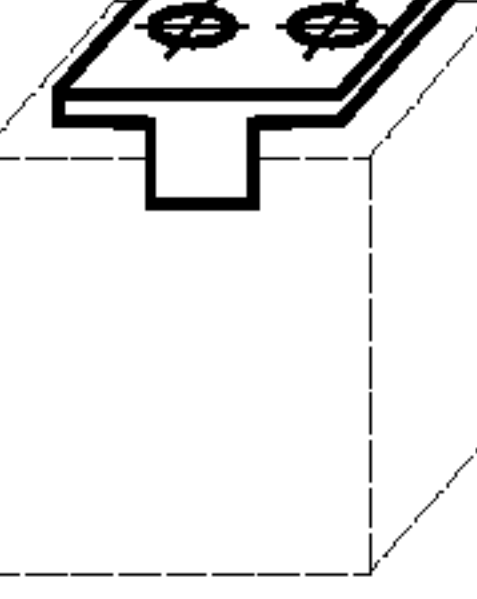
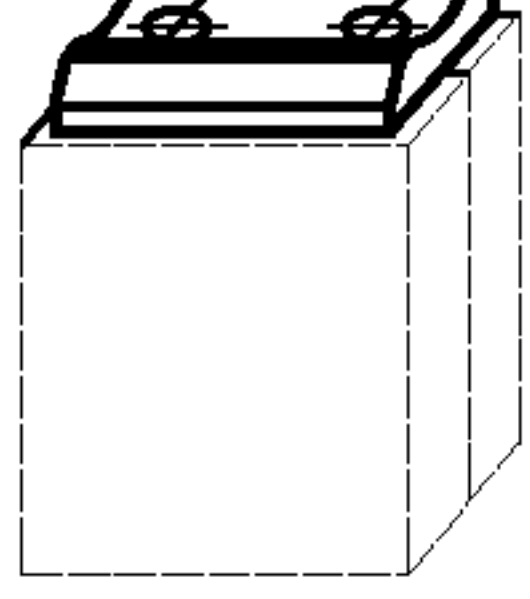
Щетка тип К1-3, размеры 10 × 30 × 50 мм, провод марки ПЦ, сечением 4,0 мм² и длиной 63 мм:


Щетка К1-3, 10 × 30 × 50, ПЦ 4,0 × 63 ГОСТ Р 53617—2009

6 Накладки. Конструкция, типы и размеры

6.1 Типы и размеры накладок в зависимости от типов щеток должны соответствовать рисункам 45—56 и таблицам 47—59.

Т а б л и ц а 47

Тип накладки	Общий вид	Тип накладки	Общий вид
НК-1		НК-6(II)	
НК-2		НК-7(I)	
НК-3		НК-7(II)	
НК-4		НК-9	
НК-5		НК-10	
НК-6(I)		НК-11	

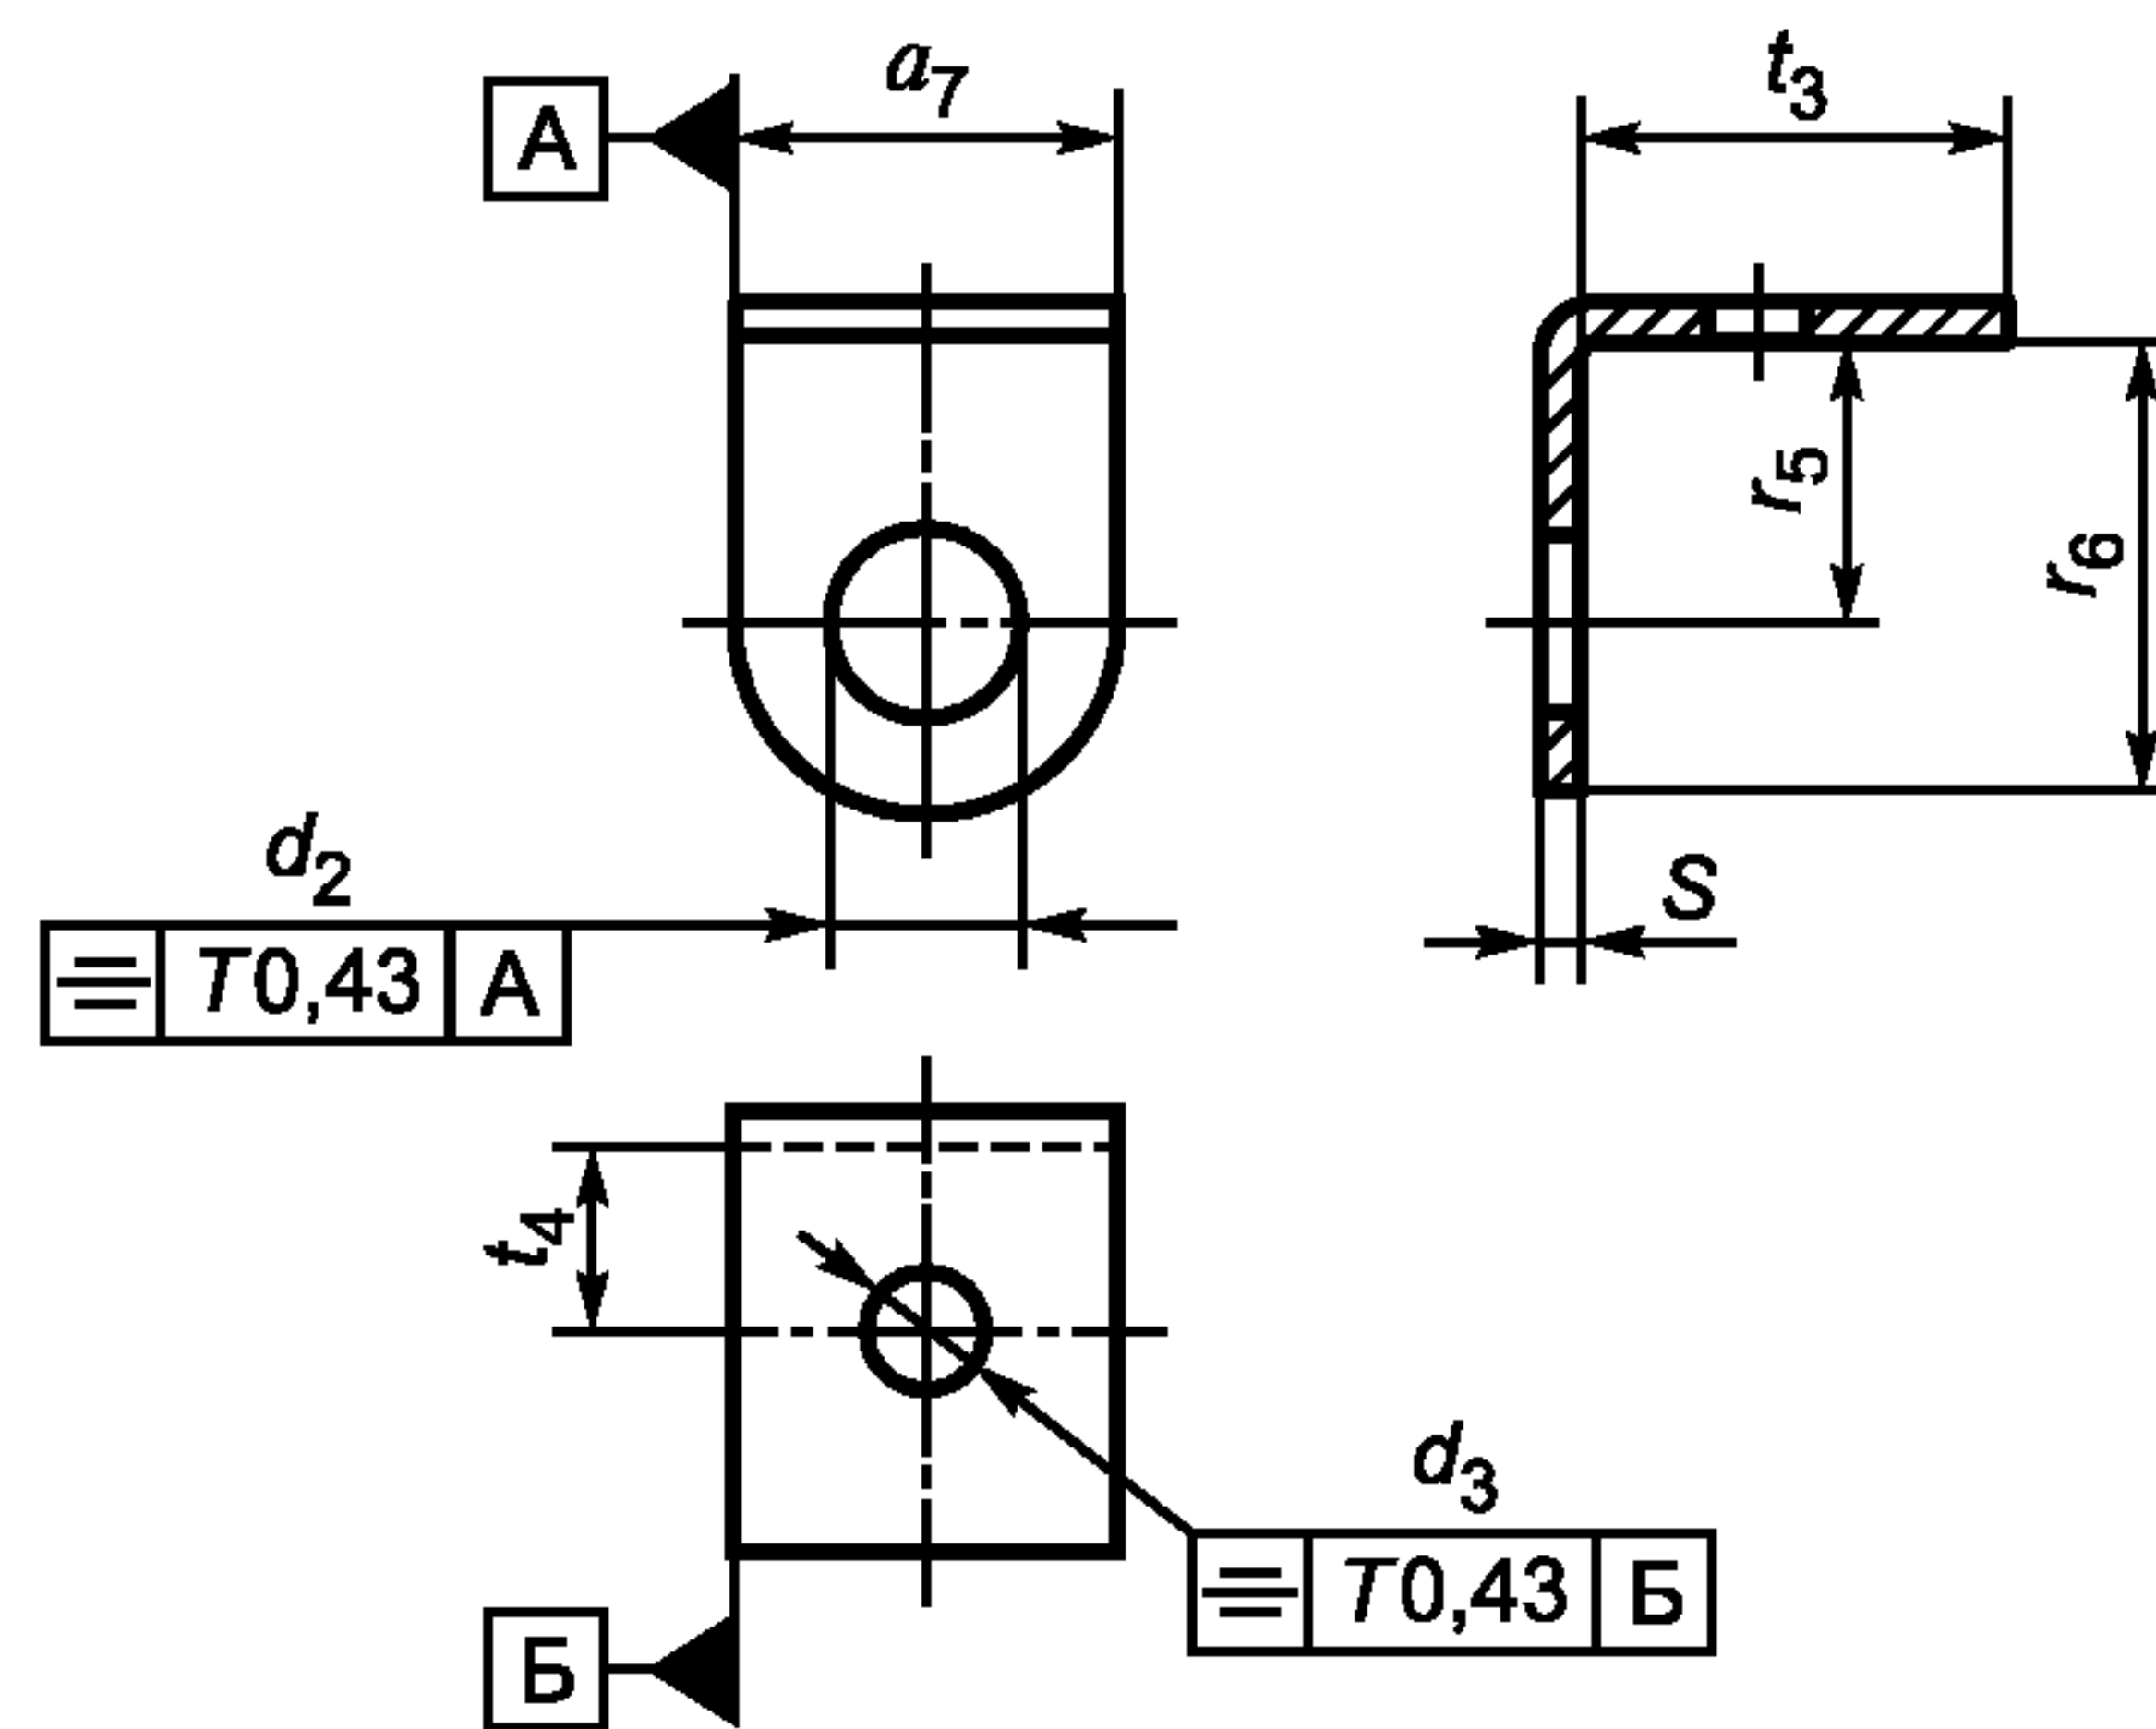

HK-1

Рисунок 45

Таблица 48


В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_4	a_7	r_5	r_6	d_2	d_3	S
10,0	6,5	—	10	8	13	4,5	—	0,8
				12	17	5,5		
			12	14	6,5			
12,5	9,0	3,75	10	8	13	4,5	5	1,0
		—				5,5	—	
		3,75	12		14	4,5	5	
		—				6,5	—	
		3,75				5		
16,0	12,5	5,50	12	8	14	6,5	5	1,0
		—				4,5	—	1,2
		5,50				18	5	1,0
20,0	16,5	7,50	12	12	14	6,5	5	1,4
		—				—		
		7,5				4,5	5	
		—	5,5		—			
		7,5	18		6,5	5		
		7,5	20		8,5	5		

Окончание таблицы 48

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_4	a_7	r_5	r_6	d_2	d_3	S
22,0	18,5	8,5	12	8	14	4,5	5	1,4
25,0	21,5	—				16	18	
		10,0	4,5	5				
		—	12	20	6,5	—		
		10,0			8,5	5		
32,0	23,5	13,5	16	12	20	6,5	5	
						8,5		

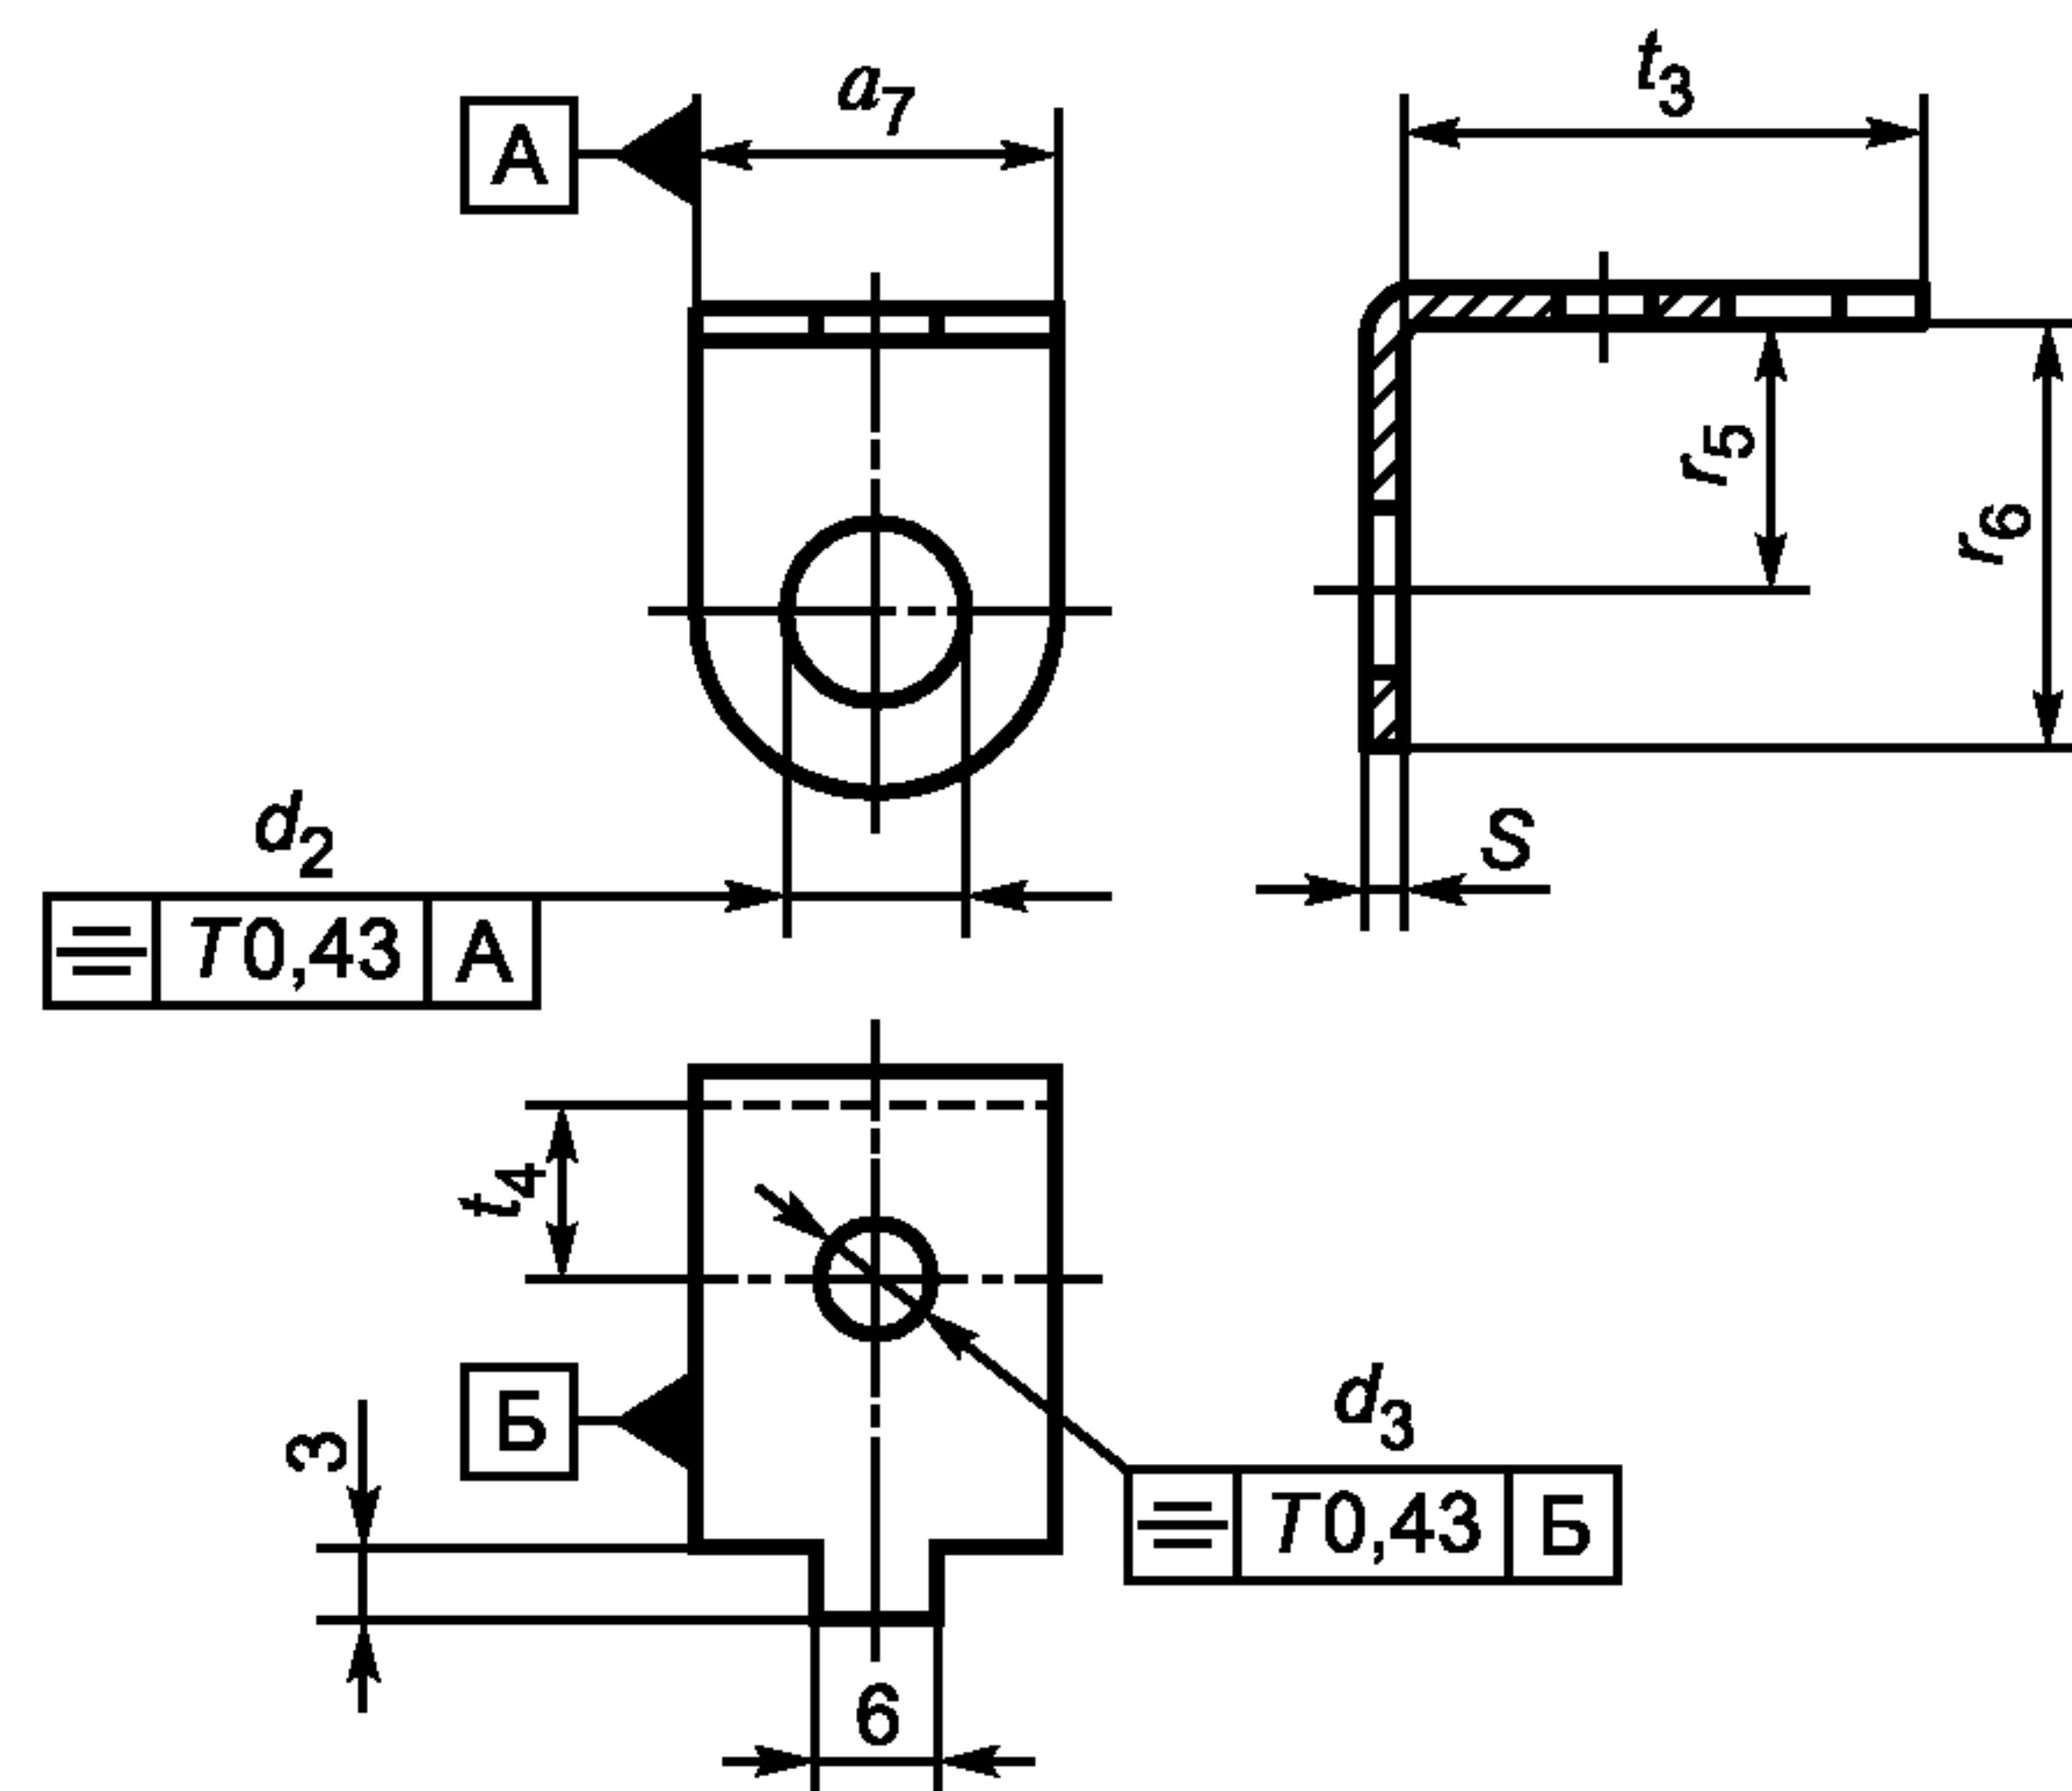

HK-2

Рисунок 46

Таблица 49

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_4	a_7	r_5	r_6	d_2	d_3	S
10,0	10,0	—	10	8	13	4,5	—	1,2
12,5	12,5					3,75		
		5,5	4,5	5				
					4,5	5,5		
		5,5	4,5					

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_4	a_7	r_5	r_6	d_2	d_3	S
16,0	16,0	5,5	12	8	14	4,5	5	1,2
			10		13	5,5		
						6,5		
20,0	20,0	7,5	12	14	5,5	5	1,2	
		6,5						
		4,5						
22,0	22,0	8,5	12	14	4,5	5	1,2	
		6,5						
		4,5						
25,0	25,0	10,0	12	14	4,5	5	1,2	
		5,5						
		6,5						
30,0	30,0	12,5	12	14	4,5	5	1,2	
		6,5						
		4,5						
32,0	32,0	13,5	12	14	4,5	5	1,2	
		5,5						
		6,5						

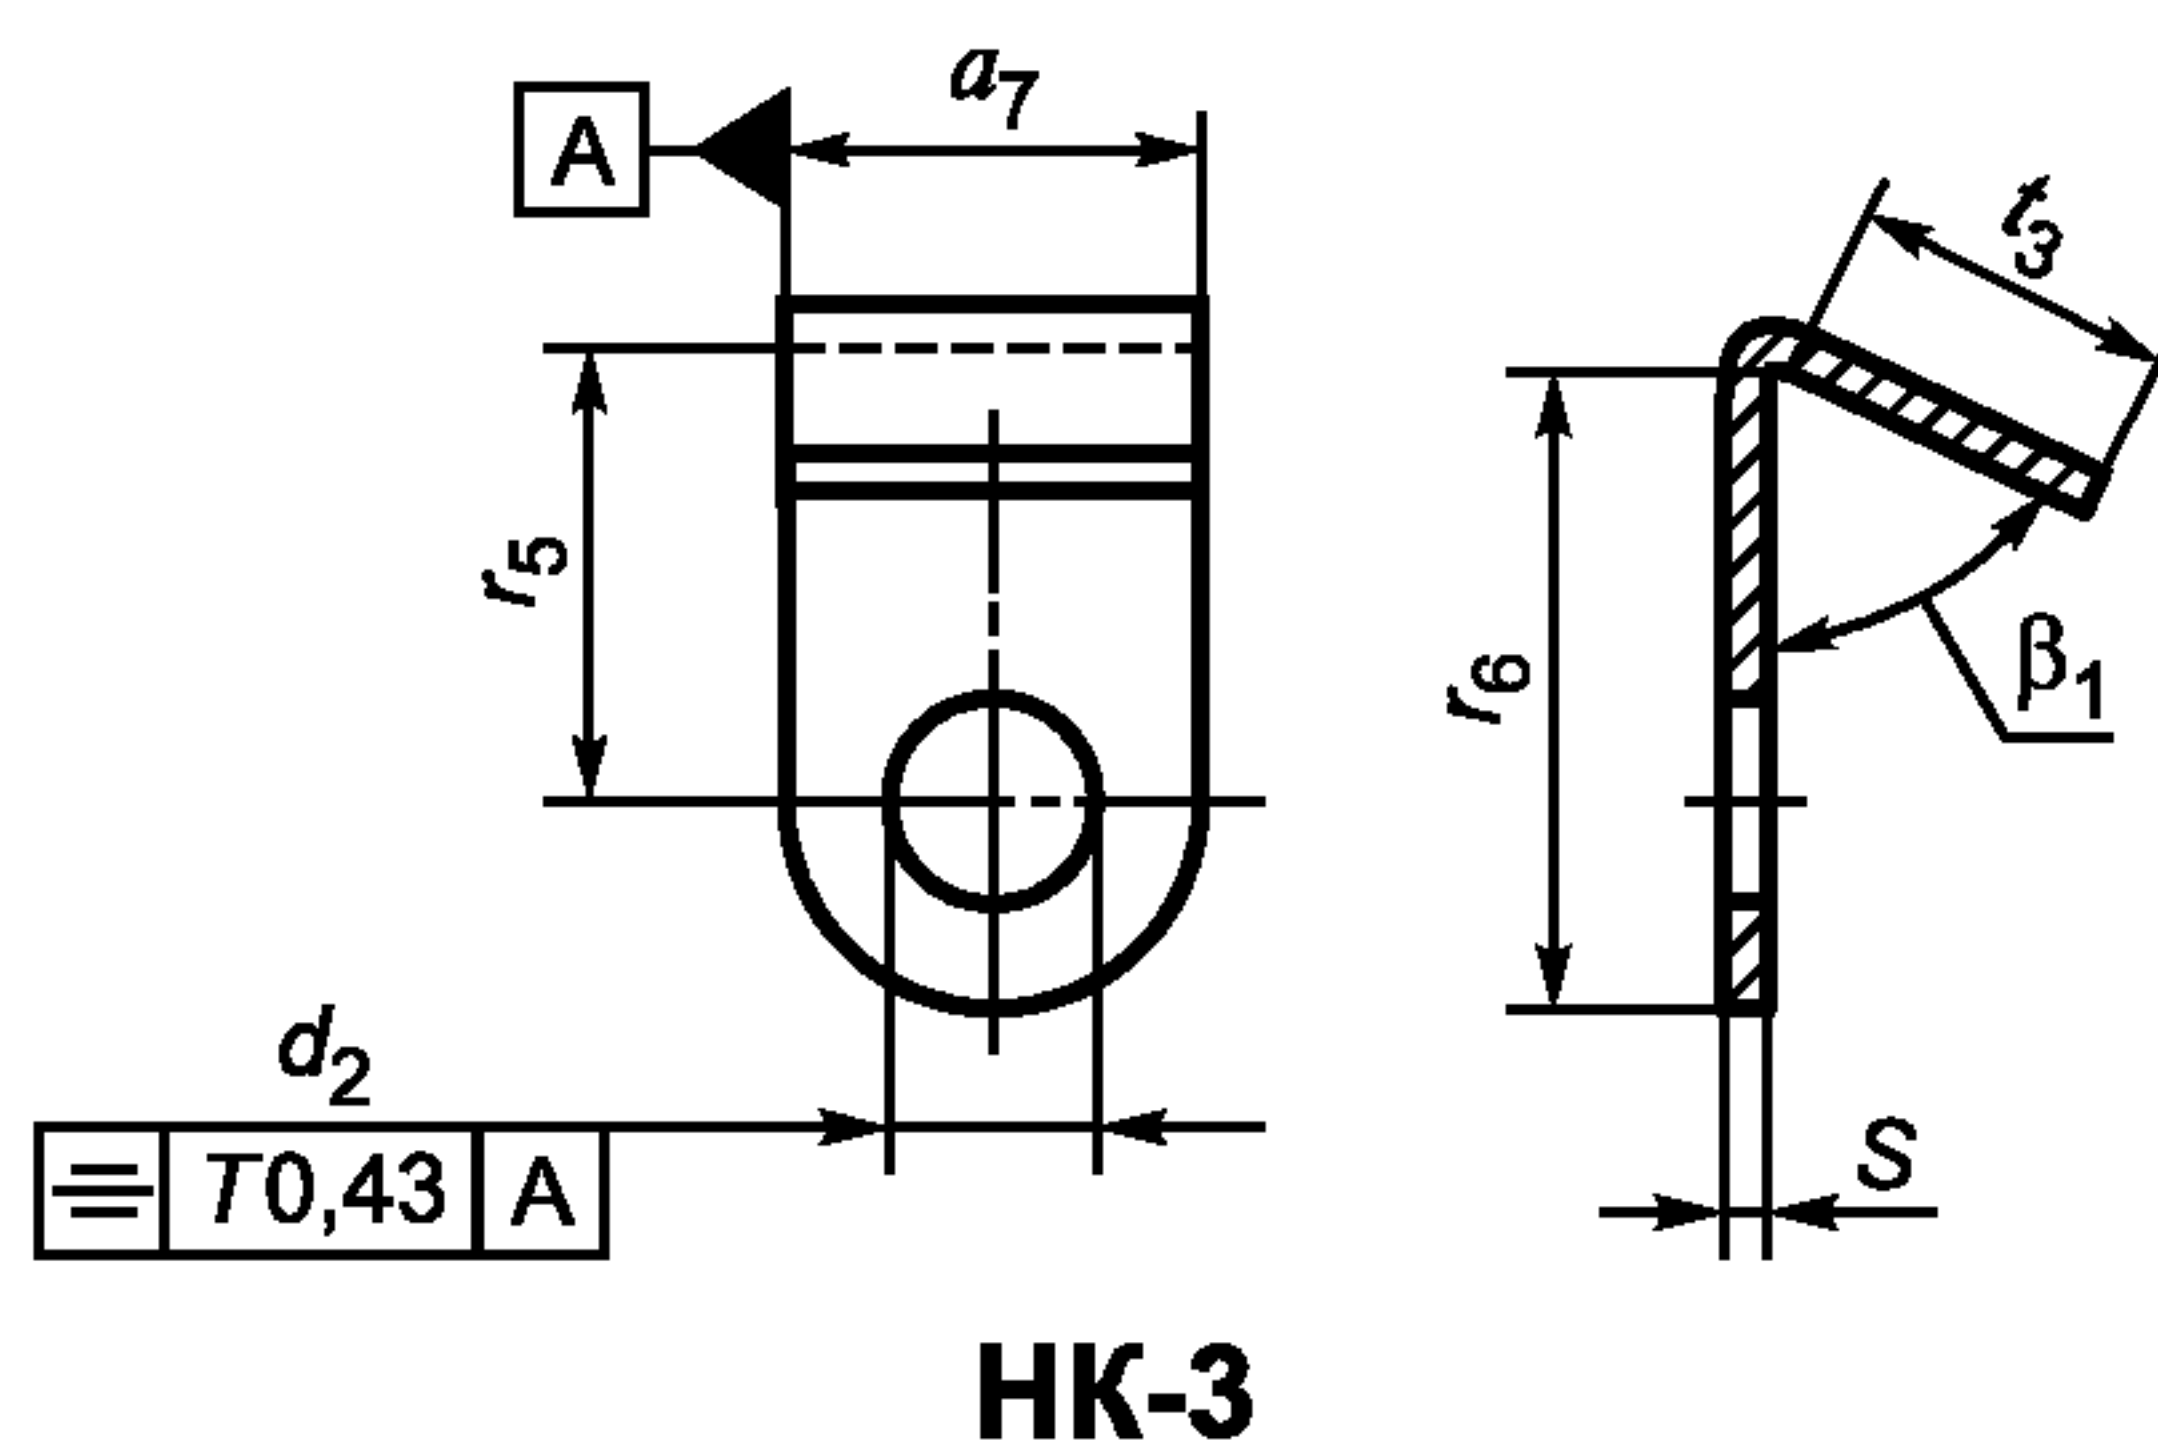


Рисунок 47

Таблица 50


В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	a_7	r_5	r_6	d_2	β_1	S
10,0	6,5	12	18,0	24,0	4,5	75°	1,0
	7,0					60°	1,4
	9,0					75°	

Окончание таблицы 50

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	a_7	r_5	r_6	d_2	β_1	s
10,0	10,0	10	16,0	21,0	4,5	60°	1,0
12,5	12,5				6,5		1,4
		16,0	16,5	12	20,0	28,0	4,5
6,5	8,5						
20,0	18,5	16	25,0	33,0	6,5	60°	1,4
					8,5		
25,0	20,0	10	16,0	21,0	4,5	60°	1,4
		12	18,0	24,0			
	21,5	12	16,0	22,0	6,5	75°	1,0
			16	20,0	28,0		
	23,5	10	16,0	21,0	4,5	60°	1,4
			12	18,0	24,0		
	24,0	16	25,0	33,0	8,5	60°	1,4
	40,0	10	23,5	28,5	4,5		

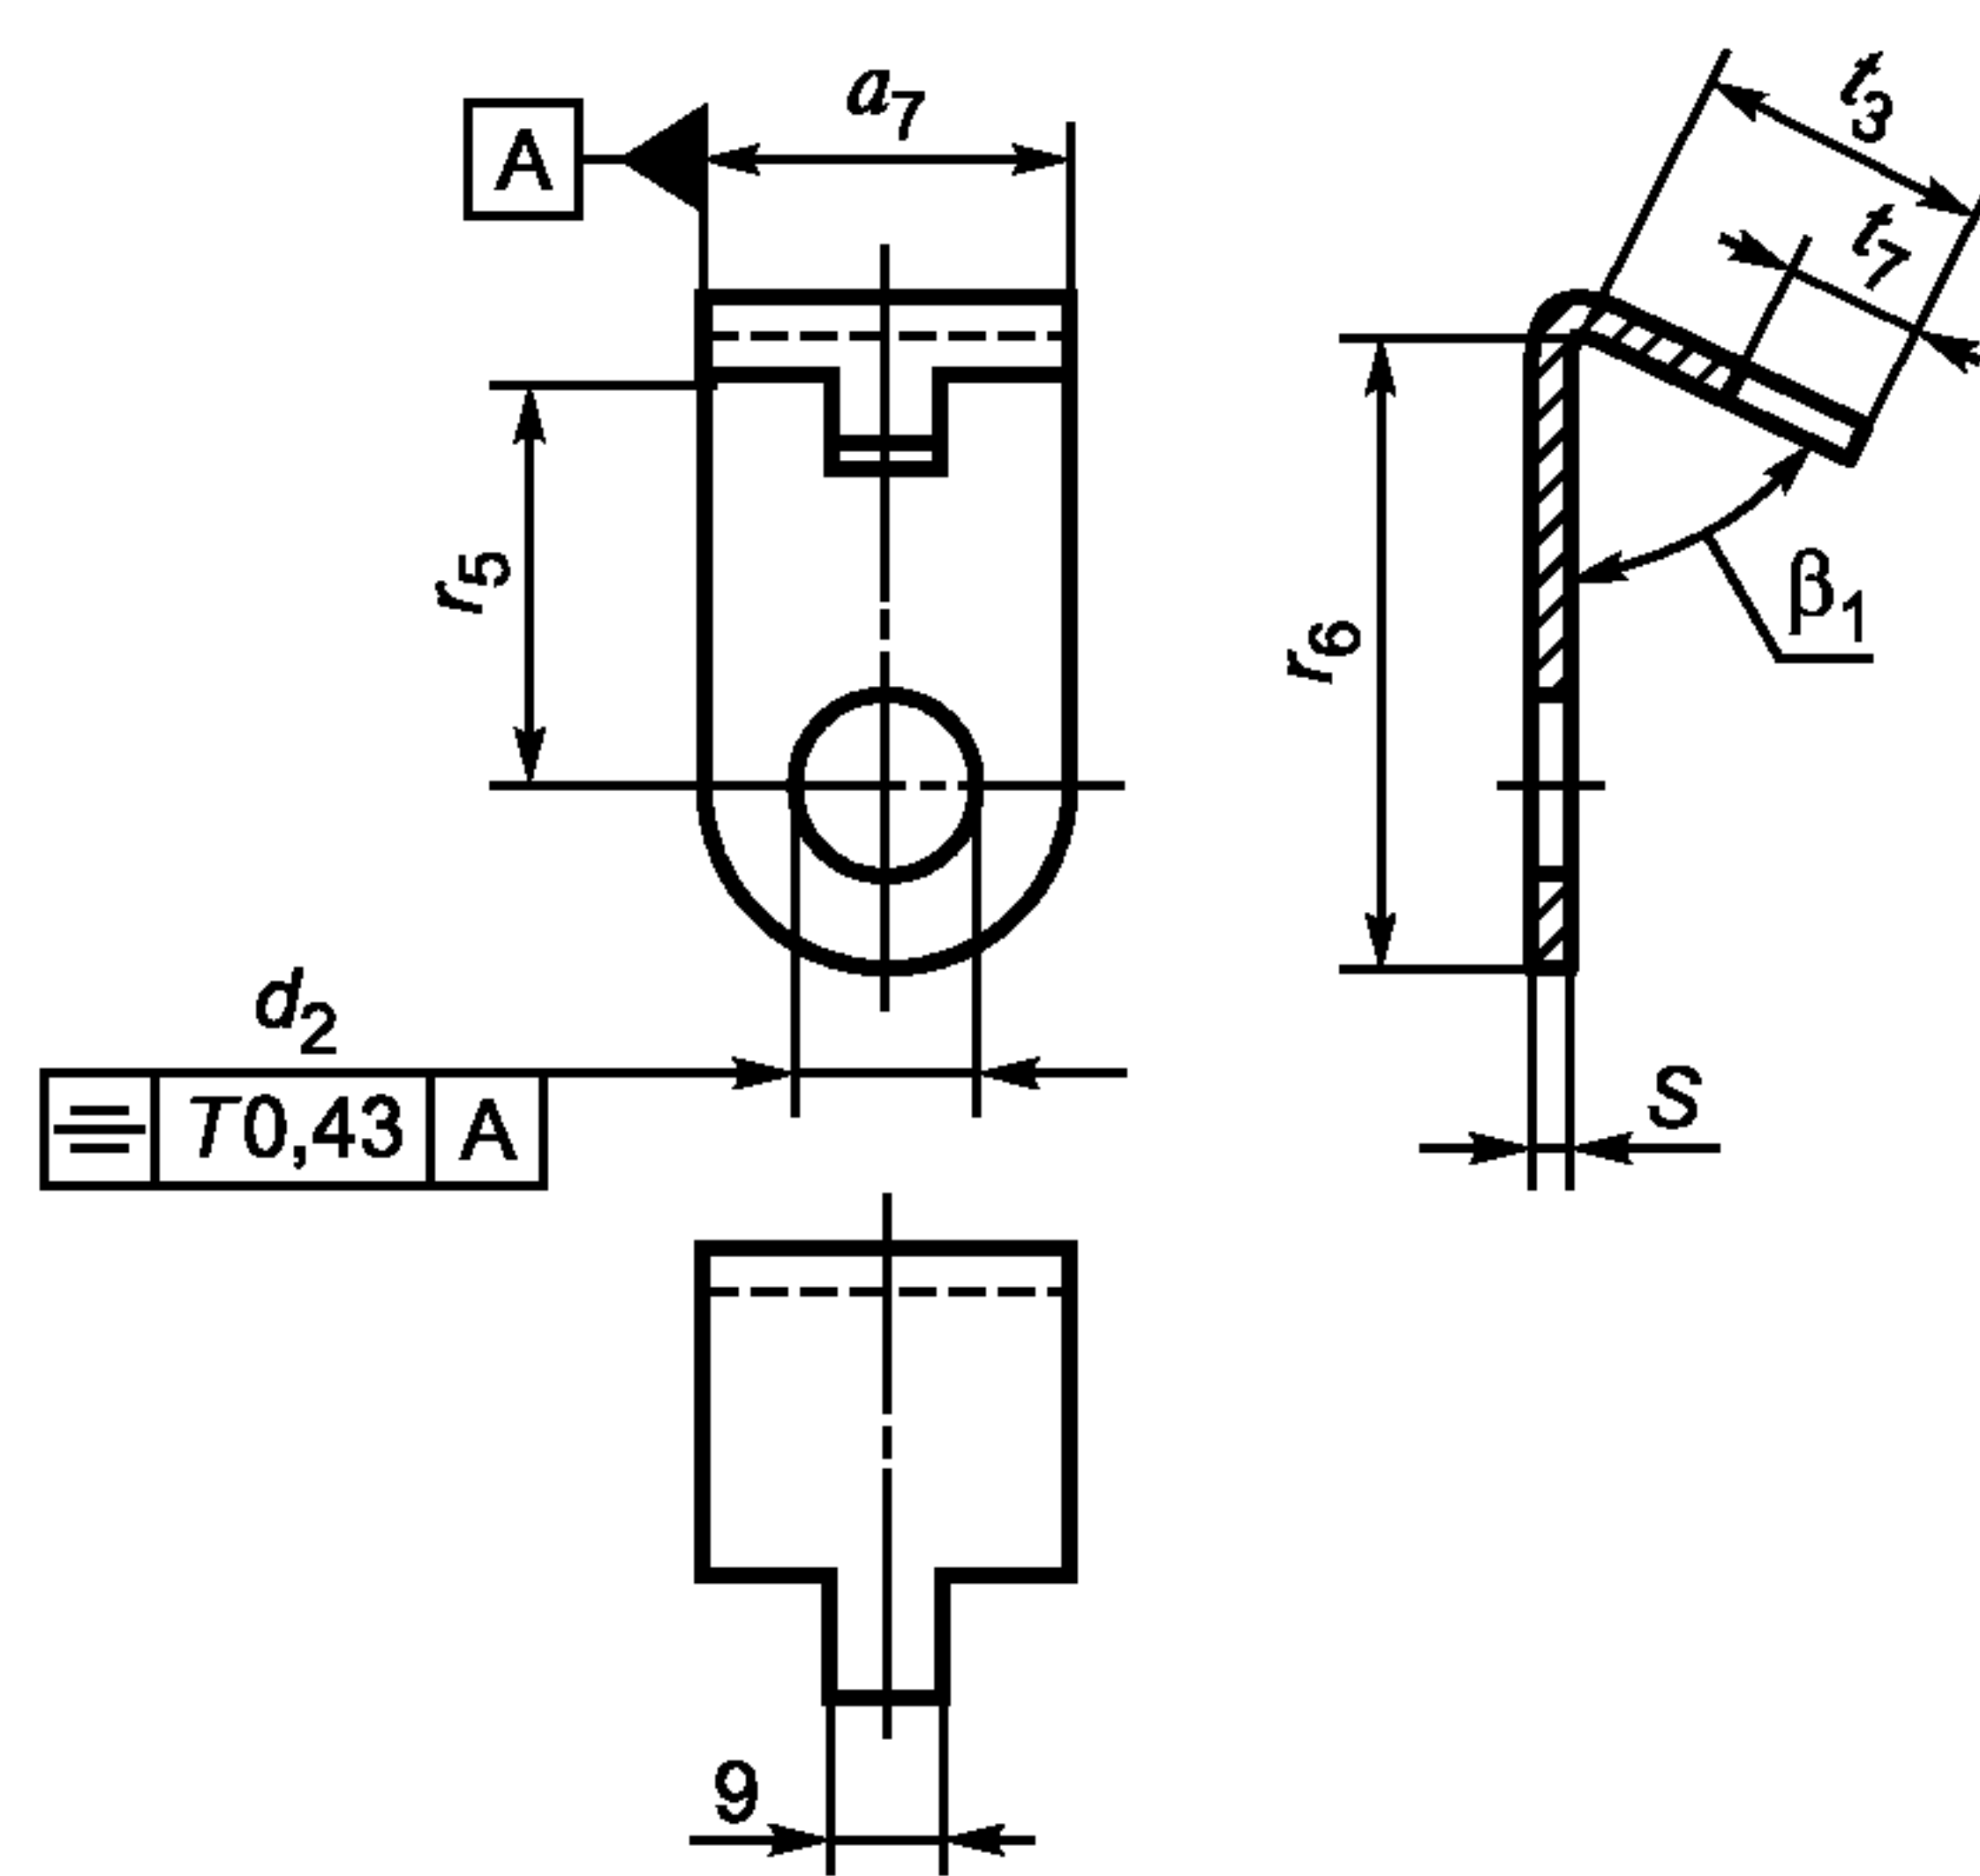


НК-4

Рисунок 48

Таблица 51

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_7	a_7	r_5	r_6	d_2	β_1	S		
10,0	10,0	8	16	16	24	6,5	75°	1,0		
	10,5					8,5				
12,5	12,5	10				16	24		4,5	60°
	13,5								6,5	75°
16,0	16,0	12				16	24		8,5	60°
	17,5								4,5	75°
20,0	20,0	15		16	20	28	6,5		60°	
							8,5			
	22,5			6,5	75°					
				8,5						
25,0	25,0	16		20	38	4,5	60°			
						6,5				
28,0	28,0	15	16	25	33	8,5	75°			
						6,5				
						8,5	60°			

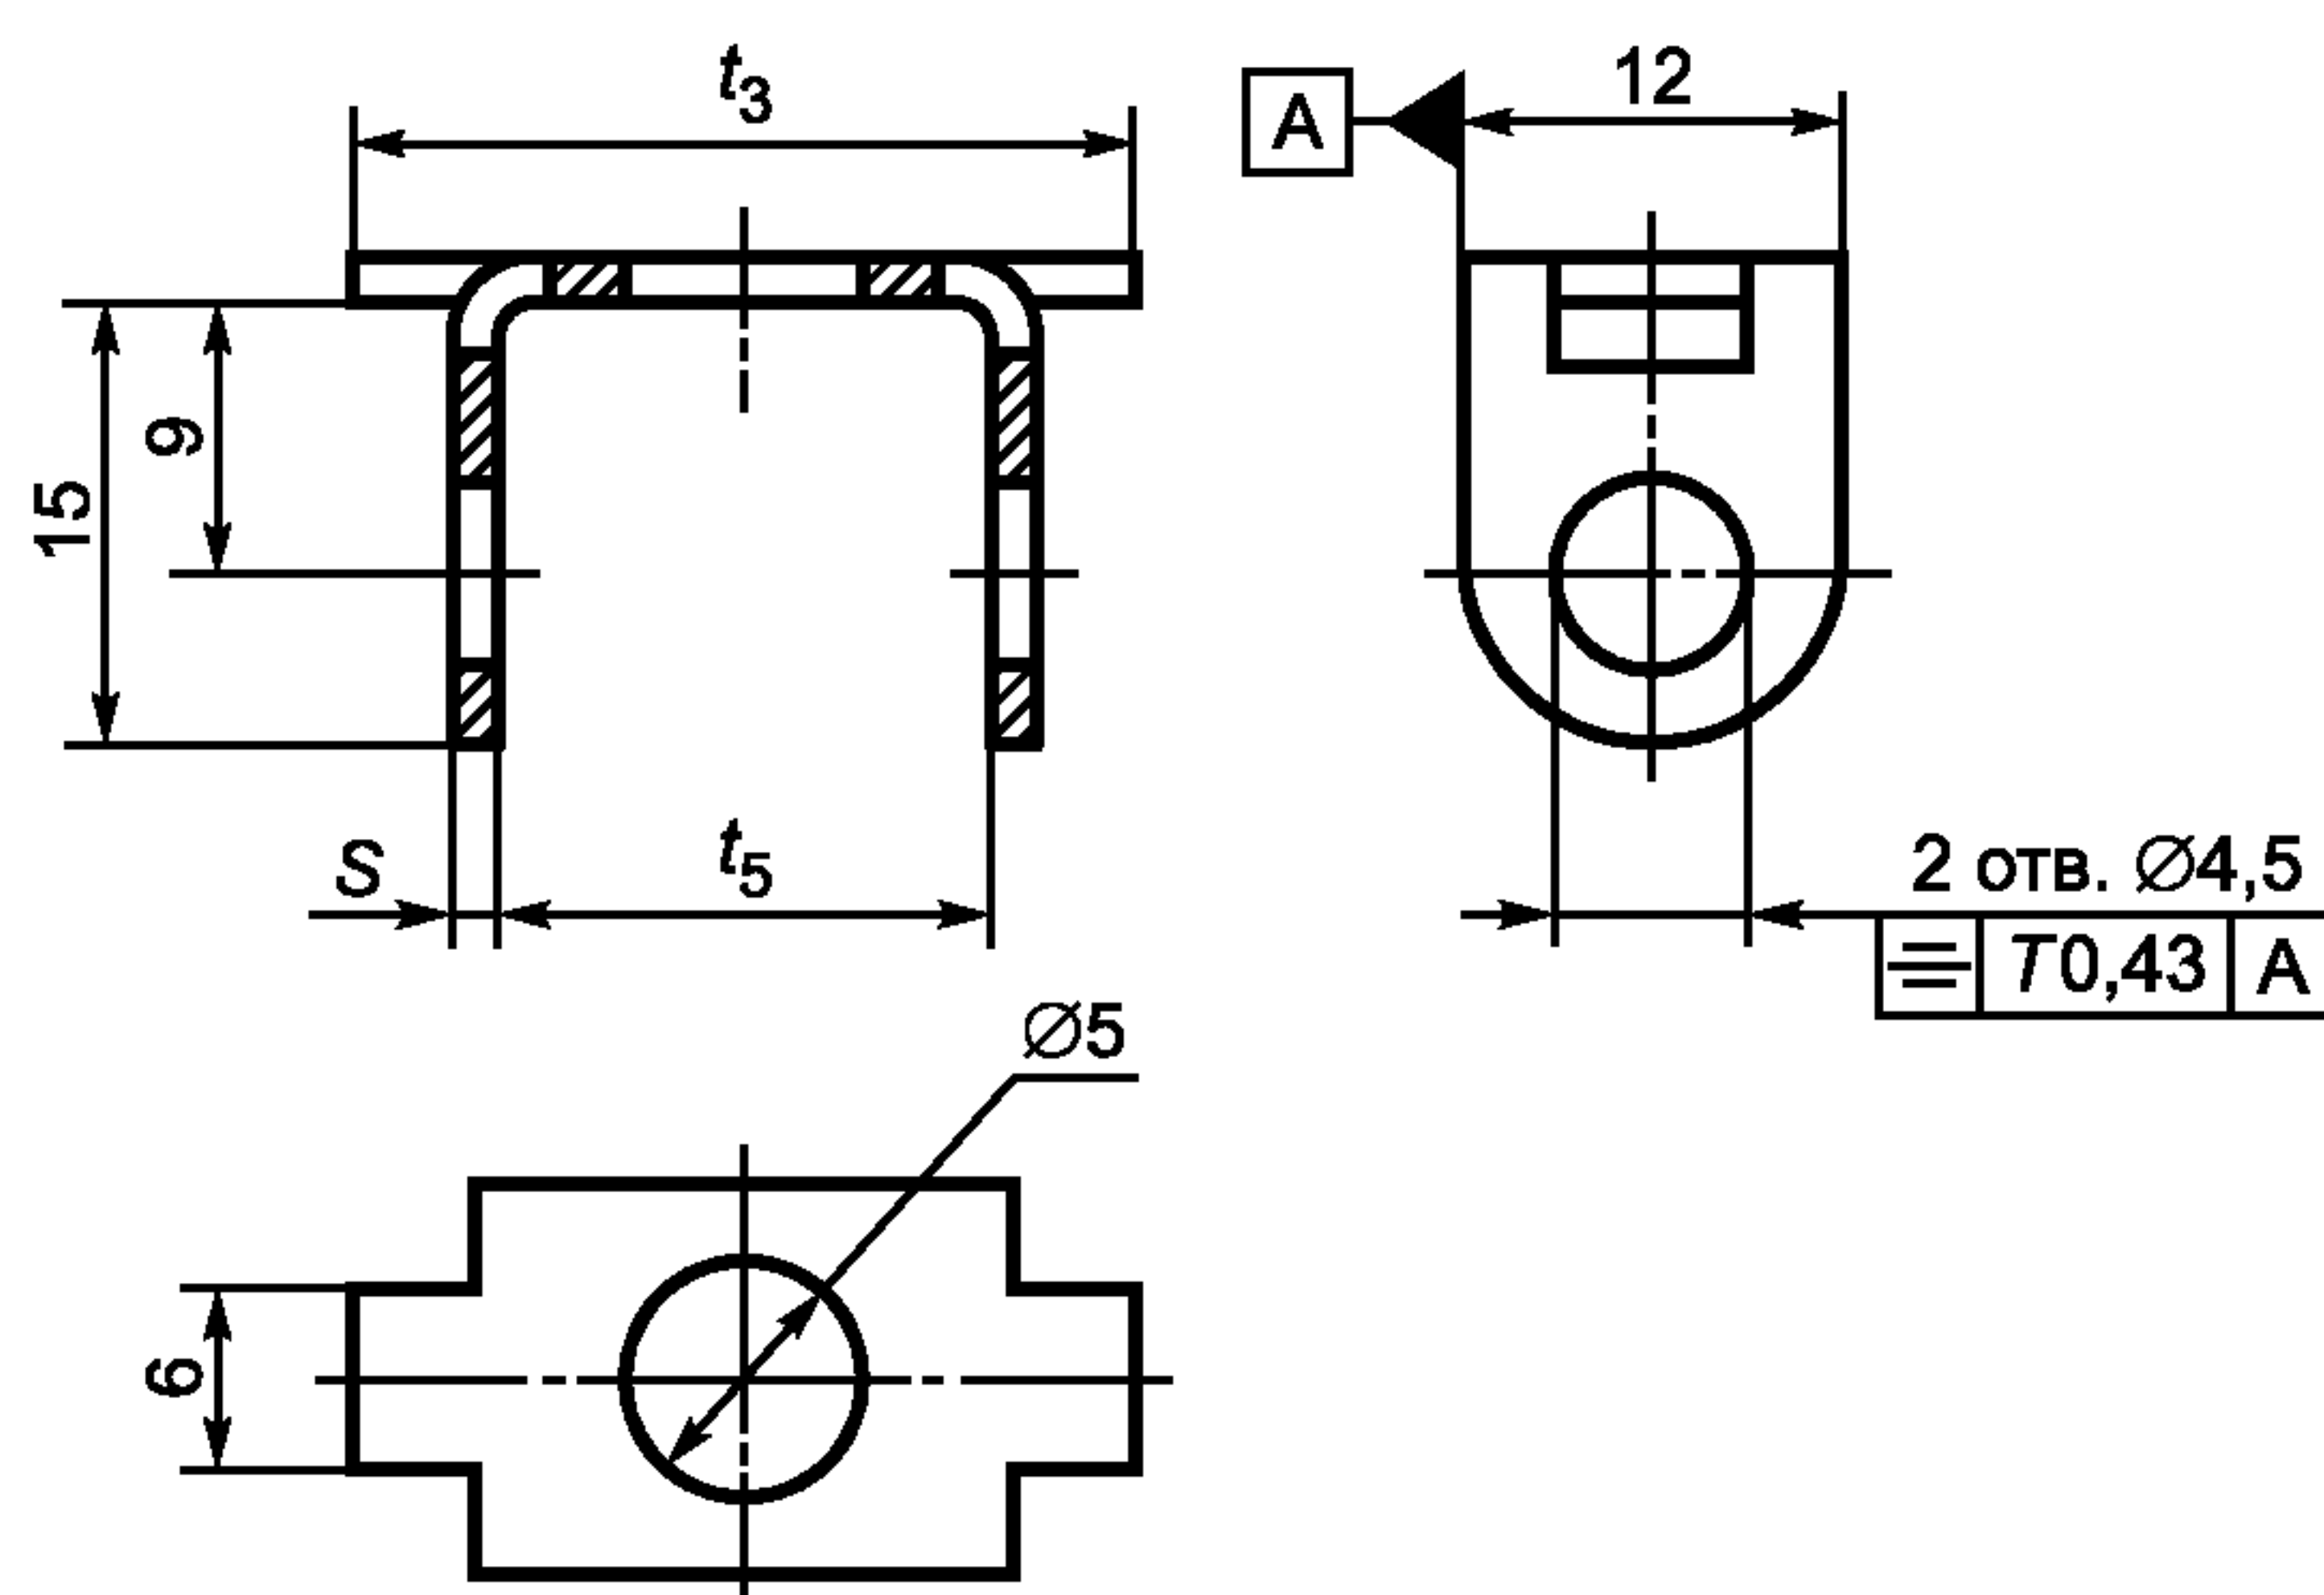


HK-5

Рисунок 49

Таблица 52

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_5	S
16	20	12	0,8
20	23	15	
22	25	17	
25	28	20	
30	33	25	
32	35	27	

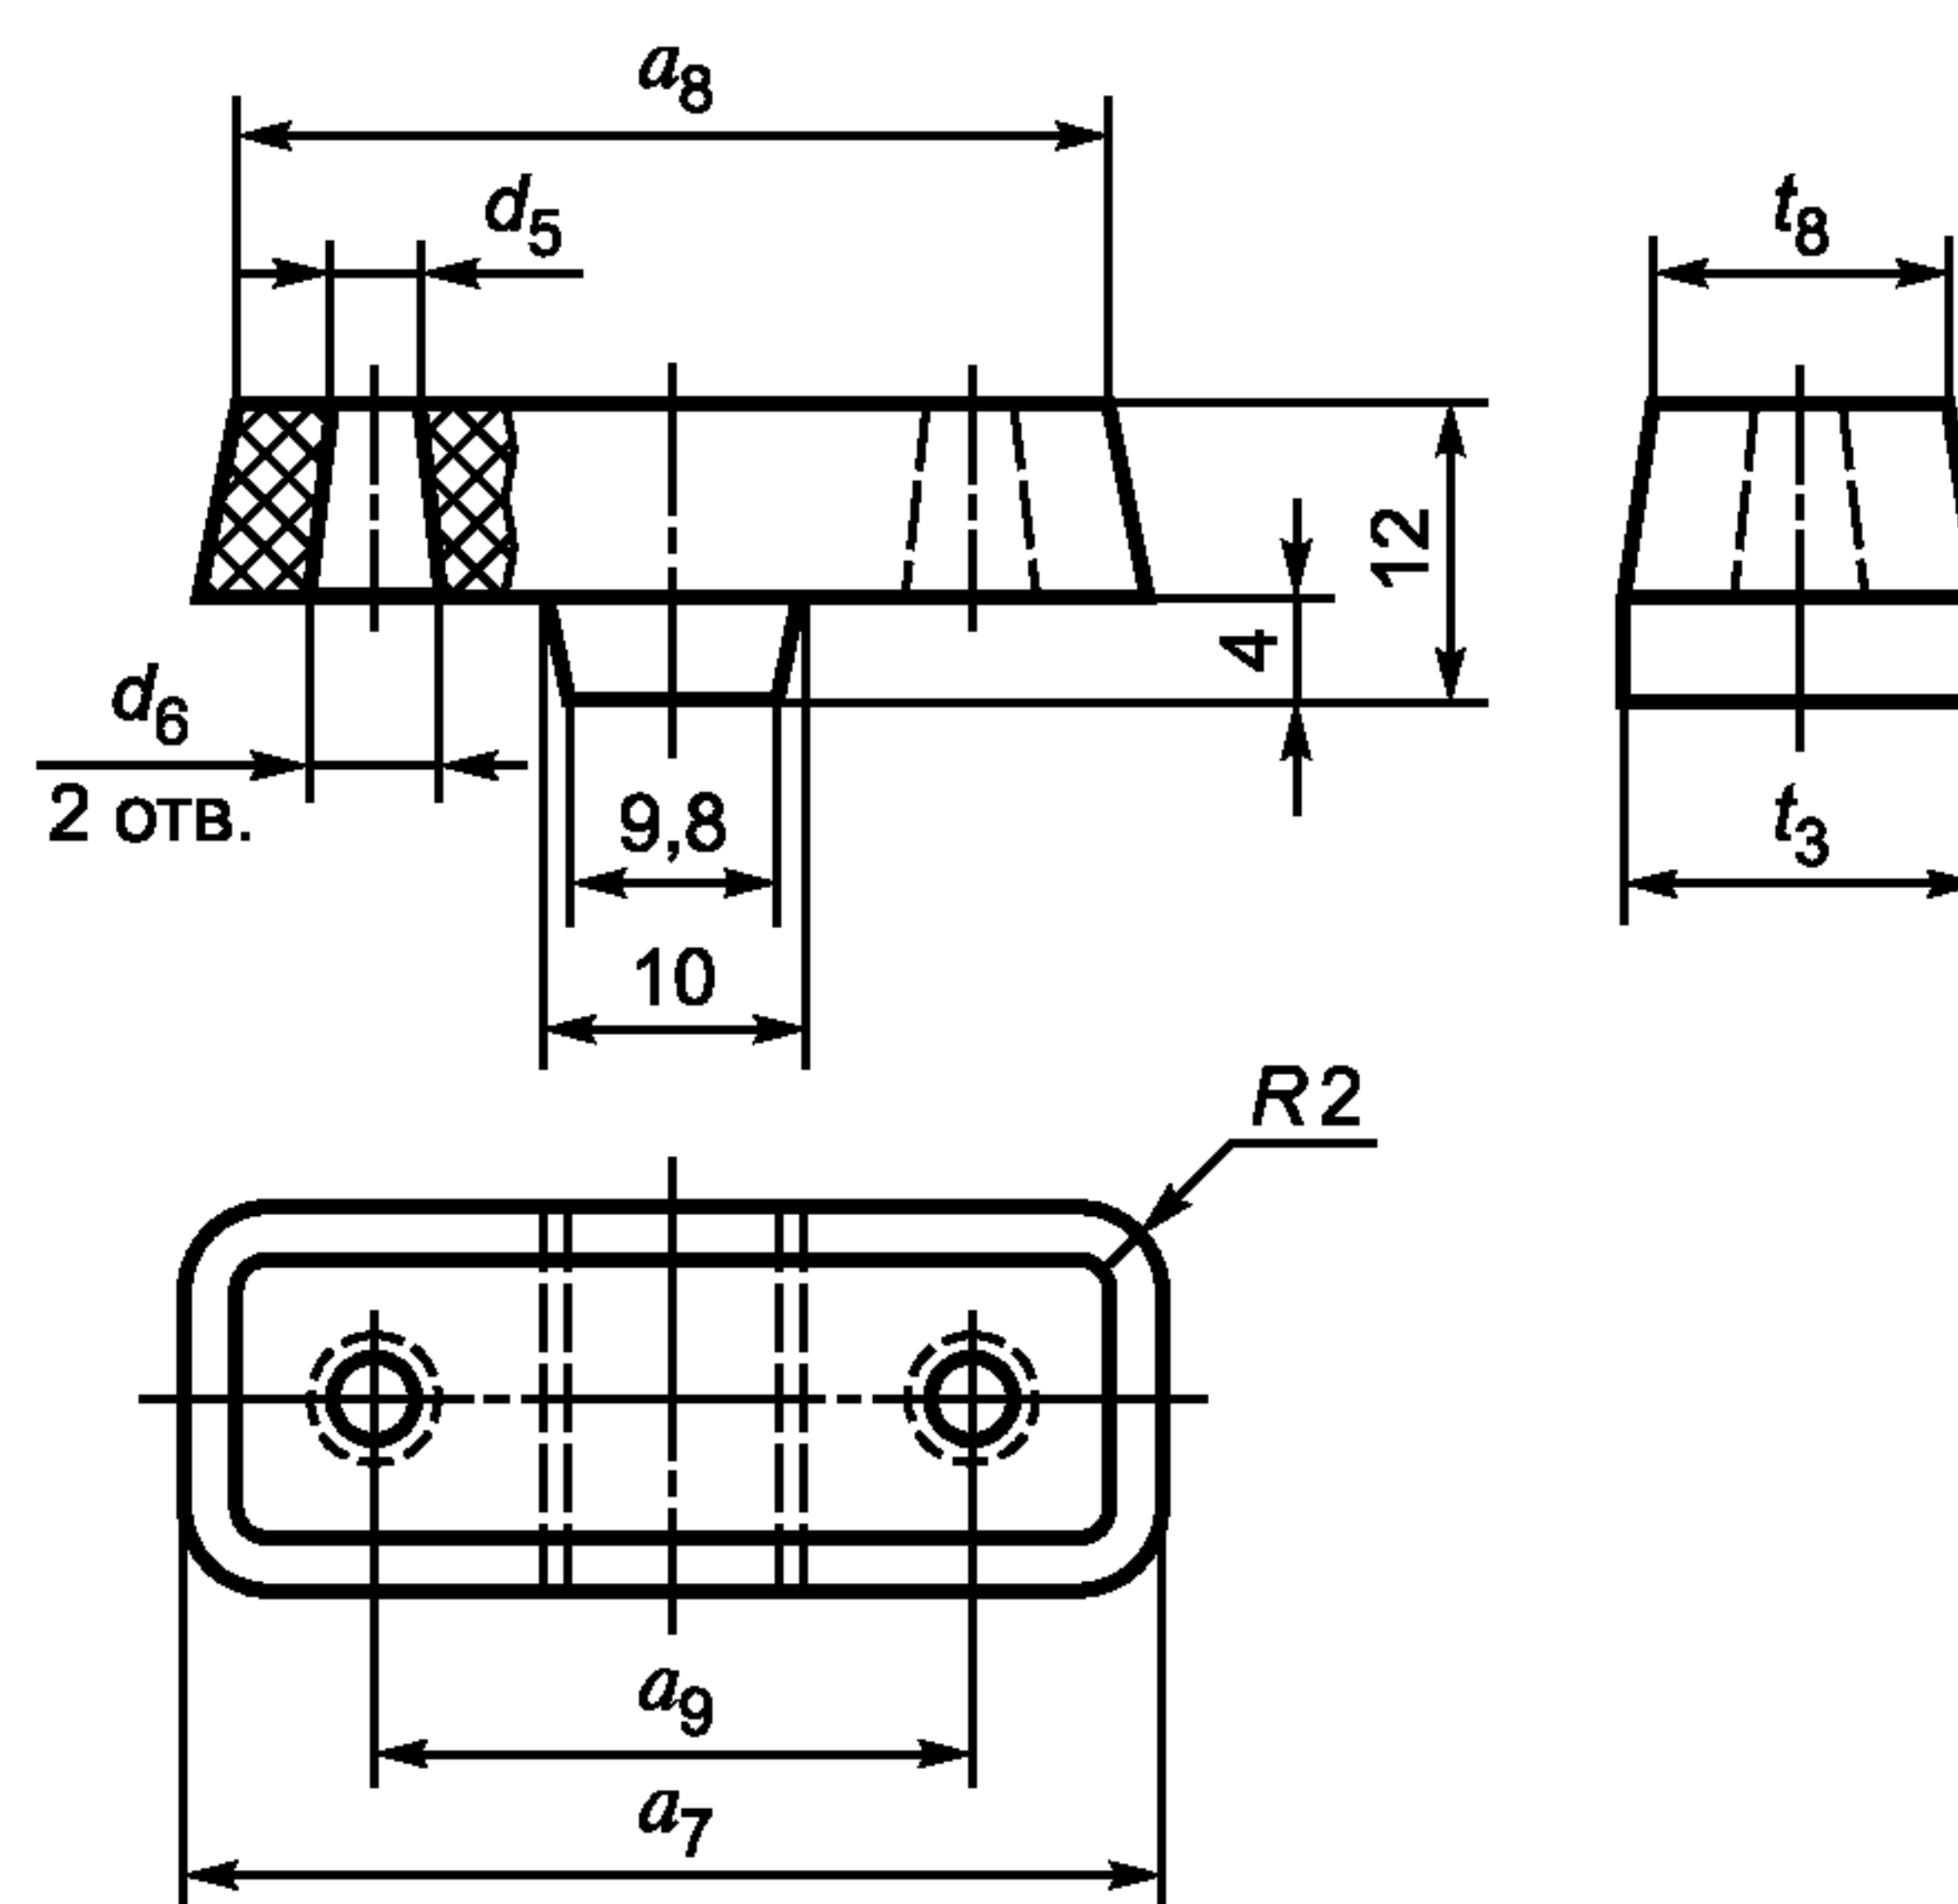


НК-6(I)

Рисунок 50

Таблица 53

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_8	a_7	a_8	a_9	d_5	d_6
16	15	13	31	29	21	3,8	4
			48	46	36	5,0	6

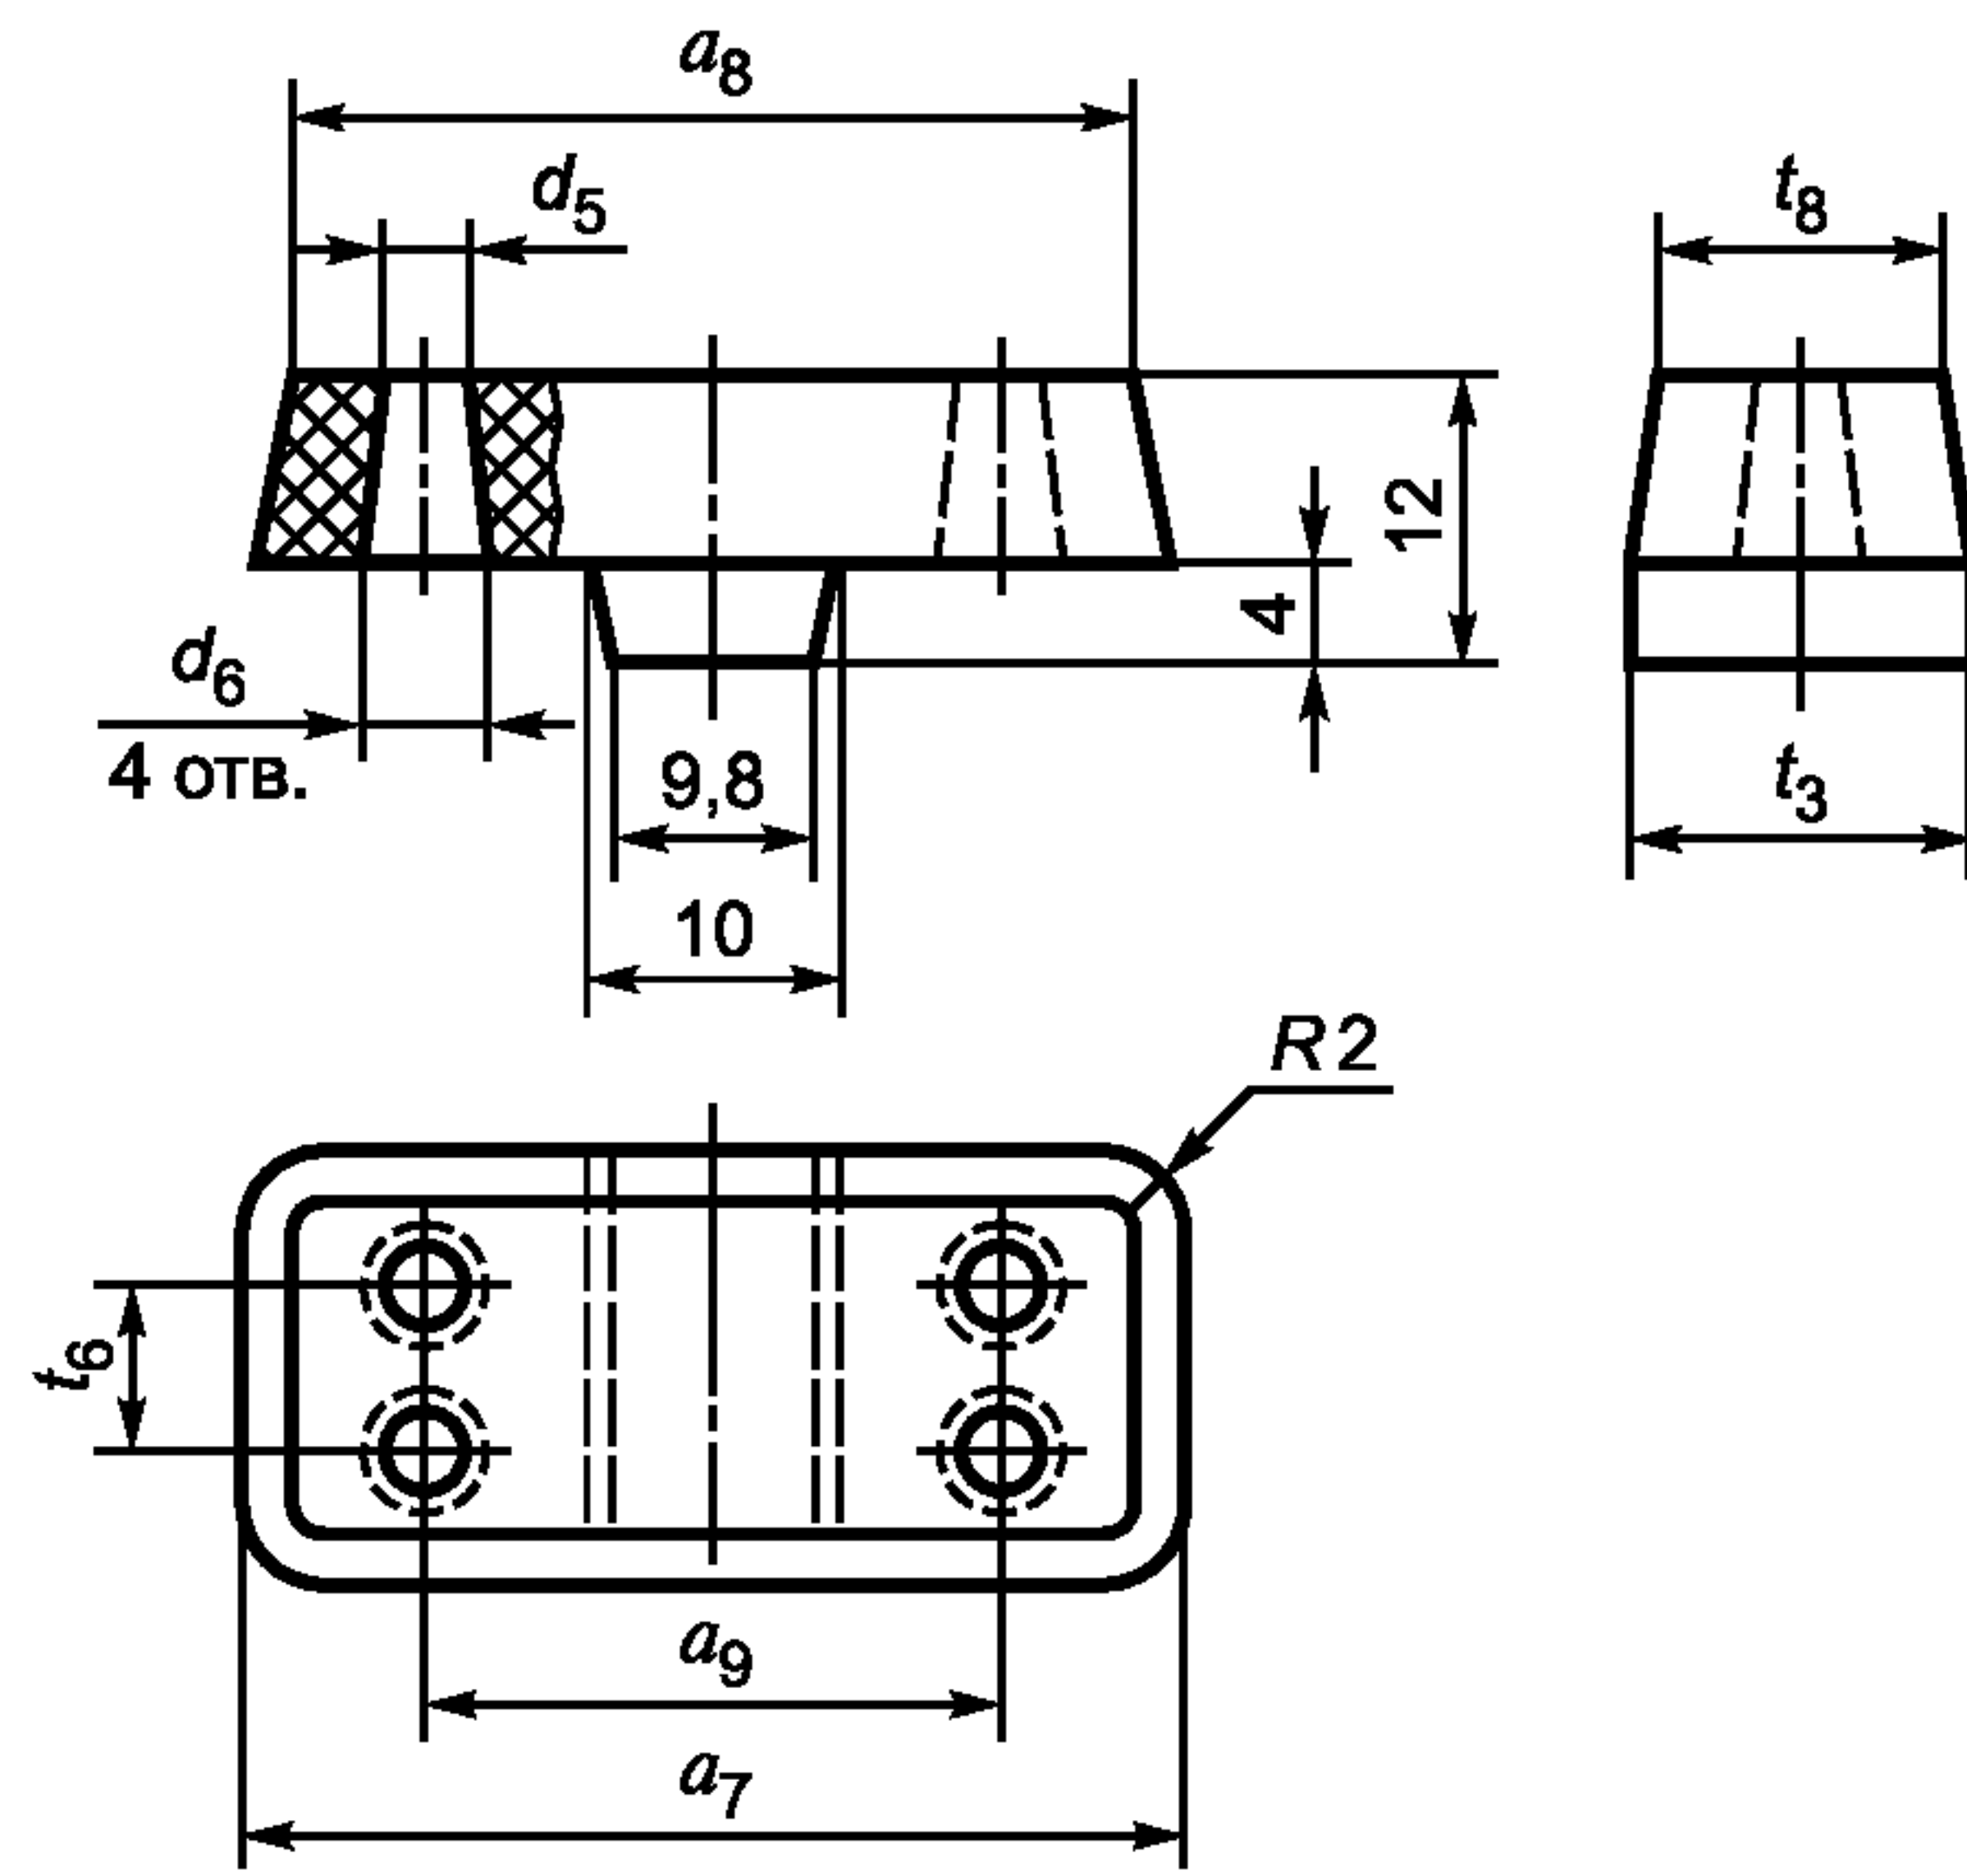


HK-6(II)

Рисунок 51

Таблица 54

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_6	t_7	a_7	a_8	a_9	d_5	d_6
16	15	8,0	13	31	29	21	3	4
				48	46	36		
20	19	10,0	17	38	36	39		
				48	46	36		
25	23	12,5	22	38	36	28	4	5
				30	29	20		

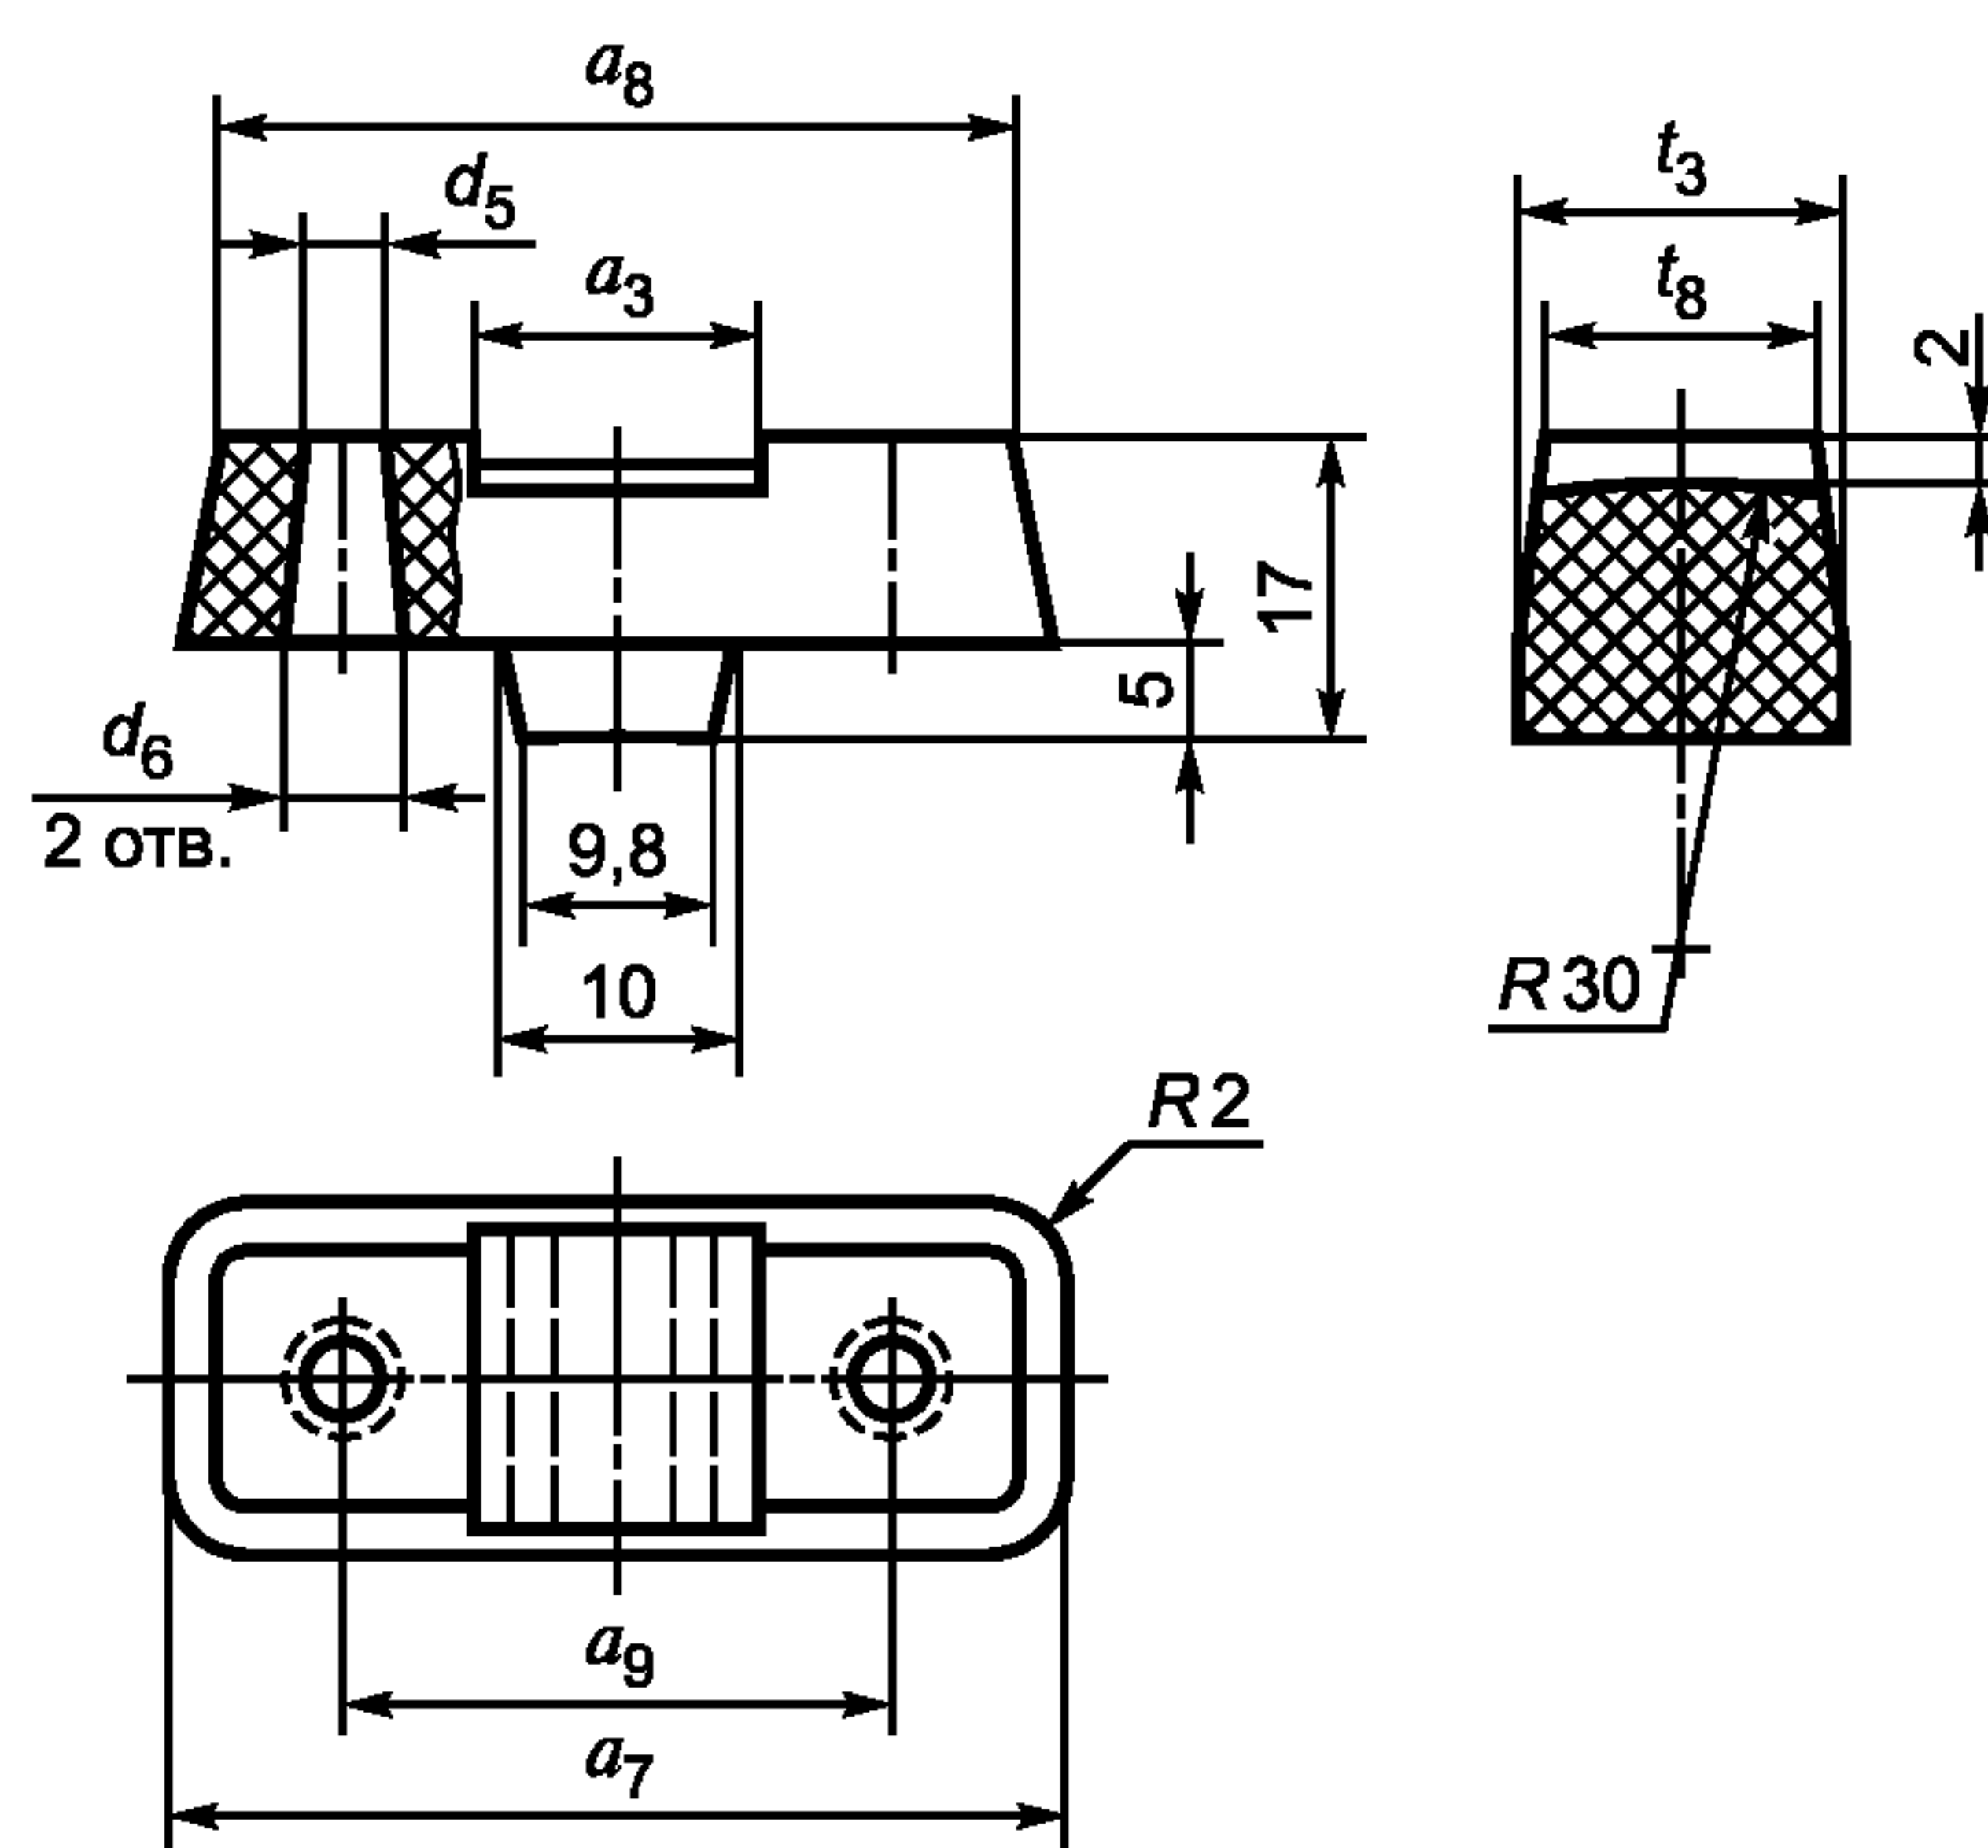

HK-7(I)

Рисунок 52

Таблица 55

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_8	a_3	a_7	a_8	a_9	d_5	d_6
25	23	21	18	38	36	26	5	6
			22	48	46	36		

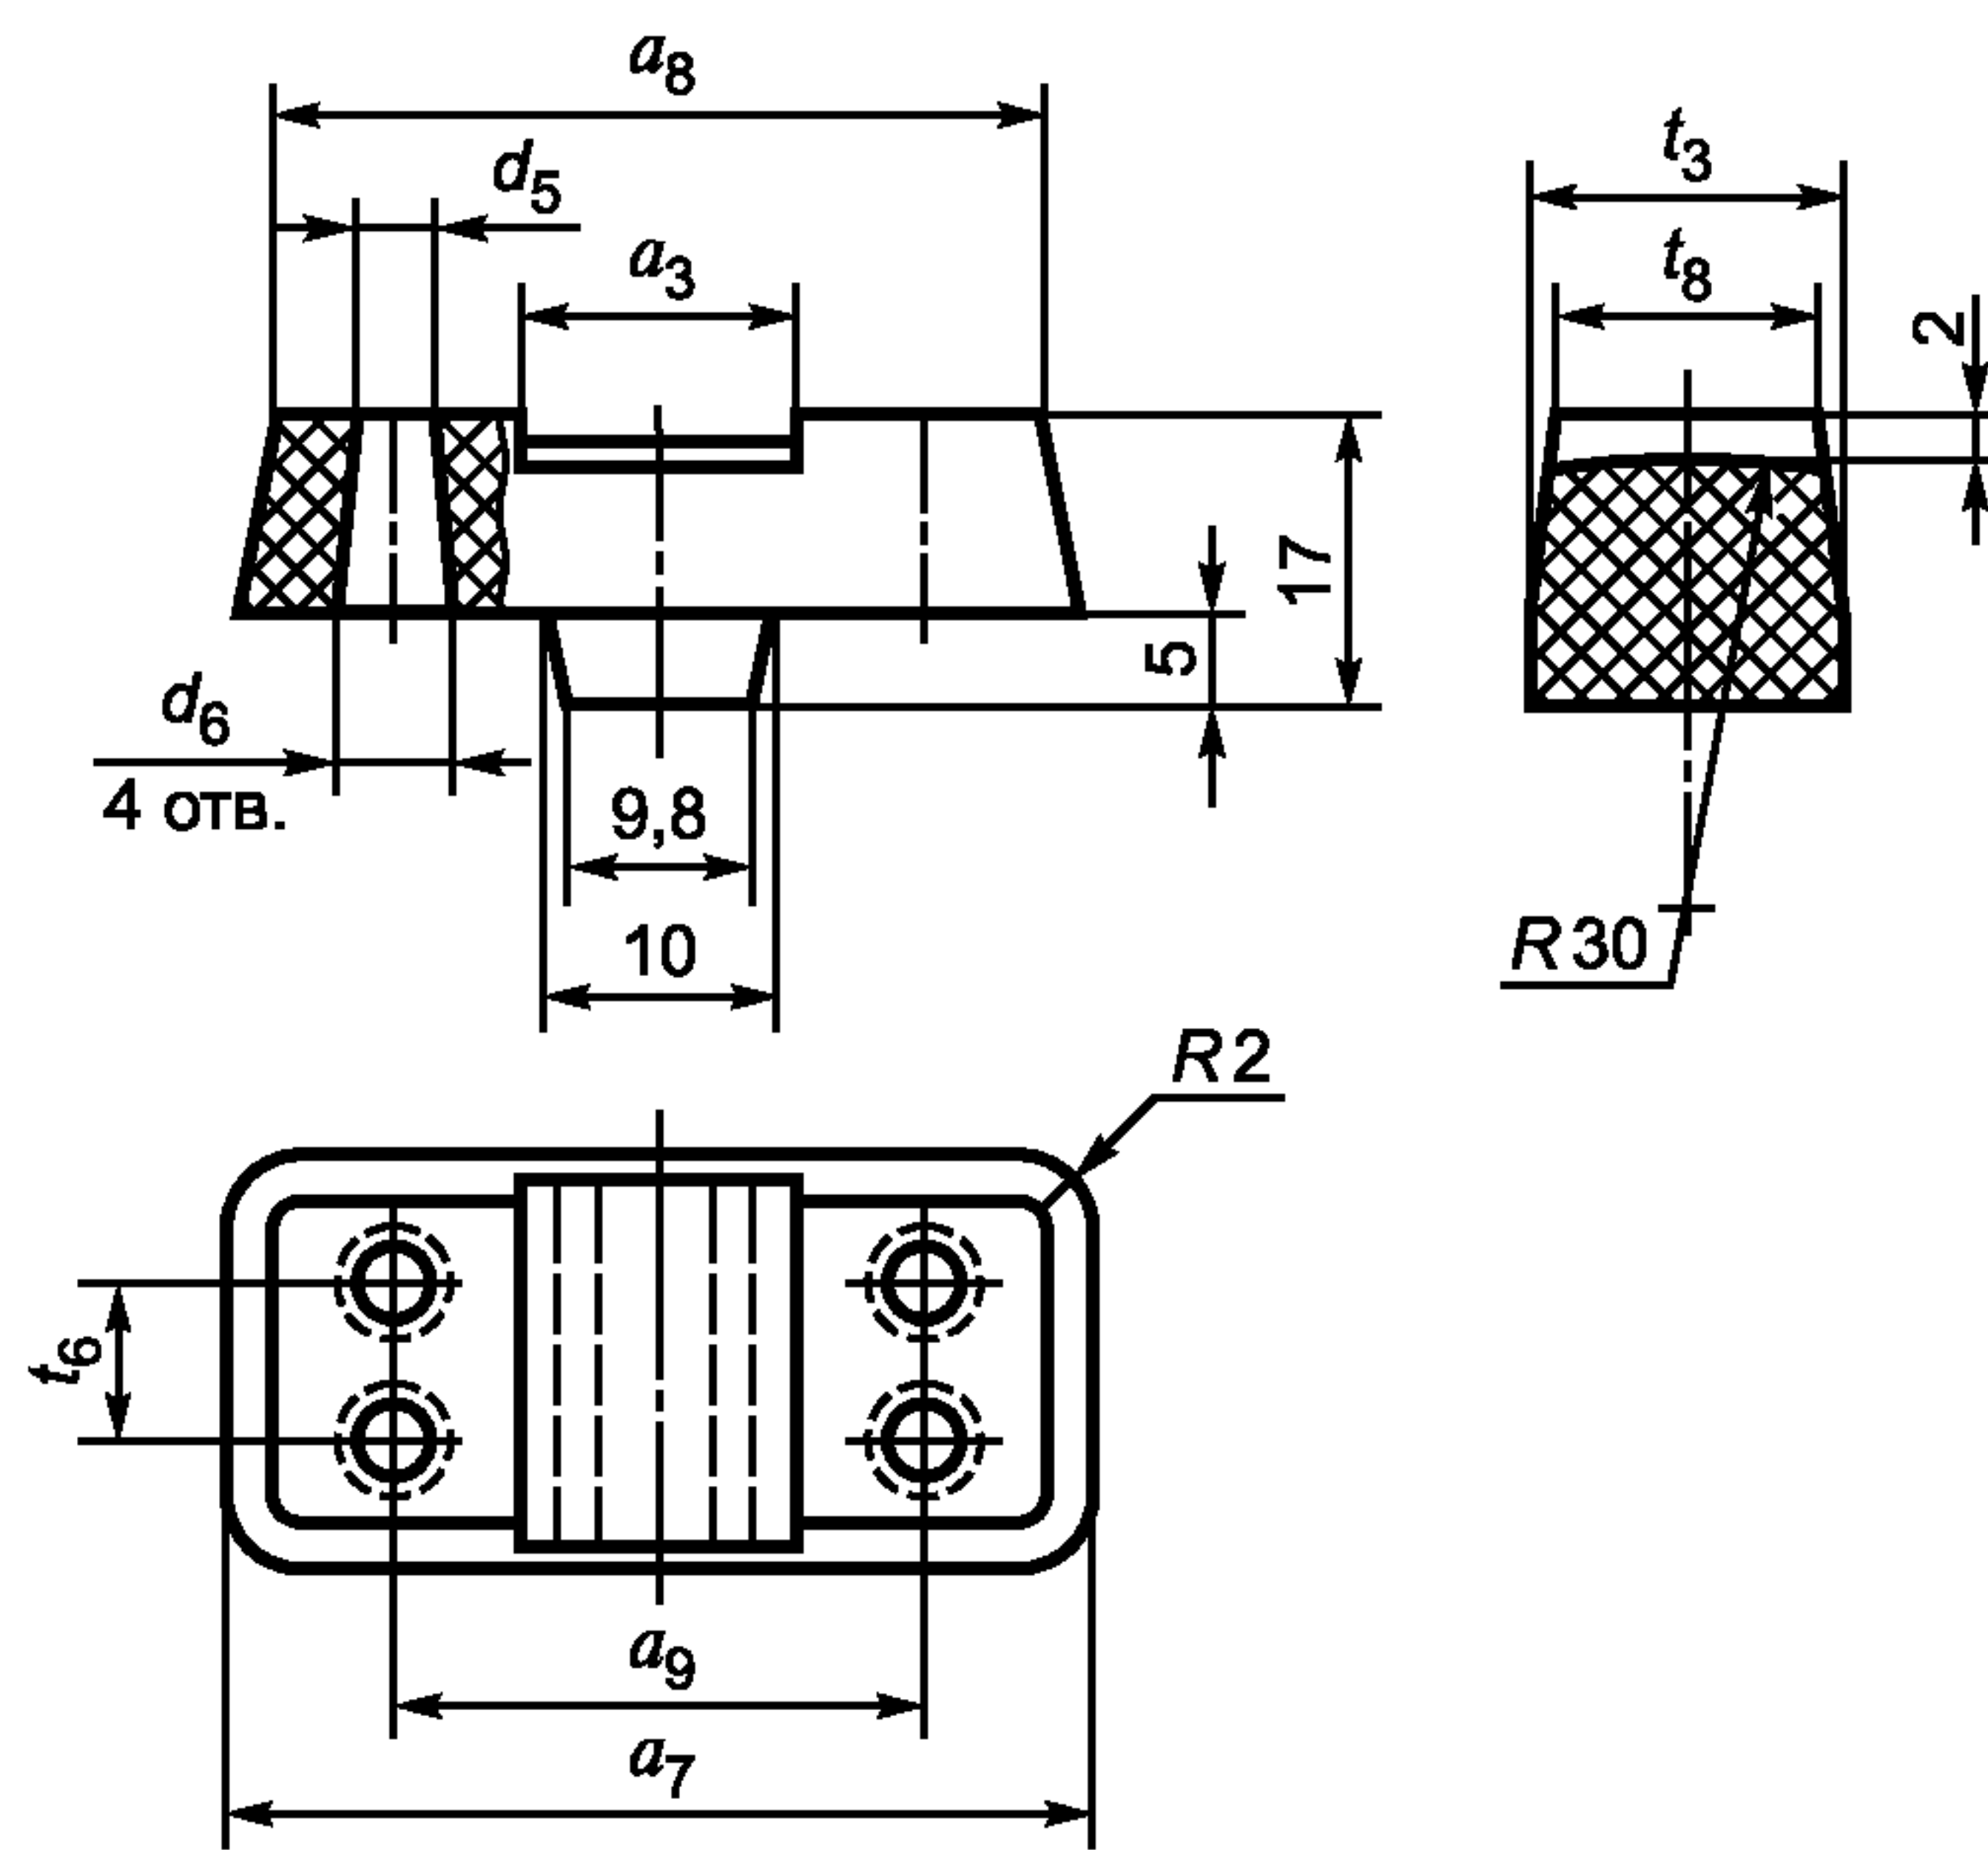
**НК-7(II)**

Рисунок 53

Таблица 56

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	t_6	t_8	a_3	a_7	a_8	a_9	d_3	d_4
20	18	10,0	16	18	38	36	26	6	5
25	23	12,5	21						


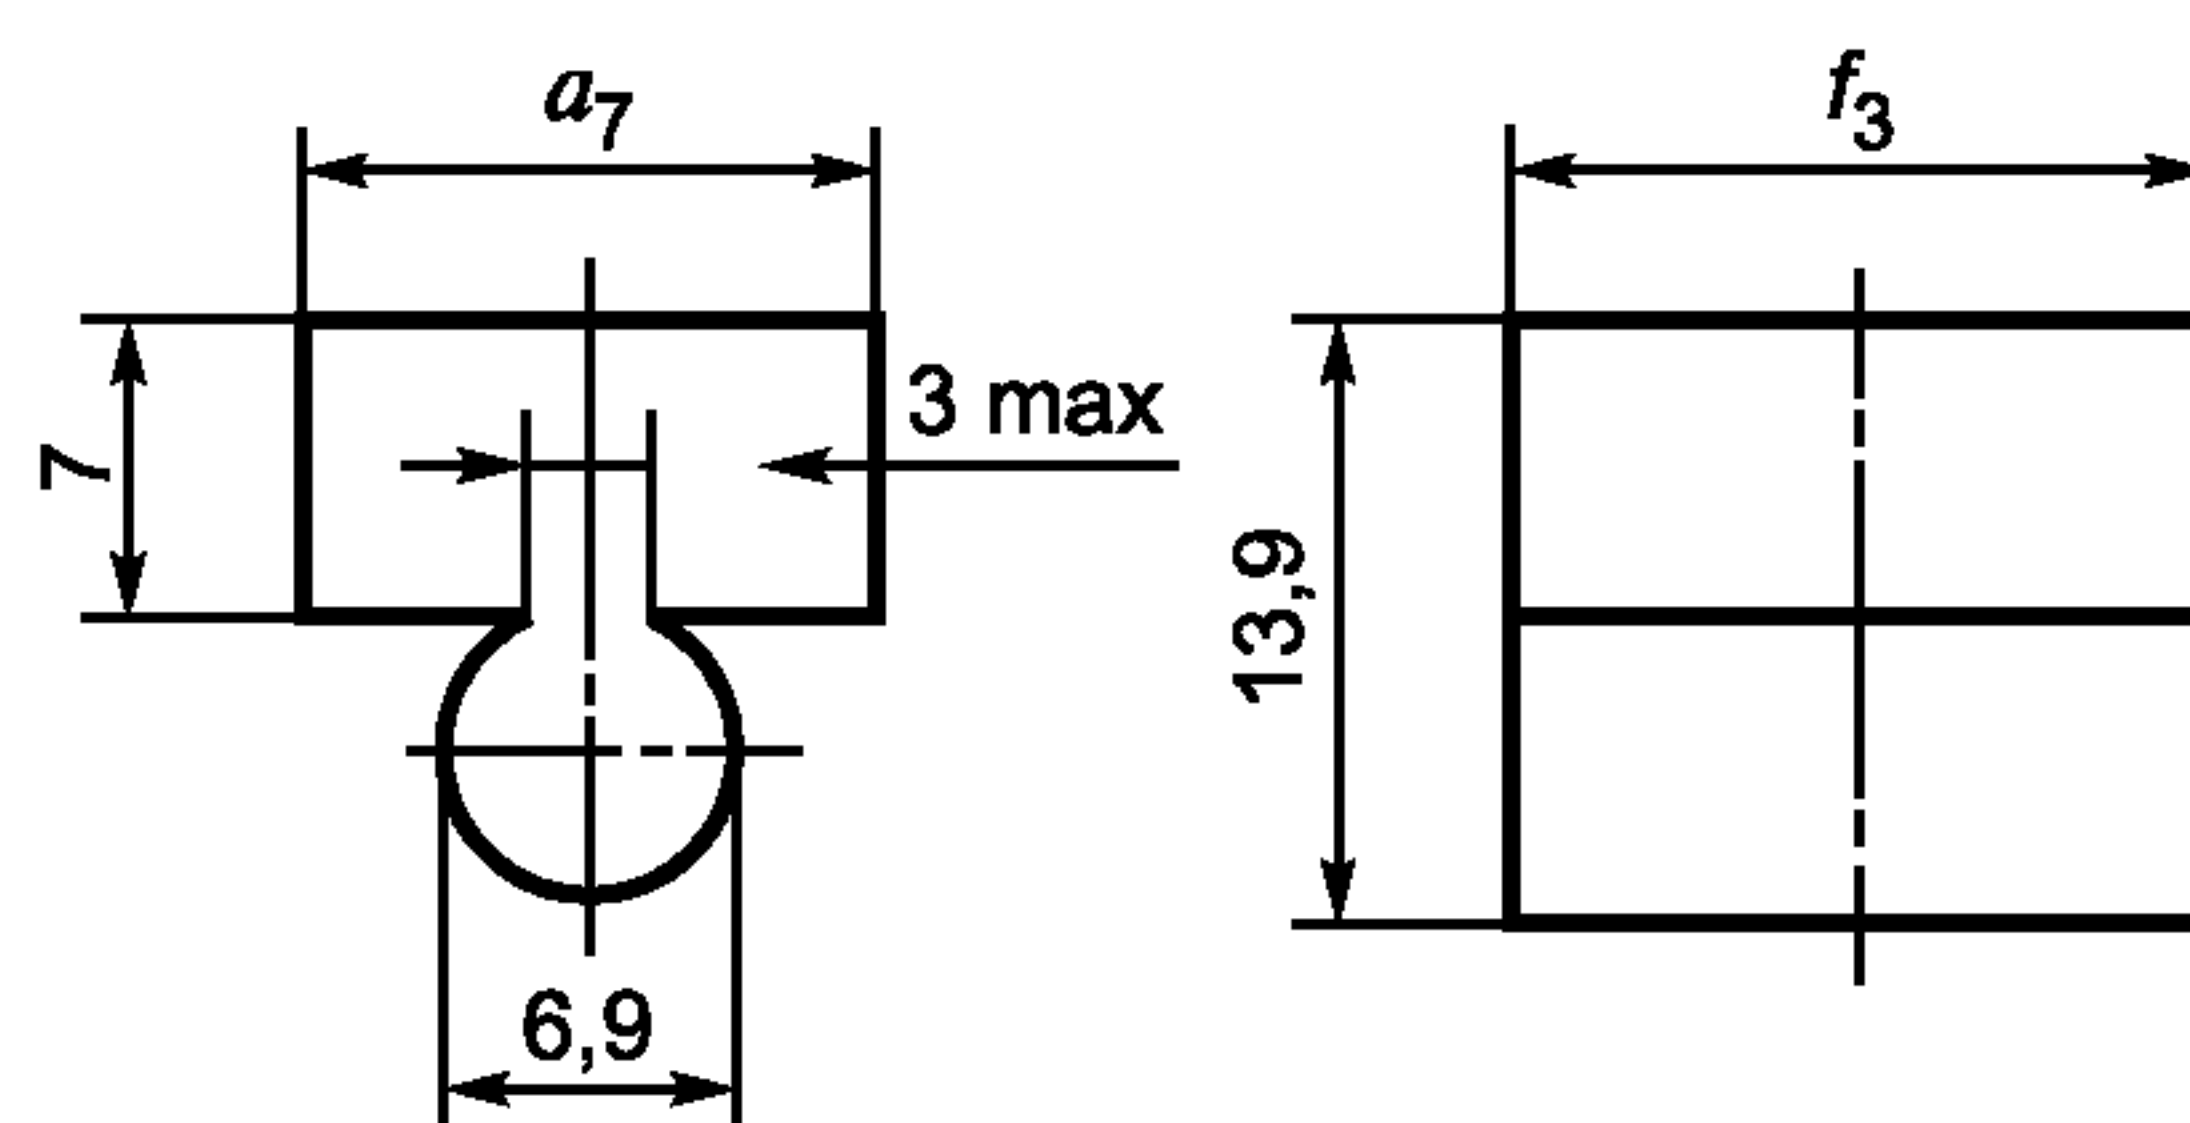
**НК-9**

Рисунок 54

Таблица 57

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	a_7	t_3
16	14	10
20		12
25		16
32		18

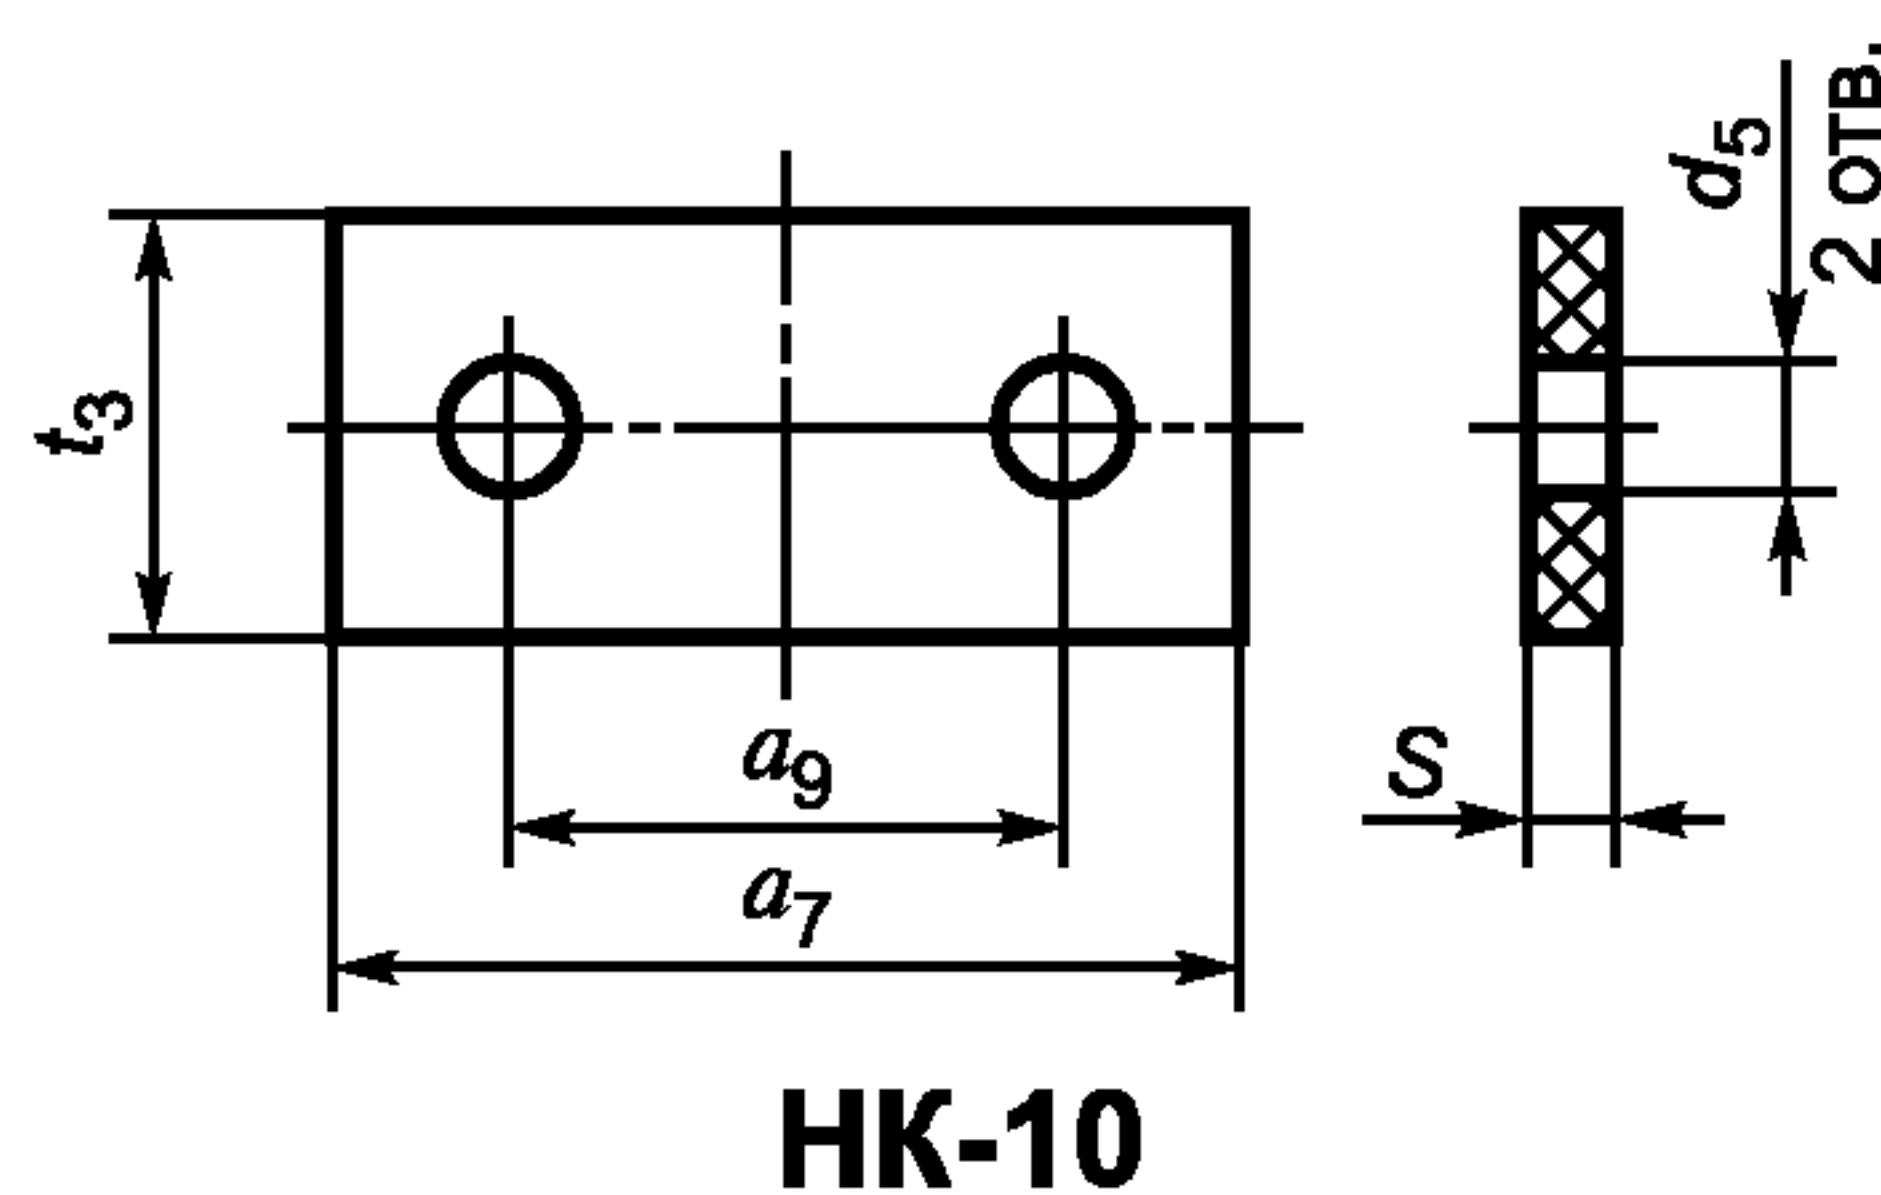


НК-10

Рисунок 55

Таблица 58

В миллиметрах

Тангенциальный размер щетки t	t_3	a_7	a_9	d_5	S
16	14	30	20	3,8	3

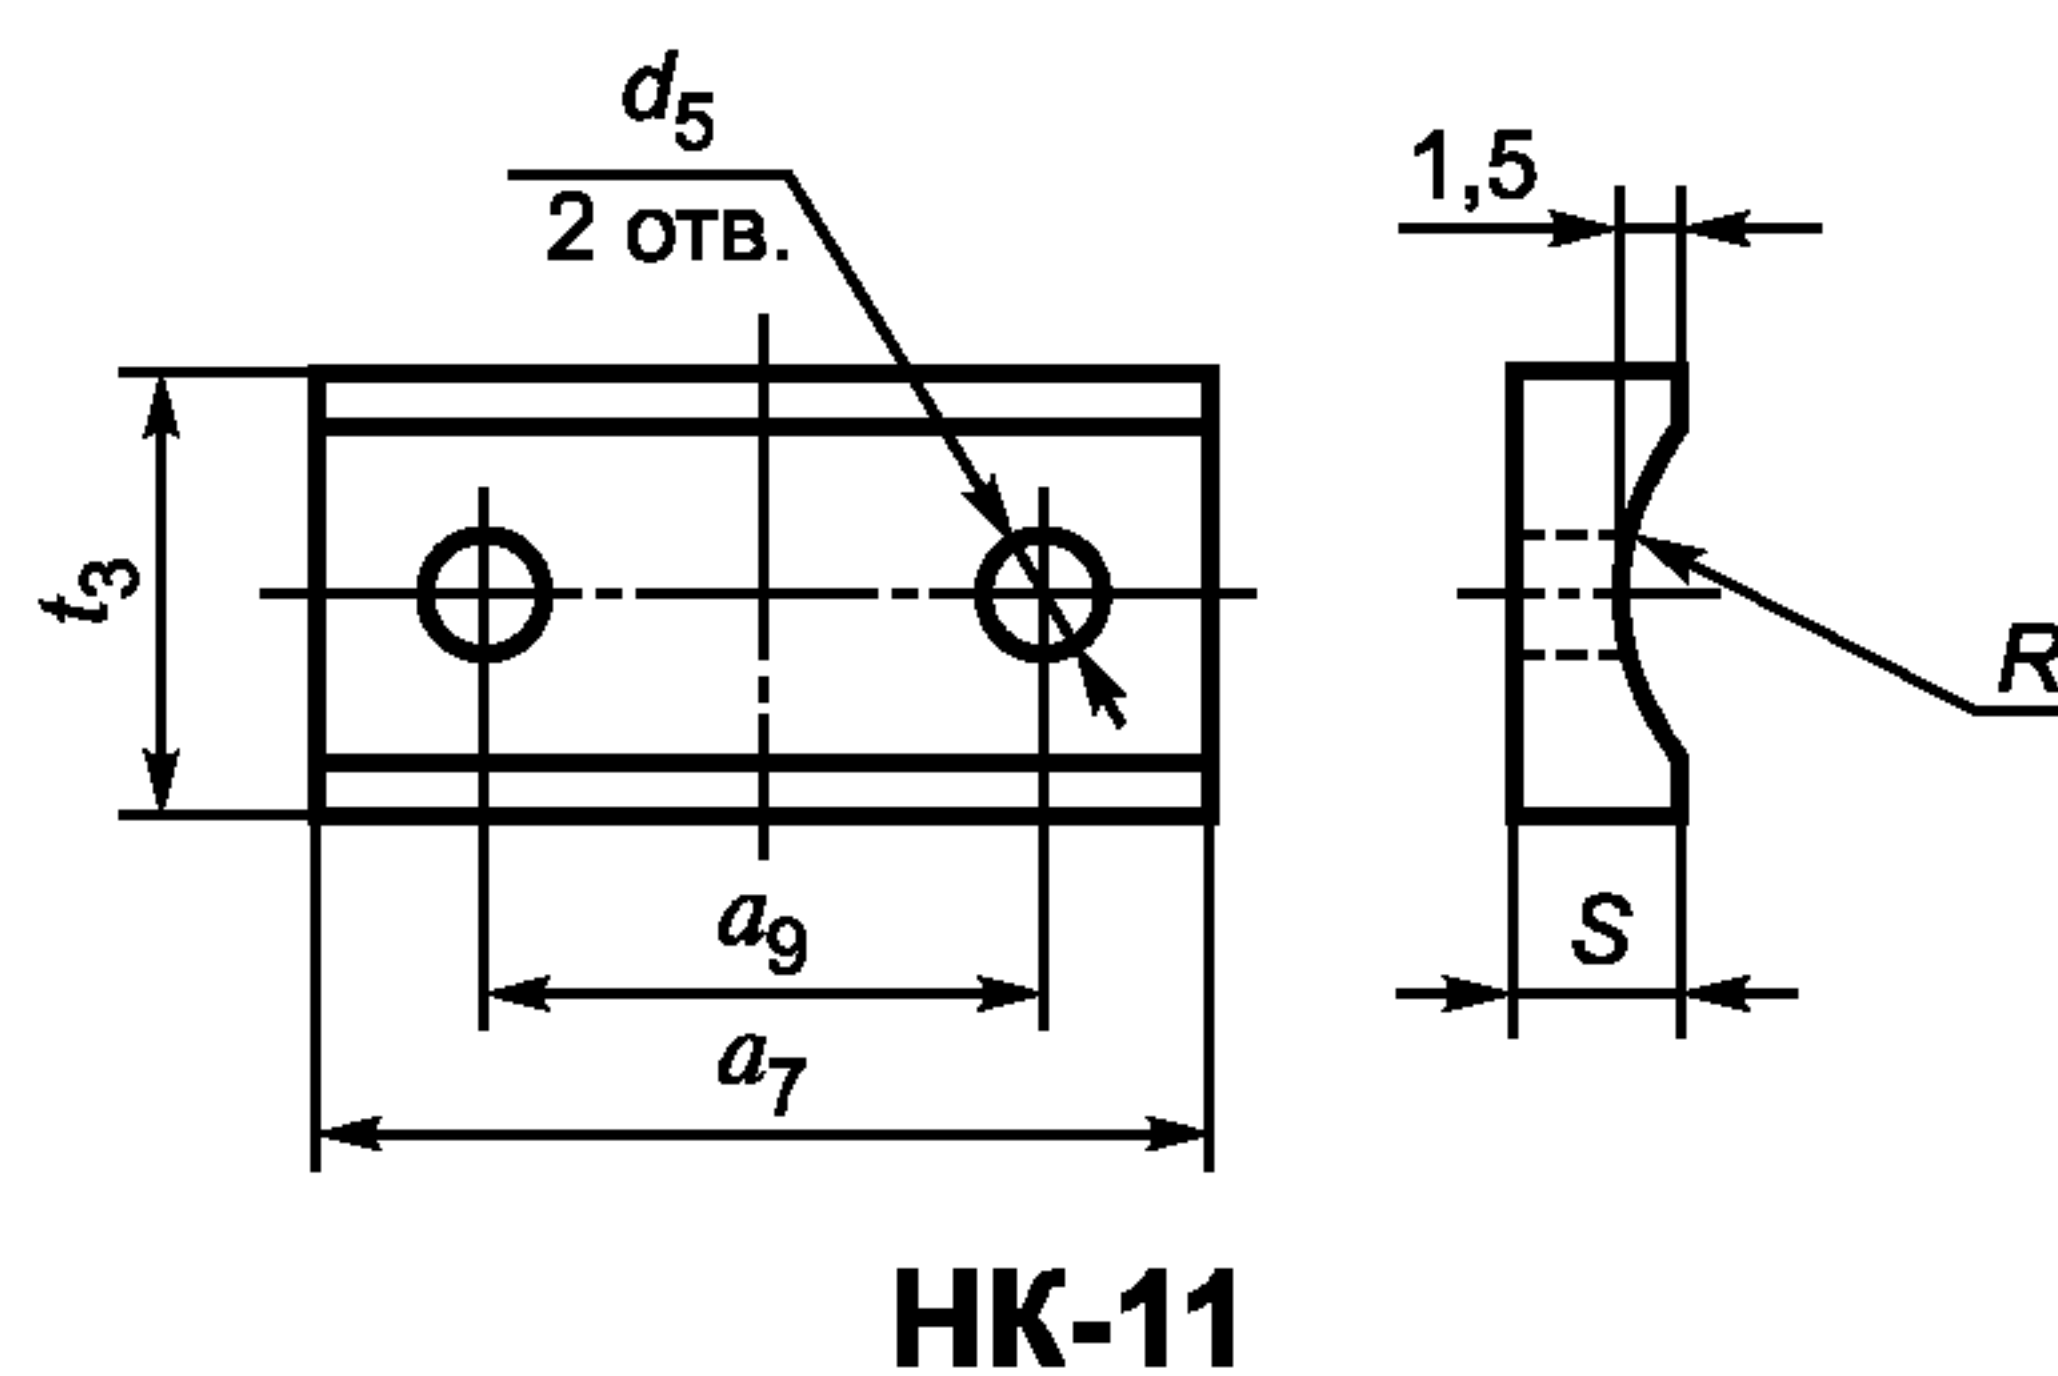

НК-11

Рисунок 56

Т а б л и ц а 59

В миллиметрах						
Тангенциальный размер щетки t	t_3	a_7	a_9	d_5	S	R
16	14	30	20	3,8	6	8

6.2 Накладки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

6.3 Накладки типов НК-1, НК-2 и НК-5 допускается изготавливать без упорного отверстия на верхней поверхности под нажимной палец щеткодержателя.

6.4 Накладку типа НК-5 устанавливают только на неразрезных щетках.

6.5 Предельные отклонения размеров и углов должны быть:

- r_5 — $\pm 0,1$ мм;
- S_1 — в пределах допуска на толщину материала;
- углов — $\pm 2^\circ$;
- для типов НК-1, НК-2, НК-3, НК-4 и НК-5 — по h_{14} , H_{14} , $\pm \frac{t_3}{2}$;

- для типов НК-6, НК-7 и НК-9 — по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

6.6 Накладки типов НК-1, НК-2, НК-3, НК-4 и НК-5 должны изготавливаться из следующих материалов:

- латуни Л63 по ГОСТ 2208 или по ГОСТ 15527;
- меди по ГОСТ 1173;
- из стали по ГОСТ 1050 или по ГОСТ 19904.

6.7 На поверхности накладок допускаются следы от штамповки.

6.8 В технически обоснованных случаях по согласованию с потребителем допускается изменение толщины S_1 и материала накладок типов НК-1, НК-2, НК-3, НК-4, НК-5.

6.9 Накладки типов НК-6, НК-7, НК-9 должны изготавливаться из резиновых смесей твердых марок, указанных в технической документации, утвержденной в установленном порядке.

6.10 Накладки типа НК-10 должны изготавливаться из резины ИРП-1338НТА по ТУ 38.105.1959; типа НК-11 — из стеклотекстолита электротехнического листового по ГОСТ 12652.

6.11 На поверхности накладок допускается нанесение маркировочных знаков в соответствии с ГОСТ 18620.

Пример условного обозначения накладаки

Накладка типа НК-1, размеры $t_3 = 6,5$ мм; $a_7 = 10$ мм; $d_2 = 4,5$ мм:

Накладка НК-1-6,5-10-4,5 ГОСТ Р 536170—2009

7 Наконечники. Конструкция, типы и размеры









7.1 Крепление наконечника к проводу производят опрессовкой с последующей пайкой или контактной точечной сваркой.

7.2 Типы наконечников указаны в таблице 60.

Т а б л и ц а 60

Тип наконечника	Общий вид
В	

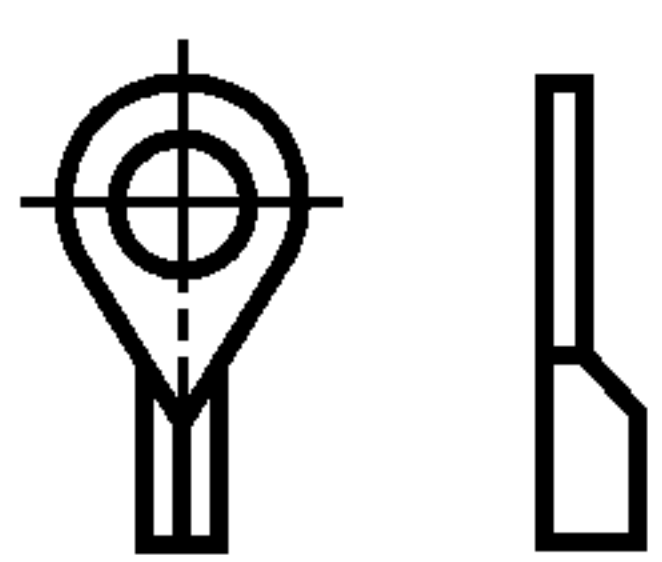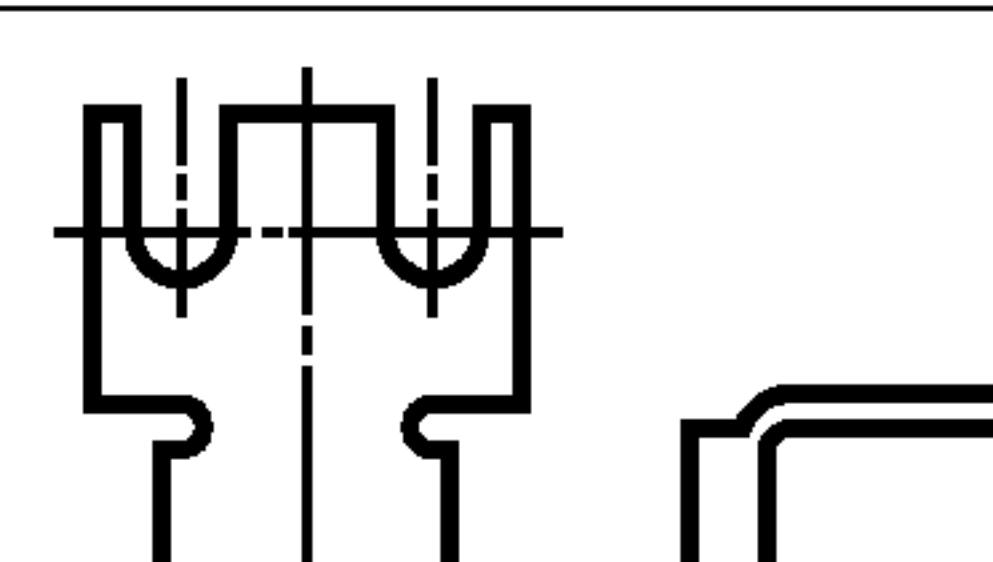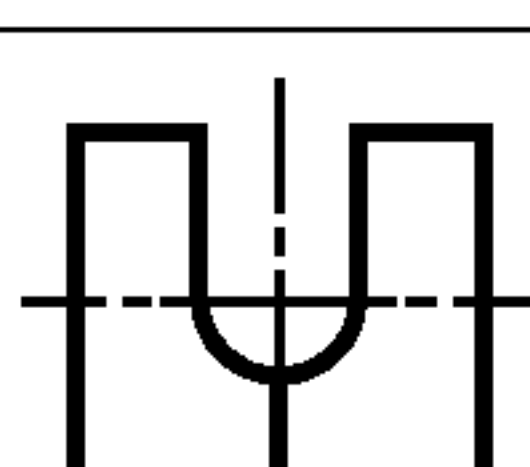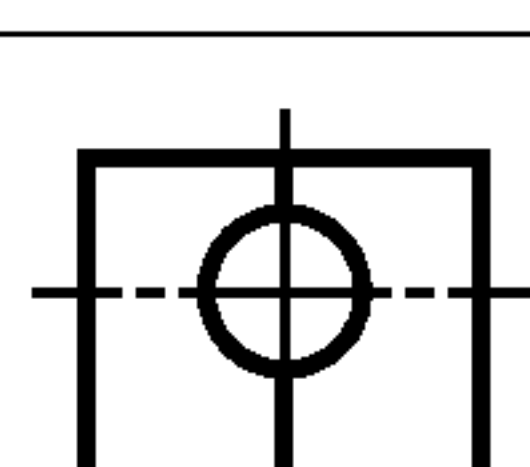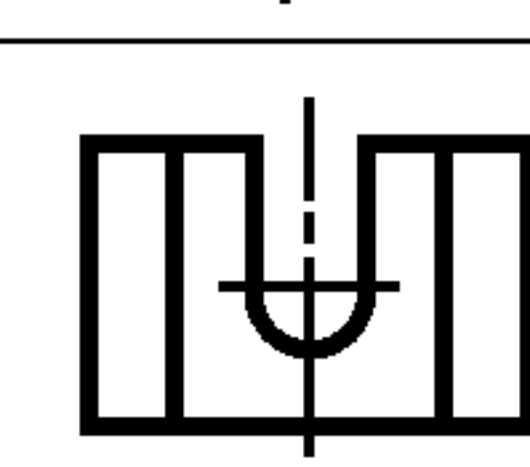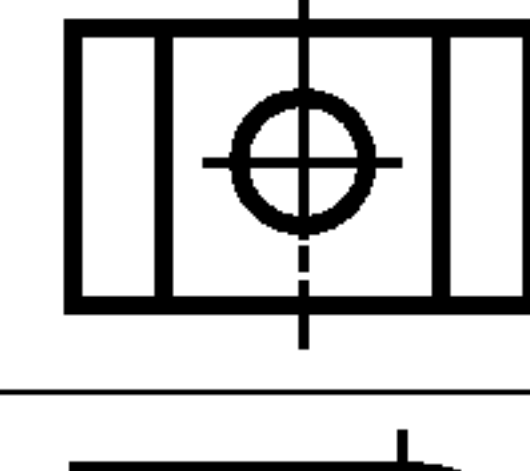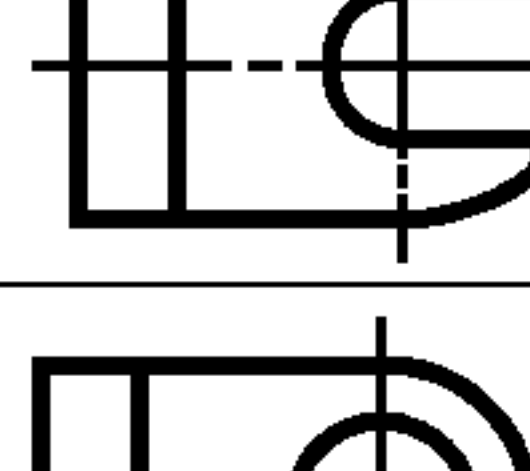Окончание таблицы 60

Тип наконечника	Общий вид
ВГ	
В2С	
П	
ПГ	
Д	
ДГ	
Ф	
ФГ	

7.3 Диаметры отверстий наконечников должны выбираться по таблице 61.

Таблица 61

В миллиметрах

Диаметр контактного стержня	Диаметр отверстия наконечника
3,0	3,4
4,0	4,3
5,0	5,2
6,0	6,5
8,0	8,5
10,0	10,5

7.4 Типы и размеры наконечников, предназначенных для крепления провода к щетке опрессовкой, должны соответствовать рисункам 57—65 и таблицам 62—66.

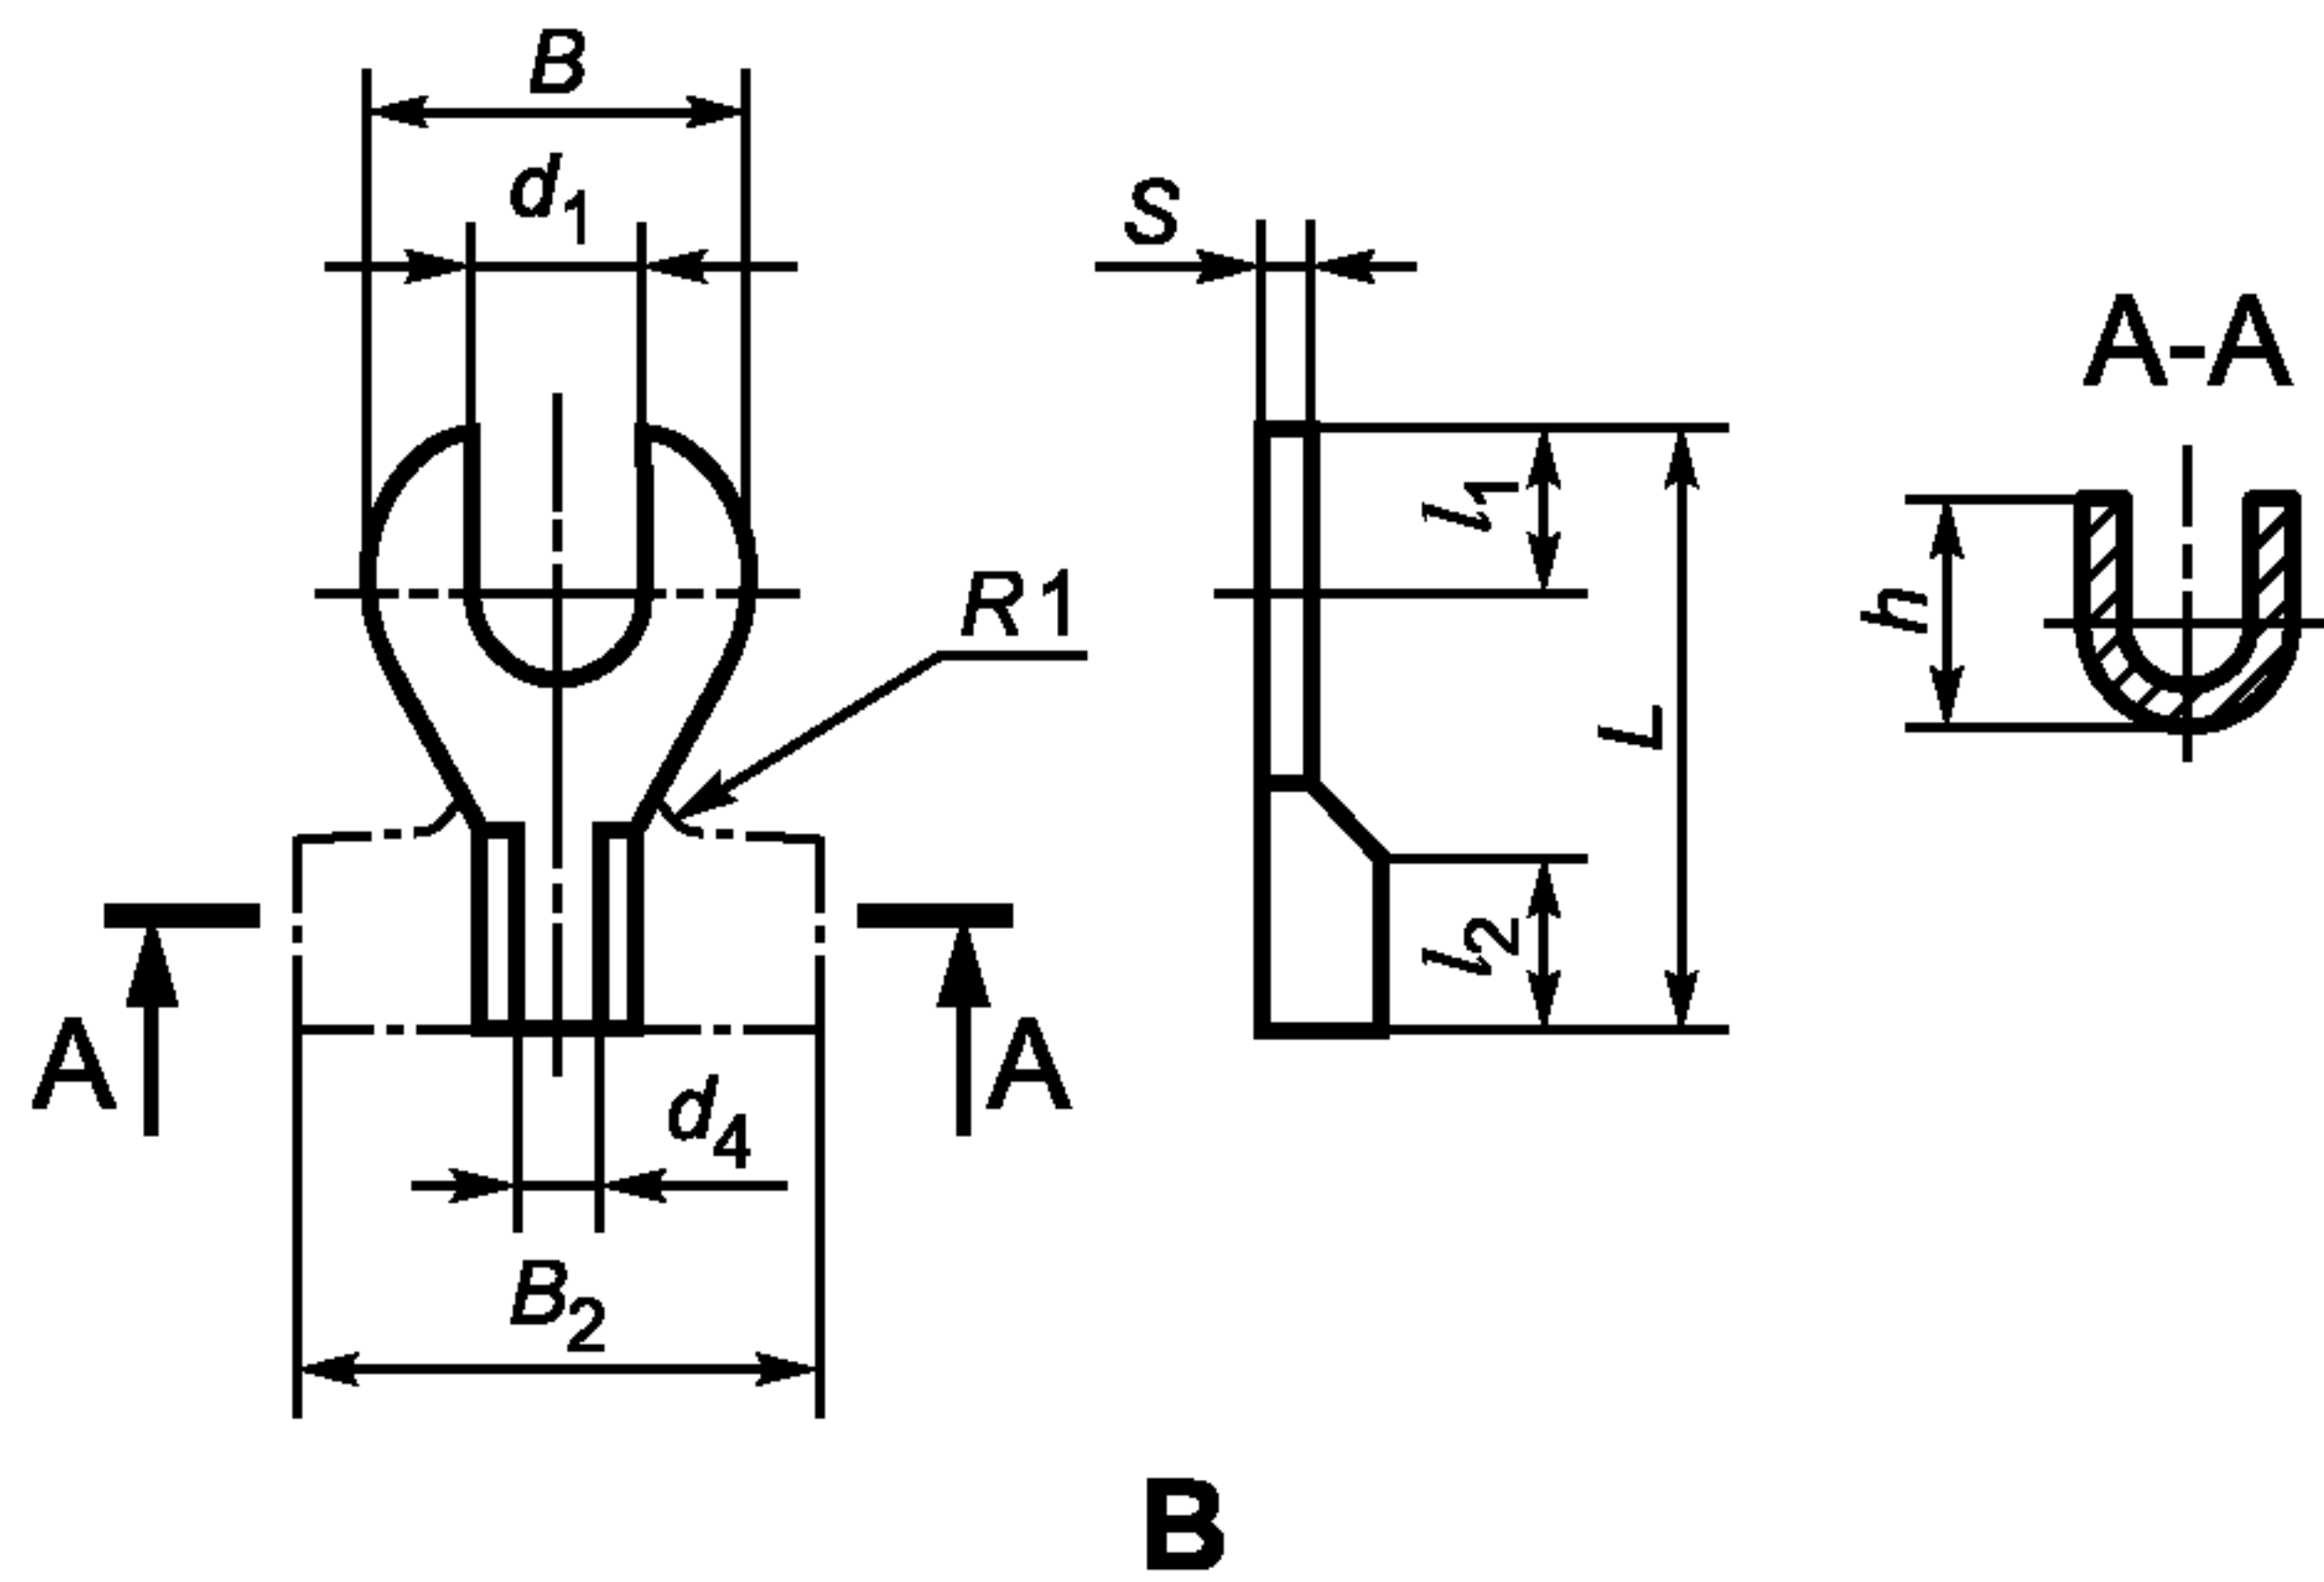


Рисунок 57

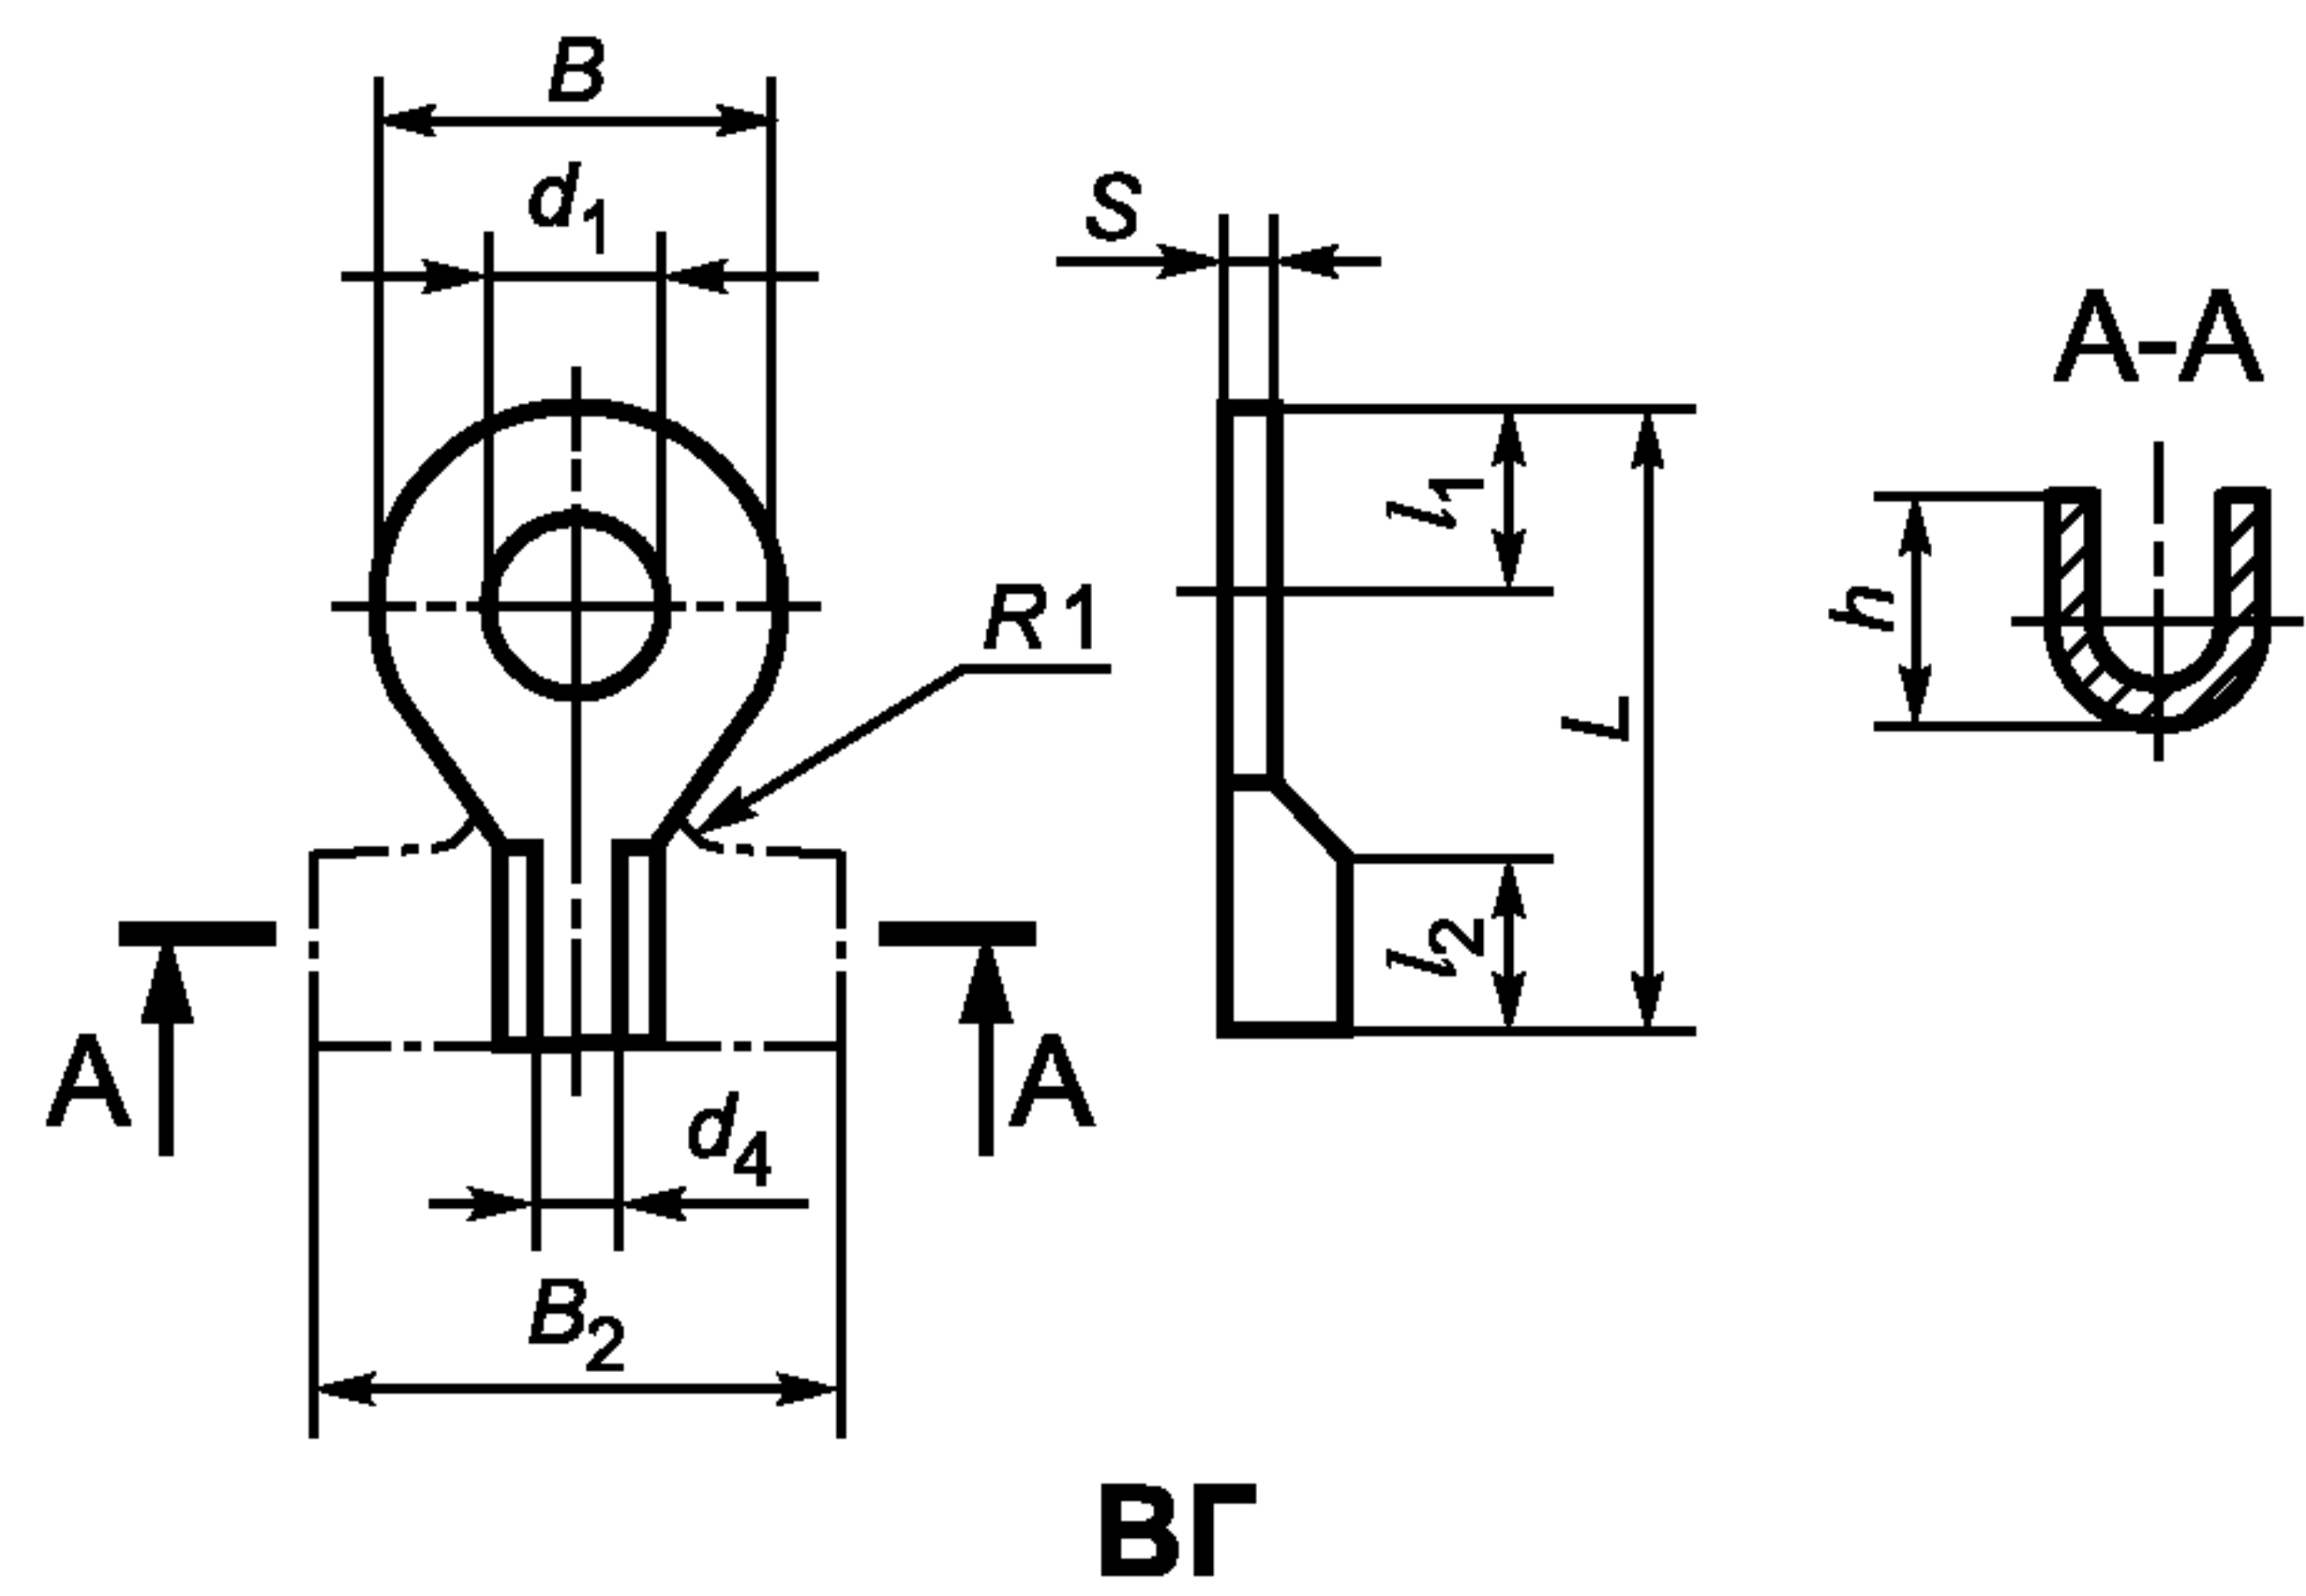


Рисунок 58

Таблица 62

В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	d_4	B	B_2	L	l_1	l_2	S	h
3В1-0,50±0,75	57	3,4	1,3	8	5,6	18	3,5	8	0,6	2,4
3В1-1,00			6,6		2,7					
3ВГ1-0,30	58	3,4	1,6	8	5,6	16	4,0	6	0,6	2,4
3ВГ1-0,50±0,75					6,6					2,4
3ВГ1-1,00	58	3,4	1,6	8	8,9	16	4,0	6	0,6	3,3
3ВГ2-1,00					7,5					2,7
3ВГ1-1,50	58	3,4	1,6	8	4,8	18	4,0	6	0,6	2,1
4ВГ1-0,16±0,50					5,7					2,7
4ВГ2-0,16±0,50	57	4,3	1,4	10	8,2	18	5,5	6	0,8	2,1
4В1-0,75										3,5
4ВГ1-0,75	58	4,3	2,0	10	6,6	18	4,0	6	0,8	2,1
4ВГ2-0,75										4,0
4В1-1,00	57	4,3	1,6	10	6,6	18	5,5	6	0,8	2,4
4ВГ1-1,00										4,0
4ВГ2-1,00	58	4,3	2,2	10	8,9	18	5,5	6	0,8	3,3
4В1-1,50										4,5
4В4-0,75	57	4,3	2,6	10	10,4	18	5,5	6	0,8	3,9
4В2-1,50										4,5
4ВГ2-1,50	58	4,3	2,4	10	12,6	18	5,0	6	0,8	3,6
4ВГ1-2,50										5,0
4ВГ2-2,50	58	4,3	3,3	10	13,1	18	5,0	6	0,8	5,0
4В1-4,00										5,5
4ВГ1-4,00	57	4,3	3,0	10	14,8	18	5,5	6	0,8	4,4
4ВГ1-6,00										4,0
4ВГ1-6,00	58	4,3	3,6	10	15,1	18	5,0	6	1,0	5,2
4ВГ1-6,00									5,0	5,2

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	d_4	B	B_2	L	l_1	l_2	S	h	
5B1-0,16÷0,50	57	5,2	1,0	12	4,8	20	5,5	6	0,8	1,5	
5B2-0,16÷0,50			1,6		6,6					2,4	
5B1-0,75			1,4		5,7					2,1	
5BГ1-0,16÷0,50	58		1,0		4,8		6,0			2,6	
5BГ1-0,75			1,4		5,7		2,7				
5B2-0,75	57		2,0		8,2		5,5			3,0	
5B1-1,00			1,6		6,6		6,0			2,4	
5BГ1-1,00	58									6,0	3,2
5B1-1,50	57									5,5	3,6
5BГ1-1,50	58		6,0								
5B2-1,00	57		2,2		8,9		5,5			3,3	
5B4-1,00			3,2		12,4					1,0	5,2
5B2-1,5			2,6		10,4					0,8	3,9
5BГ2-1,50	58		6,0								
5B1-2,50	57		2,4		9,3		5,5			3,6	
5B2-2,50		3,3	13,1	1,0	5,0						
5BГ2-2,50	58	6,0									
5B1-4,00	57	3,0	11,2	5,5	0,8	4,3					
5BГ1-4,00							58	6,0			
5B2-4,00	57	4,0	15,7	5,5	5,9						
5B1-6,00		58	3,6	15,7	5,5	5,2					
5BГ1-6,00	6,0										
5B2-6,00	20				5,5		7,4				
5B1-10,00	57	4,8	18,2	5,5	1,0	6,9					
6B1-1,00		5,2	1,6			6,6	24	6,0	2,4		
6BГ2-0,75	58		2,0	8,2	25	7,0	3,0				
6BГ2-1,00			2,2	8,9			0,8	3,3			
6B1-1,50	57	1,8	7,5	24	6,0	1,0	2,8				
6BГ1-1,50	58			25	7,0	0,8					
6B2-1,00	57	6,5	2,2	8,9	24	6,0	8	1,0	4,1		
6B1-2,50			2,4	9,3				0,8	3,6		
6B2-1,50			2,6	10,4					3,9		
6B4-1,00	57	3,2	12,4	24	6,0	1,0	5,6				
6B1-4,00		3,0	11,2				4,3				
6B2-2,50	58	3,3	13,1	24	6,0	1,0	5,0				
6B1-6,00		3,6	13,6				5,2				
6B4-1,50		4,0	14,2				5,4				
6B2-4,00	57	4,0	15,7	24	6,0	1,0	5,9				

Окончание таблицы 62

В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	d_4	B	B_2	L	l_1	l_2	S	h
6B4-2,50	57		4,4		17,5	24	6,0		1,0	6,7
6B2-6,00			5,4		20,0					7,7
6B1-10,00			4,8		18,2					6,9
6B2-10,00			7,2		27,8					13,8
6BГ1-2,50	58	6,5	2,4	14	9,3	25	7,0		0,8	3,9
6BГ2-1,50			2,6		10,4					4,3
6BГ1-4,00			3,0		11,2					5,0
6BГ2-2,50			3,3		13,1					5,2
6BГ1-6,00			3,6		13,6					6,9
6BГ1-10,00			4,8		18,2					5,2
8B1-6,00	57	8,5	3,6	18	13,6	28	8,0			5,2


**B2C**

Рисунок 59

Таблица 63

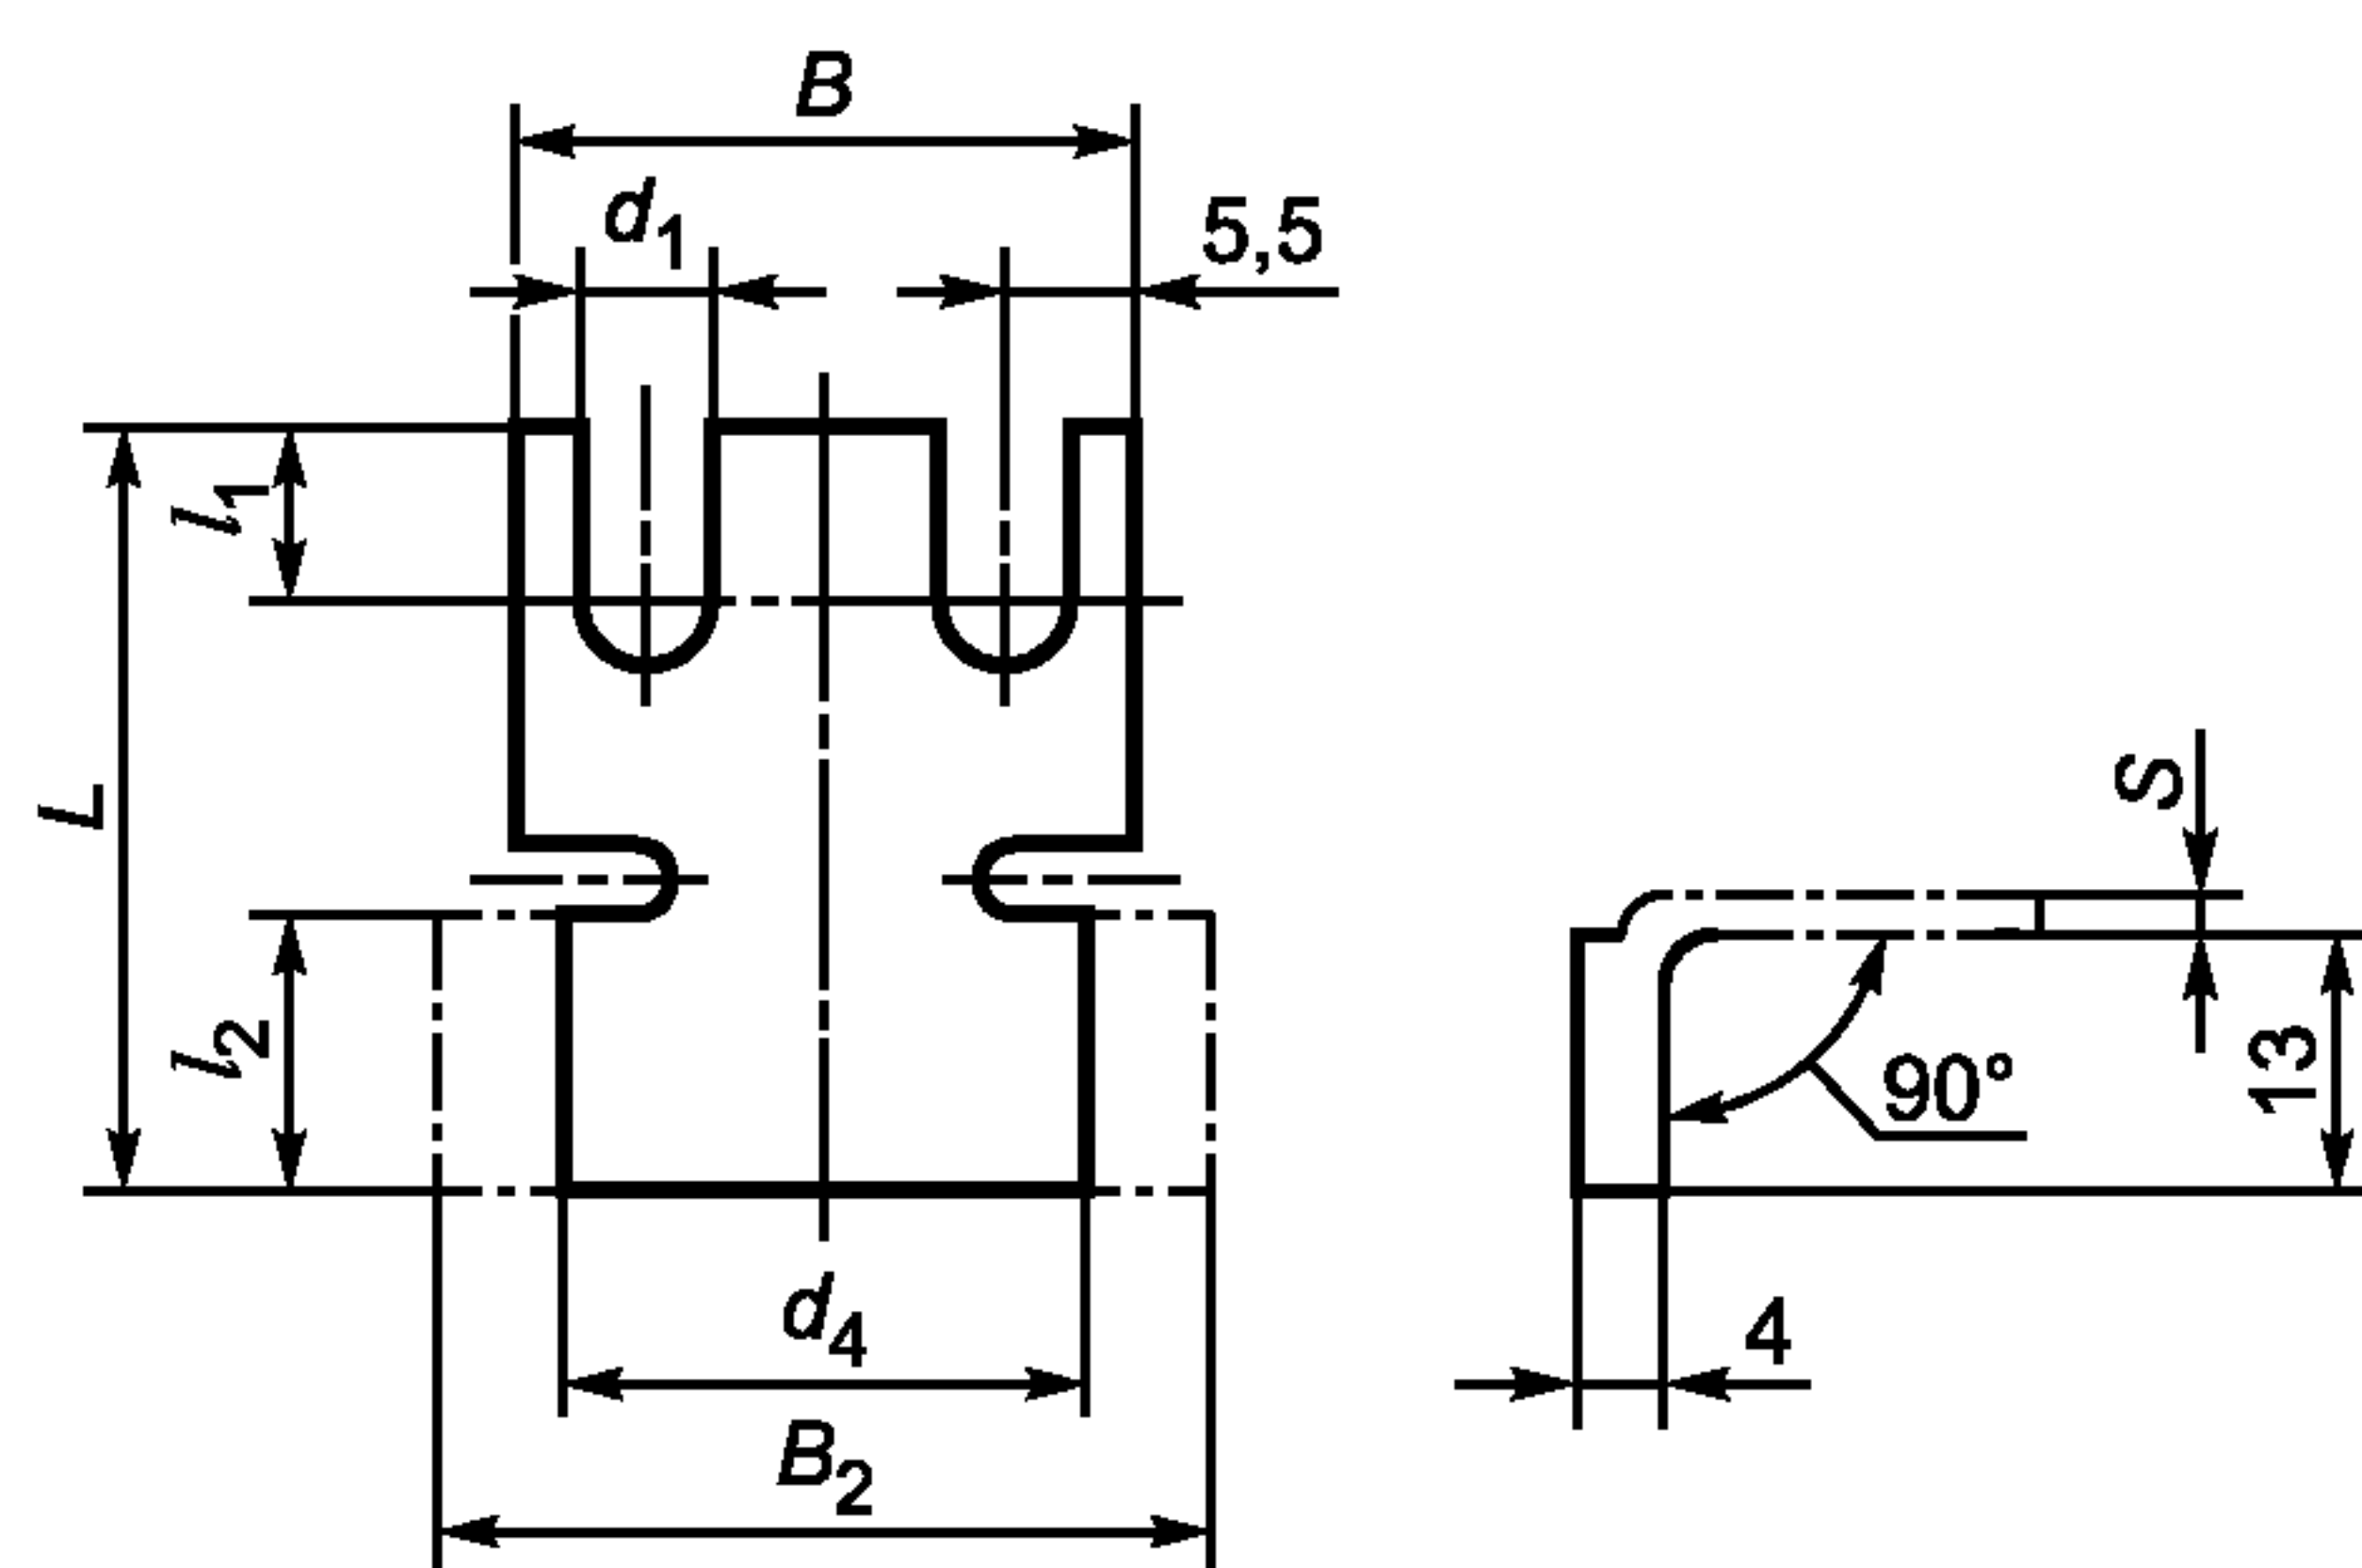В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	d_1	d_4	B	B_2	L	l_1	l_2	S
5B2C2-4,0	5,5	14	25	30,0	30,0	7,5	10	1,0
5B2C2-6,0		18		36,4	28,4	7,0		
6B2C4-2,5	6,0	12		28,0	27,0	7,0		

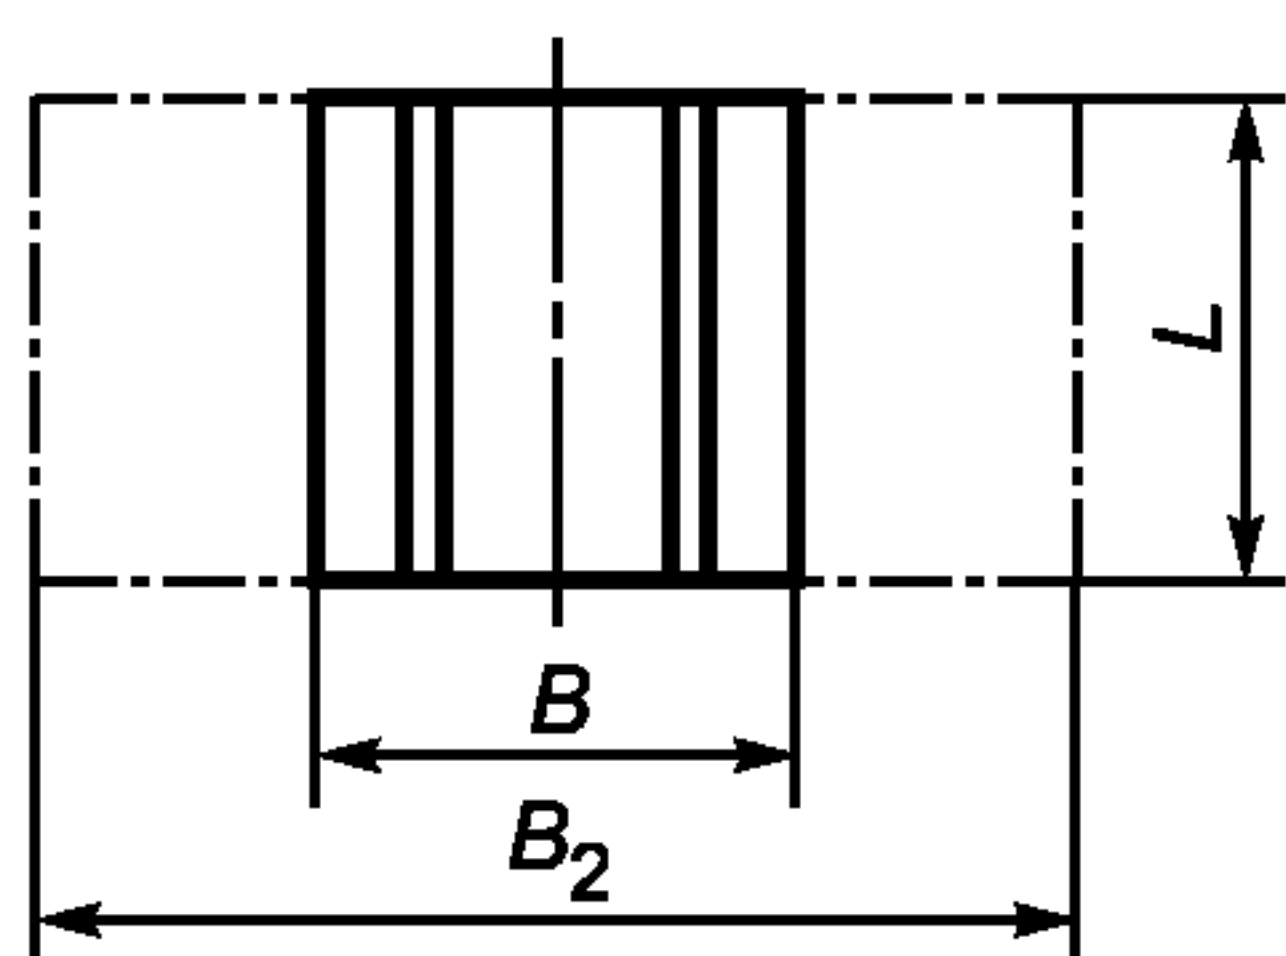
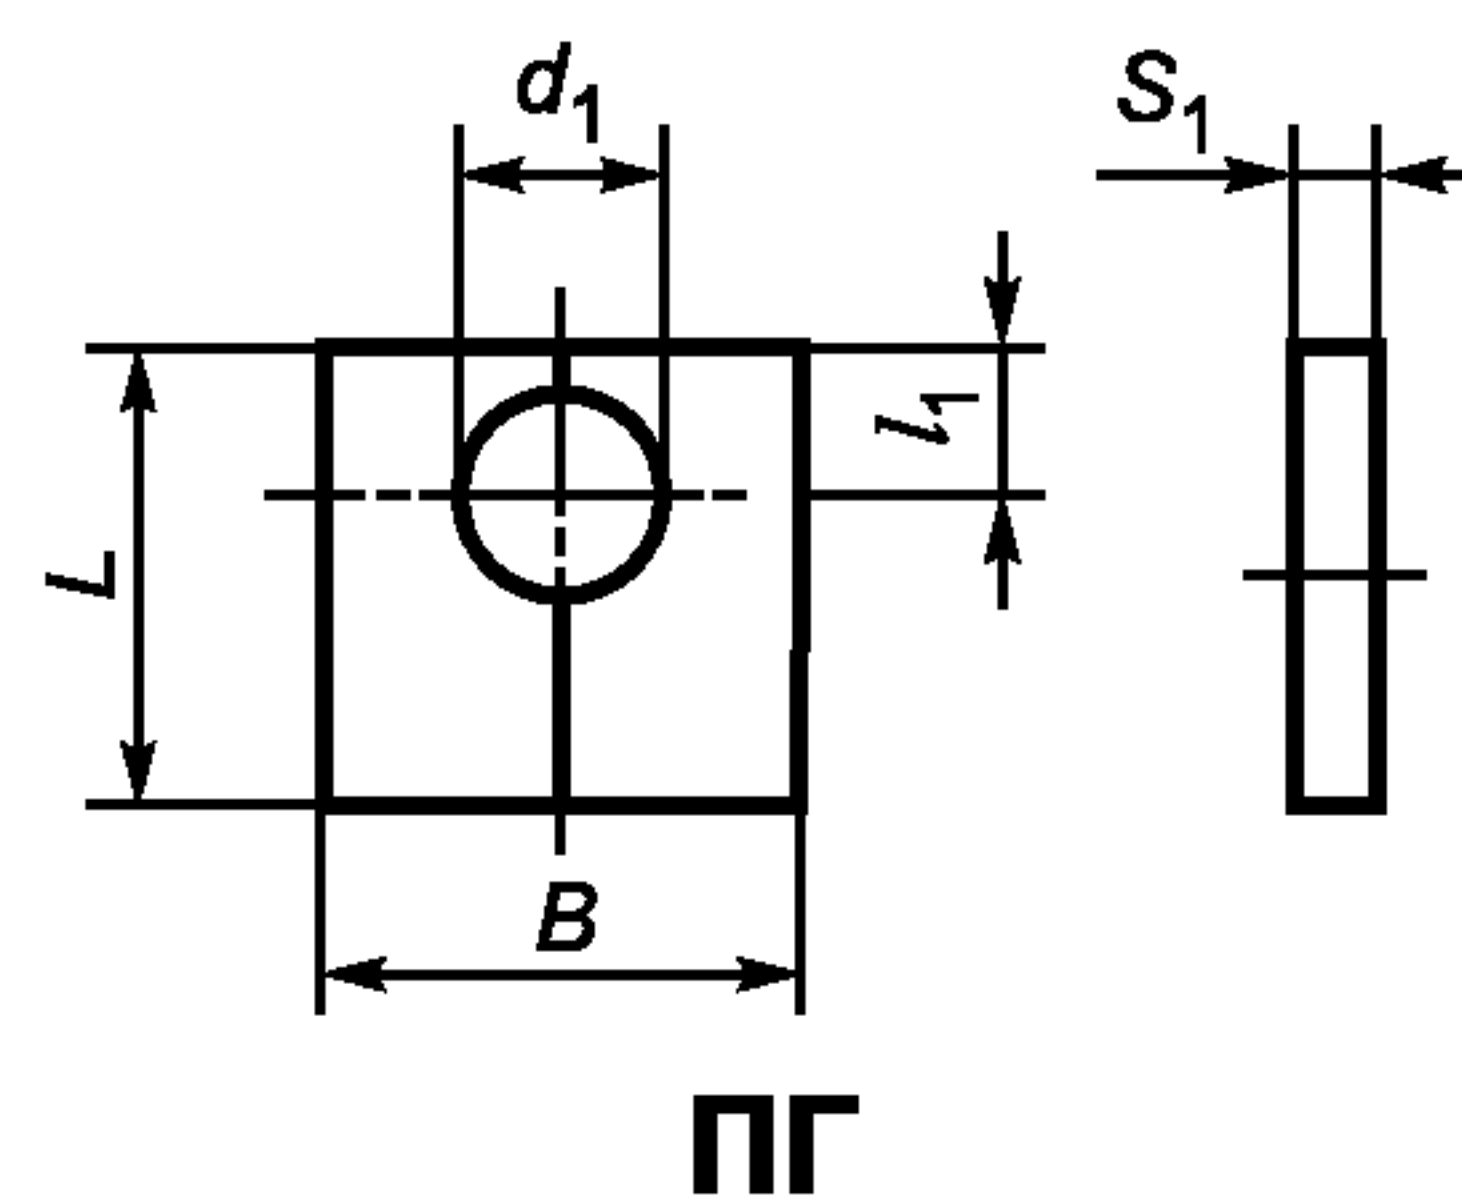
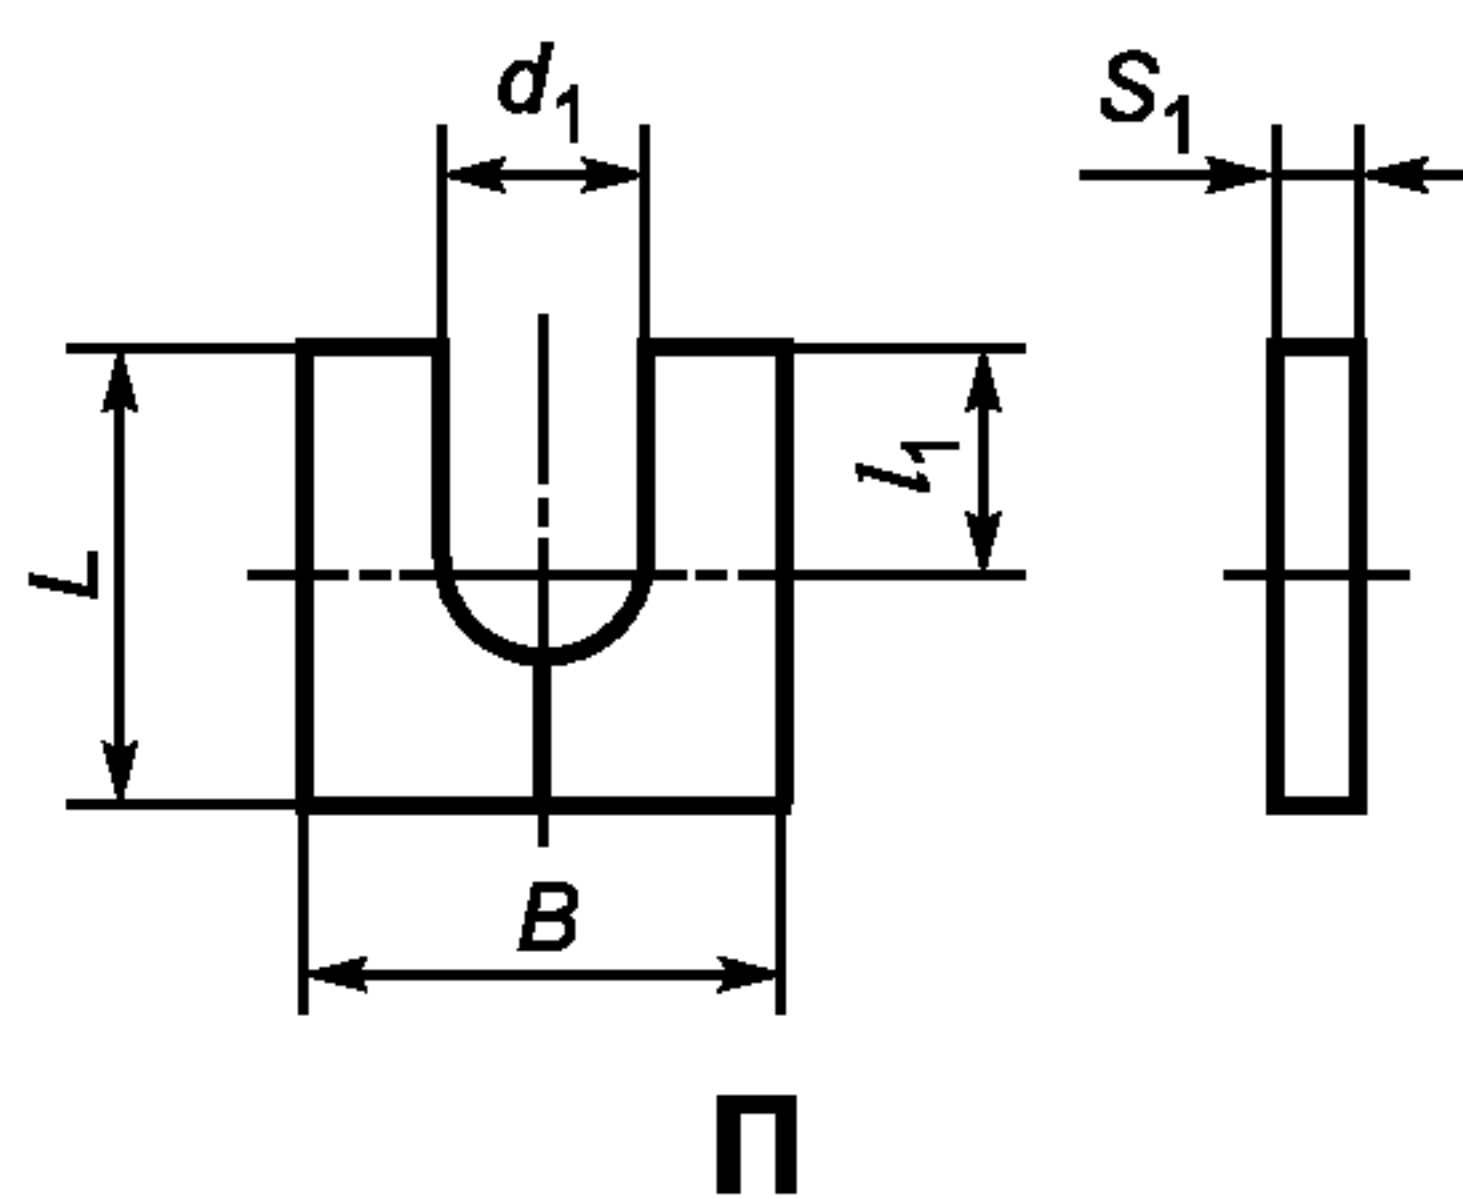
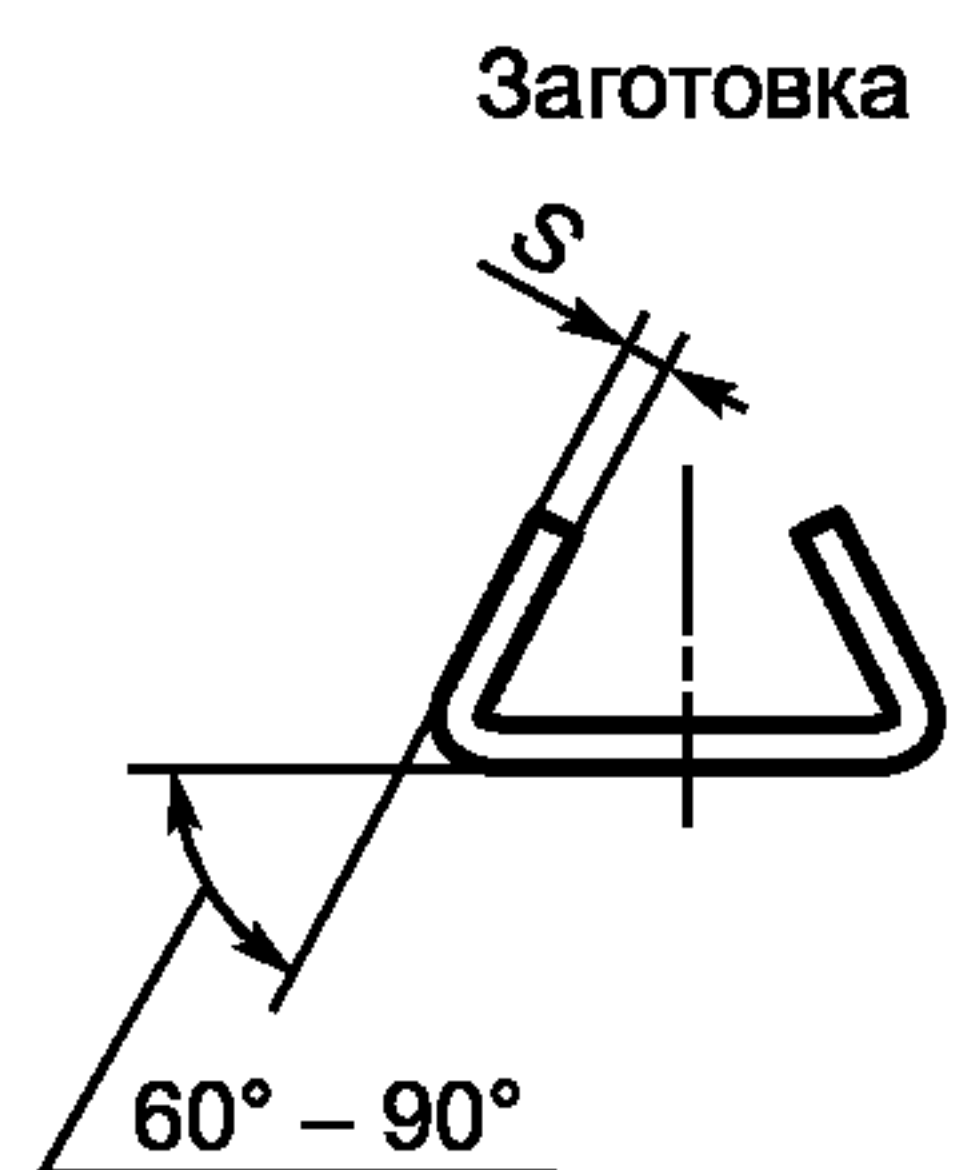


Рисунок 60

Рисунок 61

Таблица 64

В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	B	L	l_1	s	s_1	B_2
4ПГ2-1,5	61	4,3	11	12	4	0,8	2,0	23
4ПГ2-2,5							2,5	21,5
4ПГ2-4,0							3,0	23,5
5П2-2,5	60	5,2	13	13	5	0,8	2,5	27,5
5ПГ2-2,5	61						3,5	
5П2-4,0	60						3,0	
5ПГ2-4,0	61	5,2	13	13	5	0,8	4,0	27,5
5ПГ2-6,0							5,0	
5ПГ2-10,0							5,0	
6ПГ4-1,5	60	6,5	17	22	8	1,0	2,5	35,5
6П2-2,5			13	18	5	0,8	3,5	27,5
6ПГ2-2,5	61	13	13	5	0,8	3,5		
6П4-2,5	60	6,5	17	22	8	1,0	3,5	35,5
6ПГ4-2,5	61							36,5
6П2-4,0	60	6,5	13	18	5	0,8	3,0	27,5
6ПГ2-4,0	61			13				
6П4-4,0	60	6,5	17	22	8	1,0	4,0	35,5
6П2-6,0							3,0	36,0
6ПГ2-6,0	61	6,5	13	18	5	0,8	4,0	27,5
6ПГ2-6,0				13				
6П4-6,0	60	6,5	17	22	8	1,0	5,0	36,5
6П2-10,0							5,0	

Окончание таблицы 64

В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	B	L	l_1	S	S_1	B_2																
6ПГ2-10,0	61	6,5	13	18	8	0,8	5,0	27,5																
				13	5																			
6П4-10,0	60	8,5	17	22	8	1,0	3,0	42,0																
8ПГ4-1,5	61		18					22	8	1,0	3,0	38,0												
8П2-2,5	60												18	22	8	1,0	3,0	38,0						
8П4-2,5																								
8ПГ4-2,5	61																		18	22	8	1,0	3,0	38,0
8П2-4,0	60																							
8ПГ4-2,5	61																							
8П2-4,0	60																							
8ПГ4-4,0	61																							
8П2-6,0	60																							
8ПГ4-4,0	61																							
8П2-6,0	60																							
8ПГ4-6,0	61																							
8П2-6,0	60																							
8ПГ4-6,0	61																							
8П2-10,0	60																							
8ПГ4-6,0	61																							
8П2-10,0	60																							
8ПГ4-10,0	61																							
8П4-10,0	60																							
8ПГ4-10,0	61	10,5	25	11	1,0	1,0	4,0	44,0																
10ПГ2-2,5									2,5															
10ПГ2-4,0									3,0															
10ПГ4-4,0									4,0															
10ПГ2-6,0									3,0															
10ПГ2-10,0									5,0															

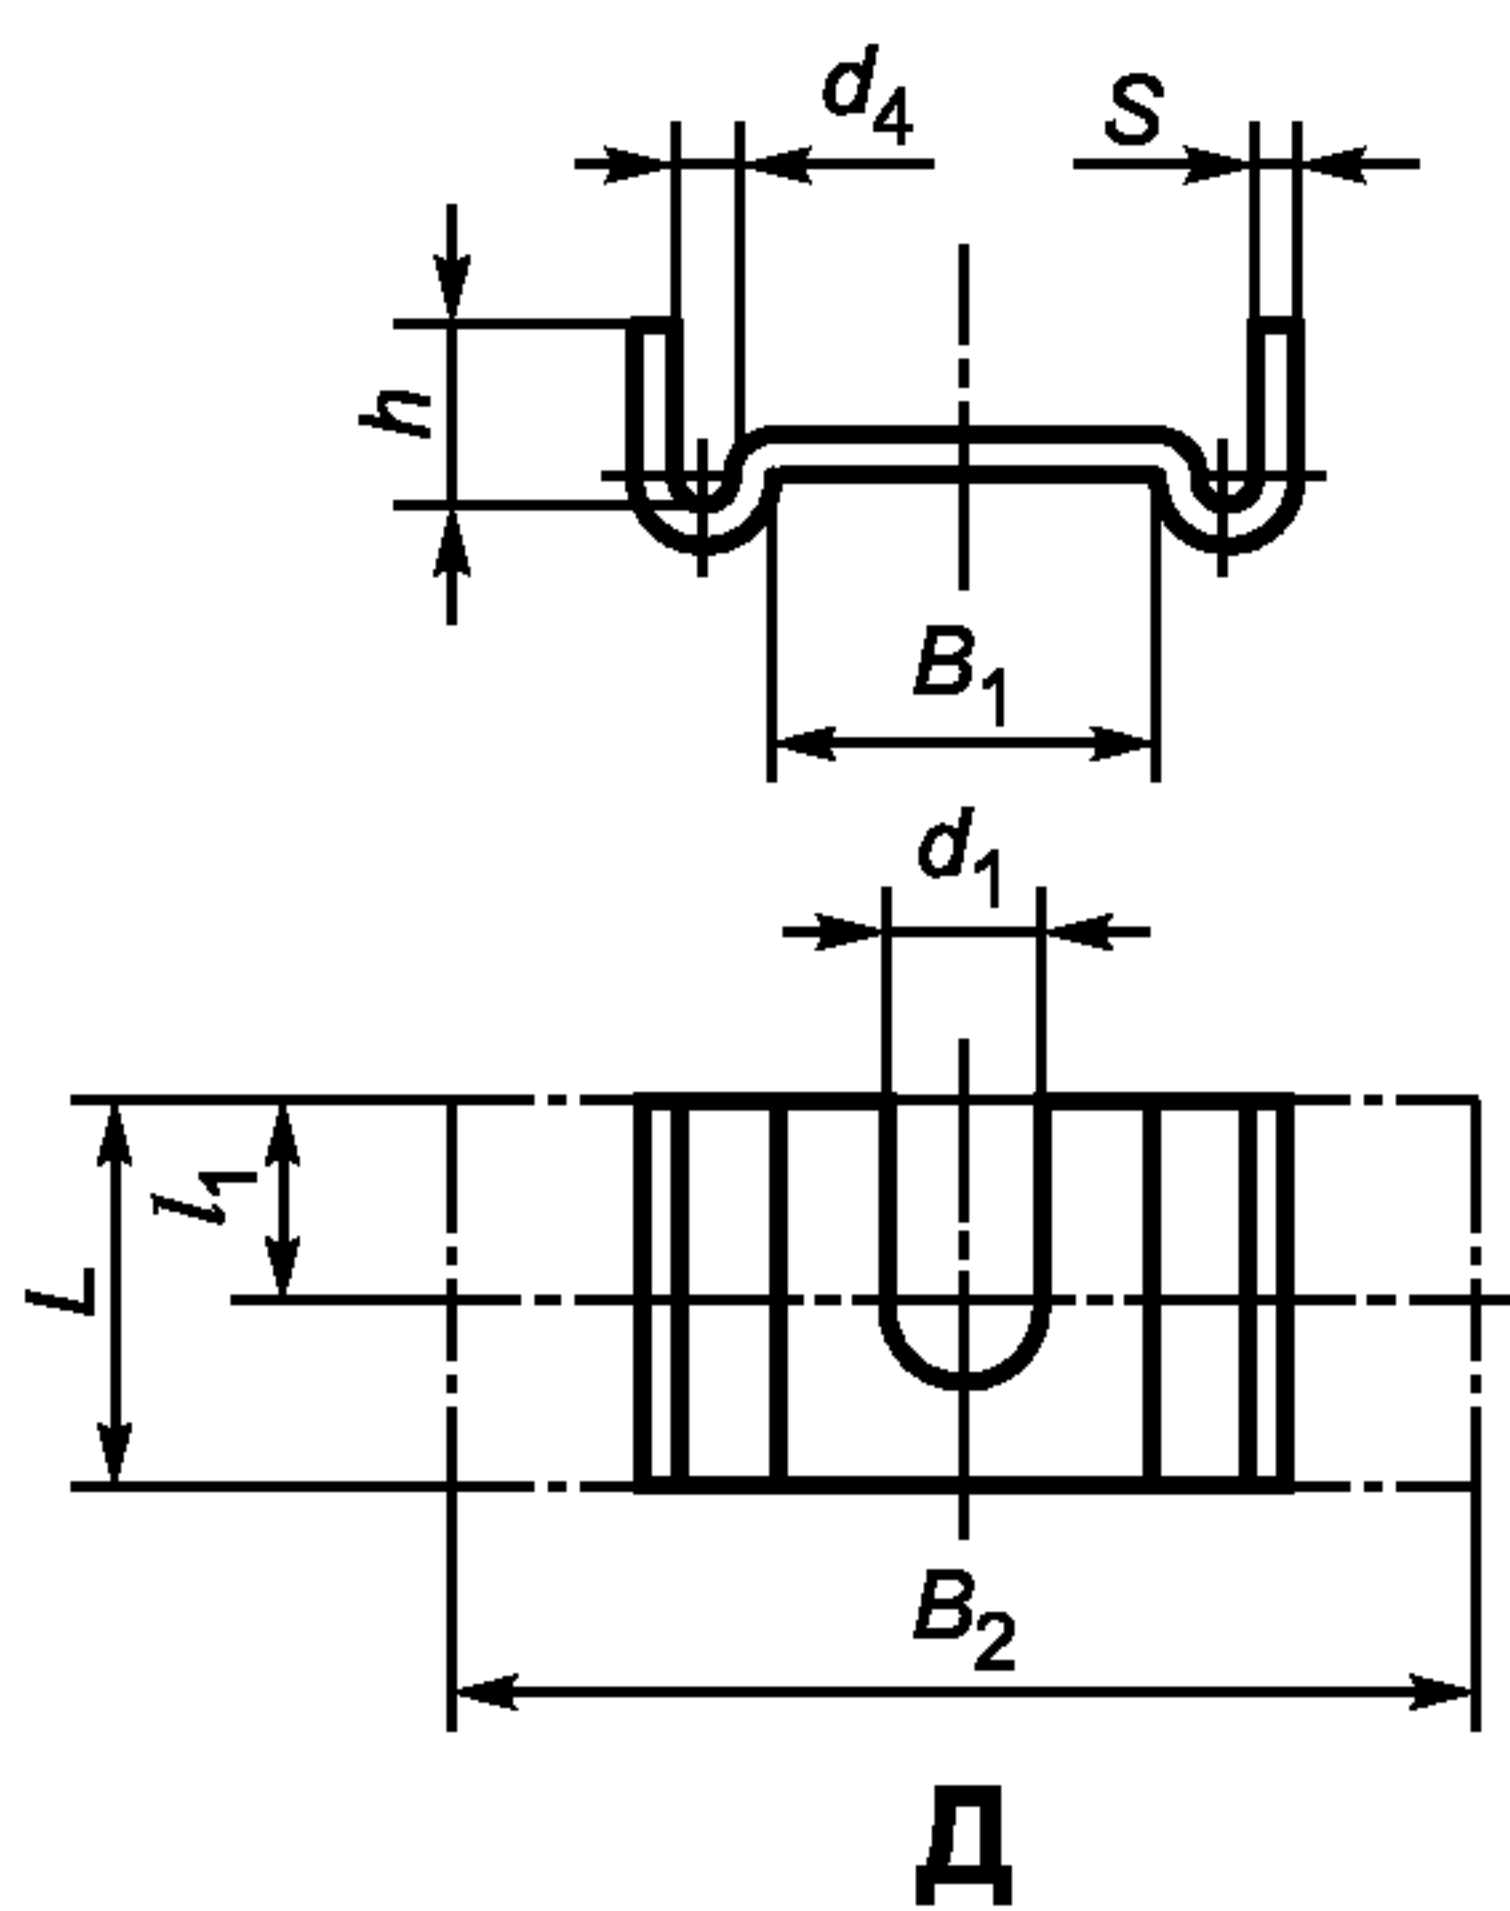


Рисунок 62

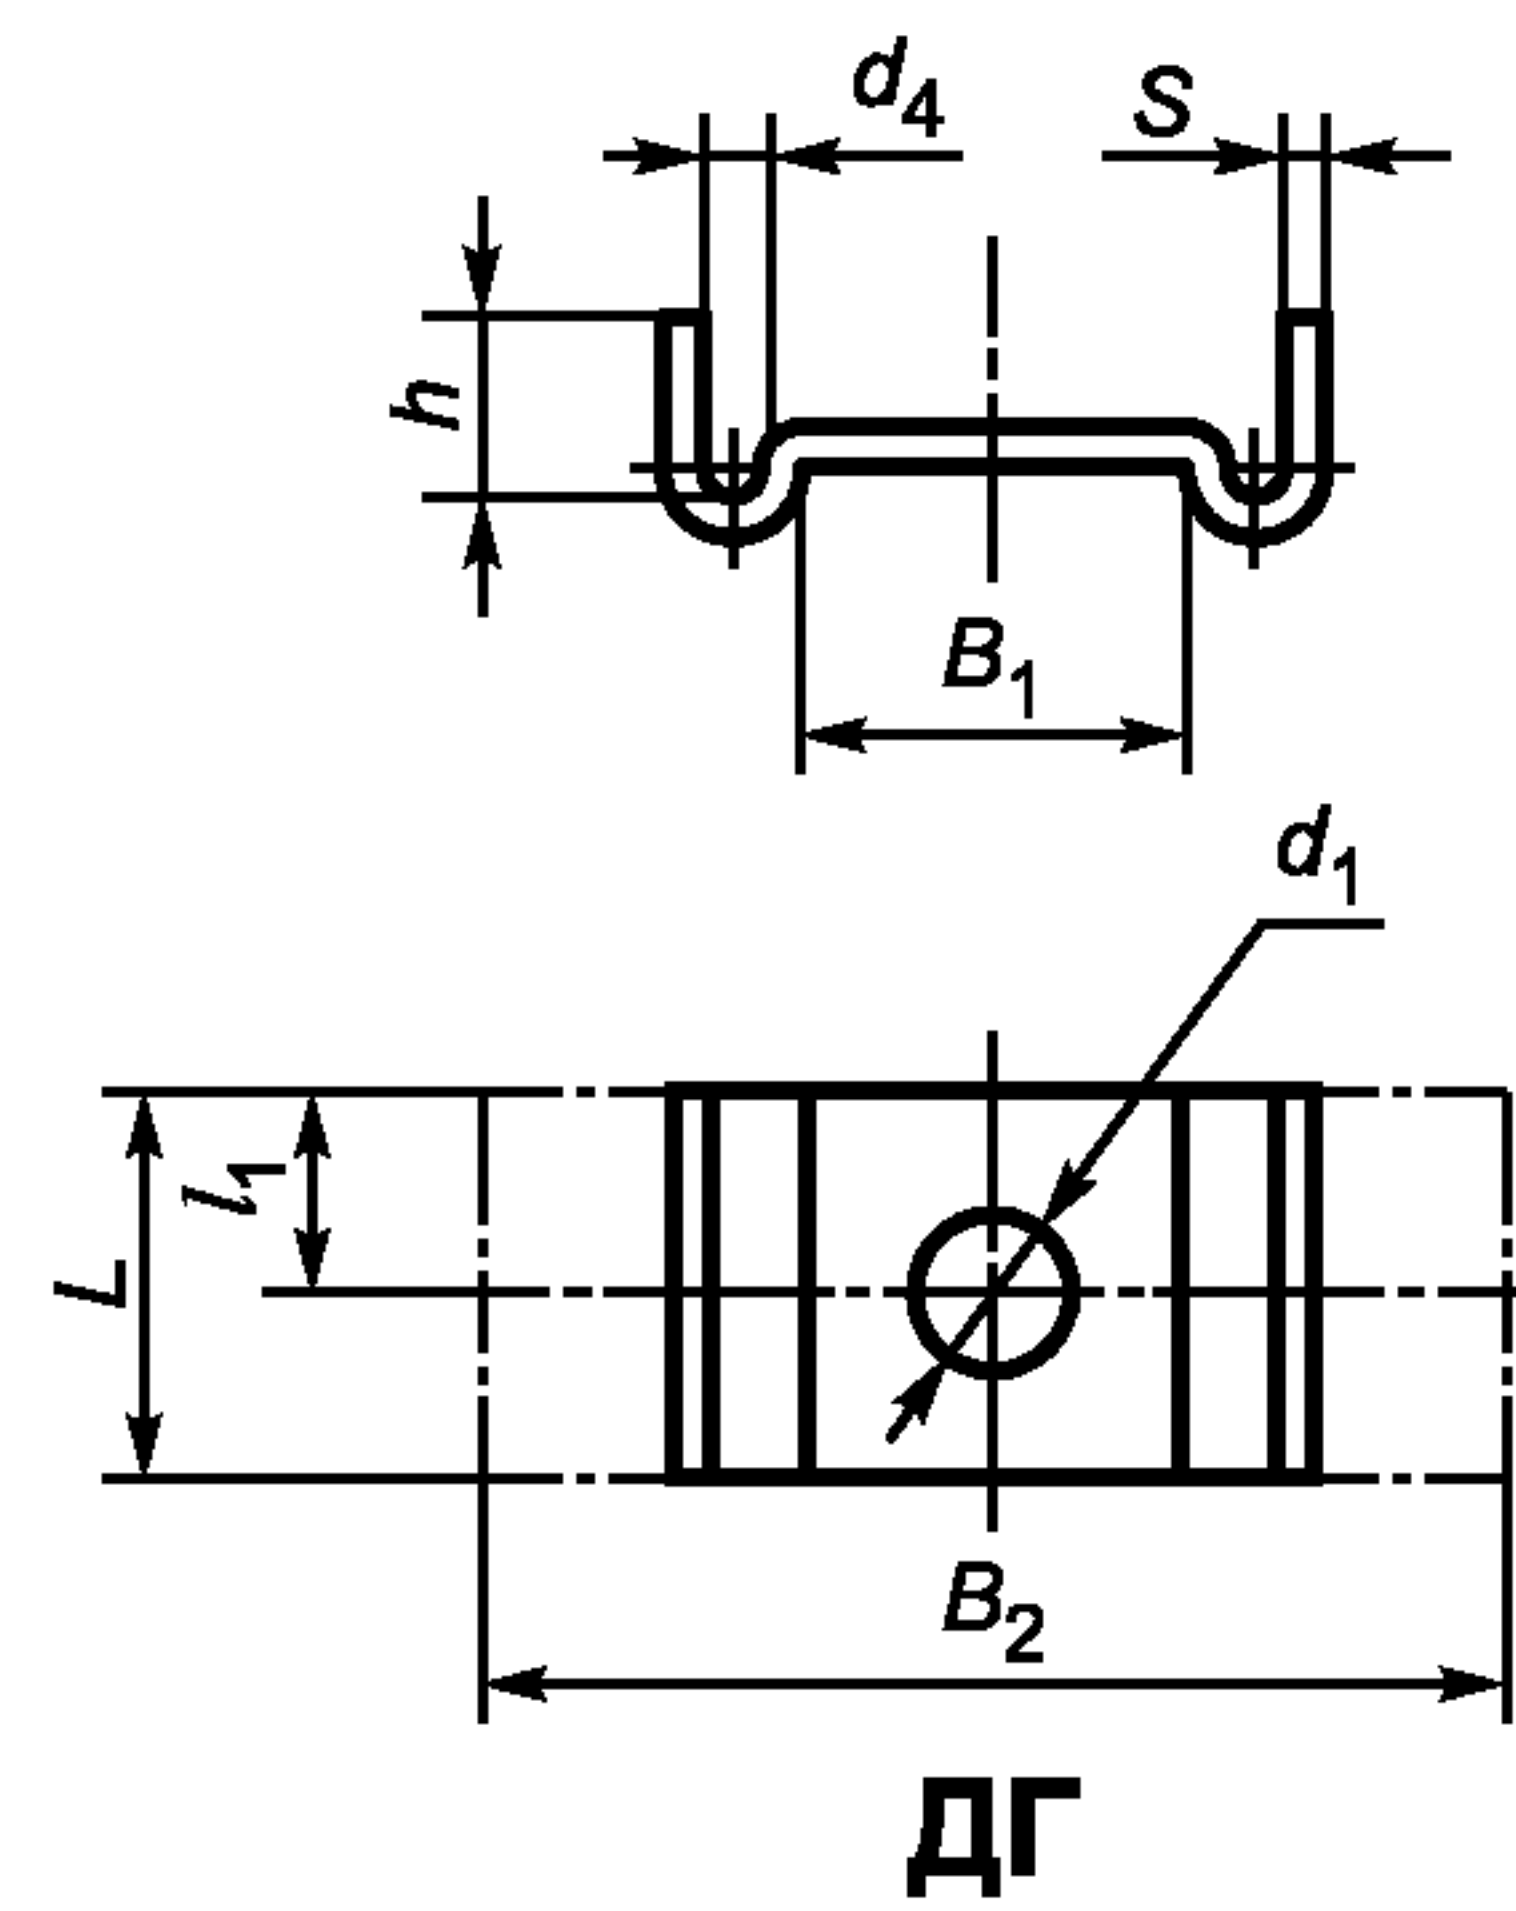


Рисунок 63

Т а б л и ц а 65



В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	d_4	B_1	B_2	L	l_1	S	h
5Д2-0,75	62	5,2	1,2	14	24,4	12	6	0,8	2,6
5Д2-1,00			1,6		27,2				3,5
5Д4-0,75			1,8		29,2				3,8
5Д2-1,50			2,2		32,0				4,5
5Д4-1,00			2,6		35,2				5,2
5Д4-1,50			2,4		33,6				4,9
5Д2-2,50			3,3		40,6				6,5
5Д4-2,50			3,0		39,2				6,0
5Д2-4,00			4,0		45,6				7,6
5Д4-4,00			3,6		43,1				7,1
5Д2-6,00			4,8		51,2				9,2
5Д2-10,00									
5ДГ4-0,75	63	5,2	1,8	18	28,4	16	8	1,0	3,8
5ДГ4-1,00			2,2		32,0				4,5
5ДГ4-1,50			2,2		35,2				5,2
5ДГ2-2,50			2,4		33,6				5,0
5ДГ4-2,50			3,3		40,6				6,5
5ДГ2-4,00			3,0		38,2				6,0
5ДГ2-6,00			3,6		43,1				7,2
5ДГ2-10,00			4,6		48,8				9,0
6Д2-1,00	62	6,5	1,6	13	31,2	16	8	1,0	3,6
6Д4-1,00			2,2		26,4				4,4
6Д2-1,50			1,6		25,6				3,8
6Д4-1,50			2,6		39,2				5,2
6Д2-2,50			2,4		37,6				4,9
6Д4-2,50			3,3		44,6				6,5
6Д2-4,00			3,0		43,2				6,0
6Д4-4,00			4,0		49,6				7,6
6Д2-6,00			3,6		47,0				7,1
6Д2-10,00			4,8		55,2				9,2
6ДГ4-1,00	63	6,5	2,2	14	36,0	18	8	1,0	4,2
6ДГ4-1,50			2,6		39,2				5,2
6ДГ2-2,50			2,4		37,6				4,9
6ДГ4-2,50			3,3		44,6				6,5
6ДГ2-4,00			3,0		43,2				5,6
6ДГ4-4,00			4,0		49,6				7,6
6ДГ2-6,00			3,6		47,0				7,1
6ДГ2-10,00			4,8		55,2				9,2

Окончание таблицы 65



В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	d_4	B_1	B_2	L	l_1	S	h
8Д4-1,00	62	8,5	2,2	21	39,0	16	8	1,0	4,4
8Д4-1,50			2,6		42,2				5,2
8Д4-2,50			3,3		47,6				7,5
8Д2-4,00			3,0		46,2				6,0
8Д4-4,00			4,0		52,6				7,6
8Д2-6,00			3,6		49,8				7,1
8Д2-10,00			4,6		57,0				9,2
8ДГ4-1,00	63	8,5	5,4	21	39,0	16	8	1,0	5,4
8ДГ4-1,50			6,2		42,2				6,2
8ДГ4-2,50			7,5		47,6				7,5
8ДГ2-4,00			7,0		46,2				7,0
8ДГ4-4,00			8,6		52,6				8,6

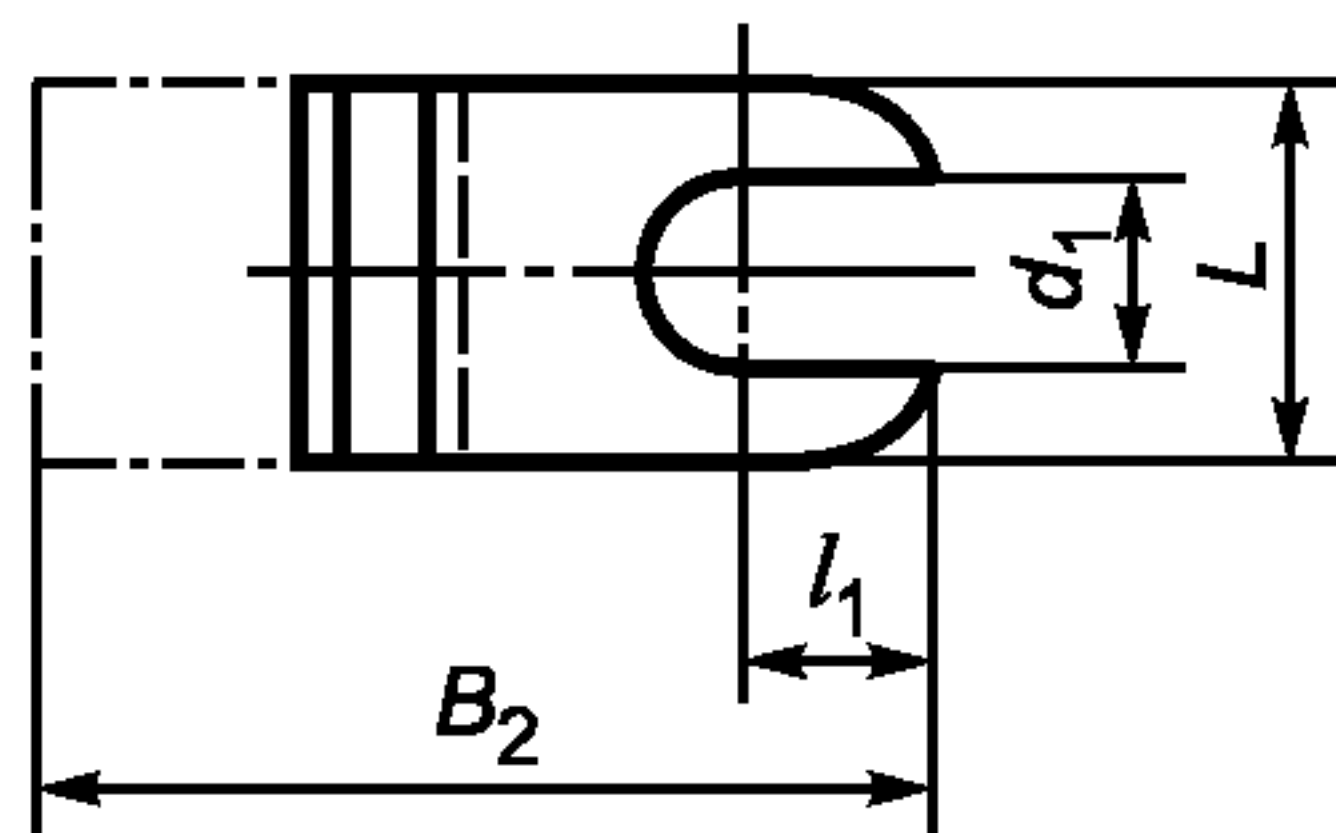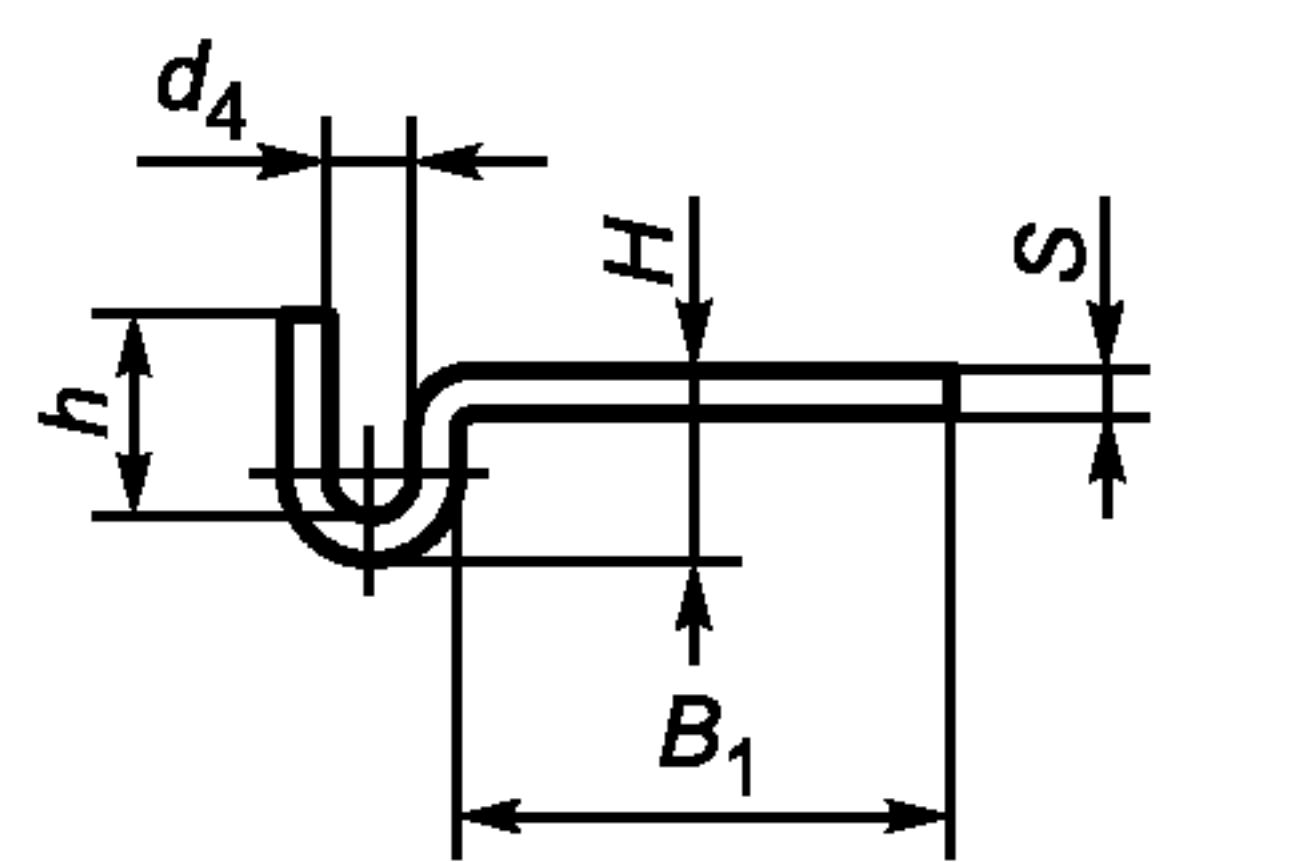

Ф

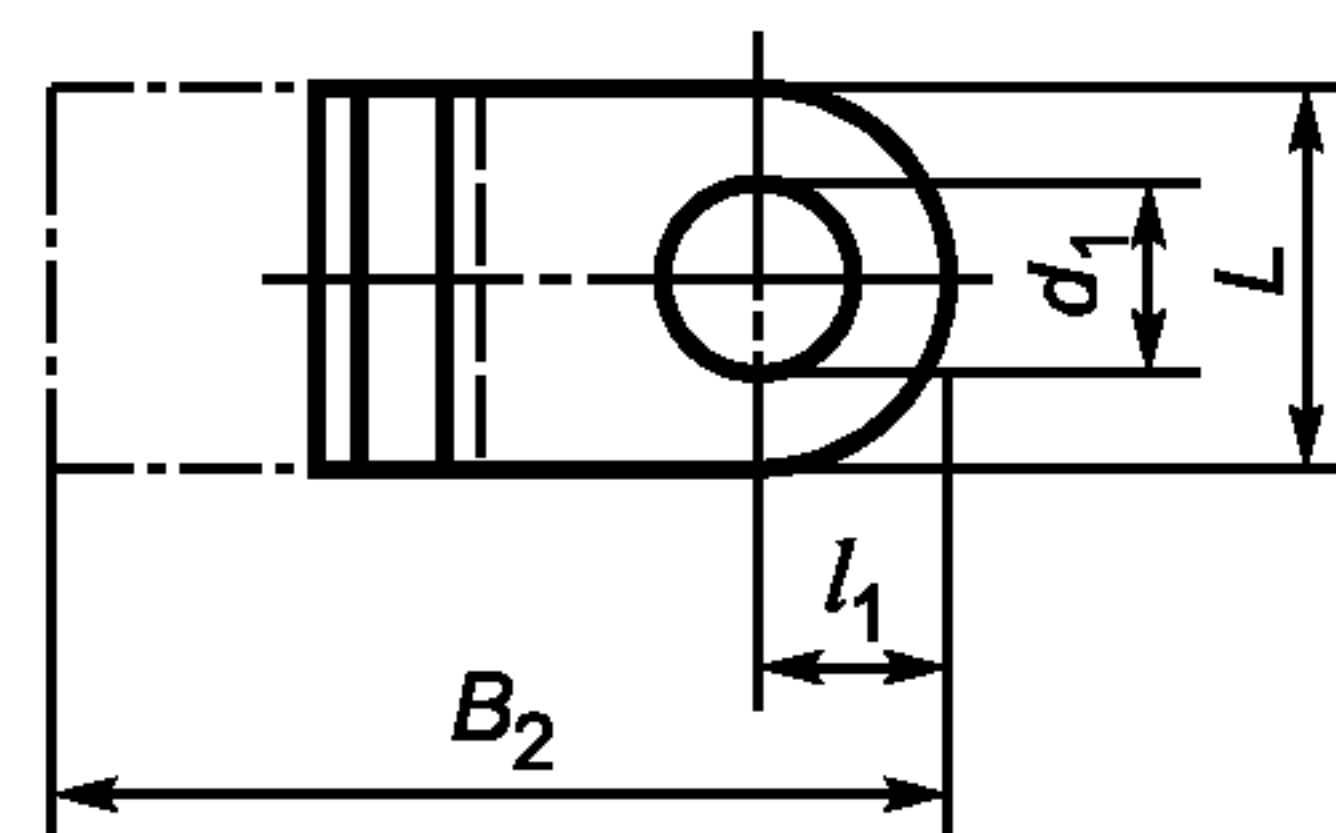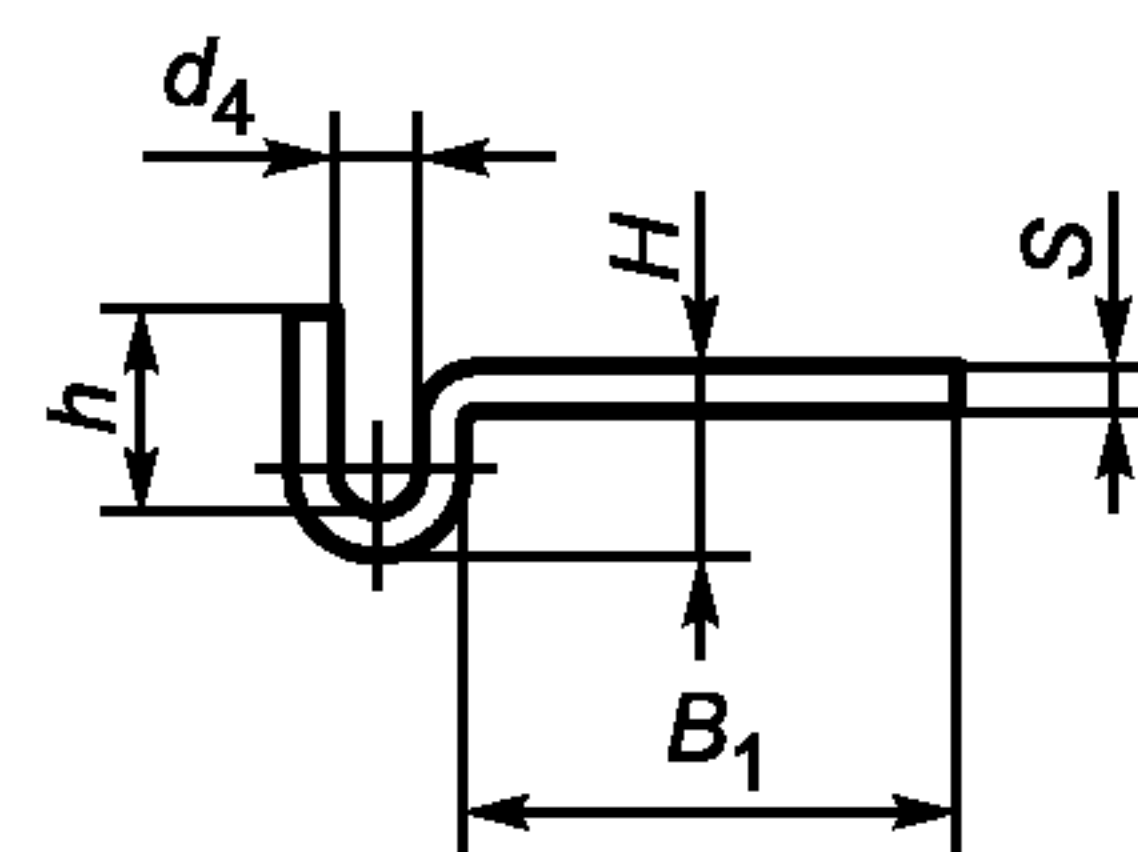Рисунок 64



ФГ

Рисунок 65

Таблица 66

В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	d_4	L	B_1	B_2	l_1	S	H	h
3Ф1-0,16÷0,50	64	3,4	1,0	8	9	14,3	3,5	0,6	1,6	2,8
3Ф1-0,75						15,2			1,8	3,0
3Ф1-1,00						16,6			2,2	4,0
3Ф1-1,50						17,6			2,4	4,2

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	d_4	L	B_1	B_2	l_1	S	H	h	
3ФГ1-0,16±0,50	65	3,4	1,0	8	9	14,3	4,0	0,6	1,6	1,7	
3ФГ1-0,75			1,4			15,2			1,8	2,1	
3ФГ1-1,00			1,6			16,6			2,2	3,4	
3ФГ2-1,00			2,2			19,0			2,8	4,2	
3ФГ1-1,50			1,8			17,6			2,4	3,6	
3ФГ2-0,50			1,6			16,6			2,2	3,4	
3ФГ2-1,50			2,6			19,6			3,2	5,4	
4Ф1-1,00	64	4,3	1,6	8	12	19,2	4,5	0,8	2,2	3,4	
4Ф2-1,00			2,2			21,1			2,8	4,2	
4Ф2-1,50			2,6			22,6			3,4	5,4	
4Ф1-2,50			2,4			21,8			3,2	5,0	
4Ф1-4,00			2,8			24,6			3,6	6,0	
4ФГ1-0,16±0,50	65	4,3	1,0	10	13	16,3	5,0	0,8	1,6	1,7	
4ФГ1-0,75			1,4			17,2			1,8	2,1	
4ФГ1-1,00			1,6			18,6			2,2	3,4	
4ФГ2-0,75			2,2			21,1			2,6	4,2	
4ФГ1-1,50			1,8			19,6			3,0	3,6	
4ФГ2-1,00			2,2			21,1			3,4	4,2	
4ФГ2-1,50			2,6			22,6			3,4	5,4	
4ФГ1-2,50	2,4	21,8	3,2	5,0							
4ФГ1-4,00	3,0	24,6	3,6	6,0							
5Ф1-1,00	64	5,2	1,6	10	13	19,6	5,0	0,8	0,6	4,0	2,2
5Ф2-1,00			2,2			22,0			4,8	2,8	
5Ф1-1,50			1,8			20,6			4,6	2,6	
5Ф2-1,50			2,6			23,6			6,2	3,4	
5Ф1-2,50			2,4			22,8			5,8	3,2	
5Ф1-6,00			3,6			27,5			8,0	4,4	
5Ф1-4,00			3,0			25,6			6,0	3,6	
5ФГ2-0,50	65	5,2	1,6	10	13	18,8	5,0	0,6	1,8	2,4	
5ФГ1-0,75			1,4			18,2			2,1	2,1	
5ФГ1-1,00			1,6			19,6			2,2	3,4	
5ФГ2-0,75			1,8			20,6			2,6	3,8	
5ФГ1-1,50			2,2			22,0			2,6	3,6	
5ФГ2-1,00			2,2			22,0			3,0	4,2	
5ФГ2-1,50			2,6			23,6			3,4	5,4	
5ФГ1-2,50	2,4	22,8	3,2	5,0							
5ФГ1-0,50			1,0			16,3		0,6	1,6	1,7	

7.5 Типы и размеры наконечников, предназначенных для крепления провода к щетке контактной точечной сваркой, должны соответствовать указанным на рисунках 66—68 и в таблицах 67, 68.

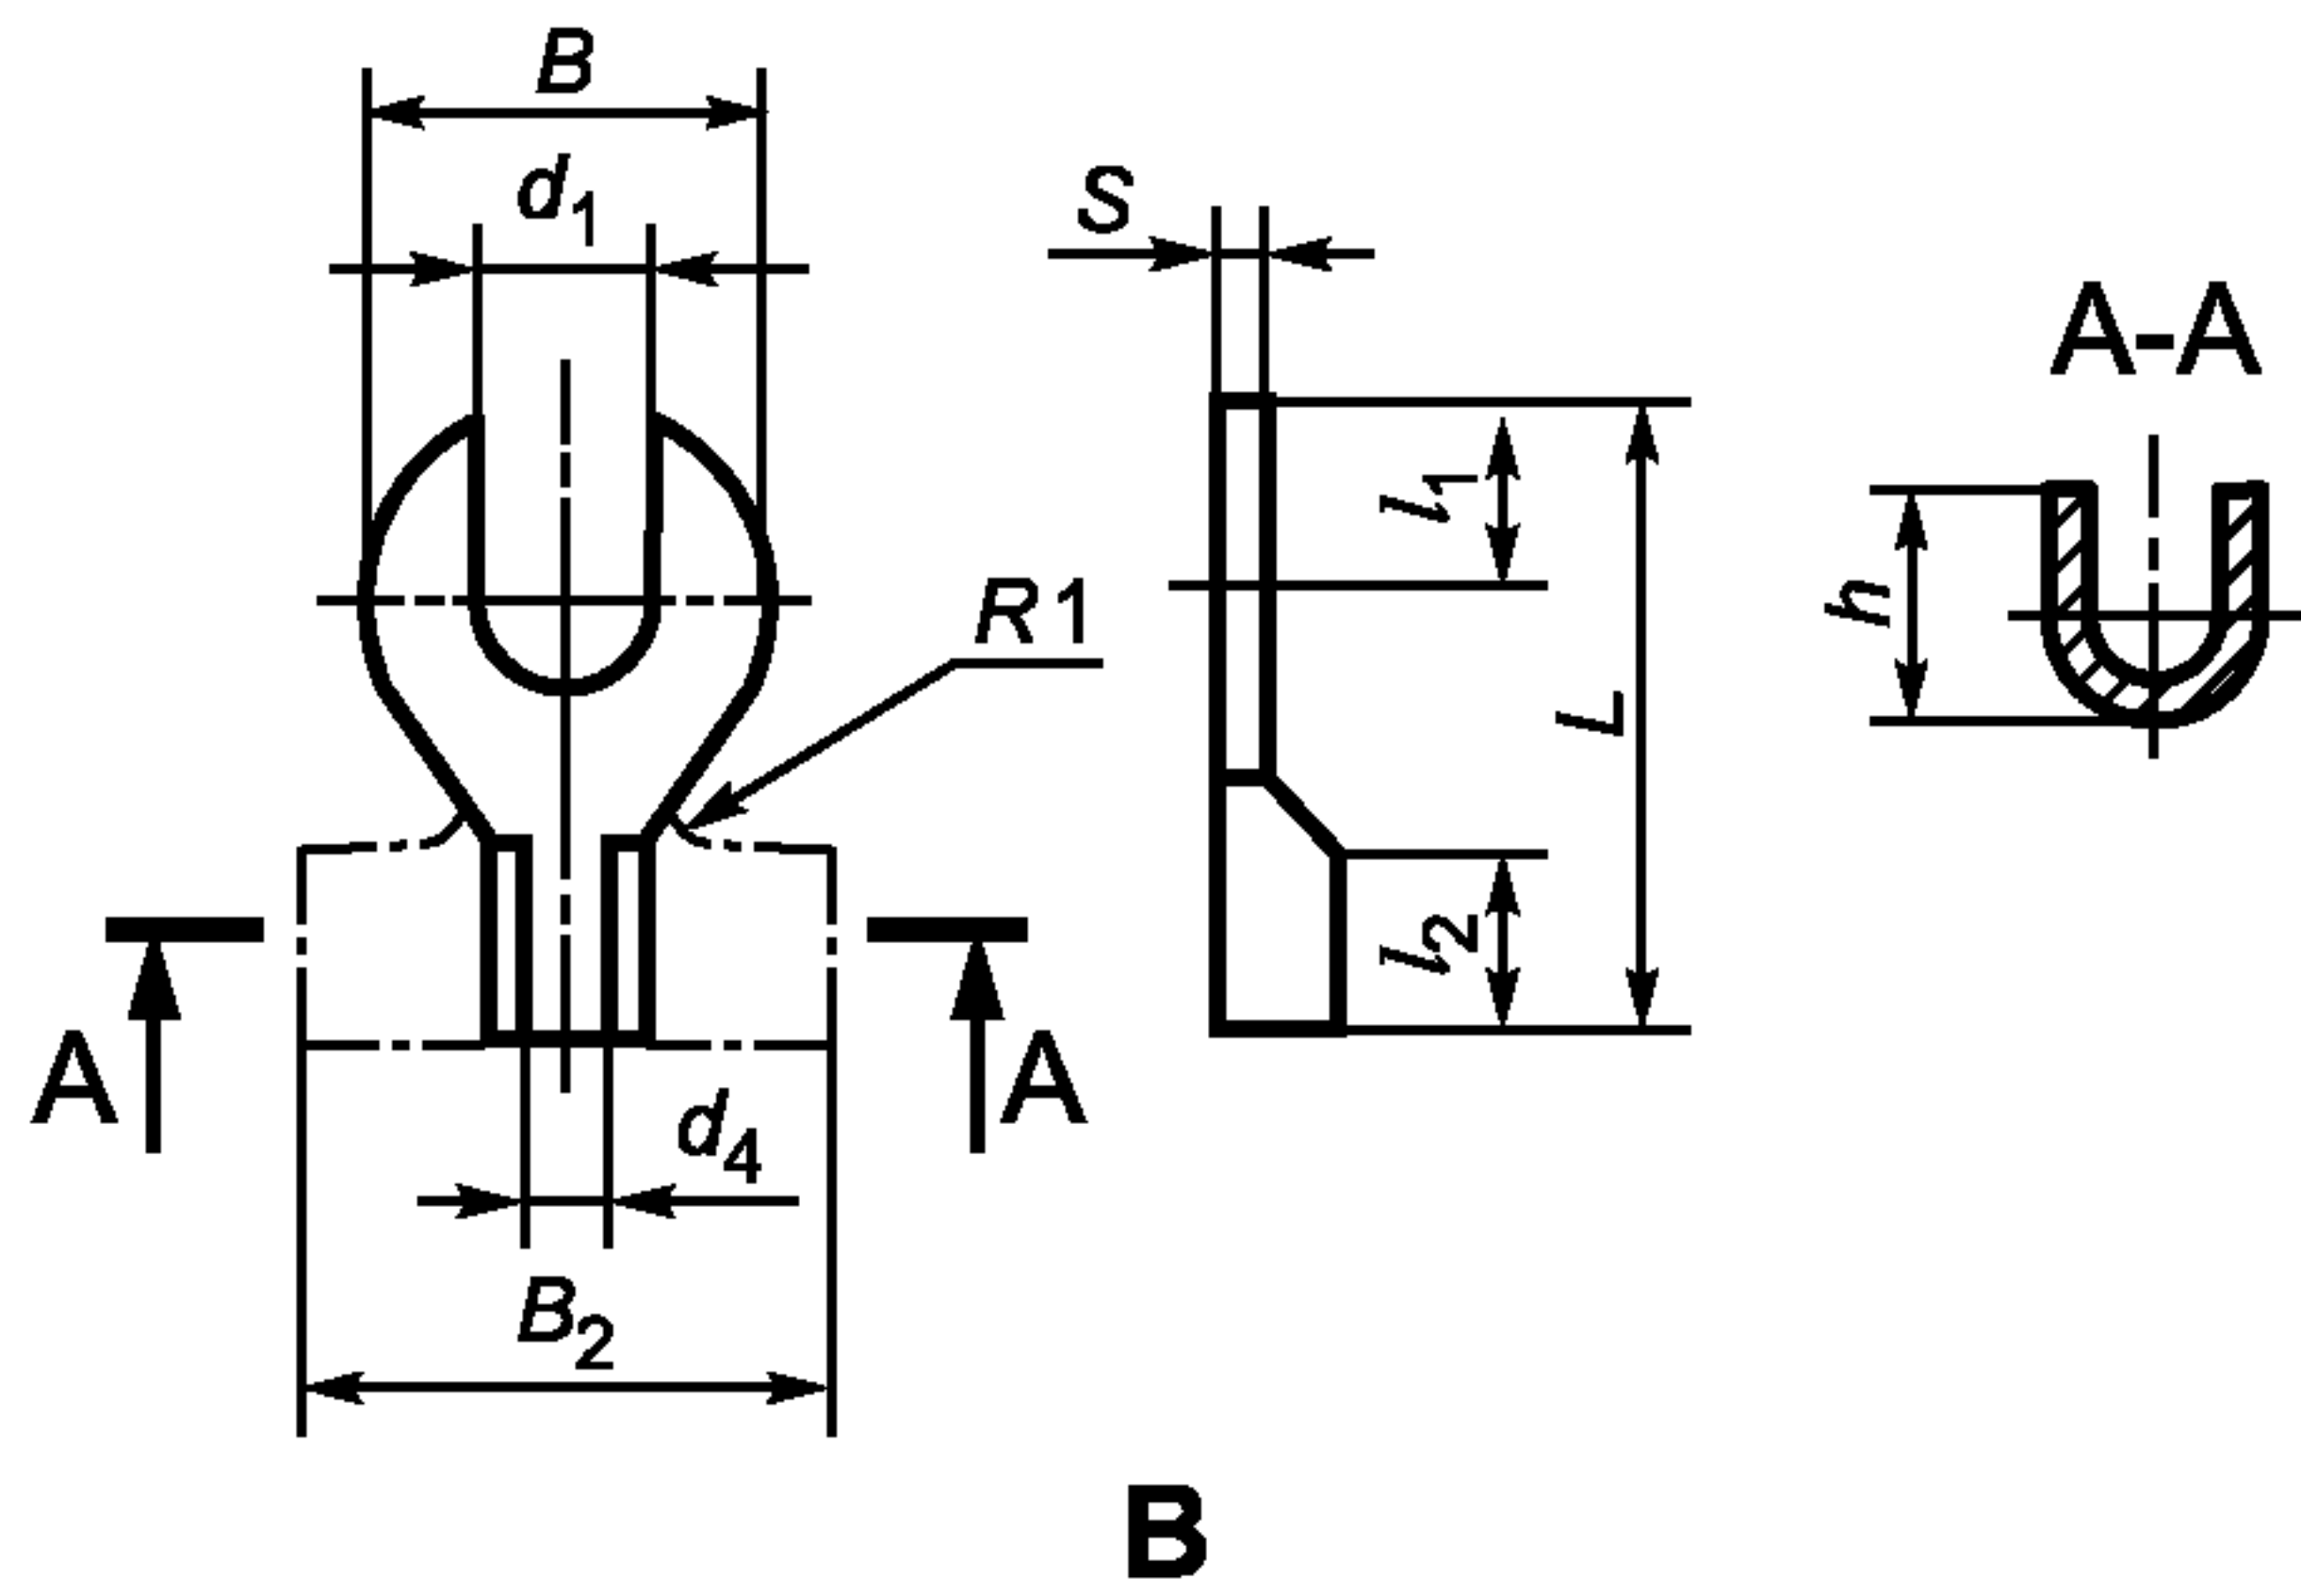


Рисунок 66

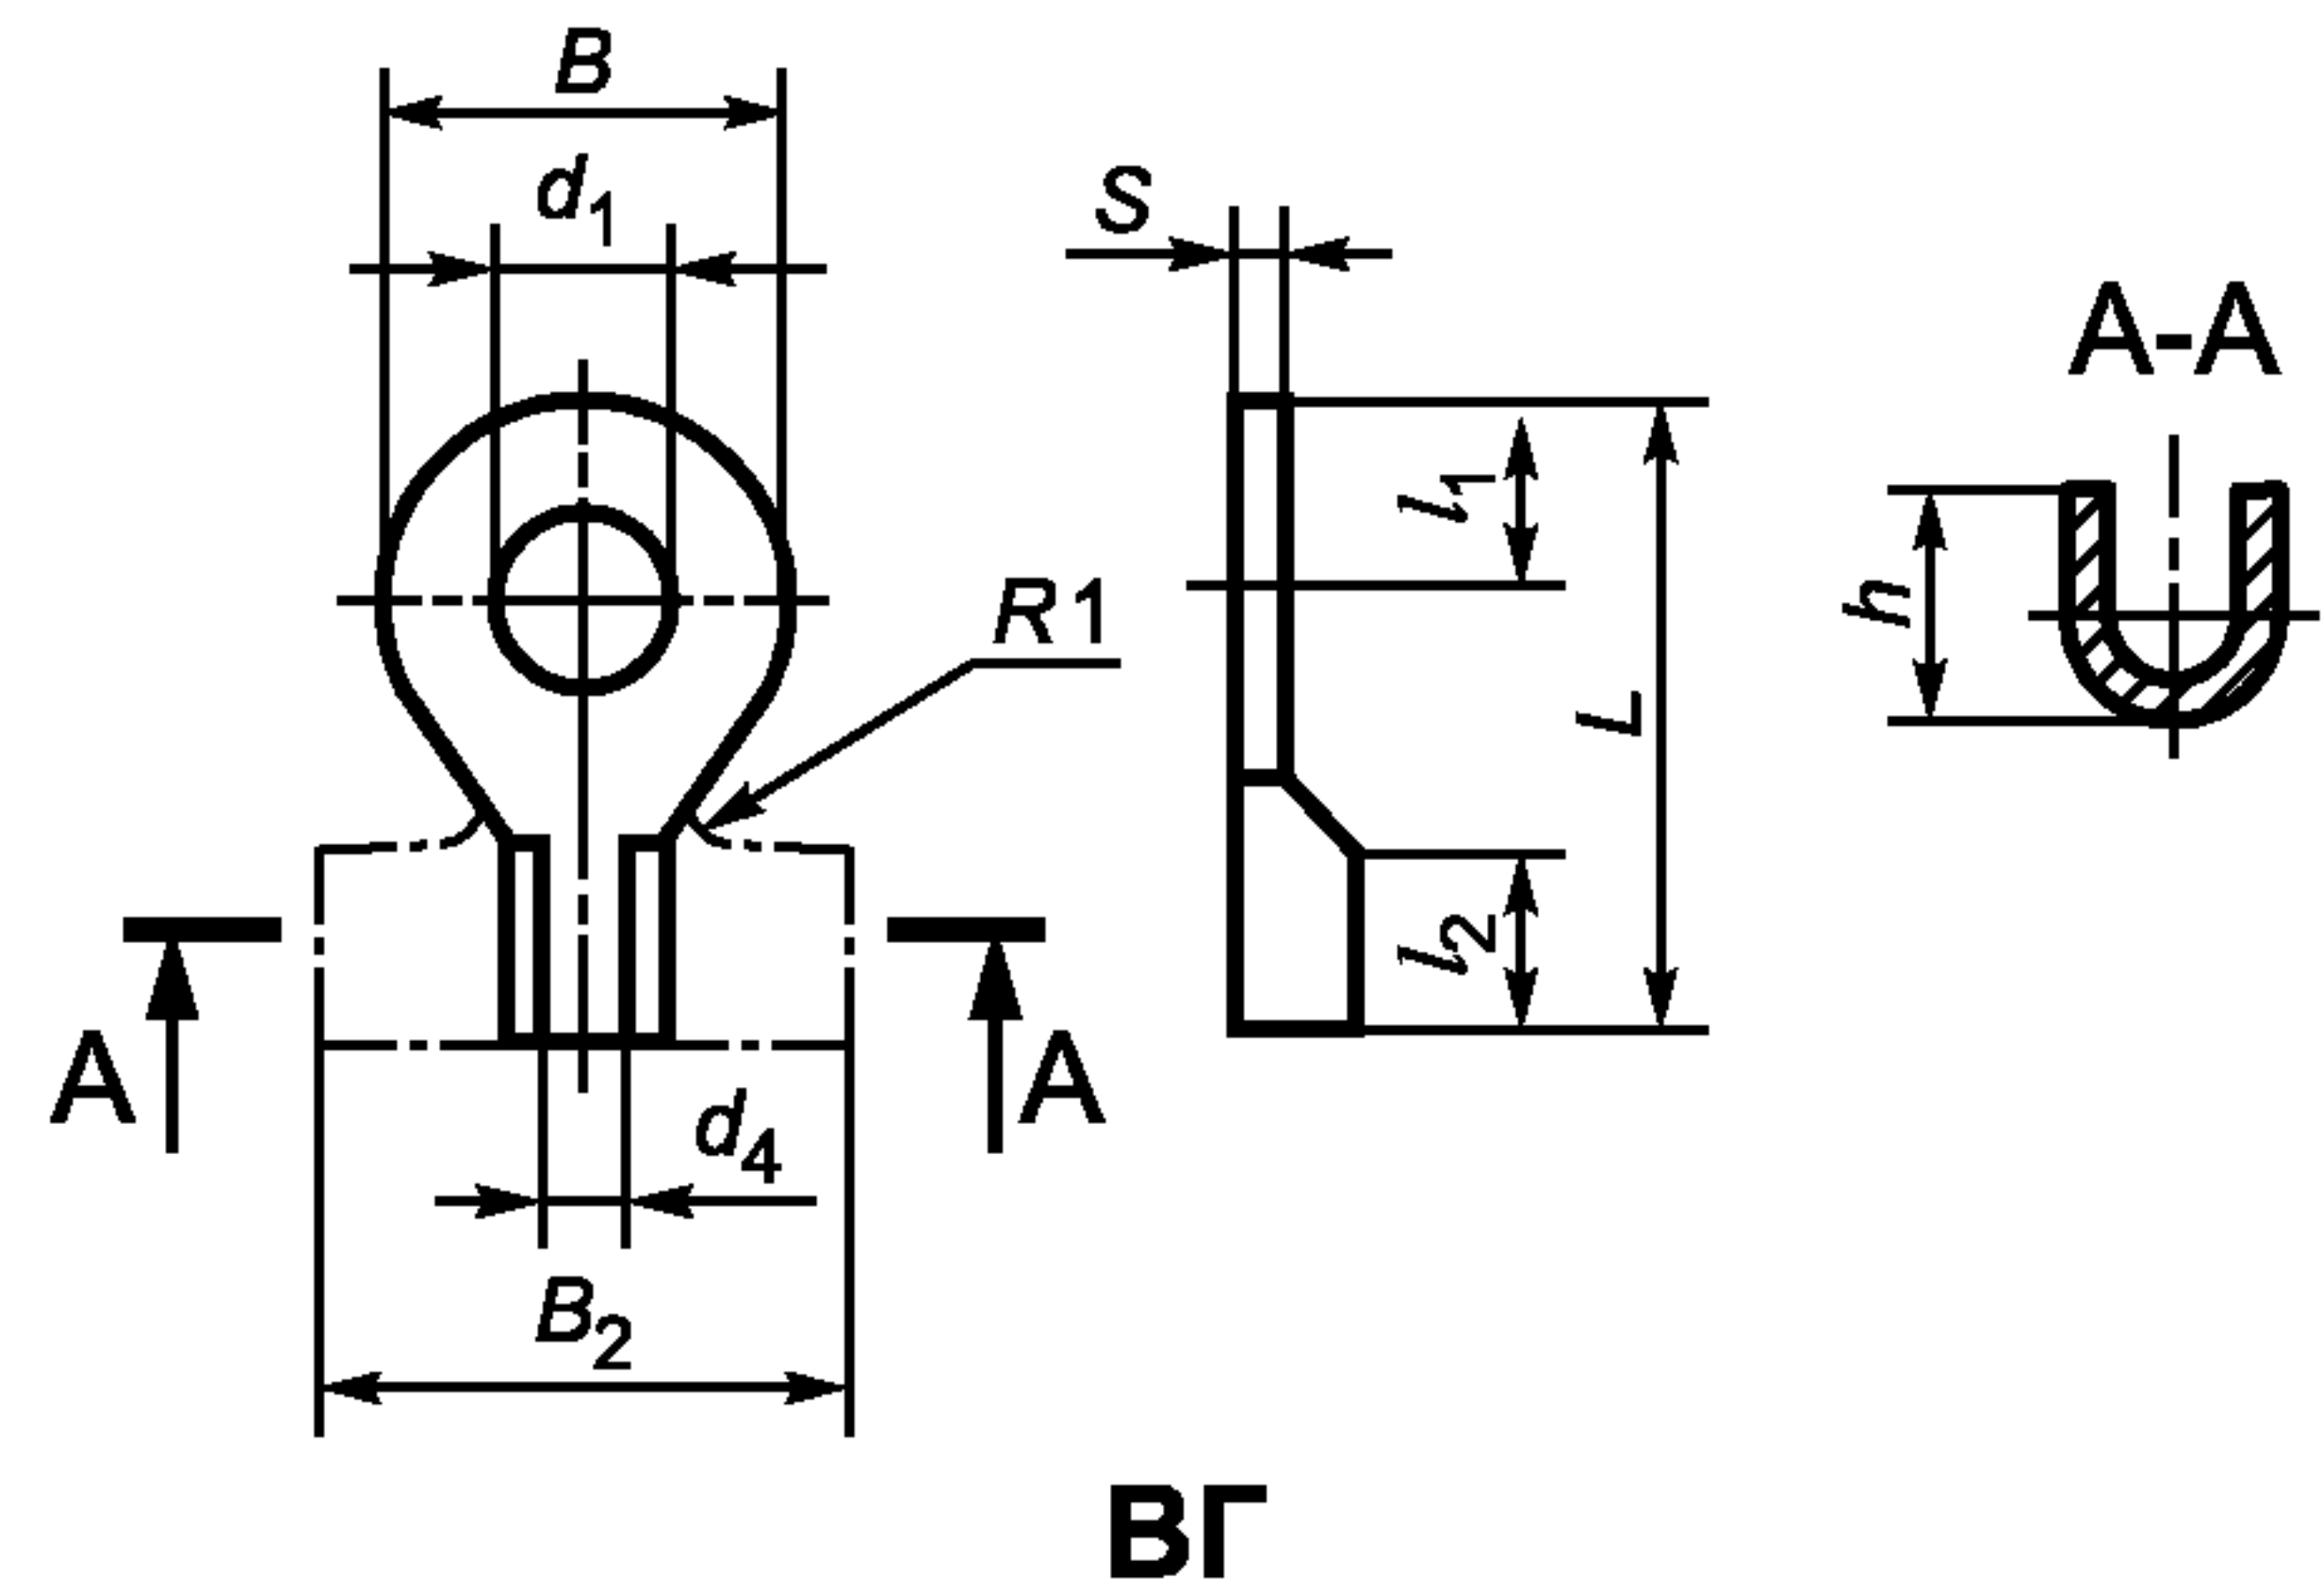


Рисунок 67

Таблица 67

В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	d_4	B	B_2	L	l_1	l_2	S	h
5B1-1,0	66	5,2	1,9	12	4,3	20	5,5	6	0,8	1,0
5B1-1,5			2,1		4,5					
5BG1-1,0	67		1,9		4,3					
5BG1-1,5			2,1		4,5					
6BG1-10,0		6,5	6,0	14	12,4	25	7,0	8	1,0	2,8

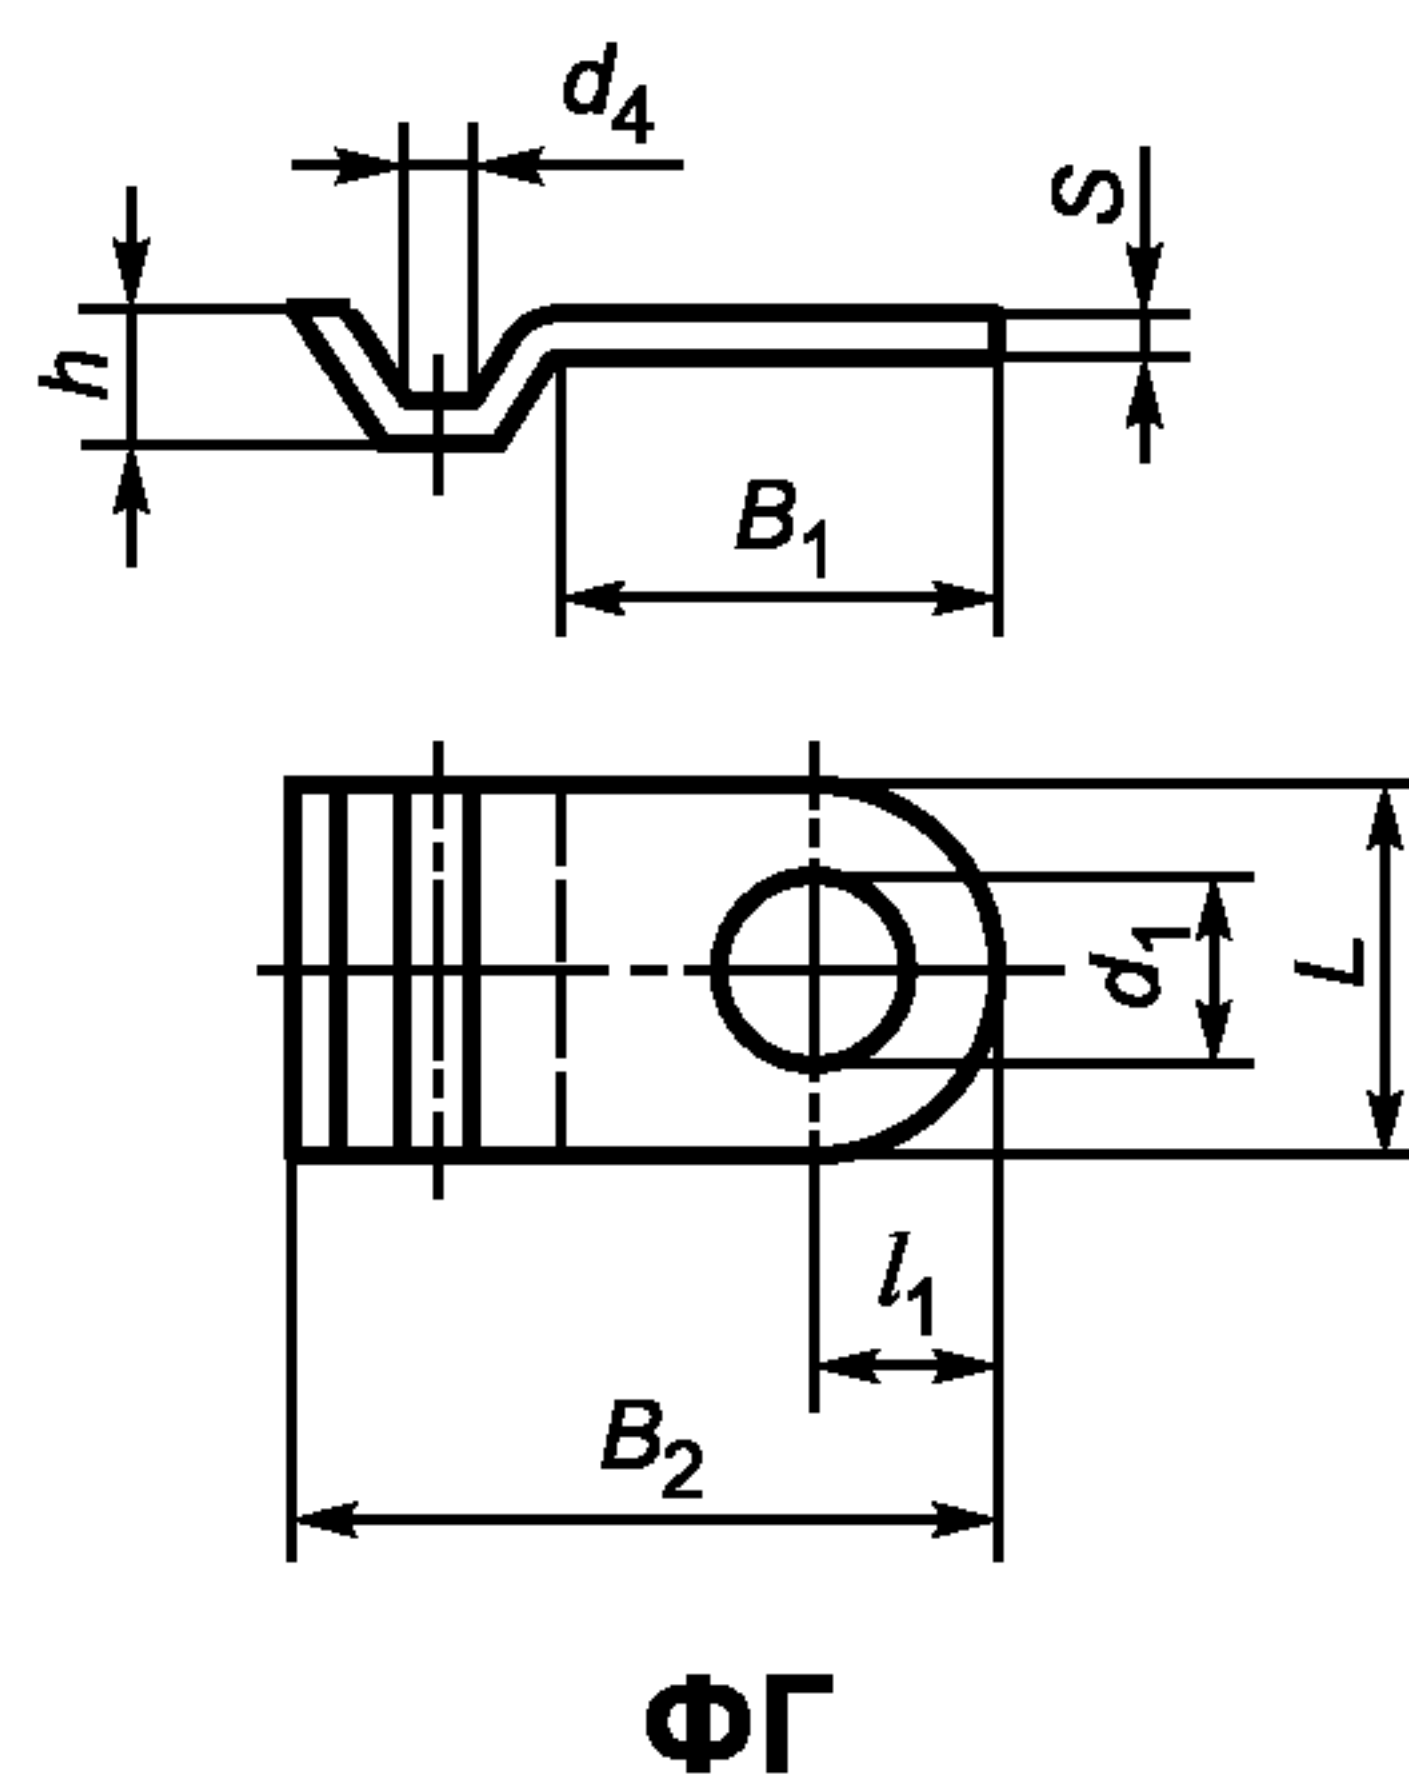


Рисунок 68

Т а б л и ц а 68

В миллиметрах

Условное обозначение наконечника	Рисунок	d_1	d_4	L	l_1	B_1	B_2	S	h
ЗФГ1-0,75	68	3,4	1,4	8	4	9	12,4	0,6	1,6

7.6 Предельные отклонения размеров наконечников указаны в таблице 69.

Т а б л и ц а 69

В миллиметрах

Тип наконечника	Размер наконечника	Предельное отклонение
В; ВГ	B	$h14$
Д; ДГ; П; ПГ	L	$\pm 1,0$
В; ВГ; Ф; ФГ		$+0,8$
П; ПГ	S_1	$\pm 0,5$
В; ВГ; П; ПГ; Д; ДГ;	d_1, d_4	$+0,3$
Ф; ФГ	Остальные	$\pm \frac{t_3}{2}$

7.7 Допуск симметричности осей отверстия относительно наружного размера — не более 0,3 мм, для наконечников типов П и ПГ — не более 0,5 мм.

7.8 Шероховатость поверхности наконечника должна быть $R_z \leq 80$ мкм по ГОСТ 2789.

7.9 Наконечники не должны иметь вмятин, трещин, задиров, царапин, заусенцев, острых кромок, следов коррозии.

7.10 Допускается по контуру наконечников и по наружной поверхности отверстия или паза местный подъем металла не более 0,2 мм.

7.11 Для наконечников типов П и ПГ после опрессовки допускается наличие канавки (поперечного углубления) шириной не более 2 мм.

7.12 Наконечники должны иметь покрытие припоем ЧПОС40 по ГОСТ 21930 или ПОС40 по ГОСТ 21931.

7.13 На месте контактной точечной сварки допускаются потемнение оловянного покрытия наконечника, следы легкого пригара или окисления на проводе (потемнение или светлые пятна) без нарушения гибкости провода.

7.13.1 При креплении наконечника к проводу количество обрывов и подсечек, неприваренных проволок провода не должно превышать 10 шт.

7.13.2 Допускается наличие площадки, свободной от провода, размером до 2 мм в верхней части наконечника или выступание провода за пределы наконечника до 1 мм.

7.14 Наконечники должны быть изготовлены из следующих материалов:

- из стали по ГОСТ 1050, ГОСТ 19904, ГОСТ 5632;
- из латуни по ГОСТ 2208;
- из меди по ГОСТ 1173.

7.15 Толщина материала наконечника S является рекомендуемой и может по согласованию между изготовителем и потребителем изменяться.

7.16 Размеры B_2 и h (в таблицах 62—69) являются рекомендуемыми и зависят от используемого материала.

Пример условного обозначения наконечника

Вилочный закрытый наконечник для контактного стержня диаметром 6 мм для двух проводов сечением 4 мм²:

Наконечник 6ВГ2-4,0 ГОСТ Р 53617—2009

УДК 621.313.047.4:623.006.354

ОКС 29.160.10

Е37

ОКП 34 9500—34 9600

Ключевые слова: щетки электрических машин, накладки, наконечники, конструкция, типы, размеры, предельные отклонения

Редактор *П.М. Смирнов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 25.11.2010. Подписано в печать 24.01.2011. Формат 60x84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,90. Уч.-изд. л. 7,50. Тираж 109 экз. Зак. 37.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.