

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

**НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ОТПУСКАЕМОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ**



СОЮЗТЕХЭНЕРГО
Москва 1981

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

**НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ОТПУСКАЕМОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ**

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИНФОРМАЦИИ СОЮЗТЕХЭНЕРГО

Москва

1981

УДК 536.5. :53. :621.3.089

Разработано Ивановским ордена "Знак Почета" энергетическим институтом им. В. И. Ленина (доктор техн. наук А. Т. ЛЕБЕДЕВ, кандидаты техн. наук В. А. НОВИКОВ, Л. А. БАРАНОВ) и производственным объединением "Союзтехэнерго" (инженеры Б. Г. ТИМИНСКИЙ, И. В. МАРКОВ).

© СПС Союзтехэнерго, 1981.

Ответственный редактор Т. П. Леонова
Литературный редактор М. Г. Полоховская
Технический редактор Е. Н. Бевза
Корректор Алексеева В. Д.

Подписано к печати 18 09 81

Формат 60x84 1/16

Печ. л. 0,75 (усл. печ. л. 0,7) Уч.-изд. л. 0,7

Тираж 1850 экз

Заказ № 300/81

Издат. 325/81

Цена 11 коп

Производственная служба передового опыта и информации Союзтехэнерго
105023, Москва, Теменовский пер., д. 15

Участок оперативной полиграфии ЦПО Союзтехэнерго
Москва, ул. Ивана Бабужкина, д. 23, корп.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника
Главтехуправления

Д.Я. ШАМАРАКОВ

02 июля 1981 г.

Настоящий Нормативный материал устанавливает:

- норму точности измерения количества тепловой энергии (КТЭ), отпускаемой электростанциями и предприятиями тепловых сетей с горячей водой;
- методику оценки точности измерения КТЭ;
- методику выполнения измерения КТЭ.

Нормативный материал предназначен для использования проектными организациями, электростанциями и предприятиями тепловых сетей при проектировании и эксплуатации схем измерения количества тепловой энергии.

1. Норма точности измерения КТЭ

При проектировании и эксплуатации схем измерения количества тепловой энергии должна быть обеспечена заданная точность измерения.

1.1. Нормой точности измерения КТЭ является интервал Δ , в котором с вероятностью $P = 0,95$ * находится суммарная погрешность измерения, ГДж:

$$\Delta = \frac{2 \sigma_n}{100} Q, \quad (I)$$

где Q - количество тепла, отпущенного за отчетный период, ГДж;

σ_n - оценка среднего квадратического отклонения результата измерения КТЭ, определяющая норму точности измерения, %.

1.2. Оценка среднего квадратического отклонения результата измерений должна находиться в пределах

*ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений.

$$\frac{500}{\sqrt{CQ_r}} < \sigma_H < \frac{1000}{\sqrt{CQ_r}} \quad (2)$$

где C - себестоимость тепловой энергии, руб/ГДж;
 Q_r - количество тепловой энергии, отпускаемой в год с горячей водой, ГДж;
 σ - оценка среднего квадратического отклонения результата измерений КТЭ, %.

Эти пределы определены из условий минимальных убытков (I), складывающихся из убытков за счет применения средств с повышенной погрешностью (I_1) и дополнительных затрат за счет применения более дорогостоящих средств с меньшей погрешностью измерений (I_2).

1.3. Убытки $I=I_1 + I_2$ могут быть оценены по империческим зависимостям

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= K_1 C Q_r \sigma \cdot 10^2 \text{ руб.}; \\ I_2 &= \frac{K_2}{\sigma} \text{ руб.}, \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

где K_1 - коэффициент потерь в производстве от неточности измерений (по статистическим и экспертным оценкам K_1 изменяется в пределах 0,3 + 1,3);
 K_2 - коэффициент затрат на измерение КТЭ, руб.·%. На основании анализа множества существующих средств измерений $K_2 \approx 3000$ руб.·%.

1.4. Электростанции и предприятия тепловых сетей должны применять средства и схемы измерения КТЭ с оценкой среднего квадратического отклонения результата измерения в пределах, указанных формулой (2).

1.5. Если на современных серийно выпускаемых средствах измерения невозможно достичь точности в пределах, указанных формулой (2), то временно допускается применять методы, средства и схемы измерения КТЭ, обеспечивающие:

- для открытых однострунных тепломагистралей $\sigma_H = 1\%$;
- для закрытых тепломагистралей $\sigma_H = 2\%$.

2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КТЭ

2.1. Оценка среднего квадратического отклонения результата измерения количества отпущенной тепловой энергии с водой производится по формуле, %

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{q_1}^2 q_1^2 + \sigma_{q_2}^2 q_2^2 + \sigma_{q_3}^2 q_3^2}, \quad (4)$$

где

$$q_1 = \frac{Q_1}{Q}; \quad q_2 = \frac{Q_2}{Q}; \quad q_3 = \frac{Q_{\text{п}}}{Q}; \quad (5)$$

Q_1 - количество тепла, отпущенного за отчетный период в подающий трубопровод, ГДж;

Q_2 - количество тепла, вернувшегося за отчетный период по обратному трубопроводу, ГДж;

$Q_{\text{п}}$ - количество тепла, поступившего за отчетный период с подпиточной водой при температуре воды в холодном источнике водоснабжения, ГДж;

Q - количество тепла, отпущенного с водой за отчетный период, ГДж;

$\sigma_{q_1}, \sigma_{q_2}, \sigma_{q_3}$ - оценки среднего квадратического отклонения результата измерения теплового потока по каждому трубопроводу тепломагистрали, %.

2.2. При учете тепловой энергии приборами, отдельно фиксирующими расход и температуру воды с последующей ручной обработкой результатов измерений, справедлива формула

$$\sigma_Q^2 = \sigma_G^2 + \sigma_t^2 + \sigma_{QM}^2, \quad (6)$$

где σ_G и σ_t - оценки средних квадратических отклонений результатов измерений расхода и температуры воды, %;

$$\sigma_G^2 = \sigma_{G\text{н}}^2 + \sigma_{G\text{п}}^2; \quad (7)$$

$$\sigma_t^2 = \sigma_{t\text{н}}^2 + \sigma_{t\text{п}}^2; \quad (8)$$

- σ_{GH} - оценка средней квадратической инструментальной погрешности измерения расхода воды, %.
 Определяется либо по "Правилам 28-64. Измерение расхода воды, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами" (М.: Издательство стандартов, 1964), либо может быть принята равной 1,3%;
- σ_{tH} - оценка средней квадратической инструментальной погрешности измерения температуры воды. Может быть принята равной 0,5%;
- $\sigma_{GП}$ и $\sigma_{tП}$ - оценки средних квадратических погрешностей планирования суточных диаграмм расхода и температуры воды, могут быть приняты равными. $\sigma_{GП} = 1,45\%$; $\sigma_{tП} = 0,80\%$;
- σ_{QM} - оценка средней квадратической методической погрешности измерения теплового потока, %:

$$\sigma_{QM} = \frac{33 \Delta t}{t_{cp} - 0,5 \Delta t} \quad (9)$$

где t_{cp} - средняя за отчетный период температура воды, °С;
 Δt - максимальный диапазон изменения температуры воды за сутки, °С.

2.3. При учете тепловой энергии приборами с автоматическим непрерывным умножением расхода воды на ее температуру и последующим автоматическим интегрированием

$$\sigma_Q^2 = \sigma_{GH}^2 + \sigma_{tH}^2 + \sigma_B^2 \quad (10)$$

где σ_B - оценка средней квадратической погрешности вычислительных операций (нормирования, умножения, суммирования, интегрирования и др.);

σ_{GH}, σ_{tH} - оценки средних квадратических инструментальных погрешностей измерения расхода и температуры воды без учета погрешностей измерительных приборов, могут быть приняты соответственно равными 0,8 и 0,3%.

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ КТЭ

3.1. Учет КТЭ можно осуществлять любыми средствами измерения и по любым схемам измерения, которые предусмотрены "Инструкцией по учету отпуска тепла электростанциями и предприятиями тепловых сетей" (М.: Энергия, 1976), а также автоматическими тепломерами (например, ТС-20), схемами на микропроцессорах и другими, но при этом величина ϵ должна удовлетворять требованиям пп. I.4, I.5.

3.2. В приложении в качестве примера приведена схема измерения КТЭ на серийно выпускаемых отечественной промышленностью приборах, обеспечивающая $\epsilon \approx 1,5\%$.

П р и л о ж е н и е

1. Схема измерения КТЭ на серийно выпускаемых средствах измерения, обеспечивающая $\epsilon \approx 1,5\%$, приведена на рисунке.

2. Схема измерения реализует формулу

$$Q = c_{\beta} \int_0^T [G_1(\tau)t_1(\tau) - G_2(\tau)t_2(\tau) - G_n(\tau)t_{x,\beta}(\tau)] d\tau \cdot 10^{-3},$$

где $G_1(\tau), G_2(\tau), G_n(\tau)$ - расходы прямой, обратной и подпиточной воды, т/ч;

$t_1(\tau), t_2(\tau), t_{x,\beta}(\tau)$ - температуры прямой, обратной и исходной воды в холодном источнике теплоснабжения, °С;

c_{β} - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·К);


T - отчетный период, ч;

τ - текущее время.

3. Схема основана на установке однотипных комплектов измерительных приборов на каждом из трубопроводов. Количество устанавливаемых комплектов измерительных приборов определяется технологической схемой теплоснабжения.

Приборы расхода γ и температуры воды β предназначены для оперативного контроля при управлении режимом работы тепловой магистрали и периодического эксплуатационного контроля всей схемы автоматического учета КТЭ.

Дополнительно к указанным на рисунке средствам измерения функциональная схема теплотехнического контроля тепловой магистрали должна быть оснащена приборами в соответствии с "Руководящими указаниями по объему оснащения тепловых электрических станций кон-

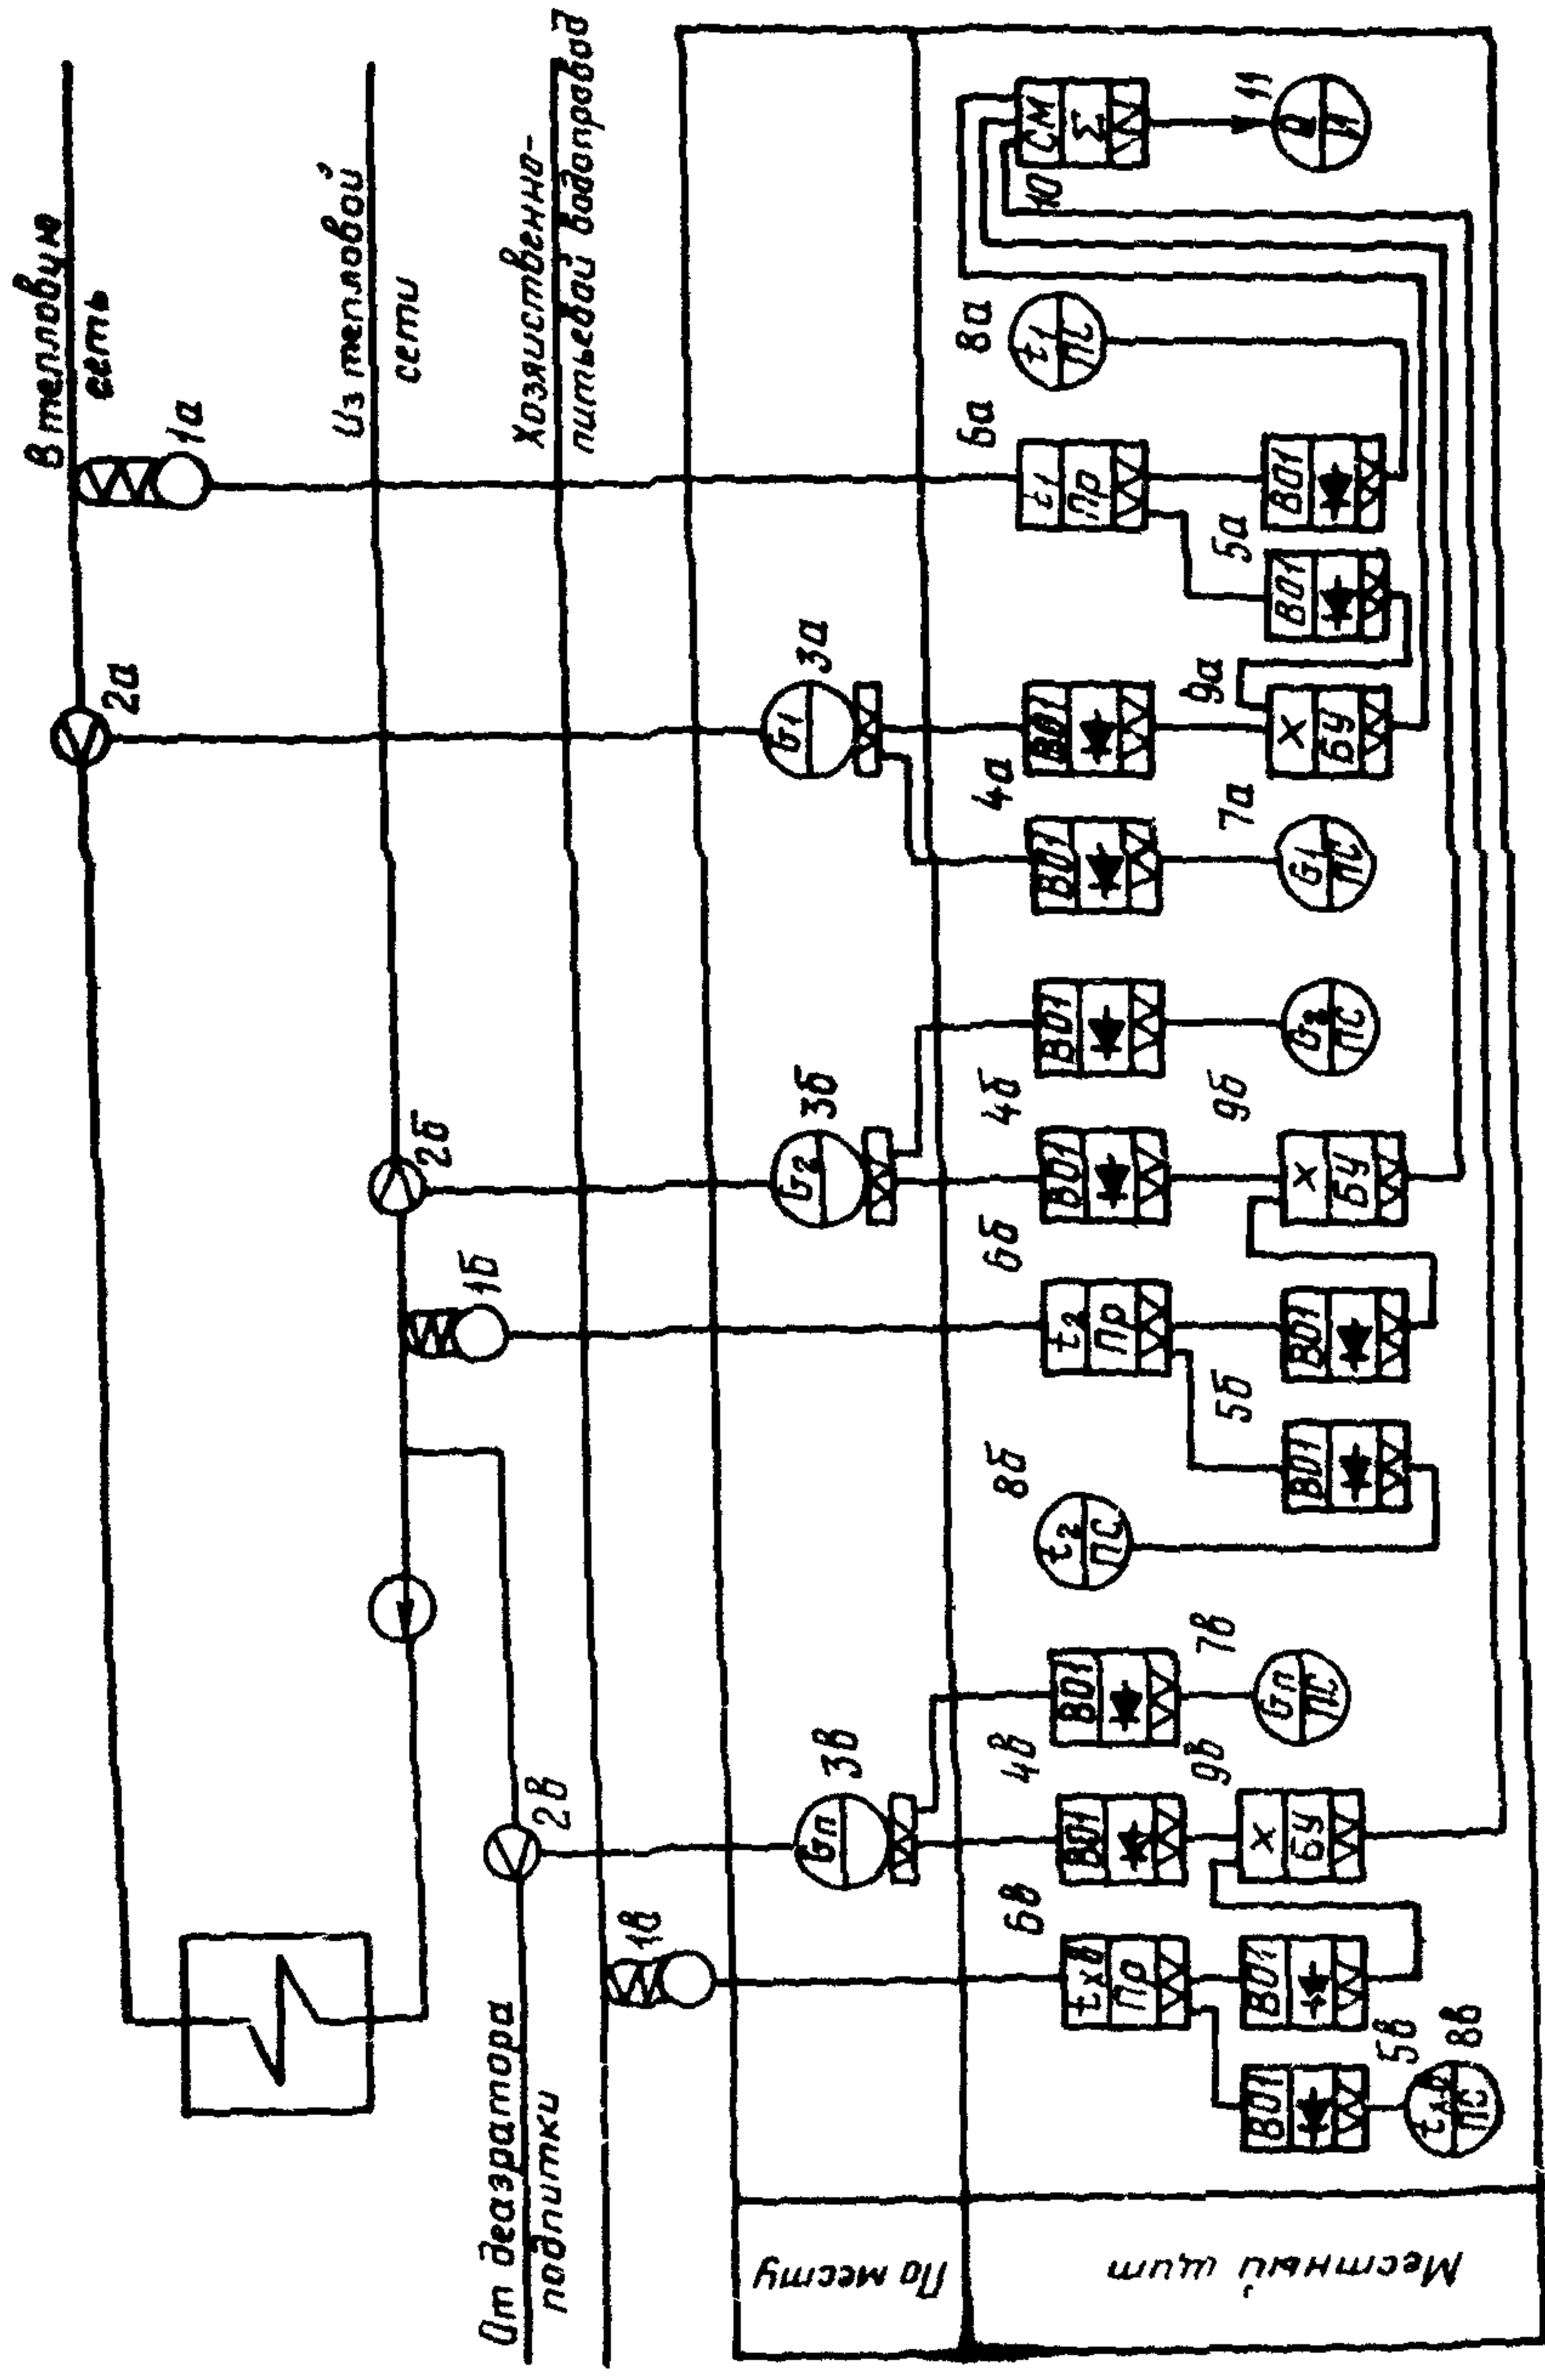

Функциональная схема автоматического учета КТЭ

трольно-измерительными приборами, средствами автоматического регулирования, технологической защиты, блокировки и сигнализации" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1969) для оперативного контроля при управлении режимом работы тепловой магистрали.

4. Номенклатура рекомендуемых средств измерения и их метрологические характеристики приведены в таблице.

5. Количество тепловой энергии, отпущенной за расчетный период, определяется по показаниям счетчика интегратора II

$$Q = m_Q (n_1 - n_2),$$

где n_1, n_2 - показания счетчика интегратора в начале и в конце расчетного периода;

m_Q - постоянная счетчика, определяемая по номинальным статическим характеристикам преобразования средств измерений КТЭ.

Номинальные статические характеристики преобразования должны быть линейными в рабочем диапазоне или линеаризованы с помощью функциональных блоков нелинейных преобразователей.

Для линейных номинальных статических характеристик преобразований

$$m_Q = \frac{c_B \cdot 10^{-3}}{m_1 m_3 m_6 m_9 m_{10} m_{11}},$$

где c_B - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·К);

m_1 - номинальный коэффициент преобразования термпреобразователя сопротивления I ГСП, Ом/°С;

m_3 - номинальный коэффициент преобразования сушающего устройства 2 и дифманометра 3, мА/(т/ч);

m_6 - номинальный коэффициент преобразования нормирующего преобразователя 6, мА/Ом;

m_9 - номинальный коэффициент преобразования блока умножения 9, мА/(мА)²;

m_{10} - номинальный коэффициент преобразования сумматора 10, мА/мА;

m_{11} - номинальный коэффициент преобразования интегратора II, численно равный отношению изменения показаний счетчика n в час при подаче на вход интегратора токового сигнала I мА, ед/(мА·ч).

НОМЕНКЛАТУРА РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

№ позиции (см. рисунок)	Наименование и назначение	Тип	Метрологические характеристики	Количество, шт.
1	2	3	4	5
1а; 1б; 1в	Термопреобразователь сопротивления ТСП для измерения температуры воды	ТСП-6097	Градусировка 100П. Класс точности I	3
2а; 2б; 2в	Сужающее устройство для измерения расхода воды	ДБ-0, 25*	Доверительная граница погрешности результата измерения $\Delta_c = 1\%$ при доверительной вероятности Р 0,95	3
3а; 3б; 3в	Дифманометр для измерения расхода воды	ДМЭР	Предел основной допустимой погрешности - I, 5%	3
4а; 4б; 4в 5а; 5б; 5в	Защитные диодные устройства для защиты от разрыва токовой цепи при отключении потребителей с силой сигнала 0-5 мА	ВО1	-	6
6а; 6б; 6в	Нормирующие преобразователи для линейного преобразования сопротивления термометра в унифицированный сигнал постоянного тока	ПТ-ТС-68	Предел основной допустимой погрешности - 0, 6%	3
7а; 7б; 7в	Измерительный прибор показывающий самопишущий для измерения температуры и расхода воды	НСУ-2-003	Входной сигнал постоянного тока 0-5 мА. Основная погрешность не более 0, 5% диапазона измерения. Вариация показаний не более 0, 5 абсолютного значения допустимой погрешности показаний. Основная погрешность записи не более 1% верхнего предела измерения	6

9а; 9б; 9в	<p>Блок умножения для определения мгновенного расхода КТЭ по трубопроводам</p>	АЗ1	<p>3</p> <p>Формула преобразования, мА: $I_{\text{вых}} = 0,2 I_1 I_2$ Основная погрешность преобразования не более 1% верхнего предела выходного сигнала</p>
10	<p>Блок суммирования токовых сигналов для определения мгновенного расхода отпущенного КТЭ</p>	А04	<p>1</p> <p>Номинальная статическая характеристика преобразователя, мА: $I_{\text{вых}} = \sum_{i=1}^3 K_i I_{\text{вх}i} + I_{\text{см}}$ Основная погрешность интегратора в диапазоне изменения входного сигнала от 0,5 до 5 мА (не более ±0,25% измеряемой величины)</p>
11	<p>Интегратор для учета КТЭ</p>	С-1М	<p>1</p>

№ 0,25 - условный диаметр трубопровода по ГОСТ 355-67.

6. Оценка погрешности измерения.

6.1. Исходные данные для оценки погрешности учета КТЭ определяются метрологическими характеристиками средств измерения и результатами их поверки.

6.2. Систематическая составляющая погрешности измерения должна быть исключена из результата измерения путем регулировки средств измерения и введения поправок. Неисключенные систематические погрешности средств измерения и погрешности поправок должны рассматриваться как случайные величины.

6.3. Оценка среднего квадратического отклонения результата измерения отпущенной тепловой энергии, %:

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{см}^2 + \sigma_{ин}^2 + \sum_{i=1}^3 q_i^2 (\sigma_{тс_i}^2 + \sigma_{ип_i}^2 + \sigma_{су_i}^2 + \sigma_{дм_i}^2 + \sigma_{бу_i}^2)},$$

где

$$q_i = \frac{Q_i}{Q};$$

Q_1 - количество тепла, отпущенного за отчетный период в подающий трубопровод, ГДж;

Q_2 - количество тепла, вернувшегося за отчетный период по обратному трубопроводу, ГДж;

$Q_3 = Q_n$ - количество тепла, поступившего за отчетный период с подпиточной водой при температуре воды в холодном источнике водоснабжения, ГДж. Значения Q_i берутся средними за год из расчета тепломагистрали;

$\sigma_{су_i}$ - оценка среднего квадратического отклонения результата измерения расхода воды сужающим устройством в i -м трубопроводе, определяется расчетным путем по Правилам 28-64, %;

$\sigma_{см}, \sigma_{ин}, \sigma_{тс_i}, \sigma_{ип_i}, \sigma_{дм_i}, \sigma_{бу_i}$ - оценки средних квадратических отклонений результатов измерений сумматором, интегратором, термопреобразователем сопротивления ГСП, нормирующим преобразователем, дифманометром и блоком умножения, берутся равными $1/2$ от доверительных границ погрешностей результатов измерения соответствующими средствами измерений, определенных на основании метрологических характеристик средств измерений и результатов поверки.