

ГОСТ Р 51047—97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**РЕЗЦЫ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ
И ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б3 11—96/424

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
М о с к в а**

ГОСТ Р 51047–97

Предисловие

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Институтом горного дела им.
А.А. Скочинского, Гипроуглемашем, ЦНИИПодземмашем**

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос-
стандарта России от 8 апреля 1997 г. № 127**

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1997

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль-
ного издания без разрешения Госстандарта России**

II

ГОСТ Р 51047–97

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.	1
3 Определения, обозначения и сокращения	3
4 Классификация, основные параметры и размеры.	4
5 Общие технические требования	7
6 Требования безопасности.	10
7 Правила приемки.	10
8 Методы контроля при испытаниях.	11
9 Транспортирование и хранение	16
10 Указания по эксплуатации.	16
11 Гарантии изготовителя.	16
Приложение А Определение прочности соединения армирующей вставки с державкой	17
Приложение Б Функциональная сетка для определения гранулометрического состава угля	18
Приложение В Применимость показателей в зависимости от метода испытаний	19

ГОСТ Р 51047—97

Введение

Необходимость разработки настоящего стандарта вызвана тем, что резцы для очистных и проходческих комбайнов являются продуктом массового производства, применяемым в различных отраслях промышленности, связанных с добычей полезных ископаемых — углей, солей, руд и т.п.

Поскольку резцы для очистных и проходческих комбайнов, эксплуатируемые, как правило, в подземных условиях, являются объектами повышенной опасности, их качество следует контролировать соответствующими испытаниями.

ГОСТ Р 51047—97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗЦЫ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ И ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ

Общие технические условия

Cutters for shearers and entry-driving machines.
General specifications

Дата введения 1998—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на резцы, применяемые для оснащения исполнительных органов очистных и проходческих комбайнов, эксплуатируемых в подземных условиях (далее — резцы).

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные параметры и размеры резцов, общие технические требования к резцам, представляющим собой группу однородной продукции, и методы контроля при их испытаниях.

Настоящий стандарт следует применять при всех видах испытаний резцов (в том числе сертификационных).

Требования, установленные в пунктах 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5 и разделе 6, являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.401—80 ГСИ. Классы точности средств измерений.
Общие требования

ГОСТ 9.014—78 (СТ СЭВ 992—78) ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

Издание официальное

ГОСТ Р 51047—97

ГОСТ 166—89 (СТ СЭВ 704-77 — СТ СЭВ 707-77, СТ СЭВ 1309—78, ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2093—82 (СТ СЭВ 2614—80) Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава

ГОСТ 2875—88 Меры плоского угла призматические. Общие технические условия

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 3882—74 (СТ СЭВ 1251—78, СТ СЭВ 5015—85, ИСО 513—75) Сплавы твердые спеченные. Марки

ГОСТ 4411—79 Изделия твердосплавные для горного инструмента. Технические условия

ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 7505—89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнецкие напуски

ГОСТ 8429—77 Бура. Технические условия

ГОСТ 8479—70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 9013—59 (СТ СЭВ 469—77, ИСО 6508—86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 16094—78 Угли бурье, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора эксплуатационных проб

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 20559—75 (СТ СЭВ 3913—82, ИСО 4489—78, ИСО 4884—78) Сплавы твердые, материалы керамические инструментальные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ОСТ 12.16.328—88 Система показателей качества продукции. Резцы для очистных комбайнов. Номенклатура показателей

ОСТ 12.44.165—80 Комбайны очистные узкозахватные. Резцы и гнезда для них. Типы и основные размеры

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями и обозначениями:

Резец — рабочий инструмент очистных и проходческих комбайнов, состоящий из державки и закрепленной в ней (на ней) армированной вставки или пластины (твердосплавных изделий).

Твердосплавные изделия — изделия, изготовленные из твердых сплавов различных марок по специальной технологии.

Радиальный резец (обозначение типа — Р) — резец, державка которого установлена перпендикулярно к поверхности резания (перпендикулярно к плоскости, проходящей через вектор скорости резания). Типовые признаки приведены в разделе 4.

Тангенциальный резец (обозначение типа — Т) — резец, державка которого установлена наклонно к поверхности резания (наклонно к плоскости, проходящей через вектор скорости резания). Типовые признаки приведены в разделе 4.

Тангенциальный неповоротный резец (обозначение исполнения — ТН) — резец, в процессе работы неподвижный относительно продольной оси державки.

Тангенциальный поворотный резец (обозначение исполнения — ТП) — резец в процессе работы подвижный относительно продольной оси державки (продольной оси гнезда резцодержателя).

Конструктивный вылет резца l — расстояние от опорной поверхности или места заделки резца в резцодержатель до перпендикуляра к продольной оси резца, проведенного через вершину режущей кромки.

Тангенциальный вылет резца m — расстояние от вершины режущей кромки до продольной оси державки.

Длина хвостовика l_1 — длина части резца, закрепленной в гнезде резцодержателя.

Прямоугольный хвостовик — хвостовик, имеющий прямоугольное сечение шириной H и толщиной B .

Круглый хвостовик — хвостовик, имеющий круглое сечение, определяемое диаметром D .

Угол заострения резца β — угол между передней и задней поверхностями режущей части резца в продольной плоскости его симметрии.

ГОСТ Р 51047—97

Задний конструктивный угол α — угол между задней поверхностью режущей части резца и перпендикуляром к продольной оси резца в продольной плоскости его симметрии.

Режущая способность резца H_w — удельная энергия резания эталонной породы или эталонного искусственного материала в регламентированном режиме. Параметры регламентированного режима резания — толщина h и ширина t стружки после прохода резца.

Прочность соединения армирующей вставки с державкой — сила сдвига (отрыва), установленная при разрушении соединения.

Прочность резца — сила разрушения хотя бы одного элемента резца, установленная при нагружении резца нагрузкой, указанной в технических условиях (далее — ТУ).

Относительная взрывобезопасность резца — длина пути резания испытуемым резцом эталонной породы в заданном режиме до взрыва эталонной метановоздушной среды.

4 КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

4.1 Резцы в соответствии с их конструктивными признаками (таблица 1) изготавливают следующих типов:

- Р — радиальные (рисунок 1);
- Т — тангенциальные.

Т а б л и ц а 1 — Конструктивные признаки типа резца

Тип резца	Задний конструктивный угол α , . . . °	Отношение m/l
Радиальный	Не более 20	Не менее 0,4
Тангенциальный	Не менее 45	Не более 0,2

4.1.1 Тангенциальные резцы изготавливают двух исполнений:

- ТН — неповоротные (рисунок 2);
- ТП — поворотные (рисунок 3).

4.1.2 Радиальные резцы изготавливают следующих типоразмеров: Р40, Р65, Р80, Р100.

Основные параметры и размеры для типоразмеров радиальных резцов — по ОСТ 12.41.165 в соответствии с данными, приведенными в таблице 2.

ГОСТ Р 51047—97

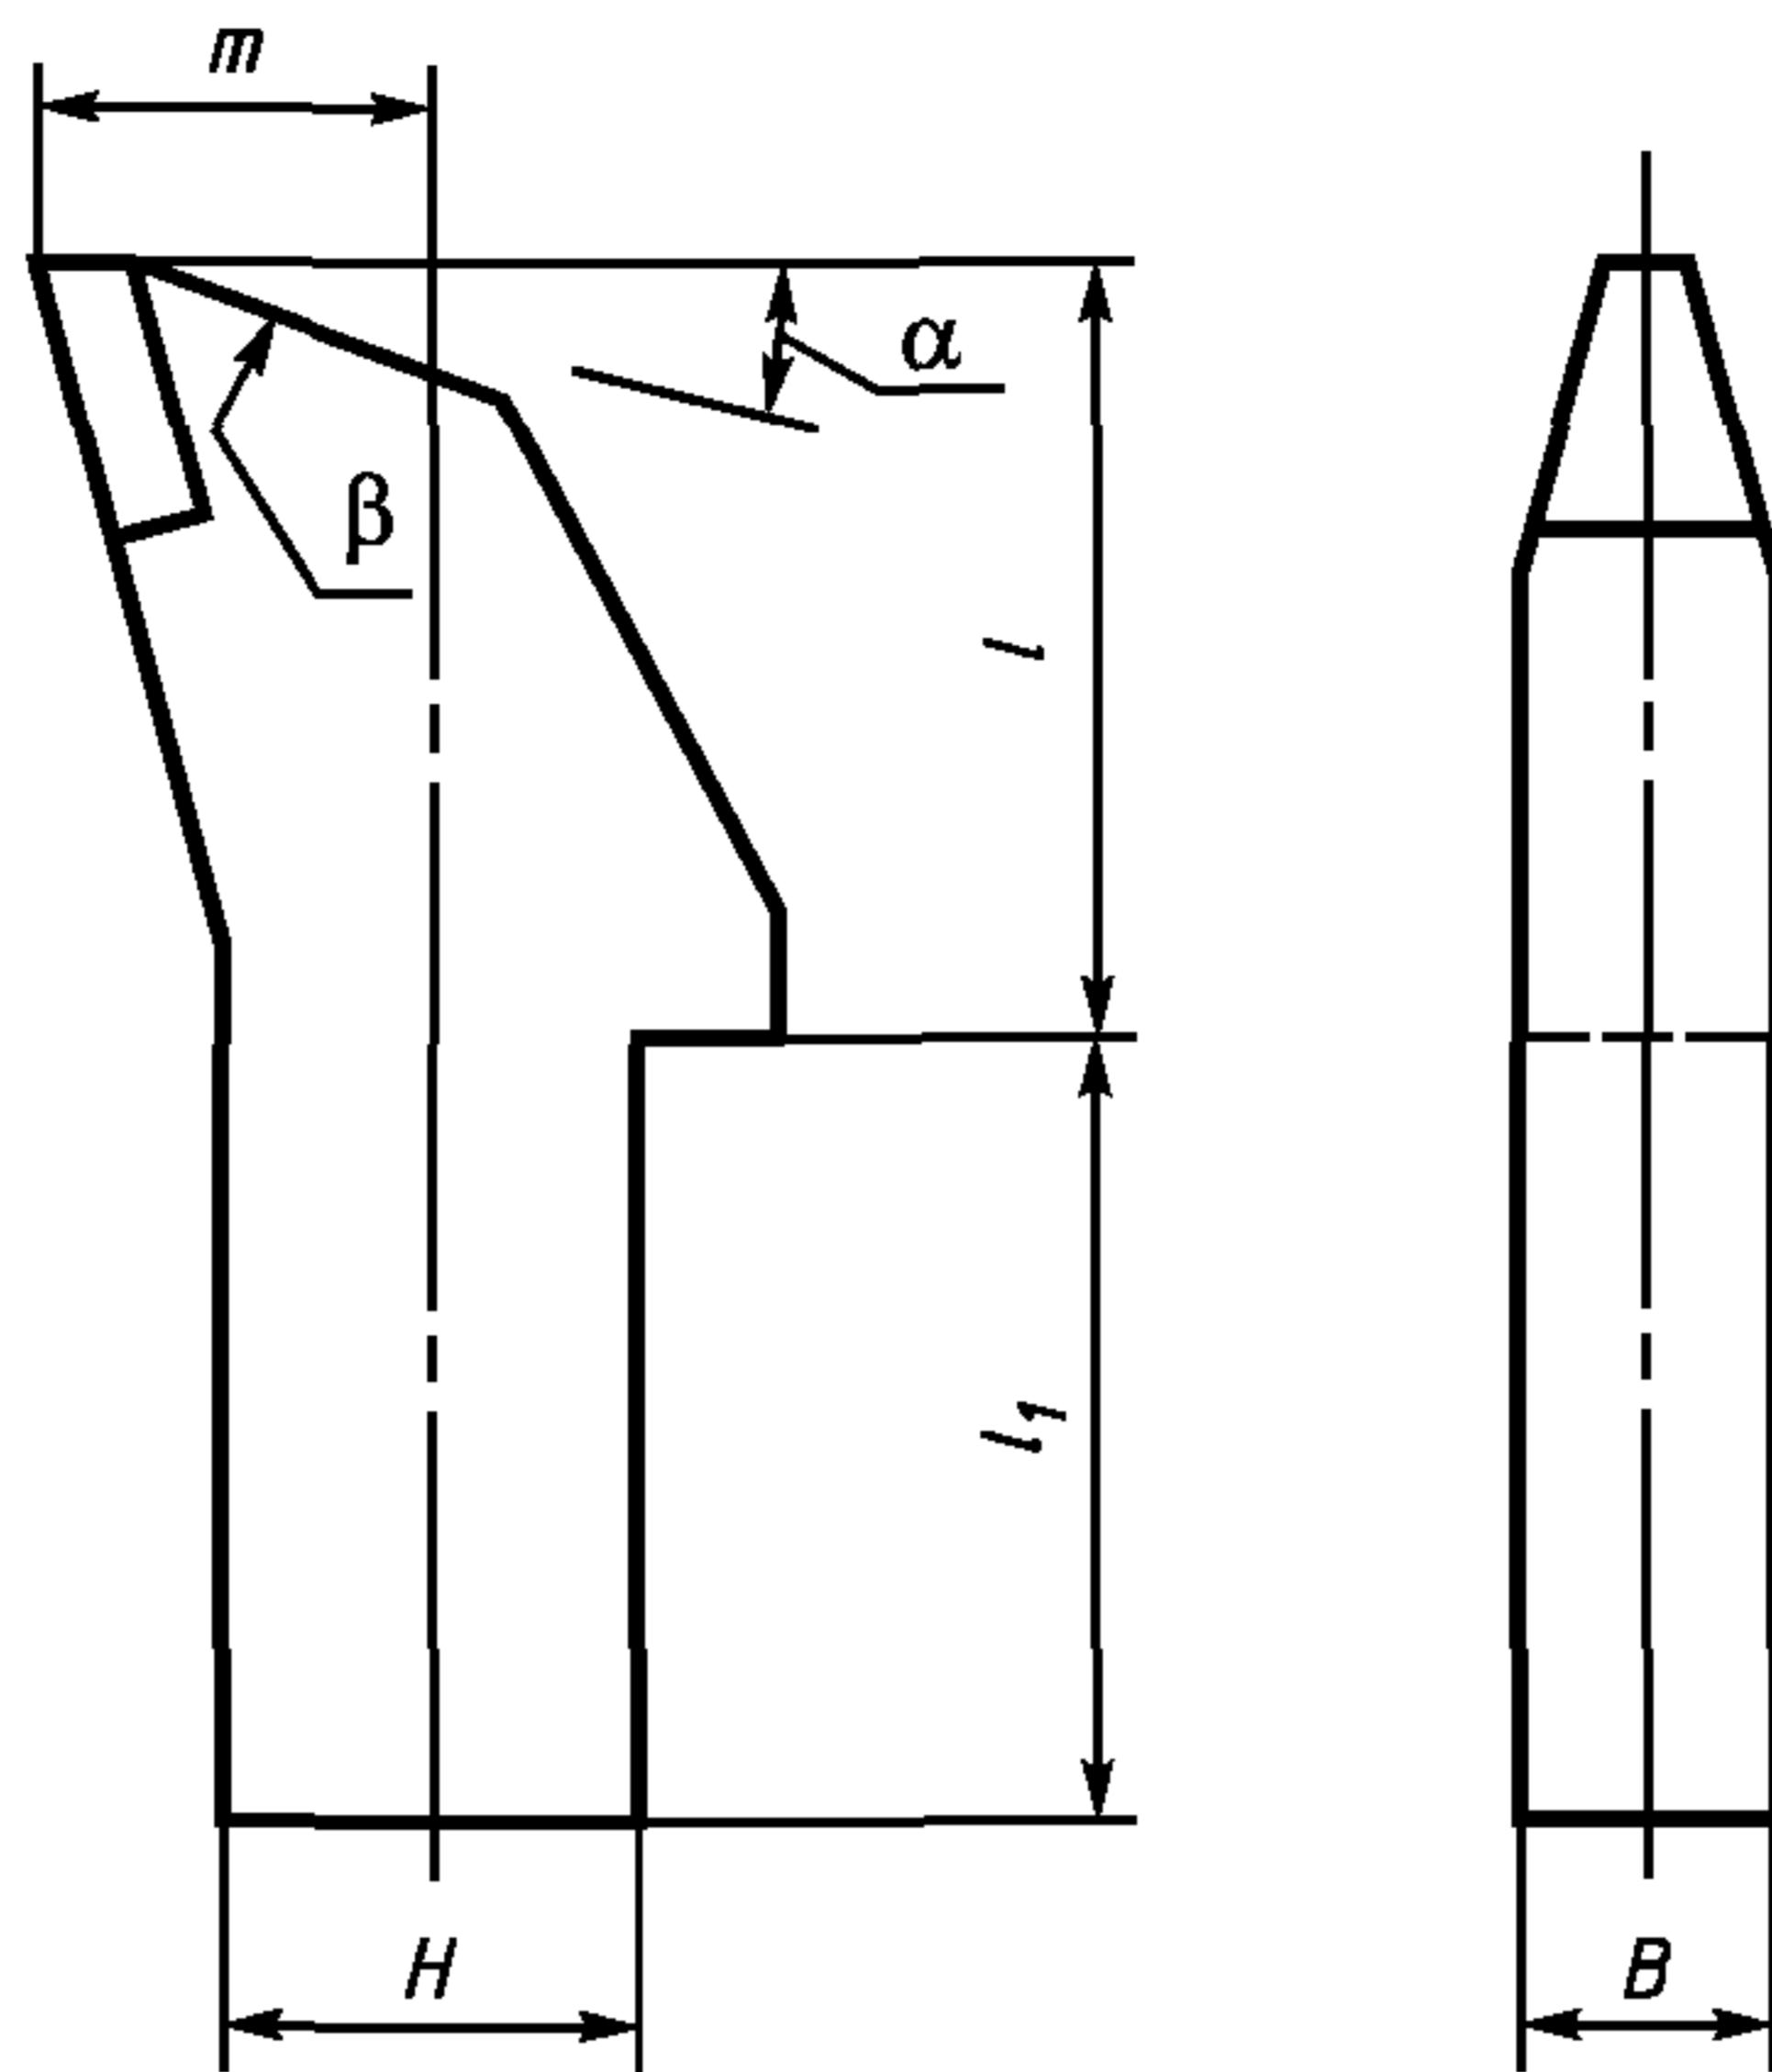


Рисунок 1 — Резец типа Р

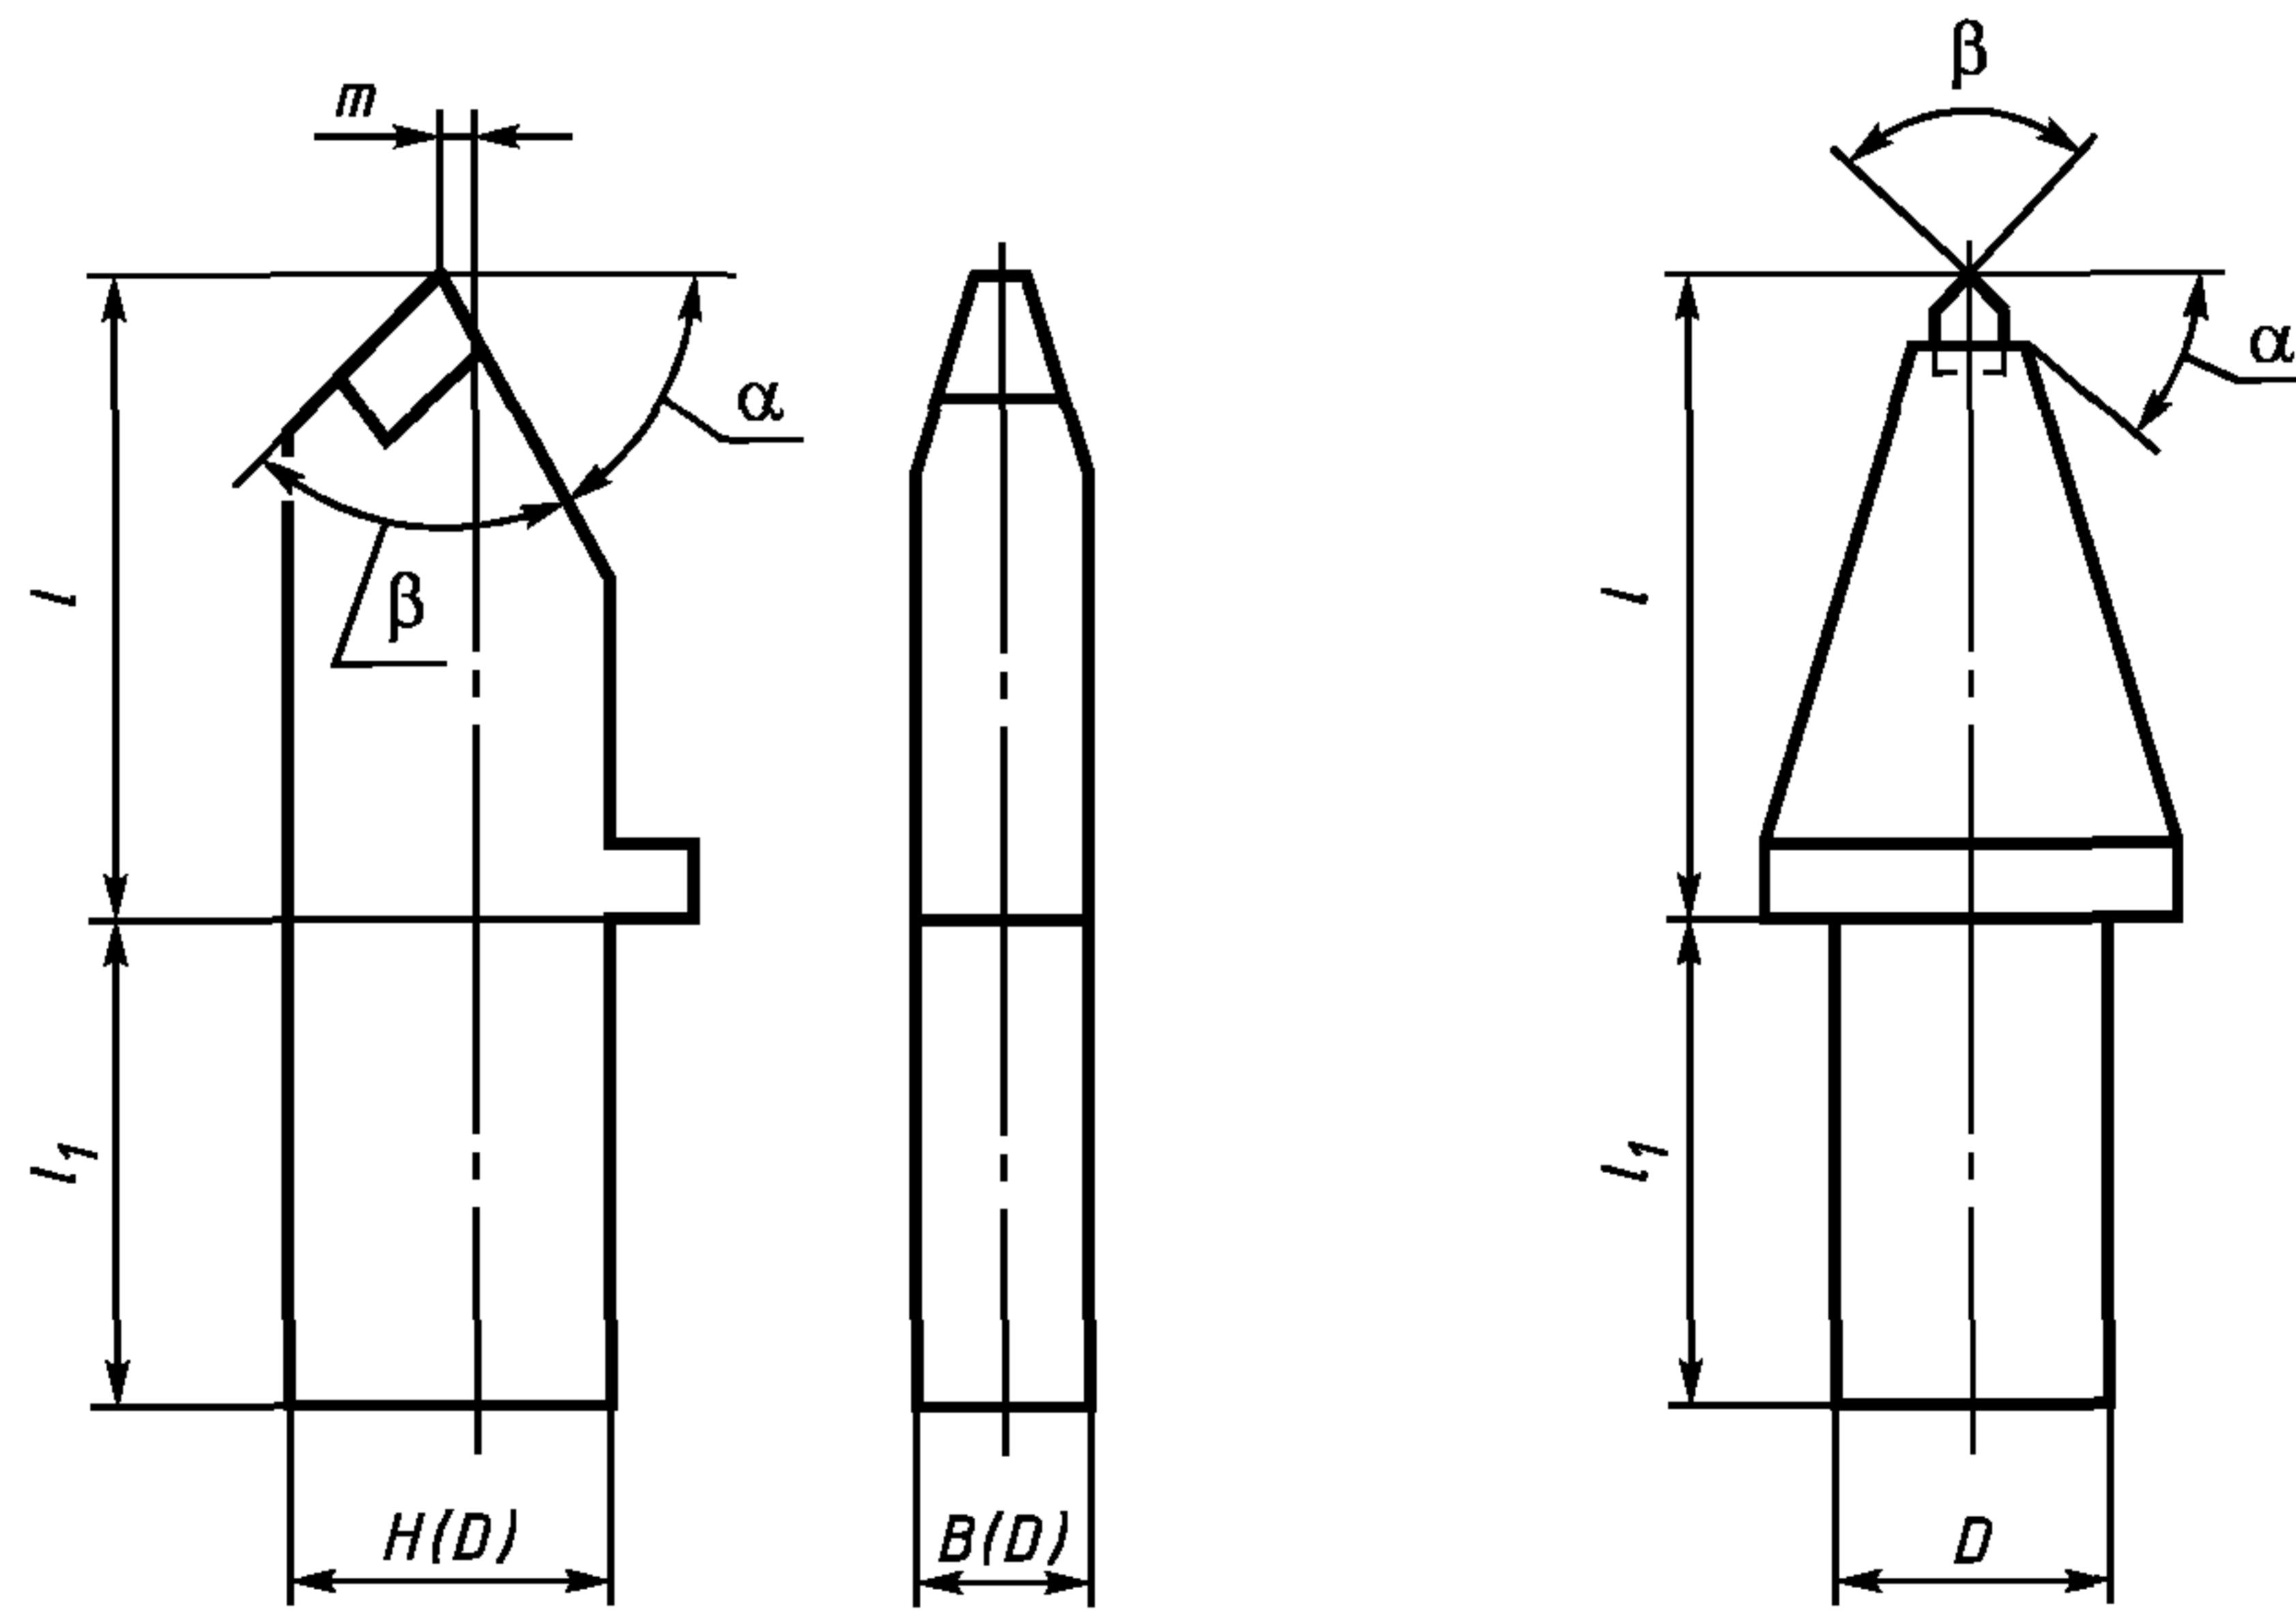


Рисунок 2 — Резец исполнения ТН

Рисунок 3 — Резец исполнения ТП

ГОСТ Р 51047—97

Т а б л и ц а 2 — Основные параметры и размеры радиальных резцов

Наименование параметра	Значения для типоразмеров			
	P40	P65	P80	P100
Конструктивный вылет резца l , мм	40	65	80	100
Отношение длины хвостовика к конструктивному вылету резца l_1/l	1,3—1,4	0,8—1,0	0,8—1,0	0,8—1,0
Размеры сечения прямоугольного хвостовика $B \times H$, мм	13×26	22×38	22×38; 25×41	25×41; 30×50

4.1.3 Тангенциальные неповоротные резцы изготавливают следующих типоразмеров: TH100, TH125, TH160.

Основные параметры и размеры для типоразмеров тангенциальных неповоротных резцов — по ОСТ 12.44.165 в соответствии с данными, приведенными в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Основные параметры и размеры тангенциальных неповоротных резцов

Наименование параметра	Значения для типоразмеров		
	TH100	TH125	TH160
Конструктивный вылет резца l , мм	100	125	160
Отношение длины хвостовика к конструктивному вылету резца l_1/l	0,75—1,0	0,75—1,0	0,8—1,0
Размеры сечения прямоугольного хвостовика $B \times H$, мм	—	25×41	30×50
Диаметр хвостовика D , мм	34; 38	38	38; 42

ГОСТ Р 51047—97

4.1.4 Тангенциальные поворотные резцы изготавливают следующих типоразмеров: ТП25, ТП32, ТП38.

Основные параметры и размеры для типоразмеров тангенциальных поворотных резцов — в соответствии с данными, приведенными в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Основные параметры и размеры тангенциальных поворотных резцов

Наименование параметра	Значения для типоразмеров		
	ТП25	ТП32	ТП38
Диаметр хвостовика D , мм	25	32 ¹⁾	38 ¹⁾
Конструктивный вылет резца l , мм	60—90	60—90	60—90
Длина хвостовика l_1 , мм	65—75	65—75	65—75

¹⁾ Допускается изготавливать резцы с хвостовиками диаметром 30 мм и ступенчатый хвостовик диаметром 38/30 мм для использования в исполнительных органах импортных очистных и проходческих комбайнов

5 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Характеристики (свойства) резцов должны определяться по ОСТ 12.16.328 показателями: назначения, надежности, экономного использования материалов.

5.1.1 В качестве показателей назначения должны быть приняты характеристики, отражающие:

- а) область применения по свойствам разрушаемой среды — сопротивляемость резанию и группа по строению пласта для резцов очистных комбайнов; прочность породы при одноосном сжатии, контактная прочность породы, ее абразивность для резцов проходческих комбайнов;
- б) область применения резцов по типам комбайнов — конструктивный вылет;
- в) эффективность разрушения — углы заострения и задний конструктивный, режущая способность;
- г) прочность резцов и их элементов — размеры сечения хвосто-

ГОСТ Р 51047—97

вика державки, прочность соединения армирующей вставки с державкой, прочность резца.

5.1.2 В качестве показателей надежности резцов должны быть приняты твердость державки, HRC, в зоне закалки и в зоне армирующей вставки и наработка до отказа, выраженная в единицах добычи при выемке или разрушенной горной массы при проходке, либо обратная ей величина — удельный расход резцов в штуках на 1000 т горной массы (шт./1000 т) или в штуках на кубический метр объема проходки (шт./м³).

5.1.3 В качестве показателей экономного использования материалов должны быть приняты удельная масса резца (кг/1000 т или кг/м³), удельная масса твердосплавной вставки (г/1000 т или г/м³).

5.2 Требования к сырью и материалам

5.2.1 Державки резцов изготавливают из сталей марок 30ХГСА, 35ХГСА, 40ХН по ГОСТ 4543. Использование сталей других марок допускается при наличии документации, оформленной в установленном порядке и разрешающей изготавливать резцы из сталей этих марок.

5.2.2 Резцы должны быть оснащены армирующими вставками из твердых сплавов марок ВК8В, ВК11ВК, ВК10КС, ВК12КС по ГОСТ 3882, ГОСТ 20559. Использовать для изготовления армирующих вставок твердые сплавы других марок допускается при наличии разрешающей документации, оформленной в установленном порядке.

5.2.3 Для пайки армирующих вставок применяют припой марки АНМц 03-4-2 или МНМц 68-8-2. Применение припоя других марок допускается при условии обеспечения прочности соединения армирующих вставок с державкой, предусмотренной технической документацией на конкретную конструкцию резца.

5.2.4 В качестве флюса при пайке применяют техническую буру по ГОСТ 8429. Использование других флюсов допускается при наличии разрешающей документации, оформленной в установленном порядке.

5.3 Требования к технологии изготавления

5.3.1 Качество поверхностей штампованных поковок державок резцов должно соответствовать ГОСТ 8479.

5.3.2 Точность изготовления штампованных поковок державок резцов должна быть не ниже 2-го класса точности по ГОСТ 7505.

5.3.3 Армирующую вставку следует крепить к державке резца

ГОСТ Р 51047—97

пайкой. В случаях применения других способов крепления вставки прочность ее соединения с державкой должна быть не ниже предусмотренной для паяного соединения.

5.3.4 Резцы должны быть подвергнуты термообработке — закалке в горячей среде. Допускается использование нагрева при пайке для термообработки. После термообработки твердость державки в зоне закалки должна быть 35 . . . 45 HRC. Разрешается распространение зоны закалки на всю длину резца и повышение твердости в зоне размещения армирующей вставки до 55 HRC.

5.3.5 После термообработки резцы должны быть очищены от наплыков припоя и флюса.

5.3.6 Суммарная длина разрыва слоя припоя не должна превышать 10 % его видимого периметра. При пайке армирующей вставки в открытый или полузакрытый паз не допускается разрыв слоя припоя на расстоянии $\frac{1}{3}$ длины вставки от вершины резца.

5.3.7 После пайки и термообработки армирующая вставка не должна иметь видимых трещин.

5.3.8 Для вставок, армируемых в открытый или полузакрытый паз, не допускается нависание по периметру пайки.

5.4 Маркировка и упаковка

5.4.1 Резцы должны иметь отличительную маркировку с указанием наименования и товарного знака предприятия-изготовителя, наносимую в местах, не подверженных износу.

5.4.2 Перед упаковкой резцы должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014 на срок не менее года.

5.4.3 Резцы должны быть упакованы в специальную тару массой брутто не более 50 кг, исключающую при транспортировании повреждение твердосплавных вставок. Допускается упаковка в дощатые неразборные ящики по ГОСТ 2991.

5.4.4 В каждое транспортное место должна быть вложена этикетка, в которой должны быть указаны товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, наименование резцов, штамп ОТК, дата выпуска.

5.4.5 На каждом отдельном транспортном месте должны быть нанесены:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование резцов;
- количество резцов и их масса;
- надпись «Не бросать».

ГОСТ Р 51047—97

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Резцы должны быть подвергнуты испытаниям на взрывобезопасность по методике раздела 8.

6.2 При подаче оросительной жидкости в зону контакта испытуемого резца с породой при резании до полного износа твердосплавной вставки должен быть исключен взрыв эталонной метановоздушной среды.

7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

7.1 При разработке и эксплуатации резцы должны быть подвергнуты в соответствии с ГОСТ 16504 предварительным, приемочным (межведомственным), квалификационным и эксплуатационным испытаниям. Конкретный перечень испытаний, которым должны быть подвергнуты резцы, определяется техническим заданием.

При изготовлении резцы должны быть подвергнуты приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.

7.2 Предварительные приемочные (межведомственные), квалификационные и эксплуатационные испытания резцов проводят по специальным методикам, разрабатываемым в соответствии с разделом 8 настоящего стандарта для резцов конкретных видов.

7.3 При приемо-сдаточных испытаниях резцов должны быть проверены:

7.3.1 Соответствие требованиям ТУ материалов, применяемых при изготовлении резцов.

7.3.2 Линейные и угловые размеры. Для проверки отбирают не менее пяти резцов от партии в 100 шт.

7.3.3 Прочность паяного соединения твердосплавной вставки с державкой. Для испытаний ежесменно отбирают по 3 резца от партии в 100 шт.

7.3.4 Твердость резцов после термообработки. Для испытаний ежесменно отбирают по 5 резцов от каждой установки для закалки или по 5 резцов от каждой партии в 100 шт.

7.3.5 Отсутствие наплавов припоя или флюса — на каждом резце.

7.3.6 Отсутствие разрывов слоя припоя — на каждом резце.

7.3.7 Отсутствие трещин на твердосплавных вставках. Для испытаний отбирают по 10 резцов от каждой партии в 100 шт.

7.3.8 При неудовлетворительных результатах проверки по одному из пунктов 7.3.3 — 7.3.7 должны быть проведены повторные испытания на удвоенном количестве резцов, взятых из той же партии.

ГОСТ Р 51047—97

7.3.9 При неудовлетворительных результатах повторной проверки бракуют всю контрольную партию резцов.

7.4 Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в год в объемах, установленных нормативной документацией на резец конкретного типа.

7.5 Применяемость показателей в зависимости от вида испытаний приведена в таблице В.1.

8 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

8.1 При испытаниях контролируют показатели резцов, приведенные в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 — Номенклатура показателей, методы контроля и средства измерений

Наименование показателя	Методы контроля и средства измерений при испытаниях
1 Габаритные размеры, мм	Измеряют наибольшую длину и ширину (диаметр) универсальными измерительными инструментами по ГОСТ 166, ГОСТ 427, ГОСТ 8.401
2 Конструктивный вылет l , мм, и длина хвостовика l_1 , мм	Измеряют универсальными измерительными инструментами по ГОСТ 166, ГОСТ 427, ГОСТ 8.401
3 Размеры сечения хвостовика $H \times B$, мм, или диаметр D , мм	Измеряют универсальными измерительными инструментами (по ГОСТ 166, ГОСТ 427, ГОСТ 8.401), предельными калибрами, шаблонами
4 Задний конструктивный угол α , . . . °	Измеряют универсальными измерительными инструментами (угломерами, угловыми мерами по ГОСТ 2875), шаблонами
5 Угол заострения β , . . . °	Измеряют универсальными измерительными инструментами (угломерами, угловыми мерами по ГОСТ 2875), шаблонами
6 Твердость державки в зоне закалки, в зоне армирующей вставки, HRC	По ГОСТ 9013

ГОСТ Р 51047—97

Продолжение таблицы 5

Наименование показателя	Методы контроля и средства измерений при испытаниях
7 Прочность соединения армирующей вставки с державкой, кг, кН	
7.1 Для резцов, армированных в открытый паз пластиной	Определяют на специальном испытательном стенде (далее — стенд) по значению равномерно распределенной статической нагрузки, приложенной к боковой грани армирующей вставки и направленной параллельно плоскостям спая. Нагружение производят до разрушения паяного соединения. Схема приложения статической нагрузки — по приложению А
7.2 Для резцов, армированных в закрытый паз цилиндрической (конусной) вставкой	Определяют на стенде при испытании отрезанной части головки резца по значению равномерно распределенной статической нагрузки, приложенной к основанию армирующей вставки в направлении ее оси
7.3 Для резцов, армированных вставками более сложных форм, чем по перечислению 7.1 и 7.2	Испытания проводят в соответствии с технической документацией на конструкцию резцов
8 Прочность резца, кН	Определяют на стенде путем вдавливания резца через режущую кромку в эталонную пластичеки деформируемую стальную пластину, установленную под углом 60° к направлению вдавливания. При испытаниях с нагрузкой, указанной в технической документации на резец, не должны разрушаться составные элементы резца
9 Суммарная длина разрыва слоя припоя, мм	Измеряют длины разрыва слоя припоя с помощью оптических приборов с увеличением в 2,5 . . . 4 ^х и вычисляют суммарную длину
10 Трещины и выколовывания кромок на твердосплавных вставках	Определяют визуально с помощью оптических приборов с увеличением в 2,5 . . . 4 ^х

Продолжение таблицы 5

Наименование показателя	Методы контроля и средства измерений при испытаниях
11 Нависание и западание армирующих вставок по задней и боковой поверхностям	Определяют визуально с помощью оптических приборов с увеличением в 2,5 . . . 4 ^к . Устанавливают наличие нависания и западания армирующих вставок
12 Режущая способность резца H_w , кВт · ч/м ³	Определяют на специальном стенде при резании образцов разрушаемых материалов и рассчитывают по формуле $H_w = 0,00272 \frac{Z}{t \cdot h}, \quad (1)$ <p>где Z — средняя сила резания испытуемым резцом, определяемая измерениями и регистрируемая динамометром с датчиками омического сопротивления, H;</p> <p>t и h — параметры регламентированного режима резания, определяемые измерениями штангенциркулем толщины (h, см) и ширины (t, см) стружки после прохода резца</p>
13 Удельный расход резцов $N_{уд}$:	<p>- очистных комбайнов, шт./1000 т;</p> <p>- проходческих комбайнов, шт./м³</p> <p>Определяют по результатам испытаний в производственных условиях, на основании общего расхода резцов (шт.) и объема добычи по горной массе (тыс. т) или объема проходки в плотном теле (м³) за время испытаний. В случае установки на исполнительных органах резцов разных типов (например в забойной и кутковой частях шнека) общую добычу или объем (ширину полосы, обрабатываемой этими резцами) вычисляют по формуле</p> $N_{уд} = \frac{\Sigma N}{Q}, \quad (2)$ <p>где ΣN — общий расход резцов за время испытания, шт.;</p> <p>Q — объем добычи (проходки) резцами данного типа за время испытания, тыс. т добычи или м³ проходки</p>

ГОСТ Р 51047—97

Продолжение таблицы 5

Наименование показателя	Методы контроля и средства измерений при испытаниях
14 Наработка на резец q в тоннах добычи или в объемах проходки, т или m^3	Рассчитывают по формуле $q = \frac{Q}{\Sigma N} \quad (3)$
15 Масса резца M_p , средняя, кг	Определяют по результатам взвешивания на технических весах (по ГОСТ 24104) 10 резцов испытуемой партии, отобранных случайным образом
16 Удельная масса резца, $M_{p,y}$, кг/1000 т (для очистных комбайнов) и $\text{кг}/m^3$ (для проходческих комбайнов)	Рассчитывают по формуле $M_{p,y} = M_p \cdot N_{уд}, \quad (4)$ где M_p — масса резца, кг; $N_{уд}$ — удельный расход резцов, шт./1000 т или шт./ m^3
17 Удельная масса твердосплавных вставок резцов $M_{t,y}$, кг/1000 т (для очистных комбайнов) и $\text{кг}/m^3$ (для проходческих комбайнов)	Рассчитывают по формуле $M_{t,y} = M_t \cdot N_{уд}, \quad (5)$ где M_t — масса твердосплавной вставки, кг. (Принимают по чертежу резца или определяют взвешиванием.); $N_{уд}$ — удельный расход резцов, шт./1000 т или шт./ m^3
18 Показатель приведенной степени измельчения угля при резании (K_m , 1/см), численно равный выходу (w , %) класса 0 — 1 мм при показателе способности к измельчению $m=1$	Анализируют ситовые составы проб разрушенного угля, отобранных при резании одиночным резцом или при работе добывчного комбайна, оснащенного резцами данного типа. Отбор эксплуатационных проб — в соответствии с ГОСТ 16094. Рассев осуществляют не менее чем на трех ситах с квадратными отверстиями в соответствии с ГОСТ 2093. Значения показателей K_m и w определяют в соответствии с данными, приведенными в приложении Б ¹⁾

Окончание таблицы 5

Наименование показателя	Методы контроля и средства измерений при испытаниях
19 Относительная взрывобезопасность, м	<p>Определяют по результатам испытаний на стенде, в замкнутом объеме которого, наполненном эталонной метановоздушной смесью, осуществляют резание испытуемым резцом в заданном режиме. Путь трения до взрыва вычисляют по формуле</p> $L = v_p t, \quad (6)$ <p>где L — путь трения, м; v_p — скорость резания, м/с; t — время резания, с</p> <hr/> <p>¹⁾ Только для оценки резцов очистных комбайнов</p>

8.2 Испытательные средства, средства измерений и контроля

8.2.1 Испытательные средства и средства измерений должны обеспечивать проверку резцов в соответствии с предложенными методами контроля, схемами и режимами нагружения, а также регистрацию значений необходимых параметров.

8.2.2 Испытательные средства должны быть аттестованы.

8.2.3 Для проведения испытаний применяют поверенные серийные средства измерений. Допускается использовать специальные средства измерений или контроля при условии обеспечения ими необходимой точности измерений.

8.2.4 Объемы испытаний, допустимые значения и погрешности параметров резцов в случаях, не указанных в настоящем стандарте, должны быть установлены в ТУ на эти резцы (для приемо-сдаточных и периодических испытаний), в методиках приемочных и квалификационных испытаний, а также в нормативной документации, регламентирующей сертификацию резцов.

ГОСТ Р 51047–97

8.3 Обработка и оформление результатов испытаний

8.3.1 Результаты испытаний должны быть обработаны для возможности сравнения их со значениями, установленными нормативной или технической документацией.

8.3.2 Результаты испытаний получают расчетом по формулам, приведенным в таблице 5, или путем измерений соответствующими средствами измерений с точностью, предусмотренной нормативными документами на эти средства измерений.

8.3.3 Для математической обработки данных применяют автоматизированную систему сбора и обработки информации на базе ЭВМ.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортировать резцы в заводской упаковке допускается транспортом любого вида.

9.2 Резцы хранят в заводской упаковке в закрытом помещении.

10 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 Исполнительные органы очистных и проходческих комбайнов должны быть оснащены набором резцов, предусмотренных принятой схемой. Для крепления резцов должны быть использованы средства крепления, предусмотренные нормативной документацией.

10.2 При перемещении очистного или проходческого комбайна исполнительный орган должен быть установлен в положение, исключающее удары резцов о забой.

10.3 Не допускается ударять металлическими предметами по армирующей вставке резца.

10.4 Не рекомендуется работа резцами, площадь затупления которых превышает установленную в ТУ на очистные и проходческие комбайны конкретных типов.

10.5 Вышедшими из строя считают резцы с разрушенной армирующей вставкой, изогнутыми или изломанными державками, а также имеющие предельное затупление, установленное в ТУ на очистные и проходческие комбайны конкретных типов.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель должен гарантировать значения показателей, предусмотренные в ТУ на резцы конкретных видов и типов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ АРМИРУЮЩЕЙ
ВСТАВКИ С ДЕРЖАВКОЙ**

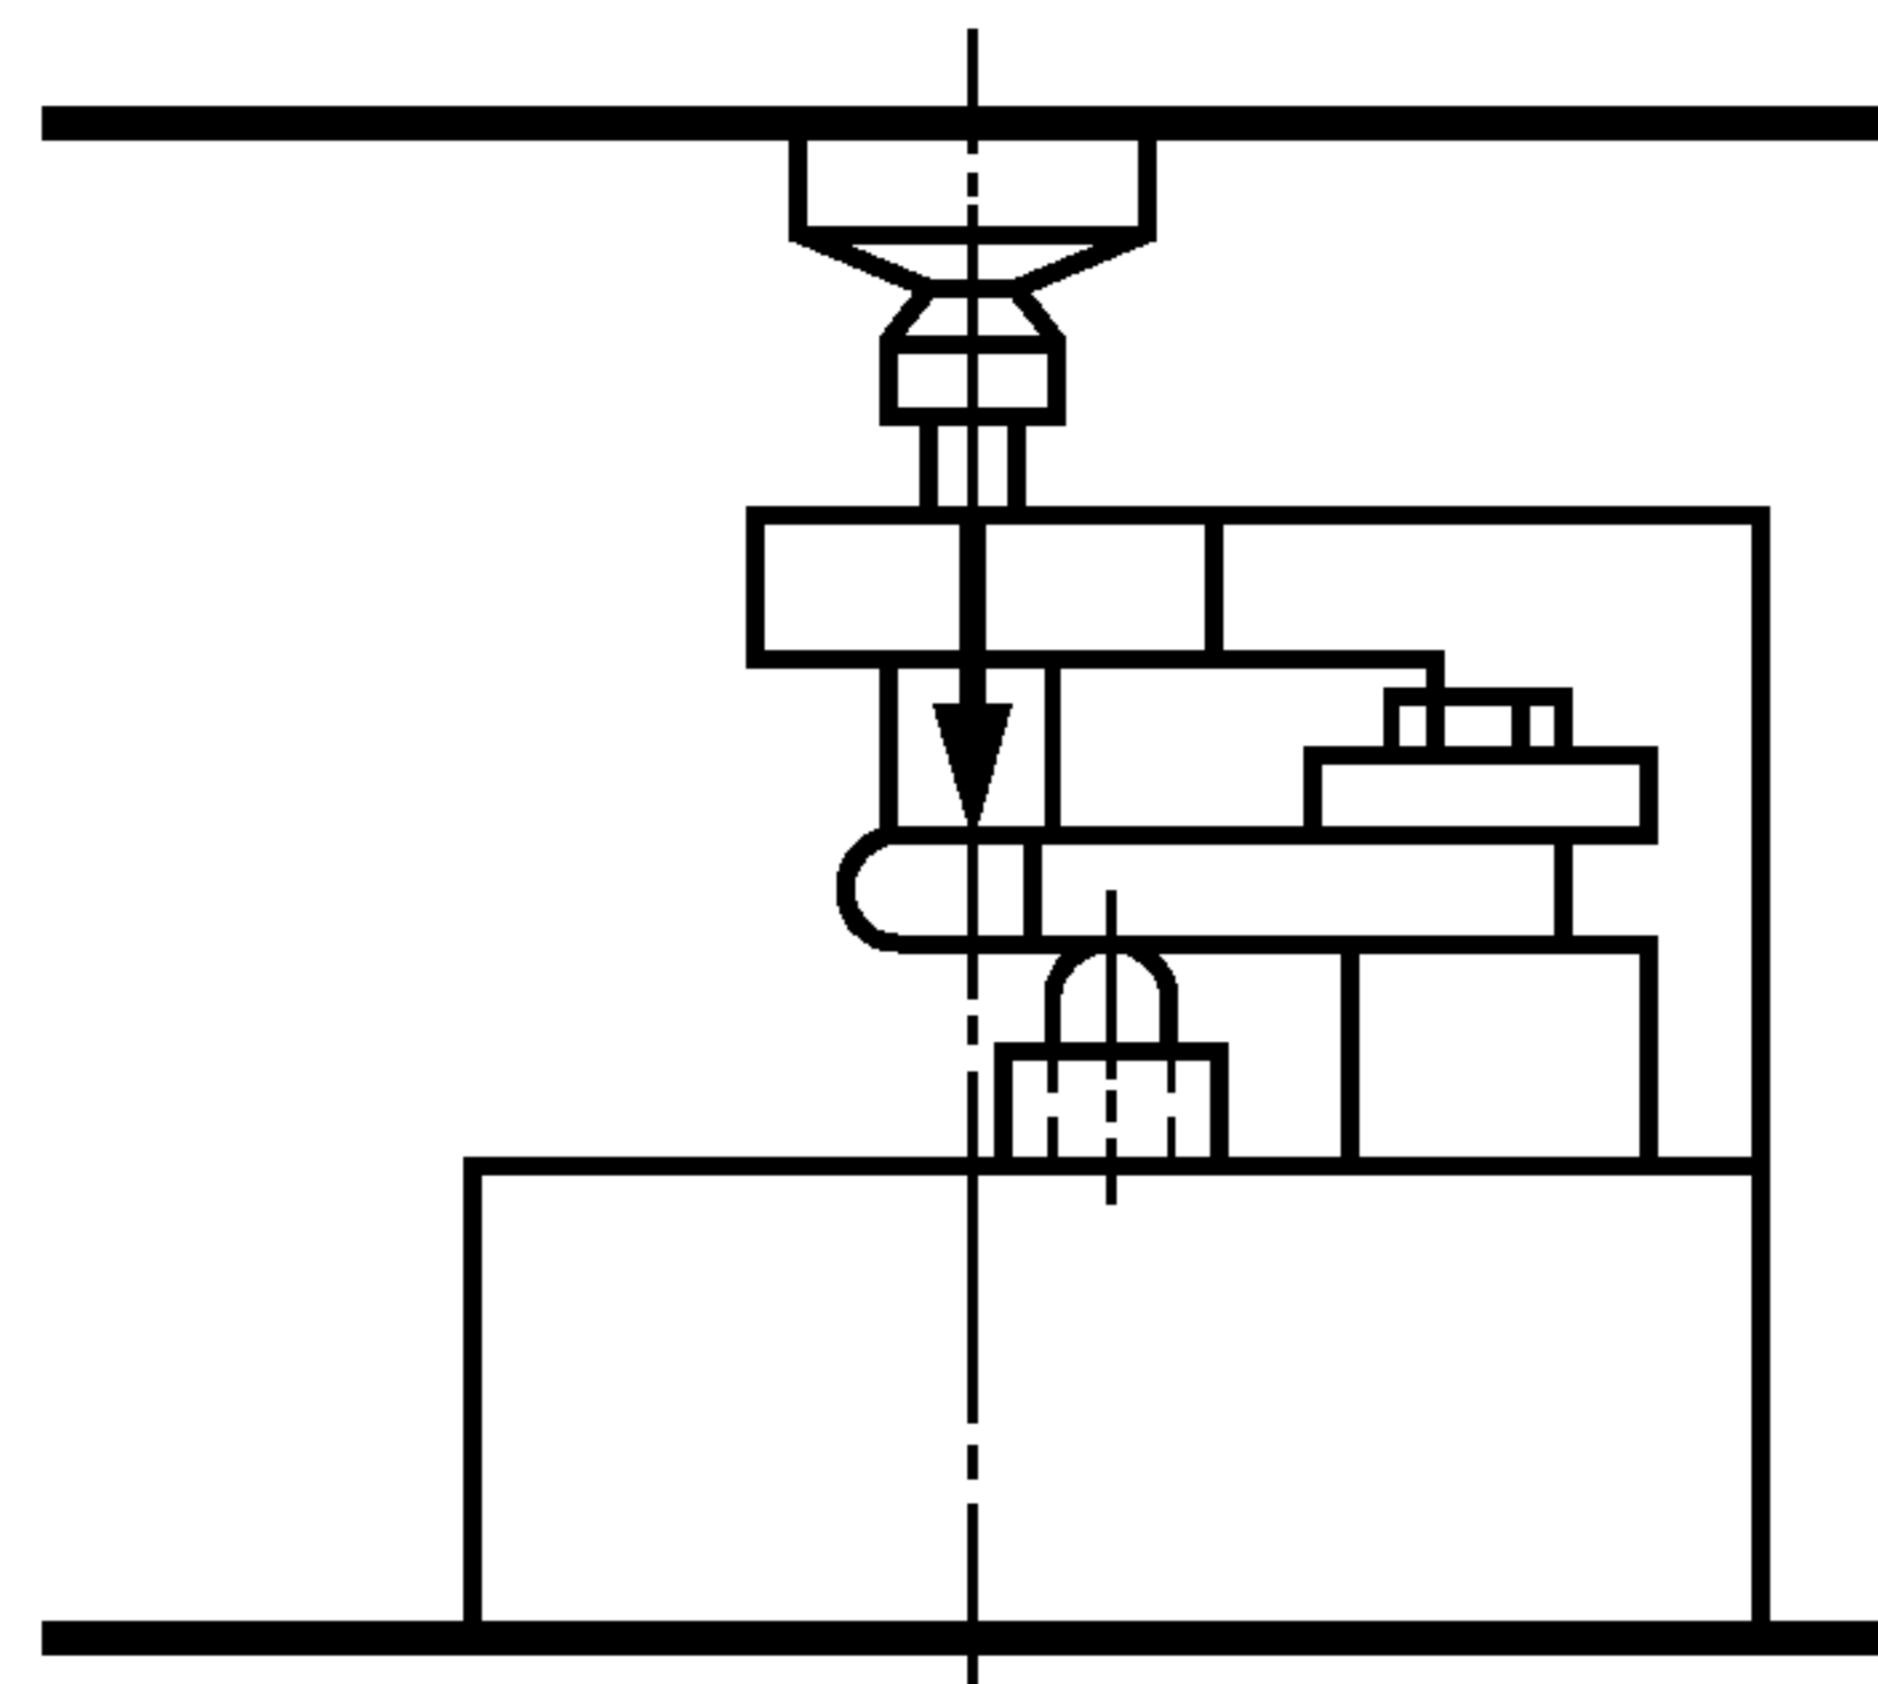


Рисунок А.1 — Схема определения прочности соединения армирующей вставки с державкой для резцов, армированных в открытый паз пластиной


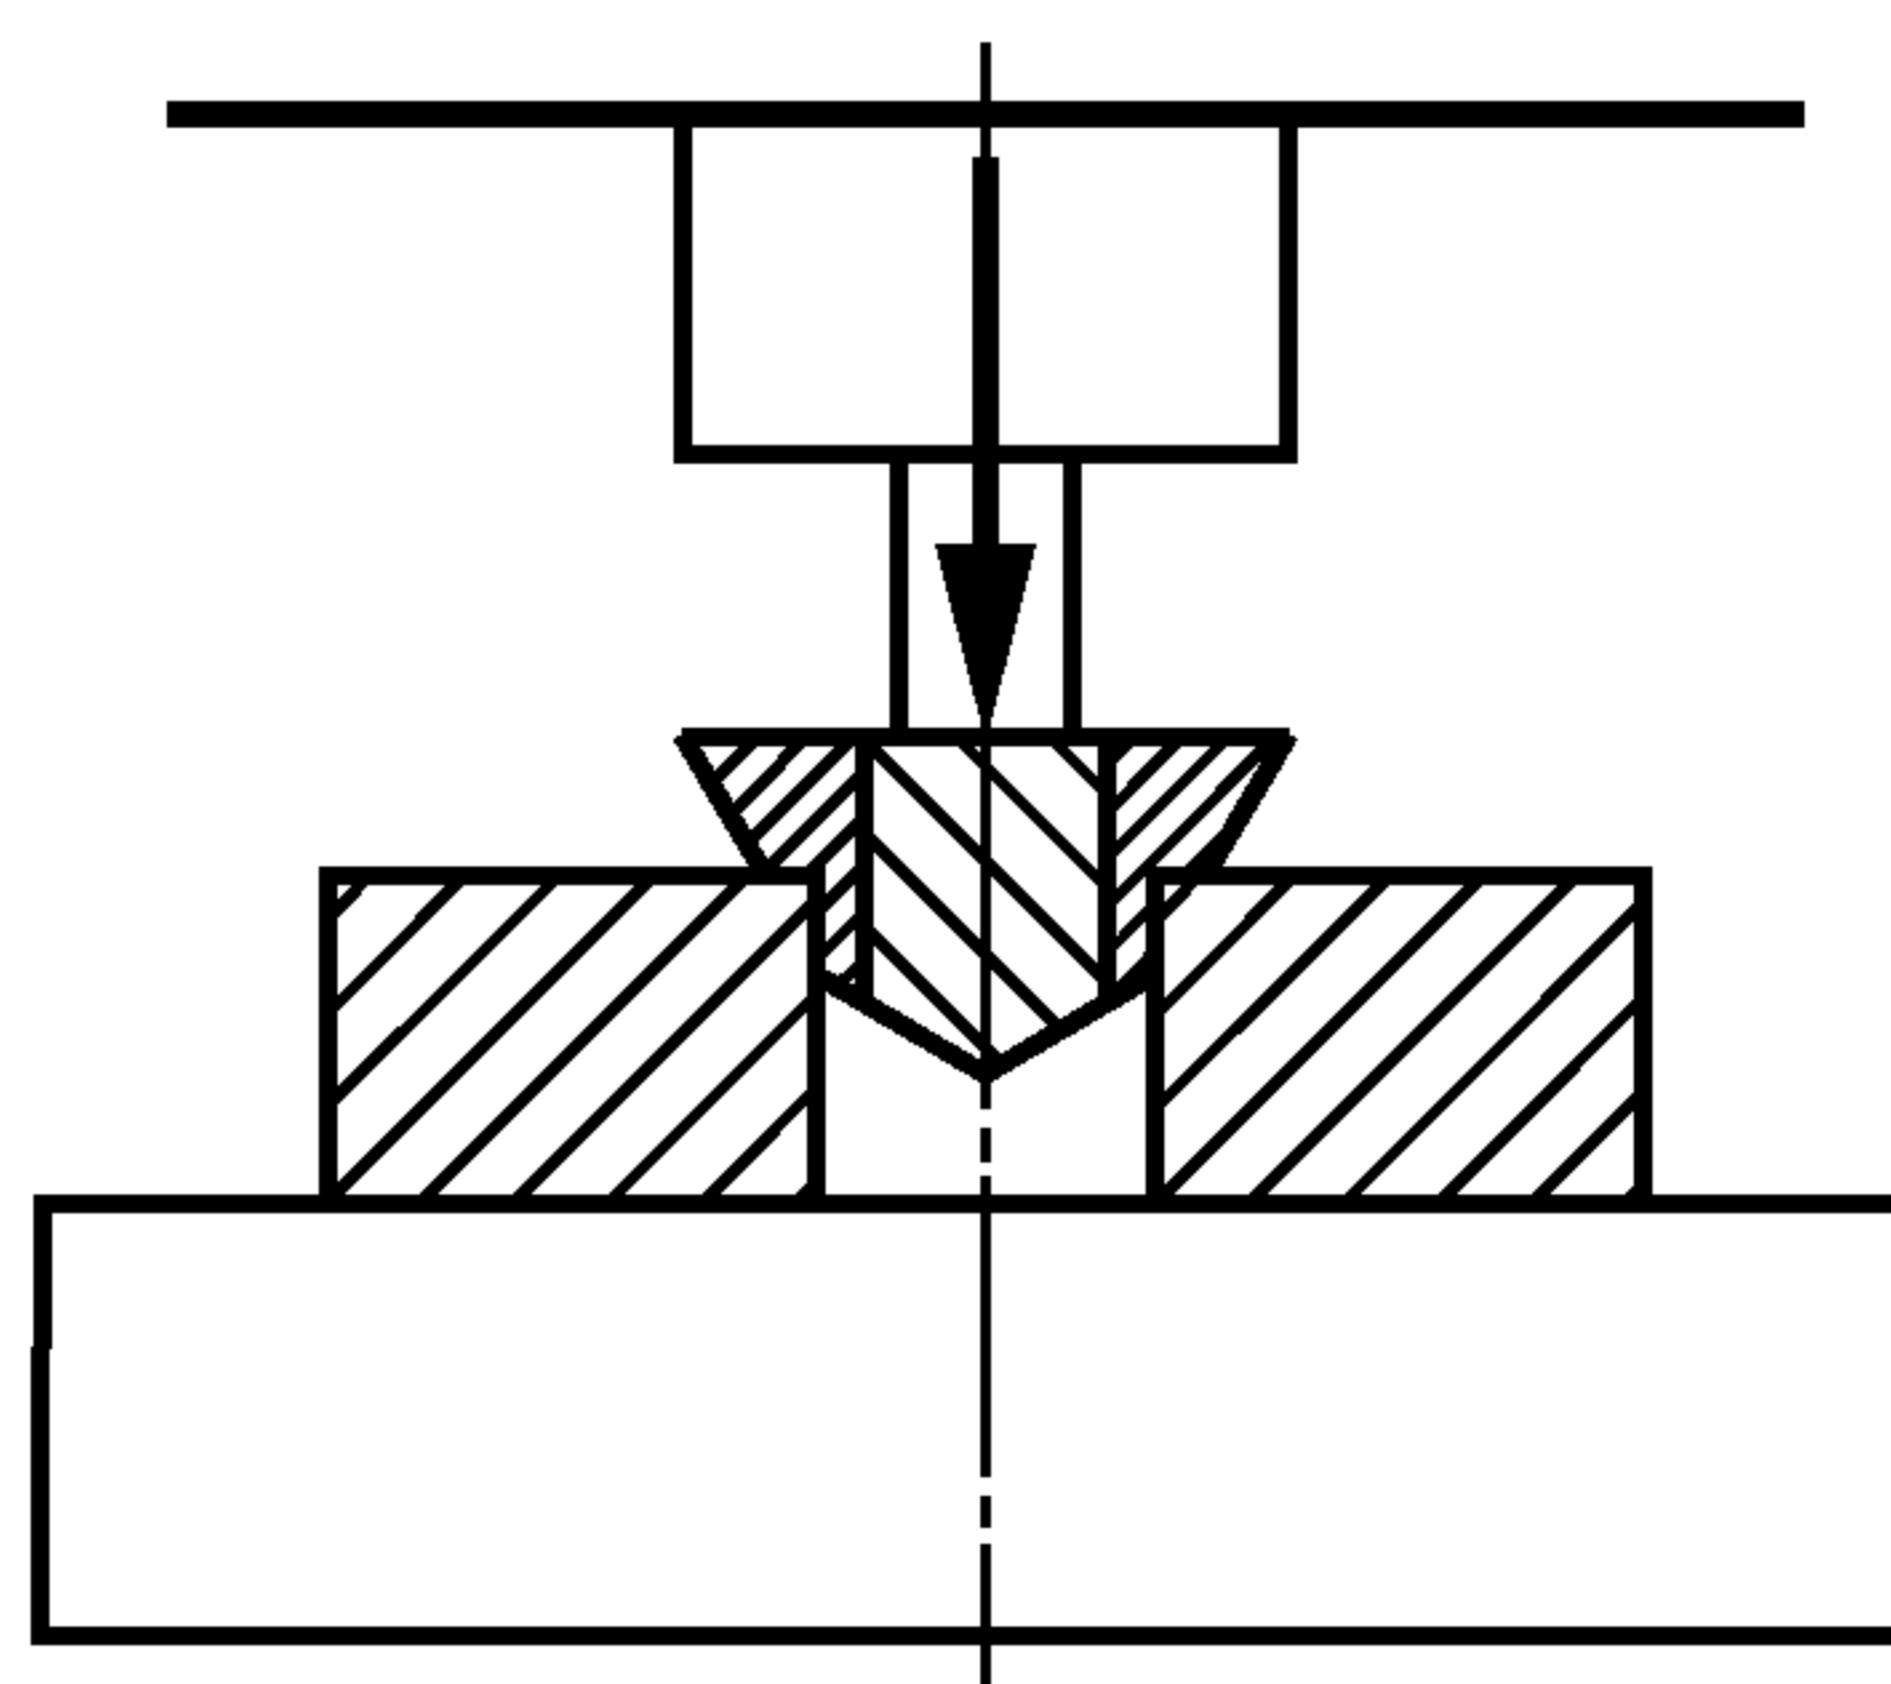


Рисунок А.2 — Схема определения прочности соединения армирующей вставки с державкой для резцов, армированных в закрытый паз цилиндрической вставкой

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА УГЛЯ**

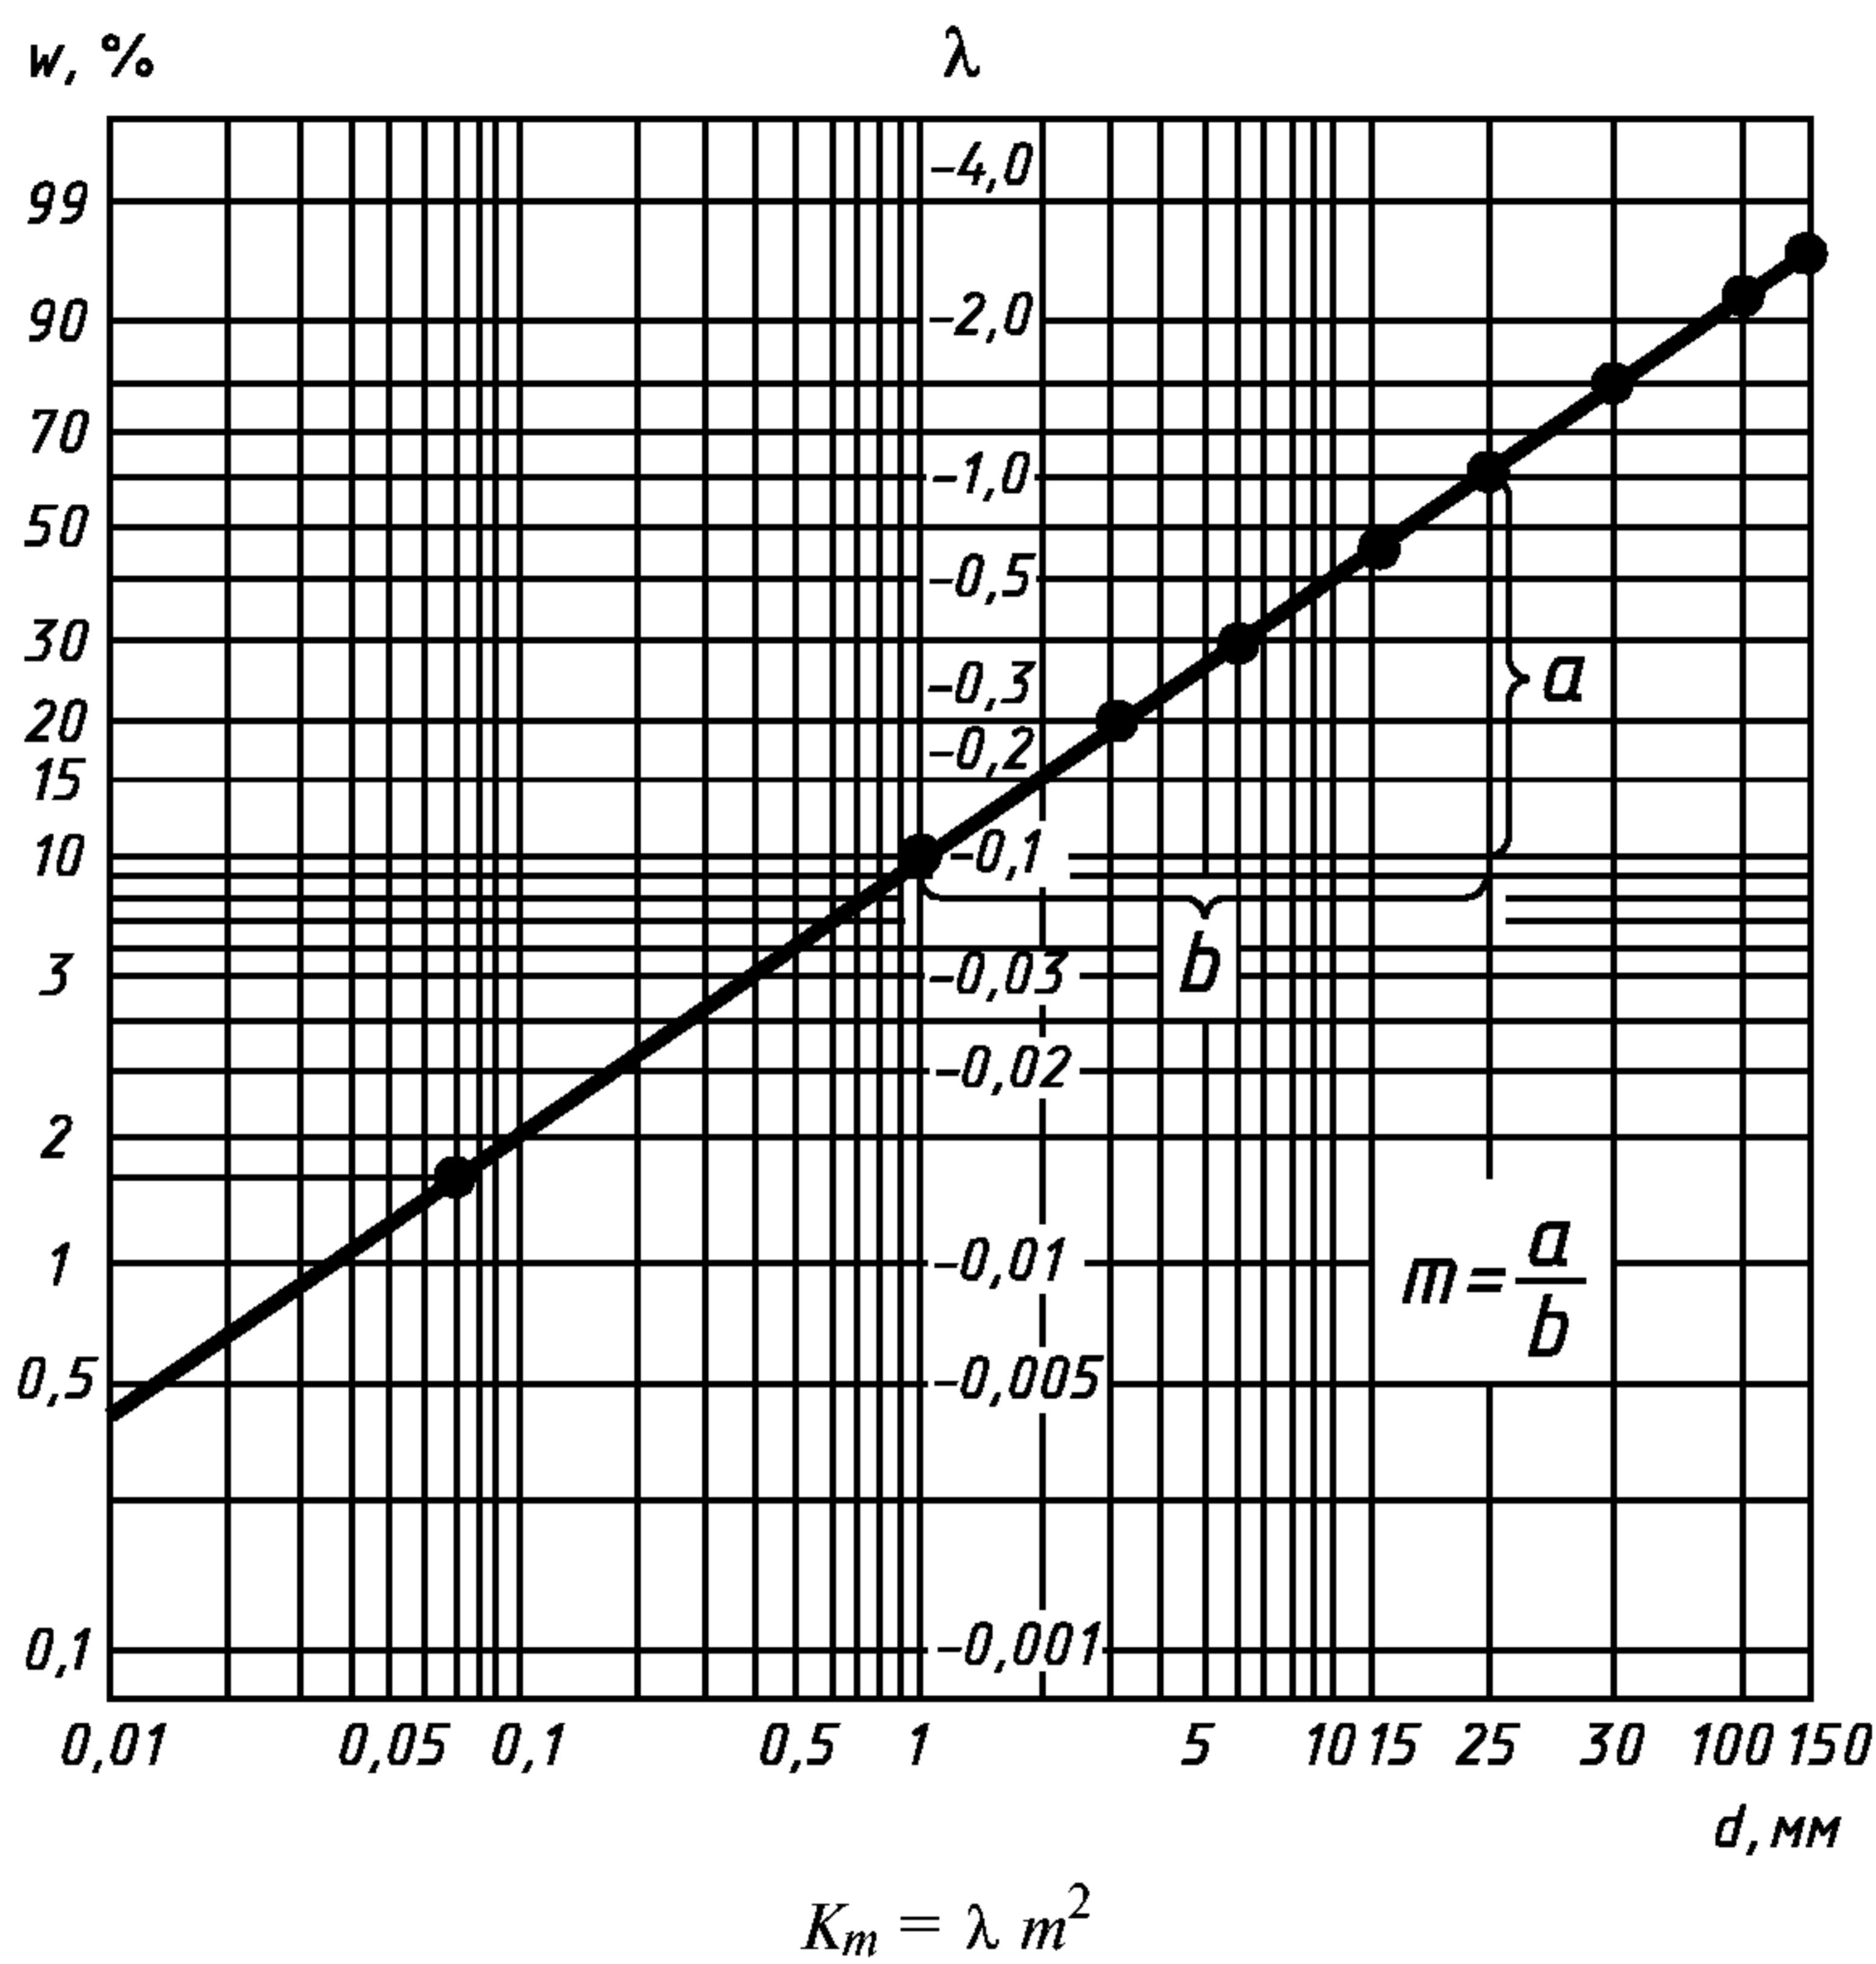

K_m — показатель приведенной степени измельчения угля при резании;
 λ — показатель степени измельчения угля, численно равный выходу угля класса 0—1 мм;
 w — выход угля класса 0—1 мм при показателе способности к измельчению $m=1$;
 d — размер отверстий контрольных сит;
 a и b — катеты прямоугольного треугольника на графике распределения гранулометрического состава угля

Рисунок Б.1 — Зависимость суммарного выхода подрешетного продукта от диаметров сит

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ

Таблица В.1

Наименование показателя	Виды испытаний					
	Предварительные	Примечные	Примо-сдачные	Квалификационные	Эксплуатационные	Сертификационные
1 Габаритные размеры	+	—	—	+	—	—
2 Конструктивный вылет и длина хвостовика	+	—	—	+	—	+
3 Размеры сечения хвостовика или диаметр	+	—	+	+	—	+
4 Задний конструктивный угол	+	—	+	+	—	—
5 Угол заострения	+	—	+	+	—	—
6 Твердость державки в зоне закалки, в зоне армирующей вставки, HRC	+	—	+	+	—	+
7 Прочность соединения армирующей вставки с державкой	+	—	+	+	—	+
8 Прочность резца	+	—	—	+	—	+
9 Суммарная длина разрыва слоя припоя	—	—	+	+	—	—
10 Трещины и выкрошивания кромок на твердосплавных вставках	—	—	+	+	—	—
11 Нависание и западание армирующих вставок по задней и боковой поверхностям	—	—	+	+	—	—
12 Режущая способность резца	—	+	—	—	—	+
13 Удельный расход резцов	—	+	—	—	+	—
14 Наработка на резец	—	+	—	—	+	—
15 Масса резца	+	—	—	—	—	—
16 Удельная масса резца	—	+	—	—	—	—
17 Удельная масса твердосплавных вставок резцов	—	+	—	—	—	—
18 Показатель приведенной степени измельчения угля при резании	—	+	—	—	—	—
19 Относительная взрывобезопасность	—	+	—	—	—	+

Причение — Знаком «+» отмечены показатели, значения которых контролируют при испытаниях данного вида; знаком «—» — значения которых не контролируют при испытаниях данного вида

ГОСТ Р 51047—97

УДК 622.2.33.05:006.354 ОКС 73.020 Г41 ОКП 31 4773

Ключевые слова: резцы, очистные и проходческие комбайны, классификация, параметры, размеры, технические требования, методы контроля

Редактор *Л.В. Афанасенко*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 28.04.97. Подписано в печать 15.05.97.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,30. Тираж 228 экз. С/Д 2361. Зак. 355.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва,
Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”
Москва, Лялин пер., 6