

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(госстрой СССР)

ТИПОВЫЕ  
**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ**  
**КАРТЫ**

РАЗДЕЛ 07

АЛЬБОМ 07.13

МОНТАЖ РАМ ФОНАРЕЙ И ШИП ПОКРЫТИЯ

16967-13  
ЦЕНА 4-41

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-443, Сивцева ул., 22  
Сдано в печать VIII 1961 г.  
Заказ № 8645 Тираж 750 экз.

## СОДЕРЖАНИЕ

7.02.01.03	Монтаж рам фонарей и плит покрытий в зданиях высотой до 15 метров гусеничными кранами	3
7.02.01.04	Монтаж рам фонарей и плит покрытия в зданиях высотой до 25 метров гусеничными кранами	12
7.02.01.05	Монтаж рам фонарей и плит покрытия в зданиях высотой до 35 метров гусеничными кранами	21
7.02.01.08	Укрупненная стендовая сборка секций фонарей из отдельных рам и плит покрытий	31
7.02.01.09	Монтаж укрупненных секций фонарей в зданиях высотой до 15 метров гусеничными кранами	41
7.02.01.10	Монтаж укрупненных секций фонарей в зданиях высотой до 25 метров гусеничными кранами	54
7.02.01.11	Монтаж укрупненных секций фонарей в зданиях высотой до 35 метров гусеничными кранами	67
7.02.01.12	Монтаж башенным краном МСК-8-20 укрупненной и промежуточной секции фонаря в зданиях высотой до 15 метров	81
7.01.04.34	Монтаж зенитных фонарей из оргстекла одноэтажных промышленных зданий	93
7.02.01.13	Монтаж металлических подкрановых балок зданий высотой до 25 м стреловыми кранами	97
06.7.01.05.36	Монтаж малоуклонных покрытий промзданий из сборных железобетонных преднапряженных плит "П" размером 3x18 м	105

# ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на монтаж рам фонарей и плит покрытия в зданиях высотой до 25 метров гусеничными кранами

Т Т К  
7-02-01-04  
07. 13. 02

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на монтаж гусеничным краном марки СКГ-50 рядовой металлической рамы фонаря и связанных с ней плит покрытия в зданиях высотой +21,0 /до 25 метров/ с 24-метровыми пролетами и сеткой колонны 6 × 24 м

## II. Технико-экономические показатели.

Трудоемкость монтажа рамы фонаря и 4-х плит покрытия типа ПНС-10 - 2,1 ч/дней.

Выработка одного рабочего в смену:

- А) на монтаже металлических рам фонарей - 0,43 т. металлоконстр.
- Б) на монтаже плит покрытия размером 1,5 × 6 м.  
- 3,2 м<sup>3</sup> сборного железобетона.

Затраты машино-смен работы гусеничного крана марки СКГ-50 - 0,3 маш./смен.

Потребность в электроэнергии 19,4 квт./час.

Разработана трестом  
"Оргтехстрои"  
Главприолжскстрой  
Минстроя СССР

Утверждена  
Техническими управлениями  
Минстроя СССР  
Минпромстроя СССР  
Минтяжстроя СССР  
"1" декабря 1969 г.  
№ 1

Срок  
введения  
"1"  
января 1970 г.

## III. Организация и технология строительного процесса

1. До начала монтажа рам фонарей должны быть выполнены следующие работы:
  - произведена чистка и планировочные работы внутри объекта по данным визирочных отметок;
  - на время строительства объекта проложена временная дорога из сборных железобетонных плит от существующей дороги до строящегося объекта;
  - разработан график монтажа стропильных ферм и плит покрытия, связанный со схемой и графиком монтажа рам фонаря;
  - организованы по этому графику и схеме монтажа рам фонаря завоз, складирование и монтаж стропильных ферм и плит покрытия сначала в двух осях /I-I, 2-2/, а в дальнейшем по каждой оси в отдельности, чередуя с монтажом рам фонарей;
  - доставлены в зону монтажа необходимые монтажные приспособления, инвентарь и инструмент, а также подмости и шаблон для удобства приварки постоянных распорок (см. чертеж № );
  - доставлены и складированы в радиусе действия монтажного крана необходимые материалы и изделия для монтажа рам фонаря с принятым шагом /одна рама фонаря, 4 плиты покрытия, 3 постоянные распорки, 4 боковых уголка для крепления фонарных переплетов и др./.

Доставку на объект изделий рекомендуется осуществлять:
 

- А) рам фонаря - на трайлере, оборудованном кассетой;
- Б) распорок, уголков, связей и других штучных изделий - на бортовой автомашине; плит покрытий - на плитовозе.

Доставленные на объект рамы фонарей устанавливаются вертикальной в кассетах /см. лист № 6/; плиты покрытий складируются в штабелях на подкладках - в зоне действия башенного крана.

2. Для монтажа рам фонарей и плит покрытия принят гусеничный кран марки СКГ-50 с расчётом, чтобы им можно было производить монтаж железобетонных стропильных ферм, имеющих вес 11,2 т, с оптимальным вылетом стрелы крана 9 метров.

3. Перед подъёмом рамы фонаря на место необходимо:
 

- А) подготовить и установить шаблон на стапле в зоне работы

гусеничного крана /см. чертеж шаблона на листе № 1/;

б/ с помощью шаблона приварить постоянные распорки к монтируемой раме;

в/ установить металлические подмости над пролетом, где будет монтироваться рама фонаря /после приварки узлов рамы фонаря и постоянных распорок подмости с помощью блочка убираются/.

Подъем рамы фонаря должен производиться при помощи специальной траверсы ПИ "Промстальконструкции" /чертеж 1968 г. Р-15/, с которой спускаются два троса, несущих вес рамы фонаря и три тонких тросяка /ф 6 мм/, предназначенных для поддержания свободного конца постоянных проектных распорок /см. лист № 2/ в местах приварки уголка-фиксатора.

Для подъема плит покрытия применен четырехветвевой строп грузоподъемностью 3 тонны.

4. Установленная на место рама фонаря и распорки прихватываются электросваркой с установленных ранее металлических подмостей /средний узел фермы/ и плит покрытия /распорки и крайние стойки рамы/.

Примечание. На схеме монтажа рамы фонаря указано крепление первой рамы с помощью временных подкосов со струбцинами.

5. Укладка и электроприхватка плит покрытия производится с приставных лестниц, устанавливаемых сбоку фонаря, против крайних его стоек и с плит покрытия ранее смонтированных рам фонаря. С этих же лестниц должна производиться установка и электроприхватка верхних боковых уголков для навески фонарных переплетов. В первую очередь укладываются и прихватываются электросваркой крайние плиты покрытия, с которых потом будет удобней производить укладку и электроприхватку средних плит покрытия.

6 Во время укладки плит покрытия нужно следить за правильным и полным их опиранием согласно требованиям проекта.

#### IV. Организация и методы труда рабочих

1. Работа по монтажу рам фонарей и плит покрытия выполняется бригадой монтажников, состоящей из 7 человек:

монтажника - звеневого 6 разряда - 1 чел. (1)

монтажников 5 разряда - 2 чел. (2 и 3)

монтажника, имеющего права сварщика

5 разряда - 1 чел. (4)

монтажника - строповщика 5 разряда - 1 чел. /5/  
монтажников - строповщиков 4 разряда - 2 чел /6 и 7/

из них 4 человека /монтажники 1, 3, 6, 7/ должны работать вверху /на месте установки монтируемых изделий/, а три /монтажники 2, 4 и 5/ - внизу.

Начинает работу монтажник-строповщик, который подводит к кассете с рамами фонаря подвешенную на кране подъемную траверсу и при помощи монтажника /2/ зацепляет ею раму фонаря; затем устанавливает раму на стендовую площадку для приварки трех проектных постоянных распорок и уголка фиксатора, располагаемого на другом конце распорок.

С окончанием приварки распорок монтажником /4/, монтажник-строповщик /5/ вместе с монтажником /2/ зацепляет тросами траверсы постоянные распорки и, убедившись в надежности крепления, подает команду подъема.

На высоте 20-30 см. над уровнем подъема рамы фонаря два монтажника /1 и 3/ с плит покрытия стропильных ферм и металлических подмостей направляют её на место установки и опускают; так же при помощи монтажников /6 и 7/ закрепляют "электроприхватками" после выверки и с приставных лестниц отсоединяют траверсу.

Затем производится установка боковых уголков и монтаж плит покрытия, а за ними окончательная приварка узлов рам фонаря, распорок и т.д... выполняемая монтажниками-электросварщиками /6 и 7/ вслед за монтажом и в перерывах строповки и подъема элементов монтажа.

2. График производства работ составлен на монтаж одной рамы фонаря и связанных с ней четырех плит покрытия. Все последующие работы аналогичны.

3. Правила техники безопасности помещены в СНиП III-А. 11-62.

При производстве монтажных работ требуется обратить внимание на следующее:

а) все грузоподъемные и талежные средства /кран, стропы, струбцины и т.д./ перед началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны проверяться и испытываться, согласно требованиям Гостехнадзора;

б) при выполнении работ на высоте монтажники должны прикреплять себя предохранительными поясами;







в) монтаж разрешается производить только под руководством бригадира или мастера.

07.13.02

Схема монтажа рам фонарей  
М-б: 1:400



Разрез II-II

3

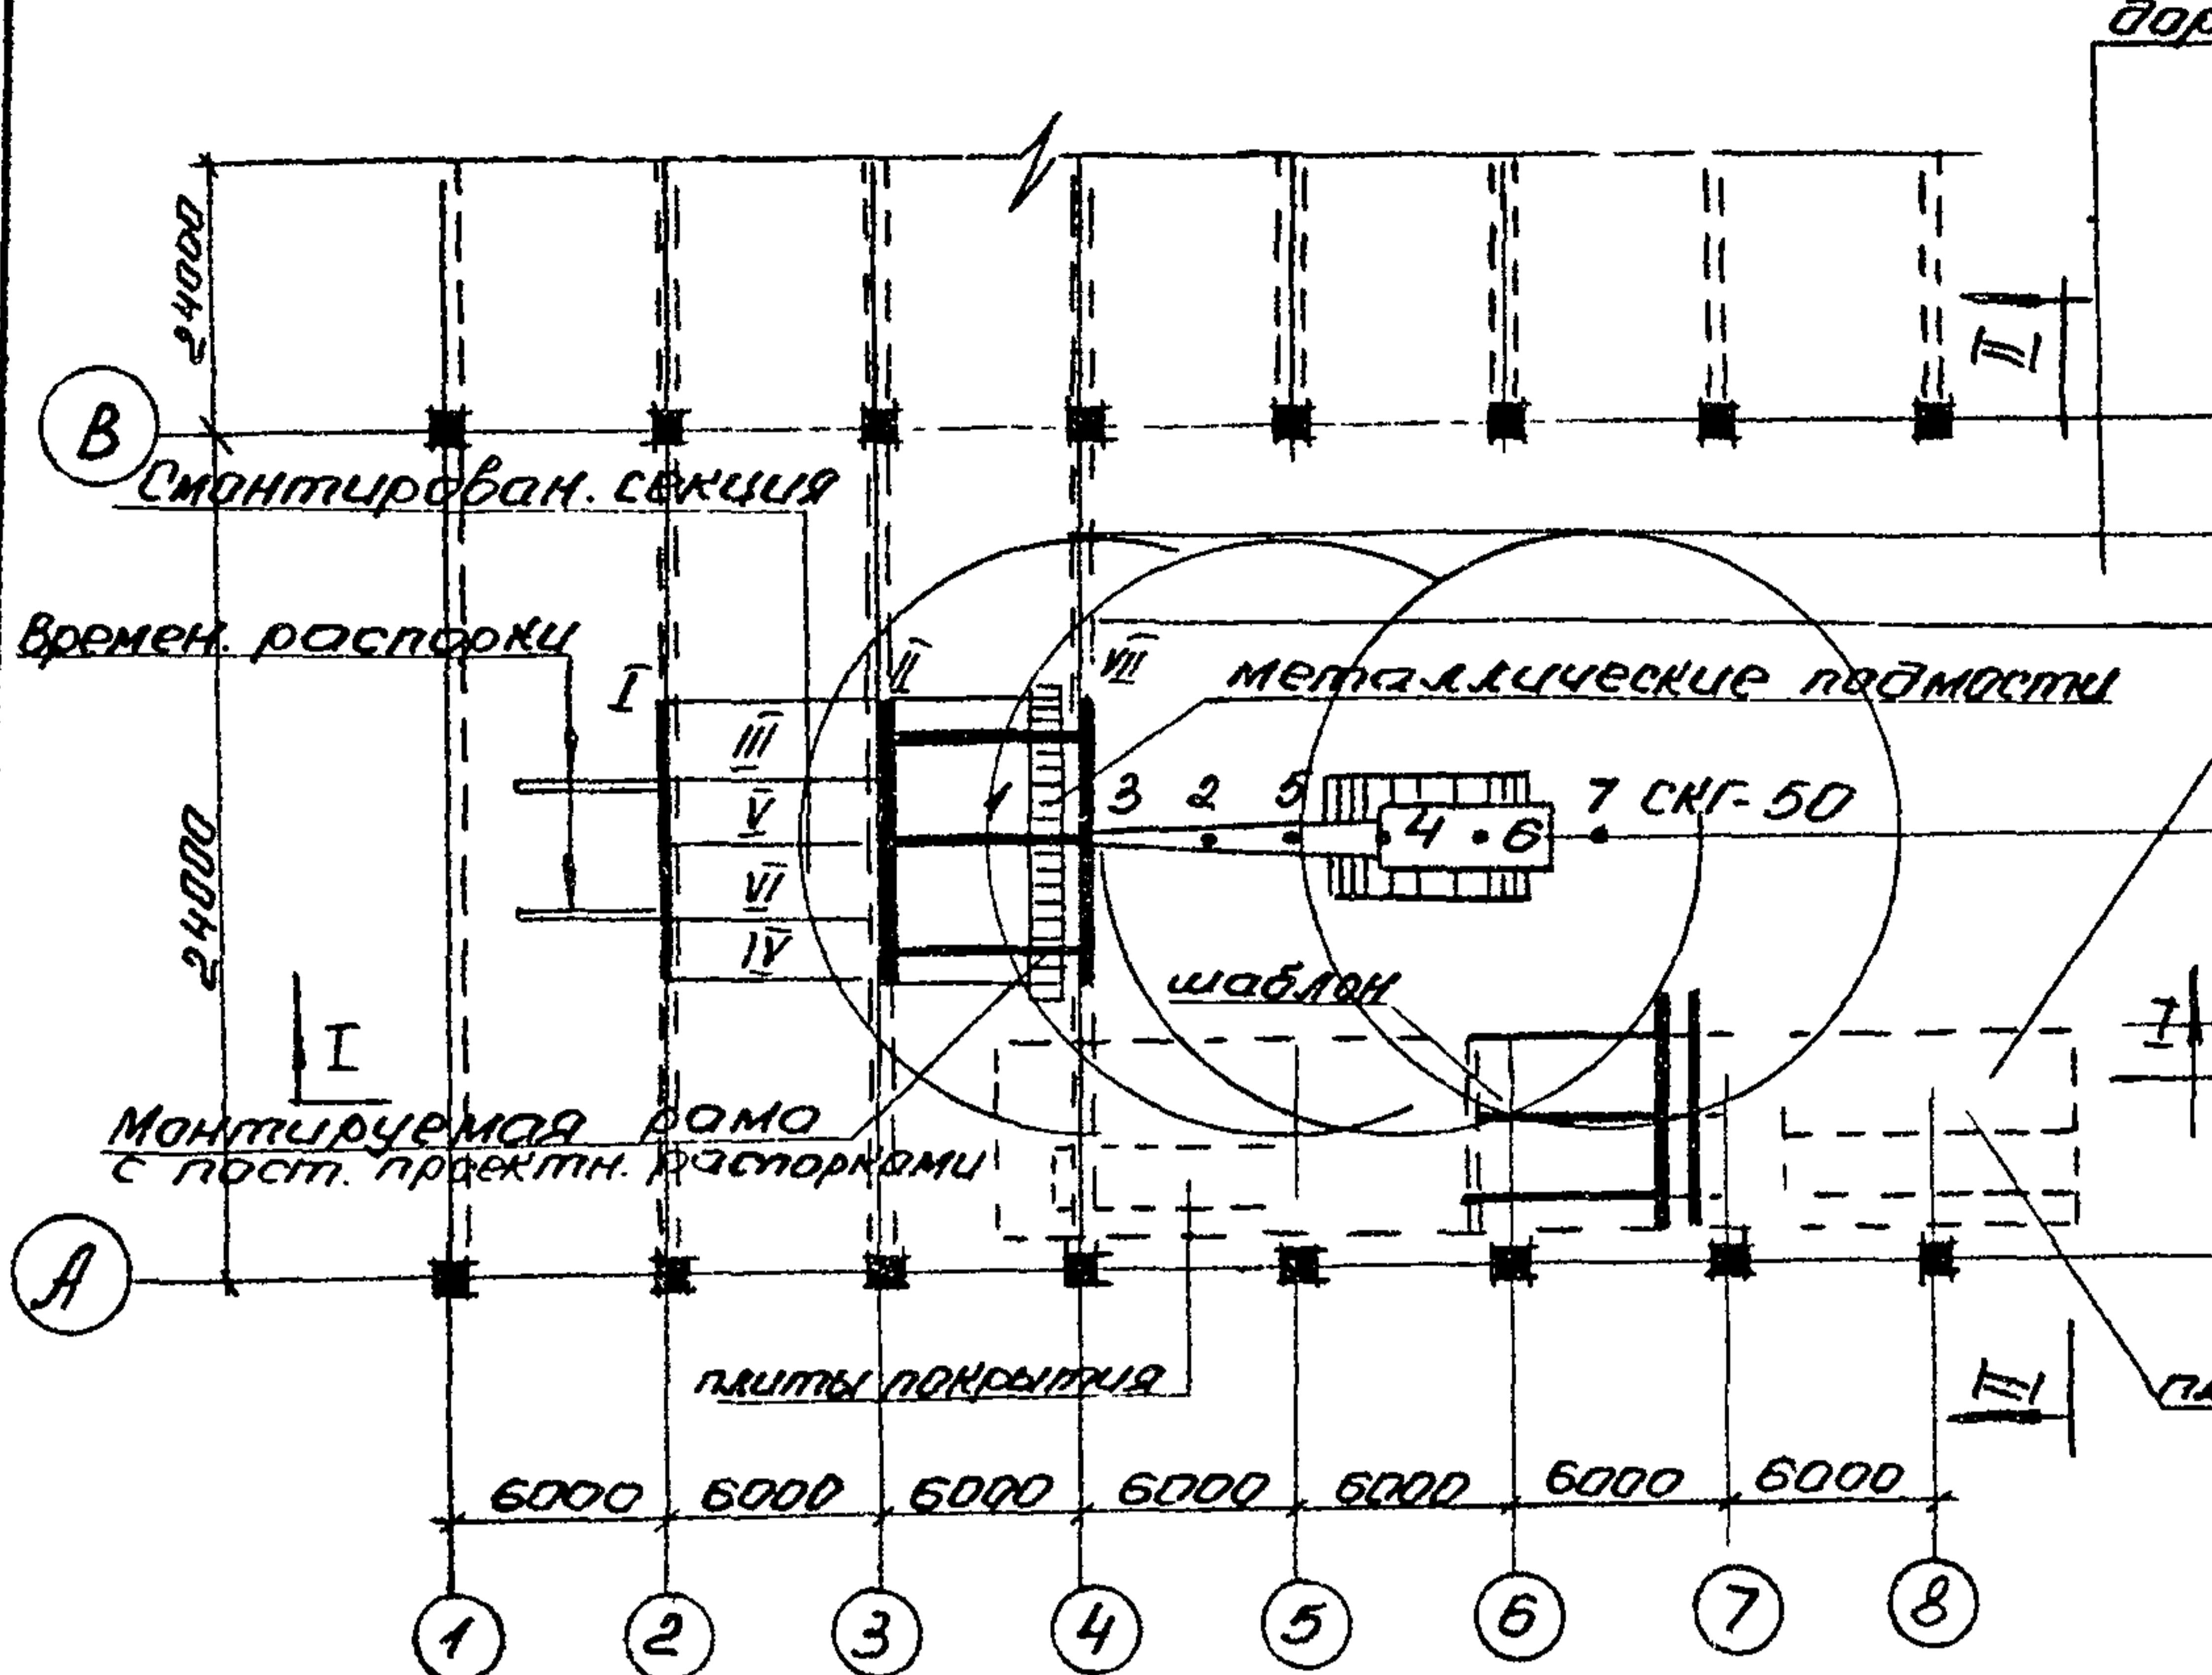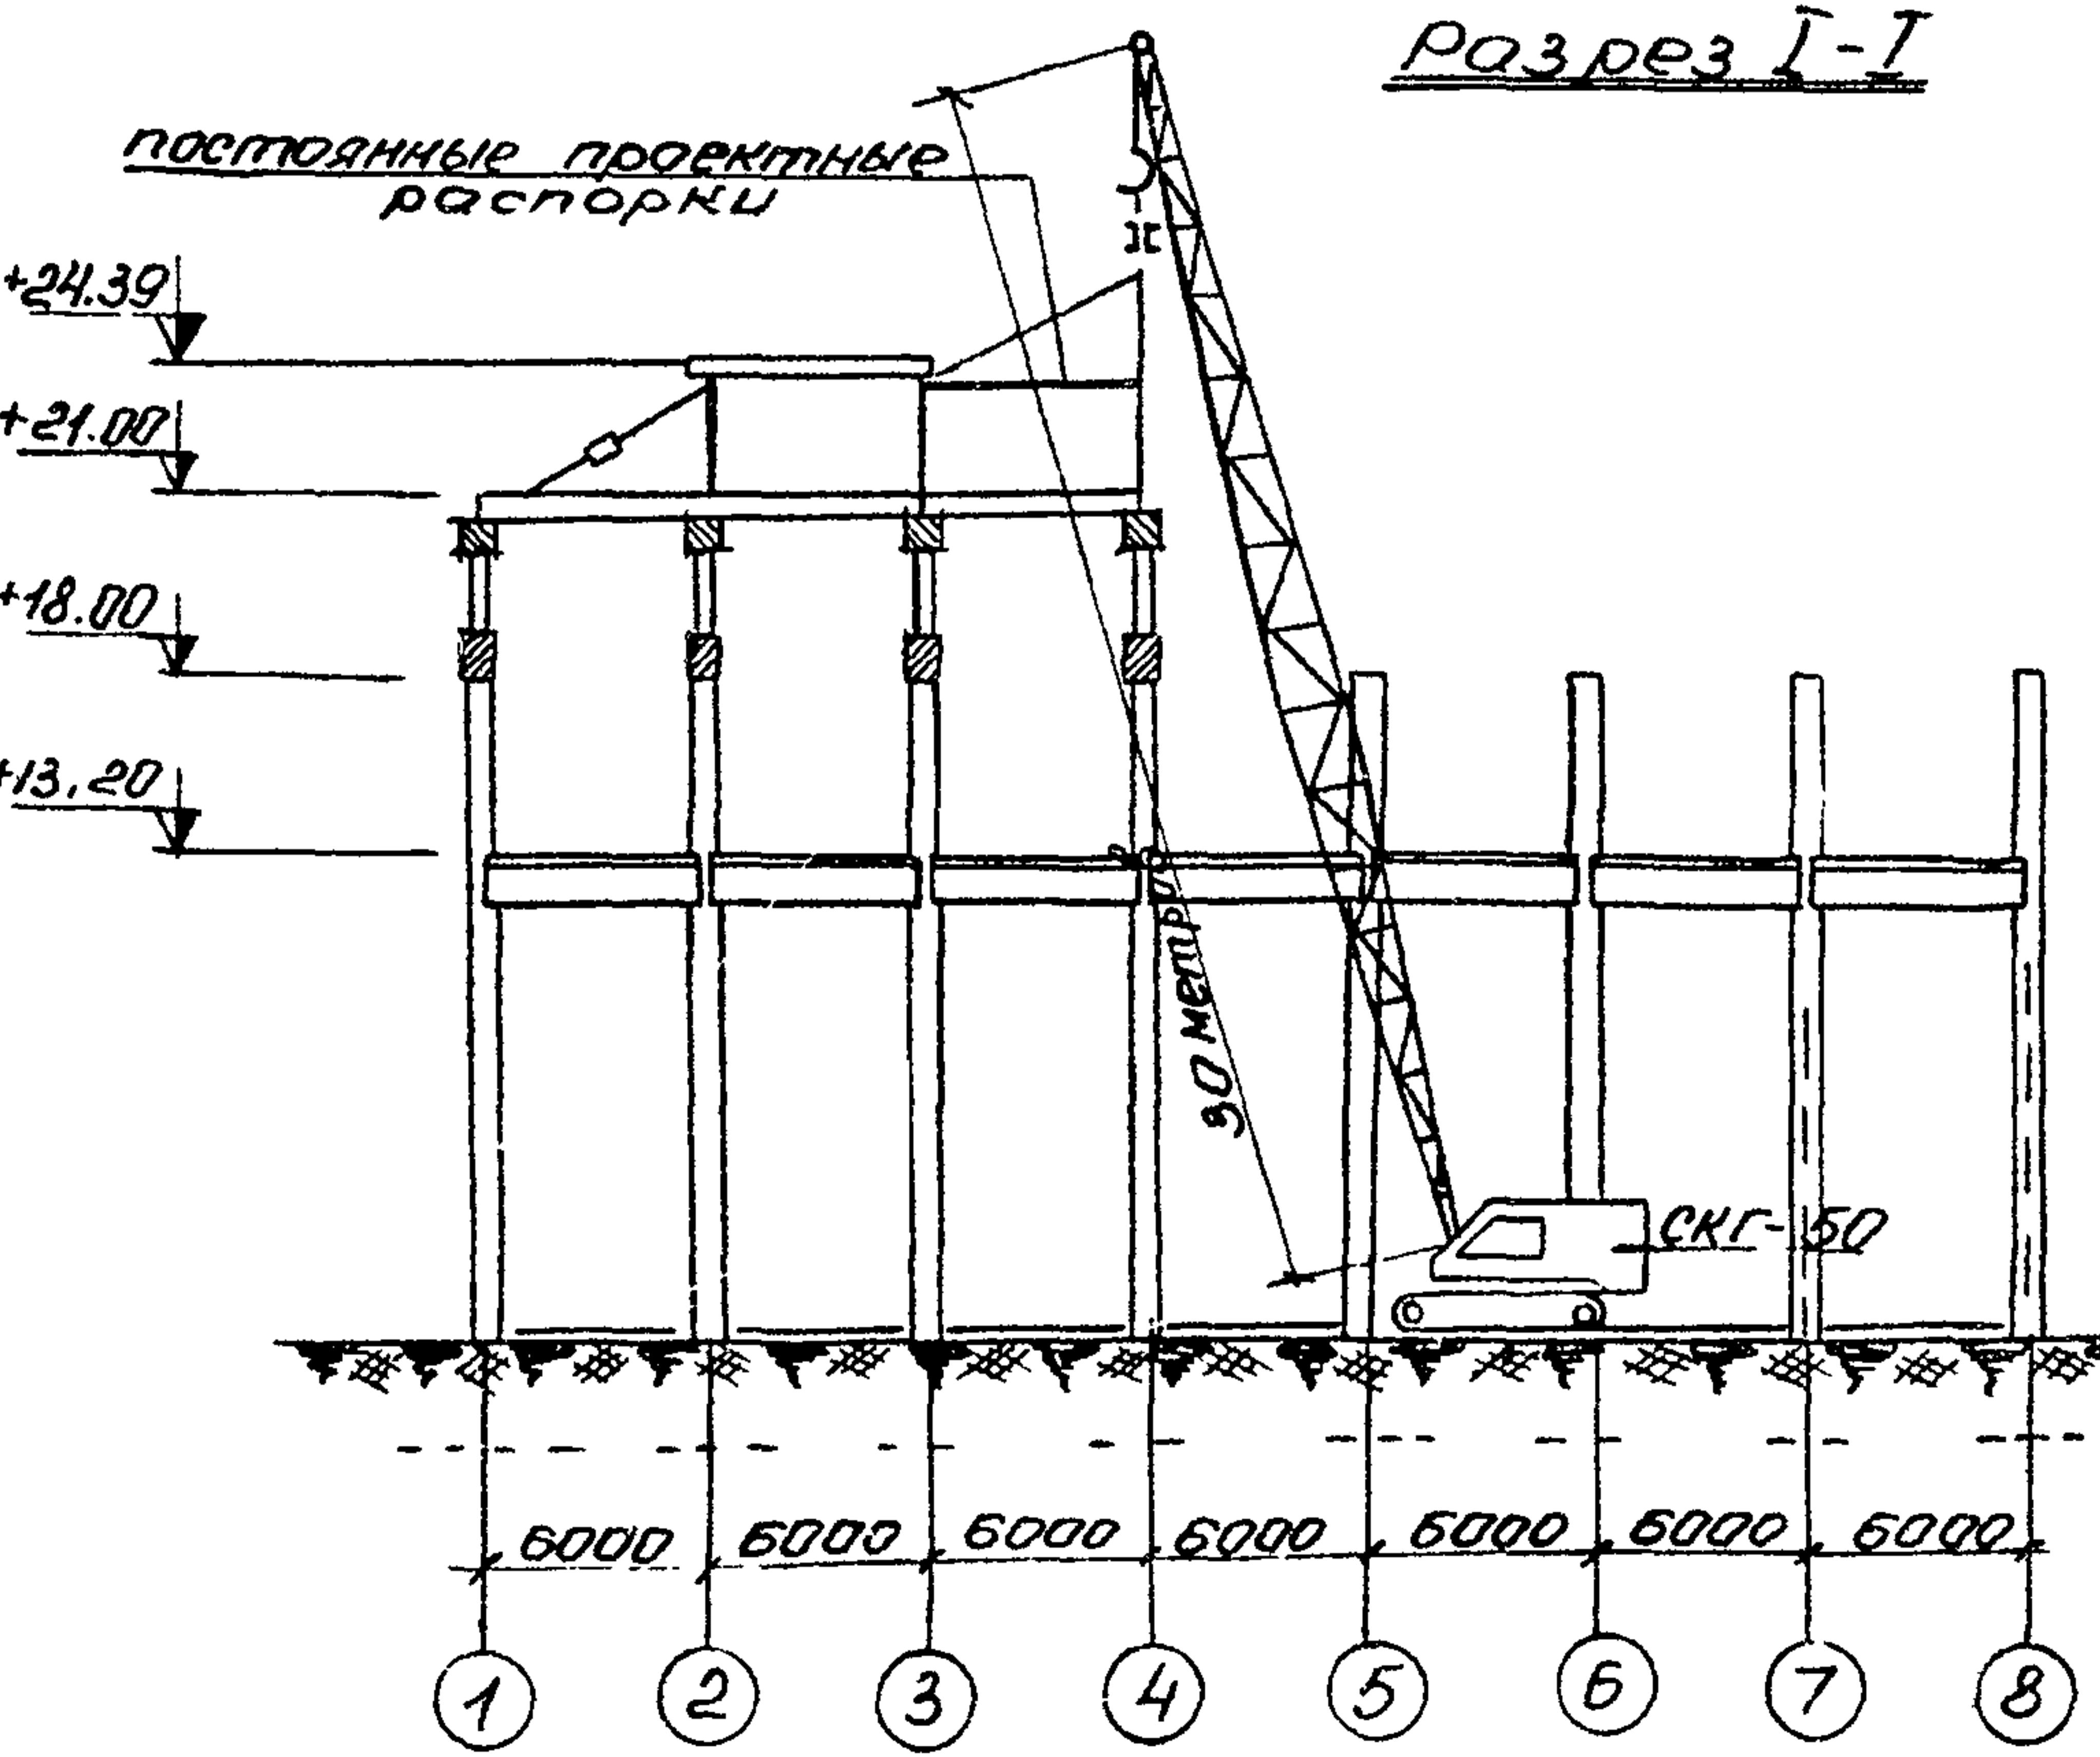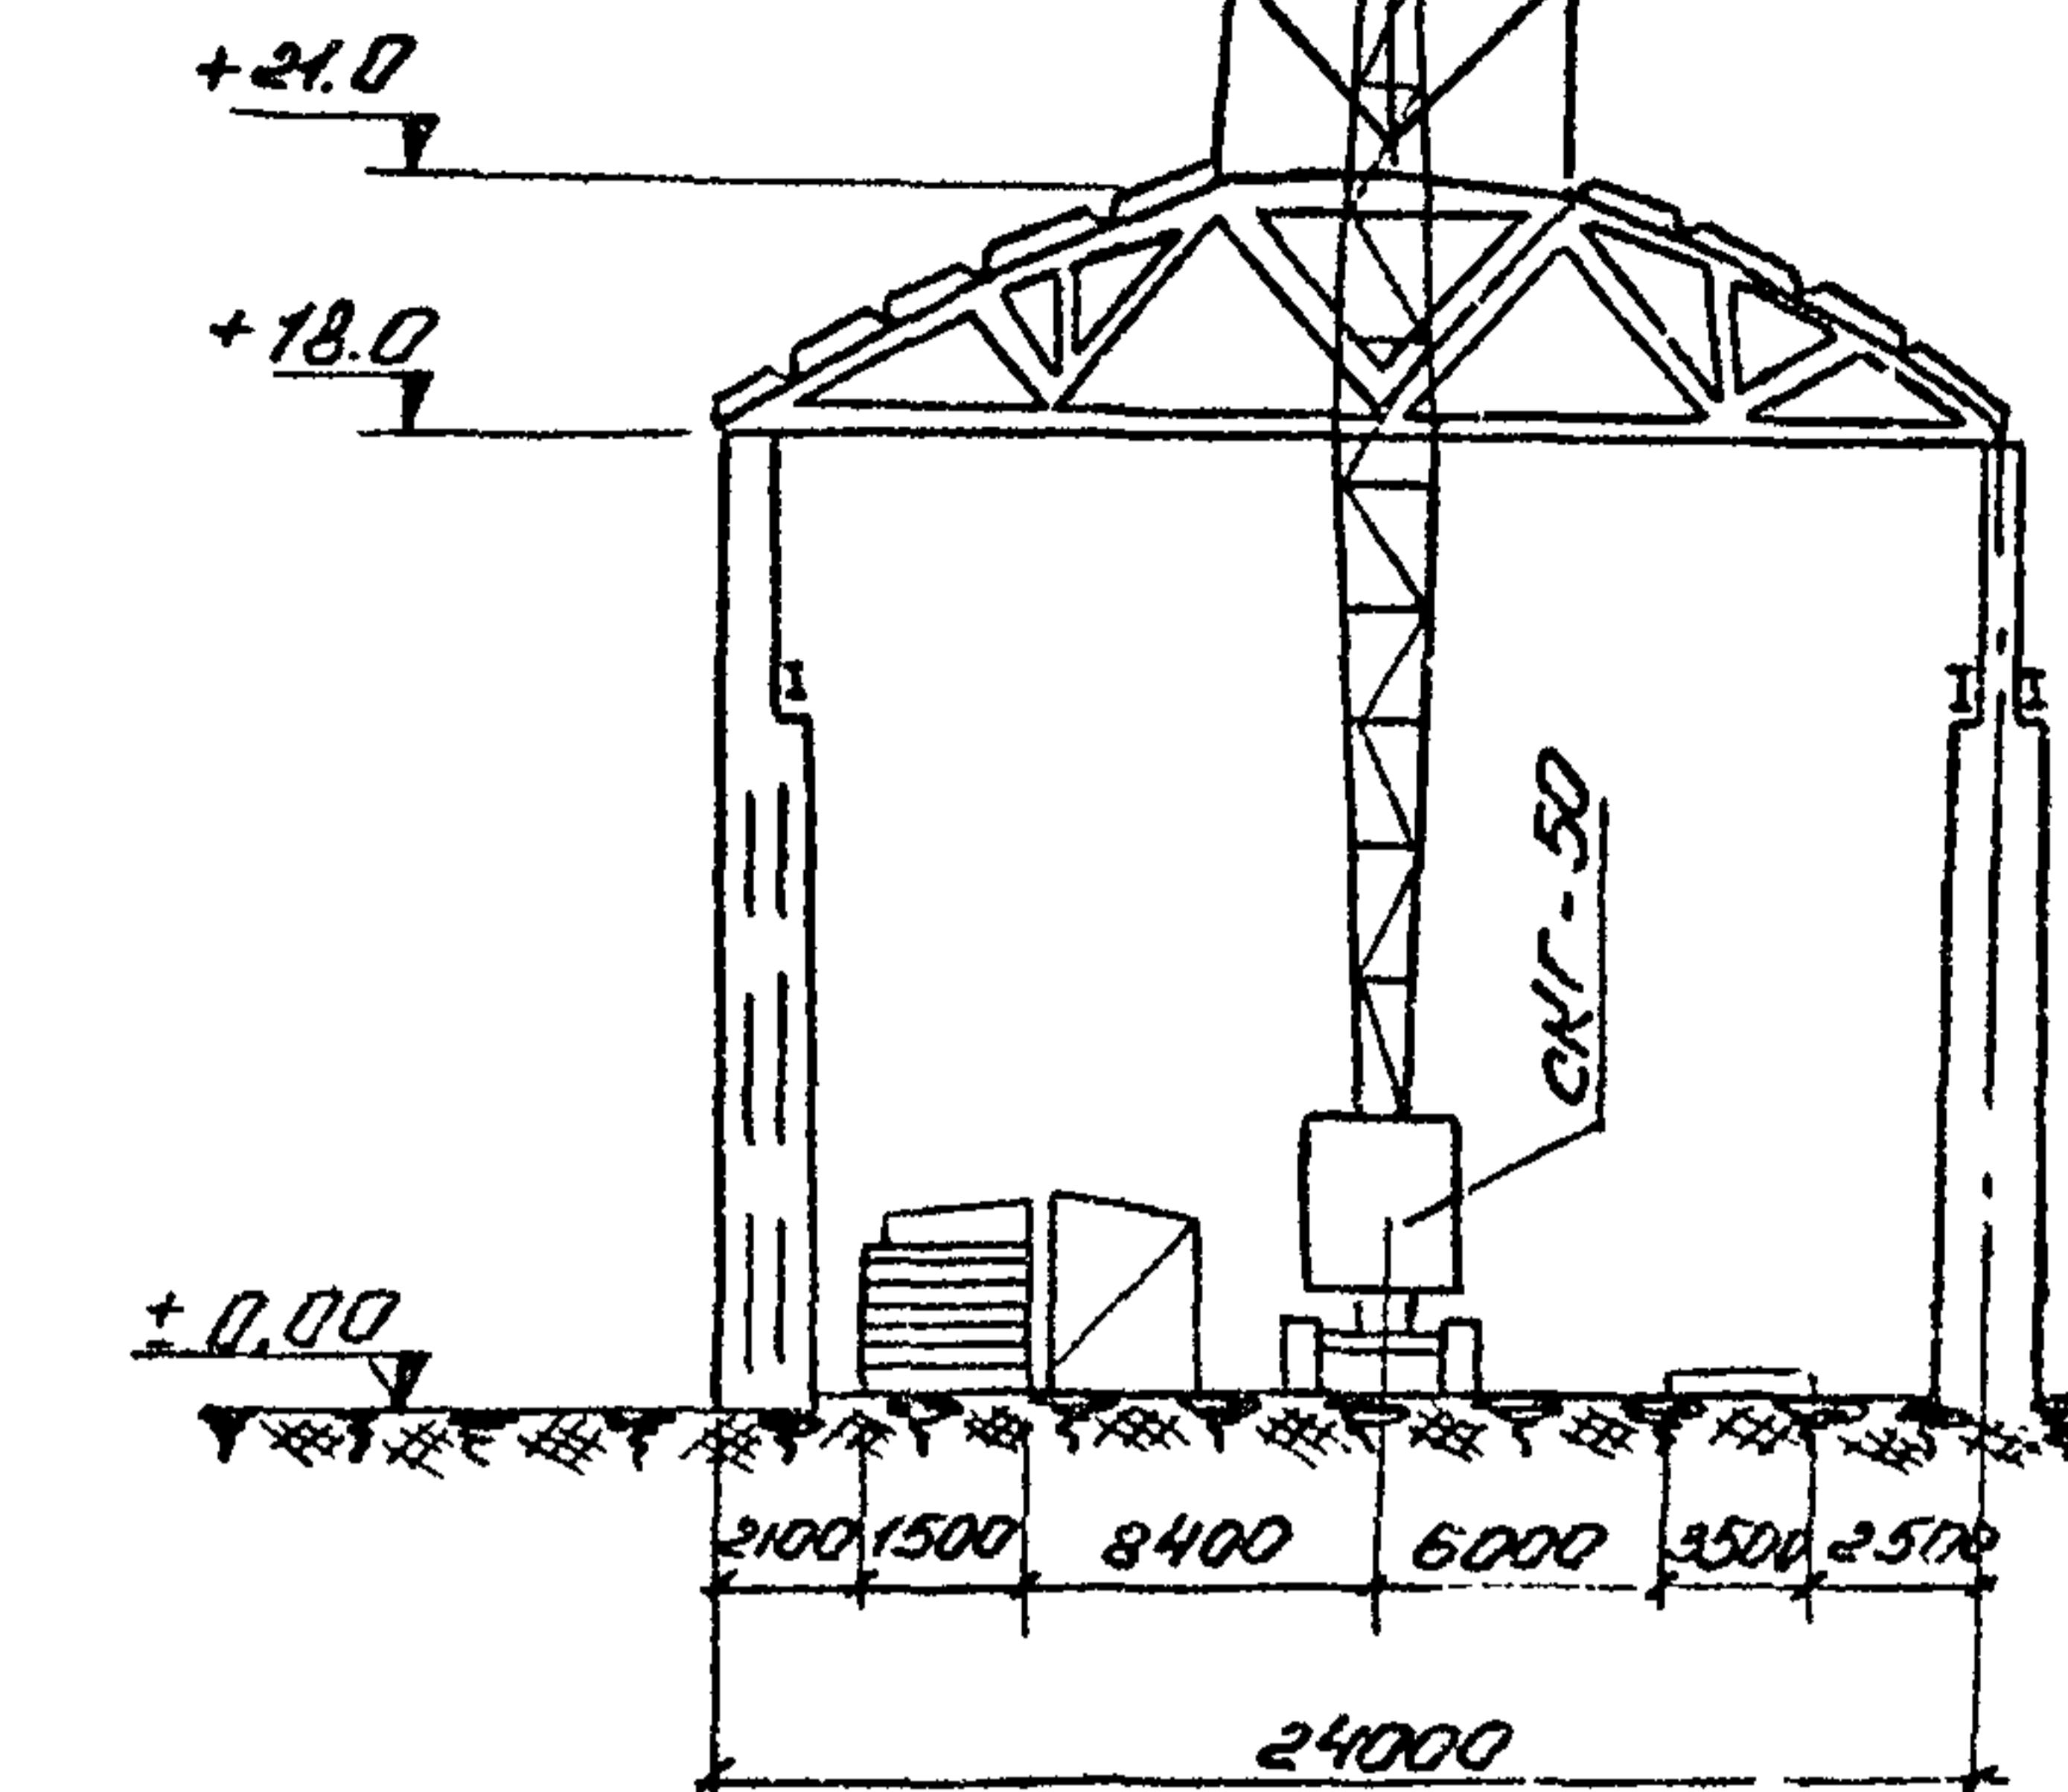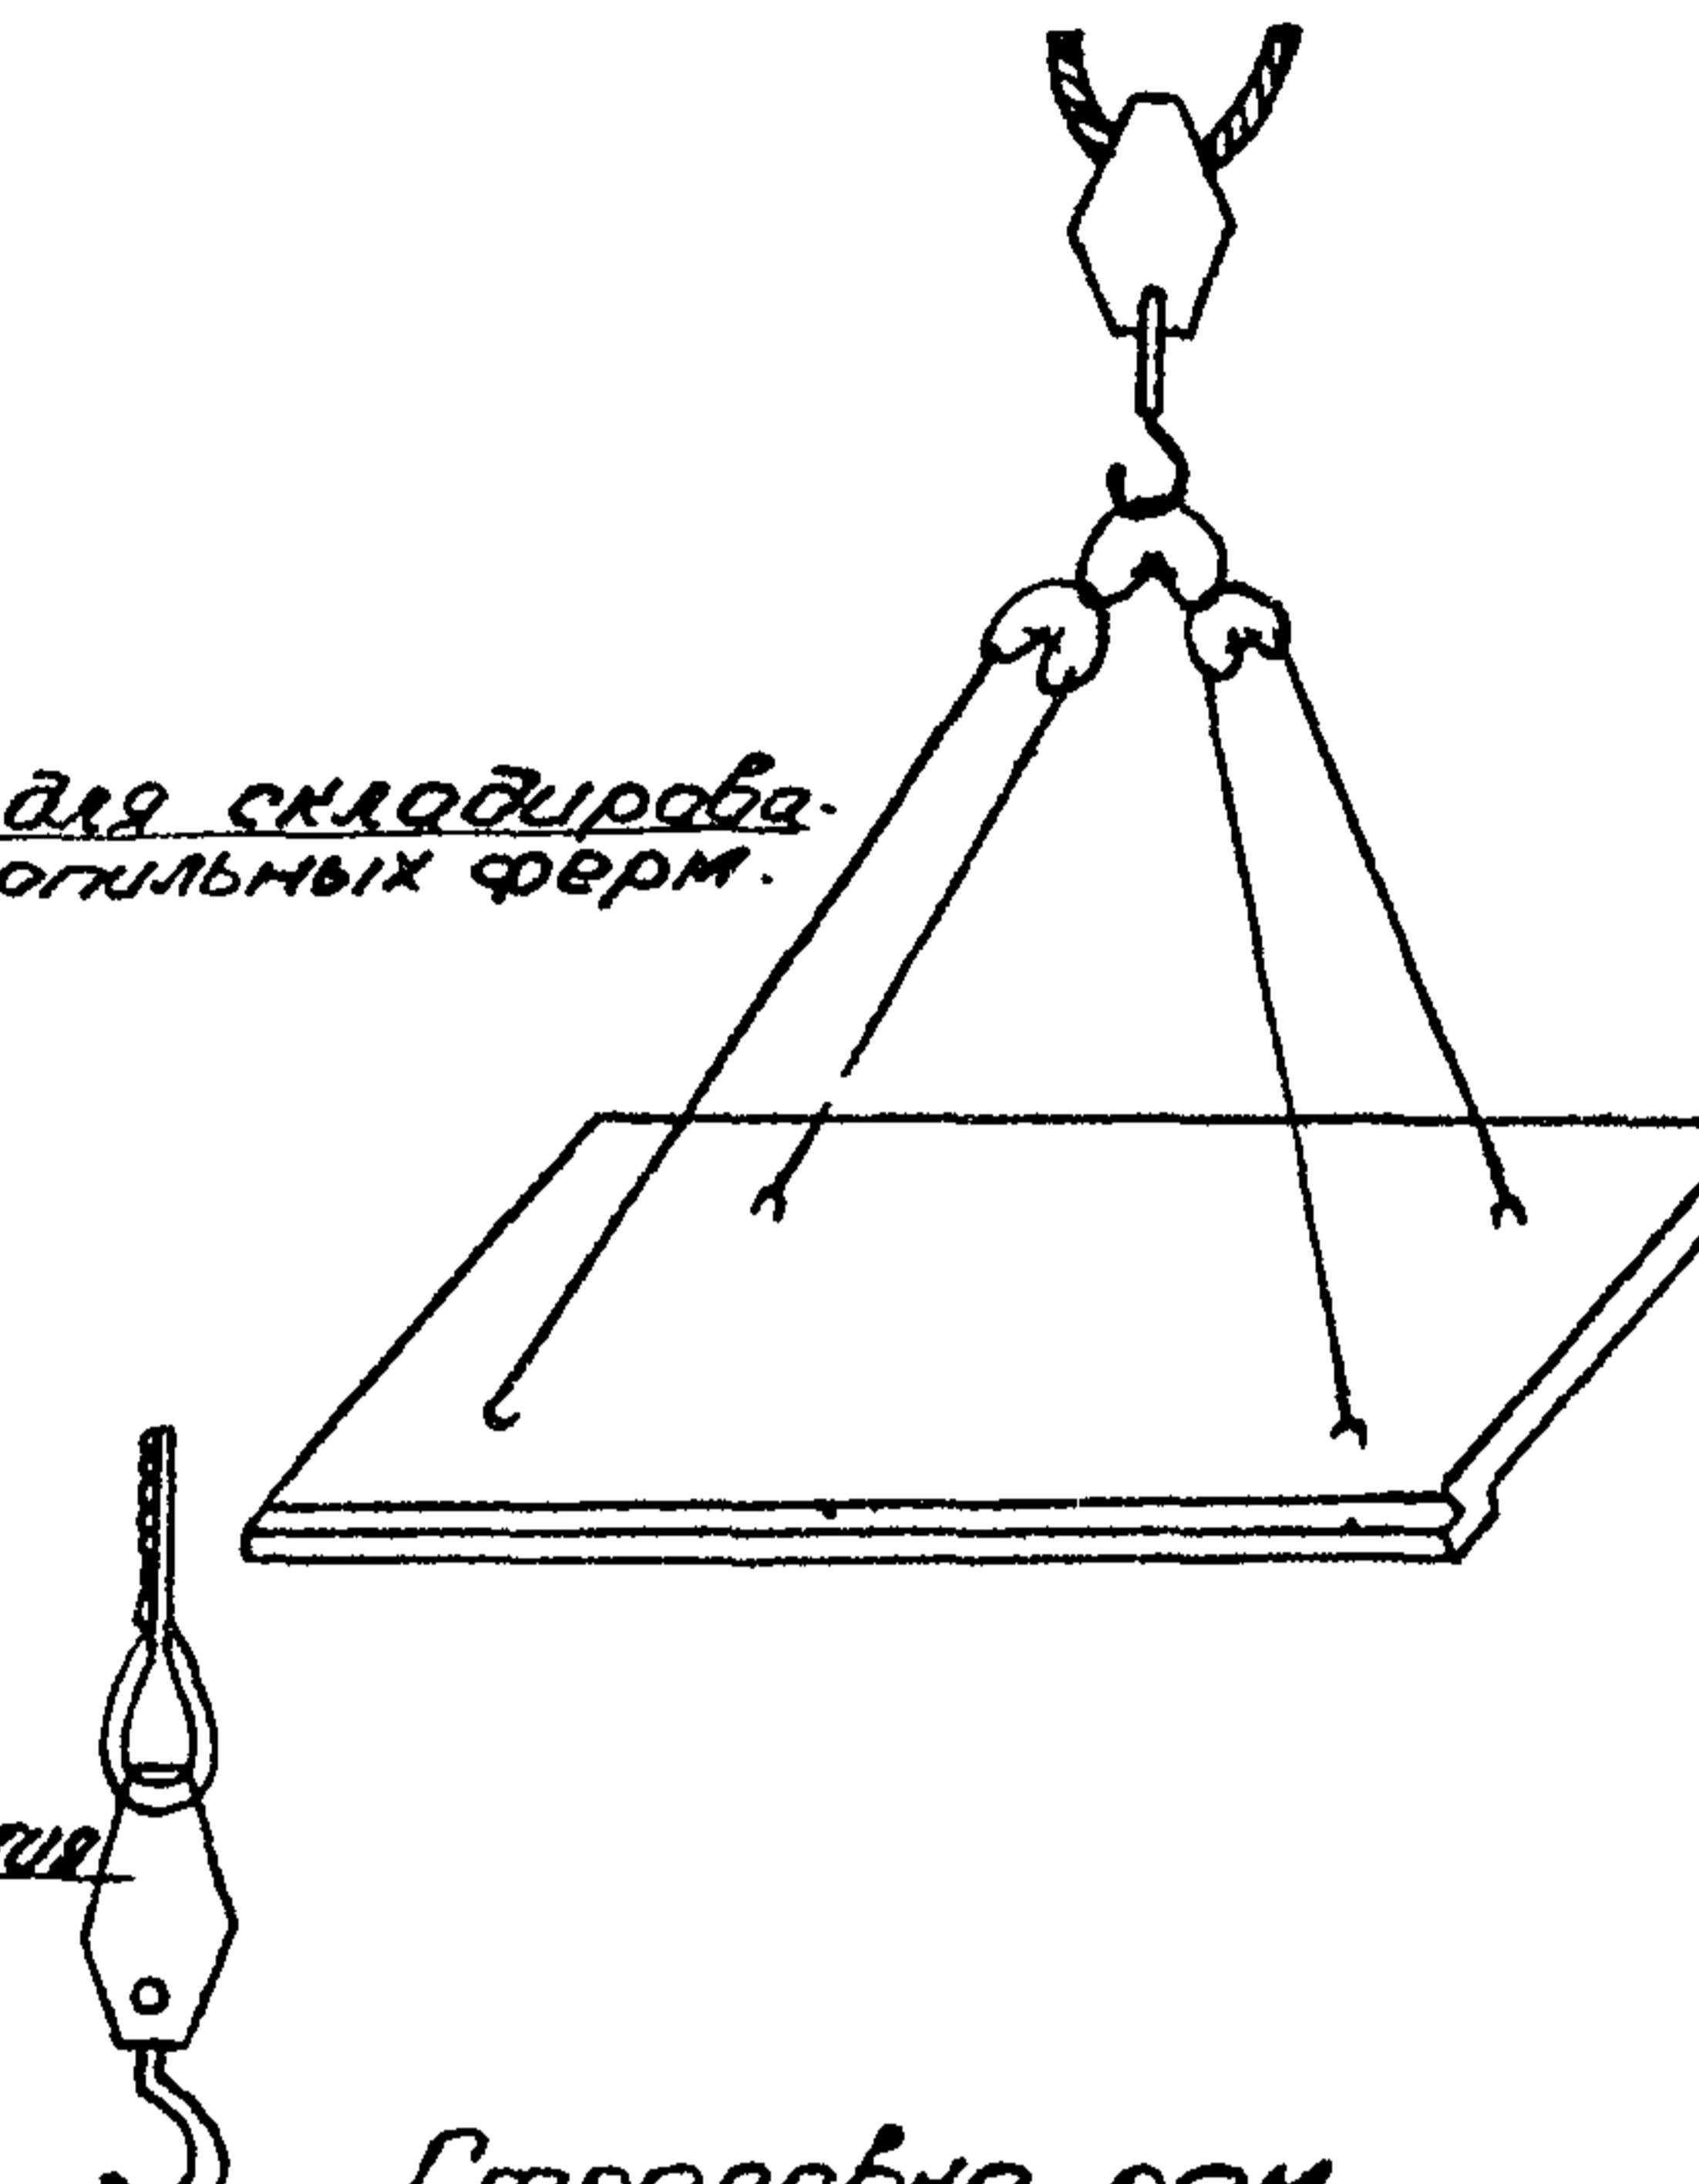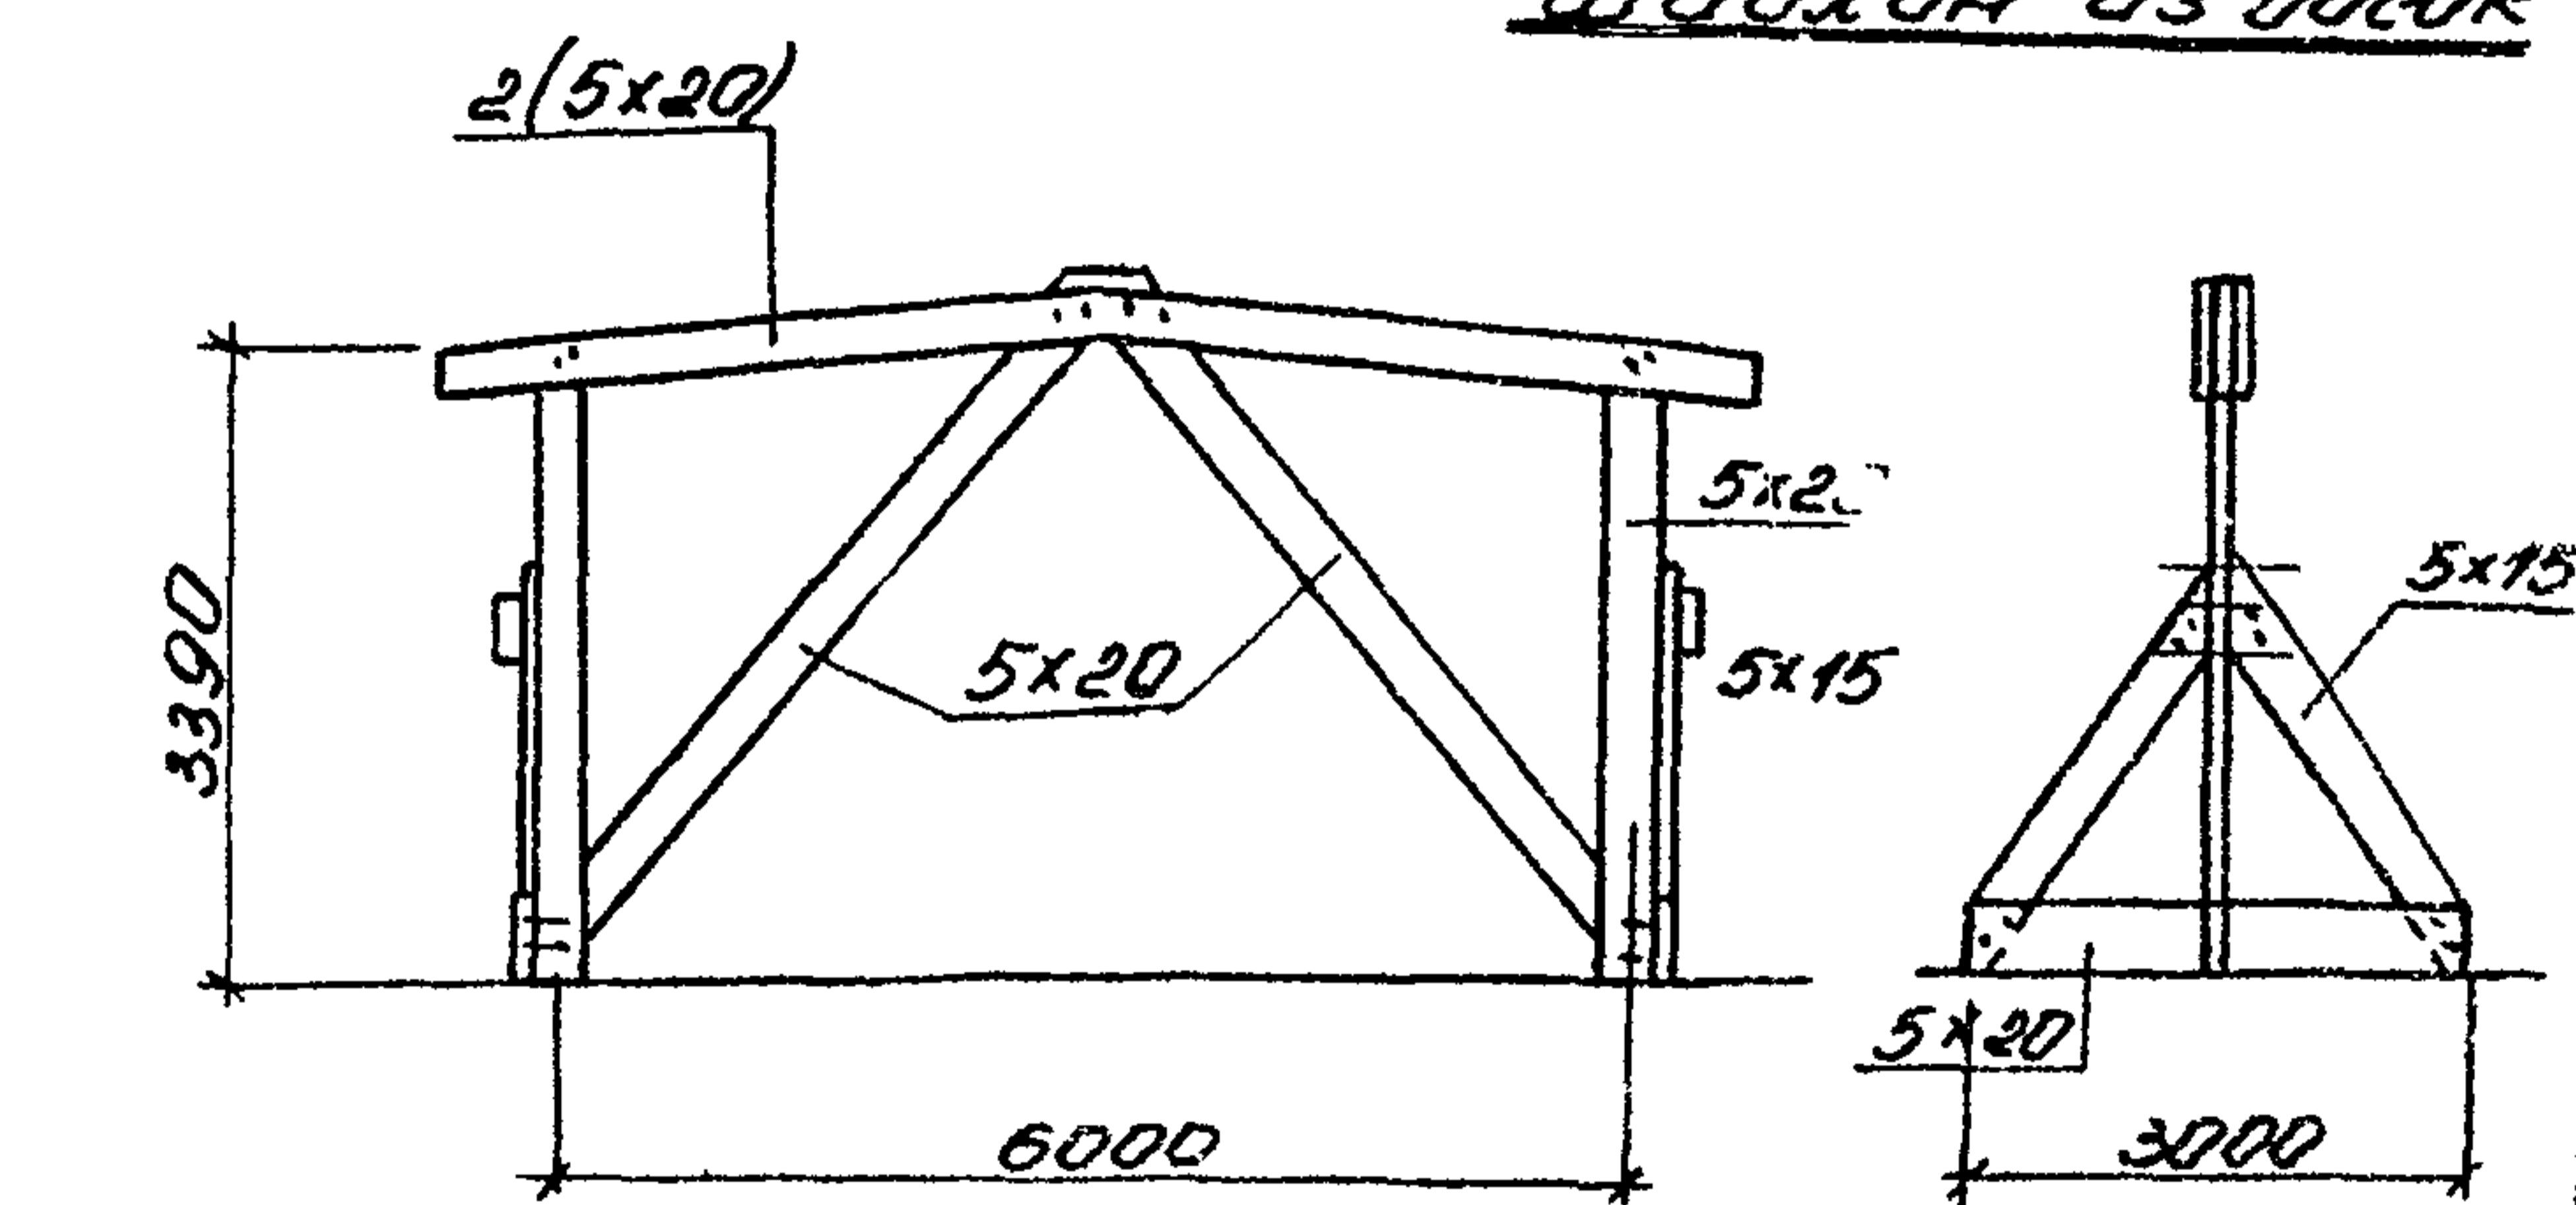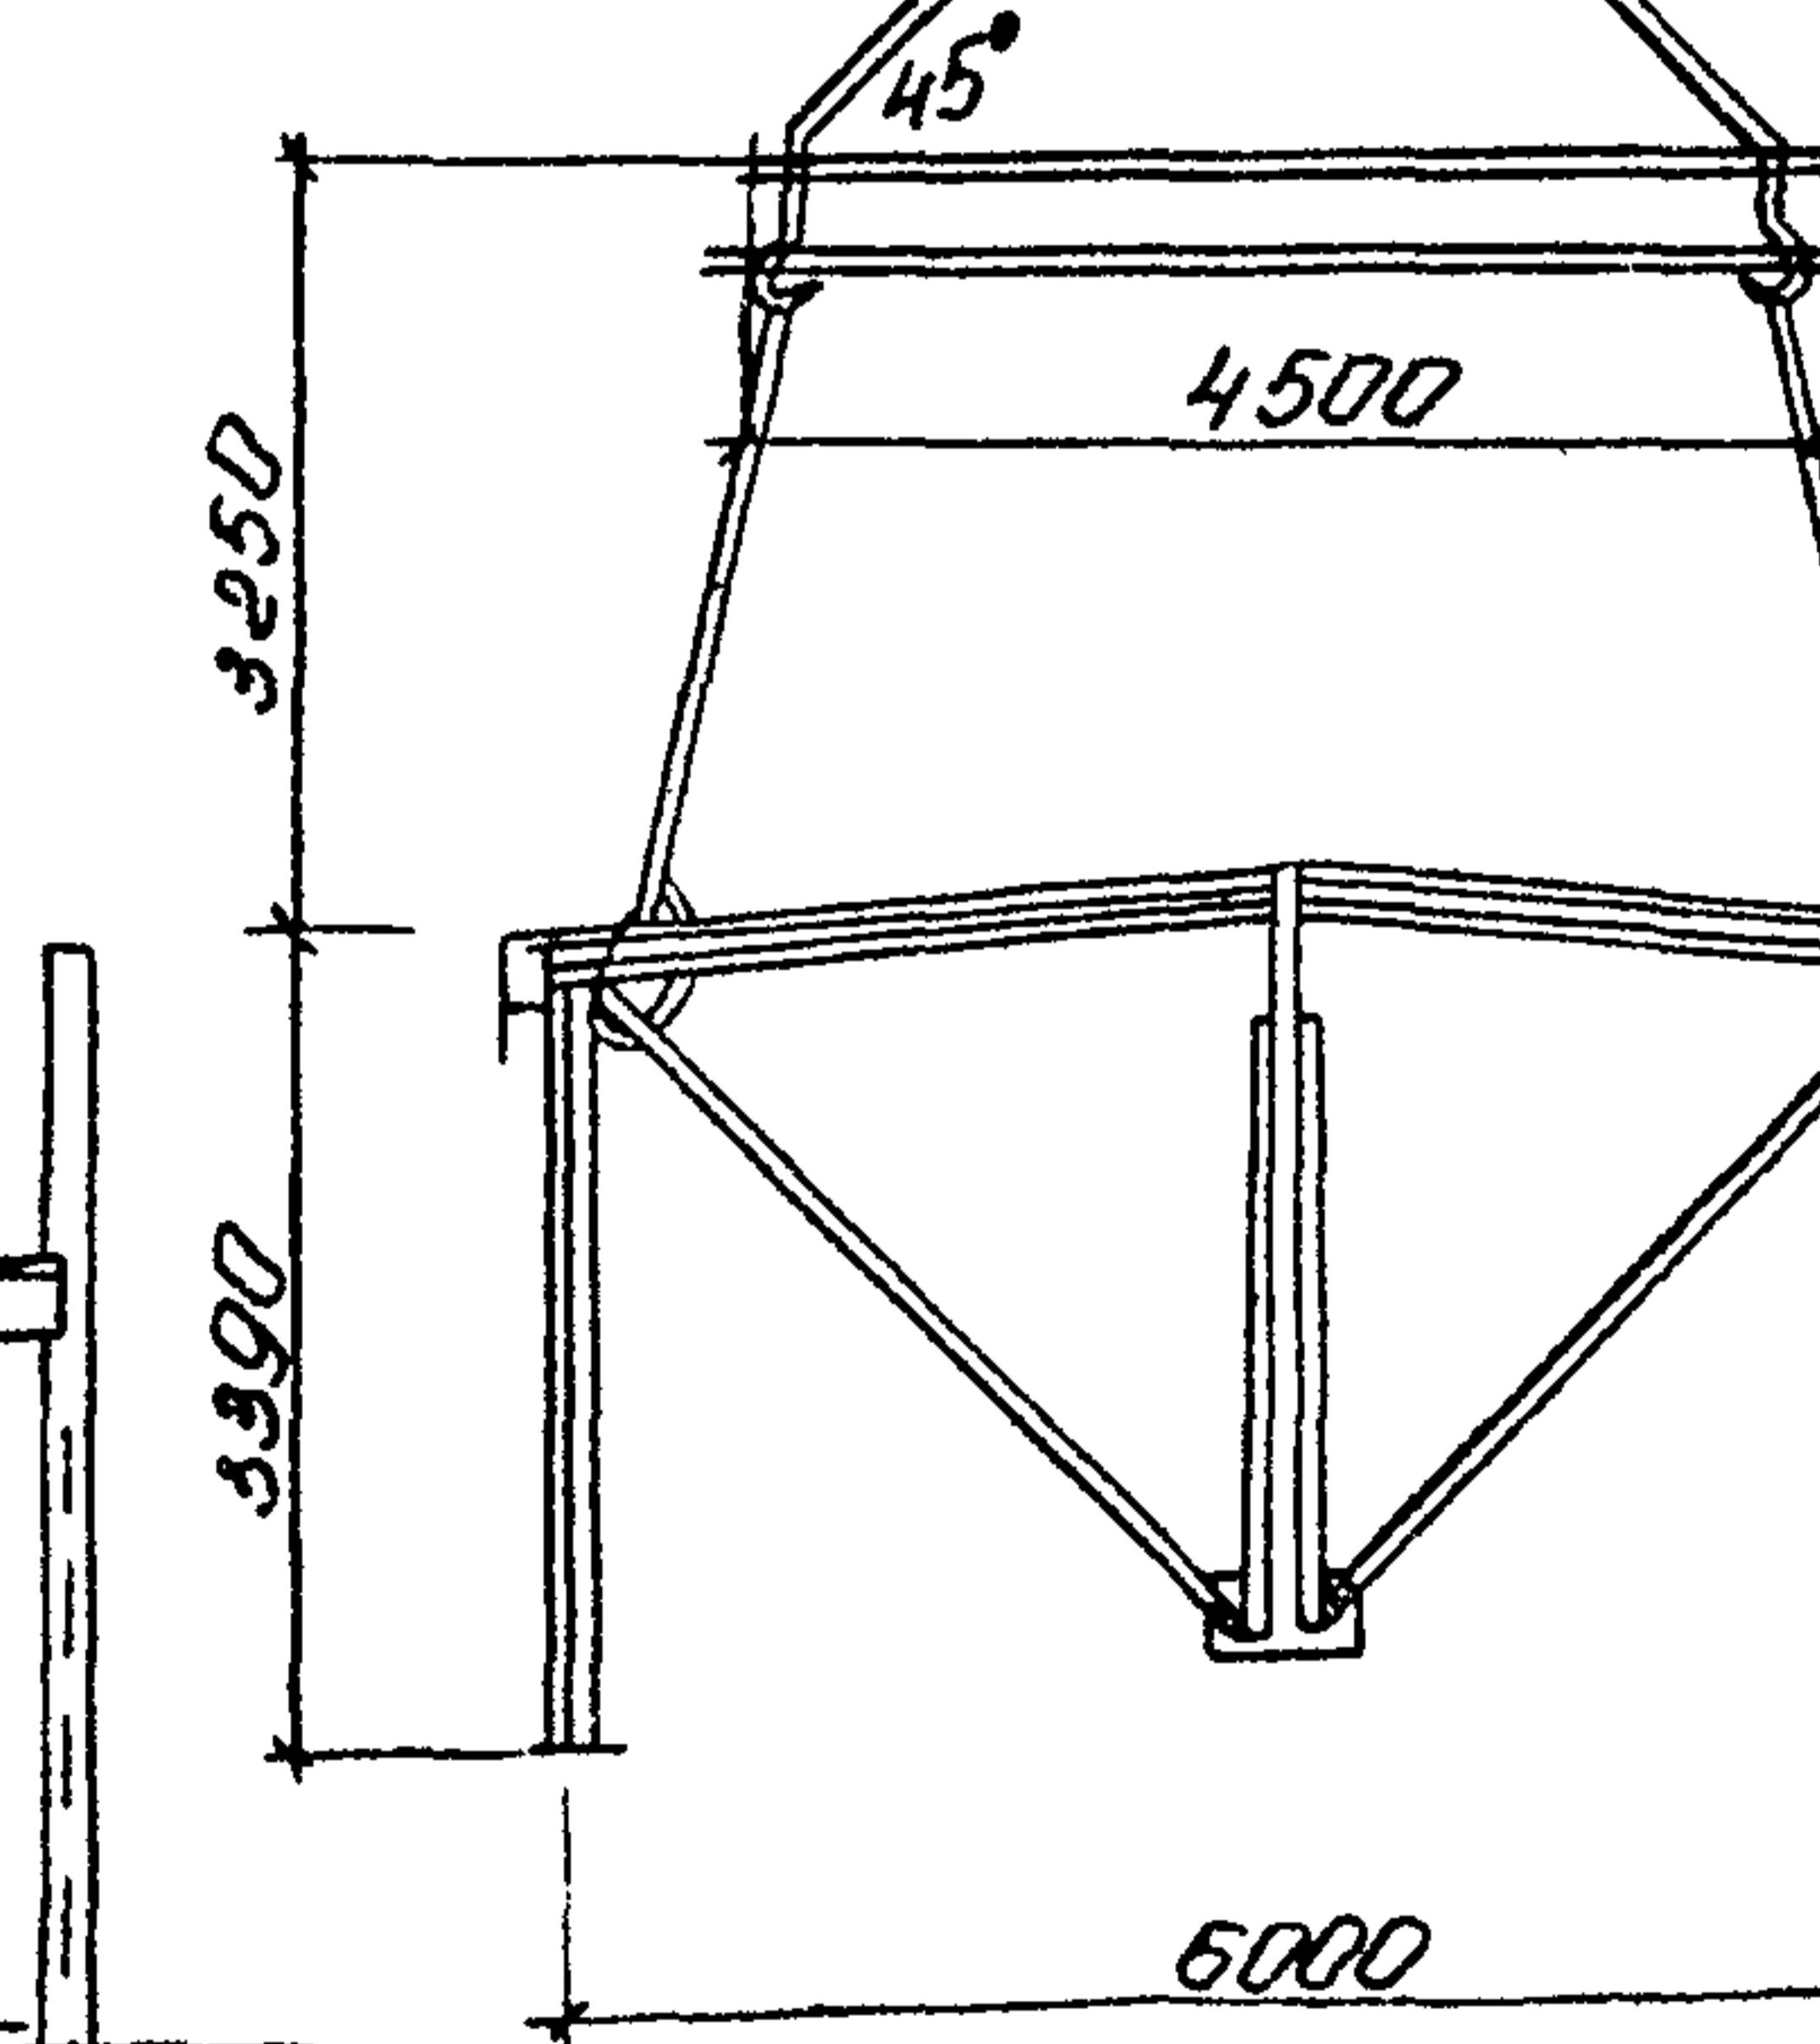
Строповка плит покрытияРазрез I-I

Числами 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7 обозначены  
стоянки монтажного крана.  
Очередность работ обозначена цифрами  
I, II, III, IV, V, VI, VII


Строповка рам фонаря вместе с постоянными  
распорками приваренными на стендовой площадке

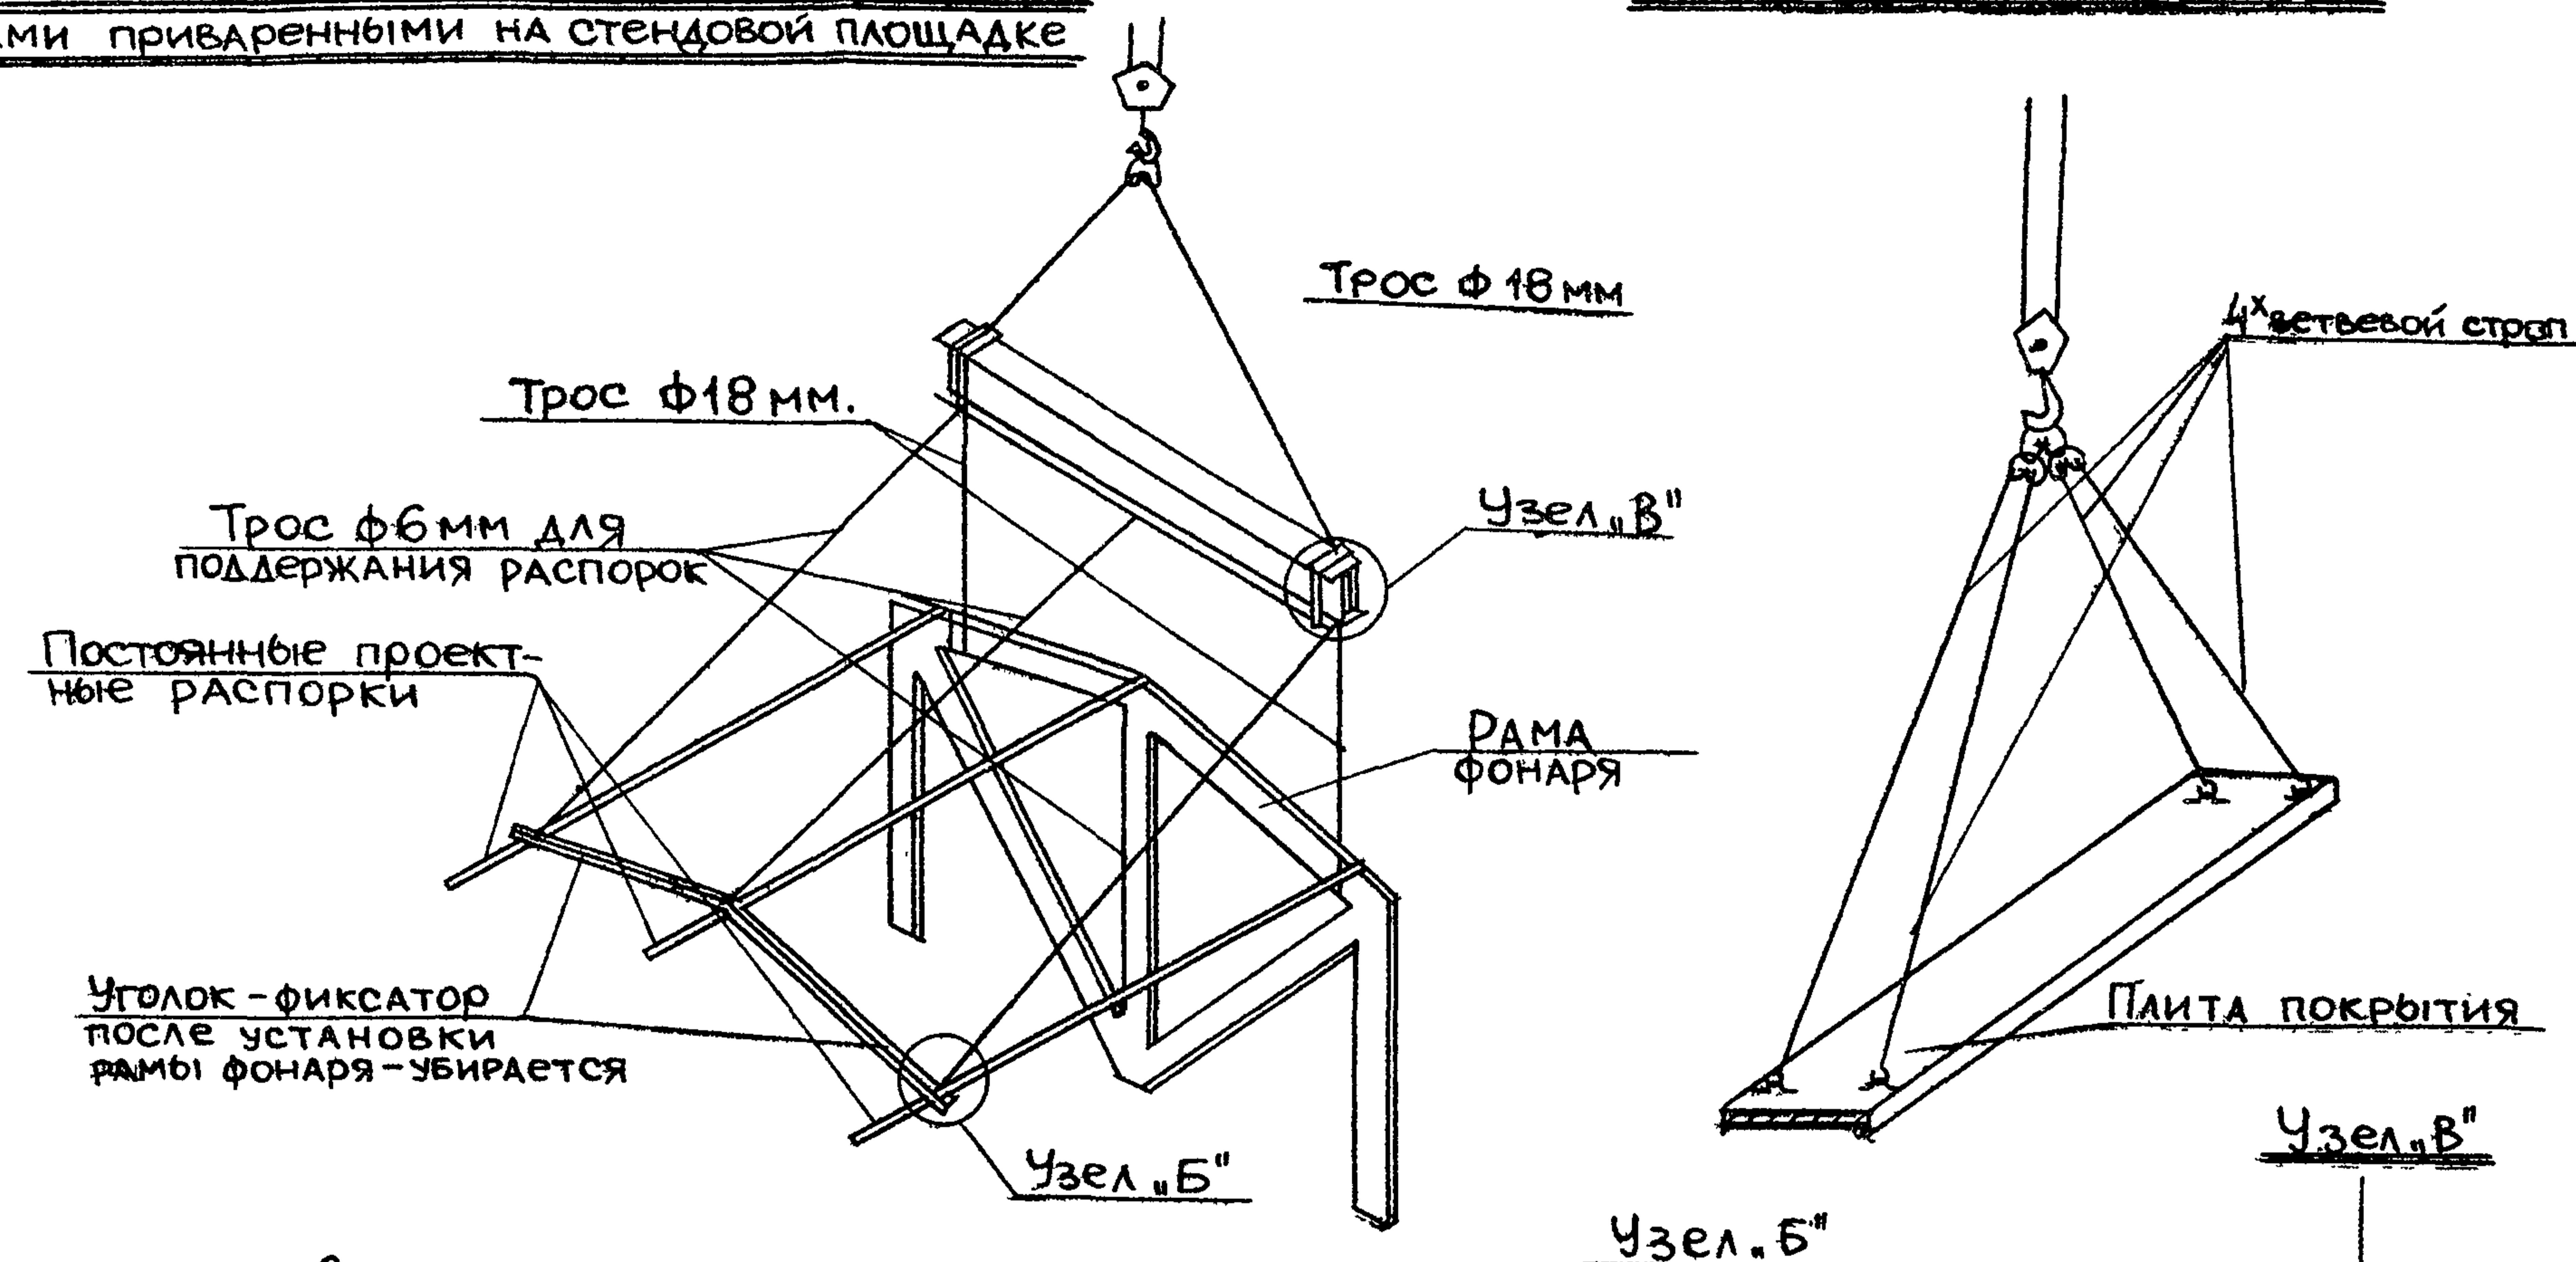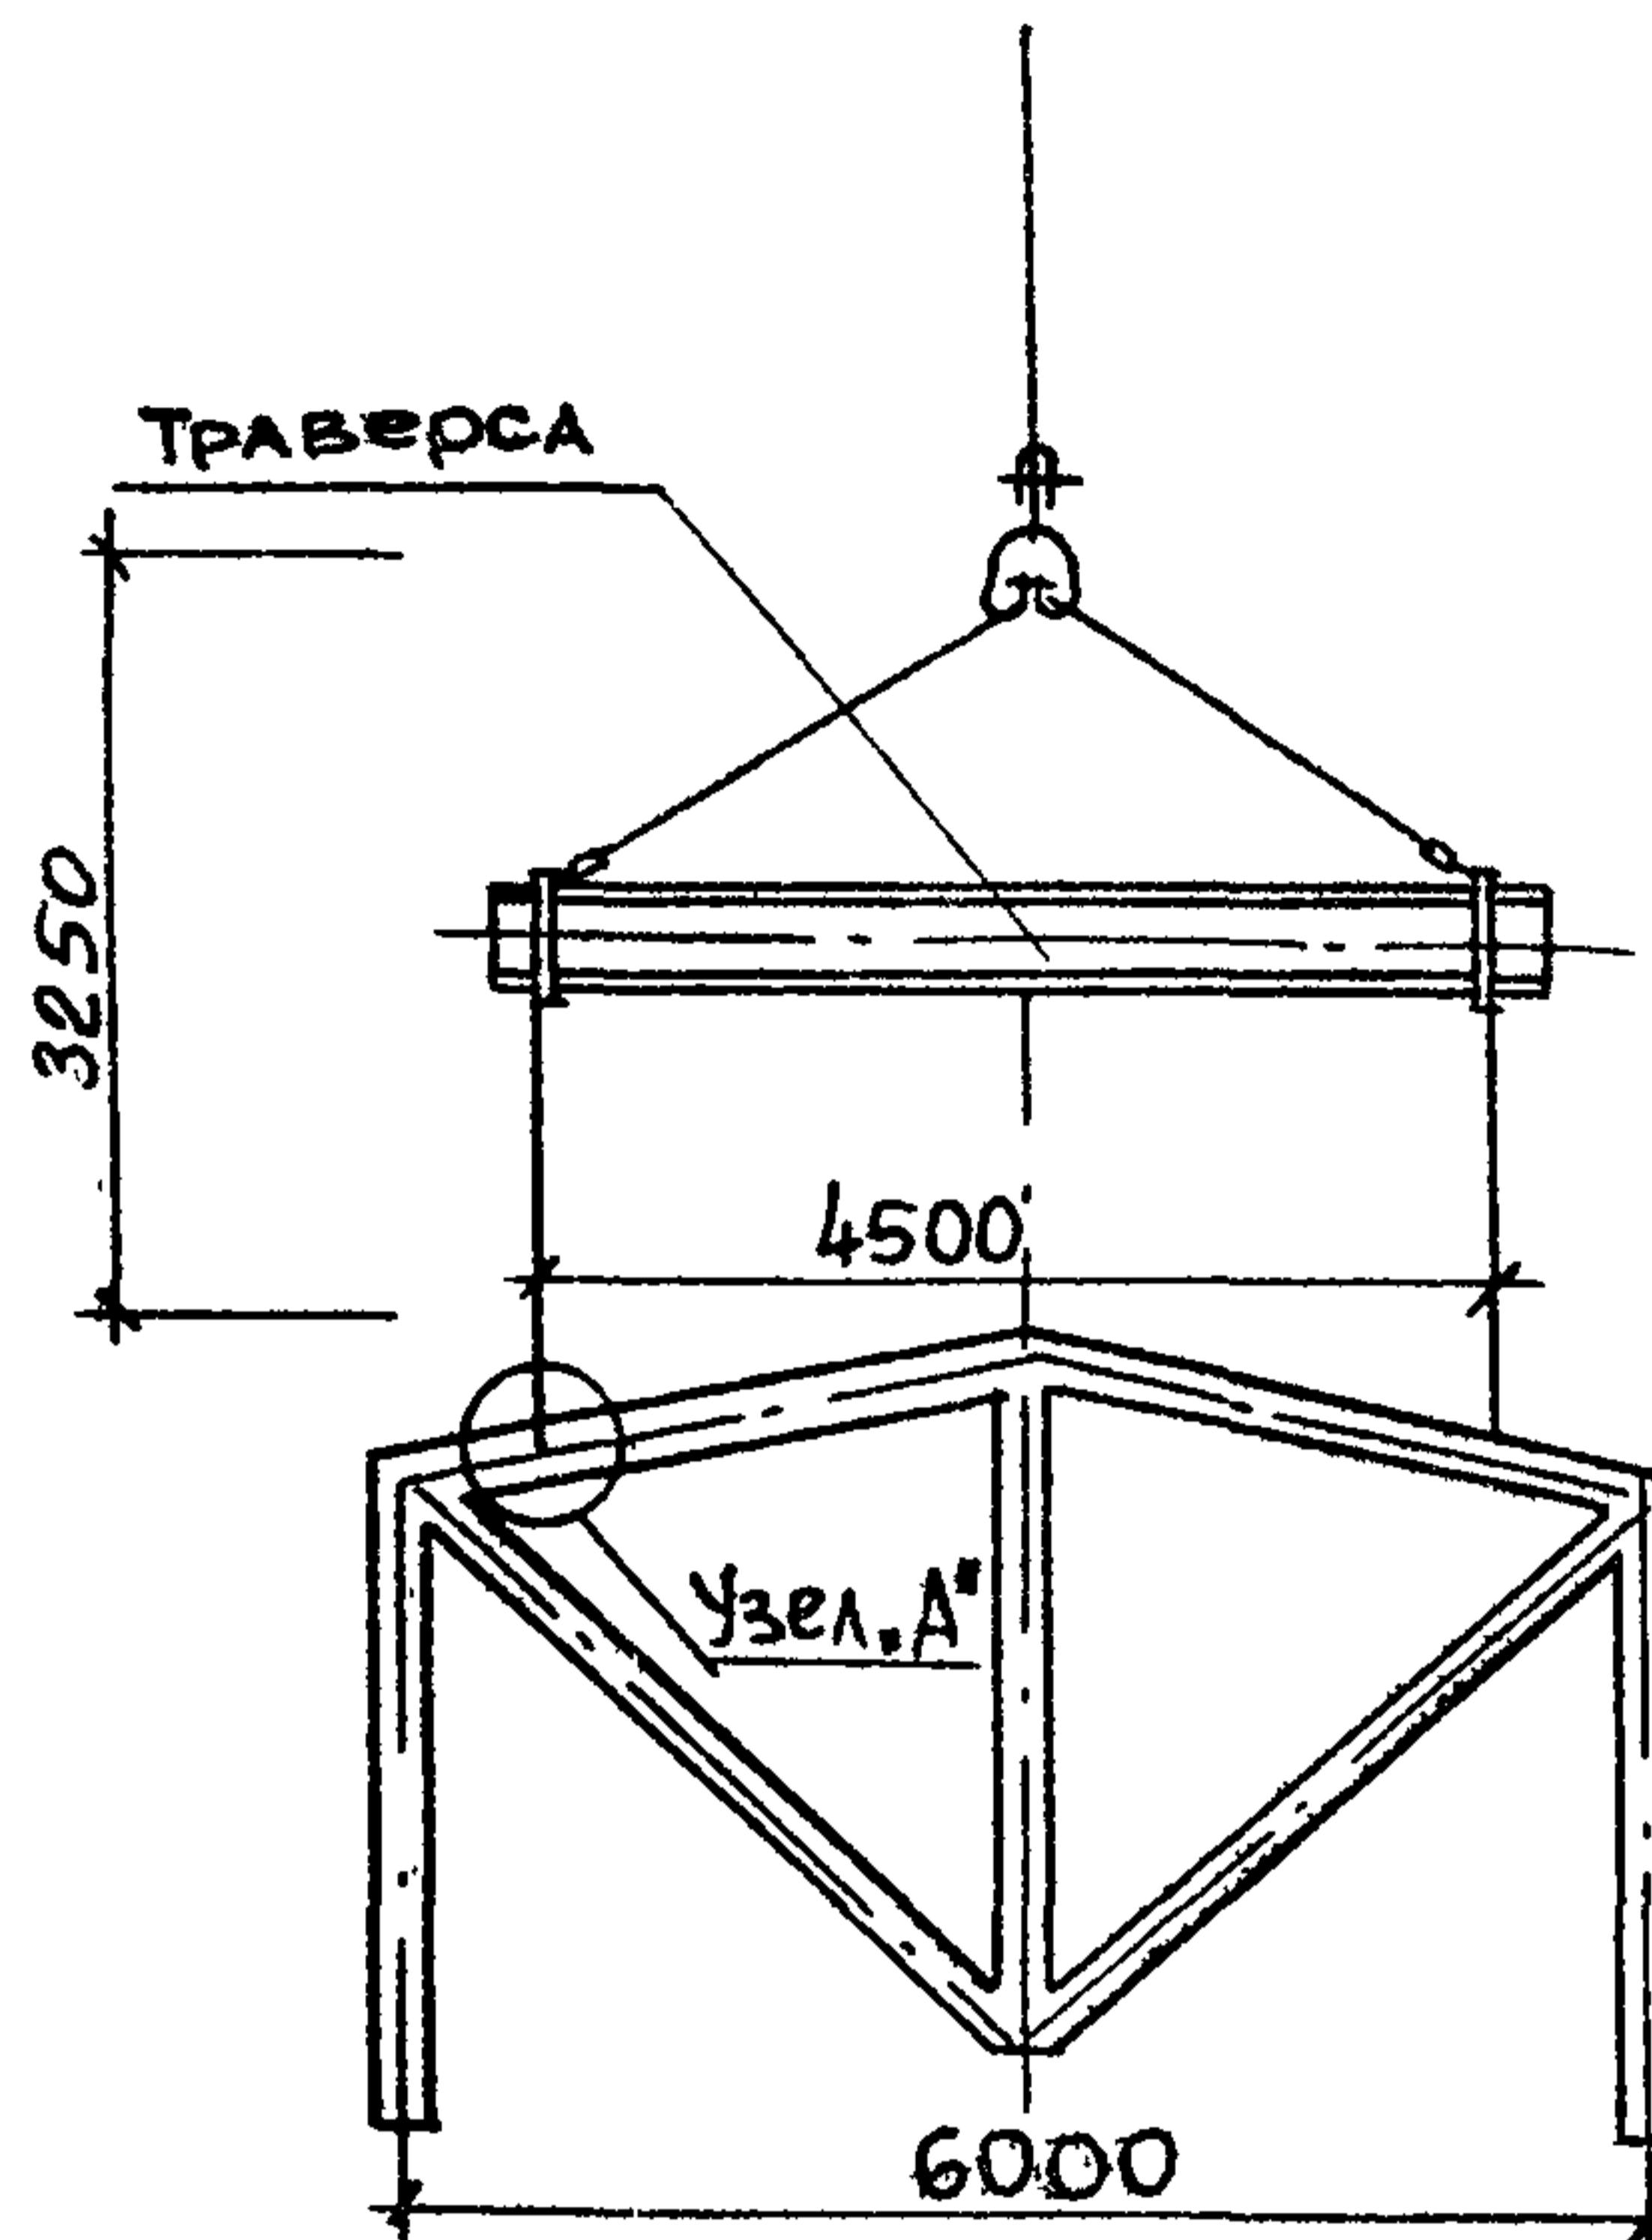


Чузел „A“

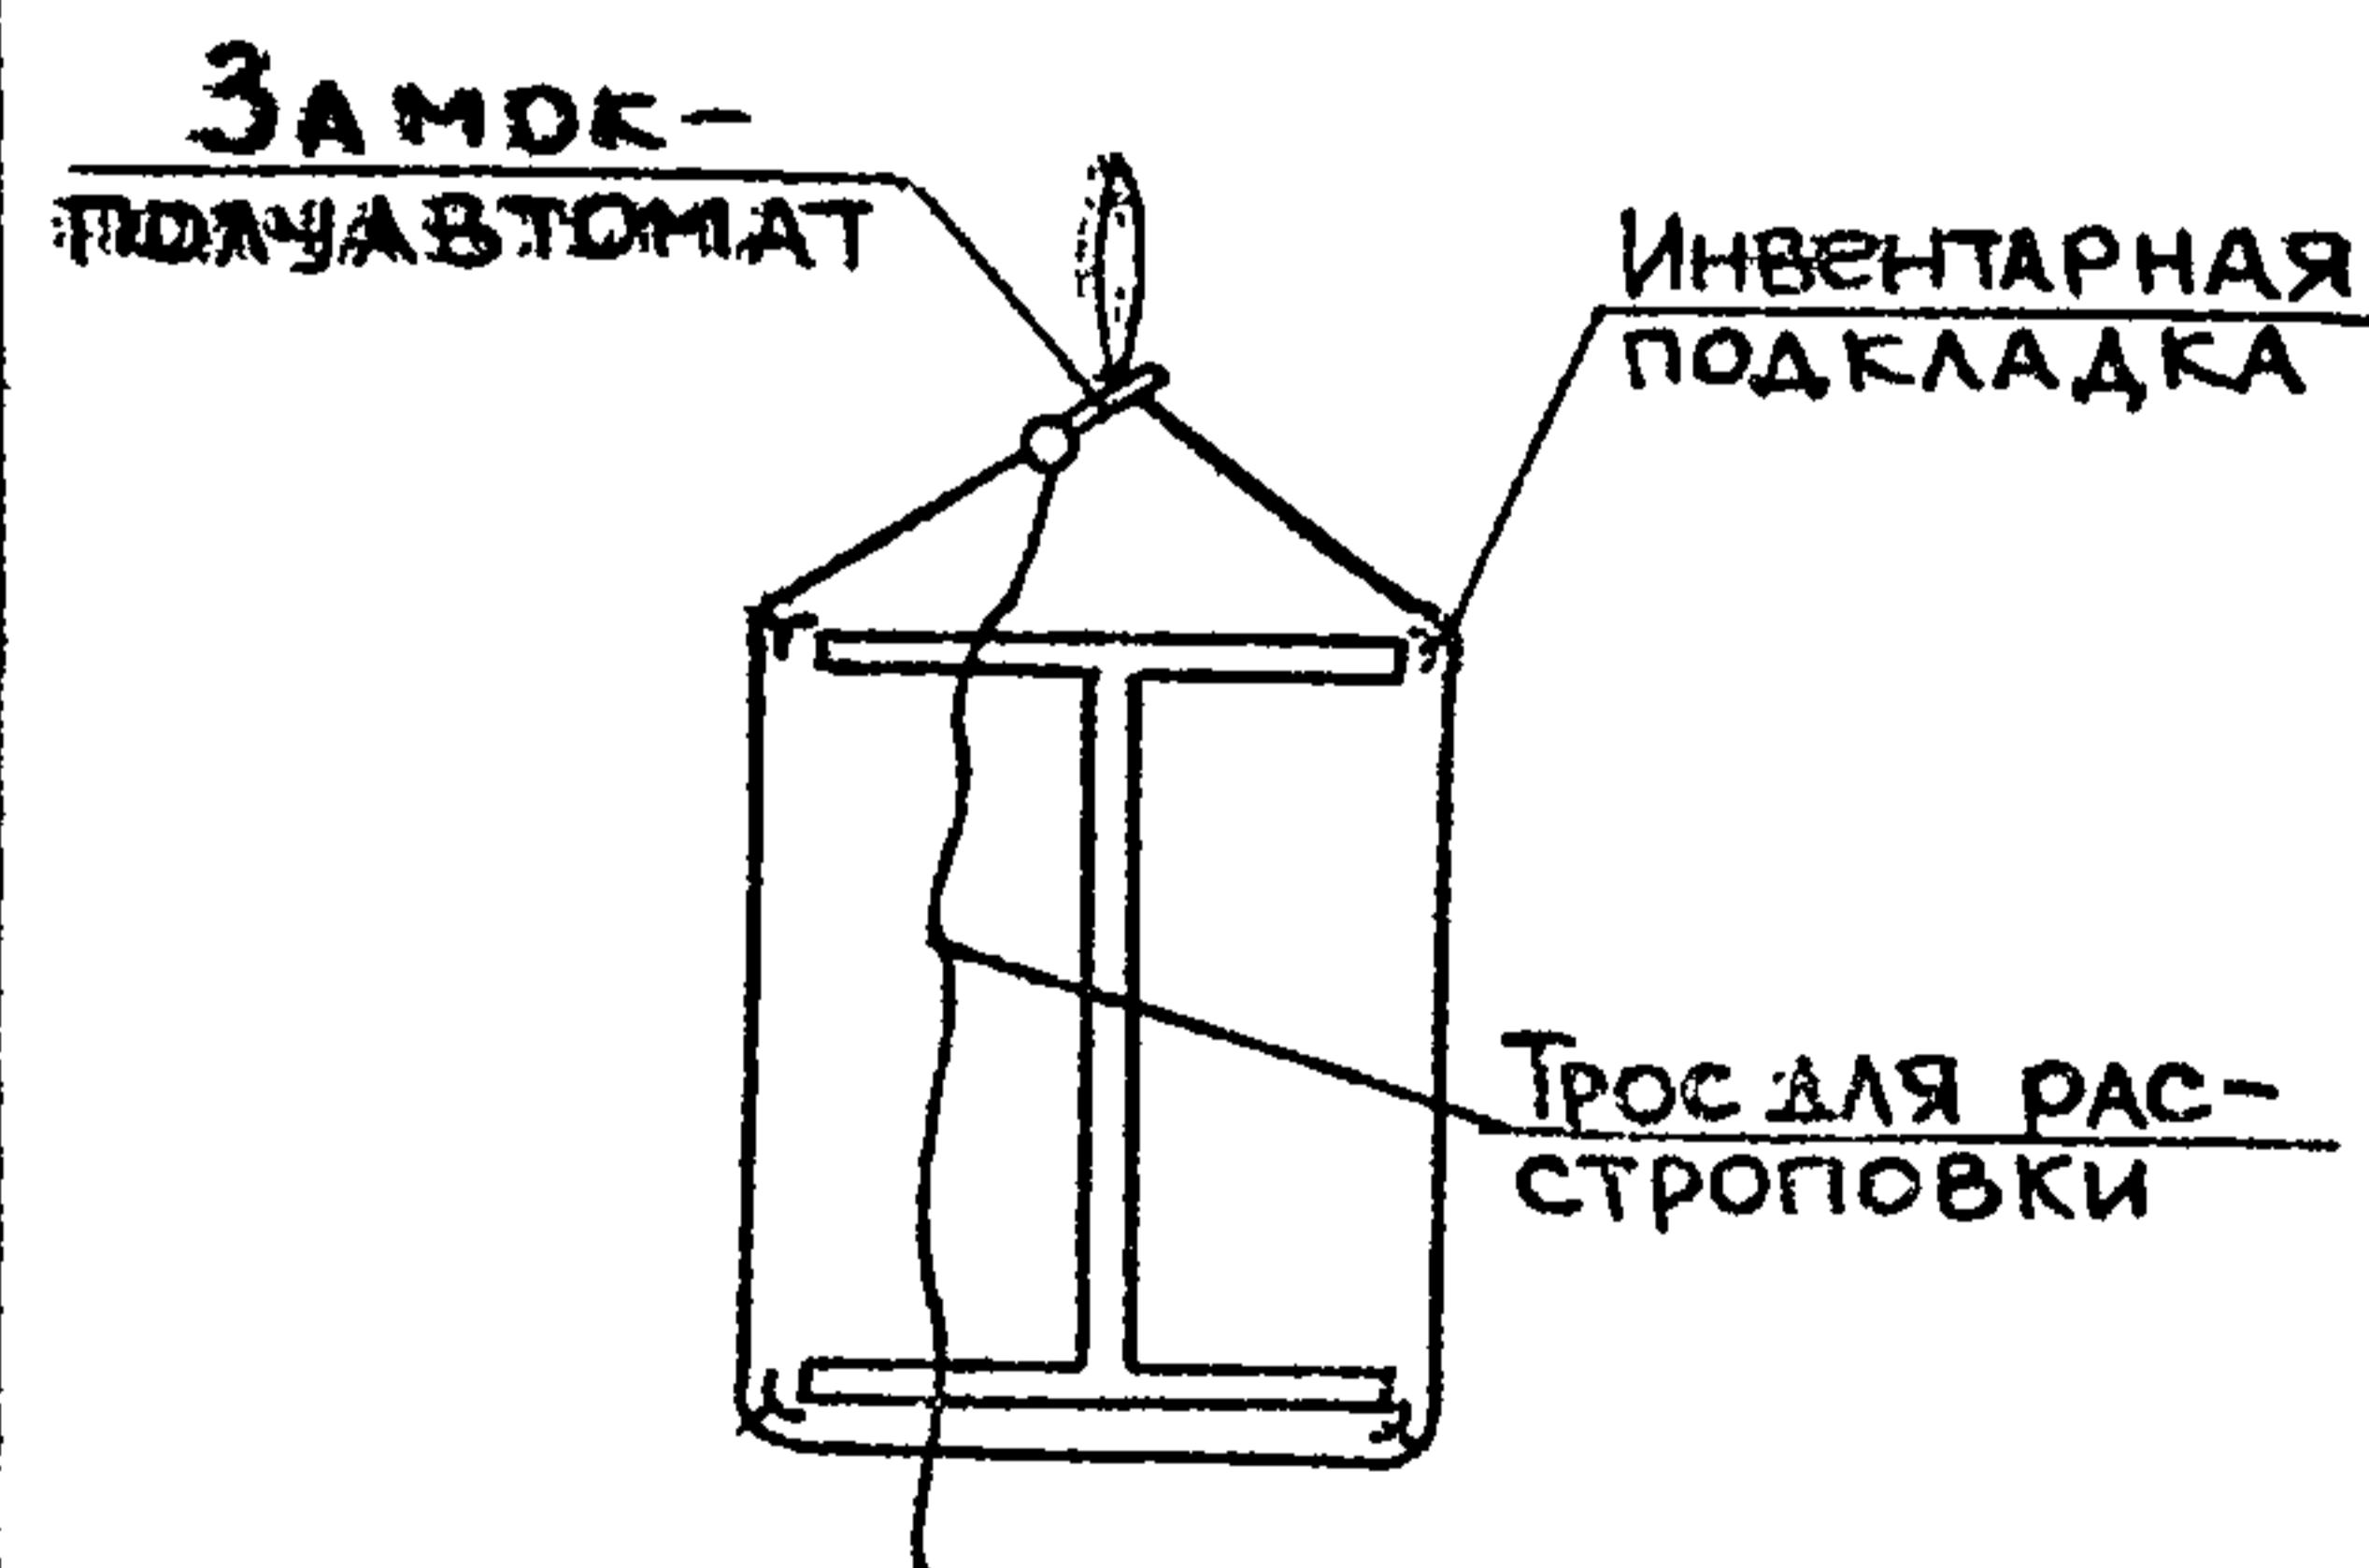



ЗАМОК

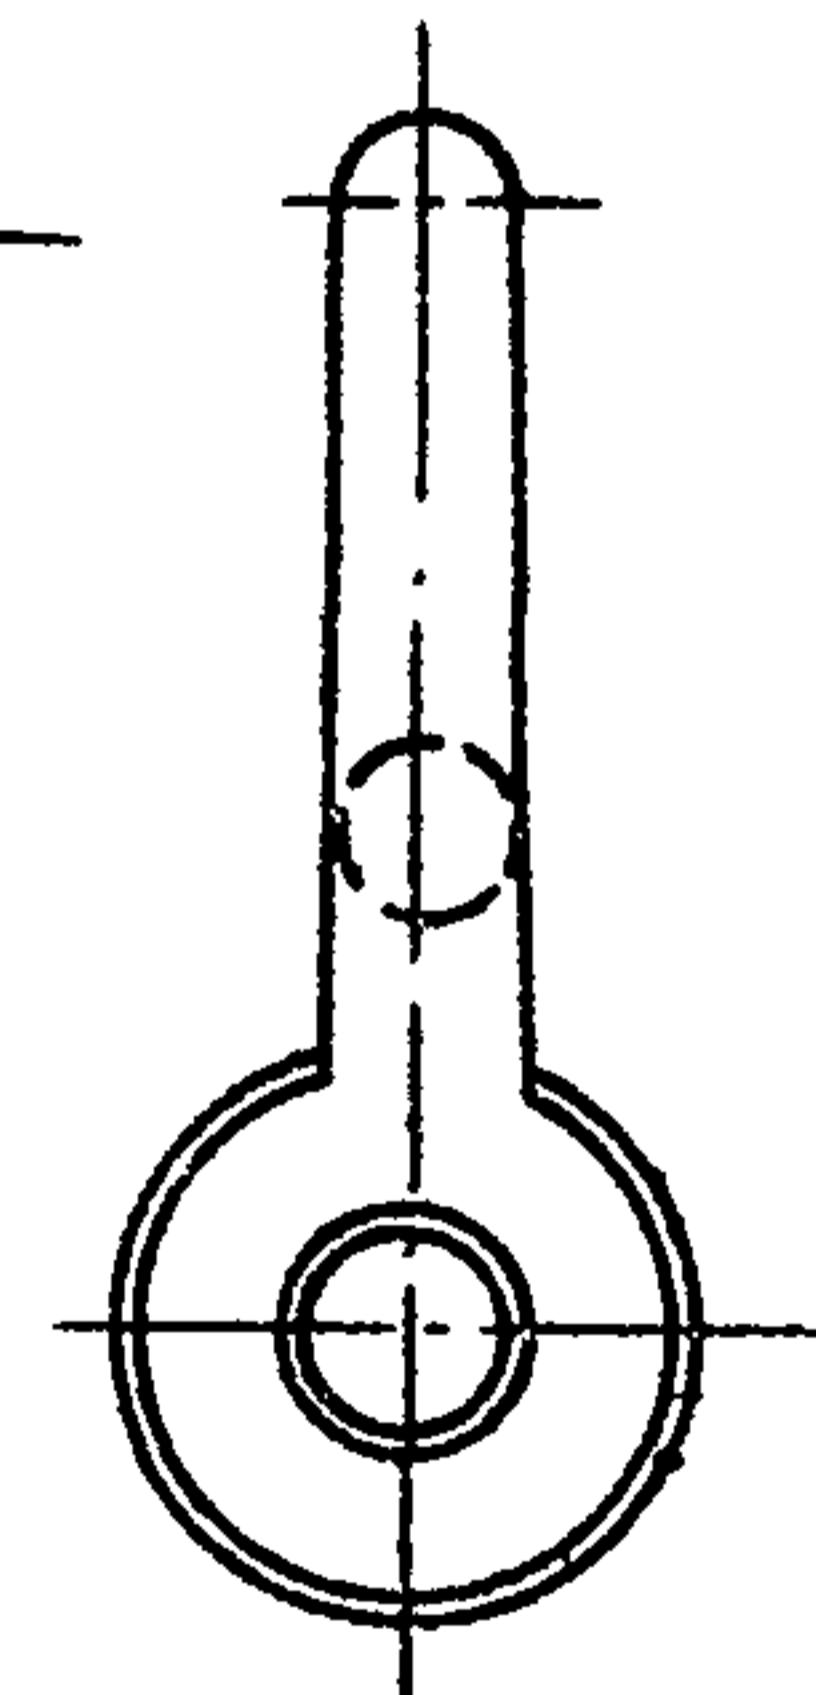

Инвентарная подкладка

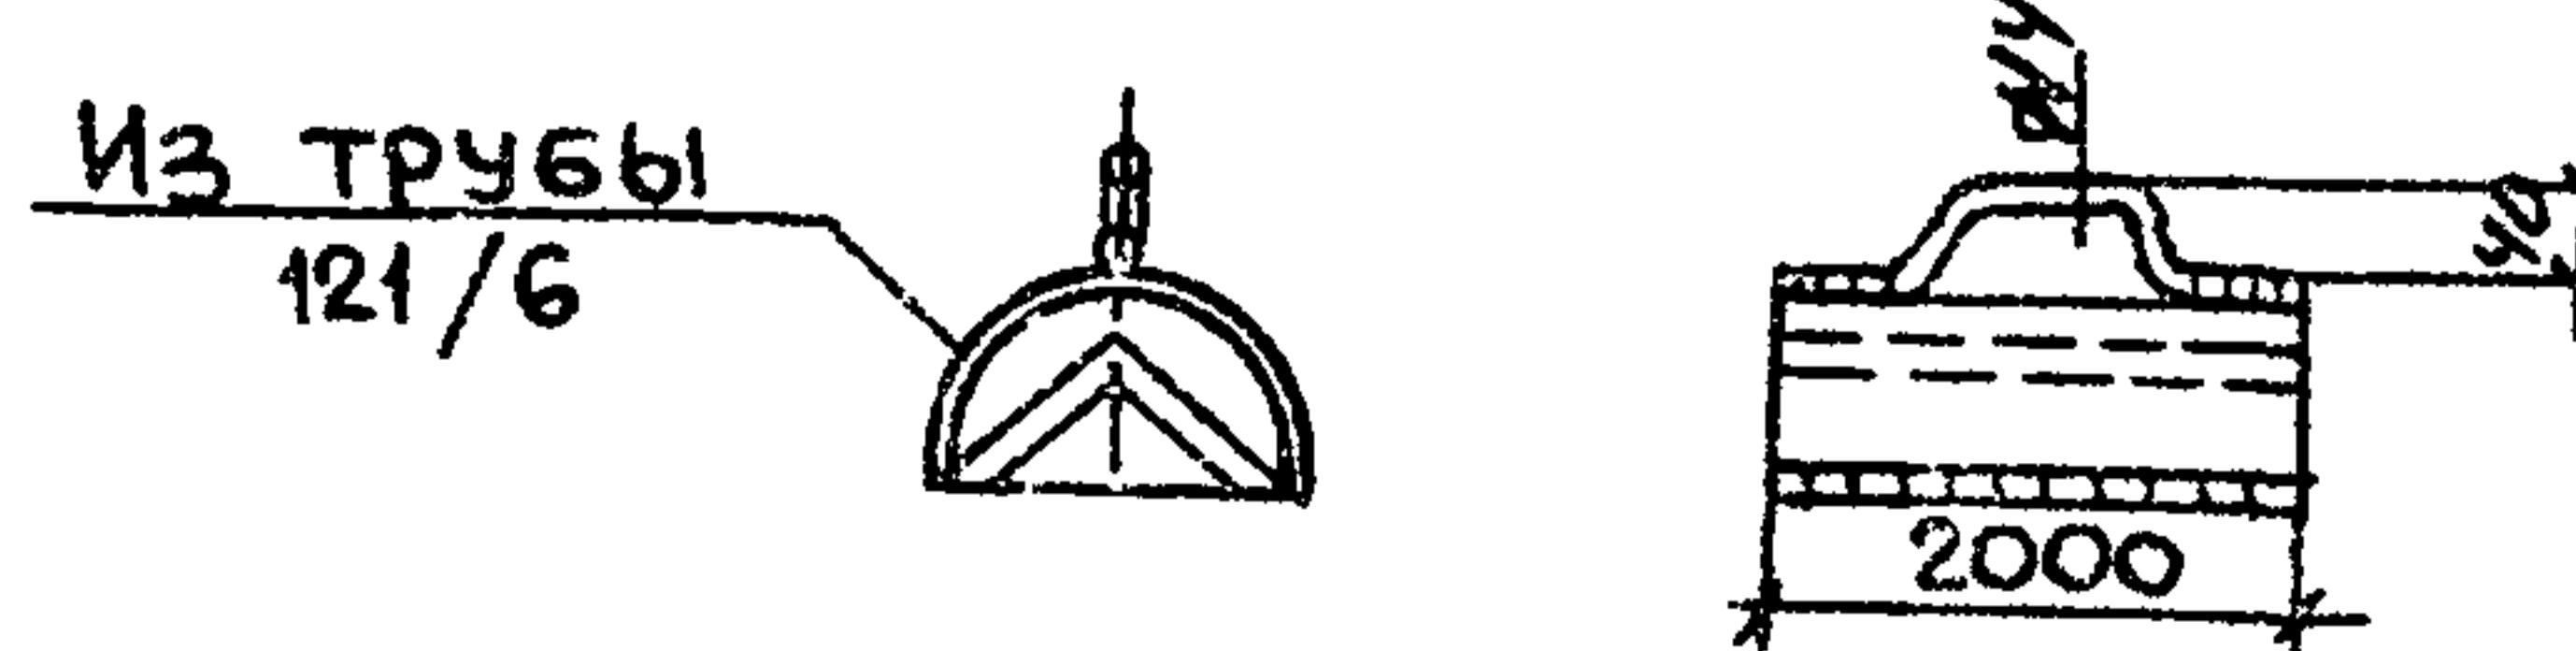

Обойма с пружиной

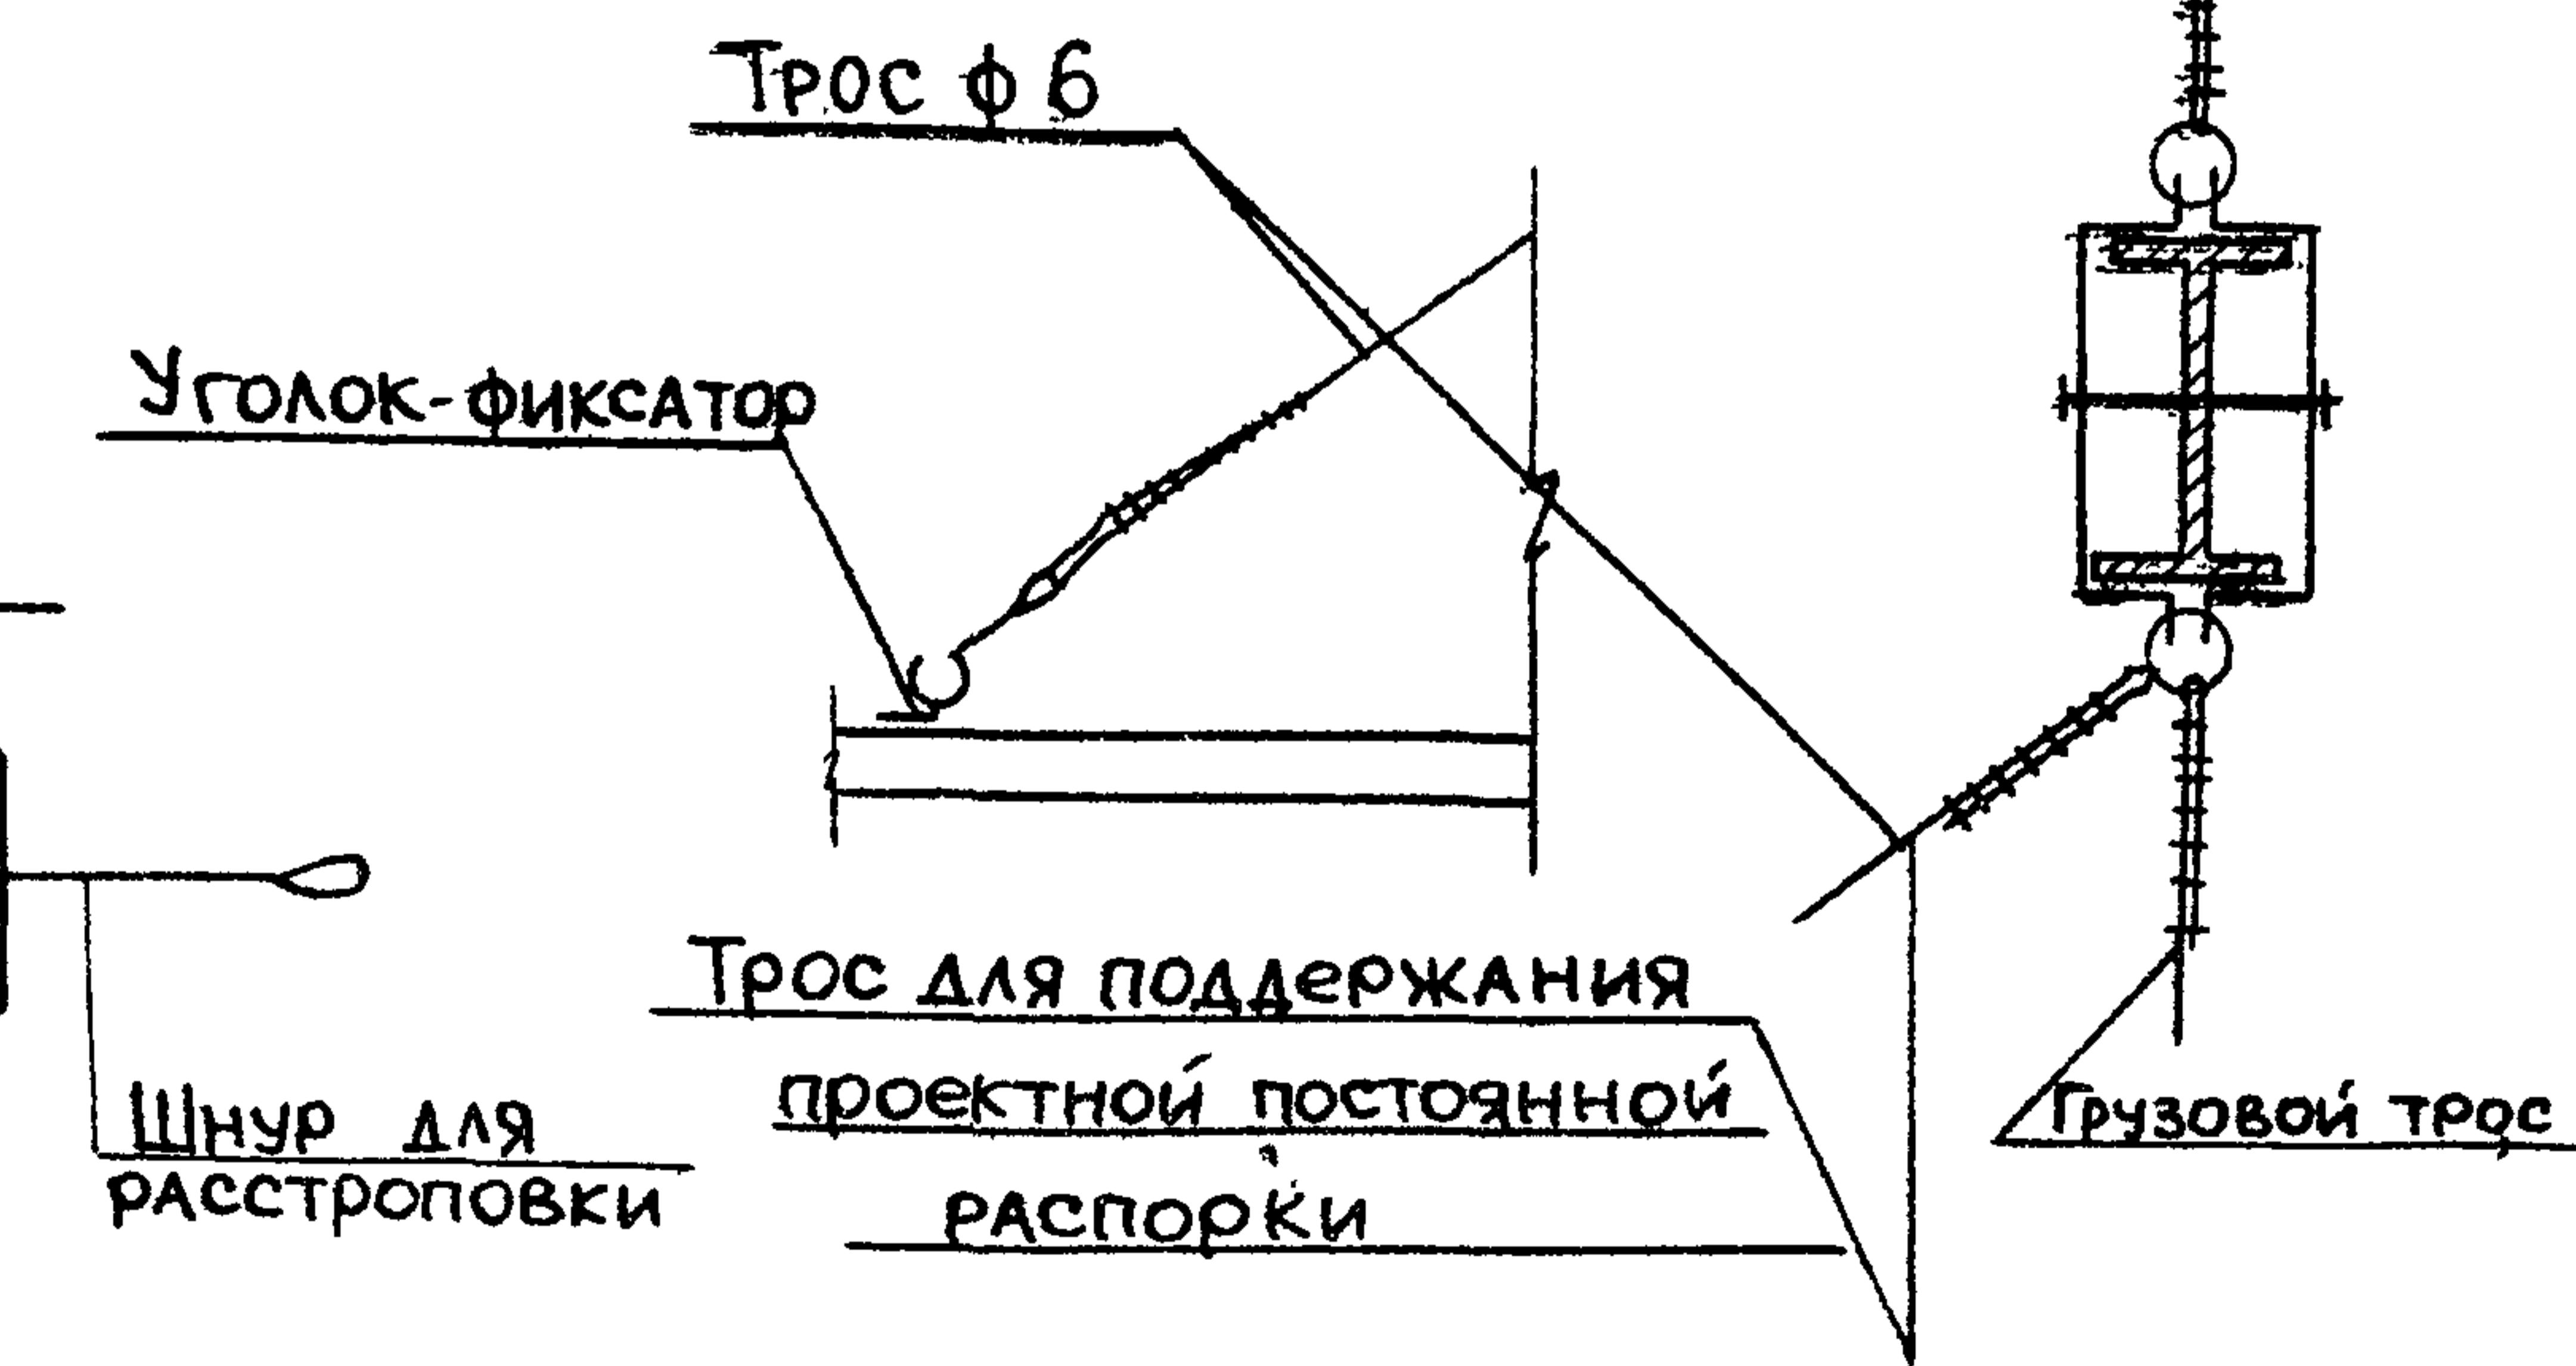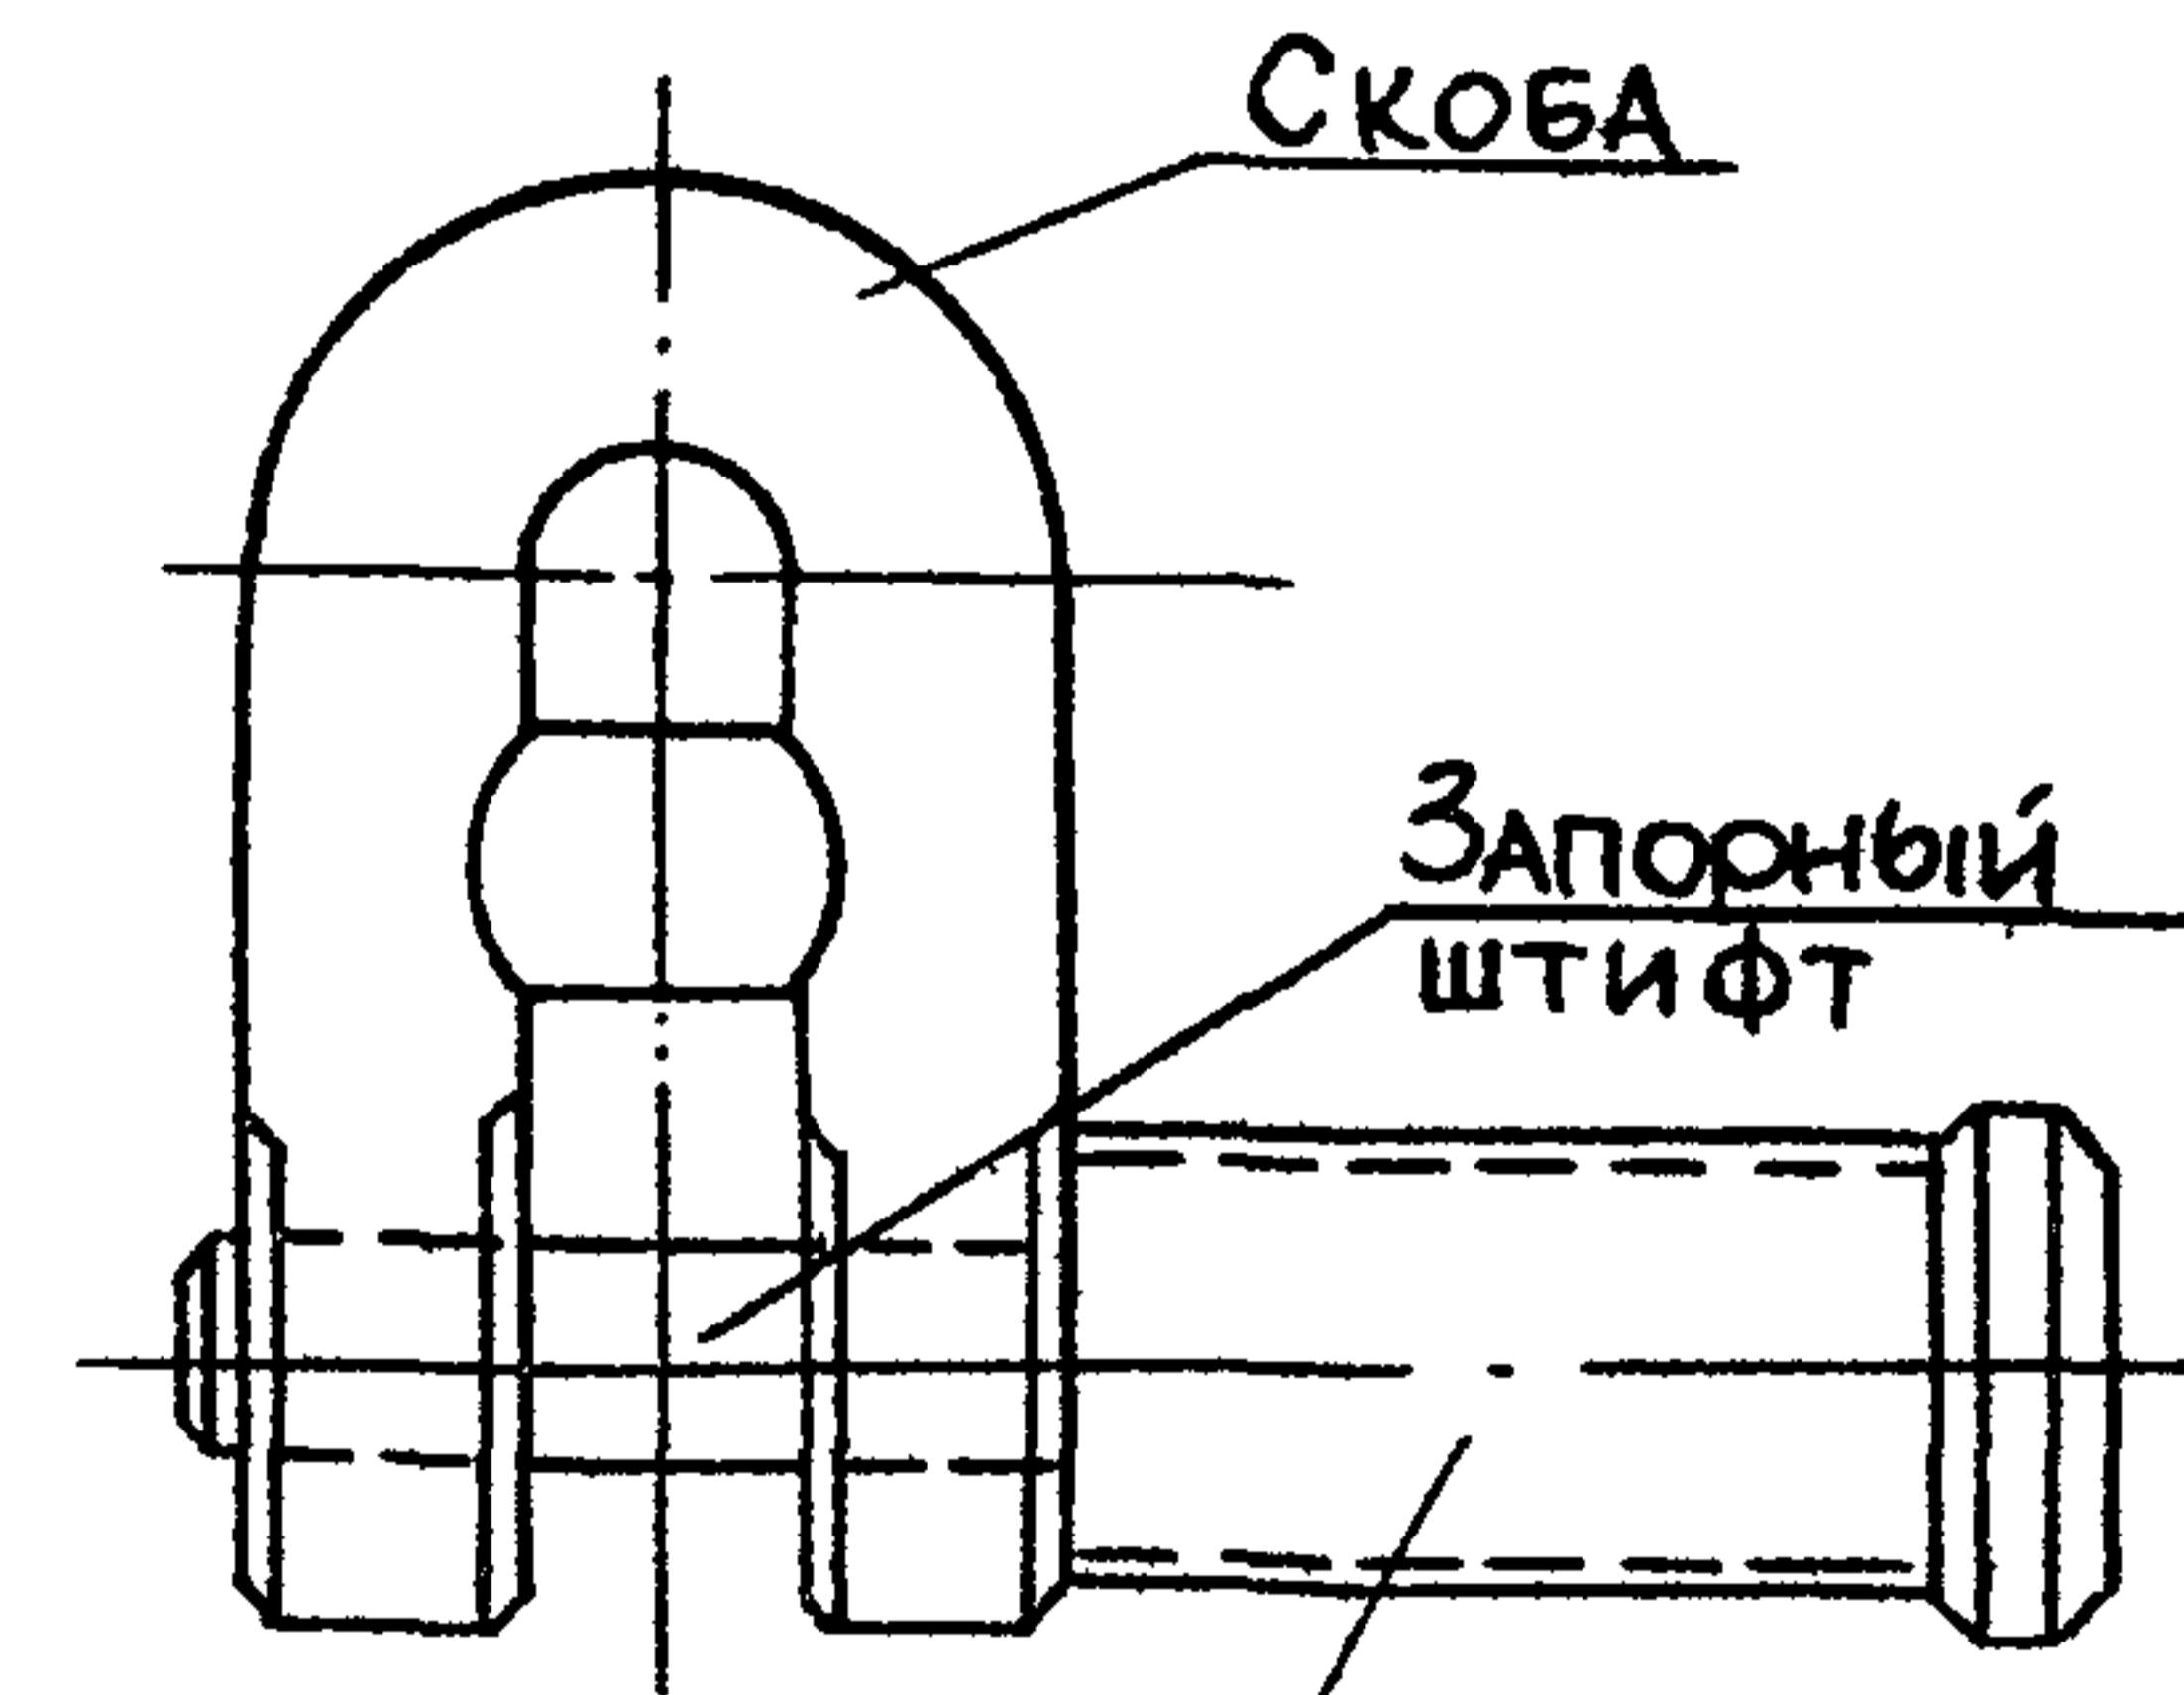

ТТК-7-02-01-04  
от -13-02

5

Основные материалы, полуфабрикаты

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ

НН п/п	Наименование	Марка	Единица измерен	Количество
1	2	3	4	5
1	РАМА ФОНАРЯ	—	ШТ	1
2	Бетон	"200"	М3	0.46
3	Плиты покрытия	ПКС 1,5x60	ШТ.	4
4	Арматурные сетки и каркасы.	СМ.	РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	
5	Электроды	Э42	КГ	1.6
6	Прочие материалы	—	РУБ.	1.4

Техническая характеристика

ПРИЦЕПА-ТЯЖЕЛОВОЗА С ПЛОЩАДКОЙ  
ДЛЯ ГРУЗА Т-151А

Техническая характеристика

КРАНА СКГ-50 с основной  
СРЕДОЙ 30М

НН п/п	Наименование показателей	Ед изм	1	2	3	4
1	Грузоподъемность	т.	20,0			
2	Габаритные разм.					
	А/ДЛИНА	М	10,5			
	Б/ШИРИНА	М	2,7			
	В/ВЫСОТА	М	1,96			
3	Разм. площадки					
	А/ДЛИНА	М	5,0			
	Б/ШИРИНА	М	2,7			

НН п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показа- тели	1	2	3	4
1	Грузоподъемность при вылете стрелы						
	А/наибольшем	т	5,4				
	Б/наименьшем	"	30				
2	Вылёт стрелы						
	А/наибольший	м	26				
	Б/наименьший	"	8				
3	Высота подъема крюка при выл. стрелы						
	А/наибольшем	м	17,0				
	Б/наименьшем	м	28,5				

НН п/п	Наименование	Тип	Марка	К-во	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6
1	Кран	на гусен. ходу.	СКГ-50	1	вылет стрелы e=26м; высота подъема H=28,5м. Грузоподъемн. Q=30т
2	Прицеп-тяжеловоз	—	Т-151А	1	—
3	Трансформаторы	СВАР.	ТС-300	1	300 Ампер
4	Трансформаторы	СВАР.	ТС-500	1	500 Ампер
5	Пирамиды	—	—	2	—
6	Проекторы	—	—	4	1000 Вт.
7	Рубильники	—	—	3	3x100
8	Монтажные пояса с карабинами и скобами	—	—	4	—
9	Метры стальные	—	—	4	—
10	Рулетки стальные	—	—	1	20м
11	Ломики	—	—	4	120 см
12	Лопаты разные	—	—	3	—
13	Рейки-отвесы	—	—	1	—
14	Щетки-маски	—	—	2	—
15	Молотки сварщика	—	—	2	—
16	Щетки металлическ.	—	—	2	—
17	Кельмы каменщика	—	—	4	—
18	Металлические штыри	—	—	4	1 м.
19	Подмости	—	—	2	—
20	Временные связи разные	—	—	6	—
21	Траверса	—	—	1	Грузоподъемность Q=3тн.
22	Строп 4х ветвевой	—	—	1	Грузоподъемность Q=3тн.

## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

НН п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Объем РАБОТ	Трудоемк. на единицу измерения в ч. час	Трудоем. на вес объем в ч. час	СОСТАВ БРИГАДЫ	РАБОЧИЕ ЧАСЫ											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сортировка и подача стальных конструкций к месту монтажа.	т	0,86	0,57	0,79	МОНТАЖН. 6р-1;5р-1;3р-1	7											
	Монтаж рам фонаря с постоянными распорками.	1 БЛОК	1	0,41	0,41	МОНТАЖН. 6р-1;5р-2; 4р-3;3р-1;	7											
	Монтаж сборных железобетонных плит покрытия весом 1.5т.	шт	4	0,675	1,7	— " —	7											
	Монтаж отдельных связей/боковых уголков/весом до 100 кг. электроприхваткой.	1 ЭЛЕМ	4	0,46	1,84	— " —	7											
	Установка инвентарных лестниц и подмостей для электросварочных работ, перестановки подмостей	П.М. М2	10 7	0,47	3,84	— " —	7											
	Электросварочные работы.	П.М.	5,47	0,44	2,40	— " —	2											

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ  
РАБ. СИЛЫКАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА МОНТАЖ ОДНОЙ РАМЫ  
ФОНАРЯ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ В ЗДАНИЯХ.

ВЫСОТОЙ ДО М.

НН п/п	Основание ЕНИР	Описание работ	ЕД изм.	Объем.	Состав звена	на единицу		на весь объем	
						Н вр чел. час	расценка руб. коп.	трудоемк. чел. час	сумма руб. коп
	§5-1-1п.2	Сортировка и подача стальных конструкций к месту монтажа	т	0,86	МОНТАЖНИКИ 6р-1;5р-1;3р-1	0,57	0-38,9	0,49	0-33,4
	§5-1-6 п1	Установка и приварка постоянных распорок к рамам фонаря на стеновой площад.	ч элем.	1	МОНТАЖНИКИ 6р-1;5р-2;4р-3; 2р-1;	0,96	0-62,6	0,96	0-62,6
	§5-1-6 пн	Монтаж рам фонаря с постоянными распорками	1 БЛОК		МОНТАЖНИКИ 6р-1;5р-2;4р-3; 2р-1;	0,41	0-26,7	0,41	0-26,7
	§4-1-7 п6	Монтаж сборных железобетонных плит покрытия весом 1.5м.	шт	4	МОНТАЖНИКИ 4р-1;3р-2;2р-1	0,675	0-39,5	2,7	1-58
	§5-1-6 п1	Монтаж отдельных связей/боковых уголков/весом до 100 кг.	1 ЭЛЕМ	4	МОНТАЖНИКИ 5р-2;4р-3;2р-1 6р-1	0,46	0-30	1,84	1-20
	§5-1-5	Установка инвентарных лестниц, с ограждением высотой до 5м.	П.М.	10	МОНТАЖНИКИ 4р-2;3р-1	0,19	0-11,4	1,9	1-14
	§5-1-5 20	Устройство подмостей для элект.	М2	7	— " —	0,56	0-33,7	3,92	2-35
	§5-1-5 2а	Перестановка подмостей	М2	7	— " —	0,28	0-16,8	1,96	1-17,6
	§4-1-17 п2	Электросварочные работы	П.М.	5,46	ЭЛЕКТРОСВАР 5р-1	0,44	0-30,9	2,40	1-69

16.58 10.36

МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙЭСКИЗЫ

№ п/п.	Наименование приспособлений кем разработано № чертежей	Эскиз	ХАРАКТЕРИСТИКА			Область применения
			ГРУЗ. Т.	Вес КГ.	Расчетн. мех.	
1	2	3	4	5	6	7
1	ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАМОК грузоподъемностью 5 тн. Чертежи Треста : "УРАН-СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"		5	16	0.3	Стропы с полуавтоматическим замком, предназначены для подъема стальных и ж/б конструкций
2	Металлические подмости треста "Оргтехстрой"		0,150	82	7,0	Для приварки среднего парного узла рамы фонаря к верхнему поясу стропильной формы
3	МОНТАЖНАЯ ЛЕСТИЦА Промстальконструкция. Москва 1959г.		0,100	18	90т 3,30 40 4,90	Для монтажных и сварочных работ
4	ТРАВЕРСА по черт. Треста "Оргтехстрой" г. Саратов		10,0	726	5	Для монтажа блоков фонаря
5	БЛОК ДЛЯ МОНТАЖНОГО ТРОСА "Оргтехстрой" г. Саратов		0,150	0,4		Для монтажного троса при установке и приварке рам фонарей

ЭСКИЗЫ  
МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

№ п/п	Наименование приспособления, кем разработано и № чертежей	Эскиз	ХАРАКТЕРИСТИКА			Область применения
			ГРУЗ. Т.	Вес КГ.	Расчетн. высота	
1	2	3	4	5	6	7
1	Траверса Чертежи ЮжНИИ /Харьков/		3	164	5,9	Для монтажа рам фонаря
2	Строп четырехветвевой Трест.Оргтехстрой" г. Саратов		3	38	2,6	Для монтажа плит покрытия
3	Траверса Чертежи ПИ Промстальконструкция № 4570 - 3,4,5,7		5	430	3,23	Для одновременного подъема трёх плит покрытий размером 1,5 кв.м.
4	Кассета разработана Трестом "Оргтехстрой" г. Саратов.		-	-	-	Для складирования рам фонаря
5	Подкос разработан Трестом "Оргтехстрой" г. Саратов.		-	-	-	Для временного крепления смонтированной рамы фонаря

07.13.02

Схема металлических подмостей предназначенных для выполнения сварных работ при монтаже рам фонаря

ТТК 7-02-01-04

8




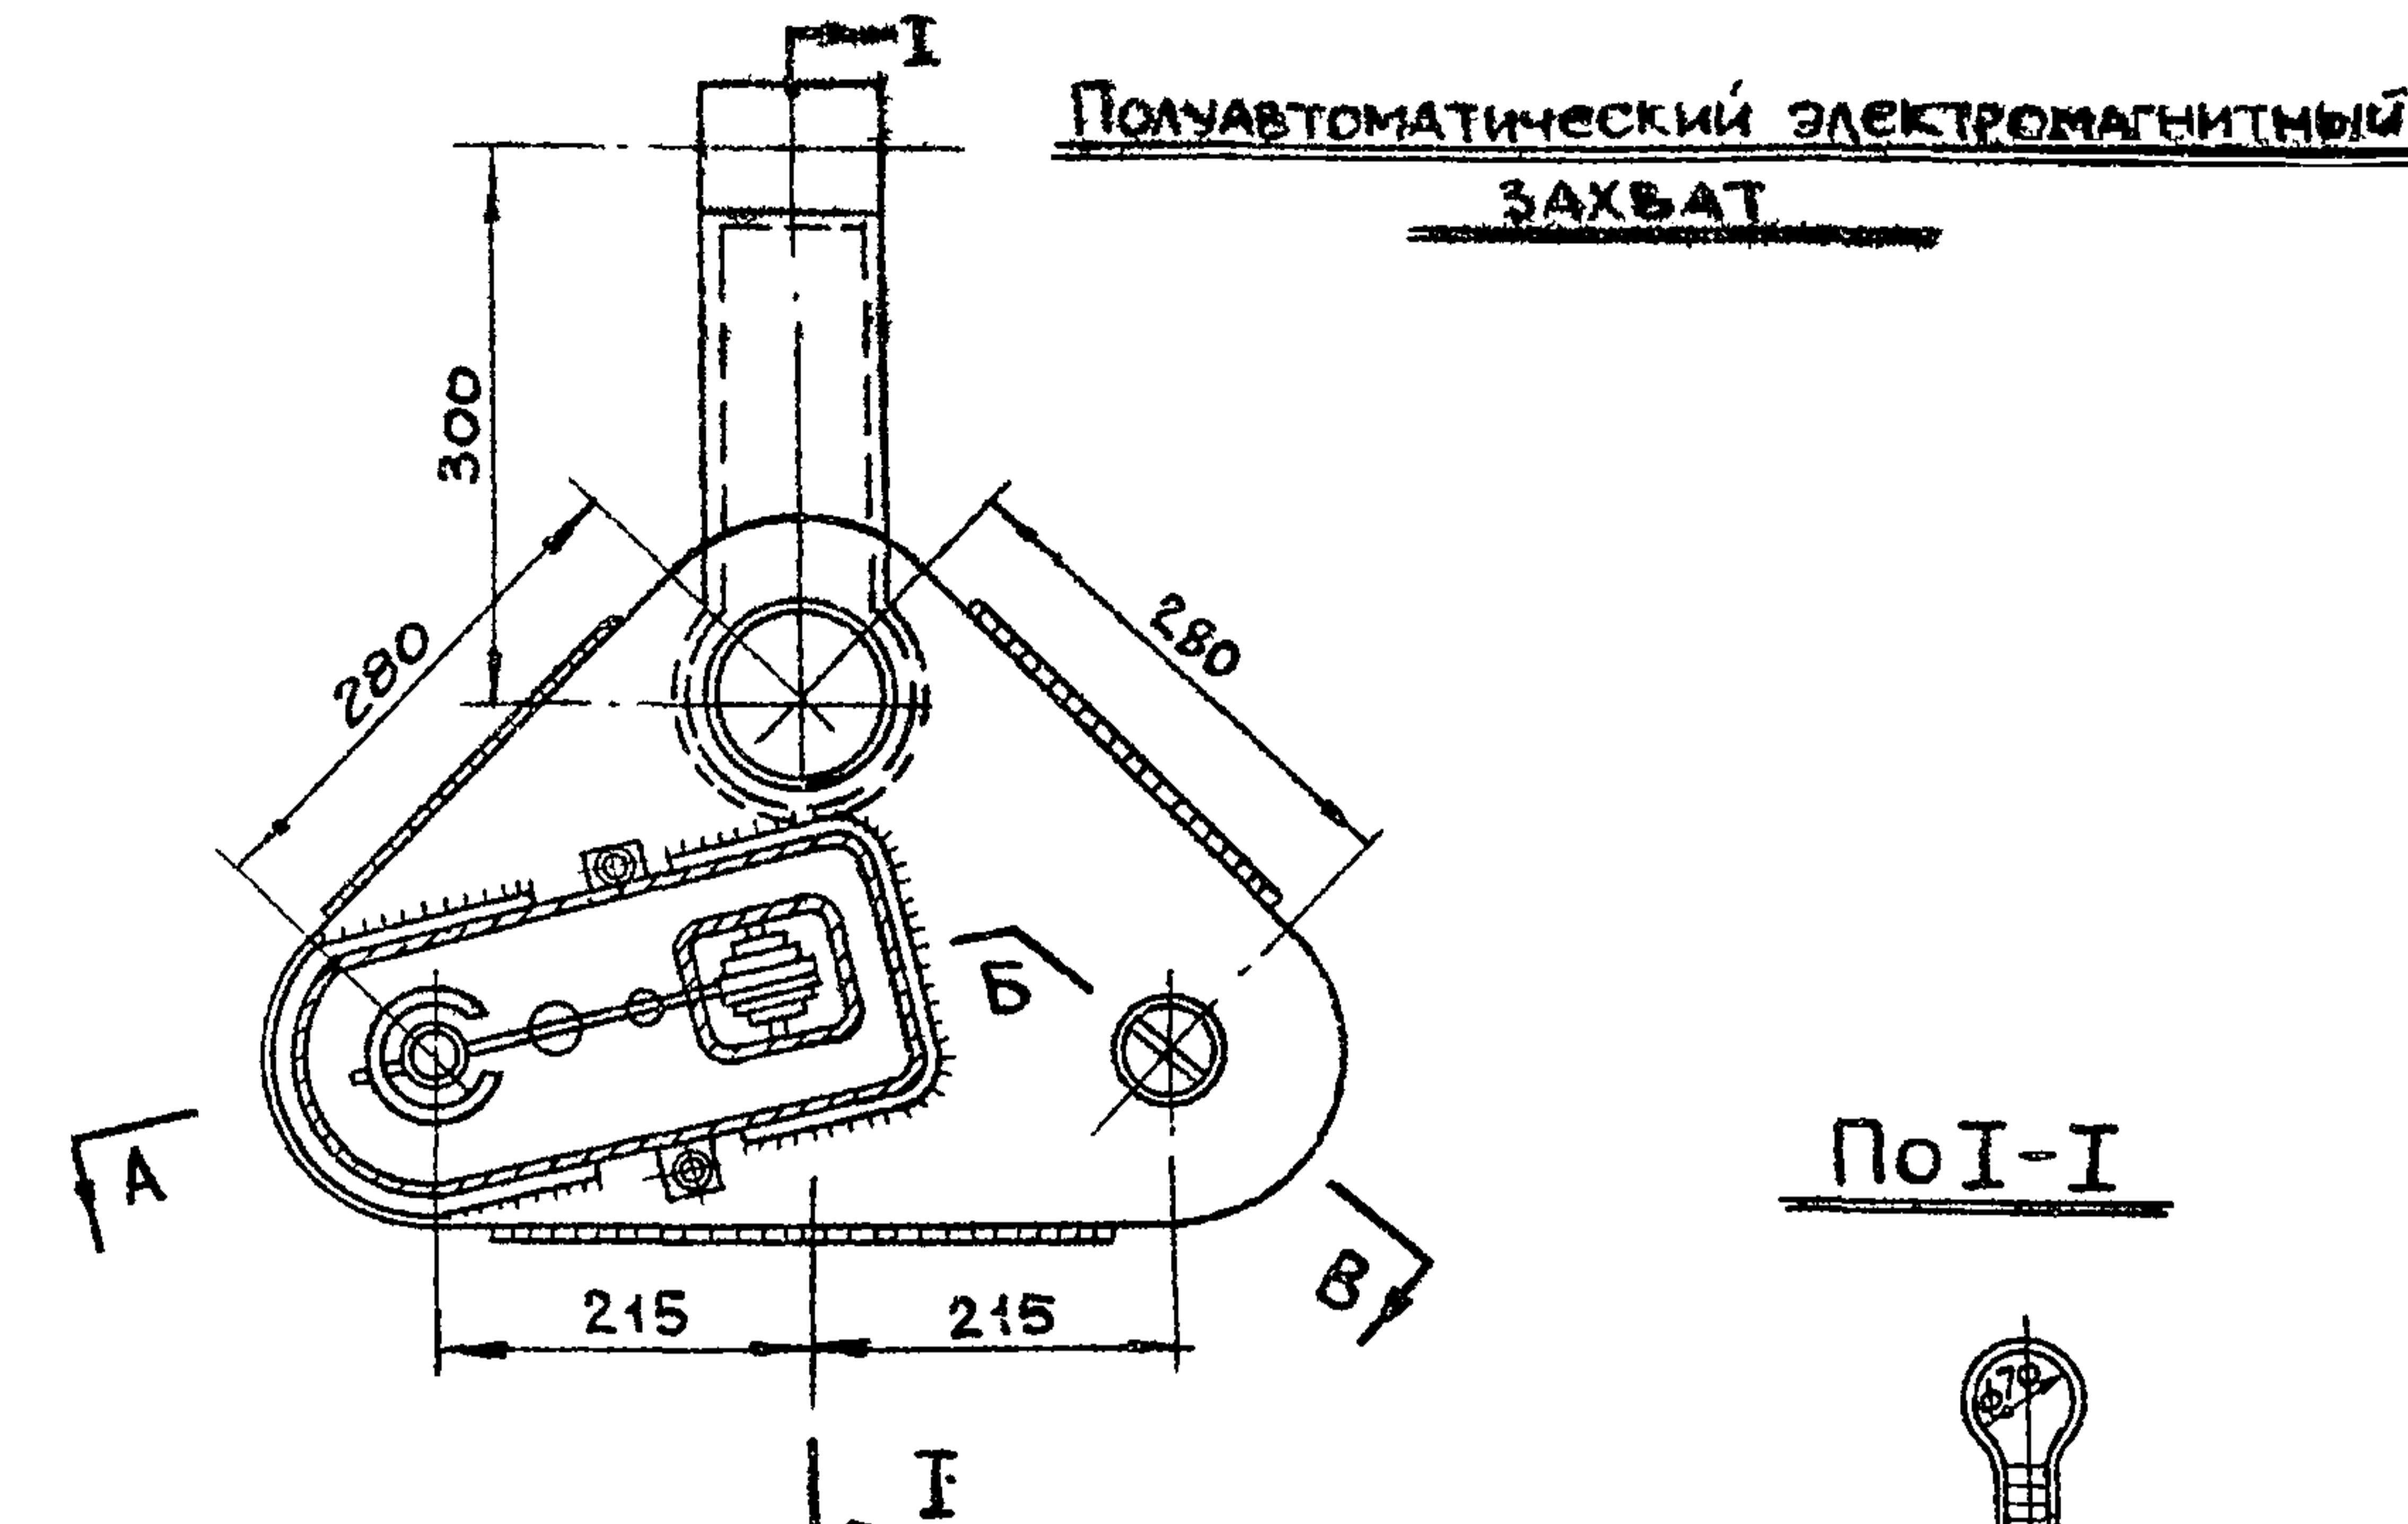


Схема перемещения подмостей через пролет фонаря

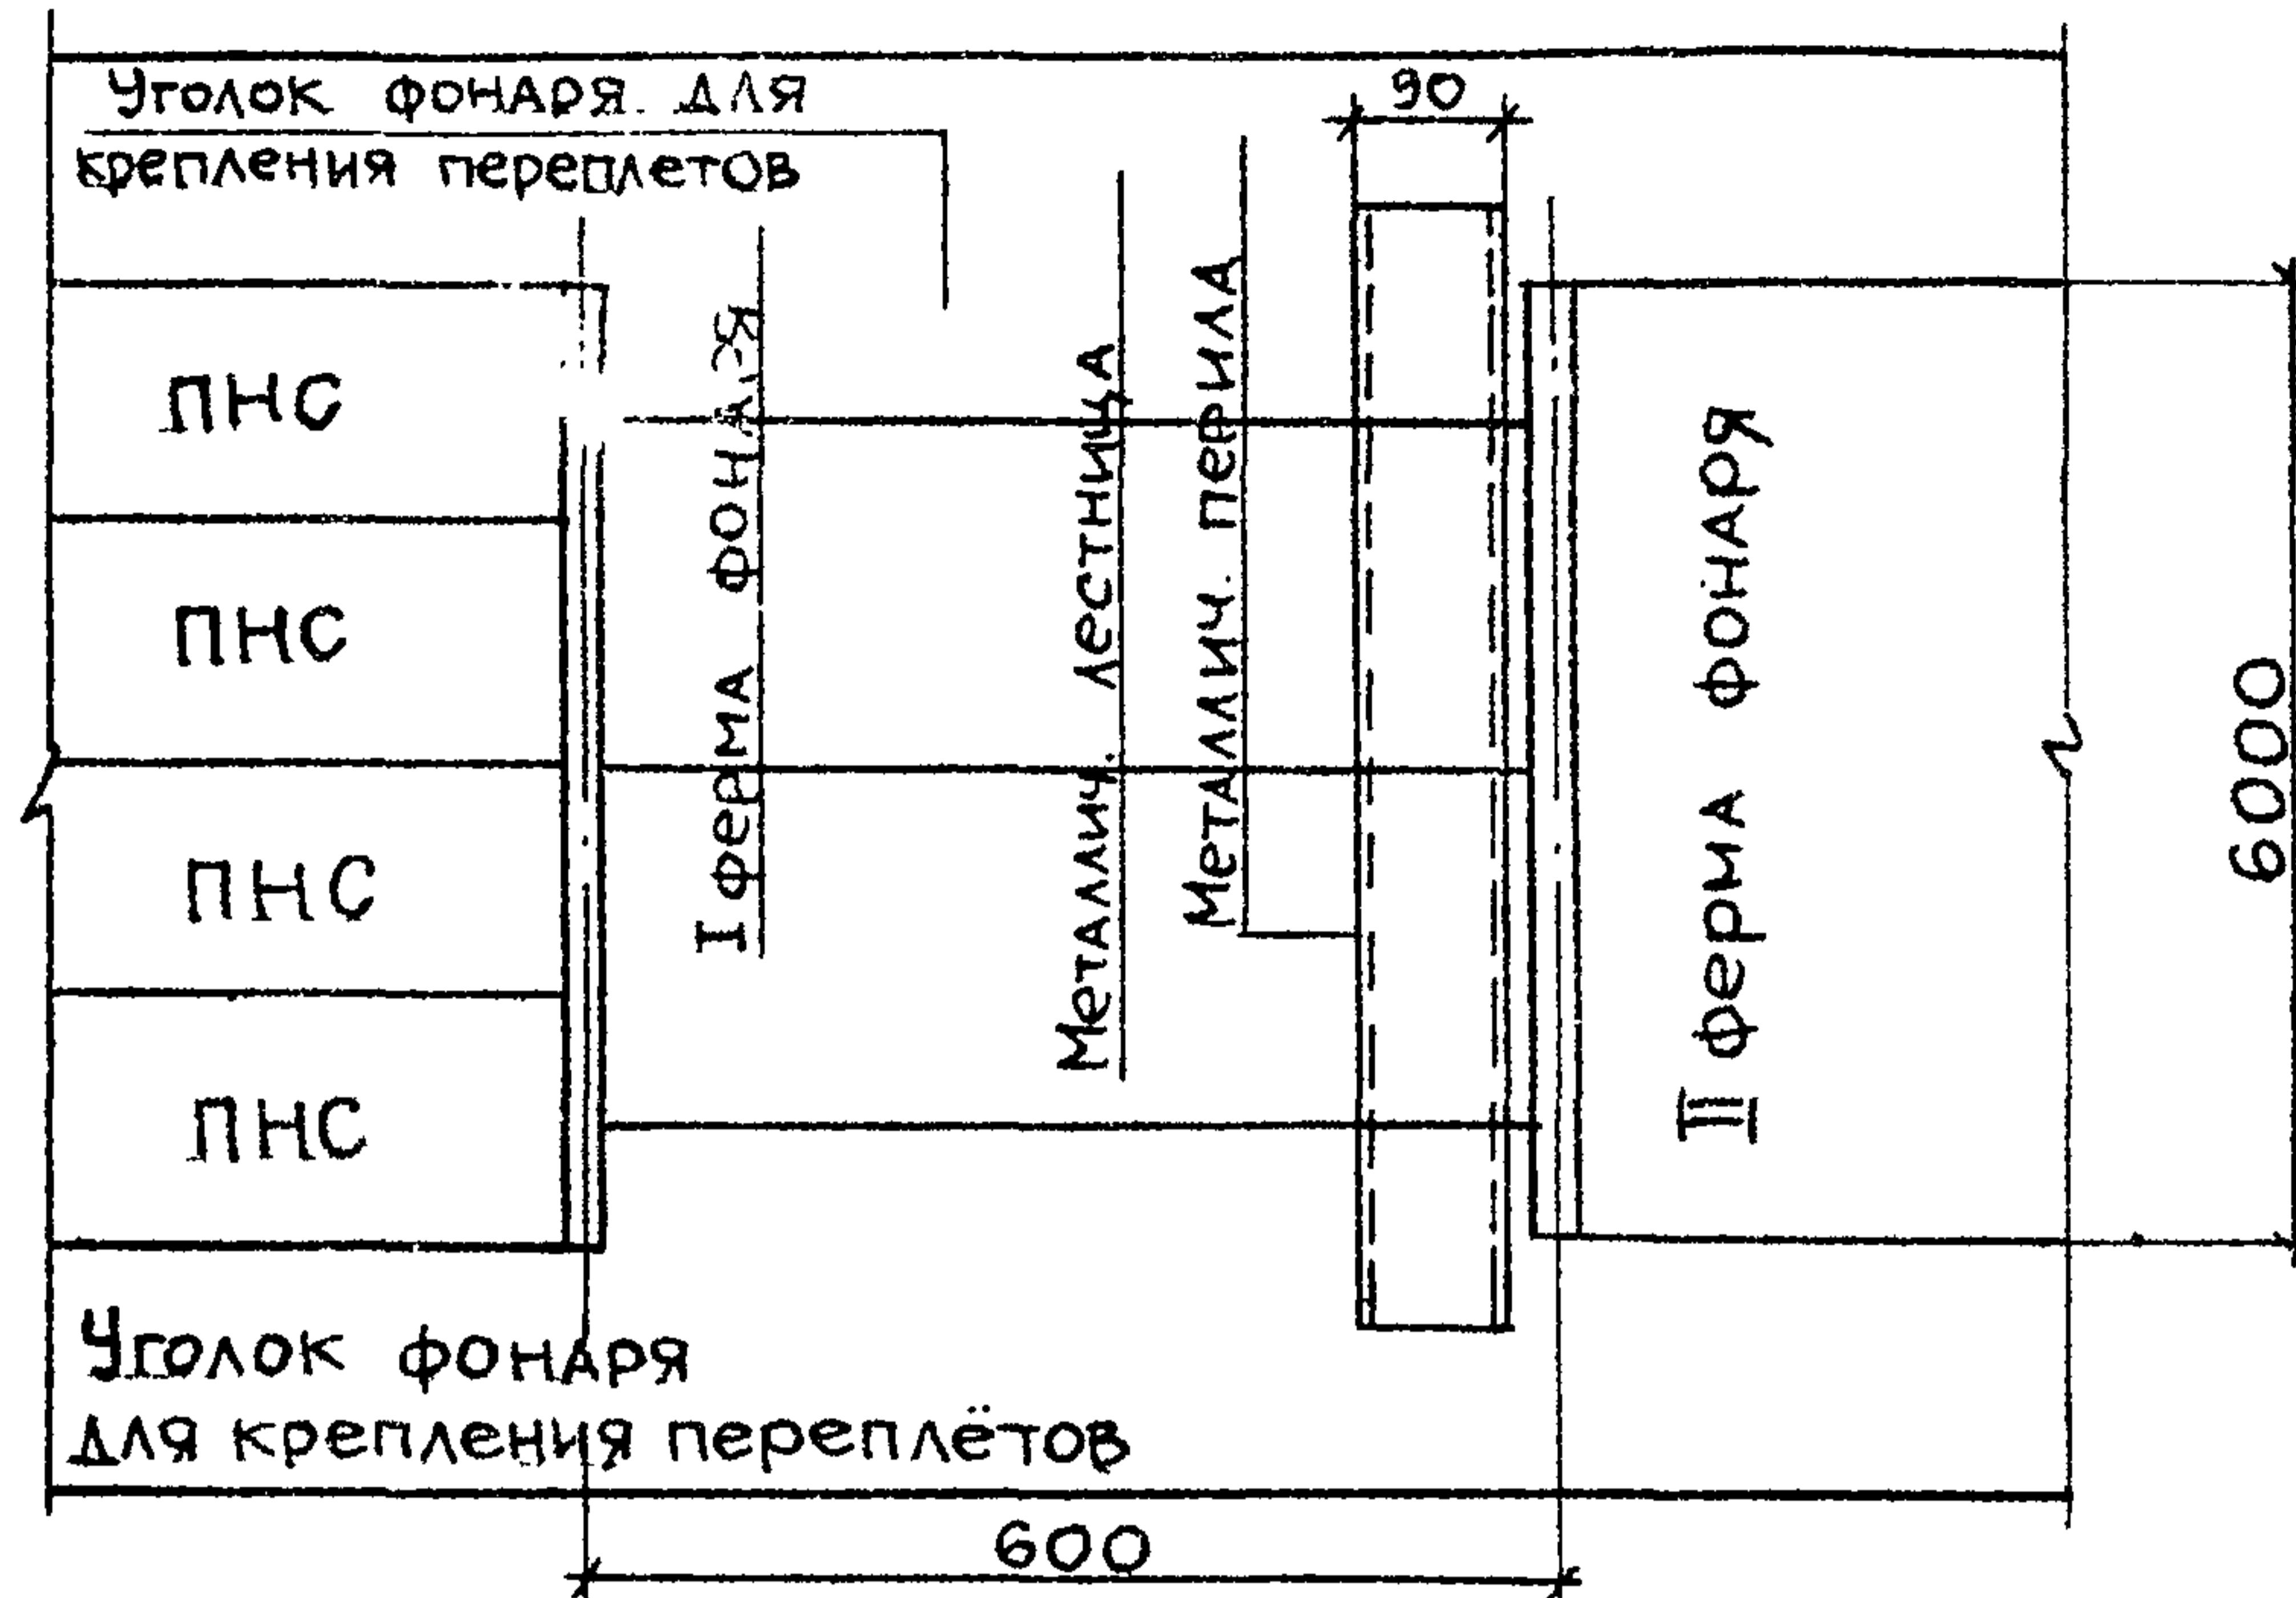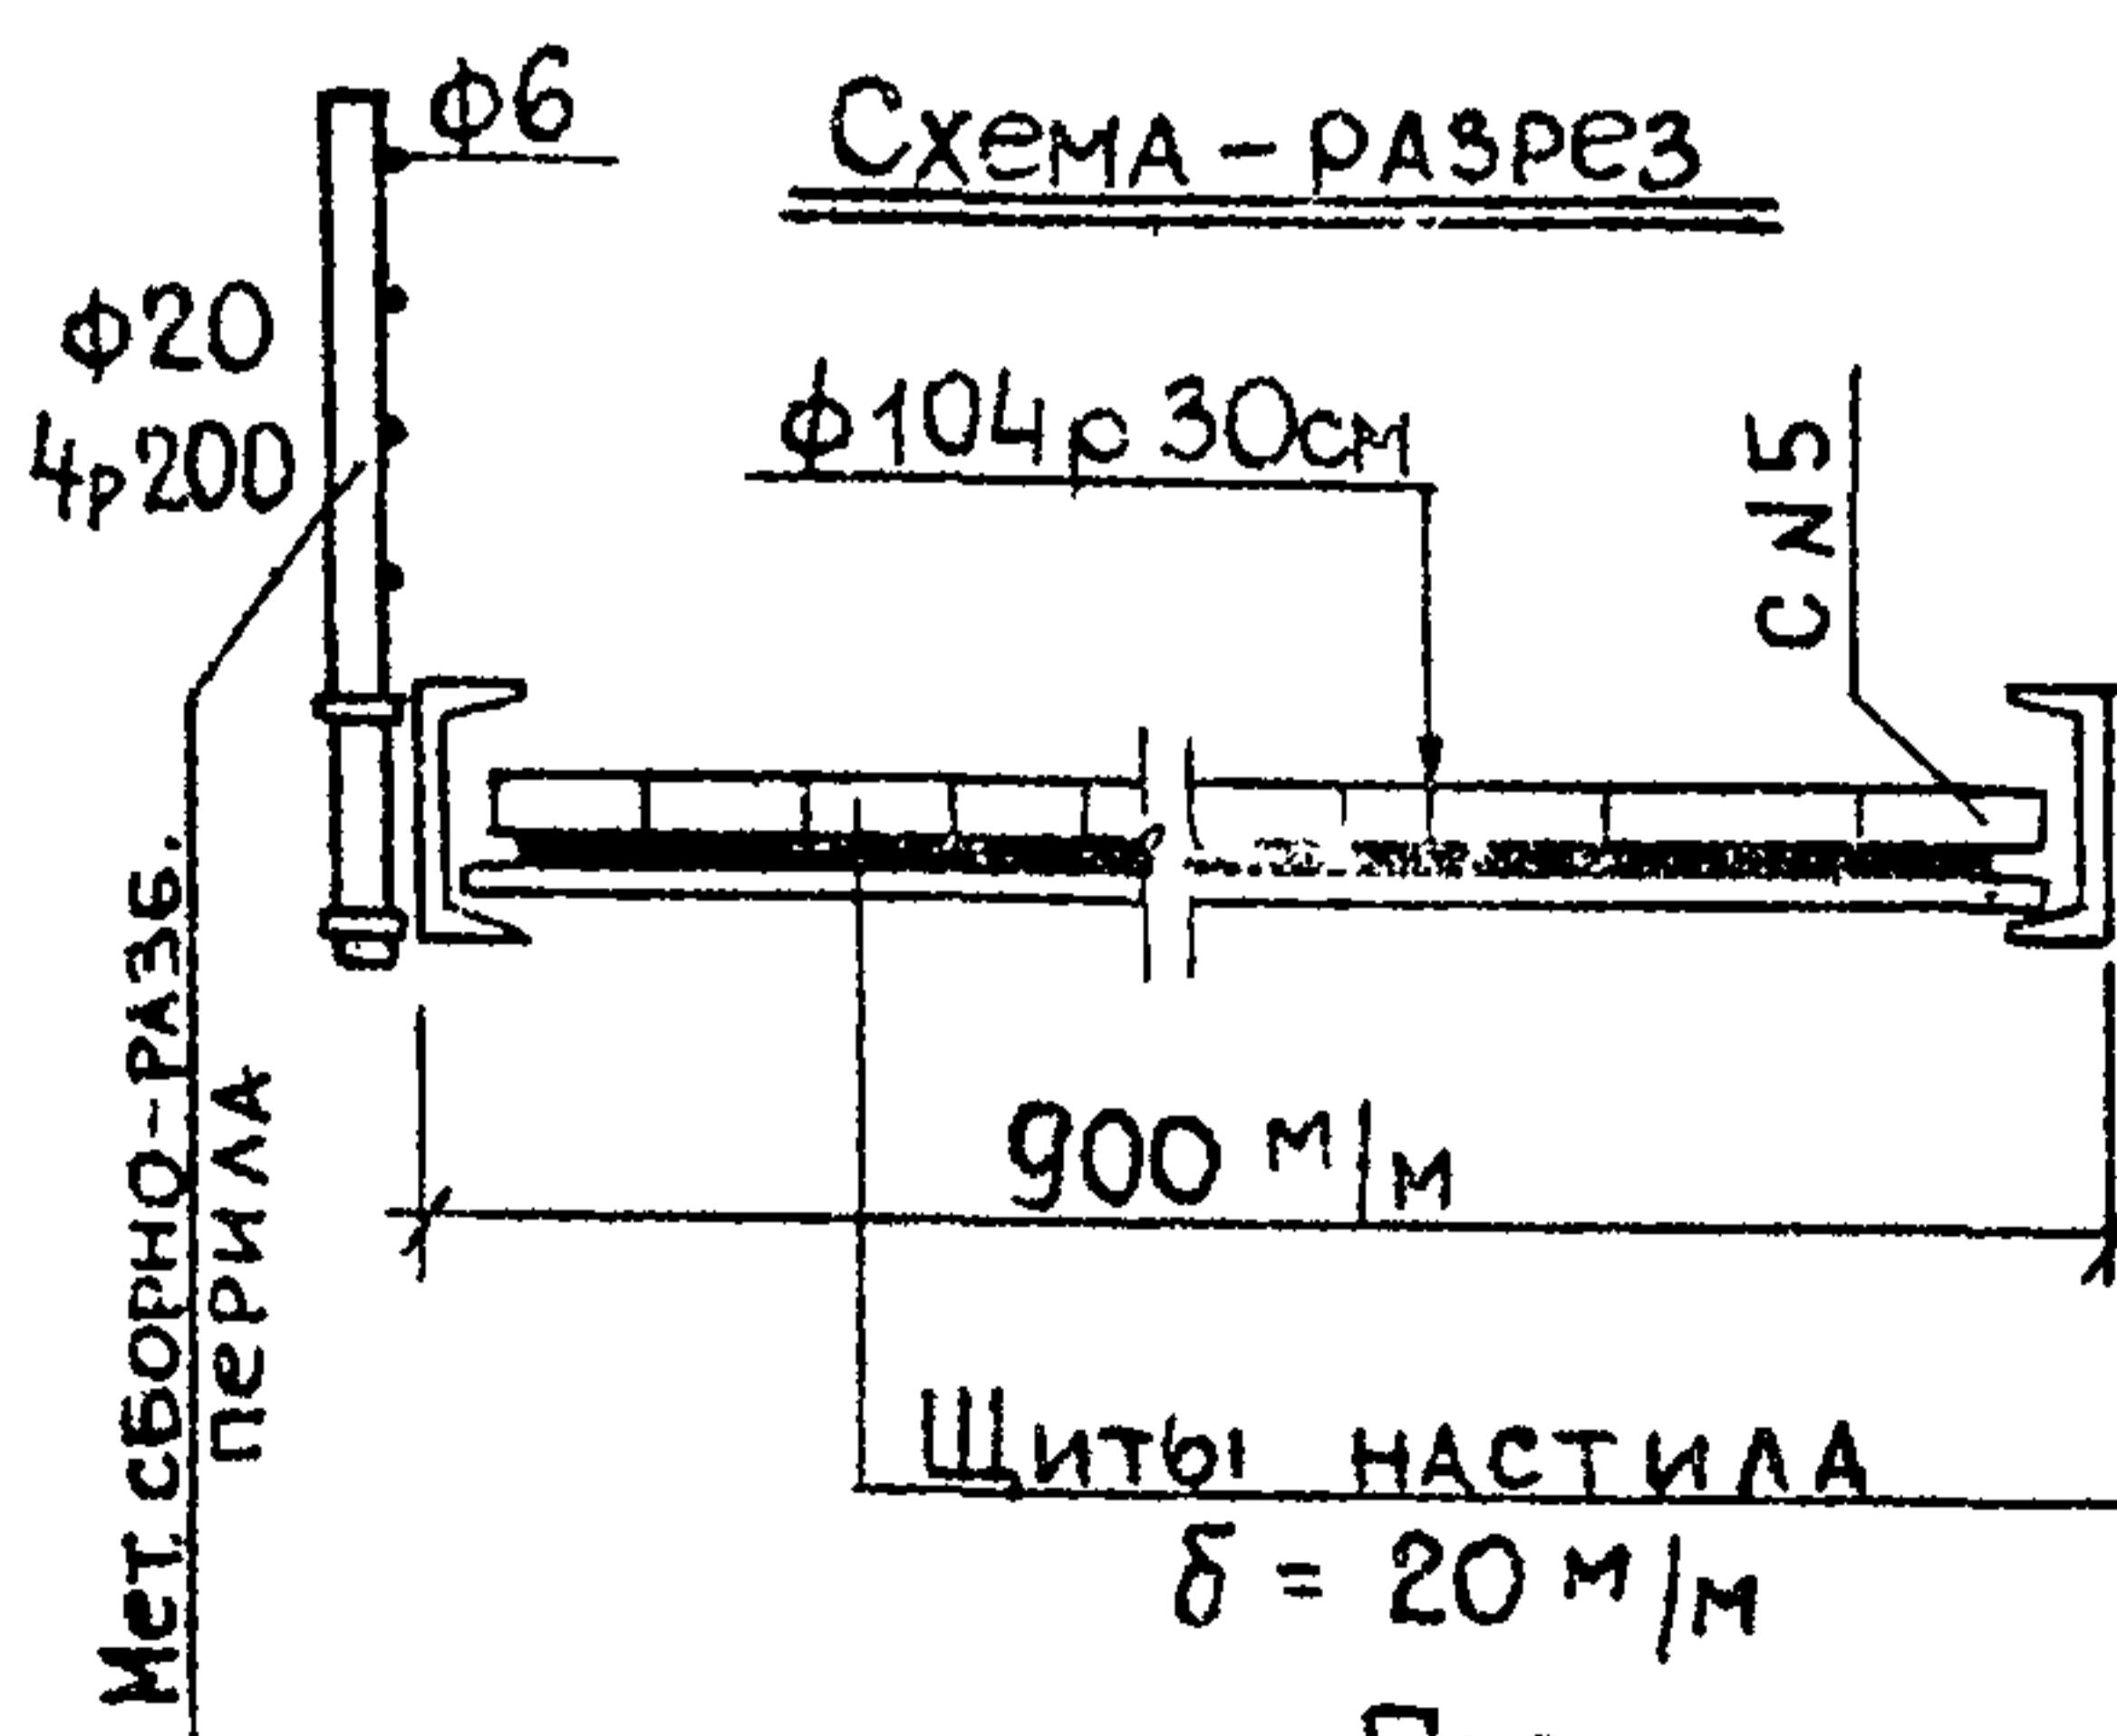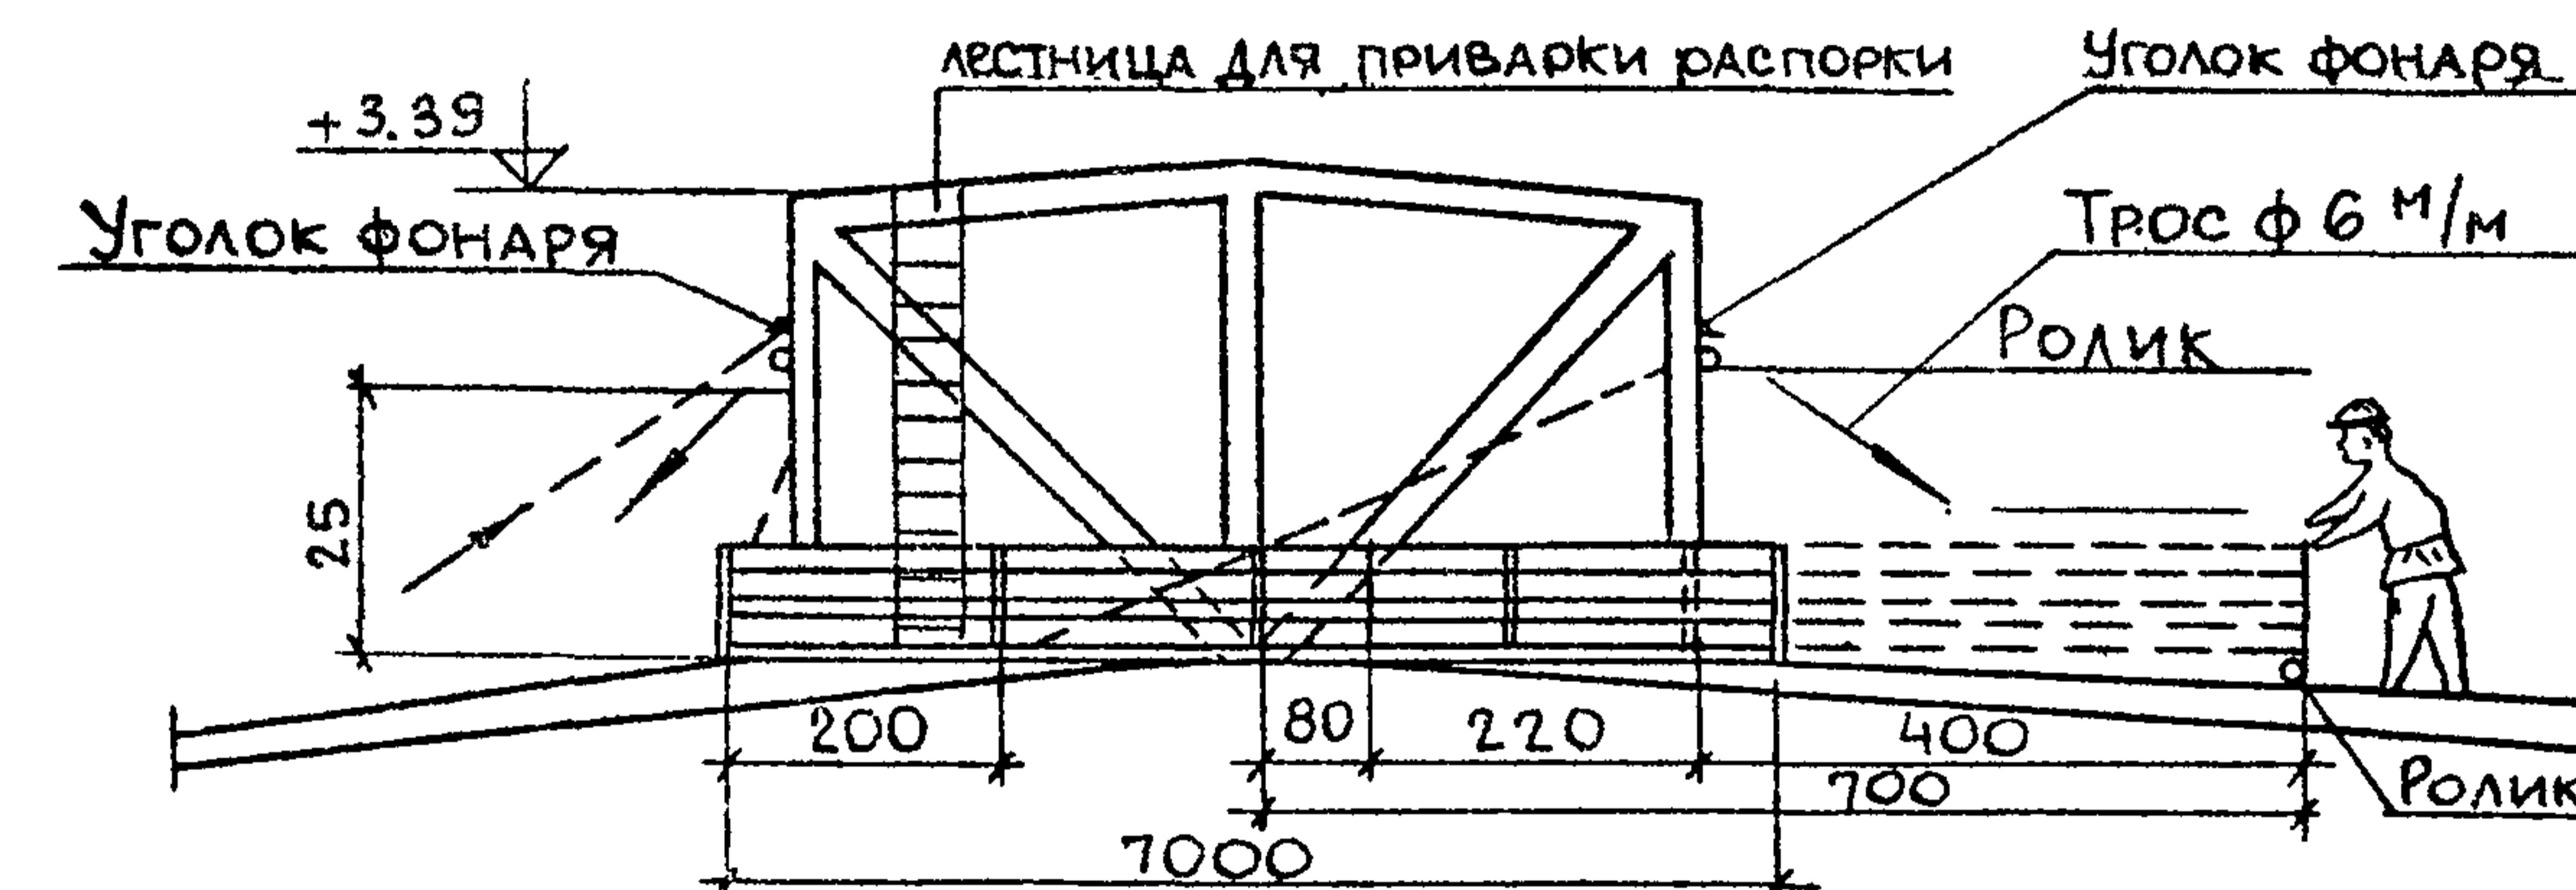


Вес подмостей

1. Швеллер N5 - 14 × 4,84 = 68,0 кг.
2. Железо ф10 М/М - 19 × 0,61 = 11,6 кг.
3. Железо ф20 М/М - 3,2 × 24 т = 7,90 кг
4. Железо ф6 М/М - 24 × 0,22 = 5,28

ИТОГО:  $\approx 92$  кг.

$$\text{Прогиб лестн: } f_{\text{МАХ}} = \frac{\rho e^3}{48EJ} = \frac{100 \cdot 600^3}{48,210000,0228,2} = 5,5 \text{ см.}$$

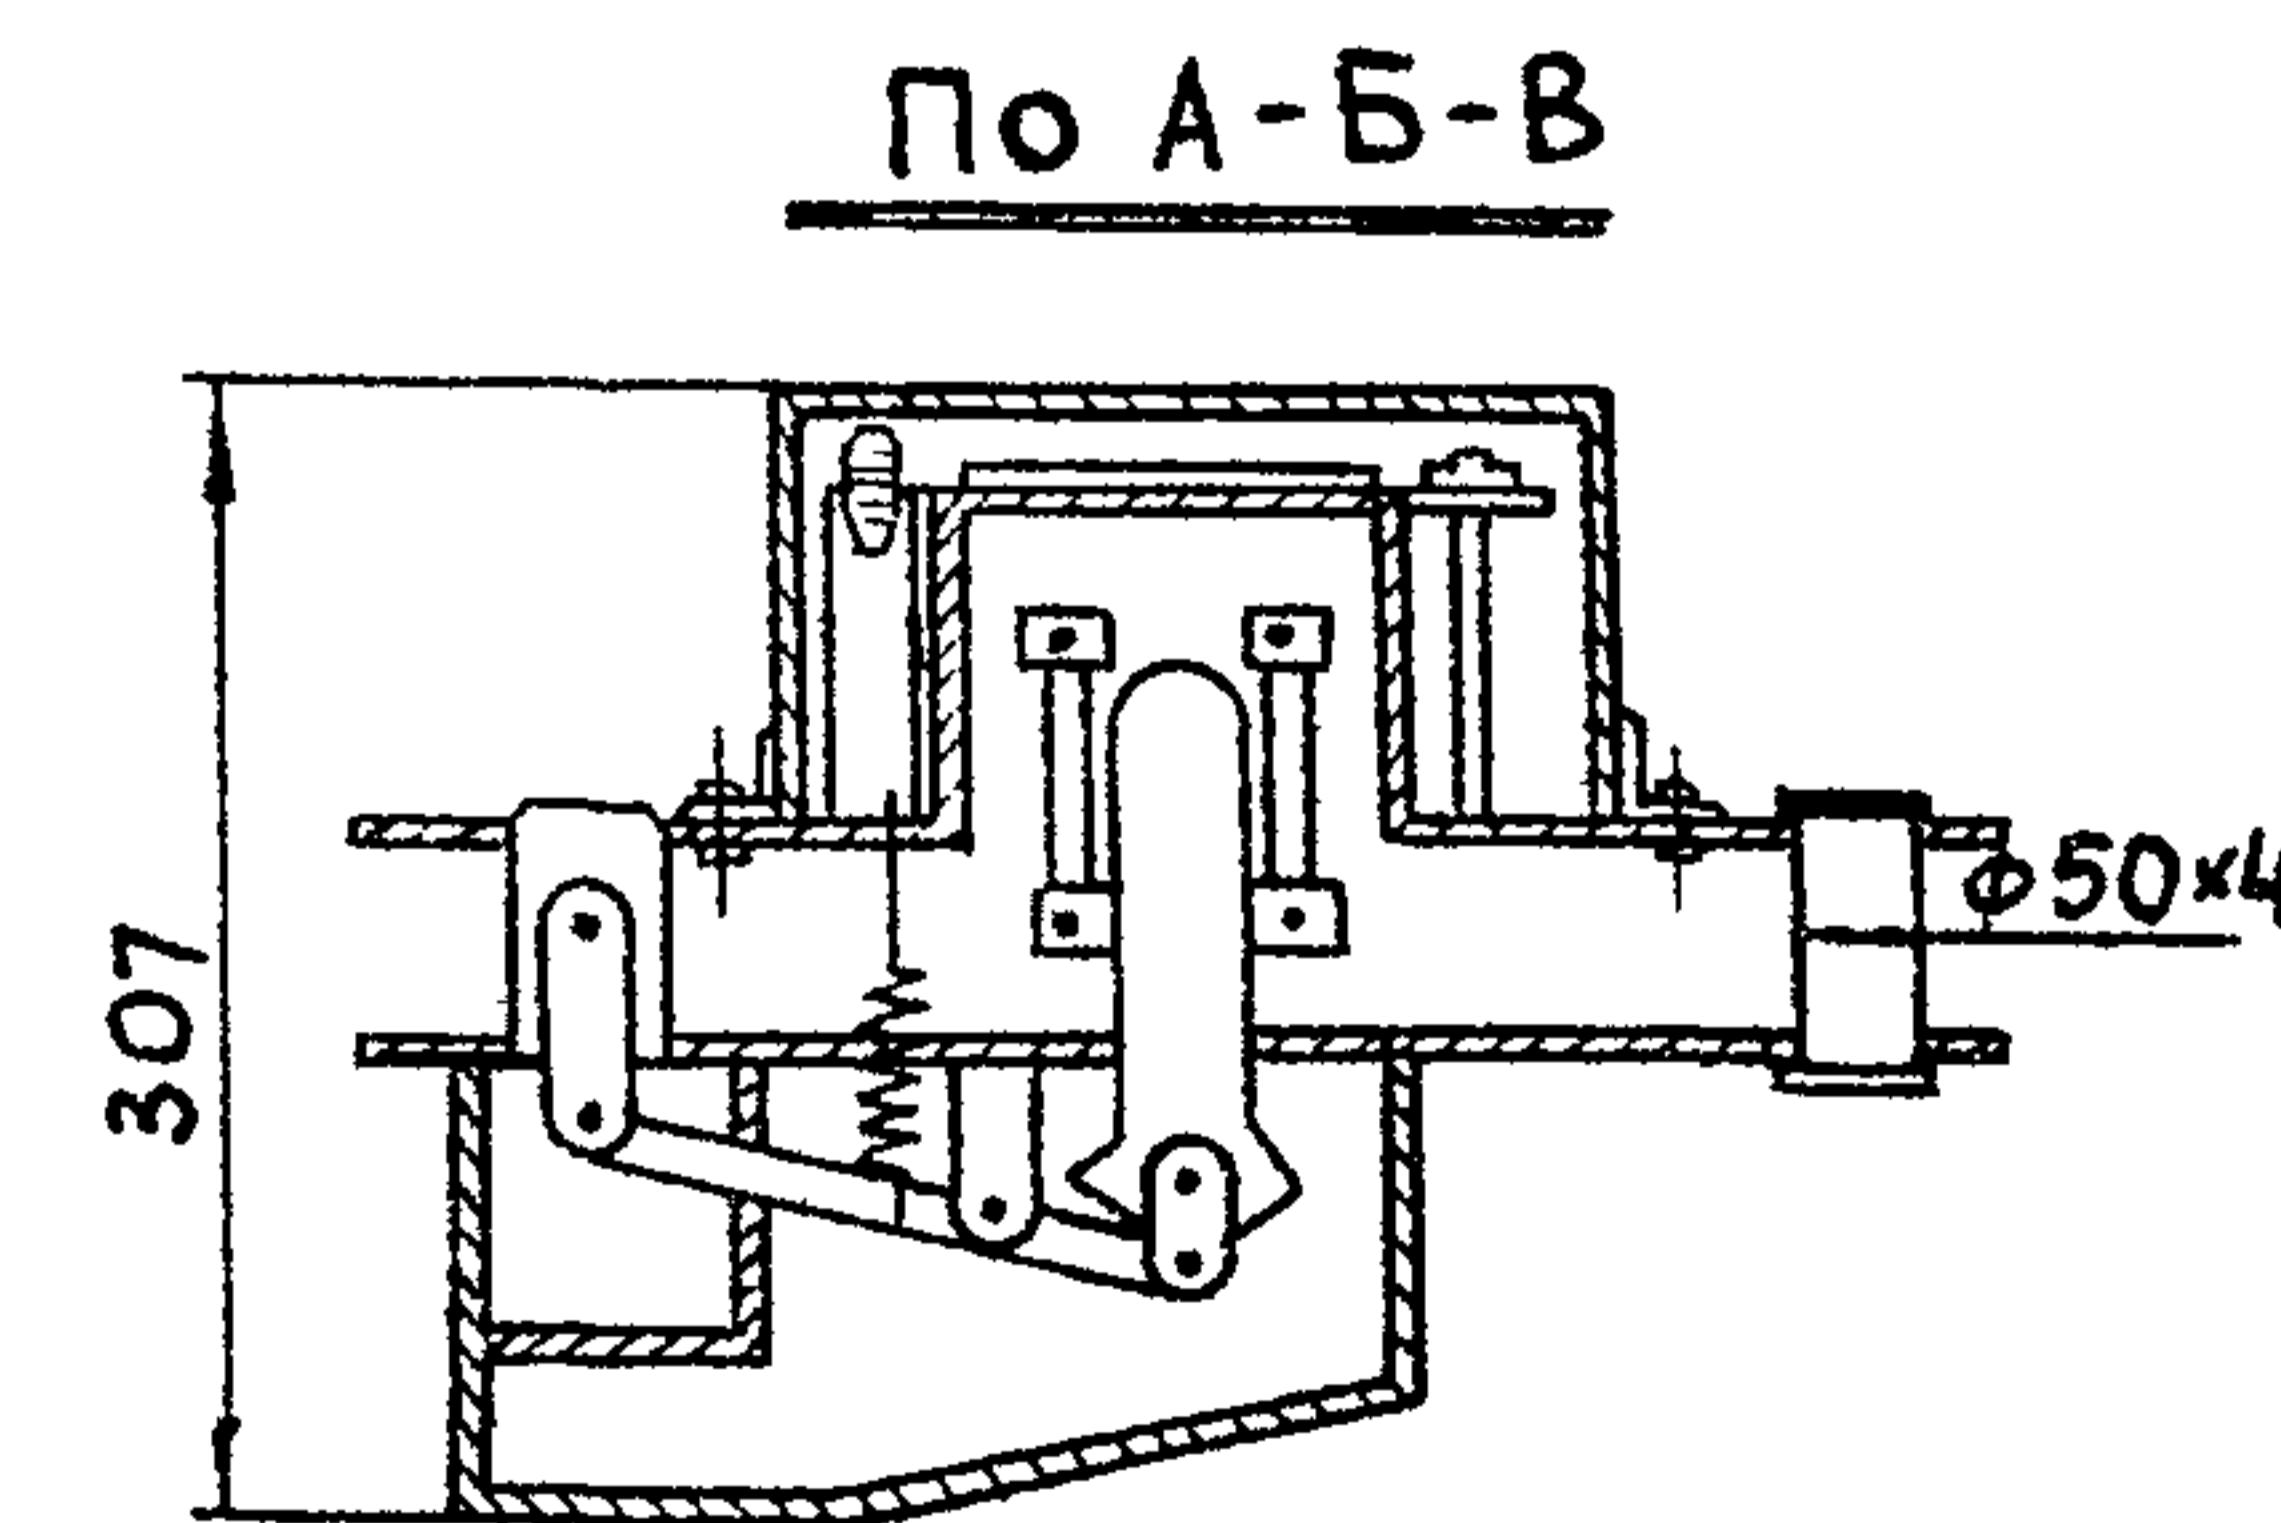

Полуавтоматический электромагнитный захват предназначенный для строповки различных грузов, разработан трестом "Метсталконструкция" по предложению Богословцева. Он состоит из серьги и двух щек, в которых заделаны пальцы для крепления концов стропа. Один палец закреплен неподвижно, другой может выдвигаться электромагнитом через рычажную передачу при включении тока.

При действии пружины осуществляется обратный ход пальца.

Прибором является электромагнит типа С-1-5241, катушки которого переключены на напряжение 36В.

При выдвижении пальца один конец стропа освобождается происходит расстроповка.

Питание электромагнита осуществляется из кабины крана кабелем, идущим по стреле крана.

Пусковая аппаратура с понижающим трансформатором 380/36В установлена в кабине крана.

Грузоподъемность захвата 10т.

Захваты снабжаются стропами, вид и способ строповки определяются характером груза и условиями производства работ.

Для подъема конструкций захватные приспособлениями серьги вешаются на крюк крана непосредственно или через траперс - при необходимости подъема груза за две точки.

Управление захватами осуществляется крановым щиком дистанционно из кабины крана или может быть вынесено на любой участок.

Присутствие монтажников верхолазов у места расстроповки не требуется.

Для серийного изготовления захватов ПИ Промстальконструкция переработала существующую конструкцию захватов, используя электромагниты МИС-8100, напряжением 127В.