
Некоммерческое Партнерство «Инновации в электроэнергетике»



**СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ** СТО
НП «ИНВЭЛ» 70238424.29.160.20.014–2009

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ЕДИНОЙ СЕРИИ Т

Групповые технические условия на капитальный ремонт

Нормы и требования

Издание официальное

Дата введения – 2010–01–11

**Москва
2010**

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к ремонту турбогенераторов серии Т и требования к качеству отремонтированных турбогенераторов.

Стандарт разработан в соответствии с требованиями к стандартам организаций электроэнергетики «Технические условия на капитальный ремонт оборудования электростанций. Нормы и требования», установленными в разделе 7 СТО «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования».

Применение настоящего стандарта, совместно с другими стандартами ОАО РАО «ЕЭС России» и НП «ИНВЭЛ» позволит обеспечить выполнение обязательных требований, установленных в технических регламентах по безопасности технических систем, установок и оборудования электрических станций.

Сведения о стандарте

- 1. РАЗРАБОТАН** Закрытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт» (ЗАО «ЦКБ Энергоремонт»)
- 2. ВНЕСЕН** Комиссией по техническому регулированию НП «ИНВЭЛ»
- 3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом НП «ИНВЭЛ» от 17.12.2009 № 90
- 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© НП «ИНВЭЛ», 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения НП «ИНВЭЛ»

Оглавление

Предисловие.....	II
Сведения о стандарте	III
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	2
4 Общие положения	4
5 Общие технические сведения	5
6 Общие технические требования	9
7 Требования к составным частям	9
7.1 Составные части статора	9
7.2 Требования к отремонтированному статору.....	14
7.3 Составные части ротора.....	17
7.4 Требования к отремонтированному ротору	19
7.5 Составные части бандажного узла ротора	20
7.6 Требования к отремонтированному бандажному кольцу.....	24
7.7 Составные части контактного узла ротора	25
7.8 Требования к отремонтированным контактным кольцам	28
7.9 Составные части вентилятора	29
7.10 Требования к отремонтированному вентилятору	31
7.11 Составные части уплотнения вала ротора	32
7.12 Составные части подшипника ротора, щёточно–контактного аппарата, концевых выводов и воздухоохладителей.....	35
7.13 Требования к отремонтированному подшипнику.....	41
7.14 Требования к отремонтированному воздухоохладителю	45
7.15 Требования к сборке и к отремонтированному концевому выводу	47
8 Требования к сборке и к отремонтированному турбогенератору	48
9 Испытания и показатели качества отремонтированных турбогенераторов серий Т и ТС.....	53
10 Требования к обеспечению безопасности	53
11 Оценка соответствия	54
Приложение А (Рекомендуемое) Перечень средств измерений.....	55
Библиография.....	56

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ НП «ИНВЭЛ»

Турбогенераторы единой серии Т Групповые технические условия на капитальный ремонт Нормы и требования

Дата введения – 2010–01–11

1 Область применения

Настоящий стандарт организации:

- является нормативным документом, устанавливающим технические требования к ремонту турбогенераторов серий Т и ТС, направленные на обеспечение промышленной безопасности тепловых электрических станций, экологической безопасности, повышение надежности эксплуатации и качества ремонта;
- устанавливает технические требования, объем и методы дефектации, способы ремонта, методы контроля и испытаний к составным частям и турбогенераторам серий Т и ТС в целом в процессе ремонта и после ремонта;
- устанавливает объемы, методы испытаний и сравнения показателей качества отремонтированных турбогенераторов серий Т и ТС с их нормативными и доремонтными значениями;
- распространяется на капитальный ремонт турбогенераторов серий Т и ТС;
- предназначен для применения генерирующими компаниями, эксплуатирующими организациями на тепловых электростанциях, ремонтными и иными организациями, осуществляющими ремонтное обслуживание оборудования электростанций.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие Стандарты и другие нормативные документы:

Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184–ФЗ "О техническом регулировании"

ГОСТ 27.002–89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 10–88 Нутромеры микрометрические. Технические условия

ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические требования

ГОСТ 533–2000 Машины электрические врачающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия

ГОСТ 577–68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 6507–90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 8026–92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8925–68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9378–93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 9467–75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

ГОСТ 15467–79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18322–78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 25706–83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

СТО утвержден Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №275 от 23.04.2007 Тепловые и гидравлические станции. Методики оценки качества ремонта энергетического оборудования

СТО 17330282.27.010.001–2008 Электроэнергетика. Термины и определения

СТО 70238424.29.240.01.008-2009 Электрические сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования

СТО 17230282.27.100.006–2008 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования

СТО 70238424.29.160.20.001–2009 Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по Федеральному закону РФ от 27.12.2002 № 184–ФЗ "О техническом регулировании", ГОСТ 15467, ГОСТ 16504, ГОСТ 18322, ГОСТ 27.002, СТО 17330282.27.010.001–2008, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 требование: Норма, правила, совокупность условий, установленных в документе (нормативной и технической документации, чертеже, стандарте), которым должны соответствовать изделие или процесс.

3.1.2характеристика: Отличительное свойство. В данном контексте характеристики физические (механические, электрические, химические) и функциональные (производительность, мощность ...).

3.1.3характеристика качества: Присущая характеристика продукции, процесса или системы, вытекающая из требований.

3.1.4качество отремонтированного оборудования: Степень соответствия совокупности присущих оборудованию характеристик качества, полученных в результате выполнения его ремонта, требованиям, установленным в нормативной и технической документации.

3.1.5качество ремонта оборудования: Степень выполнения требований, установленных в нормативной и технической документации, при реализации комплекса операций по восстановлению исправности или работоспособности оборудования или его составных частей.

3.1.6оценка качества ремонта оборудования: Установление степени соответствия результатов, полученных при освидетельствовании, дефектации, контроле и испытаниях после устранения дефектов, характеристикам качества оборудования, установленным в нормативной и технической документации.

3.1.7технические условия на капитальный ремонт: Нормативный документ, содержащий требования к дефектации изделия и его составных частей, способы ремонта для устранения дефектов, технические требования, значения показателей и нормы качества, которым должно удовлетворять изделие после капитального ремонта, требования к контролю и испытаниям оборудования в процессе ремонта и после ремонта.

3.1.8эксплуатирующая организация: Организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении имущество электростанции, осуществляющая в отношении этого имущества права и обязанности, необходимые для ведения деятельности по безопасному производству электрической и тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством.

3.1.9оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований к объекту оценки соответствия.

3.2 Обозначения и сокращения

- ВК – визуальный контроль;
- ИК – измерительный контроль
- Карта – карта дефектации и ремонта;
- КИ – контрольные испытания;
- НК – неразрушающий контроль;
- НТД – нормативная и техническая документация;
- УЗД – ультразвуковая дефектоскопия;
- ЦД – цветная дефектоскопия;
- R_a – среднее арифметическое отклонение профиля;
- R_z – высота неровностей профиля по десяти точкам.

4 Общие положения

4.1 Подготовка турбогенераторов к ремонту, вывод в ремонт, производство ремонтных работ и приемка из ремонта должны производиться в соответствии с нормами и требованиями СТО 70238424.29.240.01.008-2009.

Требования к ремонтному персоналу, гарантиям производителя работ по ремонту установлены в СТО 17330282.27.100.006–2008.

4.2 Выполнение требований настоящего стандарта определяет оценку качества отремонтированных турбогенераторов. Порядок проведения оценки качества ремонта турбогенераторов устанавливается в соответствии с СТО, утвержденным Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №275 от 23.04.2007.

4.3 Настоящий стандарт применяется совместно с СТО 70238424.29.160.20.001–2009.

4.4 Требования настоящего стандарта, кроме капитального, могут быть использованы при среднем и текущем ремонтах турбогенераторов. При этом учитываются следующие особенности их применения

- требования к составным частям и турбогенератору в целом в процессе среднего или текущего ремонта применяются в соответствии с выполняемой номенклатурой и объемом ремонтных работ;

- требования к объемам и методам испытаний и сравнению показателей качества отремонтированного турбогенератора с их нормативными и доремонтными значениями при среднем ремонте применяются в полном объеме;

- требования к объемам и методам испытаний и сравнению показателей качества отремонтированного турбогенератора с их нормативными и доремонтными значениями при текущем ремонте применяются в объеме, определяемом техническим руководителем электростанции и достаточным для установления работоспособности турбогенератора.

4.5 При расхождении требований настоящего стандарта с требованиями других НТД, выпущенных до утверждения настоящего стандарта, необходимо руководствоваться требованиями настоящего стандарта.

При внесении предприятием–изготовителем изменений в конструкторскую документацию на турбогенераторы и при выпуске нормативных документов органов государственного надзора, которые повлекут за собой изменение требований к отремонтированным составным частям и турбогенератору в целом, следует руководствоваться вновь установленными требованиями вышеуказанных документов до внесения соответствующих изменений в настоящий стандарт.

4.6 Требования настоящего стандарта распространяются на капитальный ремонт турбогенераторов в течение полного срока службы, установленного в НТД на поставку турбогенераторов или в других нормативных документах. При продлении в установленном порядке продолжительности эксплуатации турбогенераторов сверх полного срока службы, требования стандарта на ремонт применяются в разрешенный период эксплуатации с учетом требований и выводов, содержащихся в документах на продление продолжительности эксплуатации.


5 Общие технические сведения

5.1 Группа турбогенераторов серий Т и ТС включает турбогенераторы Т-25-2Г, Т-25-2П, Т-32, ТС-20 и ТС-63-2..

Общий вид турбогенераторов серий Т и ТС, приведены на рис 5.1а и 5.1б.


Основные характеристики и параметры турбогенераторов серий Т и ТС приведены в таблице 5.1.

5.2 Стандарт разработан на основе конструкторской, нормативной и технической документации завода-изготовителя.

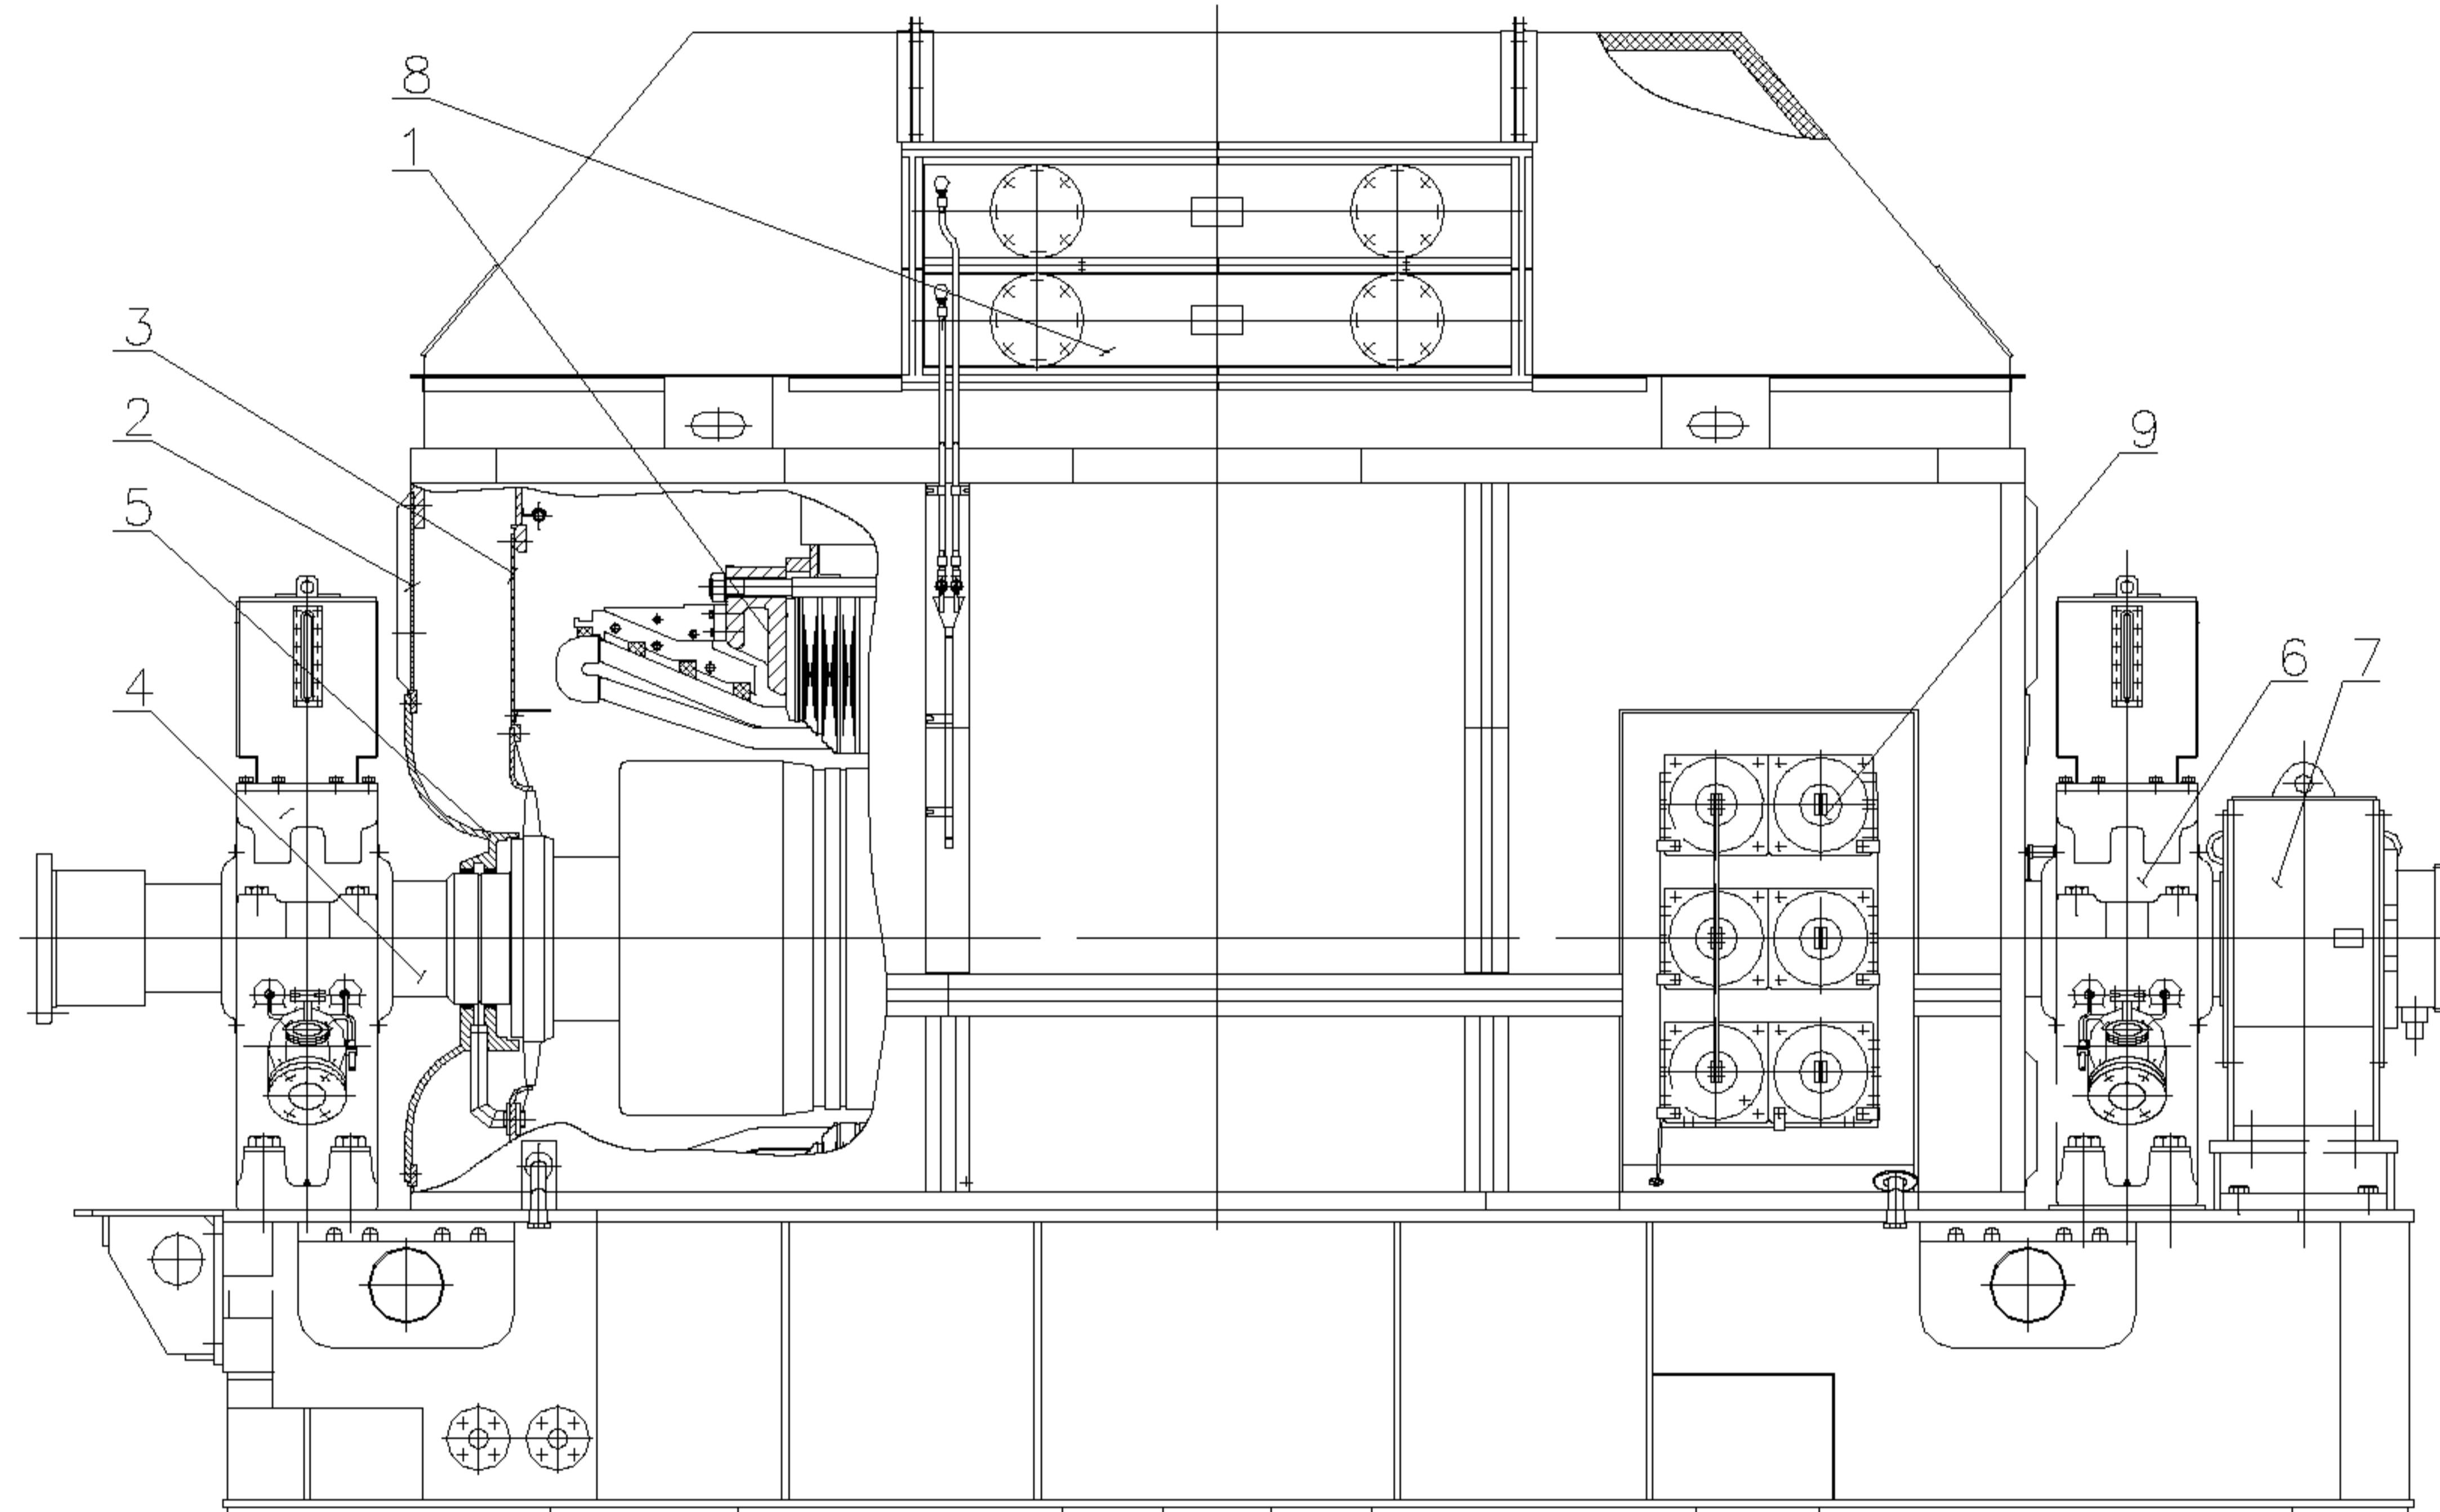

1 – статор; 2 – щит наружный; 3 – щит внутренний; 4 – ротор; 5 – уплотнение;
6 – подшипник изолированный; 7 – возбудитель; 8 – воздухоохладитель;
9 – вывода.

Рисунок 5.1 а – Общий вид турбогенератора Т-25-2

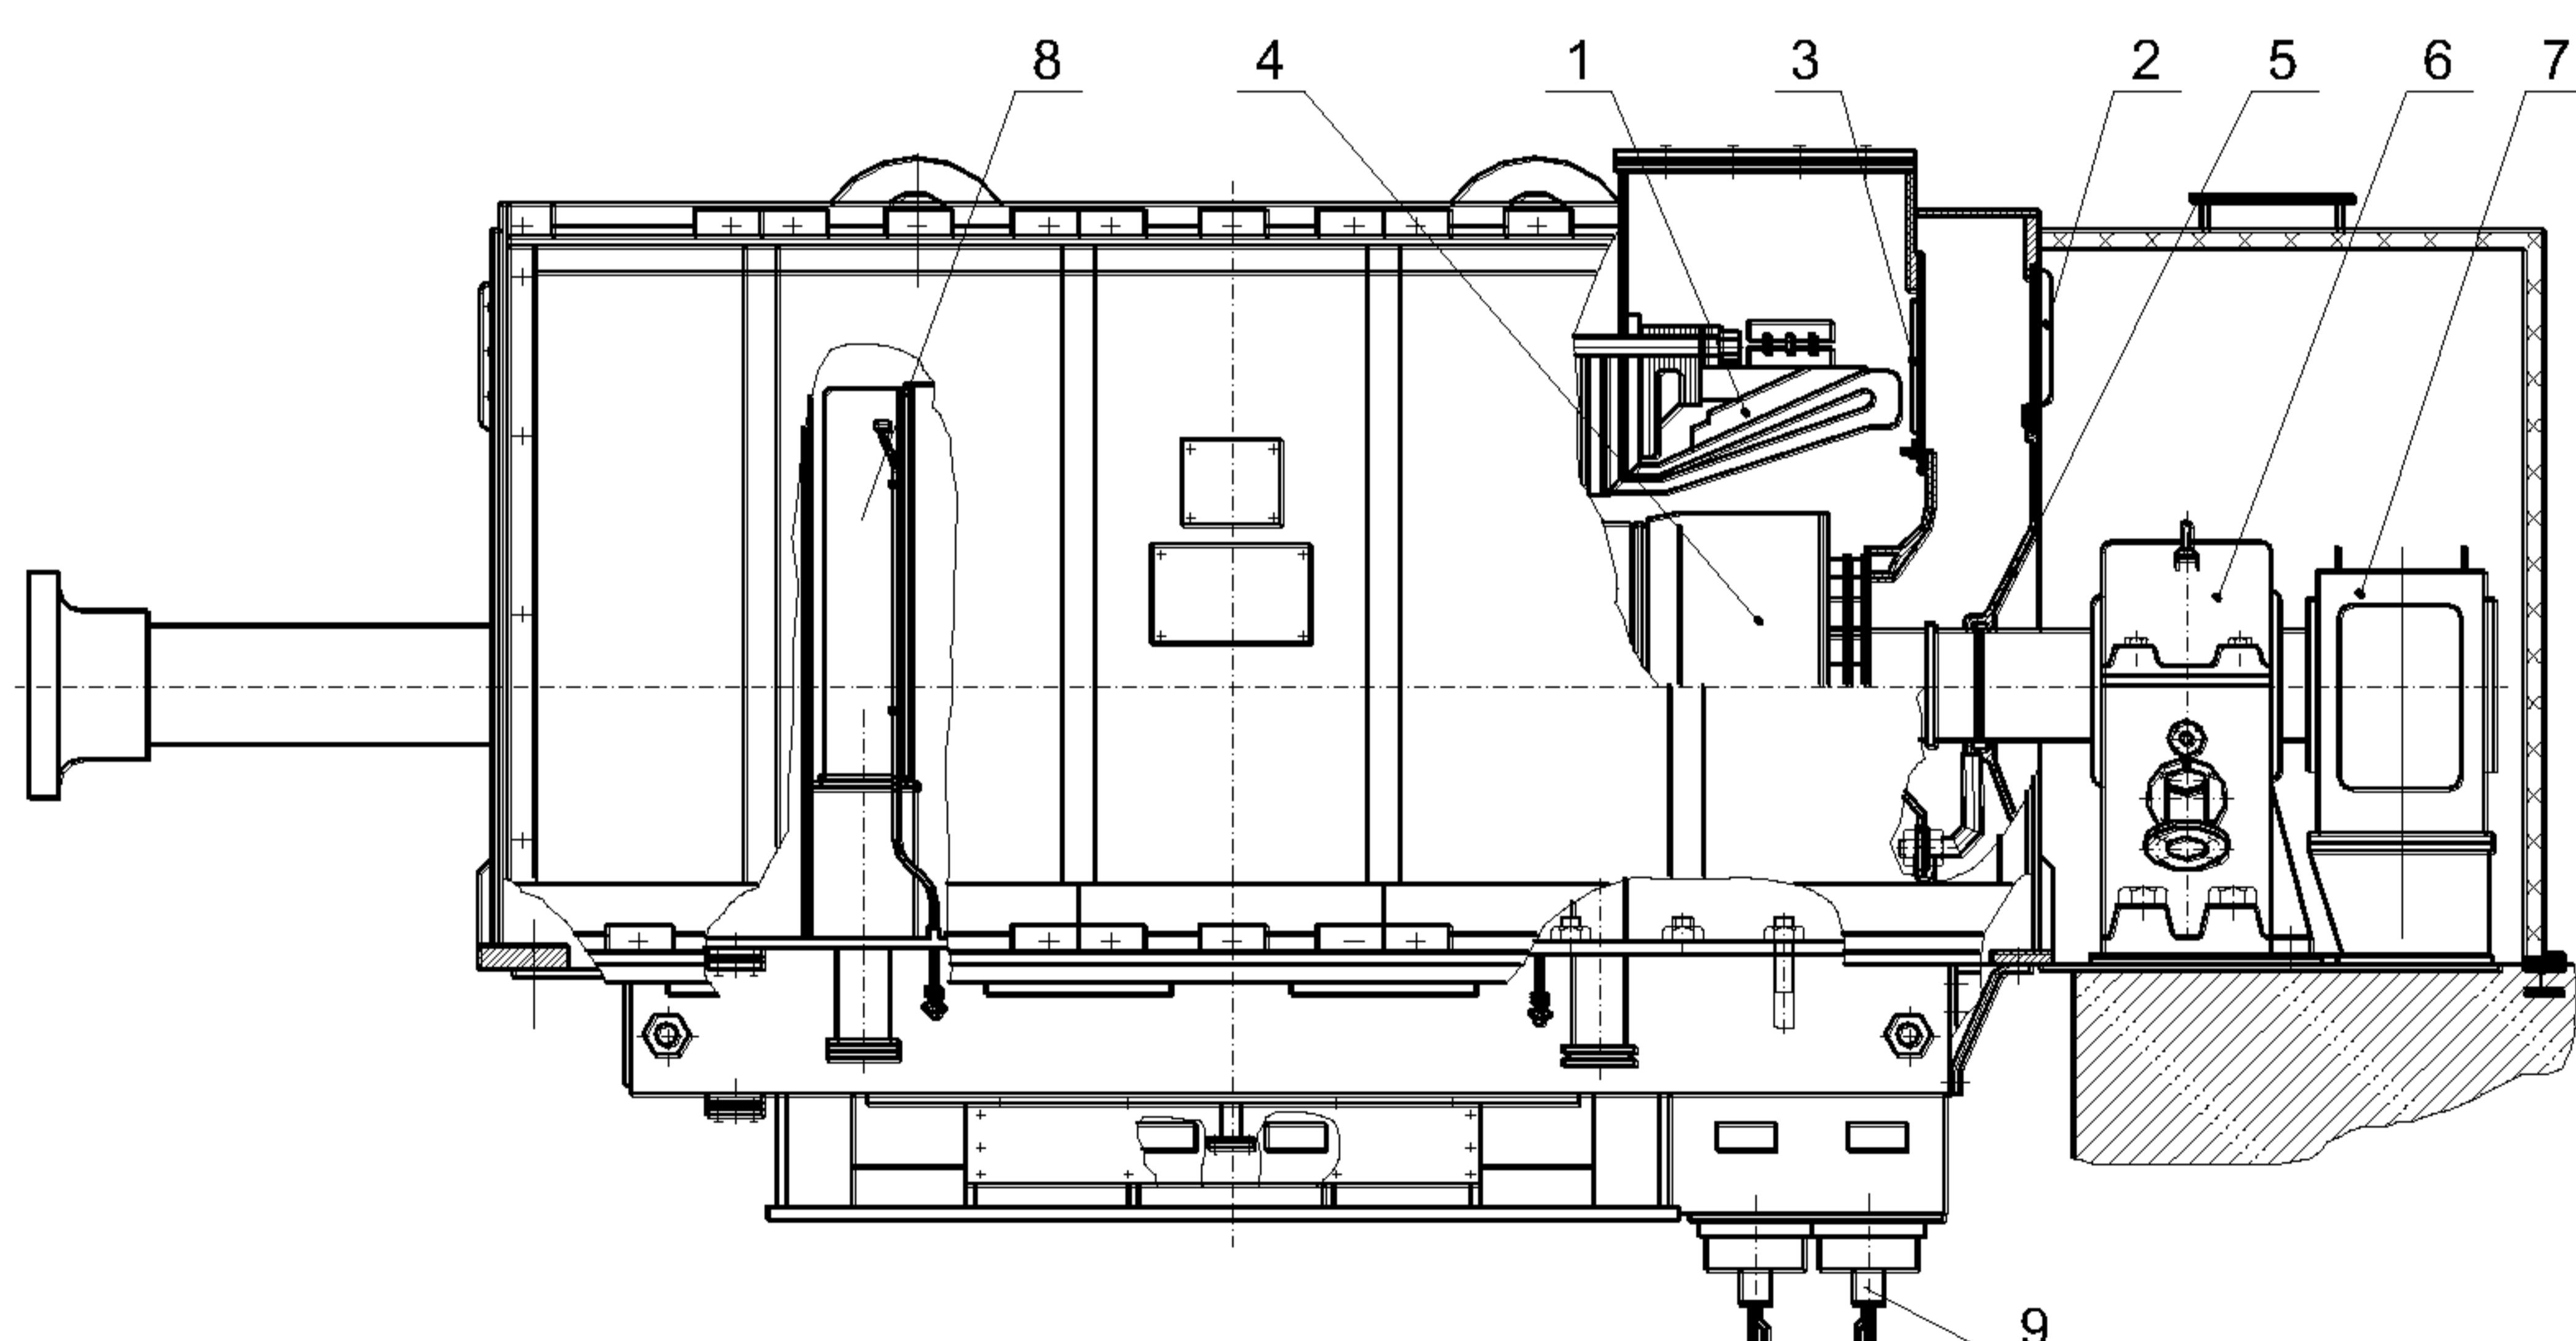

1 – статор; 2 – щит наружный; 3 – щит внутренний; 4 – ротор; 5 – уплотнение; 6 – подшипник изолированный; 7 – траверса; 8 – воздухоохладитель; 9 – вывода.

Рисунок 5.1 б – Общий вид турбогенератора Т- 32

Таблица 5.1 Основные характеристики и параметры генераторов серий Т и ТС

Основные параметры	Т-32	ТС-20	Т-25-2Г	Т-25-2П	ТС-63-2
Полная мощность, кВ·А	4000	25000	31250	31250	78750
Активная мощность, кВт	32000	20000	25000	25000	63000
Коэффициент мощности	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Напряжение, В	6300/10500	6300/10500	6300/10500	6300/10500	6300/10500
Ток статора, А	3666/2199	2291/1375	2864/1718	2864/1718	7217/4330
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Частота вращения, об/мин	3000	3000	3000	3000	3000
Коэффициент полезного действия, %	98,4	97,7	98,0	98,0	98,4
Статическая перегруженность, о.е.	1,87/181	1,878/1,802	1,87/1,8	1,87/1,8	1,87/1,8
Маховой момент ротора, т·м ²	—	4	—	—	—
Максимальный врачающий момент при коротком замыкании в обмотке статора	—	15,1/14,25	15,52	15,52	—
Критическая частота вращения, об/мин	—	1600/4200	—	—	—
Соединение фаз обмотки статора	▽/Y	▽/Y	▽/Y	▽/Y	▽/Y
Число выводов обмотки статора	6	6	6	6	9
Допустимая минимальная температура охлаждающего воздуха, °C	22	22	22	22	22
Наибольшее эксплуатационное избыточное давление холодной воды в газоохладителях, кгс/см ²	4	4	4	4	4
Температура холодной воды					
номинальная, °C	33	33	33	33	33
наименьшая, °C	15	15	15	15	15
Номинальный расход воды через газоохладители, м ³ /час	150	230	250	250	250

5.3 Турбогенераторы серий Т и ТС предназначены для выработки электроэнергии при непосредственном соединении с паровыми или газовыми турбинами (турбогенераторы Т-25-2Г, ТС-20) турбинами на тепловой электростанции.

Форма исполнения турбогенераторов серий Т и ТС – горизонтальные на фундаментной плите с одним стояковым подшипником (с двумя стояковыми подшипниками для турбогенератора Т-25-2Г и ТС-20). Опорные подшипники со стороны турбины поставляются предприятием–изготовителем турбины.

Подшипники генераторов со стороны возбудителя стоякового типа имеют шаровой самоустанавливающийся вкладыш. Смазка подшипника – принудительная. Масло подается под избыточным давлением из напорного маслопровода турбины.

Турбогенераторы выполнены с косвенным, воздушным охлаждением обмот-

ки и сердечника статора.

Циркуляция охлаждающего воздуха внутри корпуса осуществляется с помощью вентиляторов на валу генератора по замкнутому циклу с охлаждением его во встроенных воздухоохладителях. Циркуляция воды в охладителях осуществляется насосами по замкнутому контуру, включающему водо–водяной теплообменник. Генераторы также допускают работу и без водо–водного теплообменника по проточной схеме водоснабжения с устройством рециркуляции. Для осушки охлаждающего воздуха может использоваться холодильная установка.

Корпус статора сварной, неразъемный и разделен на отсеки для осуществления замкнутой двухструйной, вентиляции внутри корпуса.

Для охлаждения воздуха на верхних наклонных стенках корпуса установлены два продольно–горизонтальных или вертикальных воздухоохладителя.

Сердечник статора собран на клиньях из сегментов электротехнической стали толщиной 0,5 мм, покрытых изолирующим лаком, и имеет радиальные каналы для перемещения охлаждающего воздуха.

Клинья сердечника статора приварены к поперечным кольцам корпуса статора.

В пазы сердечника статора уложены стержни статорной обмотки. Изоляция стержней – термореактивная. Начала и концы обмотки выведены наружу через 6 выводов (кроме ТС–63–2, где 9 выводов).

Обмотки статоров в пазах закреплены клиньями. Лобовые части обмотки – корзиночного типа.

С торцов корпус закрыт внутренними и наружными щитами. Внутренние щиты разделяют зоны повышенного и пониженного давления охлаждающего воздуха. Для предотвращения попадания масла и пыли внутрь статора на наружных щитах установлены уплотнения с поддувом воздуха из зоны высокого давления, а для восполнения утечки воздуха через неплотности статора – фильтры. Для предотвращения конденсации паров воды, увлажнения изоляции и уменьшения коррозии во время остановки генератора в статоре установлены 4 съемных блока электронагревателей с питанием от источника переменного тока 220 В общей мощностью 4 кВт. Внутри корпуса, в зоне лобовых частей, установлены датчики, сигнализирующие о наличии воды в корпусе.

В нижней части корпуса сбоку установлены фланцы для присоединения холодильной установки, которые также как и дренажный трубопровод выведены наружу через фундаментную плиту.

Ротора турбогенераторов изготовлены из цельных поковок специальной стали, обеспечивающей механическую прочность при всех режимах работы генератора. Обмотки роторов выполнены из полосовой меди с присадкой серебра.

Роторные бандажные кольца консольного типа, имеют посадку на заточку бочки ротора и выполнены из специальной немагнитной стали.

Лобовые части обмотки ротора изолированы от бандажных и упорных колец стеклотекстолитом.

Для облегчения условий работы генераторов в асинхронных и несимметричных режимах в роторах применена двухслойная демпферная обмотка, представляющая собой короткозамкнутые катушки, изготовленные из медной ленты и уложенные в пазах ротора под клин и под бандажные кольца в лобовых частях.

Генераторы имеют двухструйную воздушную систему вентиляции по замкну-

тому циклу. Холодный воздух нагнетается двумя центробежными вентиляторами, расположенными на виду ротора генератора, из межщитового пространства в зону лобовых частей статора. В половину подпазовых каналов (через один) с каждой стороны ротора из межщитового пространства воздух попадает через окна в кольце вентилятора и, пройдя по всей длине ротора по подпазовым каналам, выходит в зону лобовых частей статора через радиальные каналы в упорном кольце кольце. Через вторую половину подпазовых каналов воздух движется встречно (за исключением некоторых турбогенераторов типа ТС-20, у которых подпазовые каналы не выполняются, а поступающий под лобовые части обмотки и охлаждающий их воздух выбрасывается через щелицы в большем зубе в воздушный зазор между ротором и расточкой статора).

В зоне лобовых частей воздух, прошедший через систему подпазовых каналов роторов и центробежный вентилятор, смешивается и далее движется по двум струям. Одна струя воздуха, сняв потери с лобовых частей обмотки статора через воздуховоды в корпусе, попадает в выгороженную стенками среднюю часть сердечника статора, далее направляется через вентиляционные каналы к воздушному зазору и возвращается к стенке статора по вентиляционным каналам крайних отсеков.

Другая струя воздуха из зоны лобовых частей проходит через зазор между ротором и статором и по вентиляционным каналам крайних отсеков выходит за пределы железа статора.

Нагретый воздух из крайних отсеков далее охлаждается в двух воздухоохладителях и направляется вновь в межщитовое пространство, замыкая цикл движения.

Контроль теплового состояния обмотки и сердечника статора, а также охлаждающей среды производится термопреобразователями сопротивления.

Другие некоторые конструктивные особенности турбогенераторов серий Т и ТС приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 Конструктивные особенности генераторов серий Т и ТС

	ТС-20	ТС-63-2	Т-25-2П Т-25-2Г	Т-32
Вентиляторы	а) Центробежные	Оевые	Оевые	Центробежные
	б) Оевые			
Контактные кольца	а) есть	есть	нет	есть / нет
	б) есть / нет			

5.4 Наибольшие допустимые температуры отдельных узлов и охлаждающего газа турбогенераторов серий Т и ТС при номинальных давлении и температуре охлаждающих сред приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 Наибольшие допустимые температуры

Наименование узлов турбогенератора	Наибольшая температура, °С, измеренная	
	по сопротивлению обмотки	термометрами сопротивления
Обмотка статора	—	130
Обмотка ротора	145	—
Сердечник статора	—	130
Холодный газ после воздухоохладителя	—	не более 55

5.5 Конструктивные характеристики, рабочие параметры и назначение турбогенераторов должны соответствовать ГОСТ 533.

6 Общие технические требования

Требования к метрологическому обеспечению ремонта, маркировке составных частей, крепежным и уплотнительным деталям, контактным соединениям, материалам и запасным частям, применяемым при ремонте, определяются в соответствии с требованиями раздела 6 СТО 70238424.29.160.20.001–2009.

Перечень рекомендуемых средств измерения приведен в приложении А.

Допускается замена контрольного инструмента на инструмент класса точности не ниже класса точности инструмента, указанного в приложении А.

7 Требования к составным частям

Требования к составным частям, установленные в настоящем Стандарте, должны применяться совместно с соответствующими требованиями к составным частям СТО 70238424.29.160.20.001–2009 и СО 34.45–51.300–97 [1].


7.1 Составные части статора

Дефектацию и ремонт составных частей статора необходимо производить в соответствии с картами 1–3.


Карта дефектации и ремонта 1

Статор поз. 1 рисунка 5.1


Количество на изделие, шт. –1

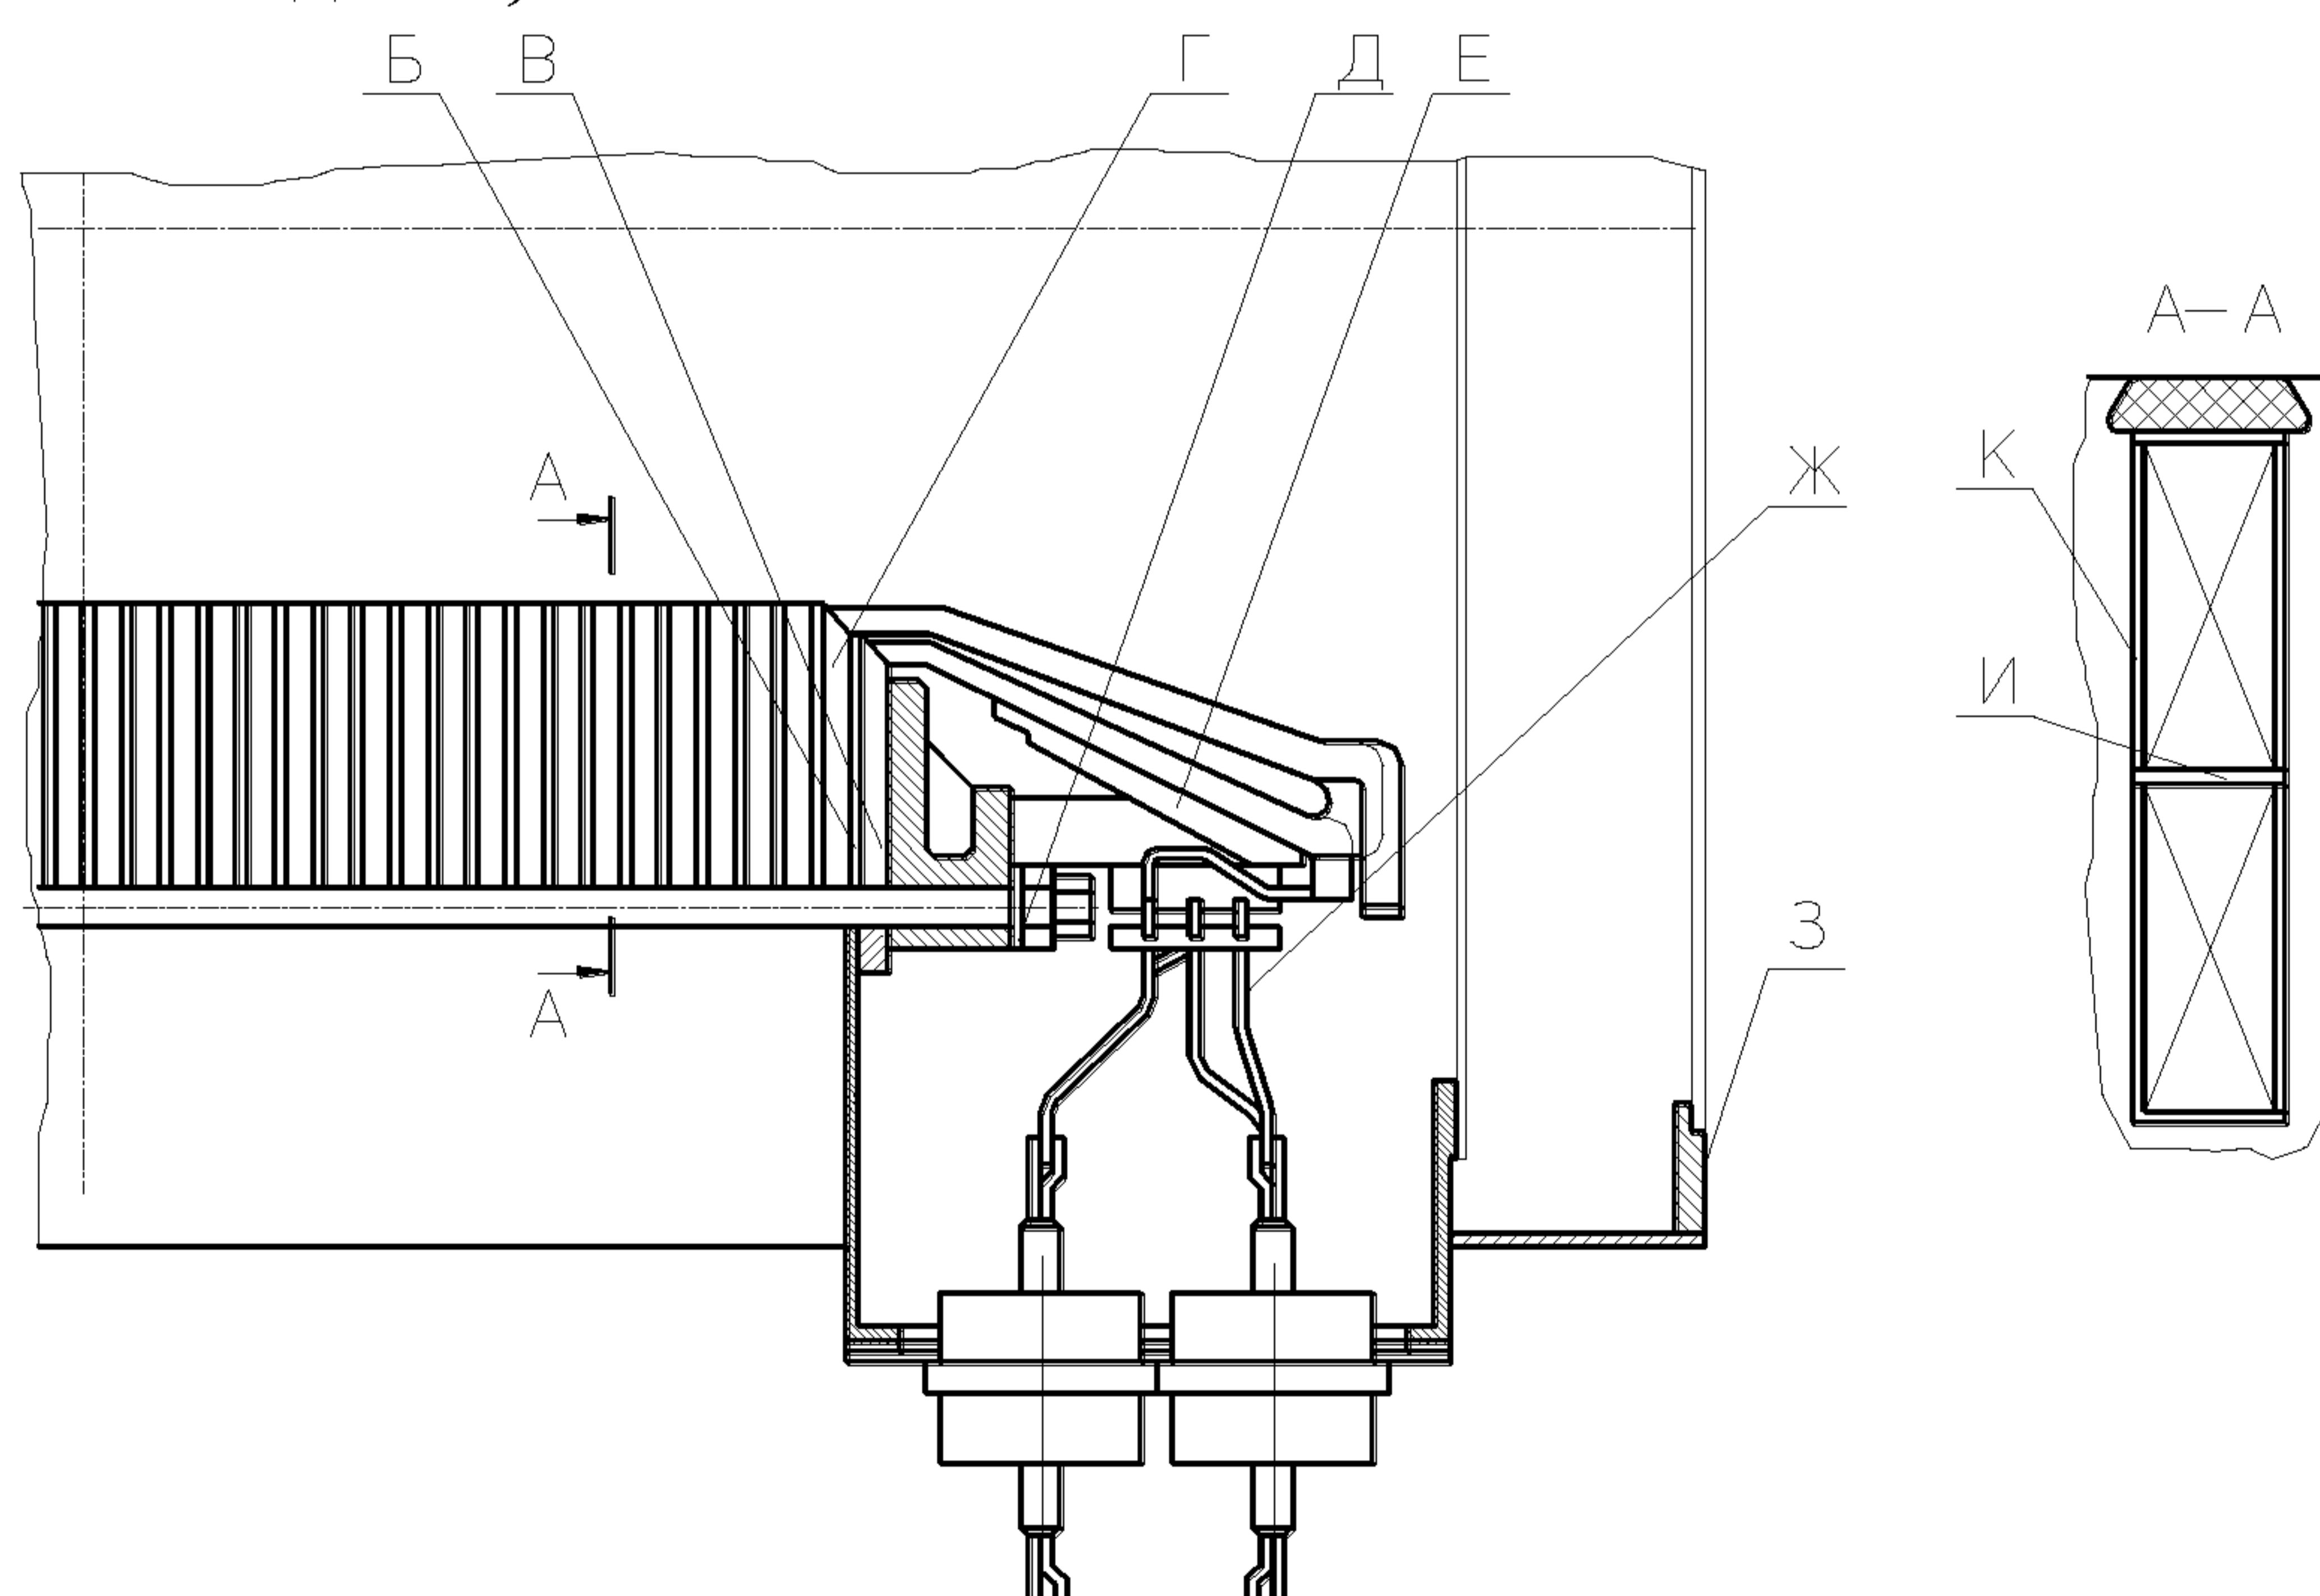

Статор турбогенератора Т-25-2

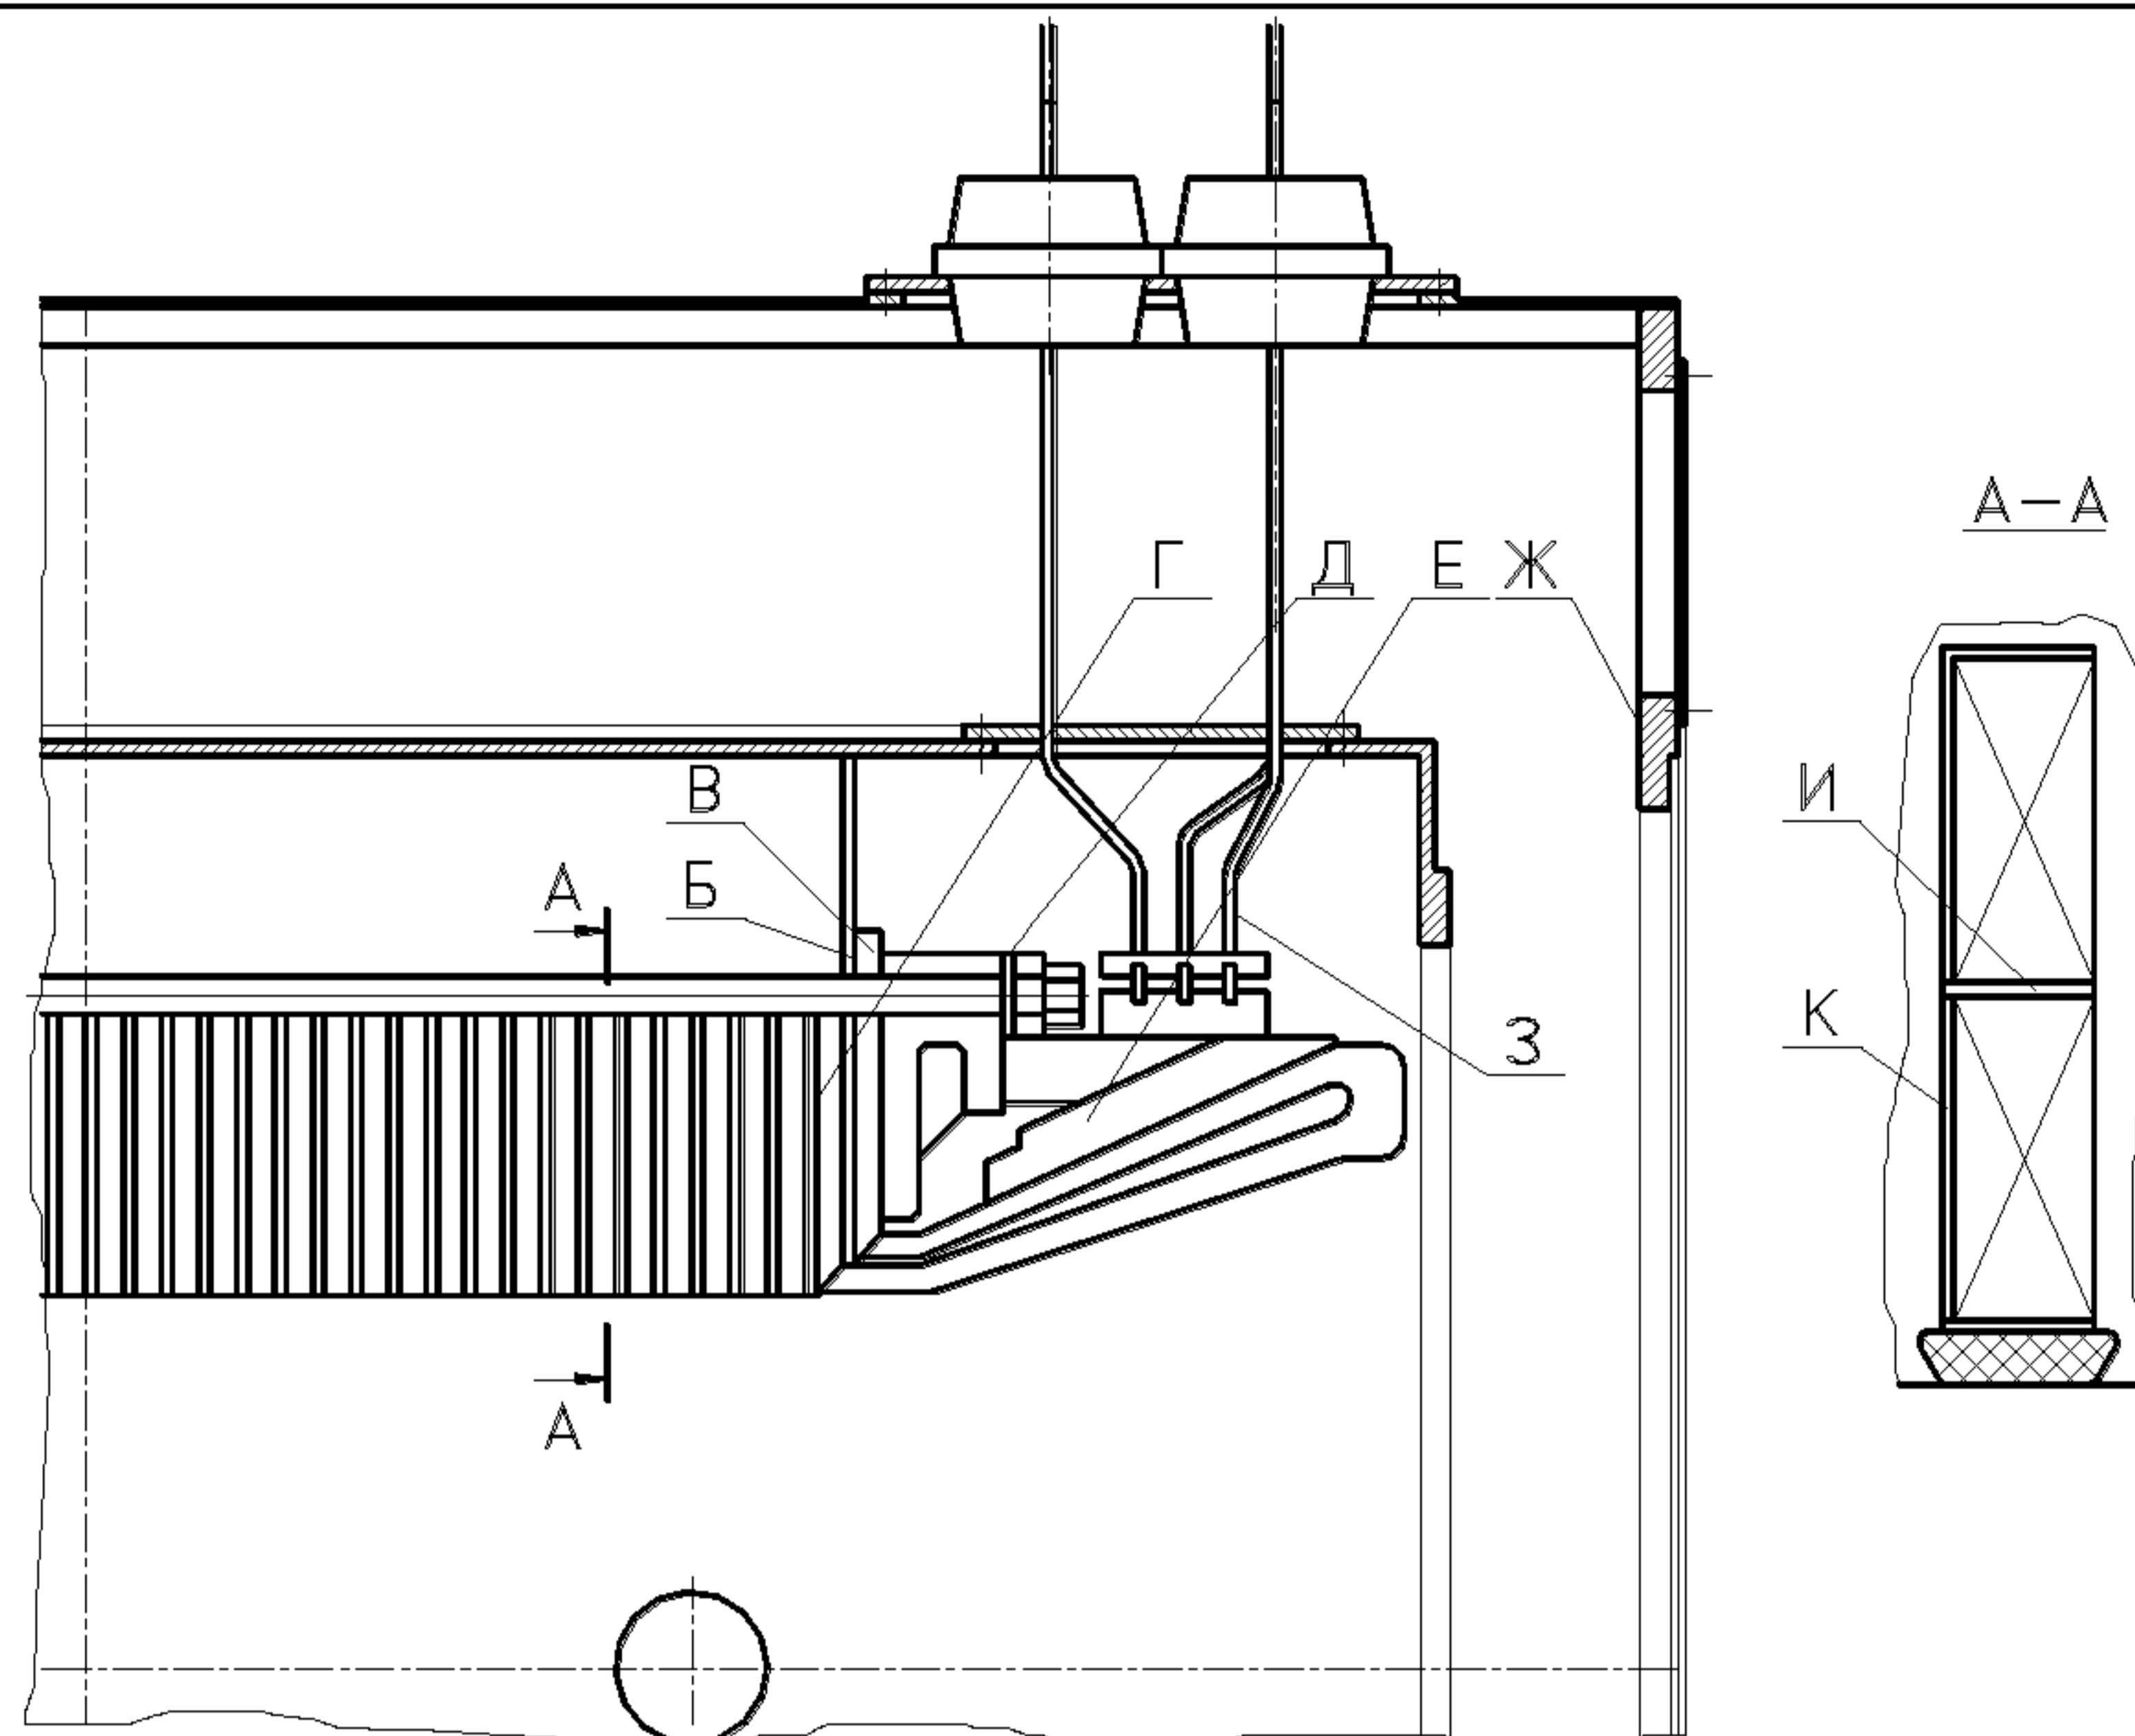

Статор турбогенератора ТС-20

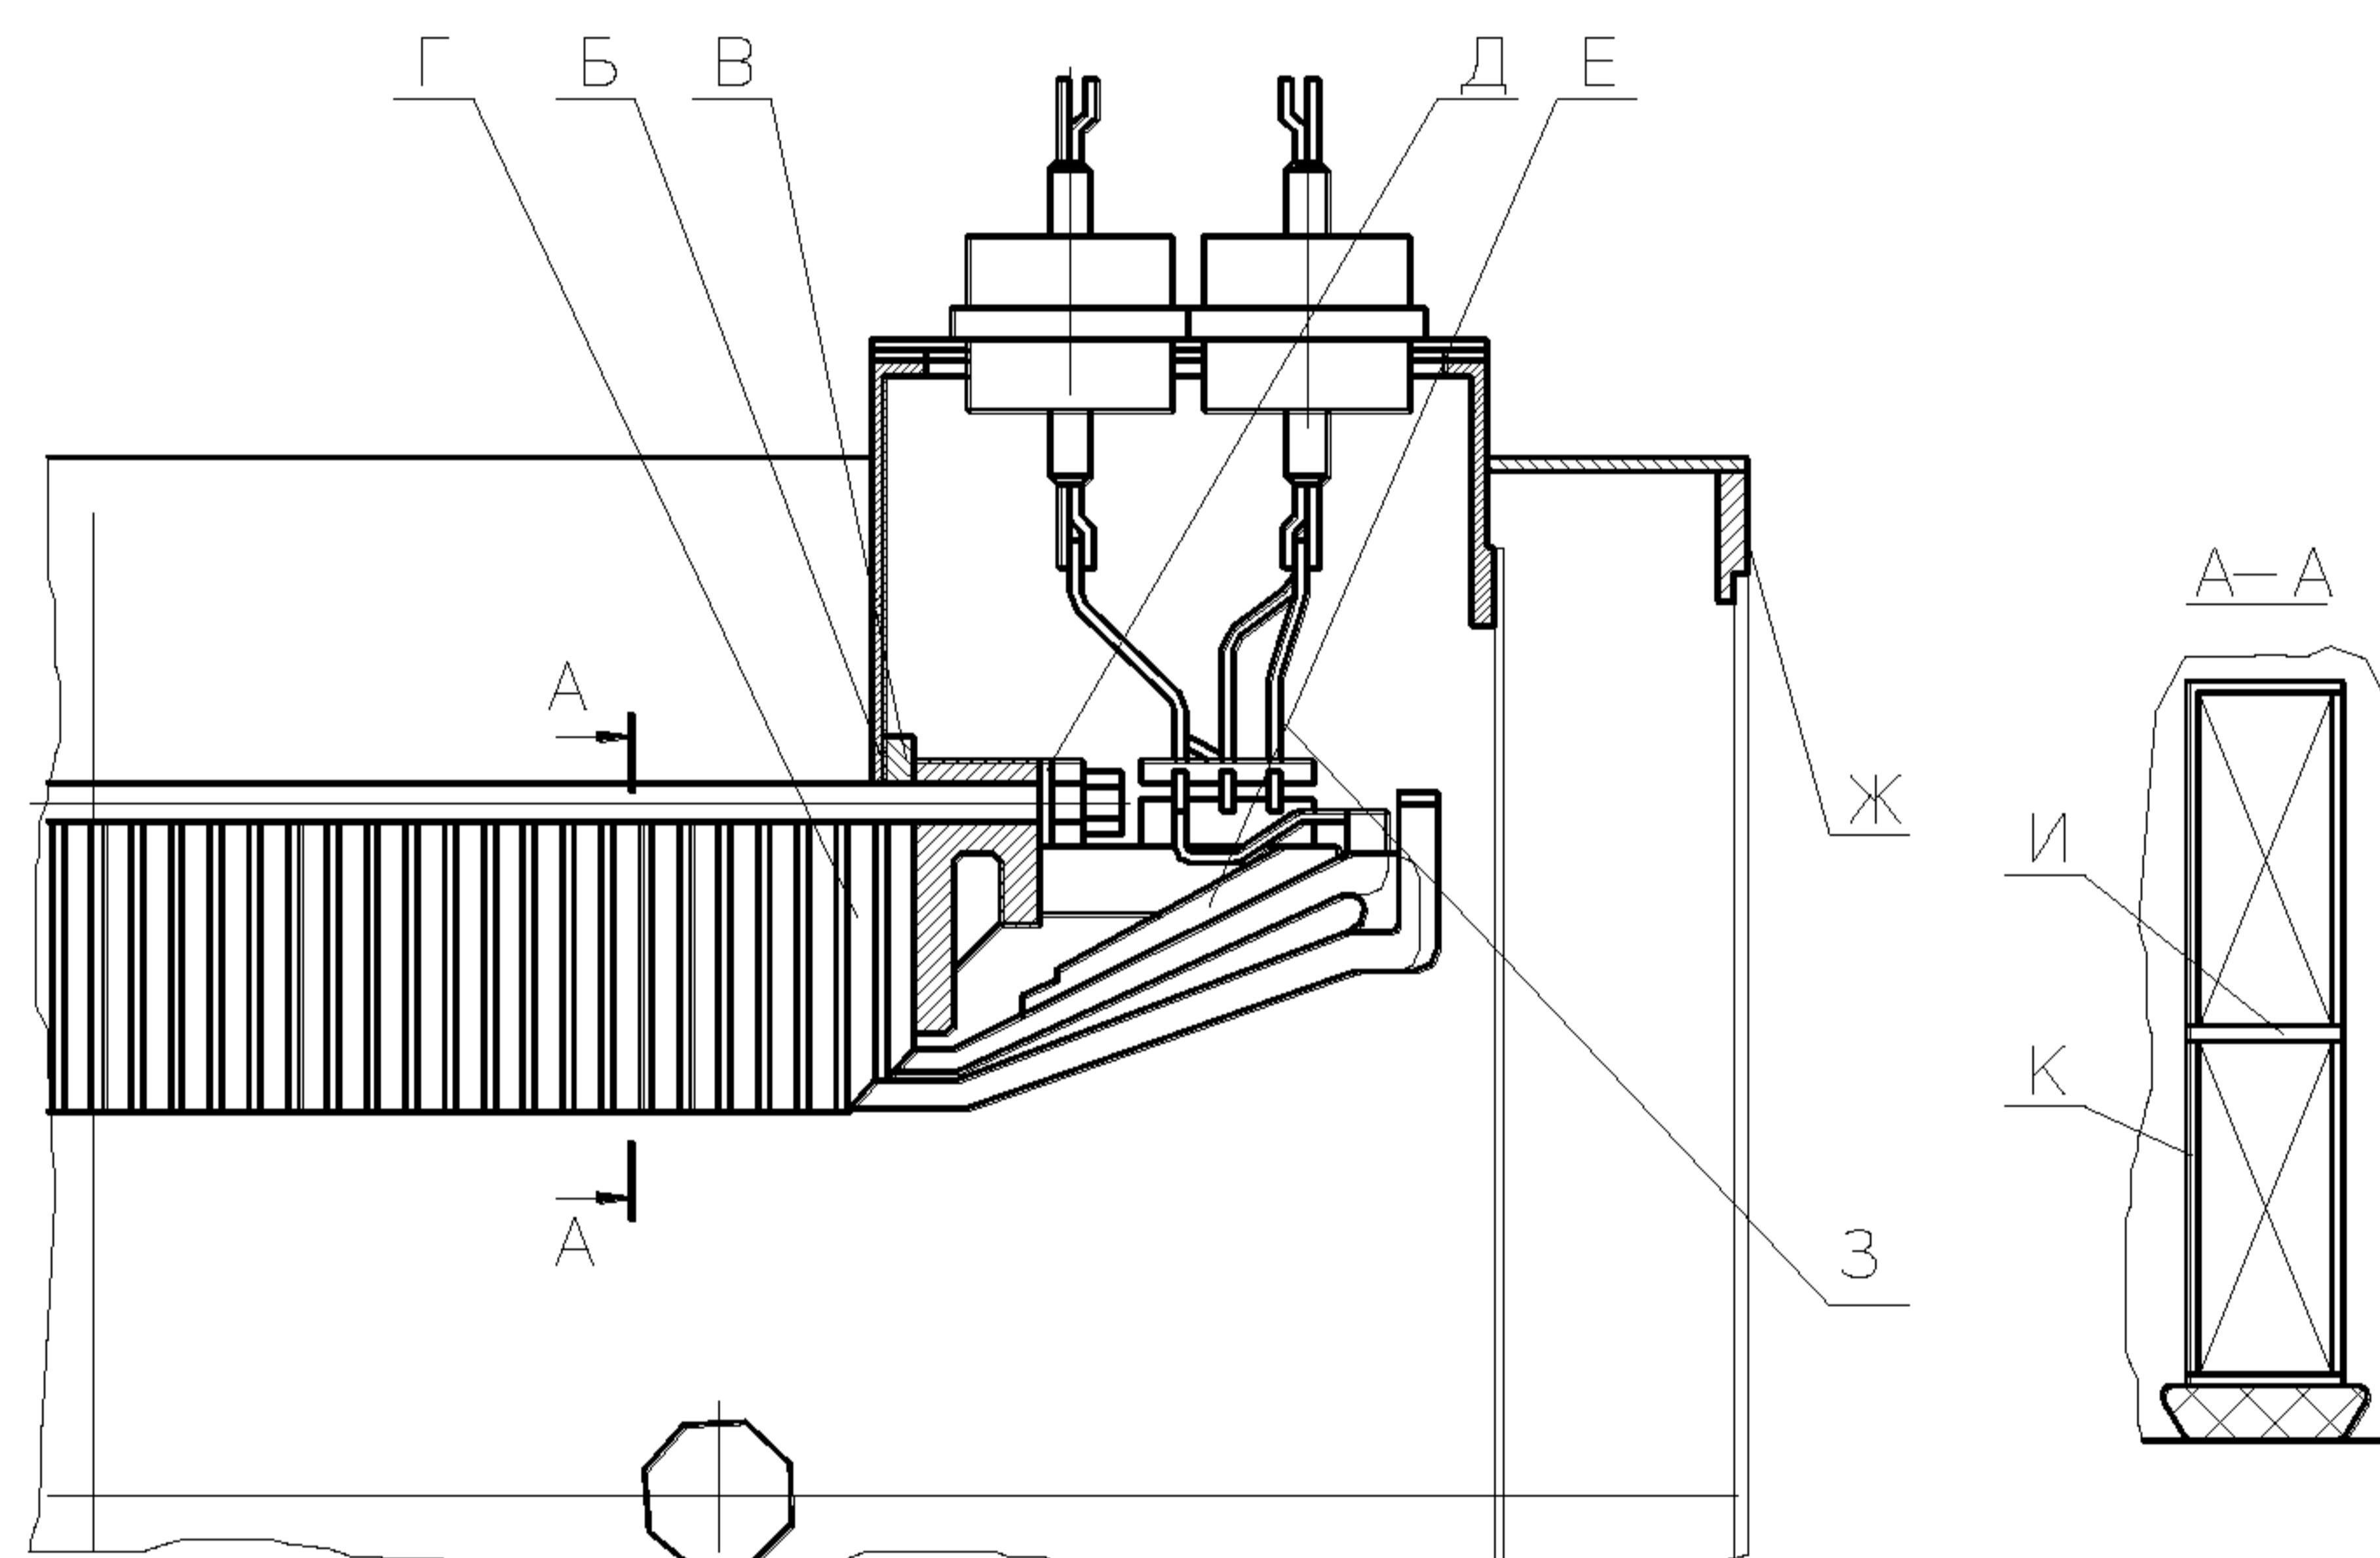

Статор турбогенератора Т-32-2В3

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
Б	Нарушение целостности (трещины, изломы) стяжных ребер	ТО	Лупа	Сварка	Оценка качества ремонтной сварки должна соответствовать конструкторской документации
В	Смещение нажимных пальцев	ТО	—	1. Закрепление в первоначальном положении	Смещение нажимных пальцев не допускается

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
Г	Разрушение, оплавления сегментов активной стали	ТО, ИК, КИ	Термометры шкала 0–100°C Амперметр Ваттметр Частотомер Лупа	1. Удаление поврежденного участка 2. Зачистка и травление кислотой 3. Установка клиньев–заполнителей	1. Поврежденный участок должен быть полностью удален 2. После зачистки и травления лаковая пленка между сегментами должна просматриваться сплошными линиями 3. Активную сталь статора испытать в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1] 4. Обмотку статора испытать в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1]
Г	Следы местных перегревов, контактной коррозии активной стали	ТО, ИК, КИ	Термометры шкала 0–100°C Амперметр Вольтметр Ваттметр	1. Зачистка 2. Травление кислотой	1. После зачистки и травления лаковая пленка между сегментами сердечника должна просматриваться сплошными линиями
–	–	–	Частотомер	3. Восстановление активной стали в соответствии с ТТИ 388500. 345.25201. 00125	2. Активную сталь статора испытать в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1]
Г	Нарушения защитного покрытия активной стали	ТО	–	1. Очистка 2. Покрытие двумя слоями лака ЛАЛЭ-7М	Поверхность защитного покрытия активной стали должна быть без отслаивания, ровной и без подтеков лака
Д	Ослабление плотности прессовки активной стали	ТО, ИК, КИ	Щупы. Набор № 2 Термометры шкала 0–100°C Амперметр Вольтметр Ваттметр Динамометрический ключ	1. Установка клиньев–заполнителей 2. Подтяжка гаек нажимного кольца 3. Восстановление плотности прессовки в соответствии с инструкцией ТТИ 388500. 345.25201. 00125	1. Щуп от усилия руки не должен входить между сегментами активной стали на глубину более 1 мм на участке не ближе 100 мм от нажимного кольца 2. Гайки нажимного кольца должны быть затянуты и закреплены от самоотвинчивания 3. Активную сталь статора испытать в соответствии СО 34.45–51.300–97 [1]

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
					4. Обмотку статора испытать в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1]
E	Ослабление крепления деталей расклиновки лобовой части обмотки статора.	ТО, КИ	—	1. Подтягивание крепежных деталей 2. Установка дистанционных распорок с прокладками на клее 3. Бандажировка стержней лобовой части обмотки статора 4. Заполнение зазоров между деталями крепления и обмоткой статора препегом	1. Деформация, повреждение покровной ленты на стержнях и шинах после подтягивания не допускается 2. Обмотку статора испытать в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1]
E	Ослабление, обрыв шнуровых бандажей	ТО, ИК, КИ	Термометр шкала 0–100 °C Амперметр Вольтметр Ваттметр Частотомер	Замена бандажей	Обмотку статора испытать в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1]
E	Истирание изоляции лобовых частей обмотки статора	ТО, ИК, КИ	Термометр шкала 0–100°C Амперметр Вольтметр Ваттметр Частотомер	1. Восстановление изоляции 2. Закрепление лобовых частей обмотки статора	Обмотку статора испытать в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1]
Ж	Нарушение плоскости торцовой поверхности корпуса статора под щит	ТО, ИК	Щупы. Набор № 2 Штангенциркуль Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	Шабровка	1. Допуск плоскости торцовых поверхностей корпуса относительно общей прилегающей поверхности наружного щита не более 0,1 мм 2. Шероховатость поверхности должна быть не более $R_z = 32$ мкм
З	Нарушение защитного покрытия обмотки статора, со-	ТО, ИК, КИ	Термометр шкала 0–100°C Амперметр Вольтметр Ваттметр	1. Очистка 2. Покрытие двумя слоями эмали ГФ-92ХС	1. Поверхность защитного покрытия обмотки статора, соединительных и выводных шин должна быть ровной, без отслаи-

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
	единительных и выводных шин		Частотомер		ваний и подтеков 2. Обмотку статора испытать в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1]
3	Обрыв термопреобразователей с соединительными проводами	КИ	Мегаомметр на напряжение по согласованию с АО “Привод–электромеханик”	1. Пайка припоем ПОС-40 2. Замена проводки теплоконтроля	Сопротивление изоляции должно быть не менее 1,0 МОм
И	Ослабление плотности крепления обмотки статора по высоте паза	ТО, перемещение клиньев от руки, простукивание молотком	—	Переклиновка с установкой под клин дополнительных прокладок	1. Допускается не более 10% ослабленных клиньев в средней части статора 2. Допускается разновысотность клиньев в одном пазу, но не более 1,5 мм
К	Ослабление плотности крепления обмотки статора по ширине паза	ТО, ИК	Набор уплотнительных ножей	Переклиновка паза с установкой между стенкой паза и стороной стержня, набегающей по направлению вращения ротора, дополнительной прокладки	Зазор между стенкой паза и стержнем должен быть не более 0,3 мм

7.2 Требования к отремонтированному статору.

7.2.1На поверхности статора (обмотке, сердечнике и корпусе) не должно быть загрязнений.

7.2.2Защитное покрытие поверхности расточки активной стали электроизоляционной эмалью должно быть равномерным, без отслоений.

7.2.3Статорная обмотка, соединительные и выводные шины должны быть покрыты электроизоляционной маслостойкой эмалью.

7.2.4Увлажнение обмотки статора не допускается. Необходимость сушки устанавливается СО 34.45–51.300–97 [1].

7.2.5Соединительные шпильки изоляционных накладок крепления лобовых частей статорной обмотки не должны касаться изоляции обмотки.

7.2.6Не допускается более 10% ослабленных средних клиньев, но не более трех подряд в одном пазу.

Концевые клинья и два к ним прилегающие с каждой стороны паза должны быть установлены плотно и иметь дополнительное крепление согласно требованиям конструкторской документации.

Пазы должны быть переуплотнены (переклинены), если количество ослабленных клиньев в них превышает допустимое.

7.2.7Допустимый зазор в стыках клиньев — не более 3,0 мм, не чаще, чем через 10 клиньев.


Допускается разновысотность клиньев в одном пазу не более 1,5 мм

Карта дефектации и ремонта 2


Щит наружный поз. 2 рисунка 5.1

Количество на изделие, шт. – 12 (Т-25-2, ТС-20)

– 8 (Т-32)

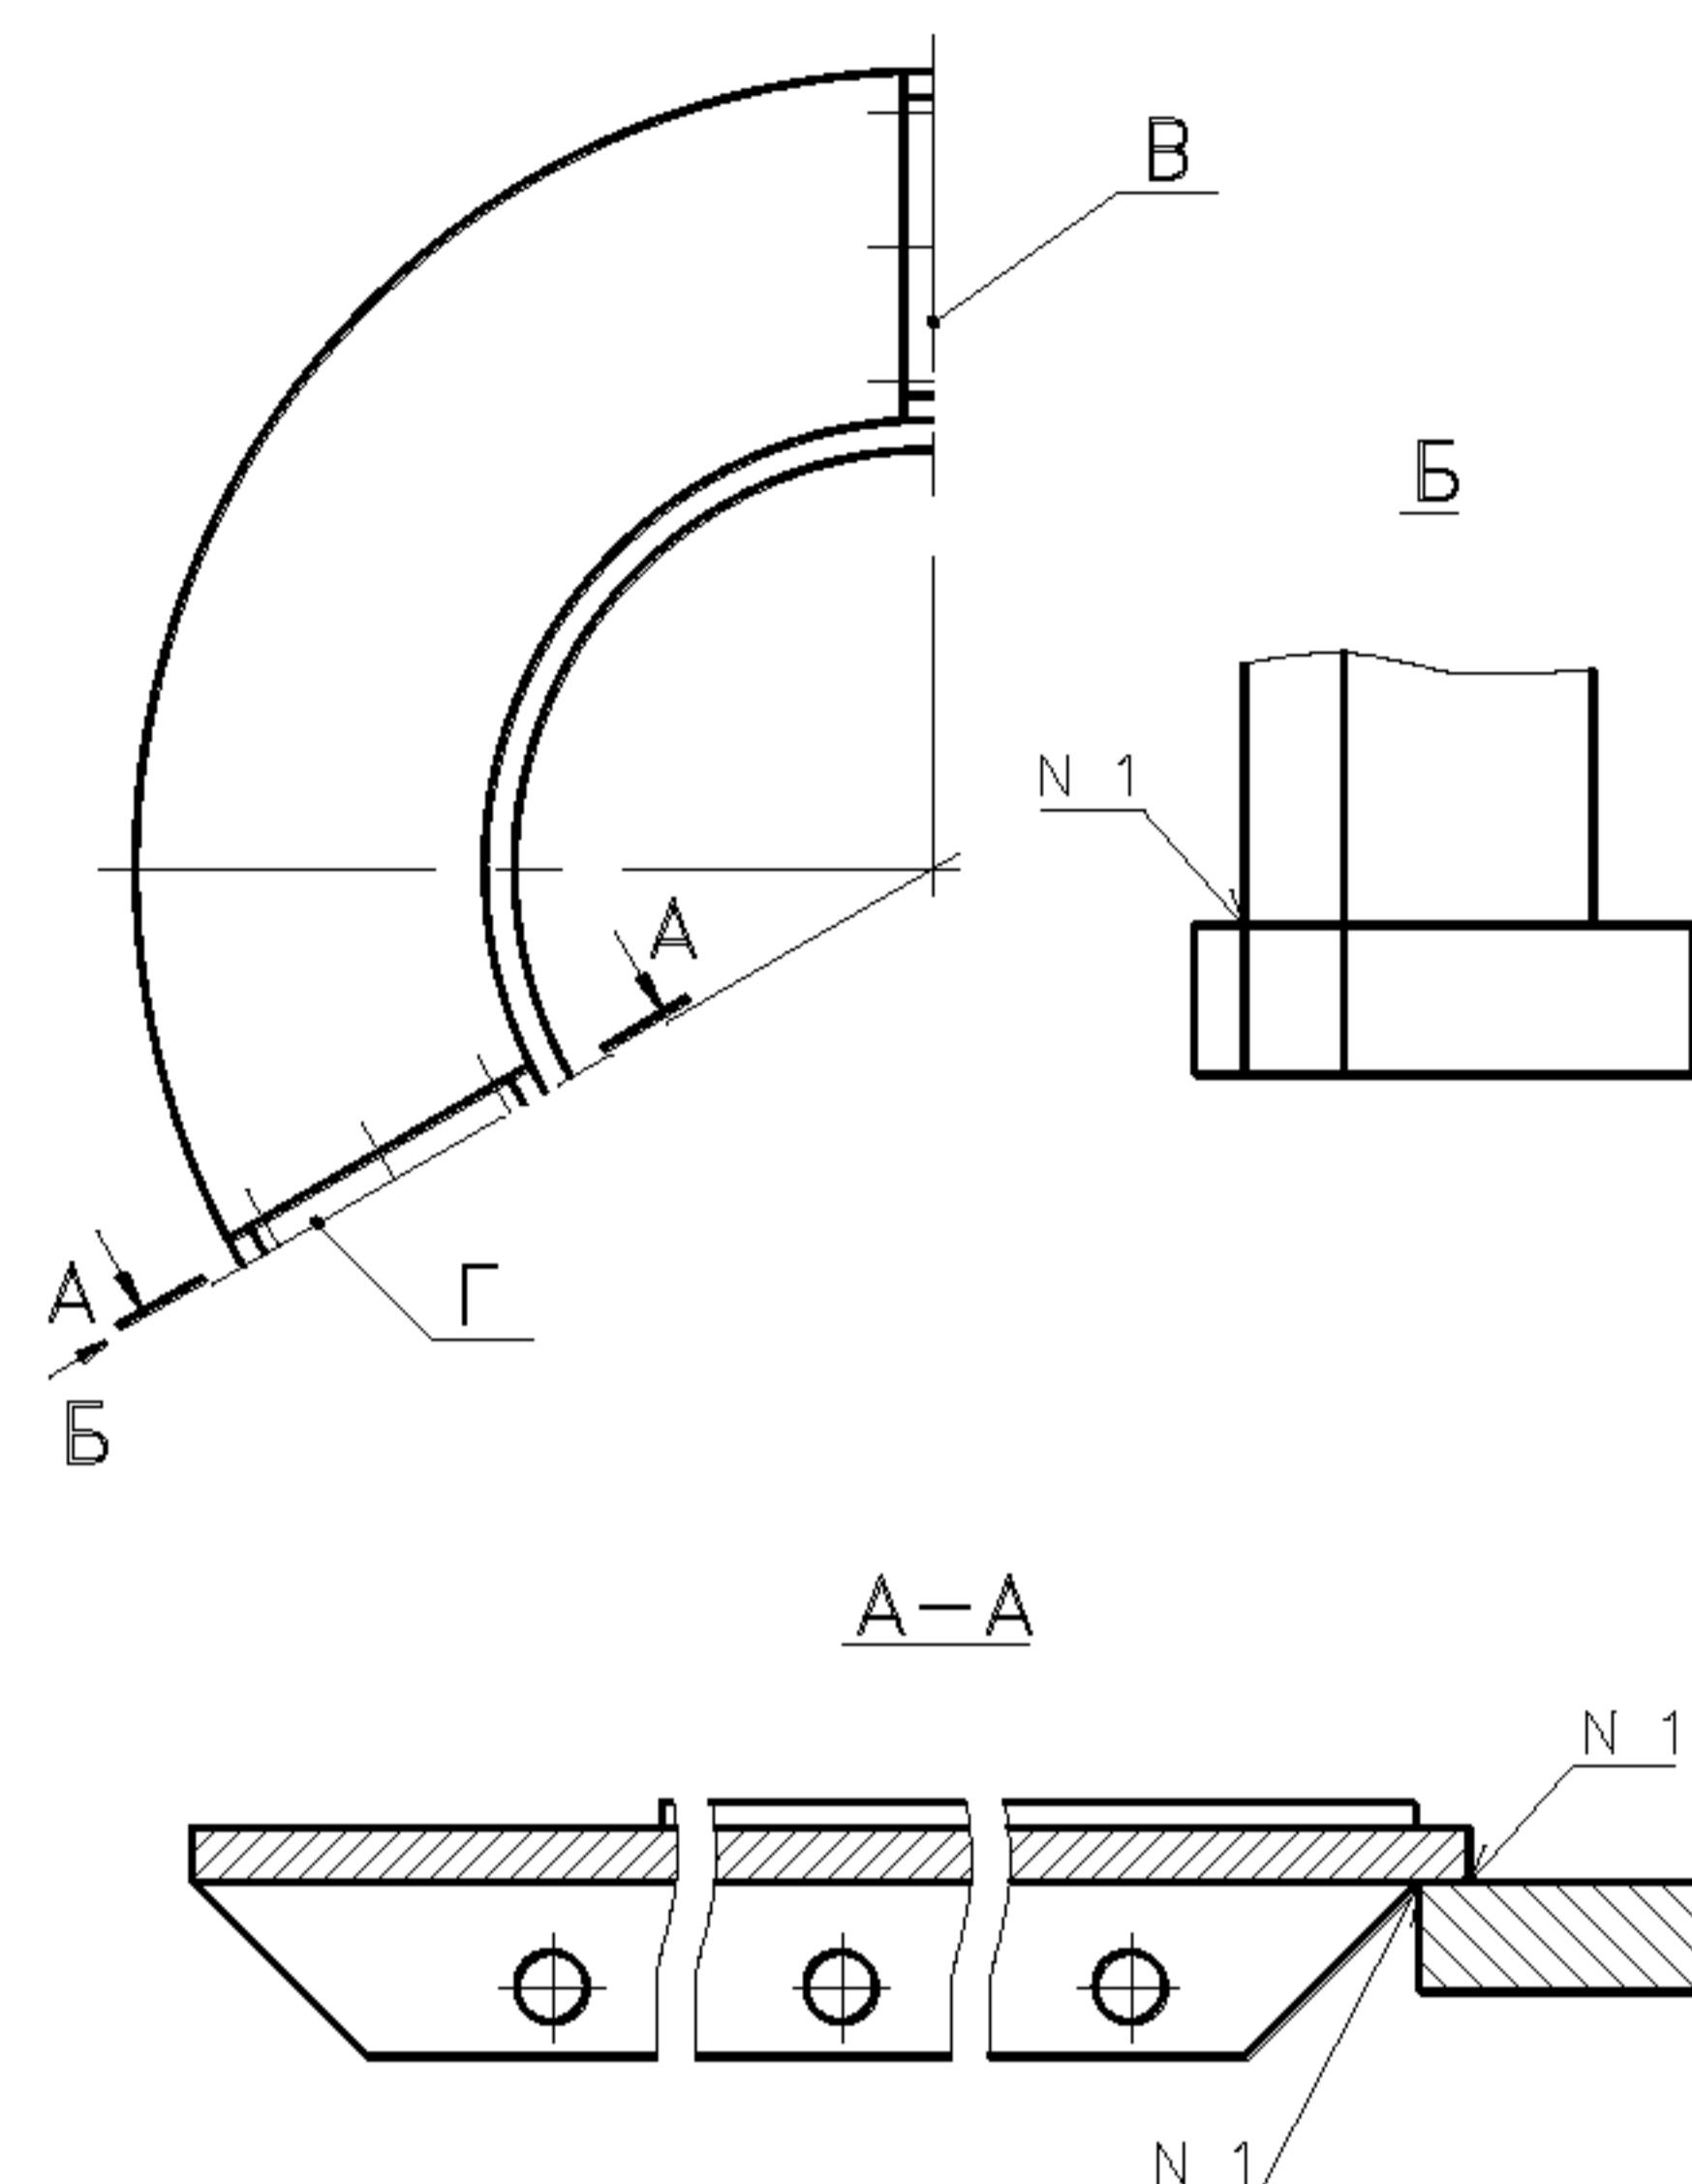

Щит наружный Т-25-2 и ТС-20

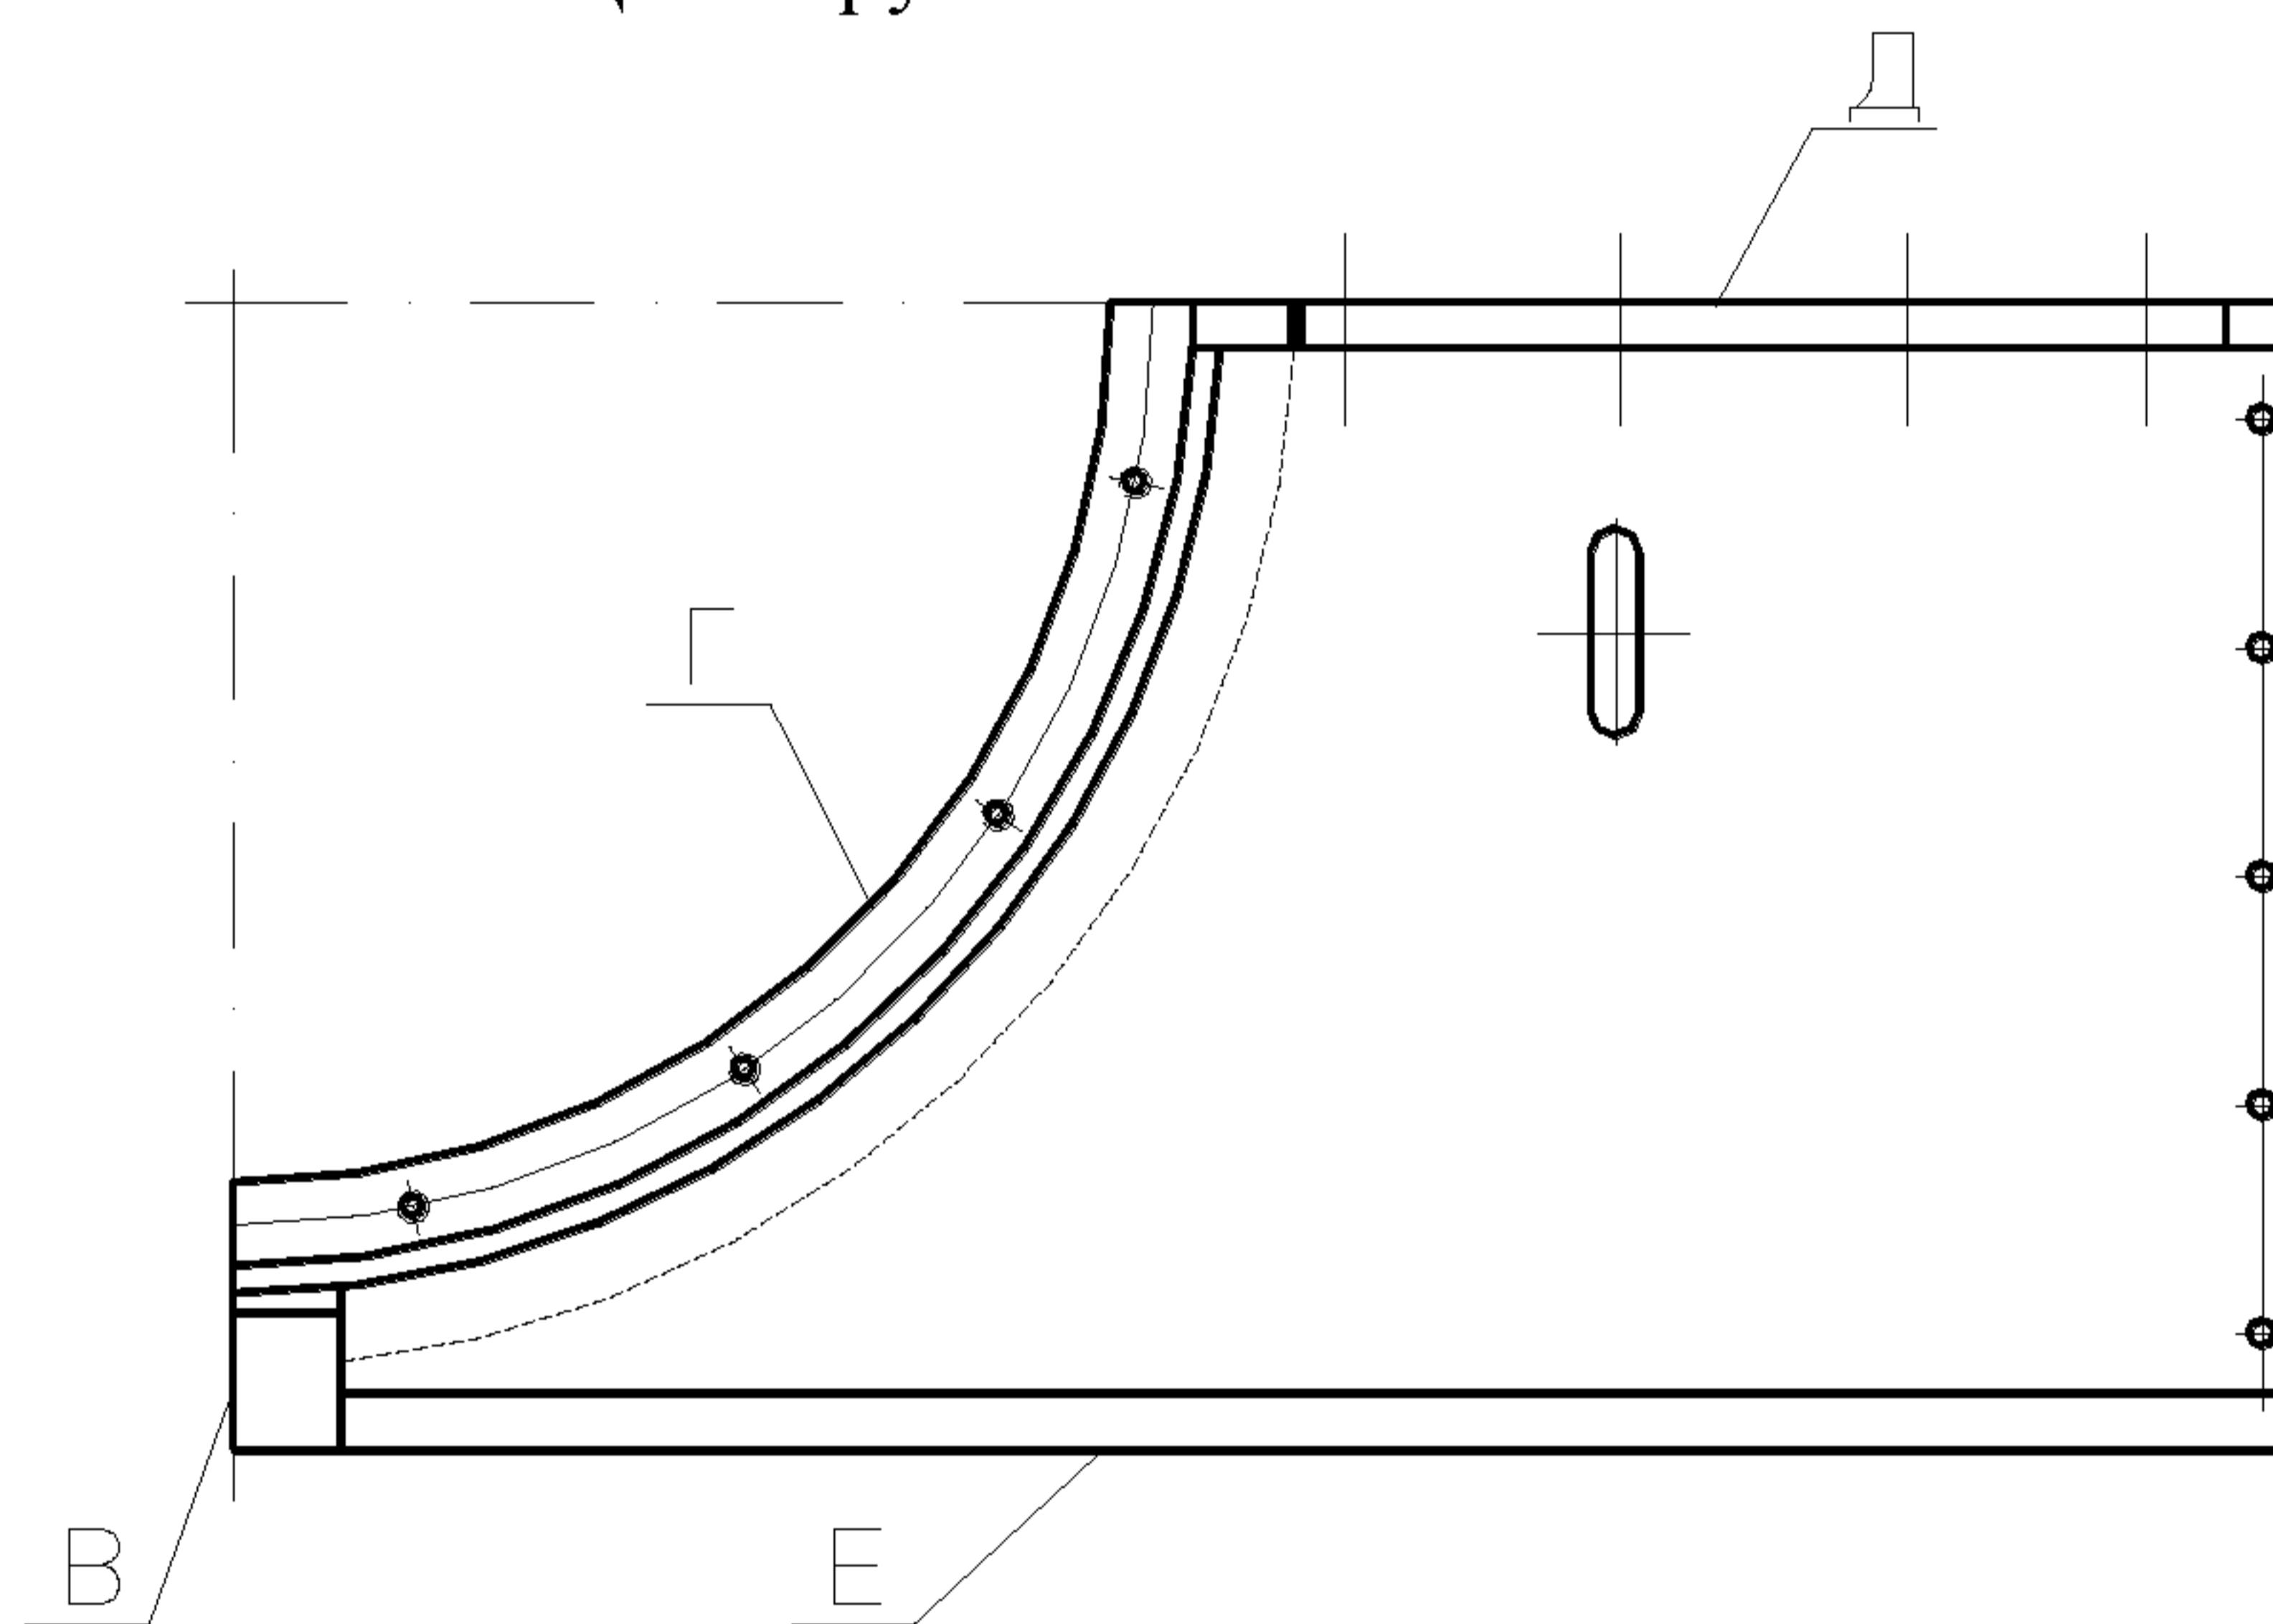

Щит наружный Т-32


Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
В, Г, Д, Е	Трешины, сколы, наклепы	ТО, ИК	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	Шлифовка	Шероховатость поверхности не более $R_z = 32$ мкм
№ 1,	Нарушение сварного соединения (трещины любой протяженности и глубины)	ТО	Лупа	Зачистка, заработка (тип шва по конструкторской документации)	Трещины, непровары не допускаются

Карта дефектации и ремонта 3


Щит внутренний поз. 3 рисунка 5.1

Количество на изделие, шт. – 4 (ТС–20)

– 2 (Т–32–2В3)

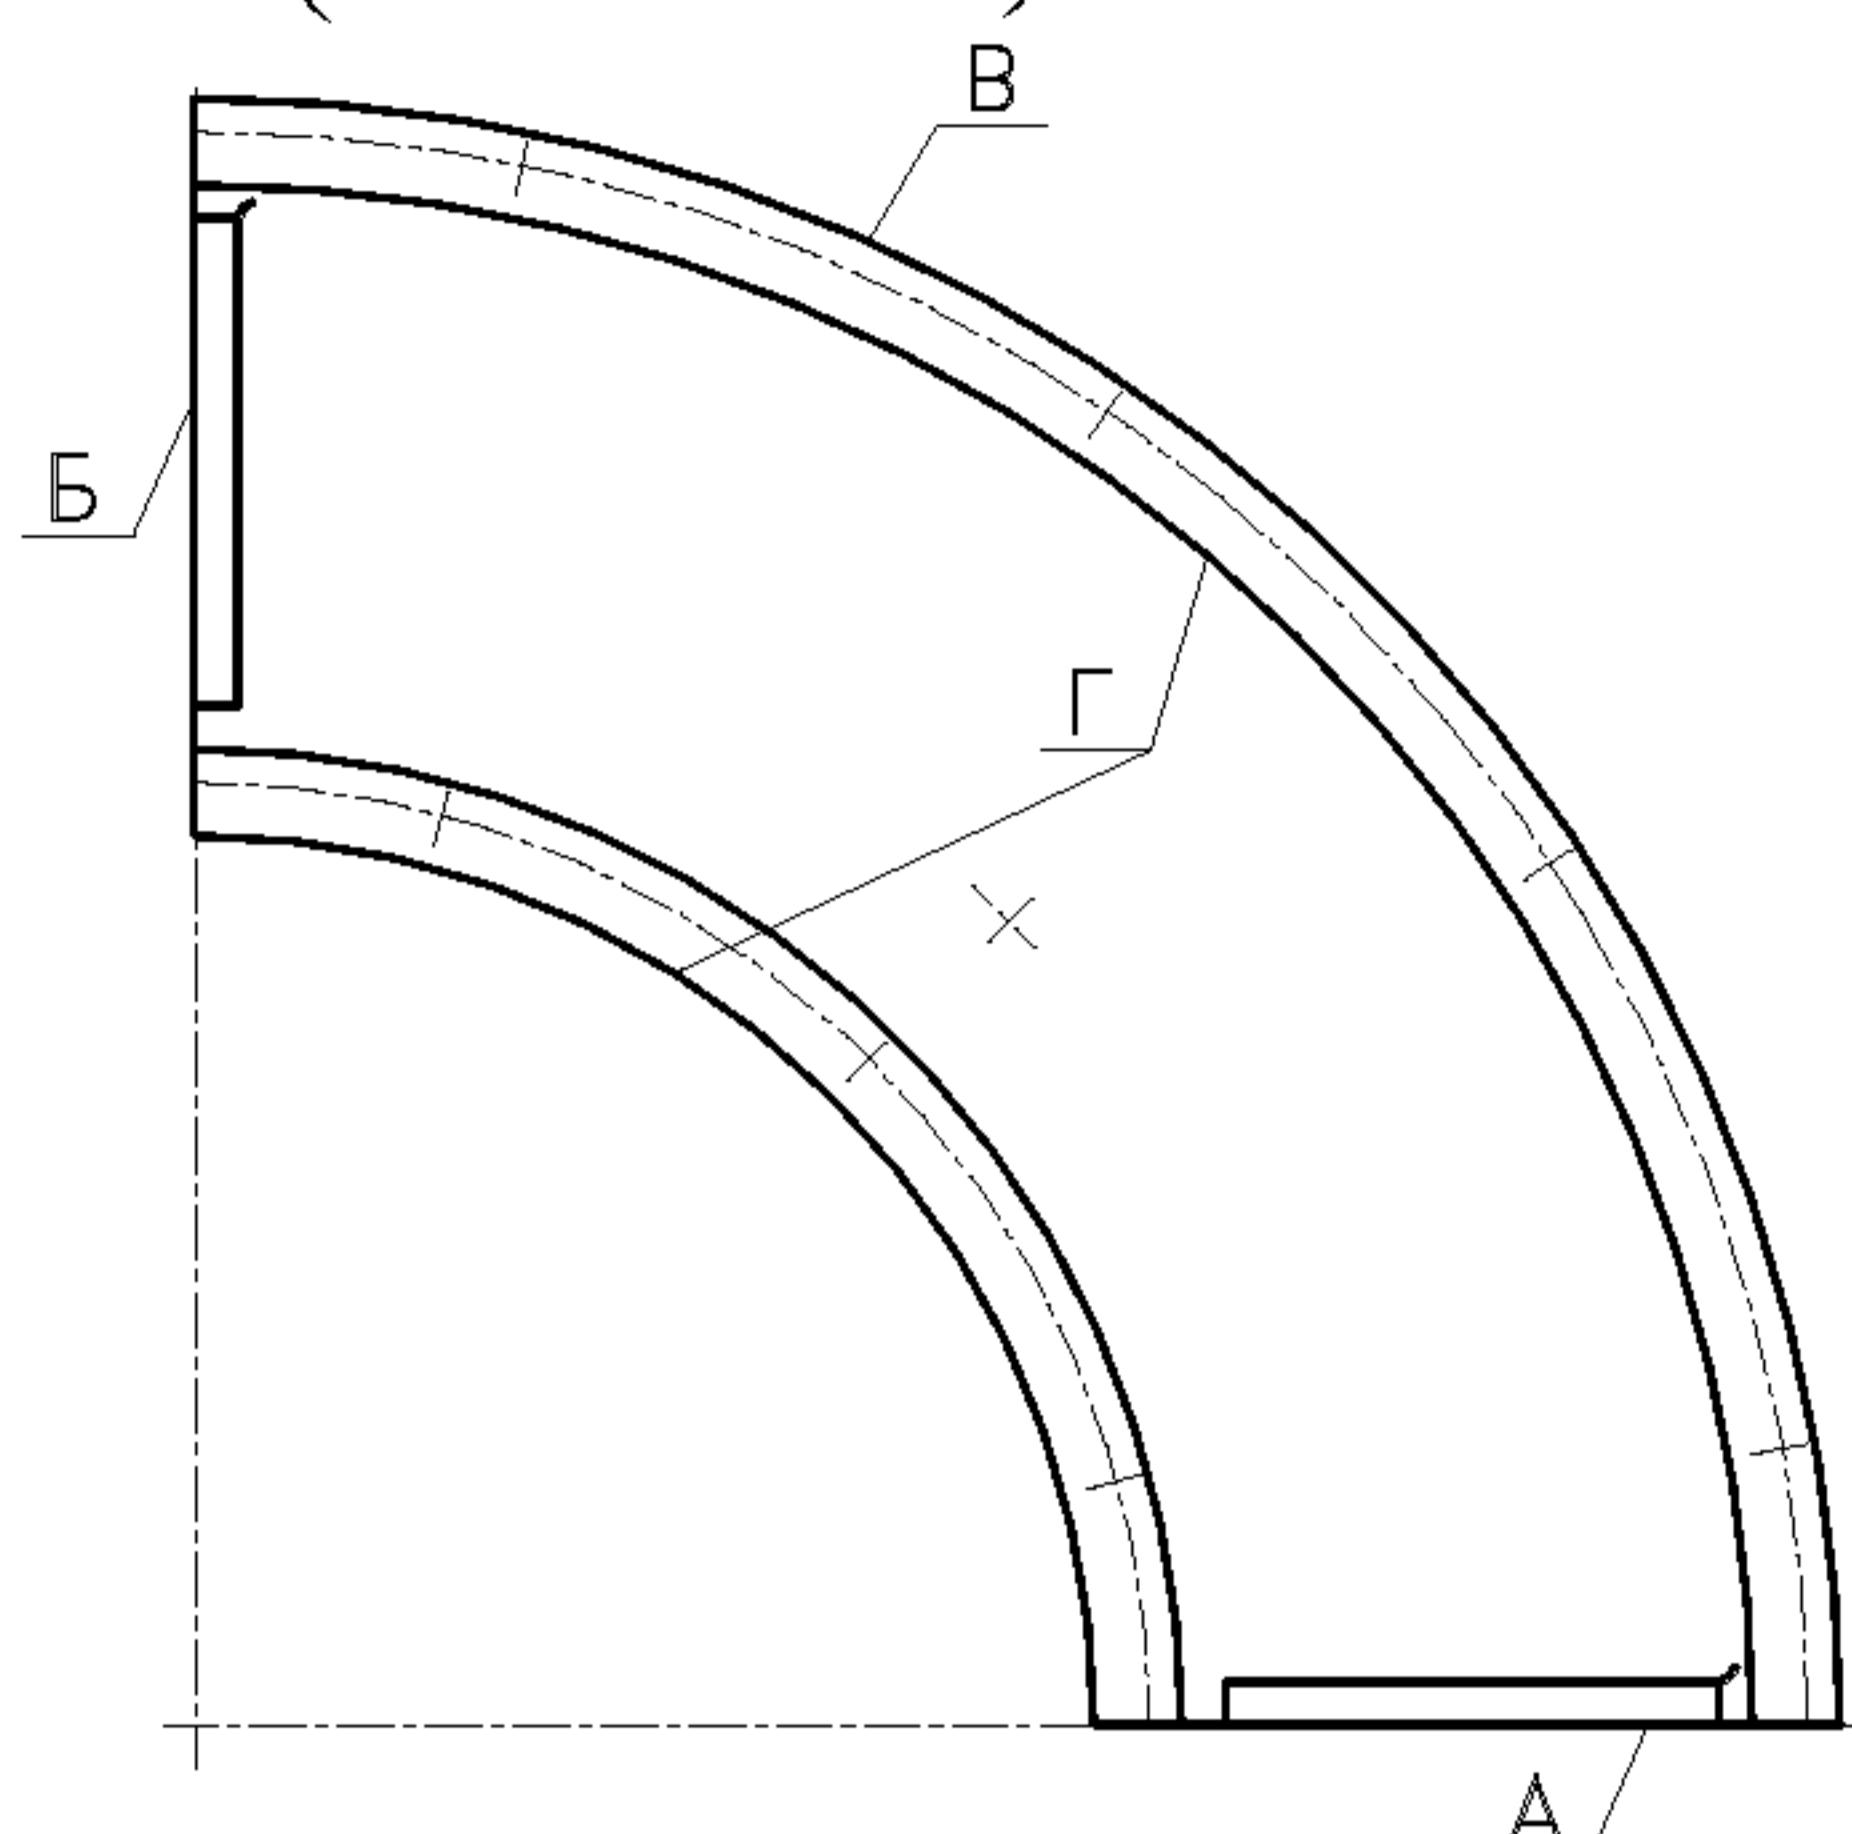

Щит внутренний ТС–20

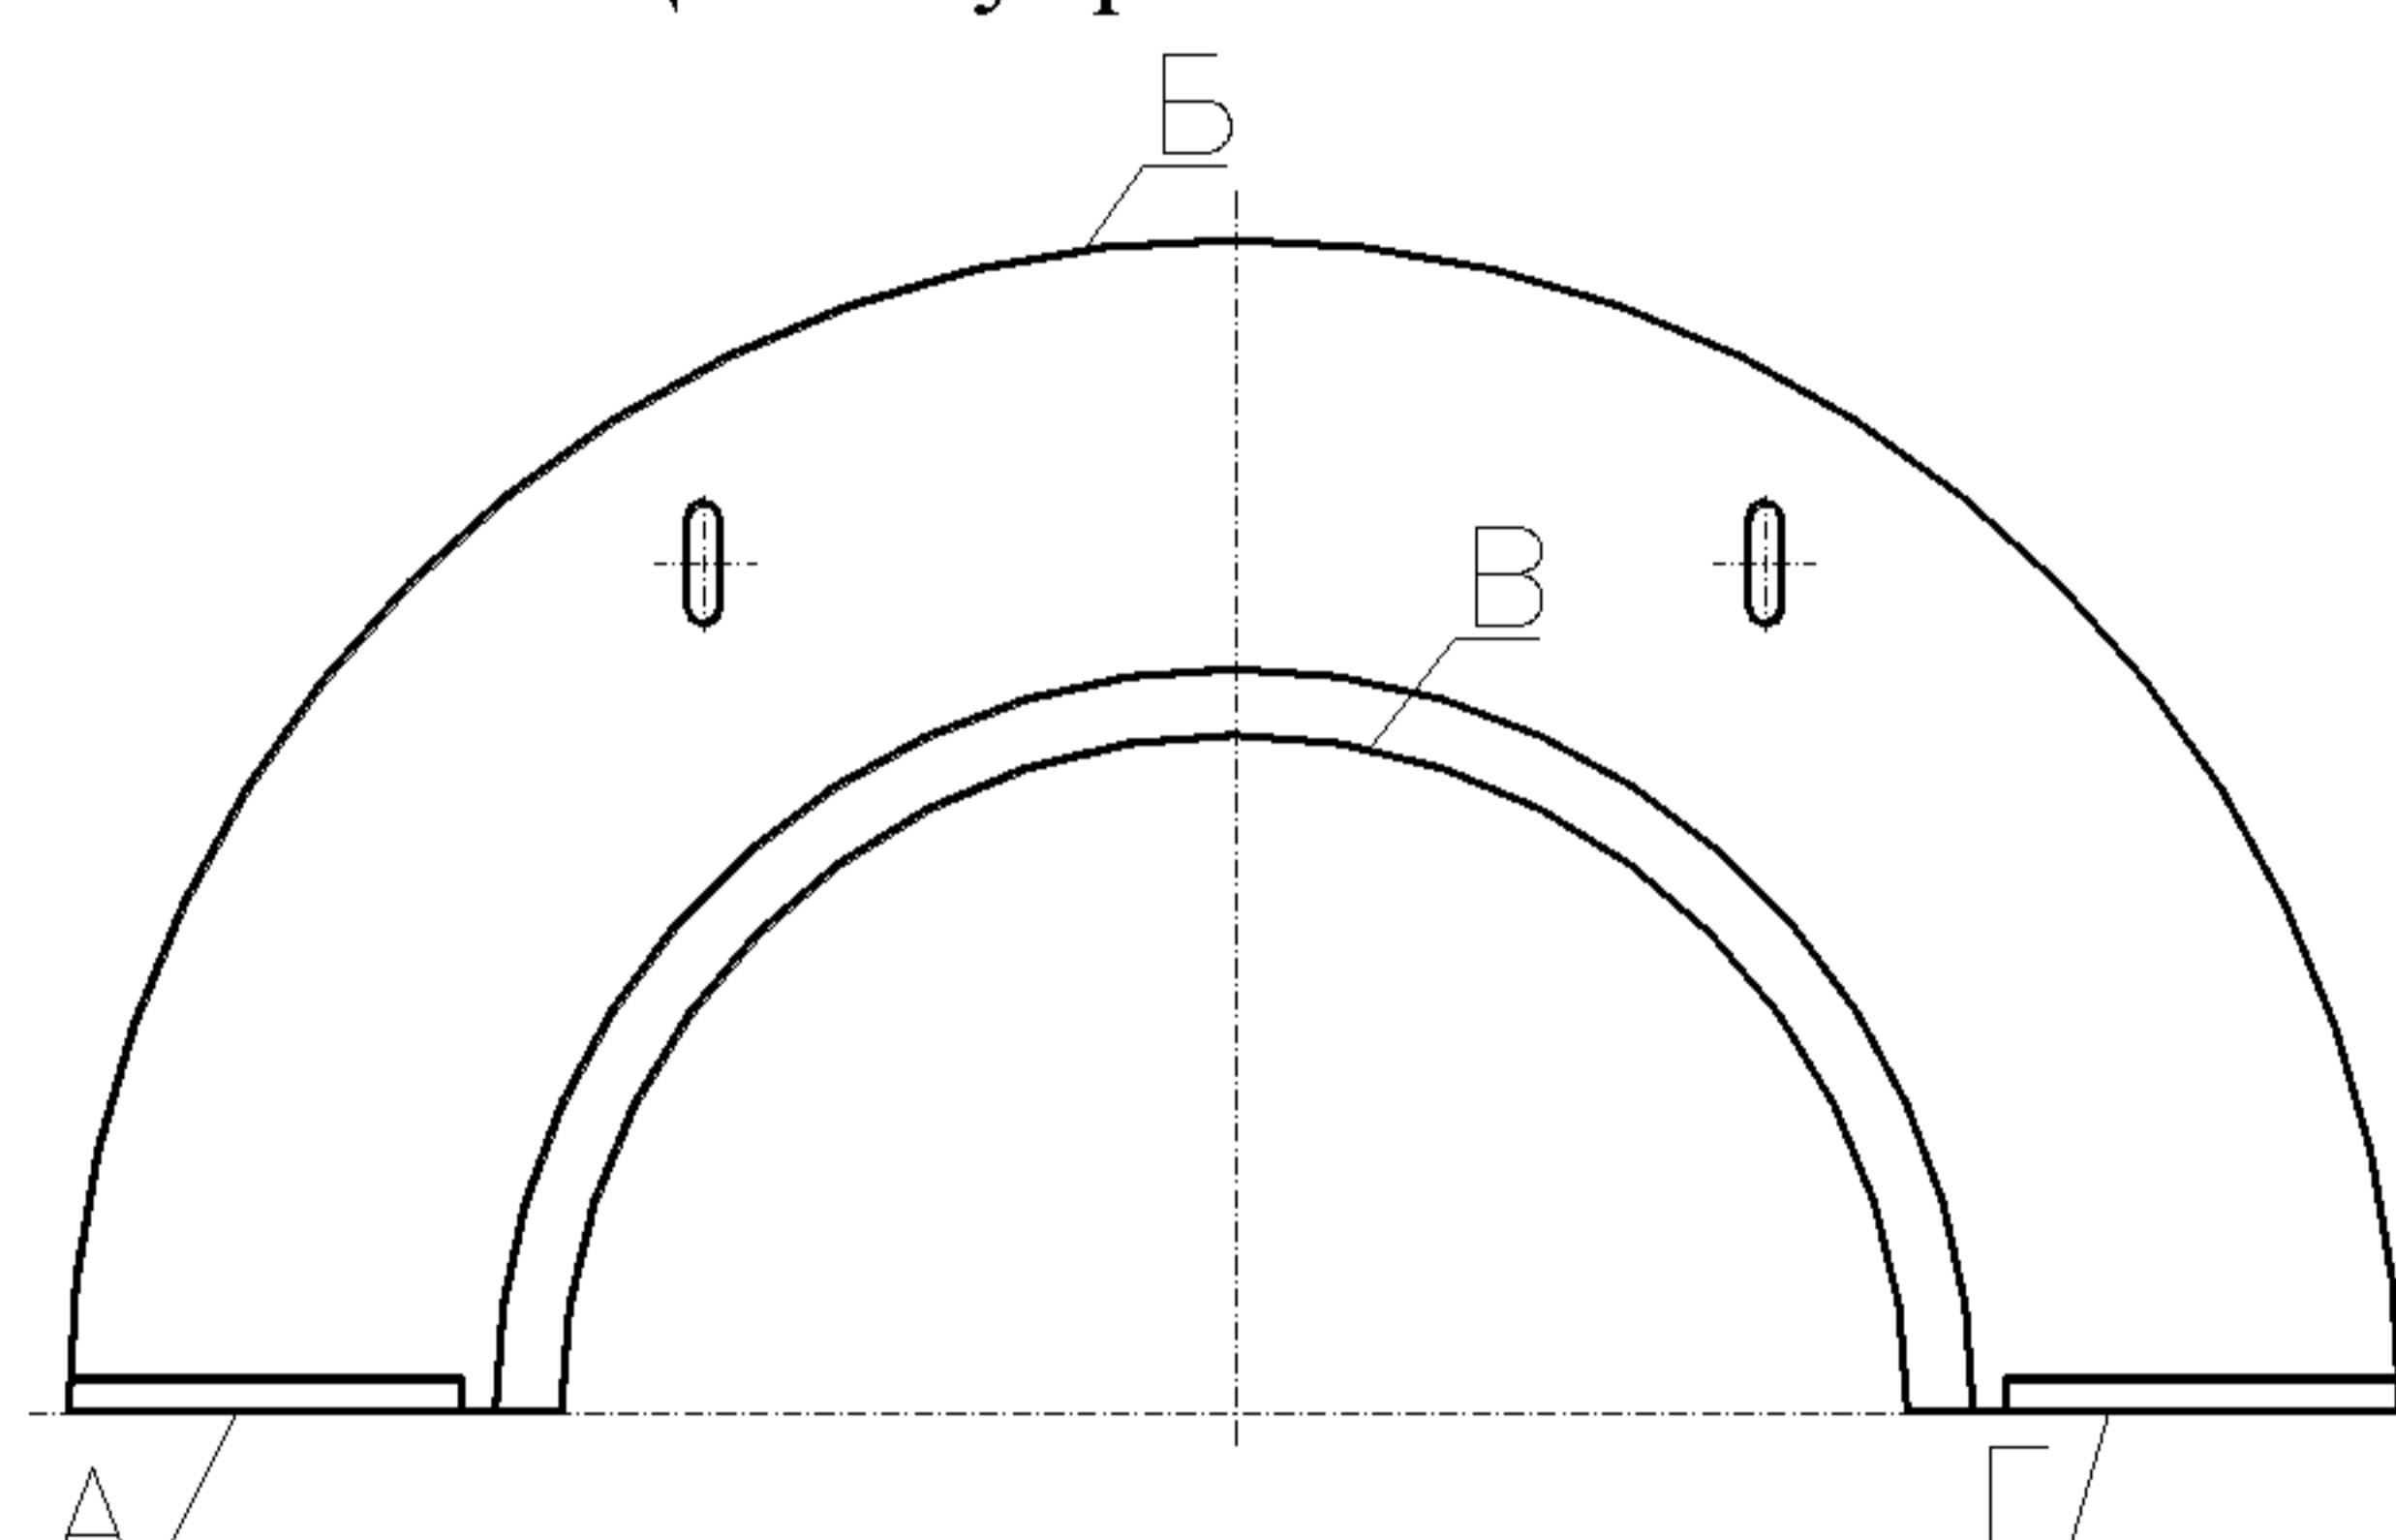


Щит внутренний Т–32–2В3

Обозна- чение	Возможный дефект	Метод уста- новления дефекта	Средство из- мерения	Заключение и рекомендуе- мые методы ремонта	Требования по- сле ремонта
А	Трещины, сколы, наклепы	ТО, ИК	Штангенцир- куль Образцы шеро- ховатости по- верхности (ра- бочие)	1. Зачистка 2. Шлифовка	1. Допуск не- плоскости не более 0,1 мм 2. Шероховатость поверхности не более $R_z = 32$ мкм
Б	Трещины, сколы, наклепы	ТО, ИК	Образцы шеро- ховатости по- верхности (ра- бочие)	1. Зачистка 2. Шлифовка	Шероховатость поверхности не более $R_z = 63$ мкм
В	Вмятины, трещины, наклепы	ТО, ИК	Образцы шеро- ховатости по- верхности (ра- бочие)	1. Местная вы- борка	Шероховатость поверхности не более $R_z = 63$ мкм
Г	Вмятины, трещины, сколы	ТО, ИК	Образцы шеро- ховатости по- верхности (ра- бочие)	Зачистка	1. Допуск не- плоскости не более 0,1 мм 2. Шероховатость поверхности не более $R_z = 32$ мкм

Обозна- чение	Возможный дефект	Метод уста- новления дефекта	Средство из- мерения	Заключение и рекомендуе- мые методы ремонта	Требования по- сле ремонта
Г	Нарушение сварного соединения (трещины любой протяженности и глубины)	ТО	Лупа	Зачистка, заварка (тип шва по конструкторской документации)	Трещины, непровары не допускаются


7.3 Составные части ротора

Дефектацию и ремонт составных частей ротора необходимо производить в соответствии с картами 4–6.

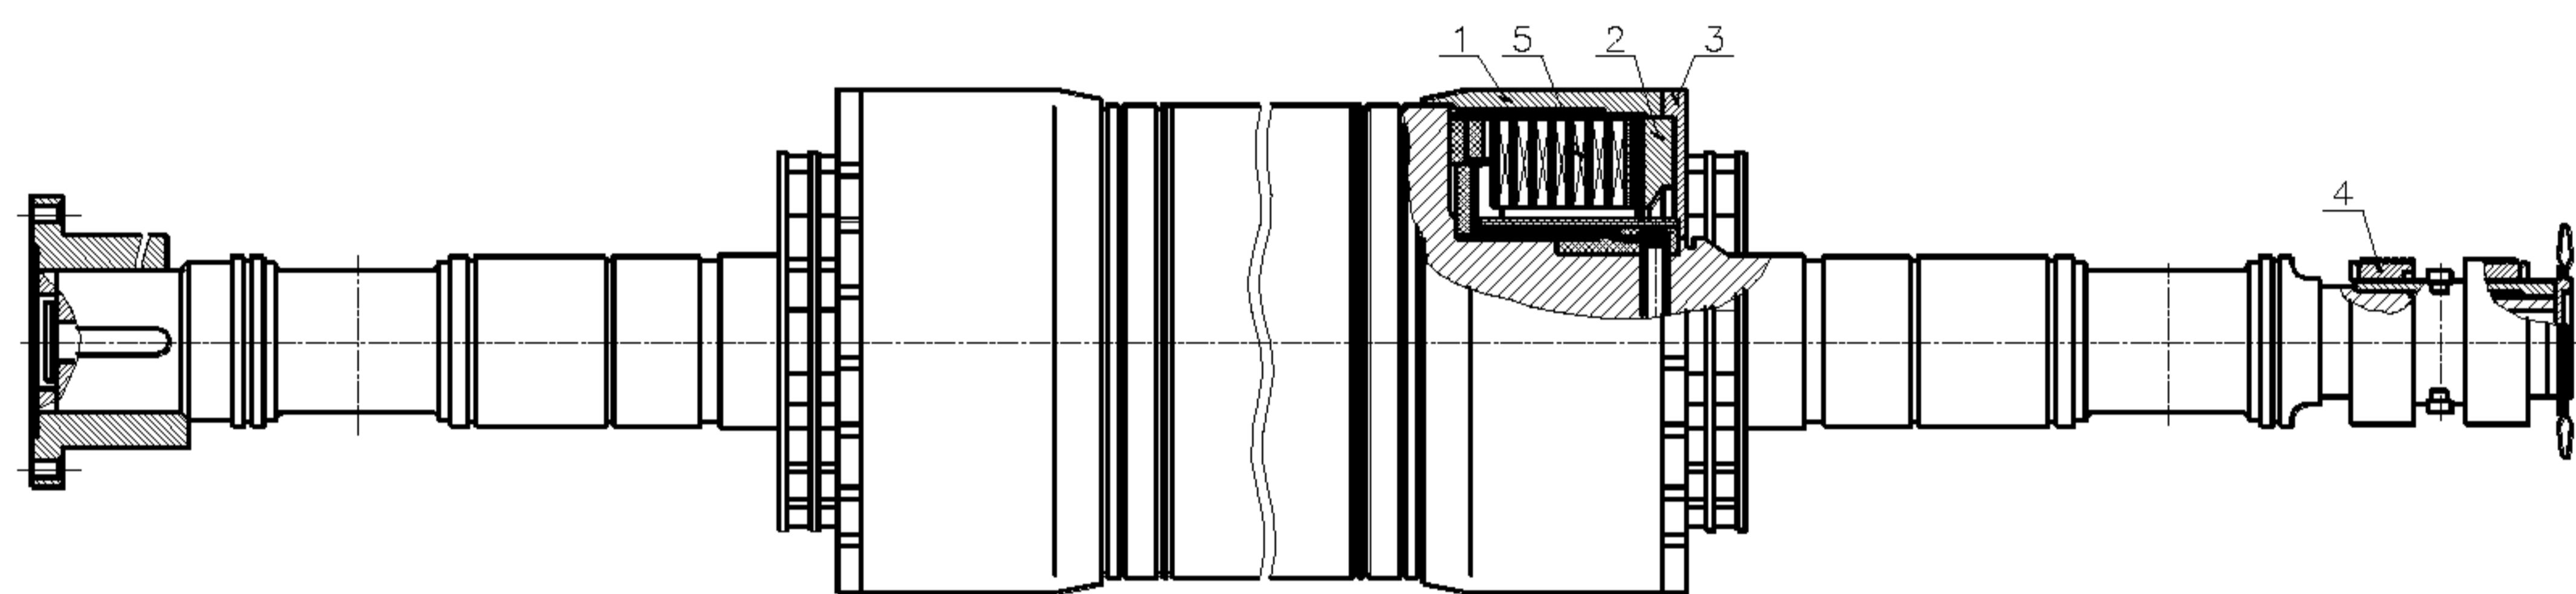


1 – бандаж, 2 – центрирующее кольцо, 3 – вентилятор,
4 – контактные кольца с токоподводом, 5 – обмотка ротора.

Рисунок 7.1а – Ротор ТС-20

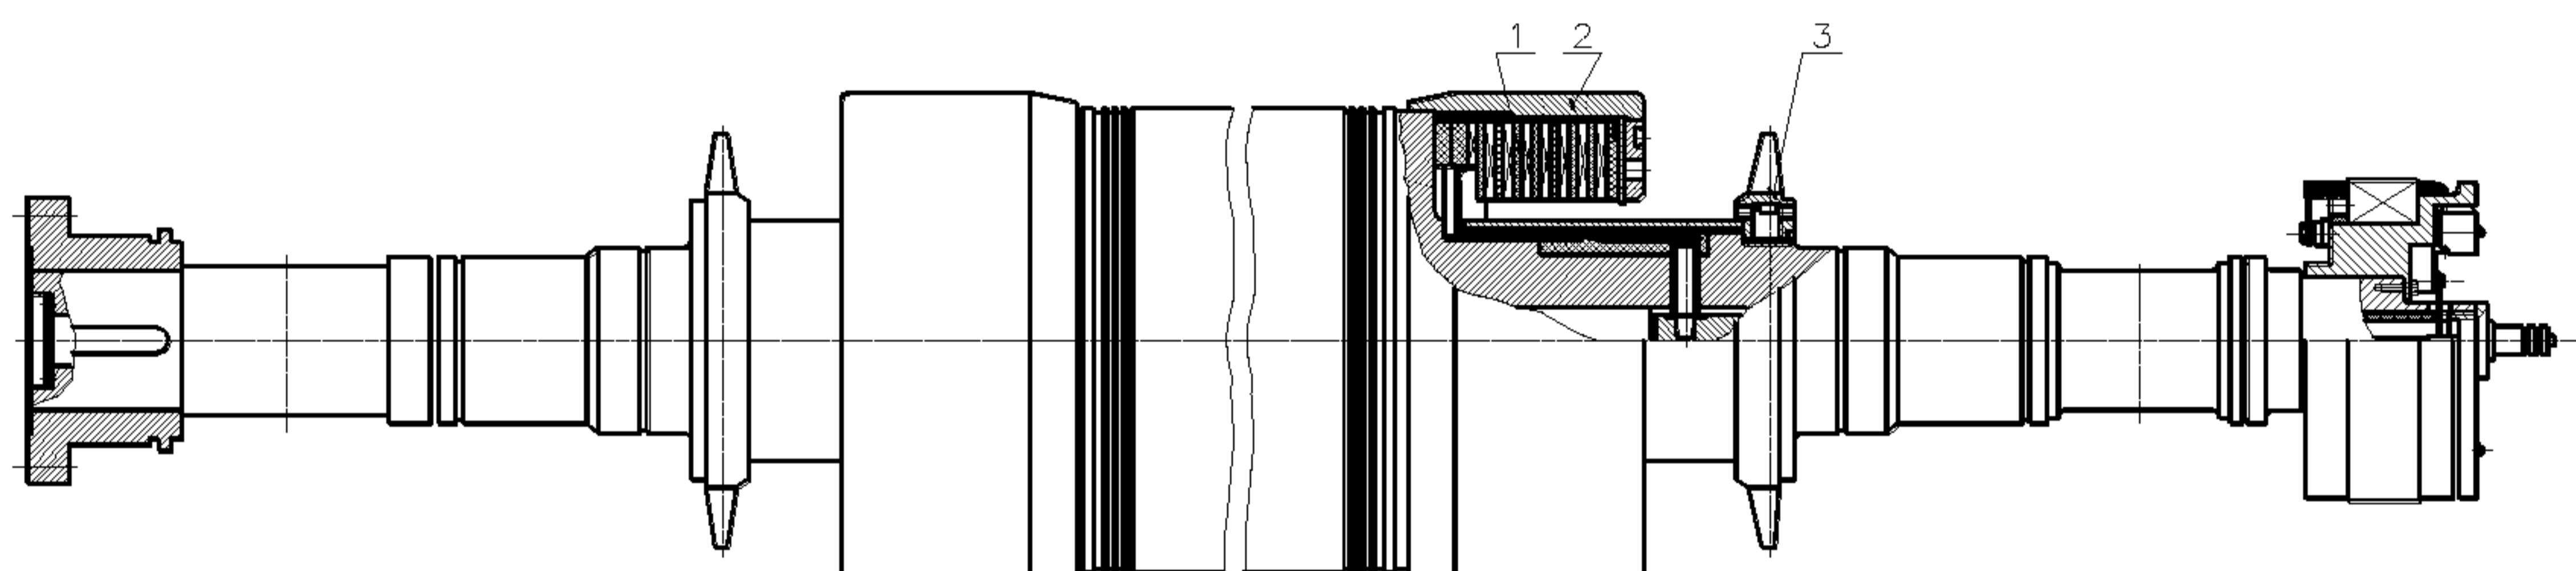

1 – обмотка ротора; 2 – бандаж; 3 – вентилятор.

Рисунок 7.1б – Ротор Т-25-2

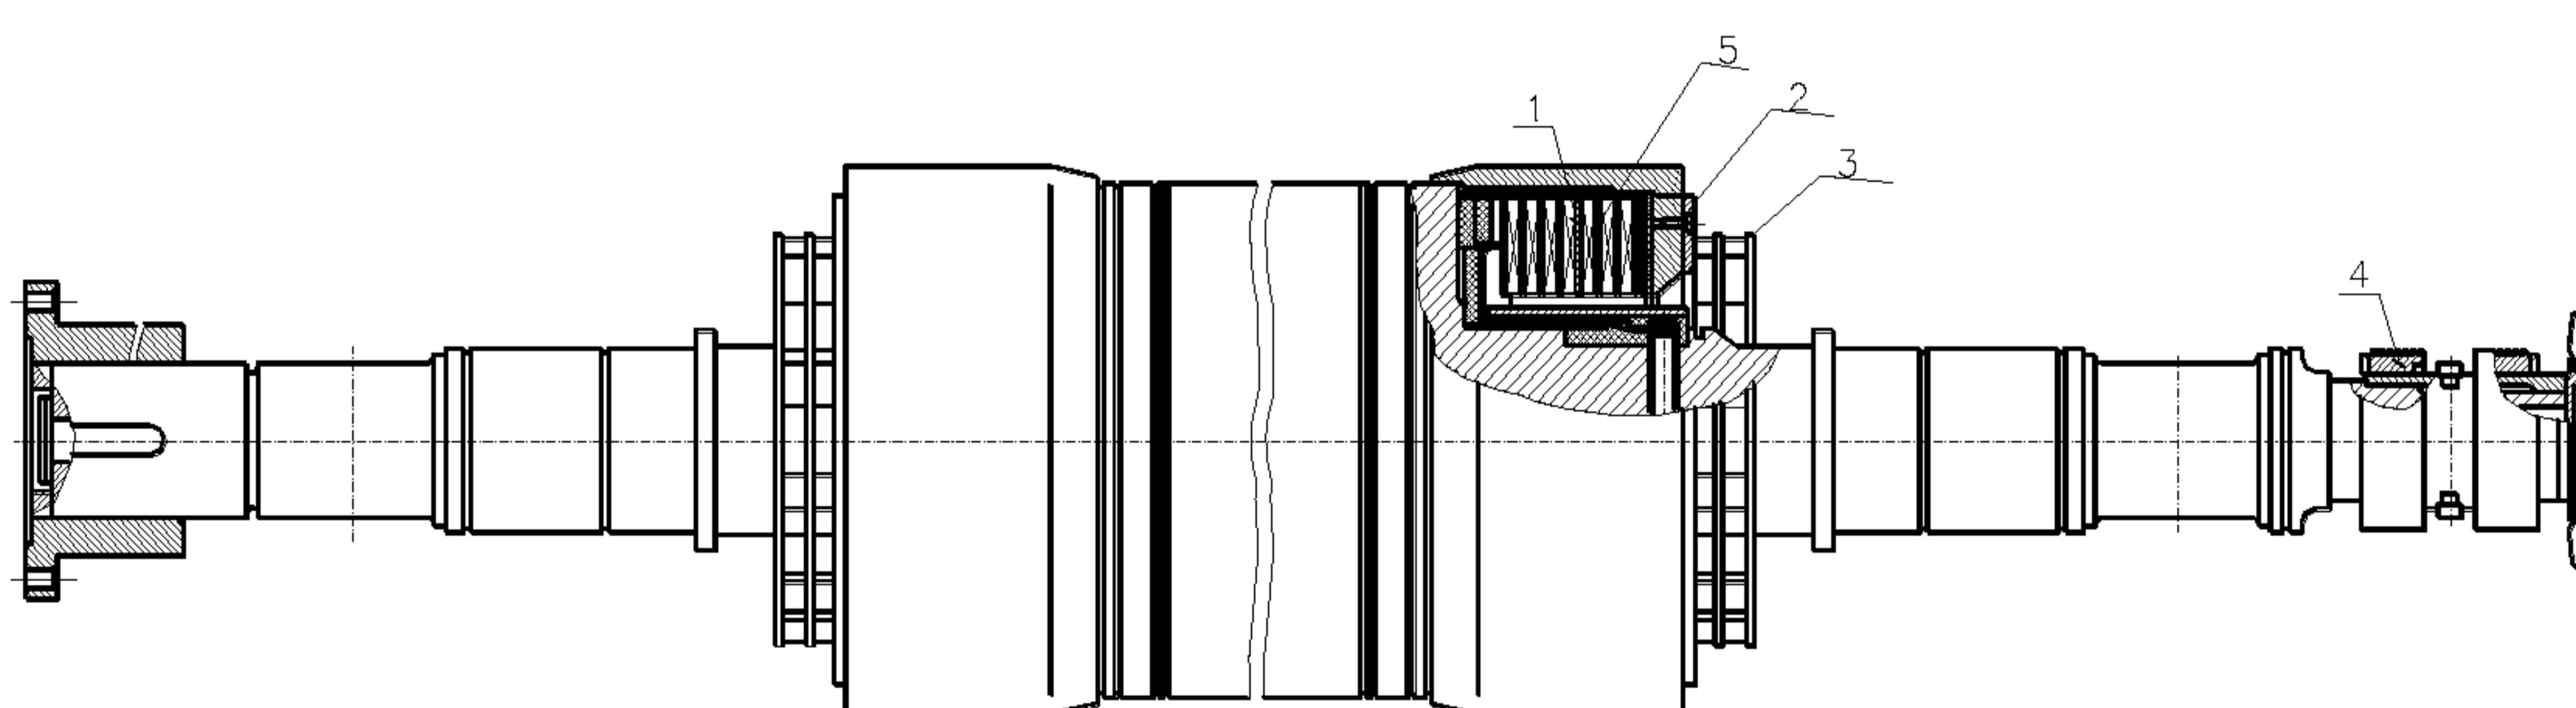


1 – бандаж, 2 – центрирующее кольцо, 3 – вентилятор,
4 – контактные кольца с токоподводом, 5 – обмотка.

Рисунок 7.1в – Ротор Т-32


Карта дефектации и ремонта 4

Ротор поз. 4 рисунка 5.1


Количество на изделие, шт. – 1

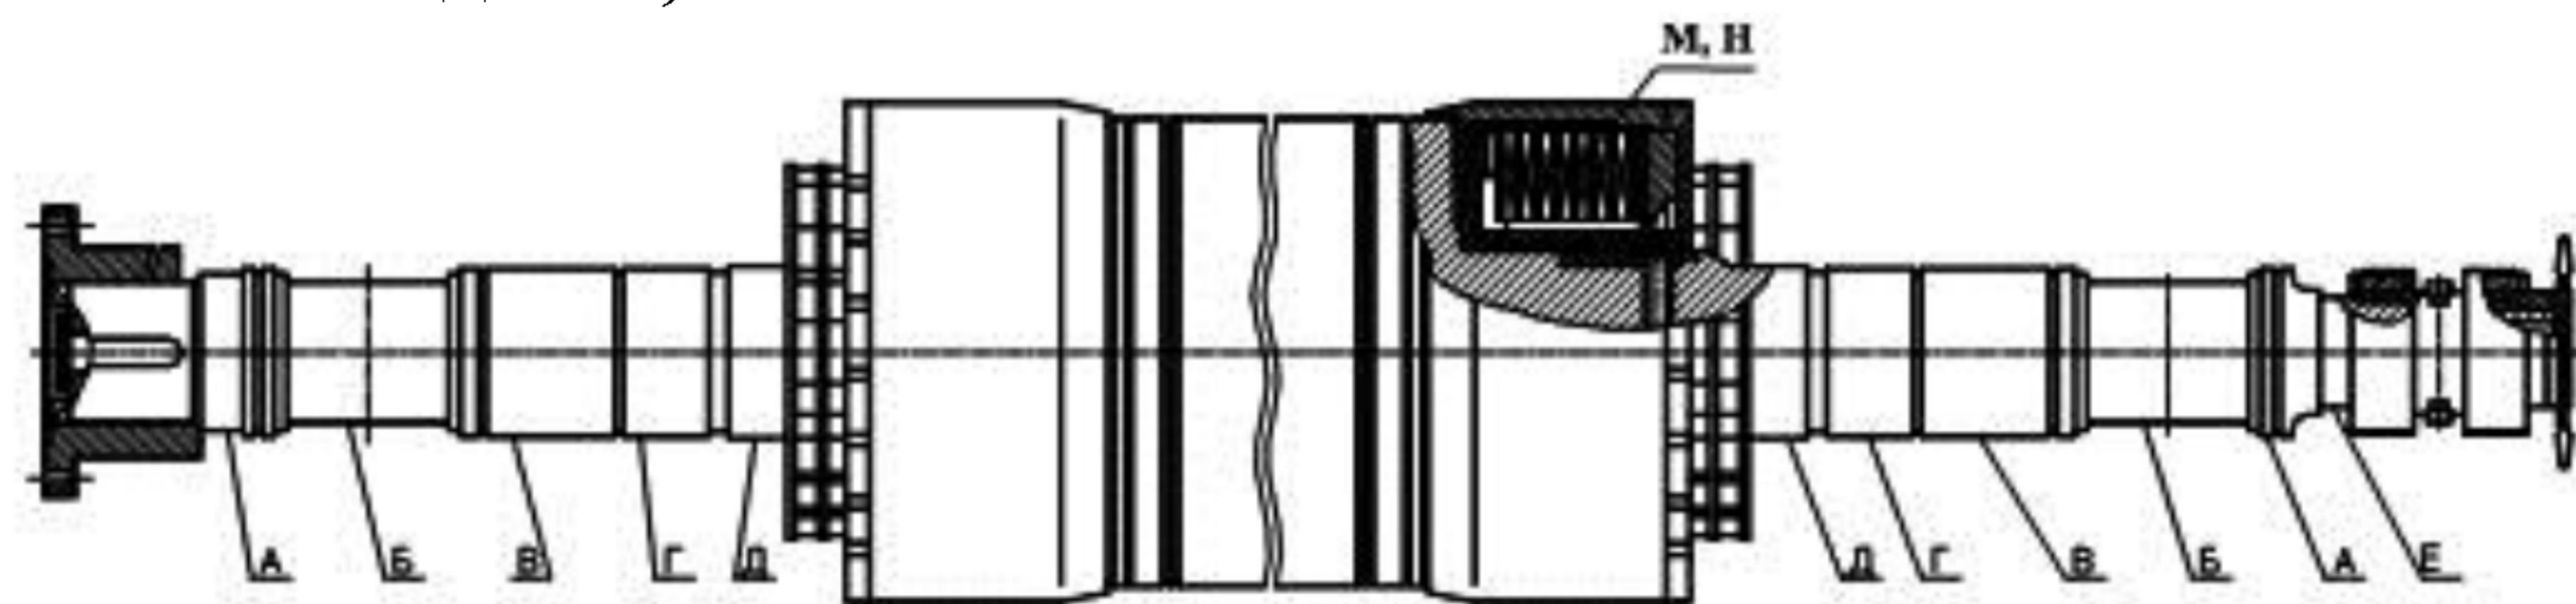

Ротор ТС–20

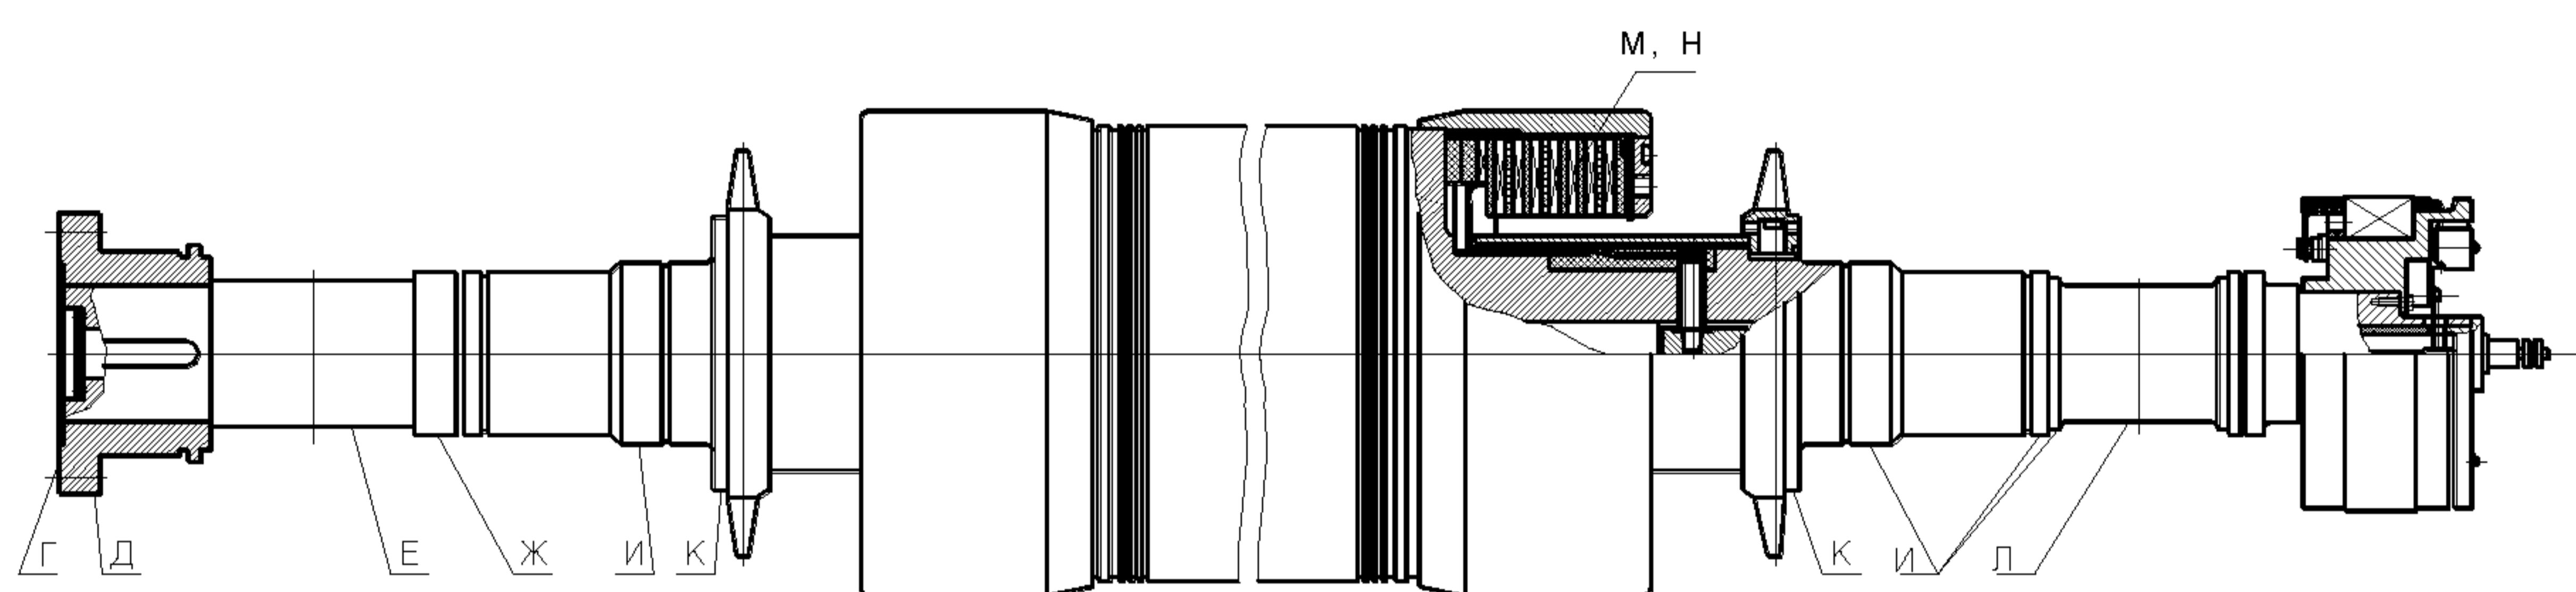

Ротор Т–25–2Г(П)

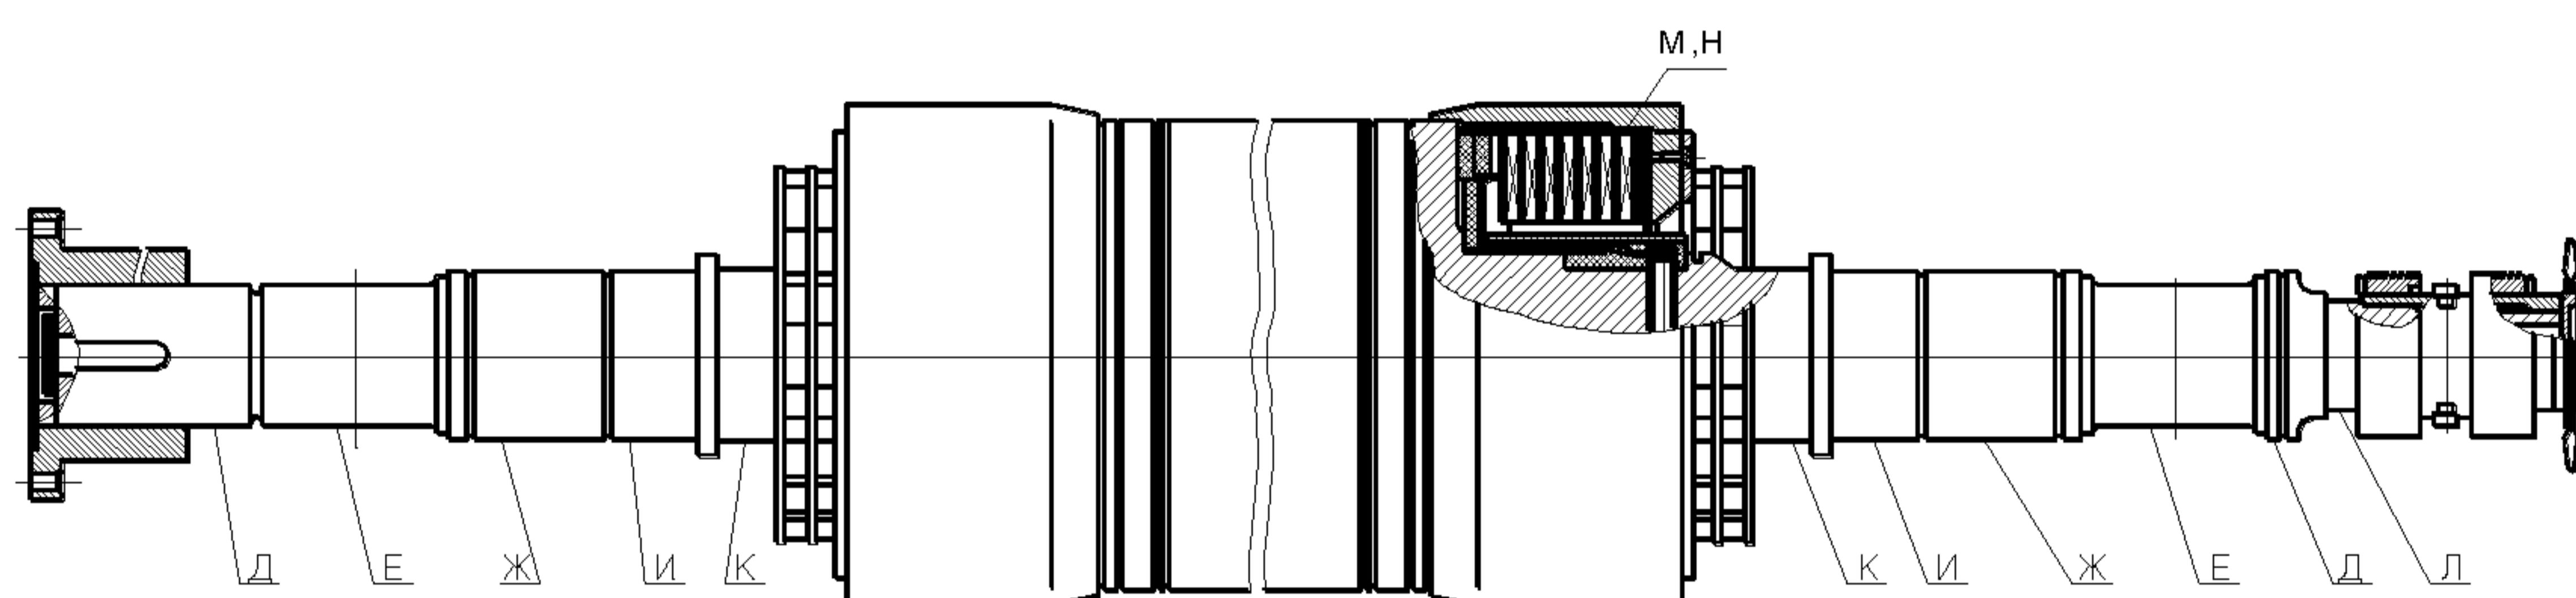

Ротор Т–32

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
А Б В Г Д	Износ, риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Профилометр мод. 296 Индикатор ИЧ 0,5 кл. 01 Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Проточка 2. Шабровка	1. Шероховатость поверхности не более $R_a = 2,0 \text{ мкм}$ 2. Допуск плоскостности поверхности не более 0,02 мм 3. Допуск торцового бieniaия поверхности не более 0,03 мм
	Износ, риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Индикатор Микрометр Профилометр мод. 296	1. Проточка 2. Шлифовка	1. Шероховатость поверхности не более $R_a = 1,25 \text{ мкм}$ 2. Допуск радиального бieniaия поверхности не

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
			Образцы шероховатости поверхности (рабочие)		более 0,10 мм
E Ж И	Износ, риски, забоины	ТО, ИК	Лупа. Индикатор Микрометр Профилометр мод. 296 Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Проточка 2. Шлифовка	1. Шероховатость поверхности не более $R_a = 0,50$ мкм 2. Допуск цилиндричности не более 0,03 мм 3. Допуск радиального биения поверхности не более 0,02 мм 4. Допуск круглости не более 0,03 мм
M	Нарушение корпусной изоляции обмотки ротора	ИК, КИ	Мегаомметр на 1000 В	Замена корпусной изоляции Сушка изоляции	Сопротивление изоляции не менее 2 кОм при температуре 75°C. Изоляция должна выдерживать испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1]
H	Нарушение витковой изоляции обмотки ротора	ИК, КИ	Мегаомметр на 500 В Миллиамперметр, амперметр, вольтметр кл. 1,0	Замена витковой изоляции	Сопротивление изоляции не менее 2 кОм при температуре 75°C Изоляция должна выдерживать испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1]
K	Трещины в лопатке, изъязвления	УЗД	Дефектоскоп ультразвуковой ДУК-11 ИМ	Замена лопатки	—

7.4 Требования к отремонтированному ротору.

7.4.1 На поверхностях ротора не должно быть загрязнений.

7.4.2 Не допускаются подгары и оплавления торцовых и боковых поверхностей пазовых клиньев и сопрягаемых поверхностей зубцов вала ротора.

7.4.3 Внешним признаком дефекта при установленных клиньях являются следы нагревания (отслаивание эмали, цвета побежалости).

7.4.4 Не допускается ослабление крепления балансировочных грузов.

7.4.5 Покрытие поверхностей ротора по инструкции в соответствии с конструкторской документацией завода изготовителя.

7.4.6 Техническое состояние ротора должно соответствовать требованиям конструкторской и эксплуатационной документации.

7.4.7 Ослабленные концевые пазовые клинья не допускаются.

7.4.8 Ослабление встречных пазовых клиньев не допускается

7.5 Составные части бандажного узла ротора

Дефектацию и ремонт бандажного узла ротора необходимо производить в соответствии с картами 5–6.

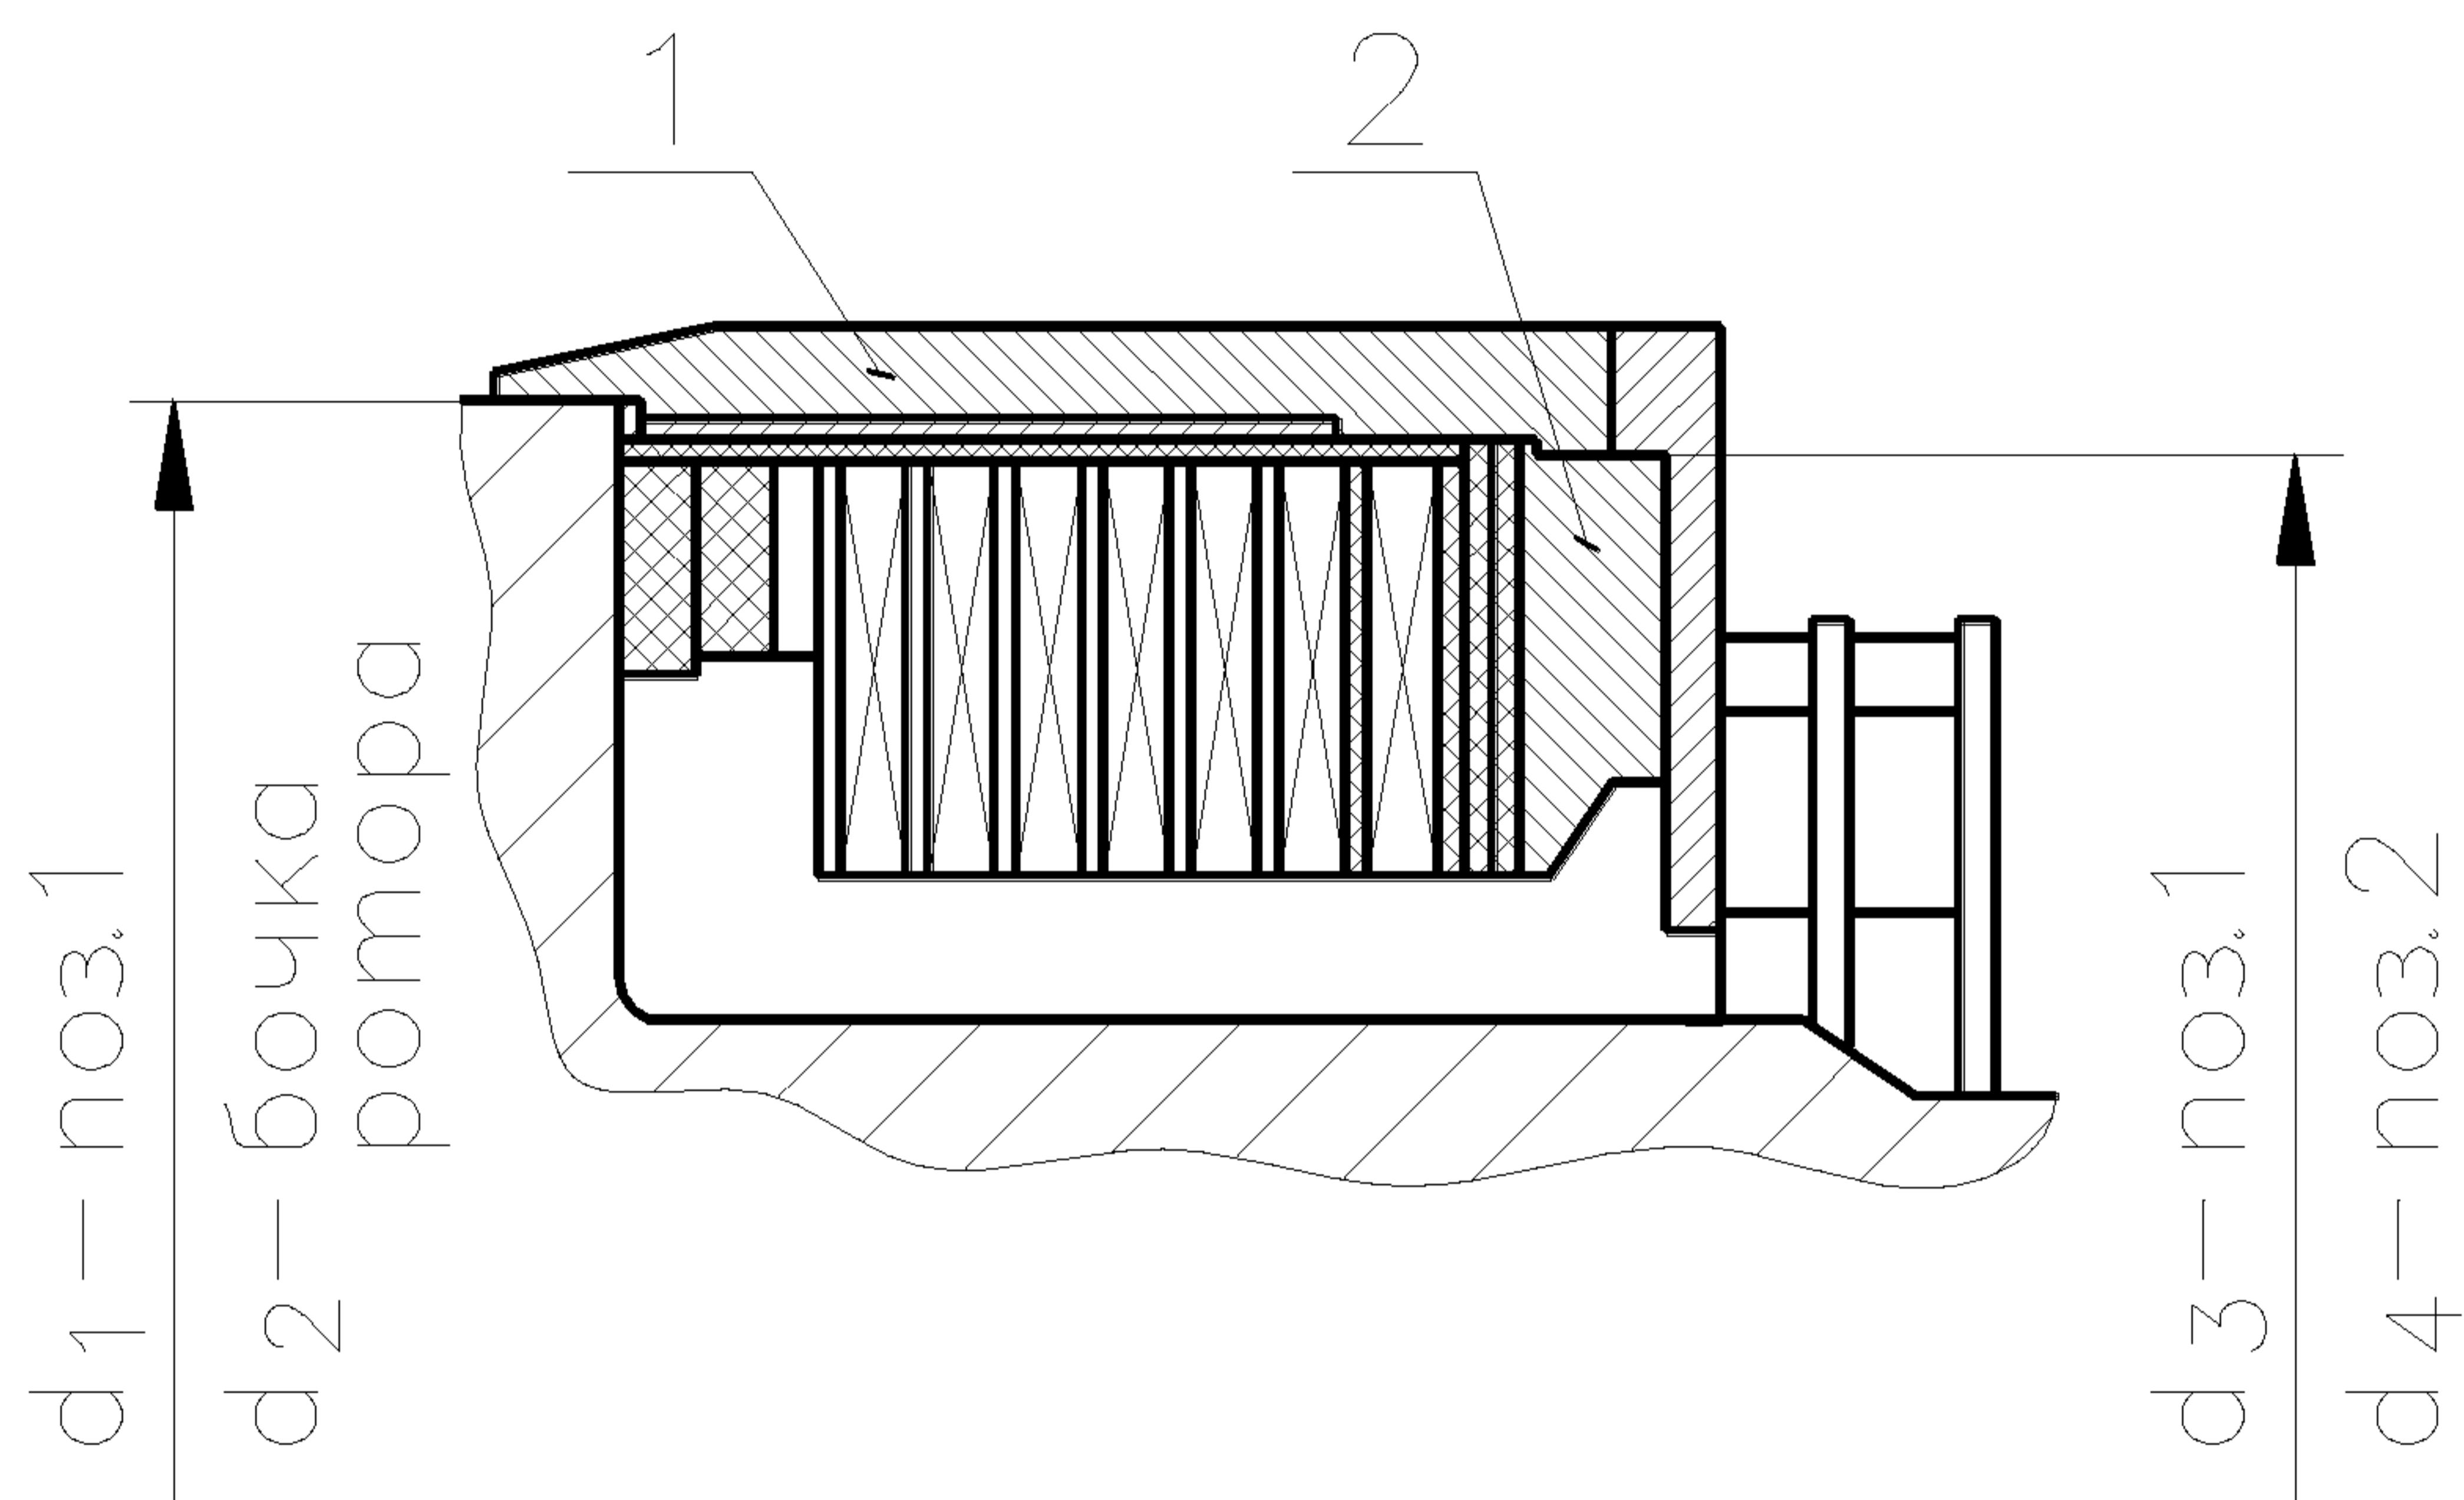


Рисунок 7.2а – Бандажный узел ротора турбогенератора ТС–20


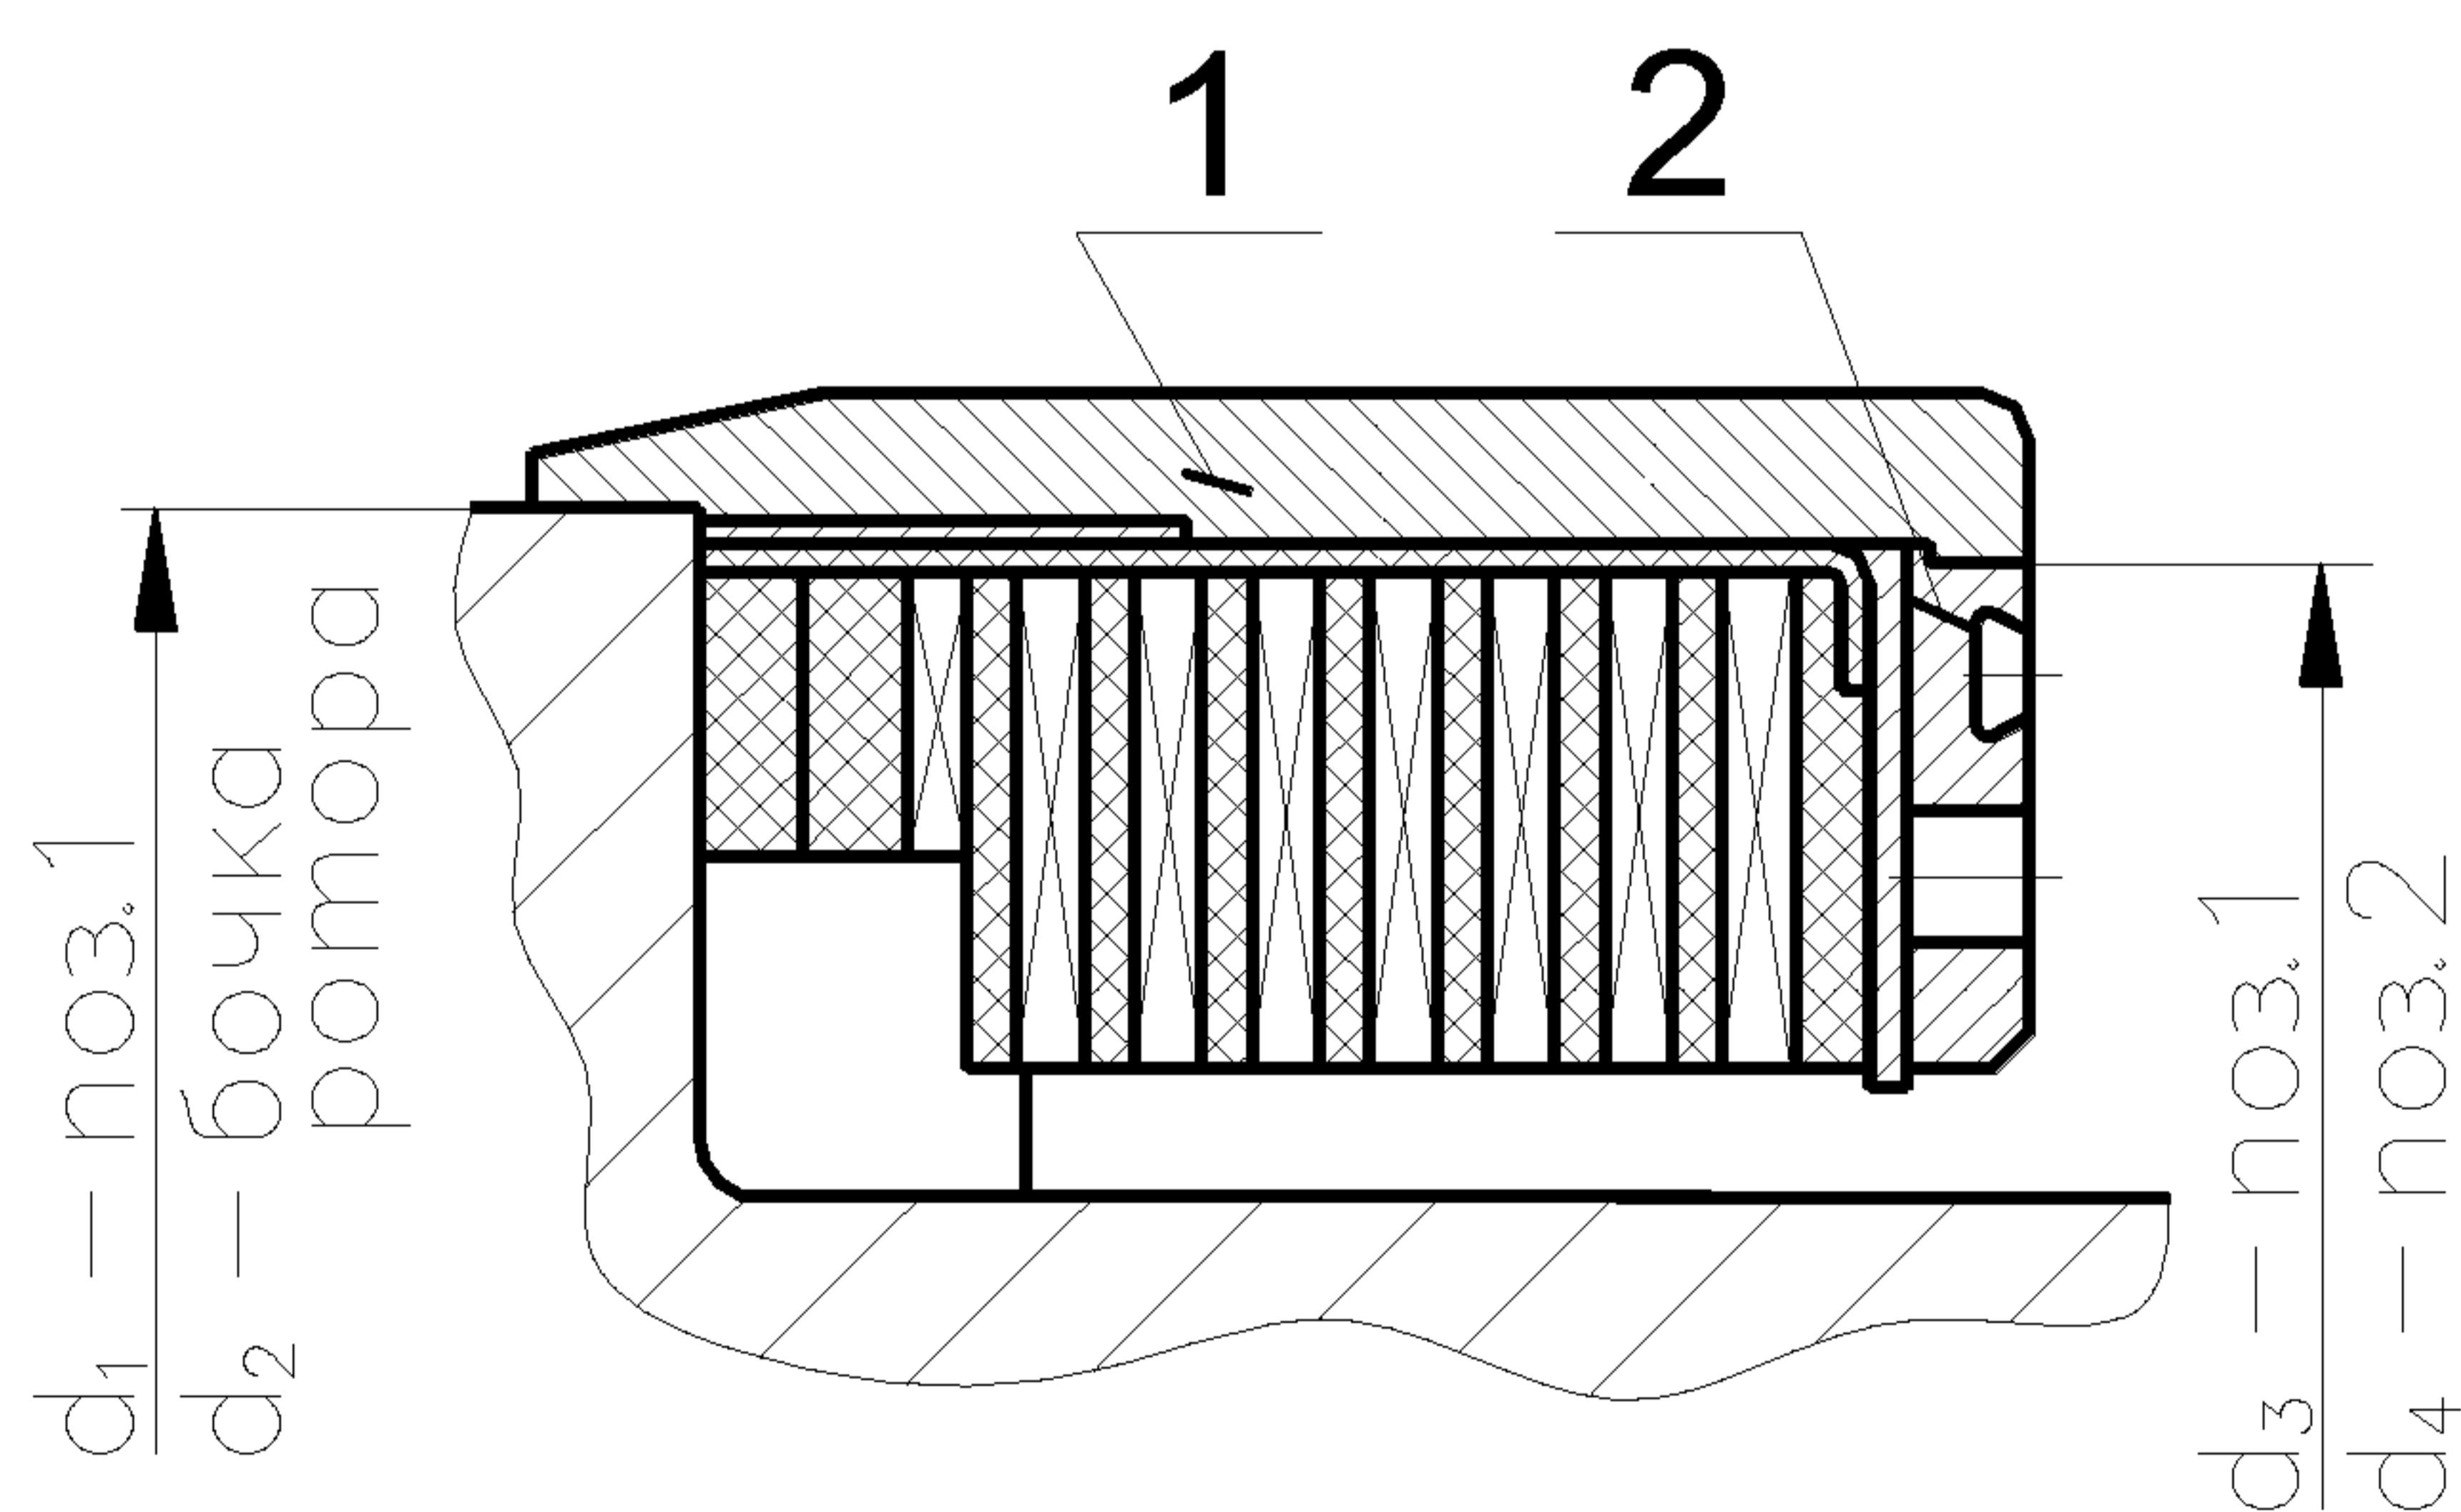


Рисунок 7.2б – Бандажный узел ротора турбогенератора Т–25–2

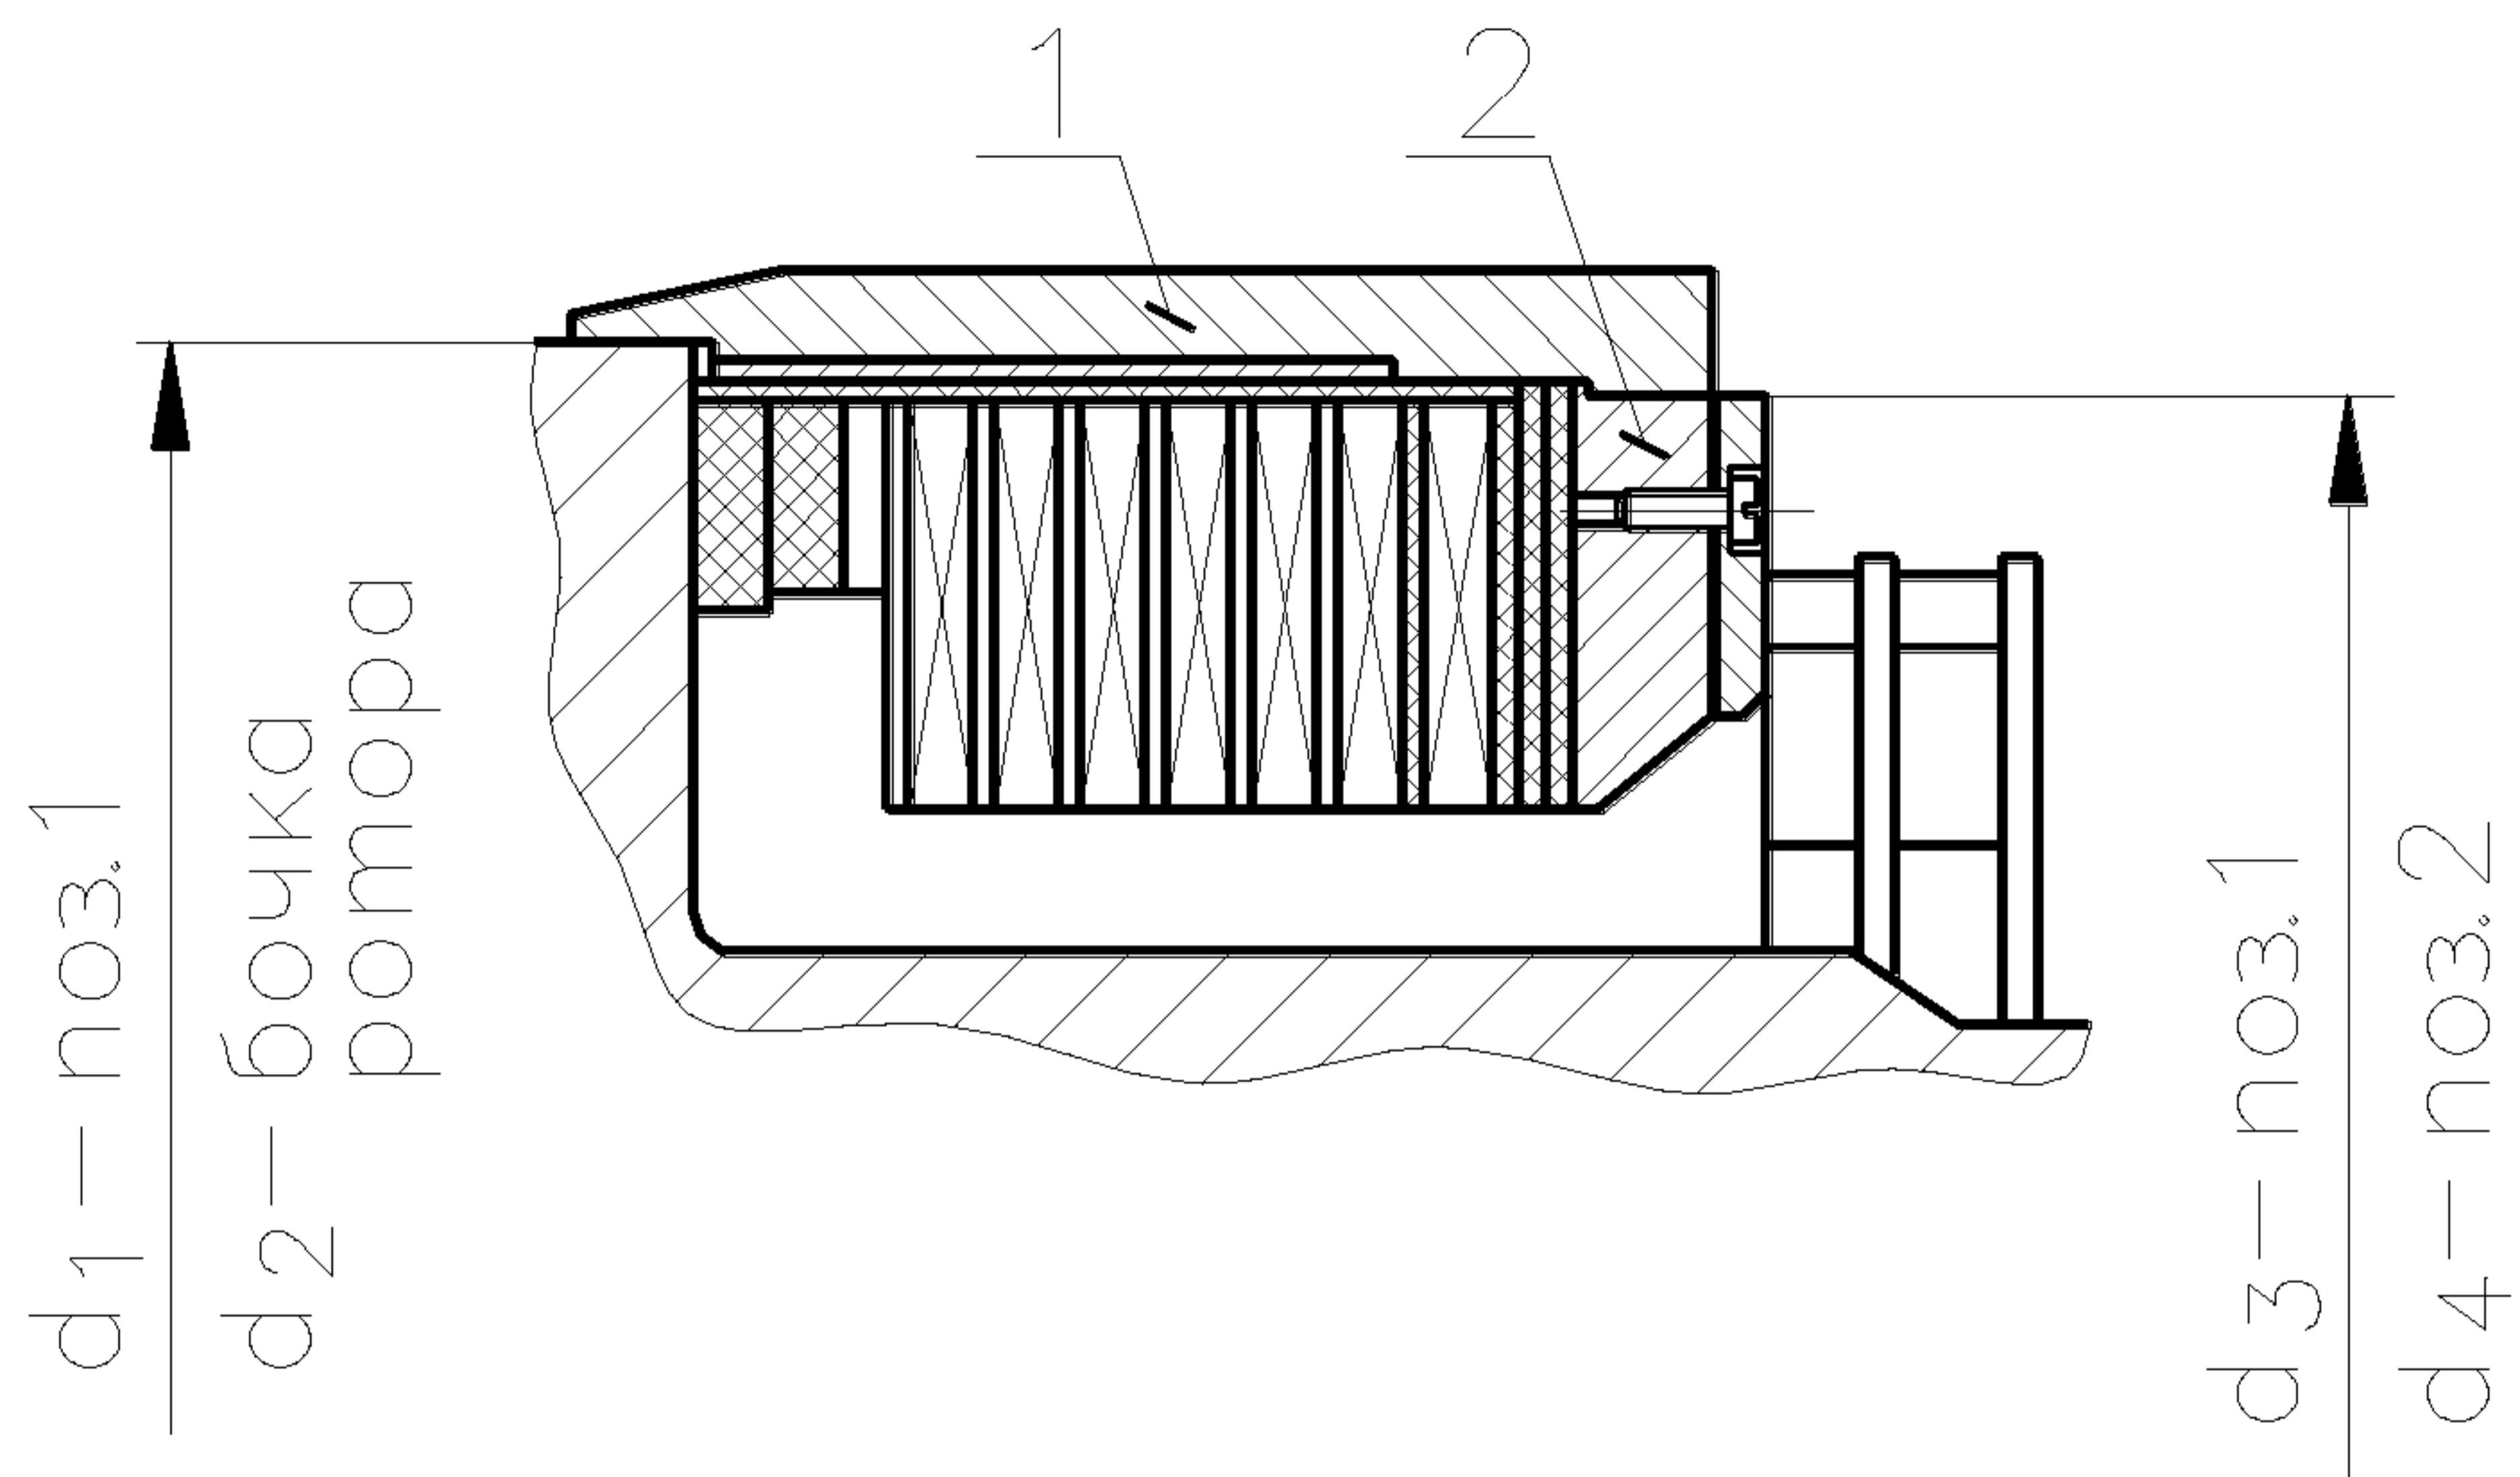

1 – бандажное кольцо. 2 – упорное кольцо

Рисунок 7.2в – Бандажный узел ротора турбогенератора Т-32

Таблица 7.1 Натяги в деталях бандажного узла турбогенераторов серий Т и ТС
размеры в миллиметрах


Тип турбо-генератора	Бандажное кольцо – бочка ротора			Бандажное кольцо – упорное кольцо		
	d1	d2	Натяг	d3	d4	Натяг
ТС-20-2	$844^{+0,090}$	$845,4_{-0,06}$	$1,4_{-0,146}$	$776^{+0,090}$	$777,5_{-0,06}$	$1,5_{-0,146}$
Т-25-2	$934^{+0,090}$	$935,8_{-0,06}$	$1,8_{-0,146}$	$934^{+0,090}$	$935,8_{-0,06}$	$1,8_{-0,146}$
Т-32	$934^{+0,090}$	$935,8_{-0,06}$	$1,8_{-0,146}$	$866,0^{+0,090}$	$868,1_{-0,06}$	$2,1_{-0,146}$
ТС-63-2	$934^{+0,090}$	$935,8_{-0,06}$	$1,8_{-0,146}$	$934^{+0,090}$	$935,8_{-0,06}$	$1,8_{-0,146}$

Примечание – Проводить дублирующий и эксплуатационный контроль состояния посадочных натягов на собранном бандажном узле по методике, приведенной в СО 153-34.45.513-07 [2]

Карта дефектации и ремонта 5

Кольцо бандажное поз. 1 рисунка 7.2


Количество на изделие, шт. –2

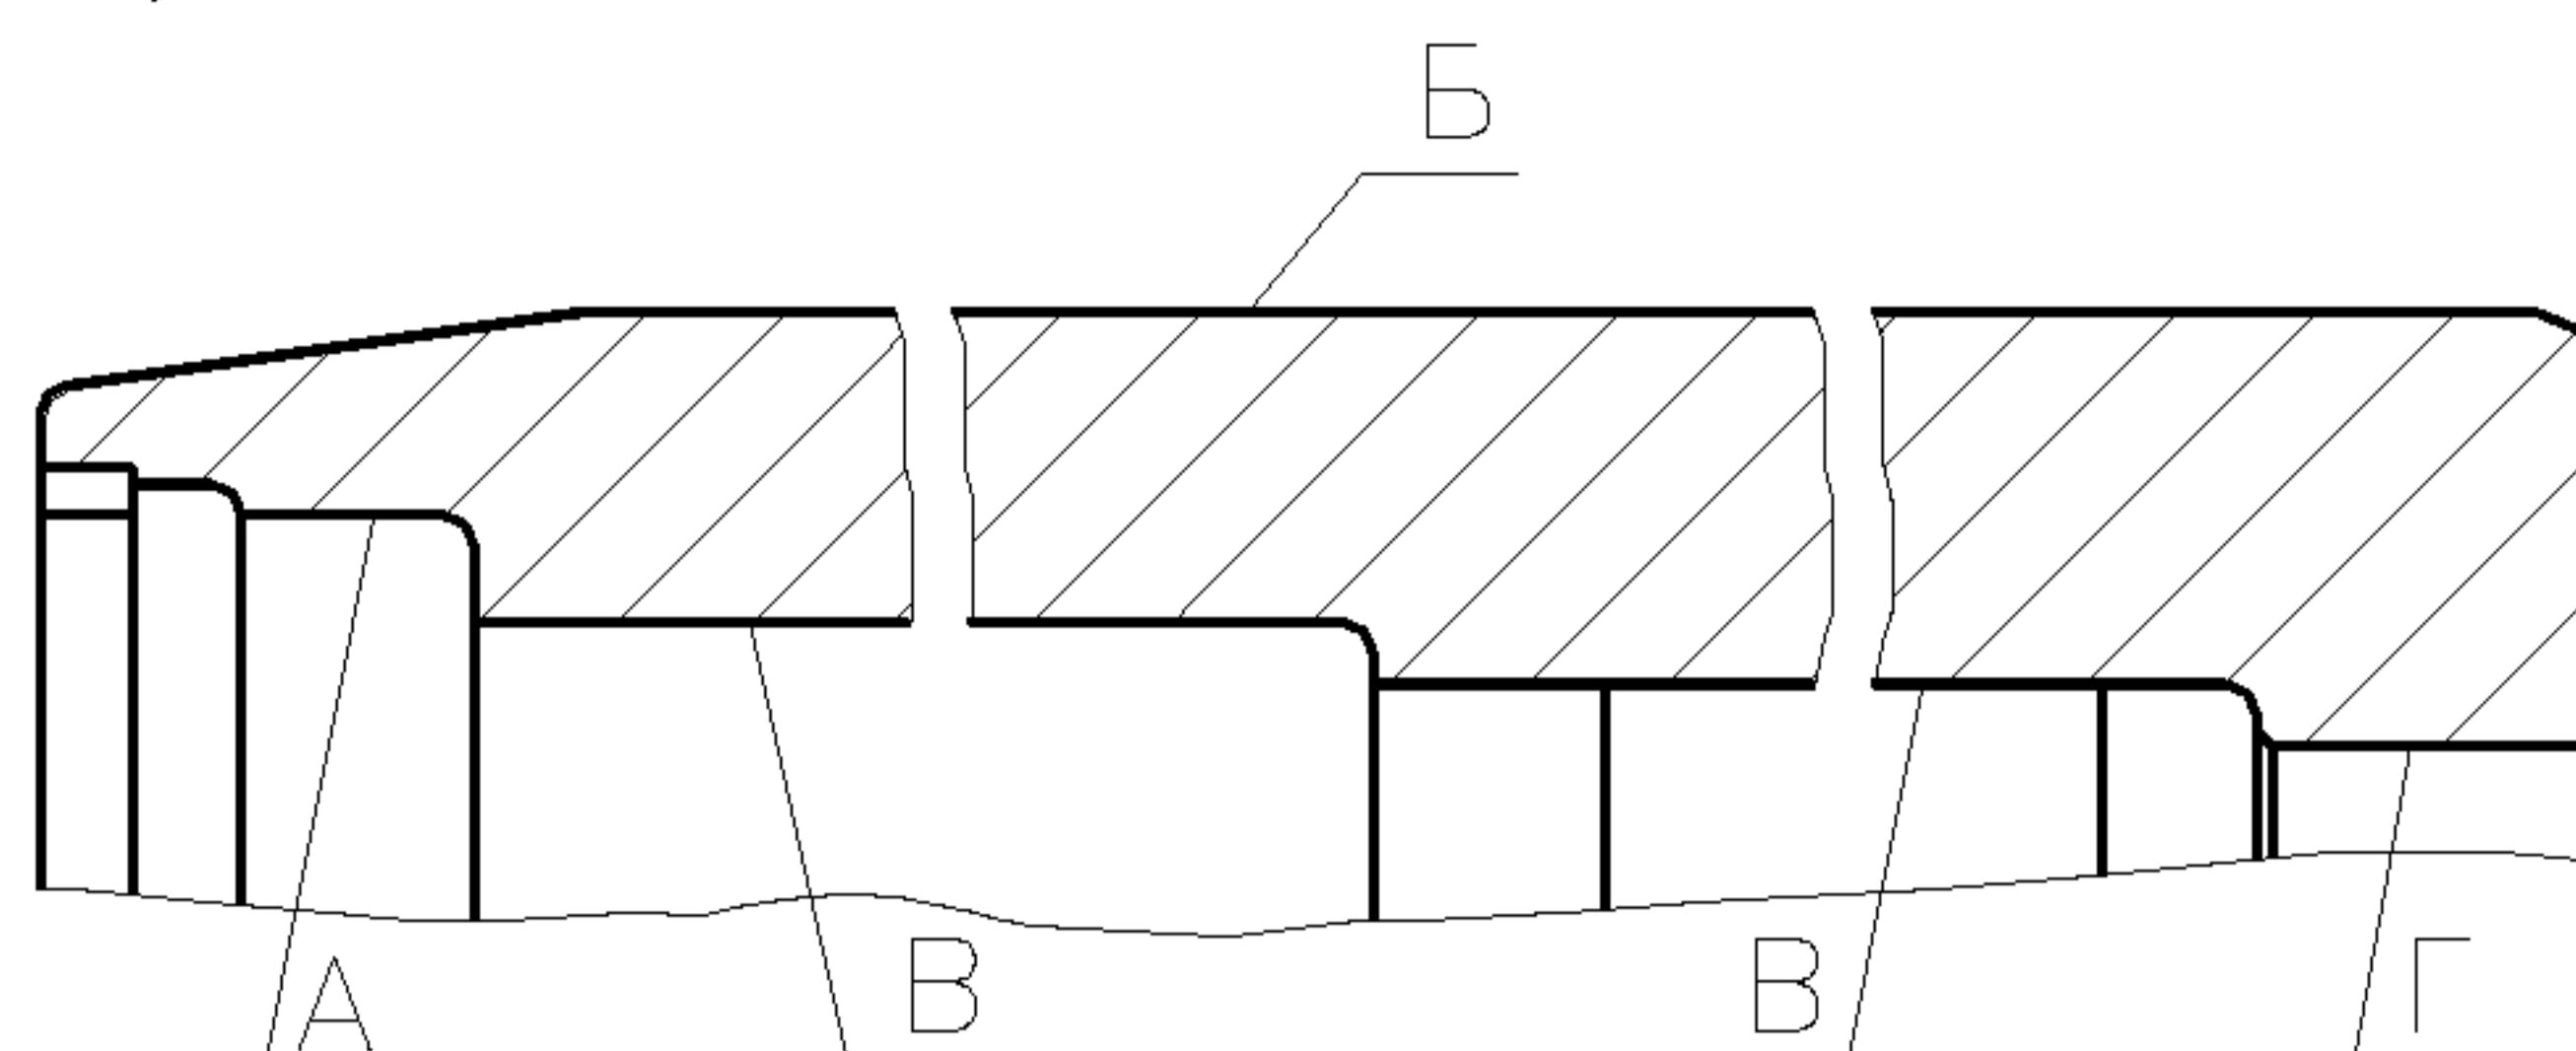


Бандажное кольцо серии Т

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемые методы ремонта	Требования после ремонта
A	Сколы, трещины, коррозионное расщепление, раковины, подгары	ТО, ИК, УЗД	Профилометр мод. 296 Штангенциркуль Дефектоскоп ультразвуковой ДУК-11 ИМ	Устранение дефектов по СО 153–34.45.513–07 [2]	1. Ослабление натягов недопустимо 2. Допуск конусности поверхности не более 0,03 мм 3. Допуск овальности поверхности не более 0,2 мм 4. Радиальное биение поверхности относительно общей оси не более 0,1 мм 5. Шероховатость поверхности не более $R_a = 2,0$ мкм.
Б	Вмятины, трещины	ТО, ИК	Штангенциркуль Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Проточить на глубину не более 1,5 мм. 2. Шлифовка. 3. Выборка местная.	Шероховатость поверхности не более $R_z = 16$ мкм.
В	Сколы, трещины, риски, царапины, забоины	ТО	Лупа Штангенциркуль	1. Местная выборка. 2. Проточка.	1. Глубина местной выборки не должна превышать 1,5 мм. 2. Глубина проточки не более 1,0 мм.
Г	Сколы, трещины, коррозионное расщепление, раковины, подгары.	ТО, ИК	Профилометр мод. 296. Штангенциркуль Дефектоскоп ультразвуковой ДУК-11 ИМ.	Устранение дефектов по СО 153–34.45.513–07 [2] Проточить на глубину не более 1,0 мм.	1. Допуск конусности поверхности не более 0,03 мм. 2. Допуск овальности поверхности не более 0,2 мм. 3. Радиальное биение поверхности относительно общей оси не более 0,1 мм. 4. Шероховатость поверхности не более $R_a = 2,0$ мкм.


Карта дефектации и ремонта 6
Кольцо упорное поз. 2 рисунка 7.2
Количество на изделие, шт. -2

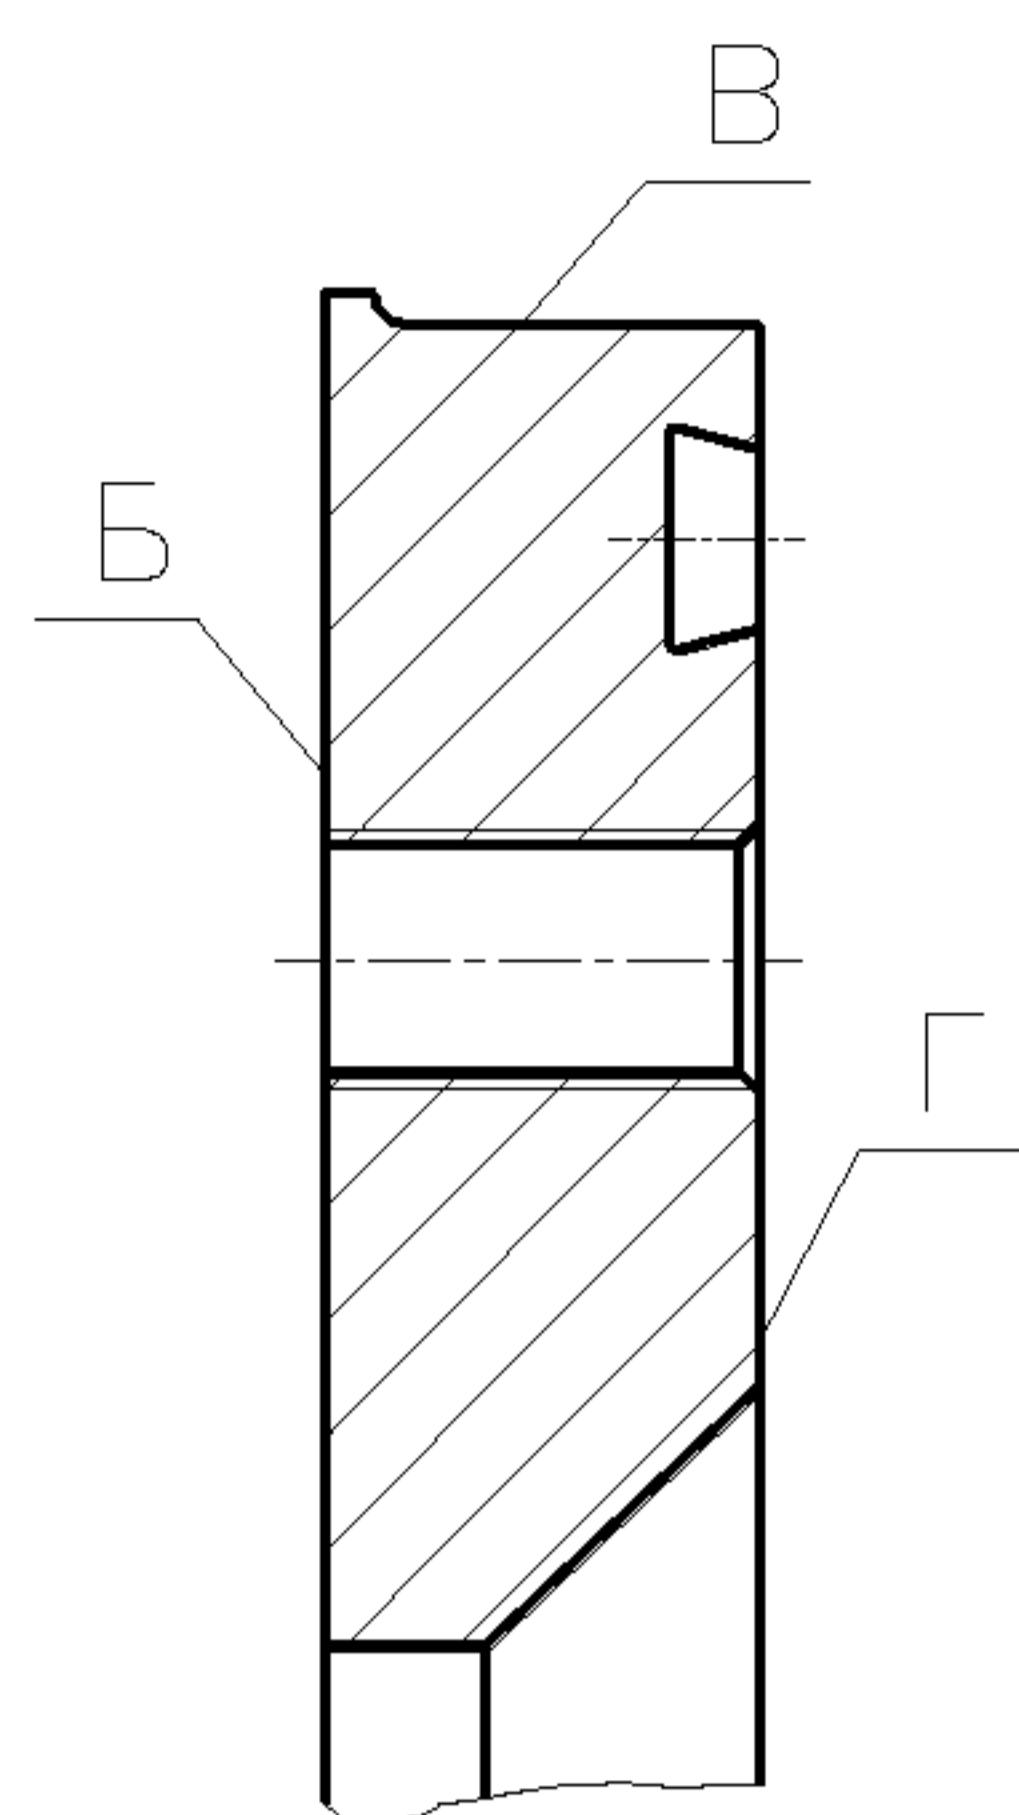

Центрирующее кольцо Т-25-2Г(П)

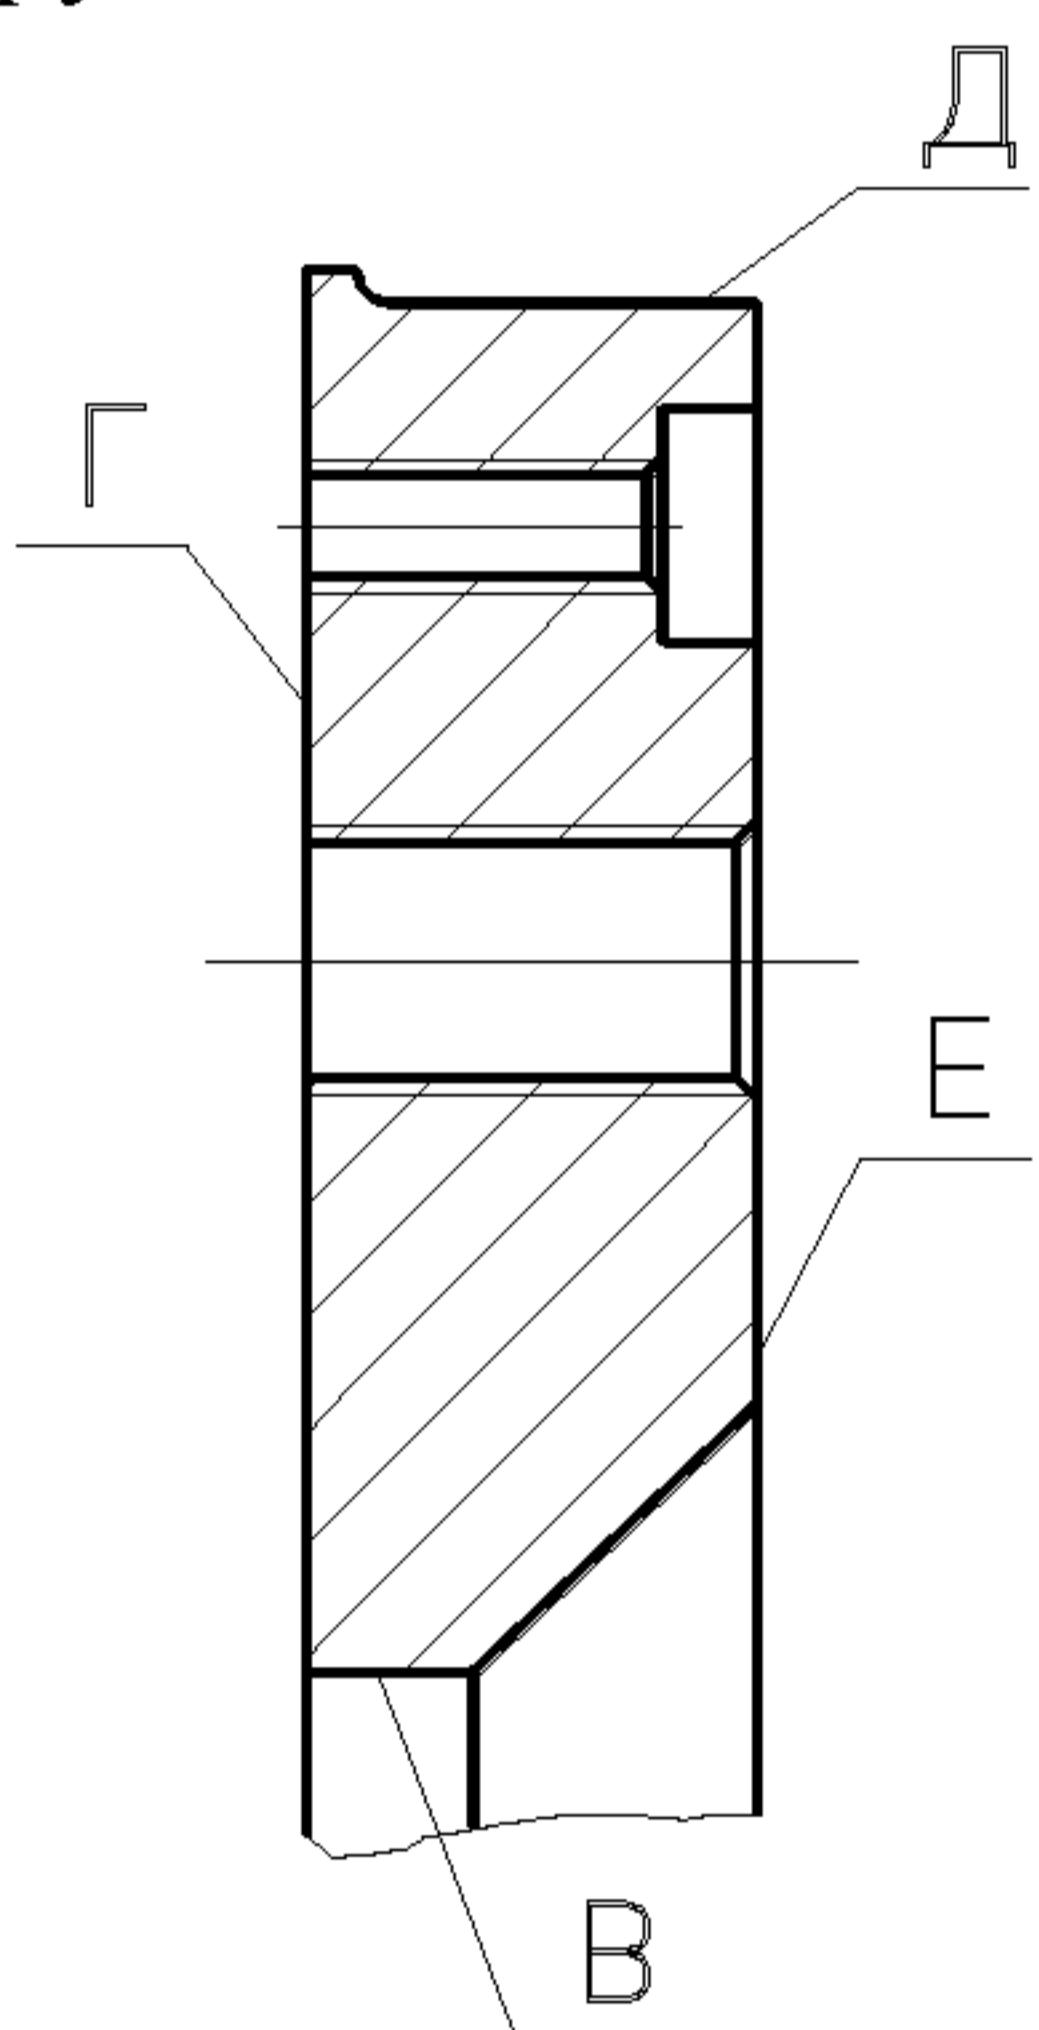

Центрирующее кольцо Т-32

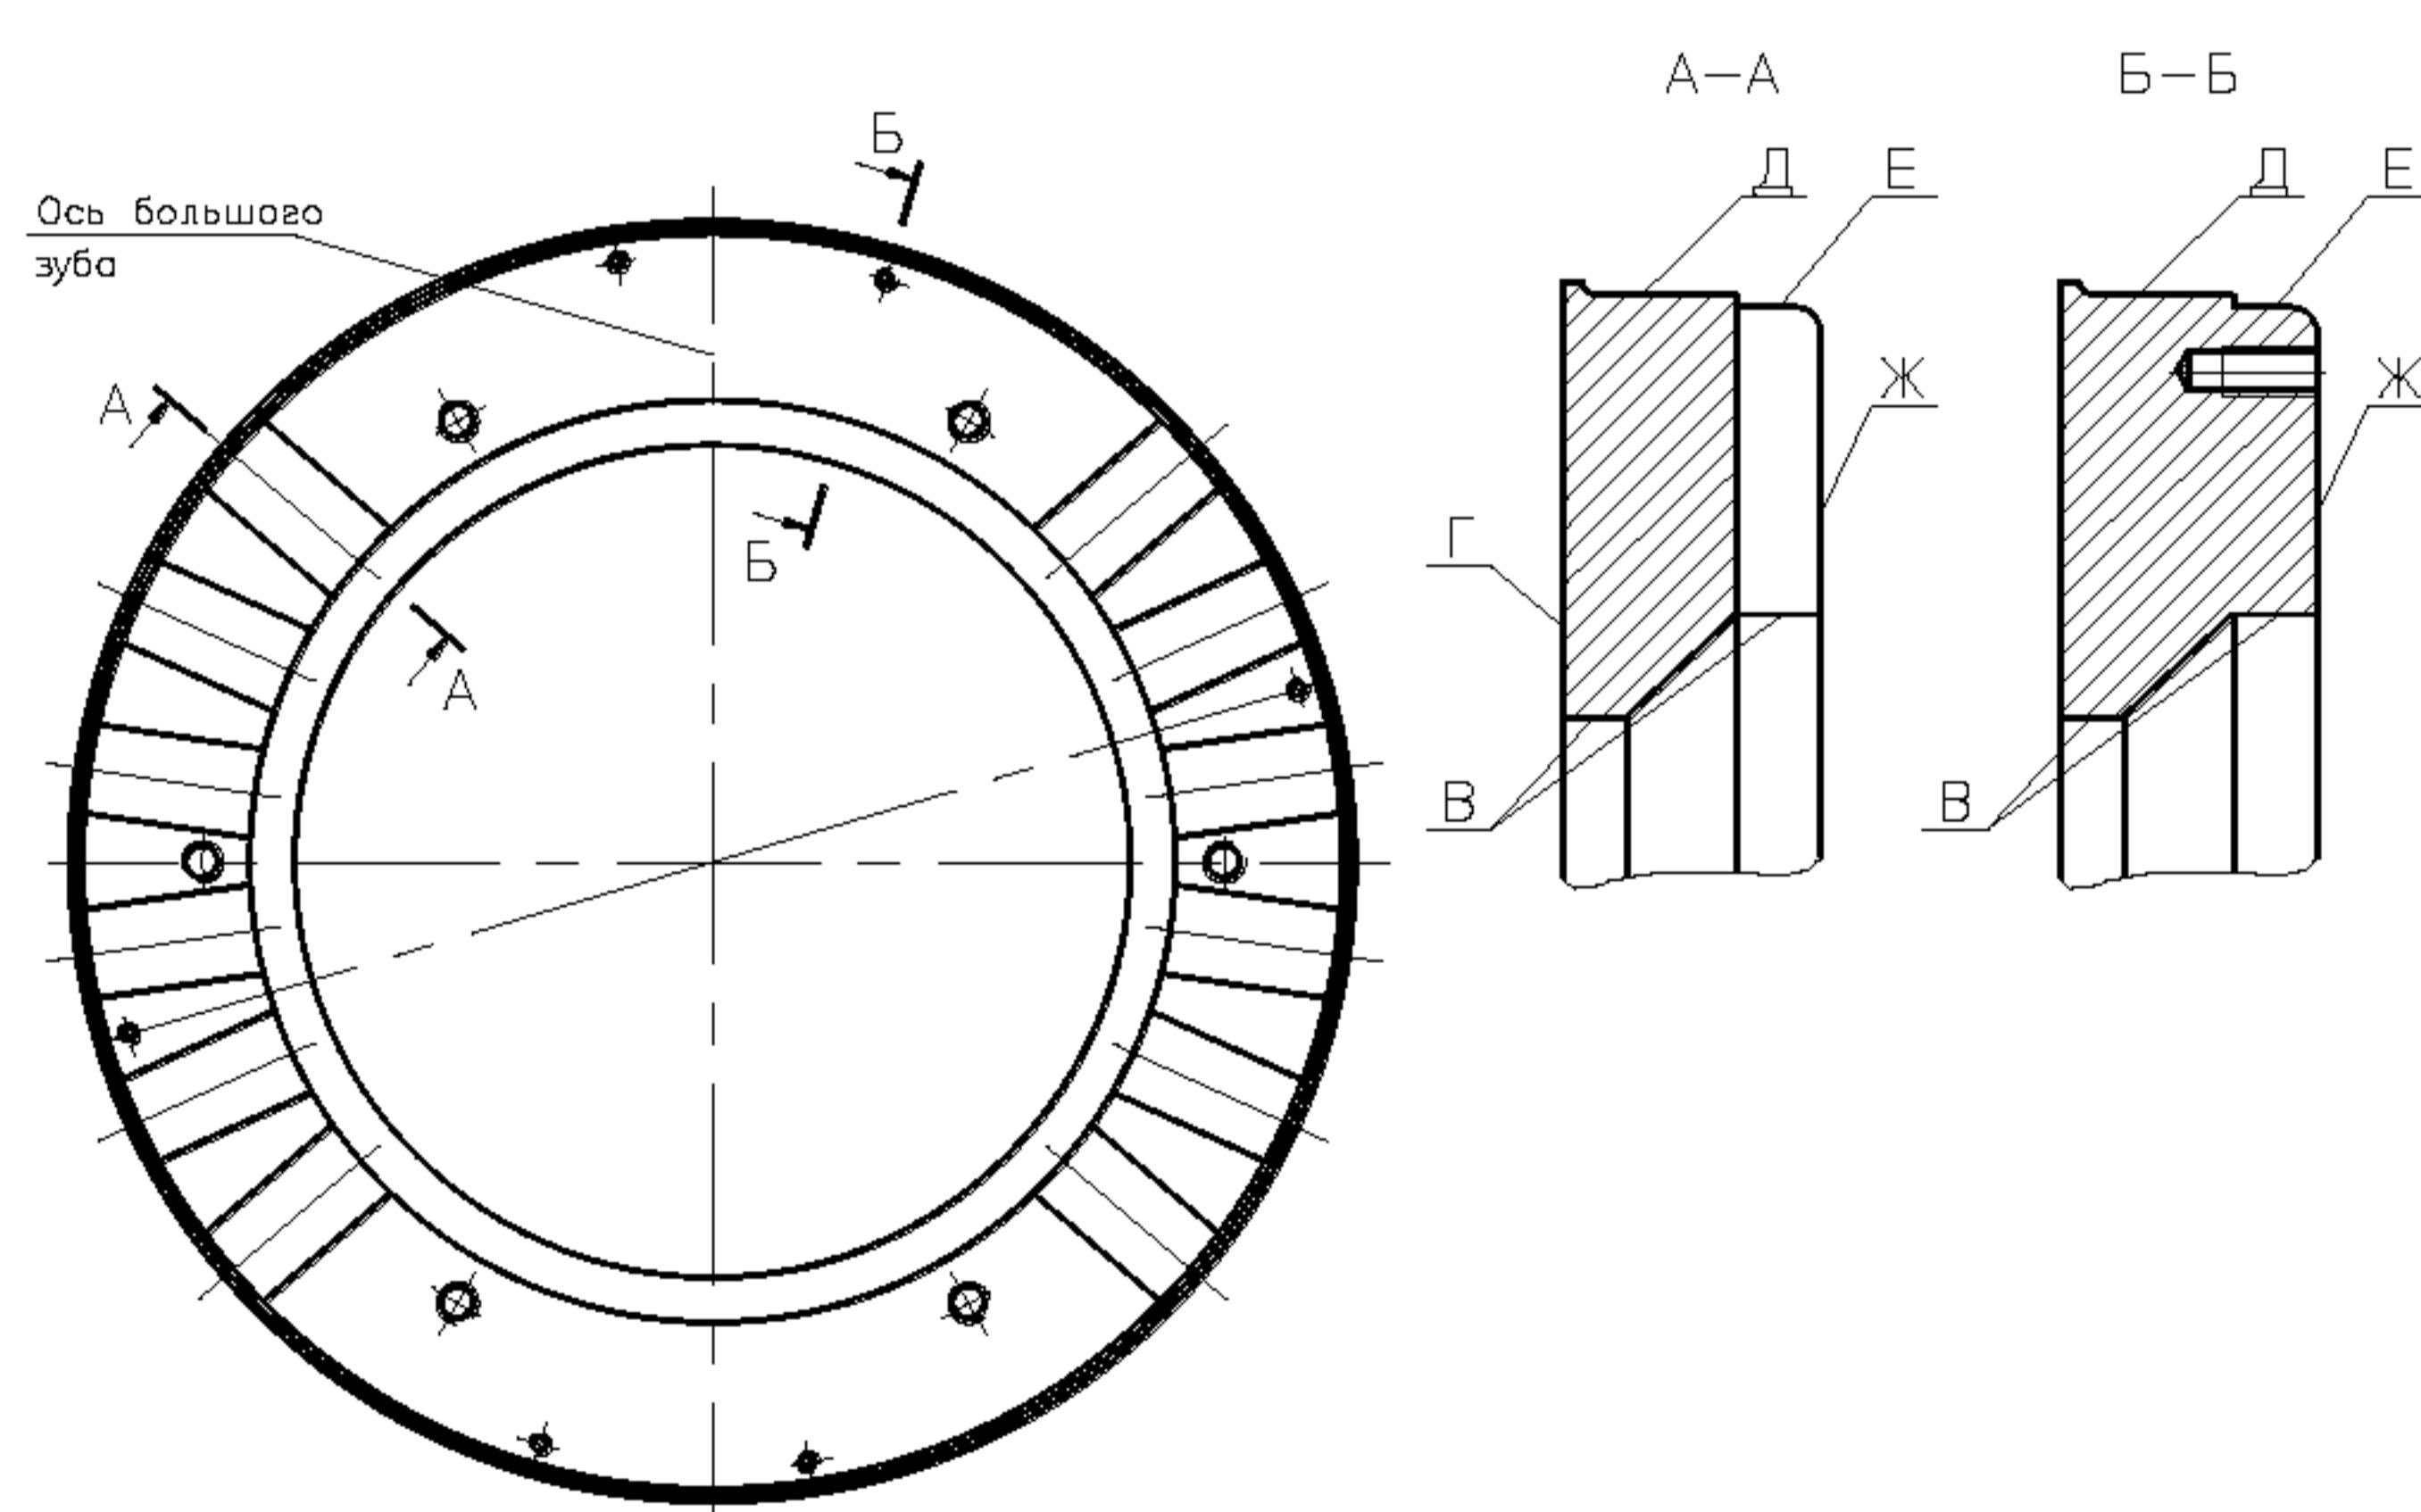

Центрирующее кольцо ротора ТС-20

Обозна- чение	Возможный дефект	Метод установ- ления дефекта	Контрольный ин- струмент	Заключение и рекомендуе- мые методы ремонта	Требования после ремон- та
Г, Ж	Риски, забоины	ТО, ИК, УЗД	Лупа Штангенциркуль Индикатор часово- го типа ИЧ 0,5 кл. 01 Образцы шерохо- ватости поверхно- сти Дефектоскоп уль- тразвуковой ДУК-11 ИМ	1. Проточить на глубину не более 1,0 мм. 2. Шлифовка.	1. Торцевое биение по- верхностей относительно оси поверхности В не бо- лее 0,1 мм 2. Шероховатость поверх- ности не более $R_z = 40$ мкм
Д	Трешины, риски, забоины, подгары, наклепы	ТО, ИК, УЗД	Лупа Штангенциркуль Индикатор часово- го типа ИЧ 0,5 кл. 01 Образцы шерохо- ватости поверхно- сти (рабочие) Дефектоскоп уль- тразвуковой ДУК-11 ИМ	1. Проточка 2. Шлифовка 3. Установка прокладки из фольги толщи- ной не более 1 мм на диаметр	1. Соответствие требова- ниям СО 153–34.45.513–07 [2] 2. Радиальное биение по- верхности относительно оси поверхности В не бо- лее 0,1 мм 3. Допуск конусности по- верхности не более 0,05 мм 4. Допуск овальности по- верхности не более 0,05 мм 5. Шероховатость поверх- ности не более $R_a = 2,5$ мкм
Е	Трешины, риски, забоины, подгары, наклепы	ТО, ИК	Лупа Штангенциркуль Образцы шерохо- ватости поверхно- сти (рабочие)	1. Проточка на глубину не бо- лее 1,0 мм 2. Шлифовка 3. Установка прокладки из фольги	Шероховатость поверхно- сти не более $R_z = 40$ мкм

7.6 Требования к отремонтированному бандажному кольцу

7.6.1 Радиальное биение поверхностей А, Б и Г относительно их общей оси не более 0,1 мм.

7.6.2 В местах пересечения цилиндрических поверхностей с поверхностями конусов обеспечить плавный переход.

7.6.3 Шероховатость поверхностей всех переходных радиусов $R_z = 25$ мкм.


7.6.4 Подгары на носике, трещины и проявления контактной коррозии на посадочных поверхностях, трещины коррозионного растрескивания любого участка недопустимы.

7.6.5 После окончательной обработки произвести дефектоскопию внутренней и наружной поверхностей бандажного кольца ультразвуковым дефектоскопом ДУК-11 ИМ.

7.6.6 Заполнение зазора, образовавшегося после общей проточки внутренней непосадочной поверхности, производится листами стеклотекстолита марки СТЭФ в два и более слоев по толщине. Листы стеклотекстолита укладываются между верхним и нижним слоями подбандажной изоляции.

7.7 Составные части контактного узла ротора

Дефектацию и ремонт контактного узла ротора необходимо производить в соответствии с картами 7–9.

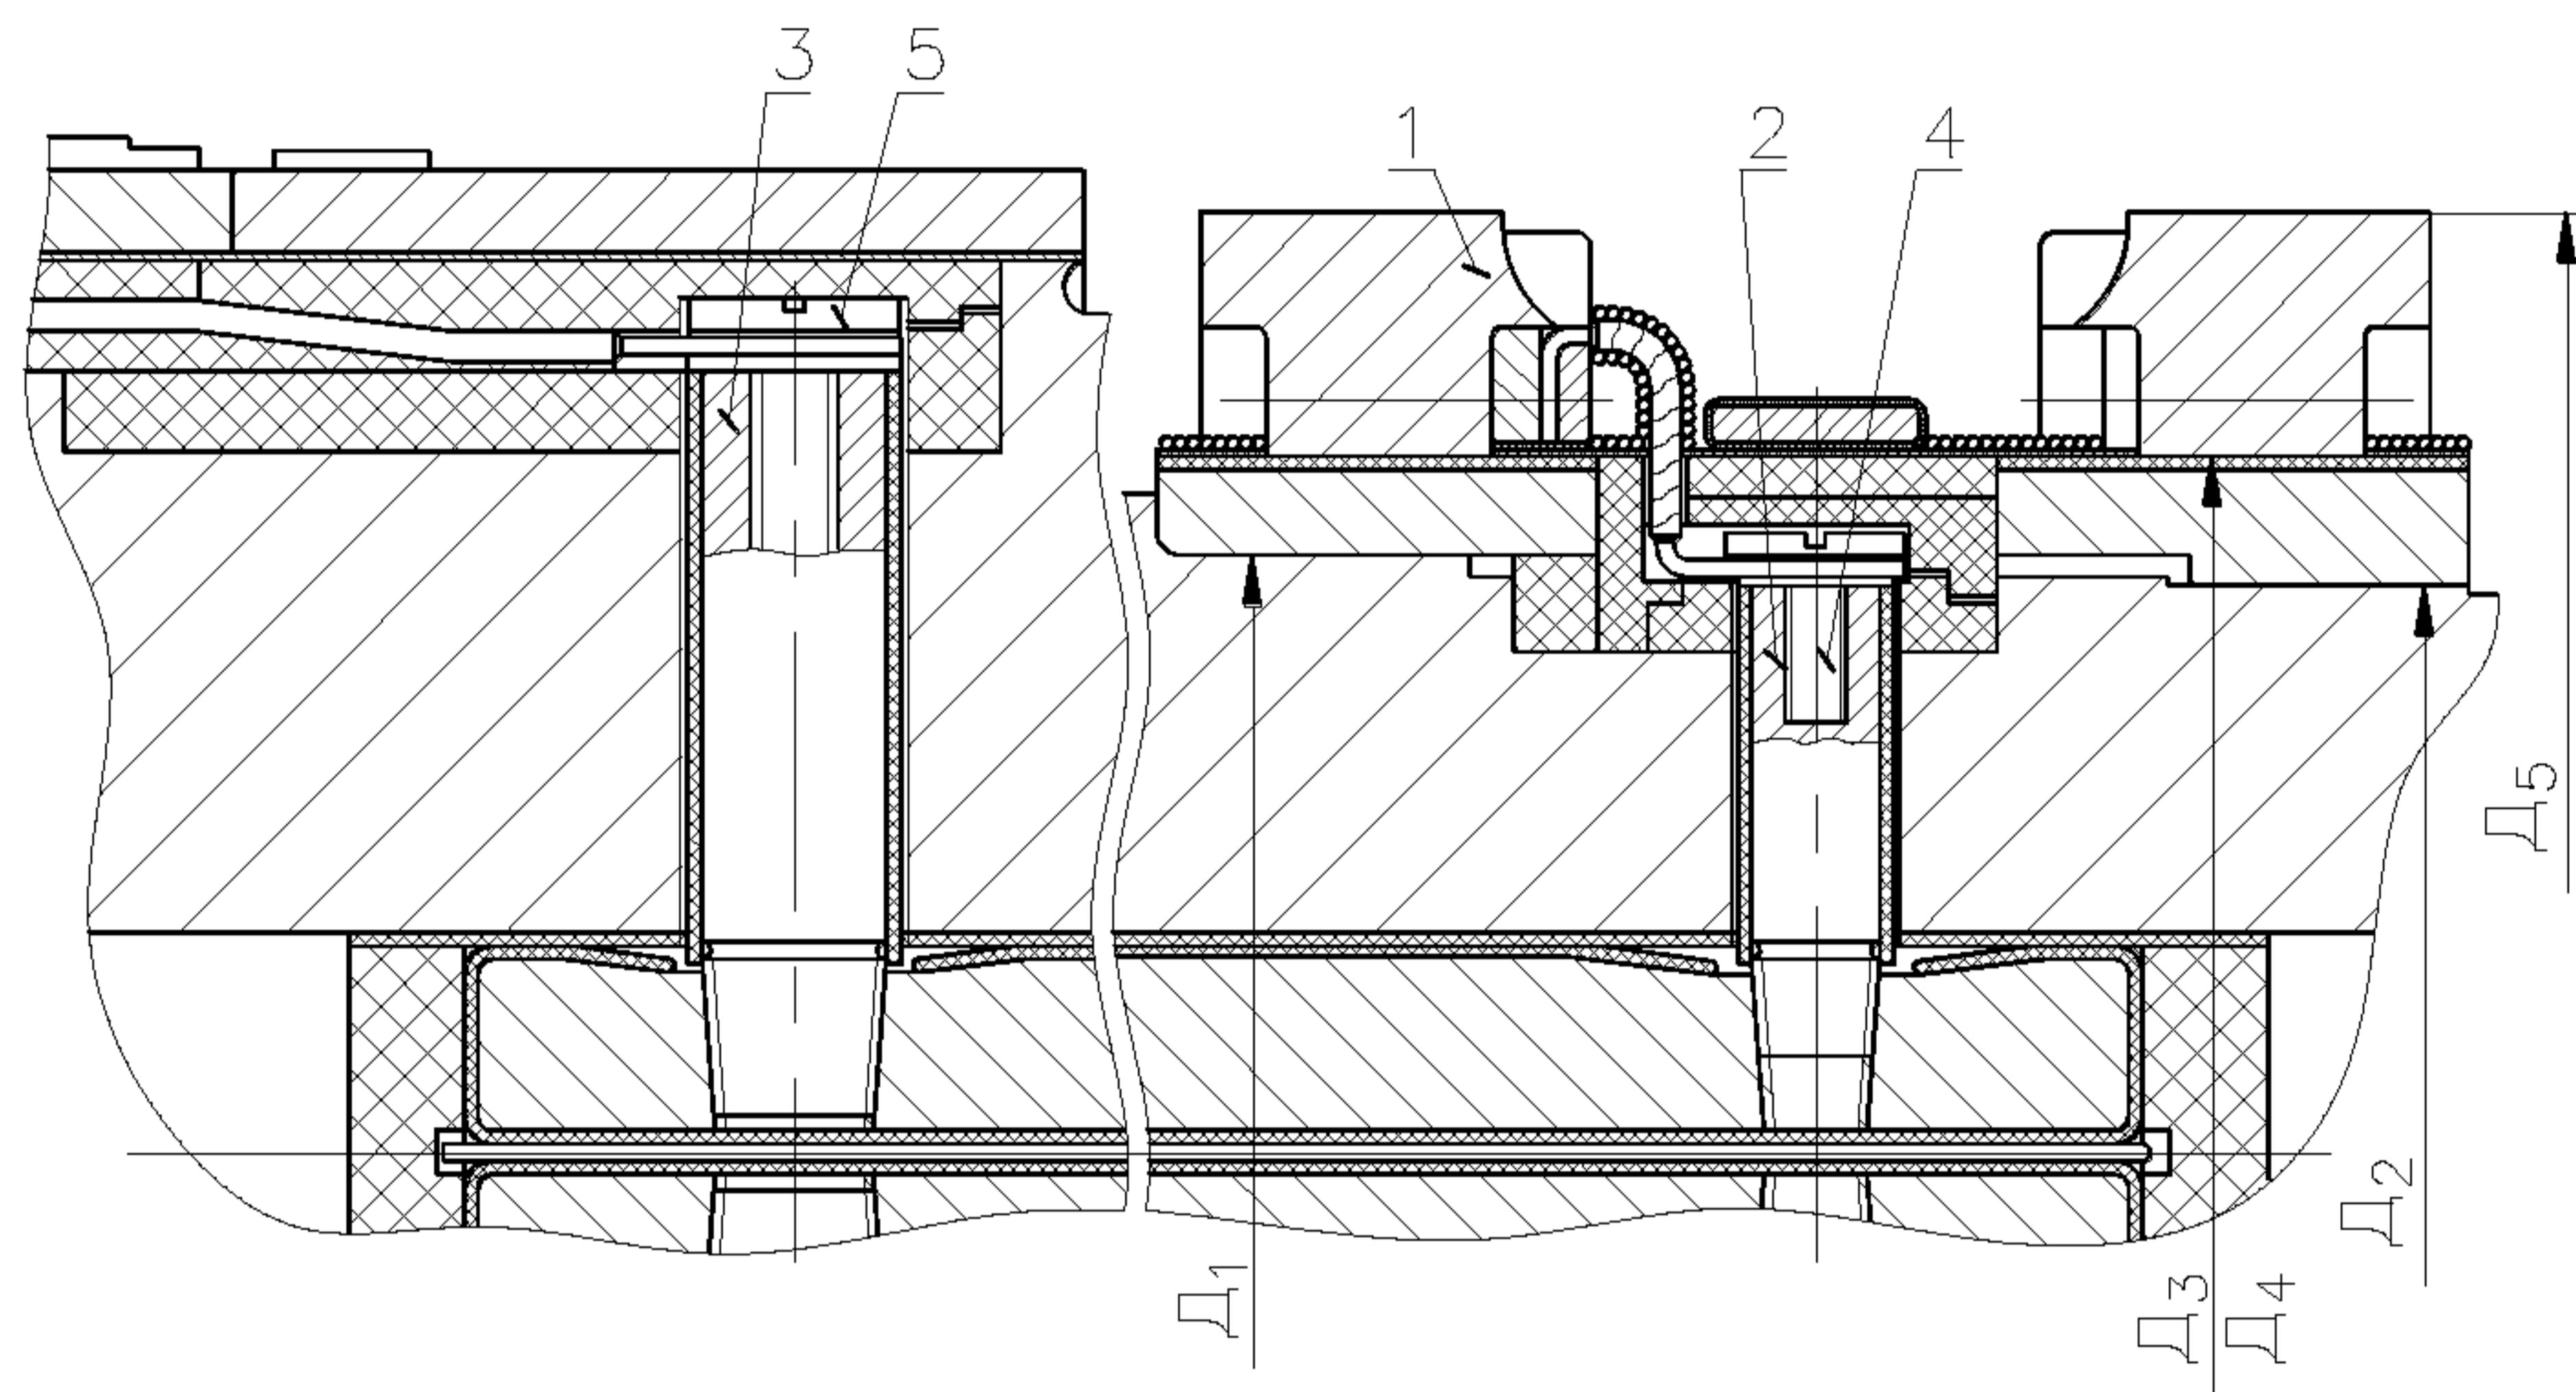

1 – контактные кольца; 2,3 – токоведущий болт; 4,5 – контактный винт.


Рисунок 7.3 – Контактные кольца с токопроводом

Таблица 7.2 – Размеры и натяги узла контактных колец

ММ

Тип турбогенератора	Посадка втулки на вал		Посадка контактного кольца на изоляцию	Натяг на конт. кольце	Наружный диаметр контактного кольца
	Д ₁	Д ₂	Д ₃ /Д ₄	Д ₃ –Д ₄	Д ₅
ТС–20	190	185	230 / 230,7	0,58–0,70	315,0

Карта дефектации и ремонта 7
Кольцо контактное поз. 1 рисунка 7.3
Количество на изделие, шт. –2

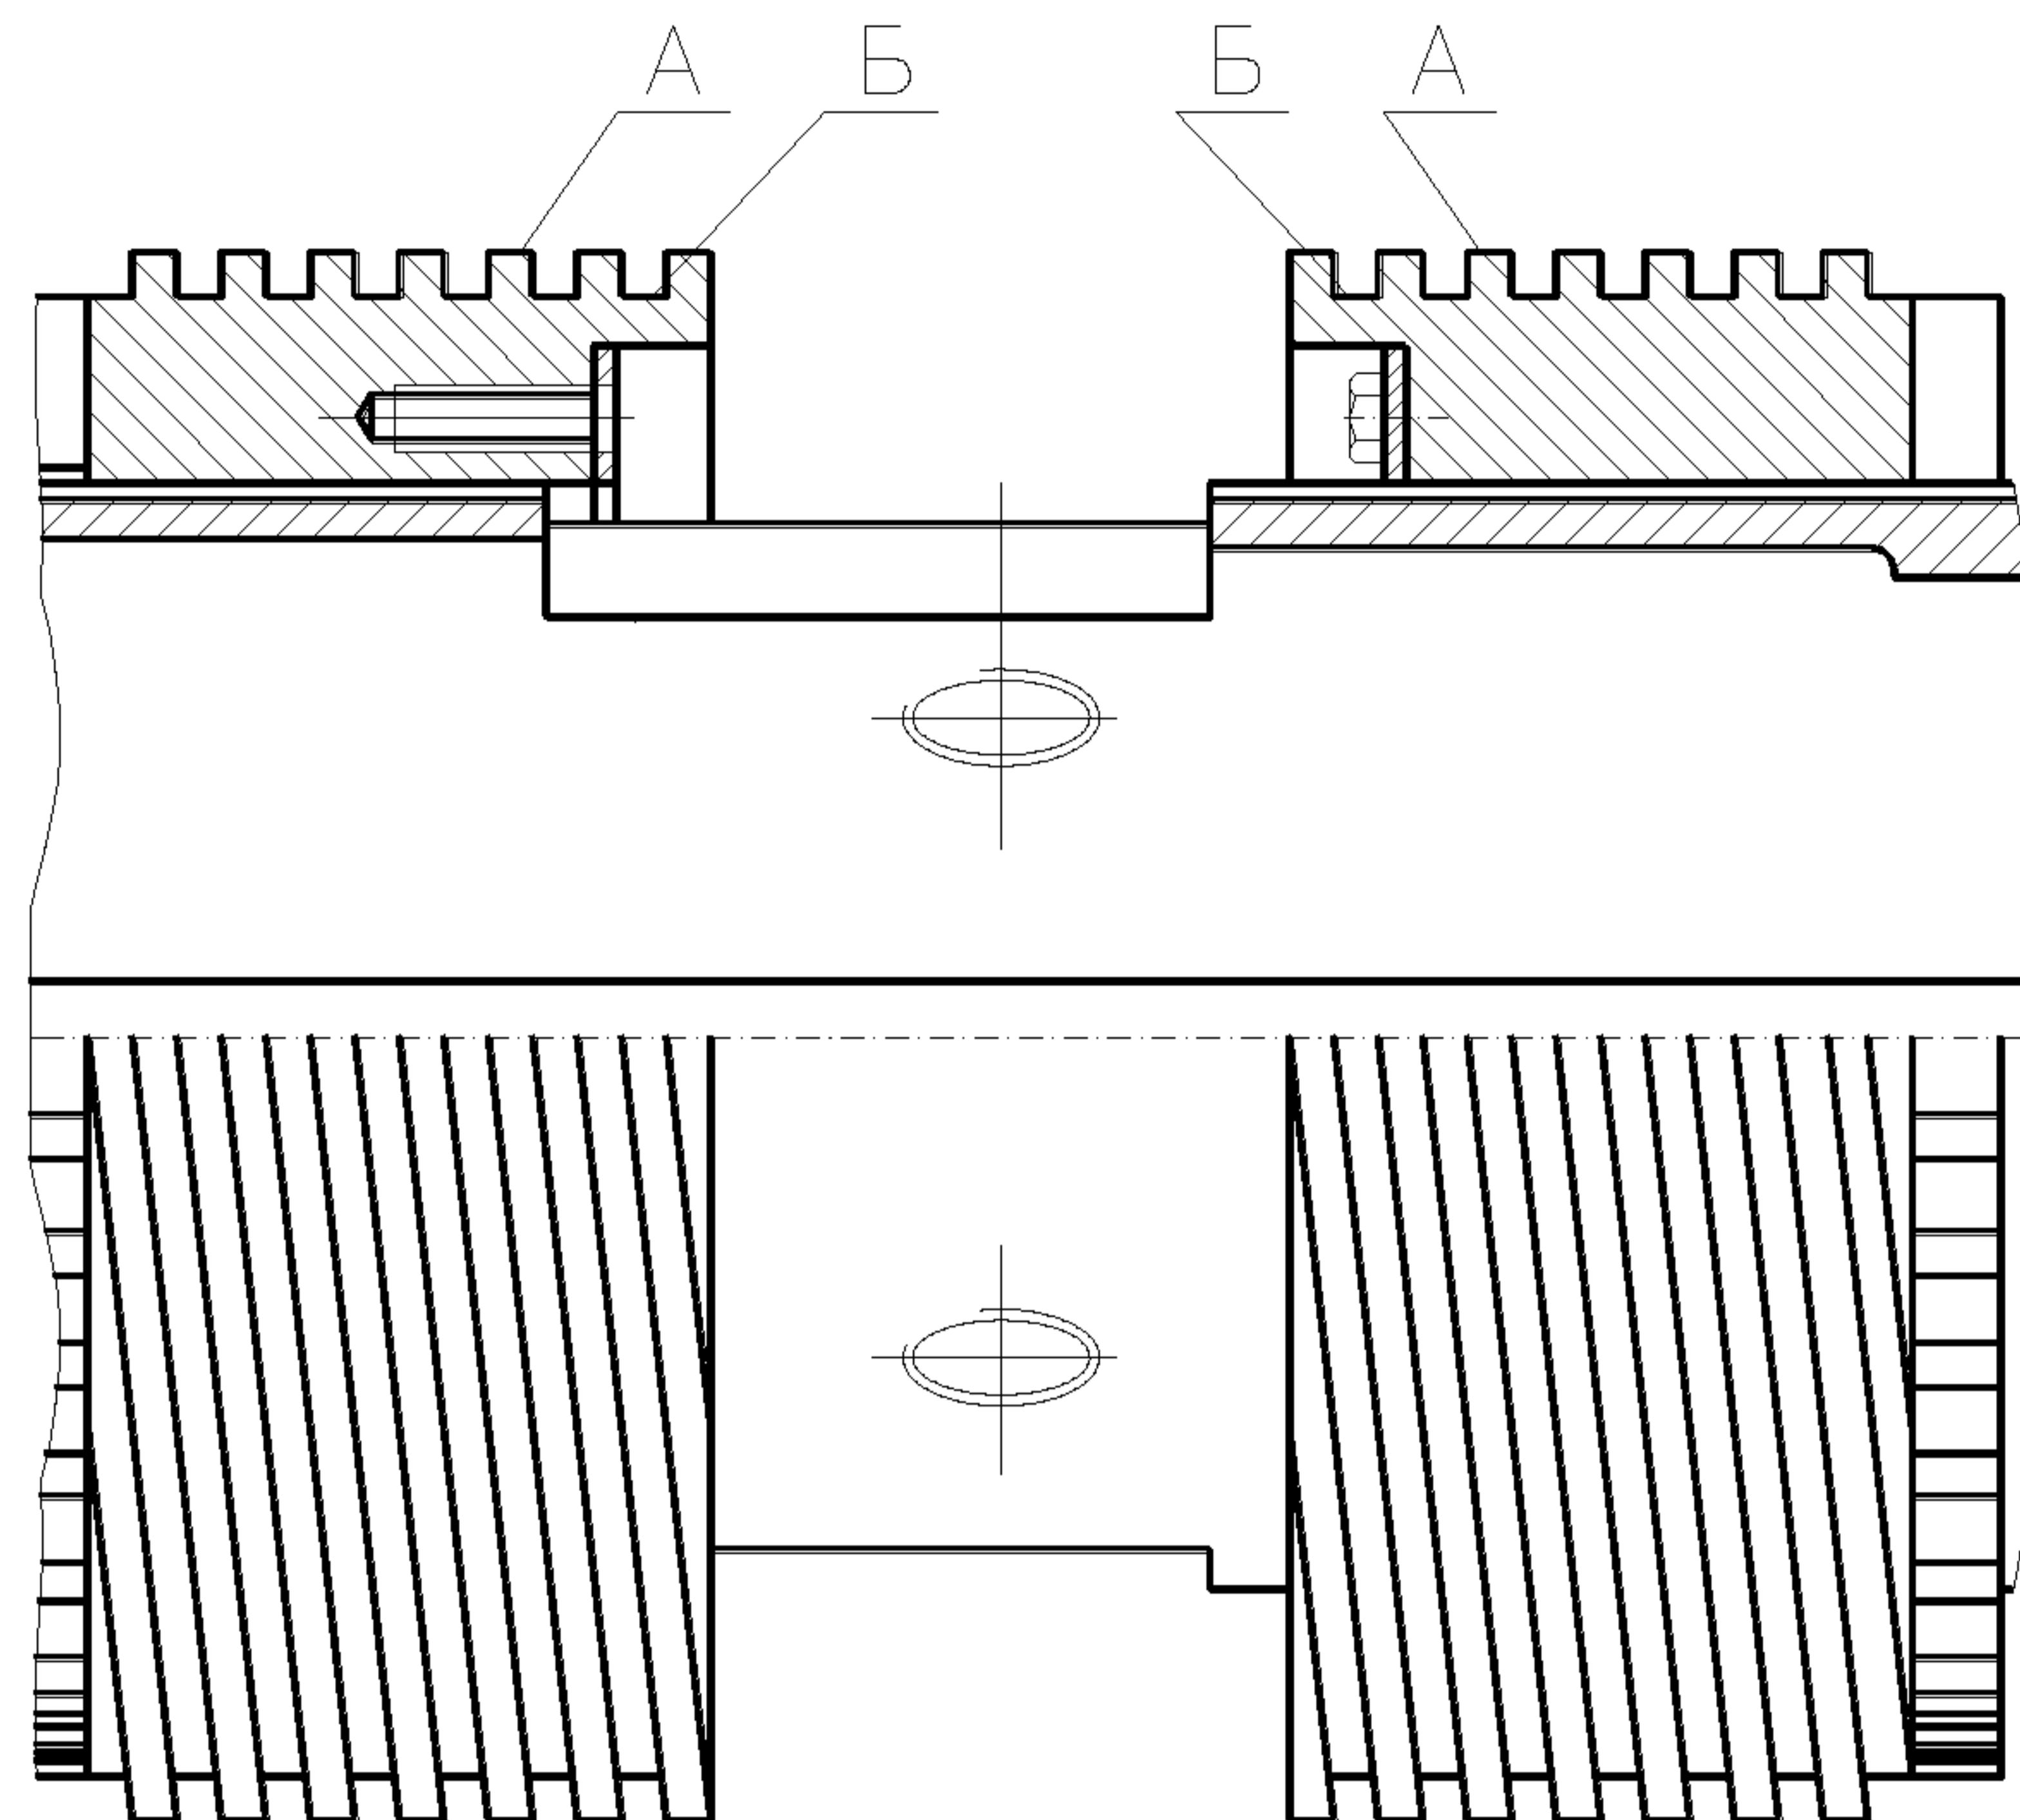


Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемые методы ремонта	Требования после ремонта
A	Износ рабочей поверхности кольца под щеткой на глубину более 0,5 мм, неравномерный износ, подгар, эрозия, забоины, радиальное биение более 0,03 мм	ТО, ИК	Микрометр Профилометр мод. 296 Индикатор ИЧ 0,5 кл. 01 Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Проточка 2. Шлифовка 3. Замена кольца	1. Допустимый диаметр не менее 310 мм 2. Шероховатость поверхности не более $R_a = 1,25$ мкм 3. Допуск радиального биения поверхности относительно оси не более 0,03 мм 4. Допуск цилиндричности не более 0,02 мм
B	Уменьшение глубины спиральной канавки до $h < 3$ мм	ИК	Штангенциркуль Профилометр мод. 296 Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Нарезка канавки 2. Замена кольца	1. Допустимая глубина не менее 3 мм 2. Шероховатость поверхности не более $R_a = 2,5$ мкм 3. Минимальный допустимый диаметр контактных колец не менее 310 мм

Карта дефектации и ремонта 8


Токоведущий болт поз. 2,3 рисунка 7.3

Количество на изделие, шт. –4

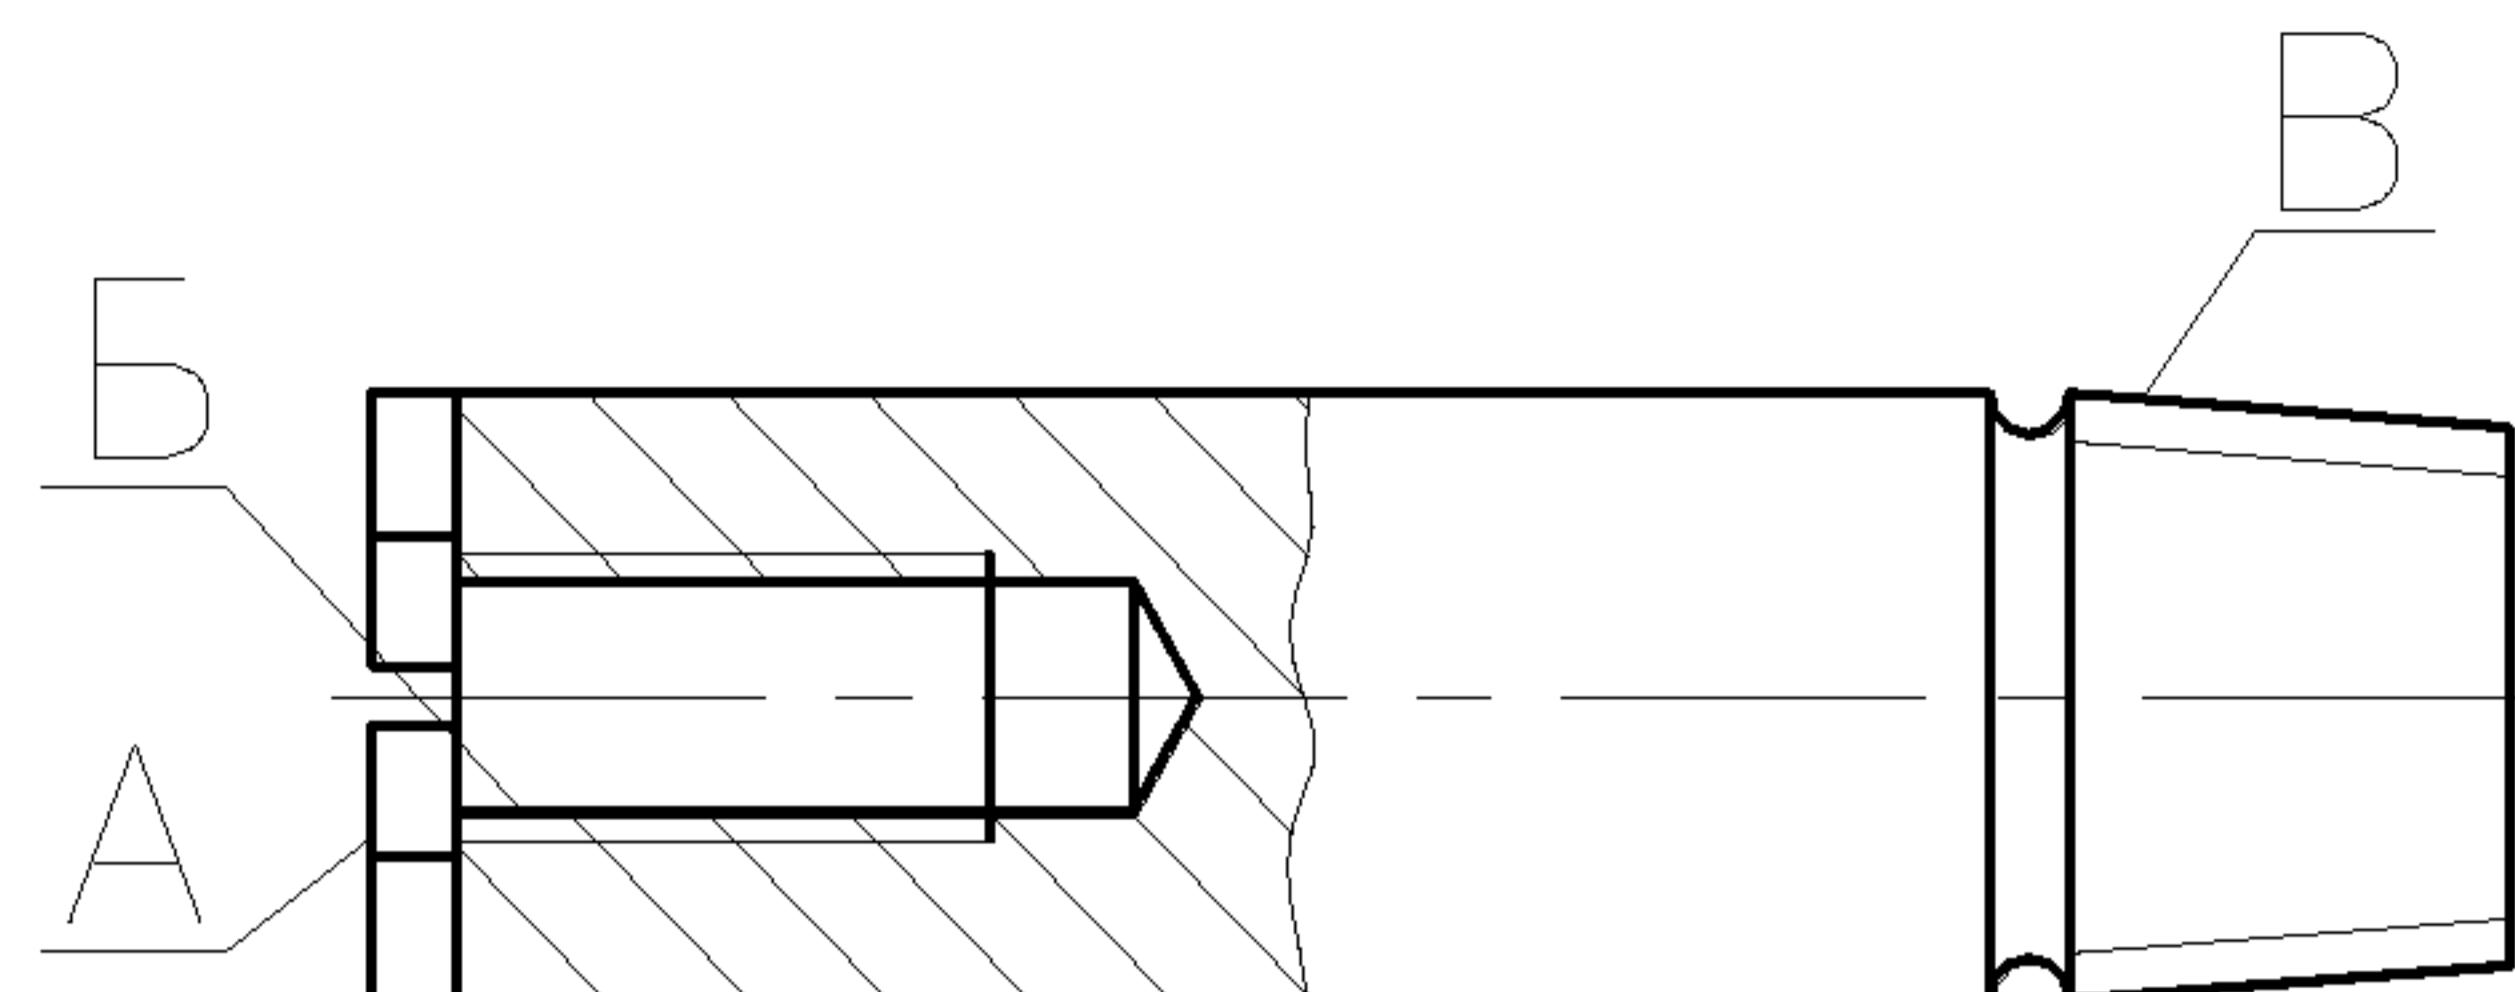

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
А Б В	Нарушение серебряного покрытия контактных поверхностей.	ВК ТО, ИК,	Лупа	Серебрение контактных поверхностей покрытия – 6 мкм.	Допустимое нарушение серебряного покрытия не более 10% площади контактной поверхности.
	Нарушение резьбовой поверхности более одного витка.	ВК ТО, ИК	Лупа	Замена болта токоведущего	Нарушение резьбовой поверхности не допускаются.
	Деформация по длине болта токоведущего.	ВК ТО ИК	–	Замена болта токоведущего	Деформация по длине болта не допускается.
	Дефекты изоляционного покрытия болта токоведущего.	ВК ТО	Лупа	Замена изоляционного покрытия.	Дефекты изоляционного покрытия не допускаются.

Карта дефектации и ремонта 9
Контактный винт поз. 4,5 рисунка 7.3
Количество на изделие, шт. –4

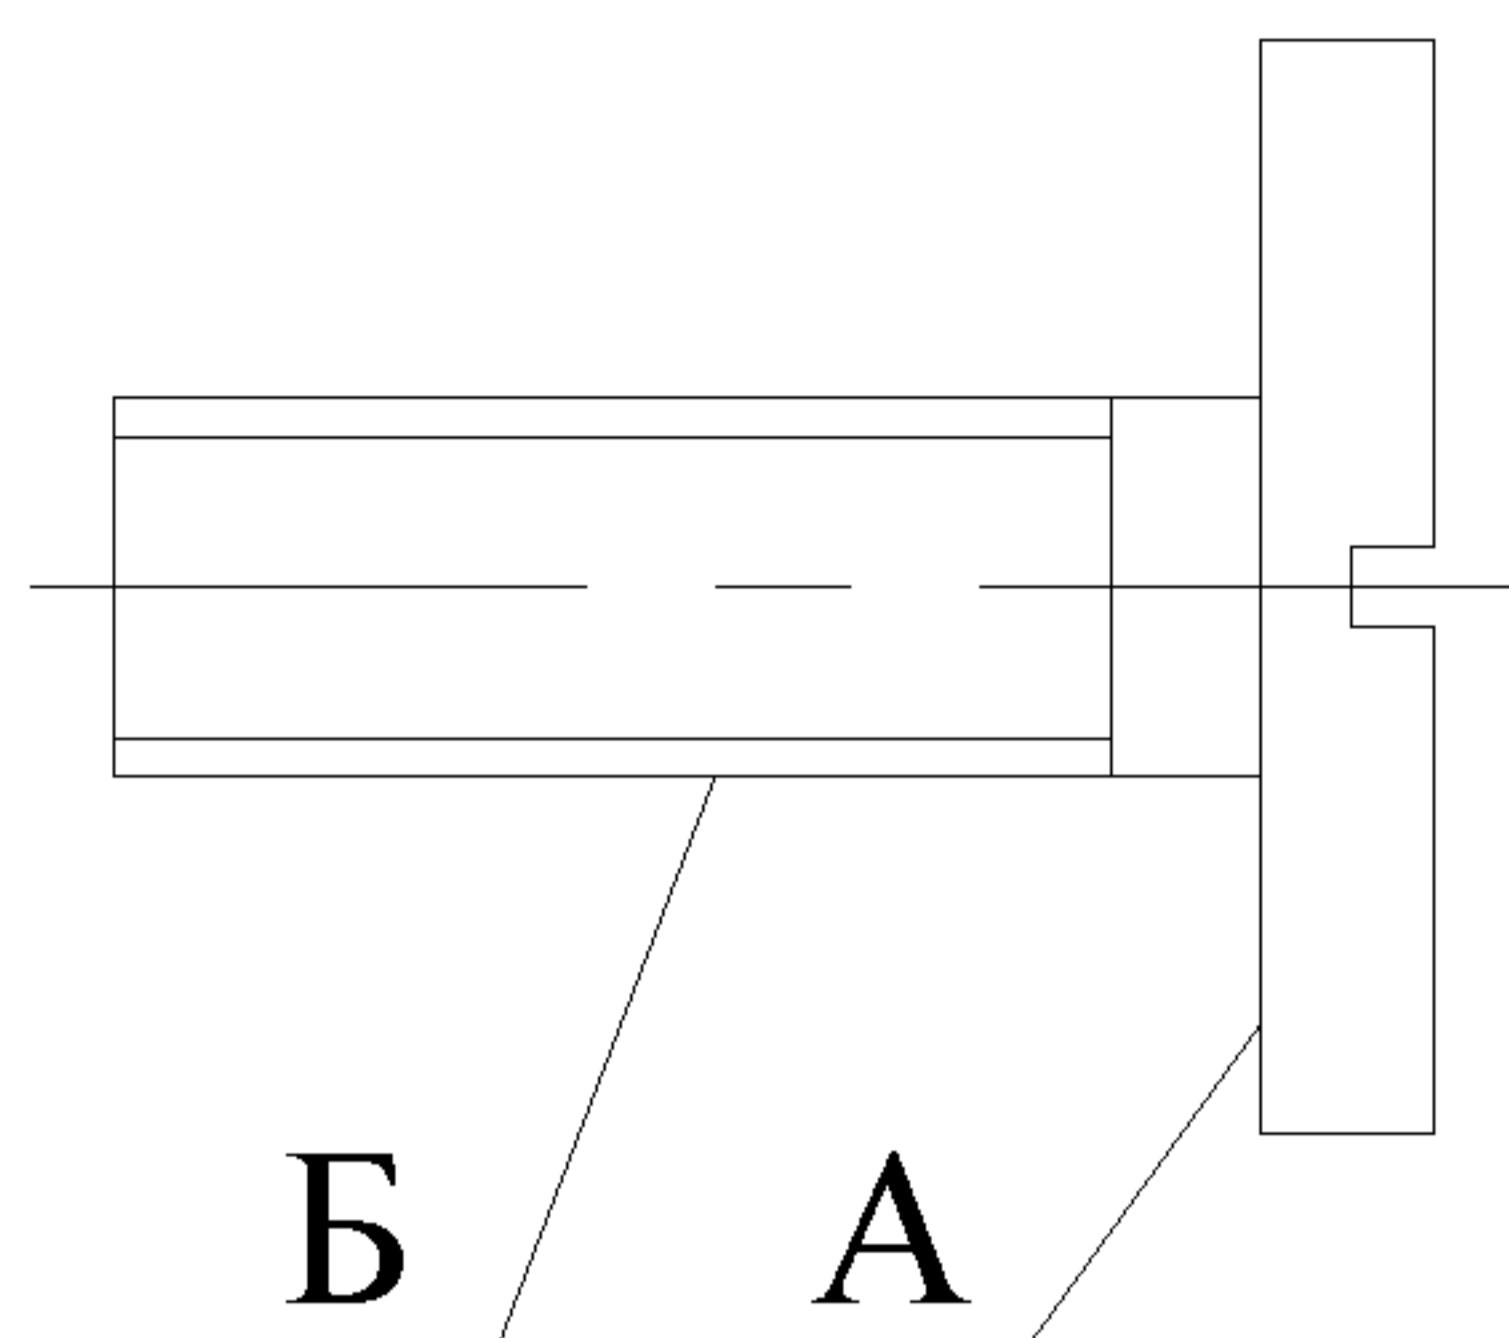

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
А Б	Нарушение серебряного покрытия контактной поверхности	ВК, ИК,	Лупа ЛАЗ-10	Серебрение контактных поверхностей Толщина покрытия – 6 мкм	Допустимое нарушение серебряного покрытия не более 10% площади контактной поверхности
	Трещины в резьбовой части винта контактного	ВК, ИК	Лупа ЛАЗ-10	Замена винта контактного	Не допускаются трещины в резьбовой части.
Б	Выкрашивание, срывы резьбы	ВК	–	Замена винта контактного	Допускаются на длине не более 1 витка
–	Выступы от деформации смятия шлица опорной поверхности	ВК, ИК	Штангенциркуль ШЦ1-125-0,1	Запиловка за подлицо с поверхностью головки, восстановление формы шлица	Не допускается смятие шлицев более 1 мм по ширине
–	Отклонение от перпендикулярности опорной поверхности головки и резьбовой части	ВК, ИК	Поверочный угольник УПП-1-160	Замена	Допуск перпендикулярности – не более 0,5 мм

7.8 Требования к отремонтированным контактным кольцам

7.8.1 Радиальный зазор между винтом и изолирующей коробкой недопустим.

Зазор устраниить изоляционными прокладками, обеспечив натяг 0,2 мм.

7.8.2 Допуск радиального биения рабочей поверхности контактных колец относительно оси – 0,015 мм

7.8.3 Токоведущий болт затянуть моментом, указанным в таблице 7.3.

7.8.4 Винт контактный с метрической резьбой М20 затянуть с моментом 55 Н·м (550 кгс·см), но не более момента затяжки токоведущих болтов.


Таблица 7.3 – Моменты затяжки токоведущих болтов различных диаметров

Номинальный диаметр резьбы, дюйм	Средний диаметр, мм	Шаг, мм	Рабочая длина, мм	Моменты затяжки, Н·м (кгс·см)
3/4	25	1,814	14–17	20–25 (200–250)
1	32	2,209	15–18	28–35 (280–350)
1 ¼	40	2,209	16–20	50–60 (500–600)
1 ½	46	2,209	18–23	70–85 (700–850)
2	58	2,209	20–30	130–160 (1300–1600)

7.9 Составные части вентилятора

Дефектацию и ремонт лопатки вентилятора (см. рисунок 7.4) необходимо проводить в соответствии с картами 10–11.

Величины натягов при посадке вентилятора приведены в таблице 7.4.

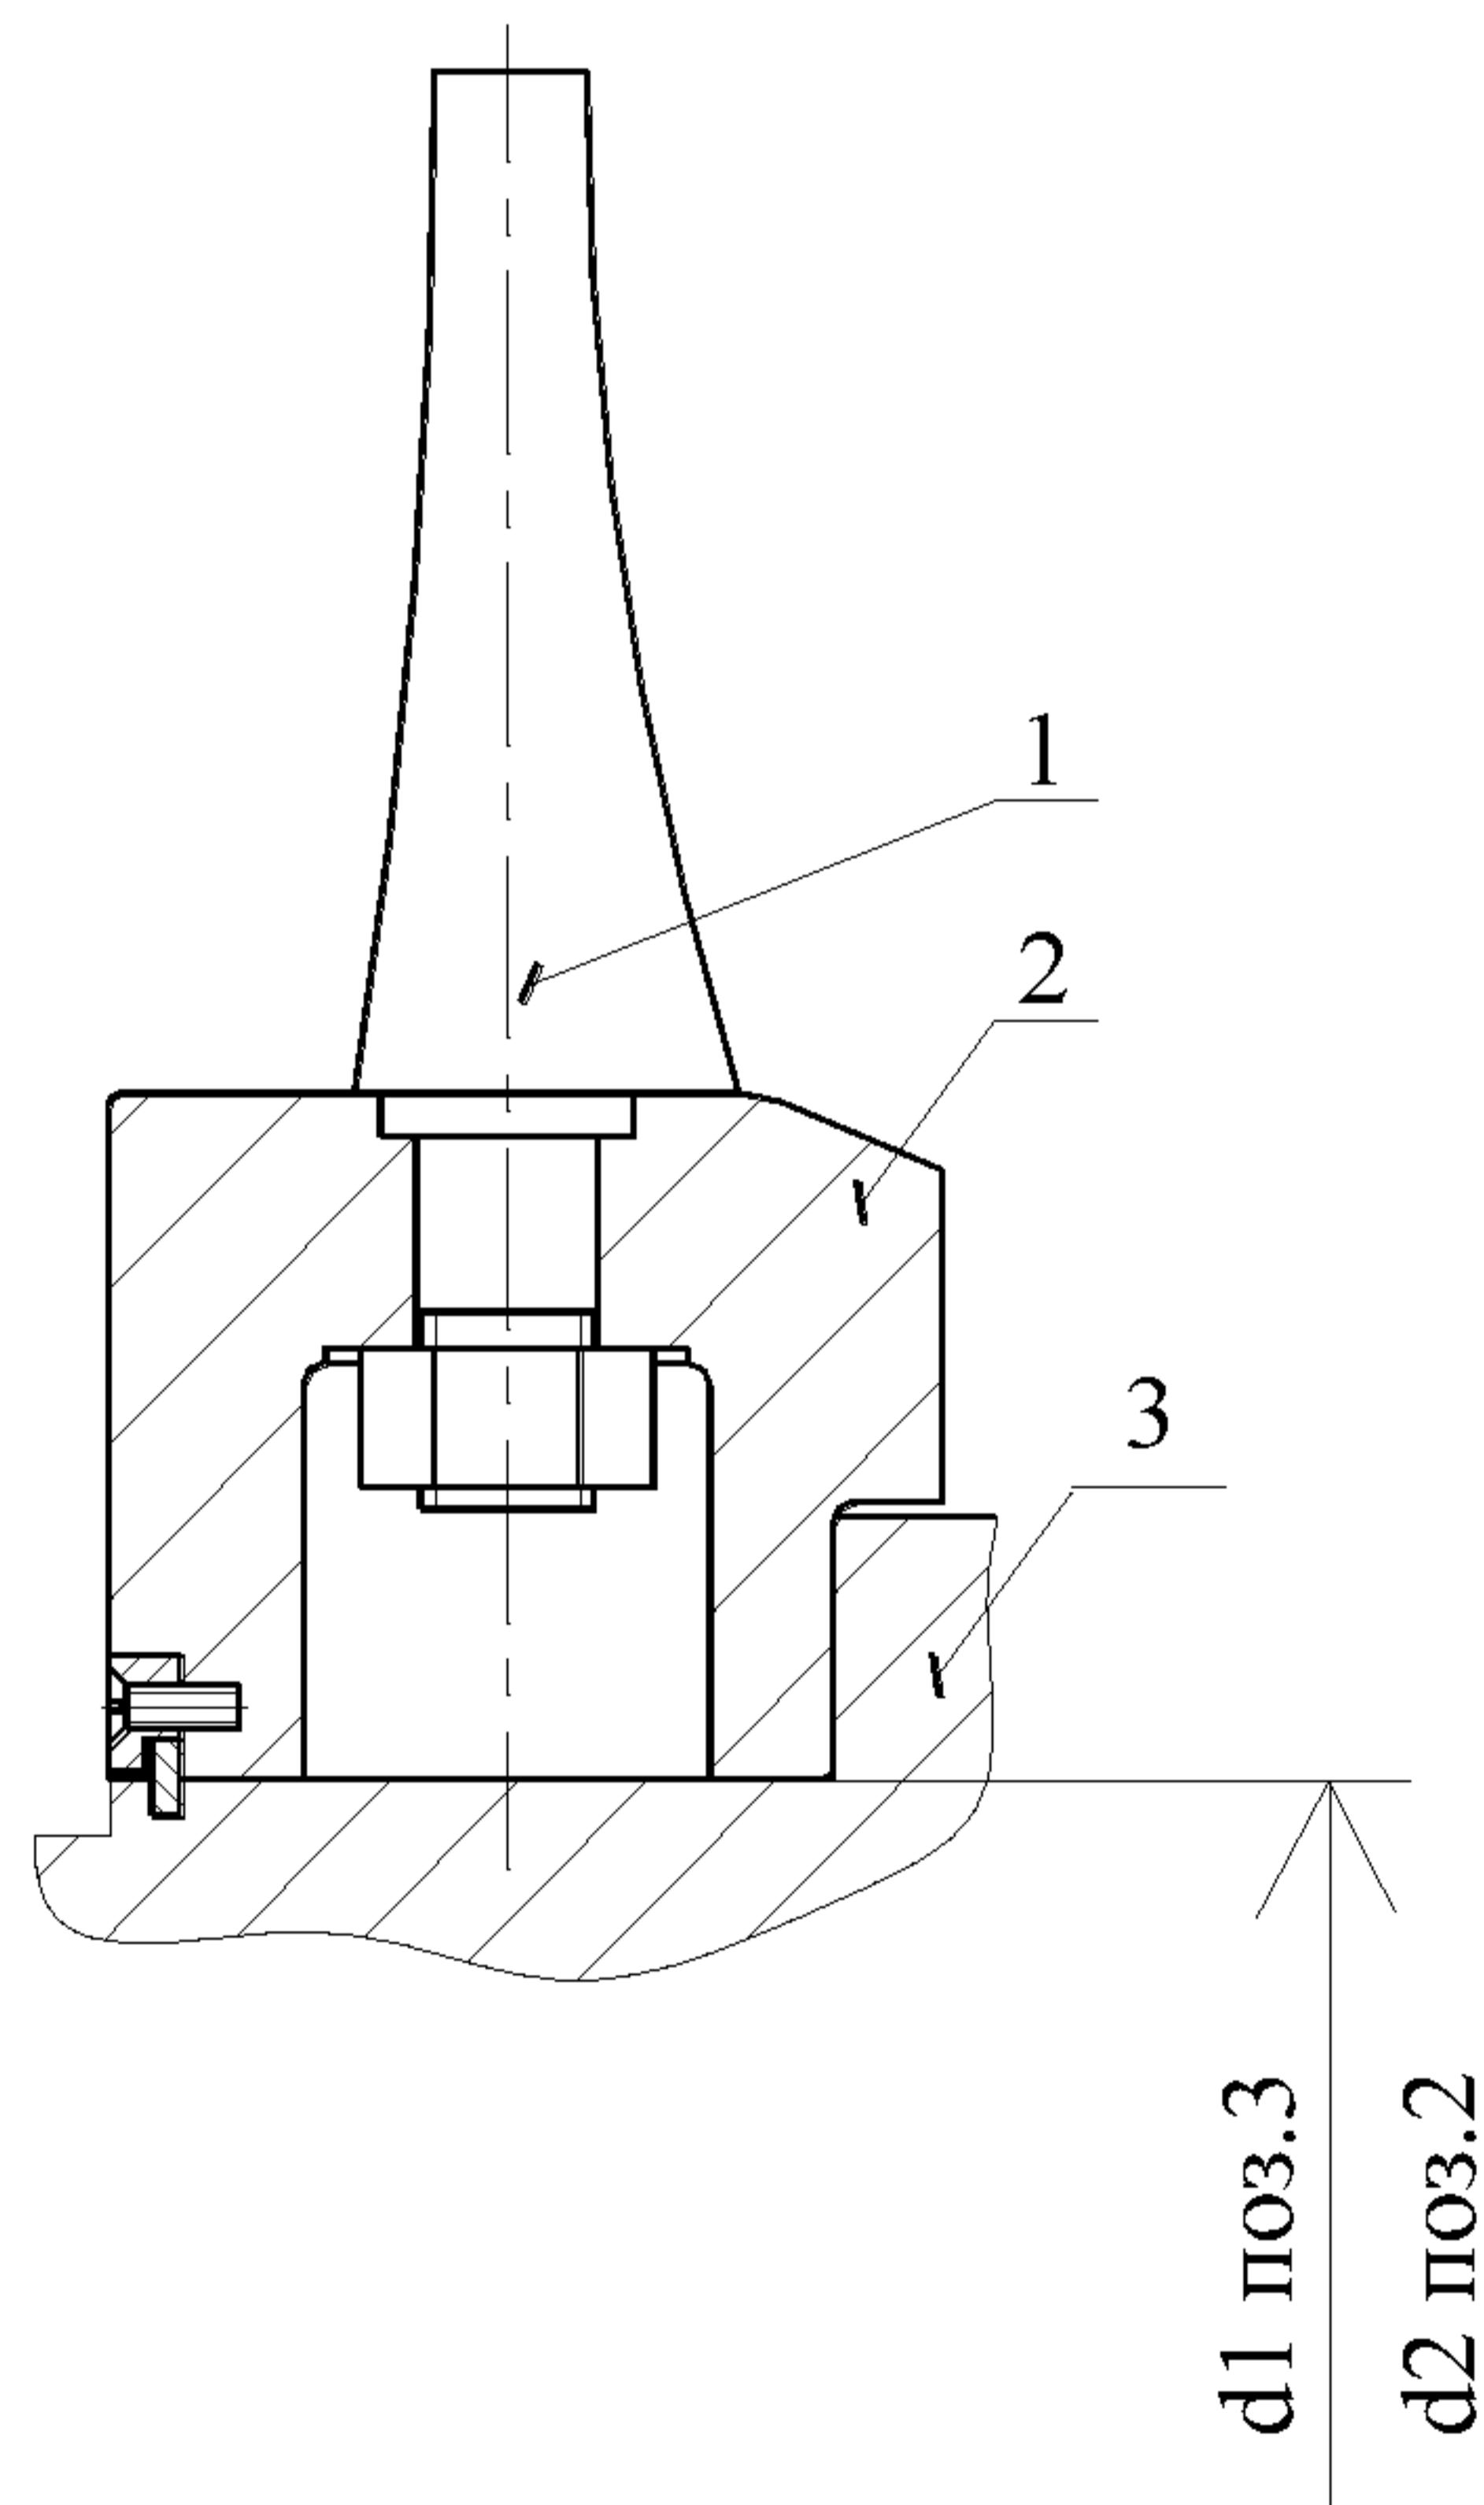


1 – лопатка вентилятора , 2 – втулка вентилятора, 3 – вал ротора.

Рисунок 7.4 – Лопатка вентилятора

Таблица 7.4 Величины натягов при посадке вентилятора


Натяг мм	Заводской натяг мм
$\Delta = d_1 - d_2$	0,8–0,686

Карта дефектации и ремонта 10
Лопатка вентилятора поз. 1 рисунка 7.4
Количество на изделие, шт. –2 комплекта

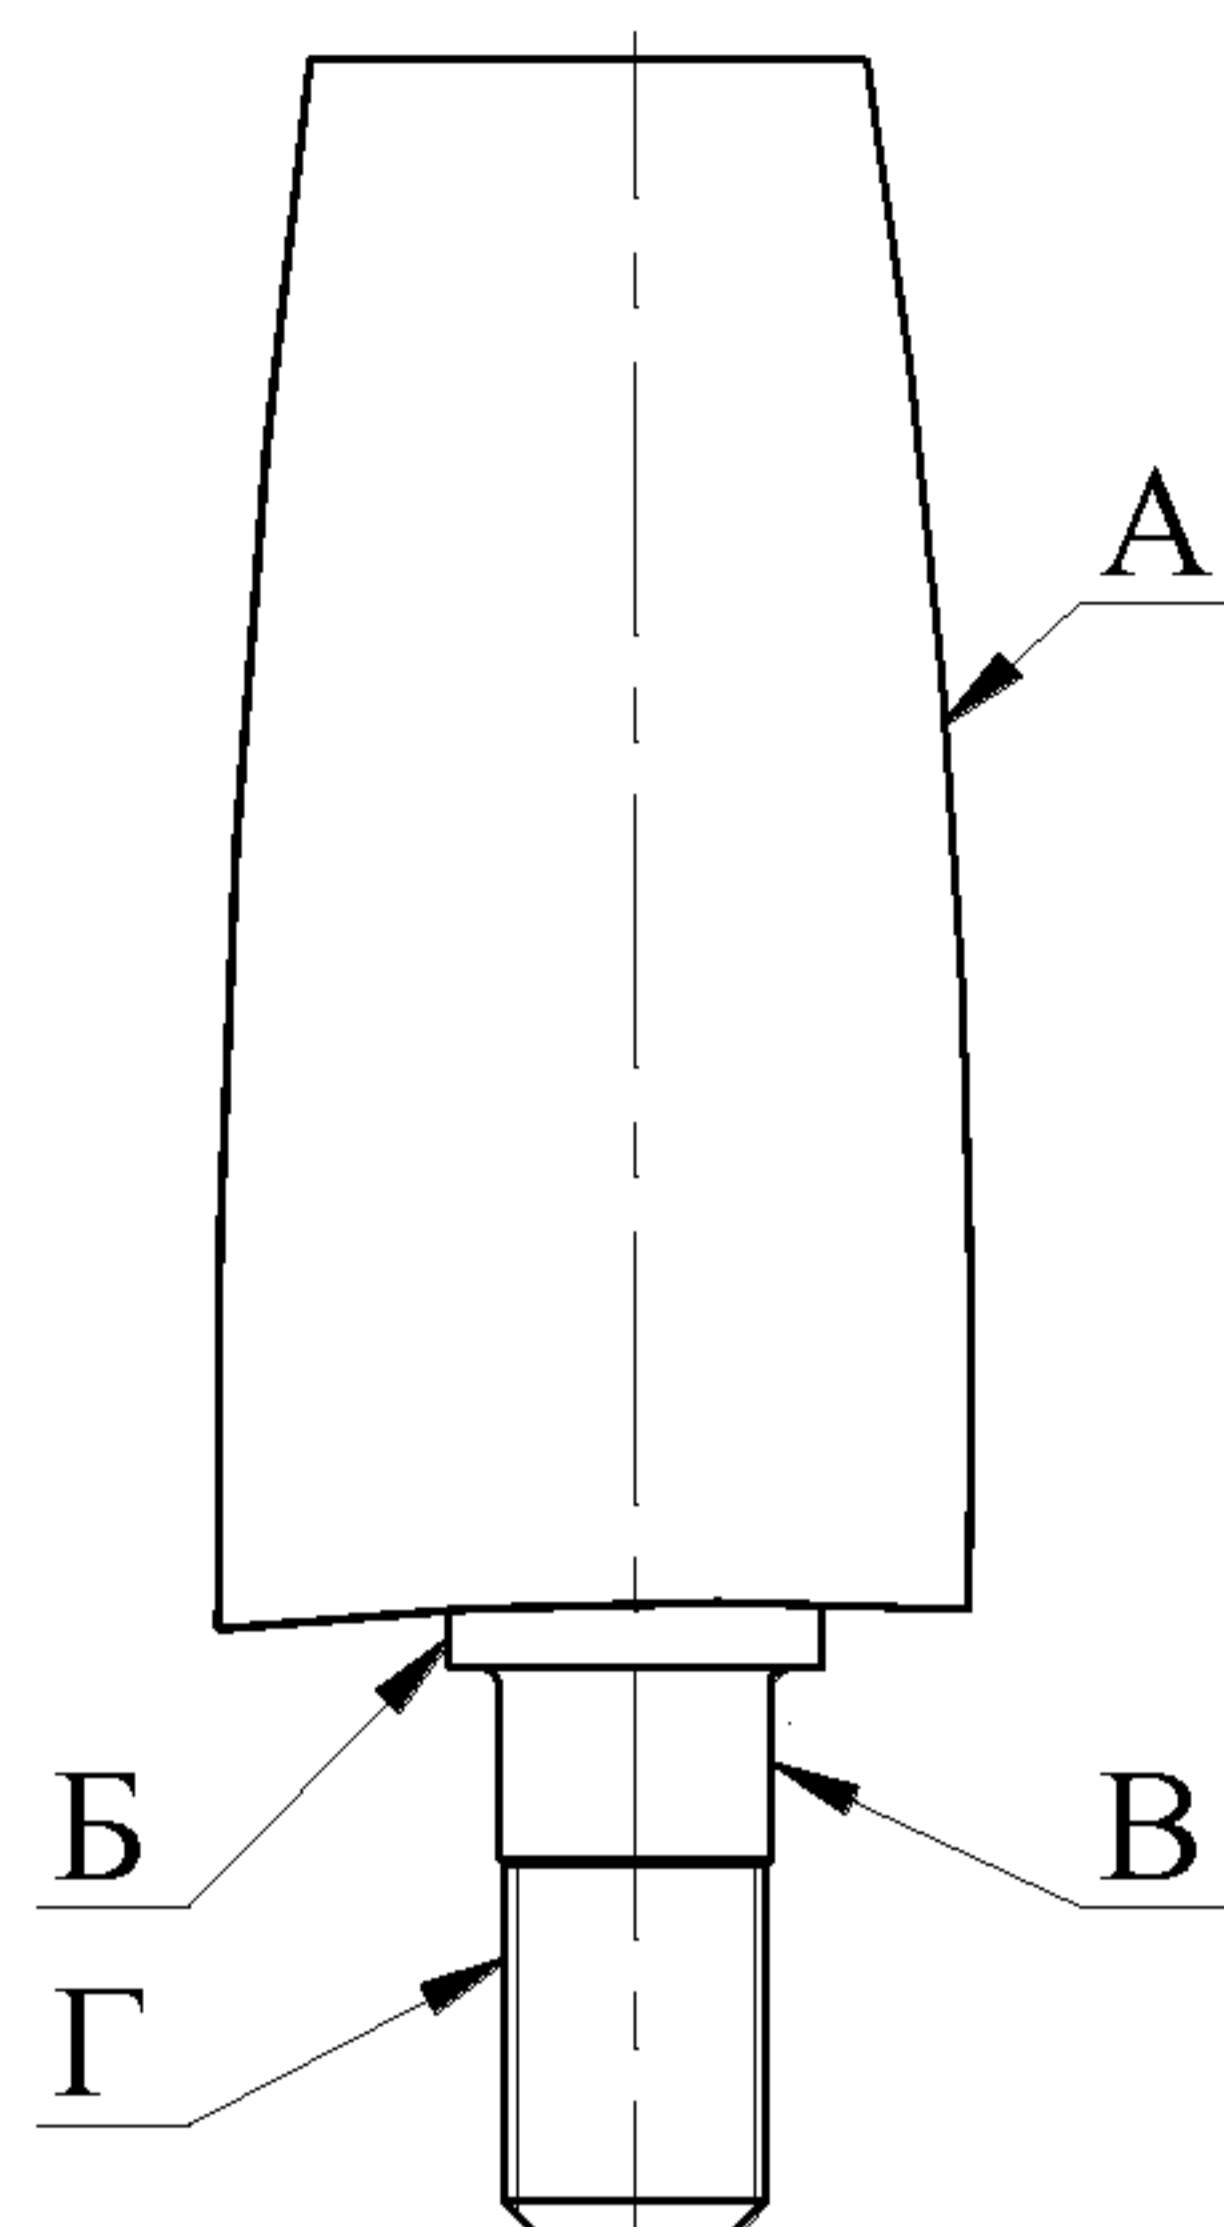

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	"Следы" модельного литья, поры, раковины, трещины, эрозионный износ, забоины и сколы.	ВК ТО ИК	Лупа Цветная дефектоскопия	Способ ремонта см. п. 7.10.4	Т.Т. см. п. 7.10.3
Б	Контактная коррозия	ВК ТО, ИК, Электро- индуктив- ная дефек- тоскопия.	Лупа. Дефектоскоп ДНМ-500, ДНМ-2000, ППД-1. Микрометр MRI 1000-0,01	1. Проточка. 2. Шлифовка. 3 Местная выборка	1. Допустимая шероховатость $Ra \leq 2,0$ мкм. 2. Допуск радиального бieniaия относительно оси вращения – 0,1 мм. 3. Допуск профиля продольного сечения – 0,03 мм.
В, Г	Трещины, подплавления, цвета побежалости	ВК ТО, ИК Дефектоскопия цветная. Дефектоскопия магнитопорошковая	Лупа	1. Зачистка. 2. Выборка. 3. Замена.	1. Допустимая шероховатость $Rz \leq 40$ мкм. 2. Допуск торцового бieniaия относительно оси вращения – 0,1 мм.

Карта дефектации и ремонта 11
Втулка вентилятора поз. 2 рисунка 7.4
Количество на изделие, шт. –2

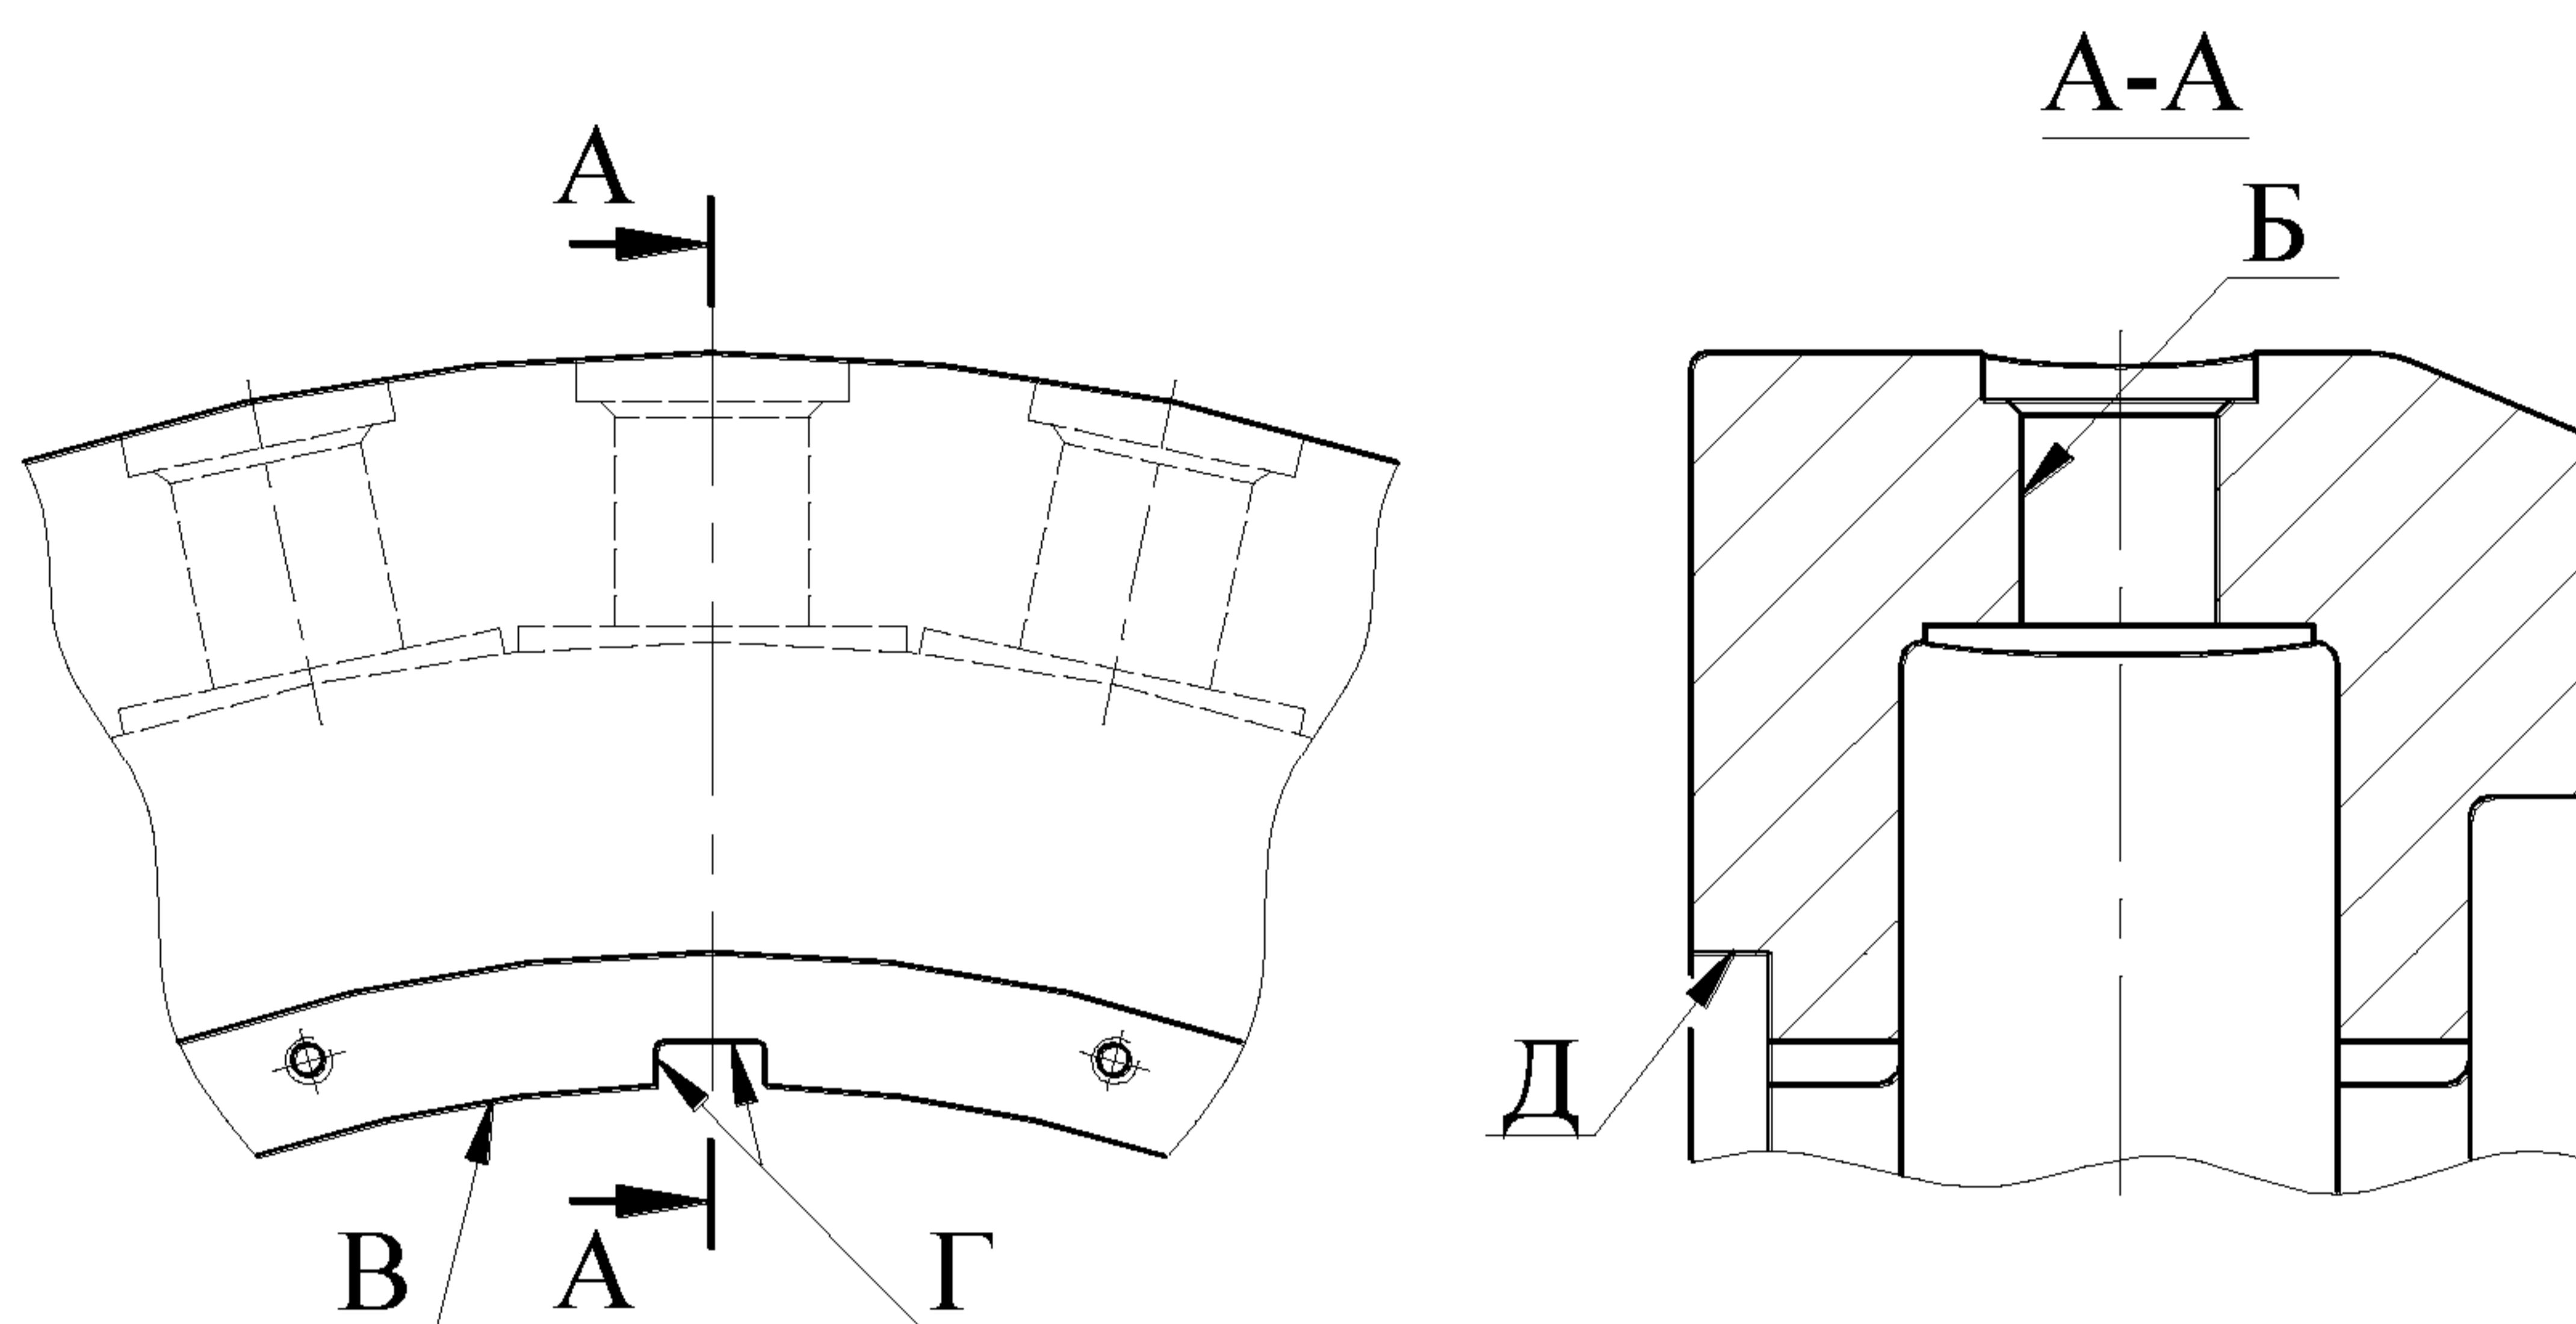

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
В,Г	Контактная коррозия	ВК ТО, ИК, Электроиндуктивная дефектоскопия.	Лупа. Дефектоскоп ДНМ–500, ДНМ–2000, ППД–1. Микрометр	1. Проточка. 2. Шлифовка. 3 Местная выборка	1. Допустимая шероховатость $Ra \leq 2,0$ мкм. 2. Допуск радиального биения относительно оси вращения – 0,1 мм. 3. Допуск профиля продольного сечения – 0,03 мм.
Д	Трещины, подплавления, цвета побежалости	ВК ТО, ИК Дефектоскопия цветная. Дефектоскопия магнитопорошковая	Лупа.	1. Зачистка. 2. Выборка. 3. Замена.	1. Допустимая шероховатость $Rz \leq 40$ мкм. 2. Допуск торцового биения относительно оси вращения – 0,1 мм.

7.10 Требования к отремонтированному вентилятору

- 7.10.1 Гайки корончатые не должны иметь трещин, должны быть затянуты до упора и застопорены шплинтами.
- 7.10.2 Натяг ступицы вентилятора на вал ротора в соответствии с табл. 7.5.
- 7.10.3 Лопатки центробежных вентиляторов не должны иметь трещин, раковин и замятий.
- 7.10.4 На лопатках не допускаются следующие дефекты:

- "следы" от моделей или местные незаполнения контура более 2 мм и единичные наплывы металла высотой более 2 мм на необрабатываемых частях лопаток;
- одиночные поры и раковины диаметром и глубиной более 2 мм и сосредоточенные поры и раковины диаметром и глубиной более 1 мм на необрабатываемых частях лопаток;
- трещины и неслитины, распространяющиеся в глубь металла, в основном в местах перехода пера в основание лопатки;
- следы эрозионного износа игольчатой формы на набегающей кромке пера от воздействия паров и капель влаги и масла;
- механические забоины и сколы по кромке пера, превышающие 3 мм в глубину тела пера, а также деформации перьев лопаток, нанесенные посторонним предметом.

7.10.5 С помощью шлифовального круга удаляются дефекты, указанные в п. 7.10.4 настоящего Стандарта.

Выборки металла должны иметь плавный переход к основной поверхности, радиус перехода должен быть не менее 8 мм.

Наибольшая допустимая глубина выборок металла на рабочей поверхности лопаток (включая и место перехода пера в основание) в направлении, нормальном к поверхности, не должна превышать 6 мм. При этом местное утончение пера лопатки не должно превышать половины его толщины, указанной на чертеже, а общая площадь выбранного металла в любом сечении лопатки, параллельном ее основанию, не должна быть более 3 см².

Глубина выборок металла в основании лопатки и в местах перехода набегающей и сбегающей кромок пера в основание не должна превышать 8 мм.

Поверхности выбранных участков обрабатываются с чистотой поверхности 5-го класса ($R_z = 20$ мкм), после чего проводится цветная дефектоскопия.


7.11 Составные части уплотнения вала ротора

Дефектацию и ремонт составных частей уплотнения вала ротора необходимо проводить в соответствии с картой 12.


Карта дефектации и ремонта 12

Уплотнение вала ротора поз. 5 рисунка 5.1


Количество на изделие, шт. –4

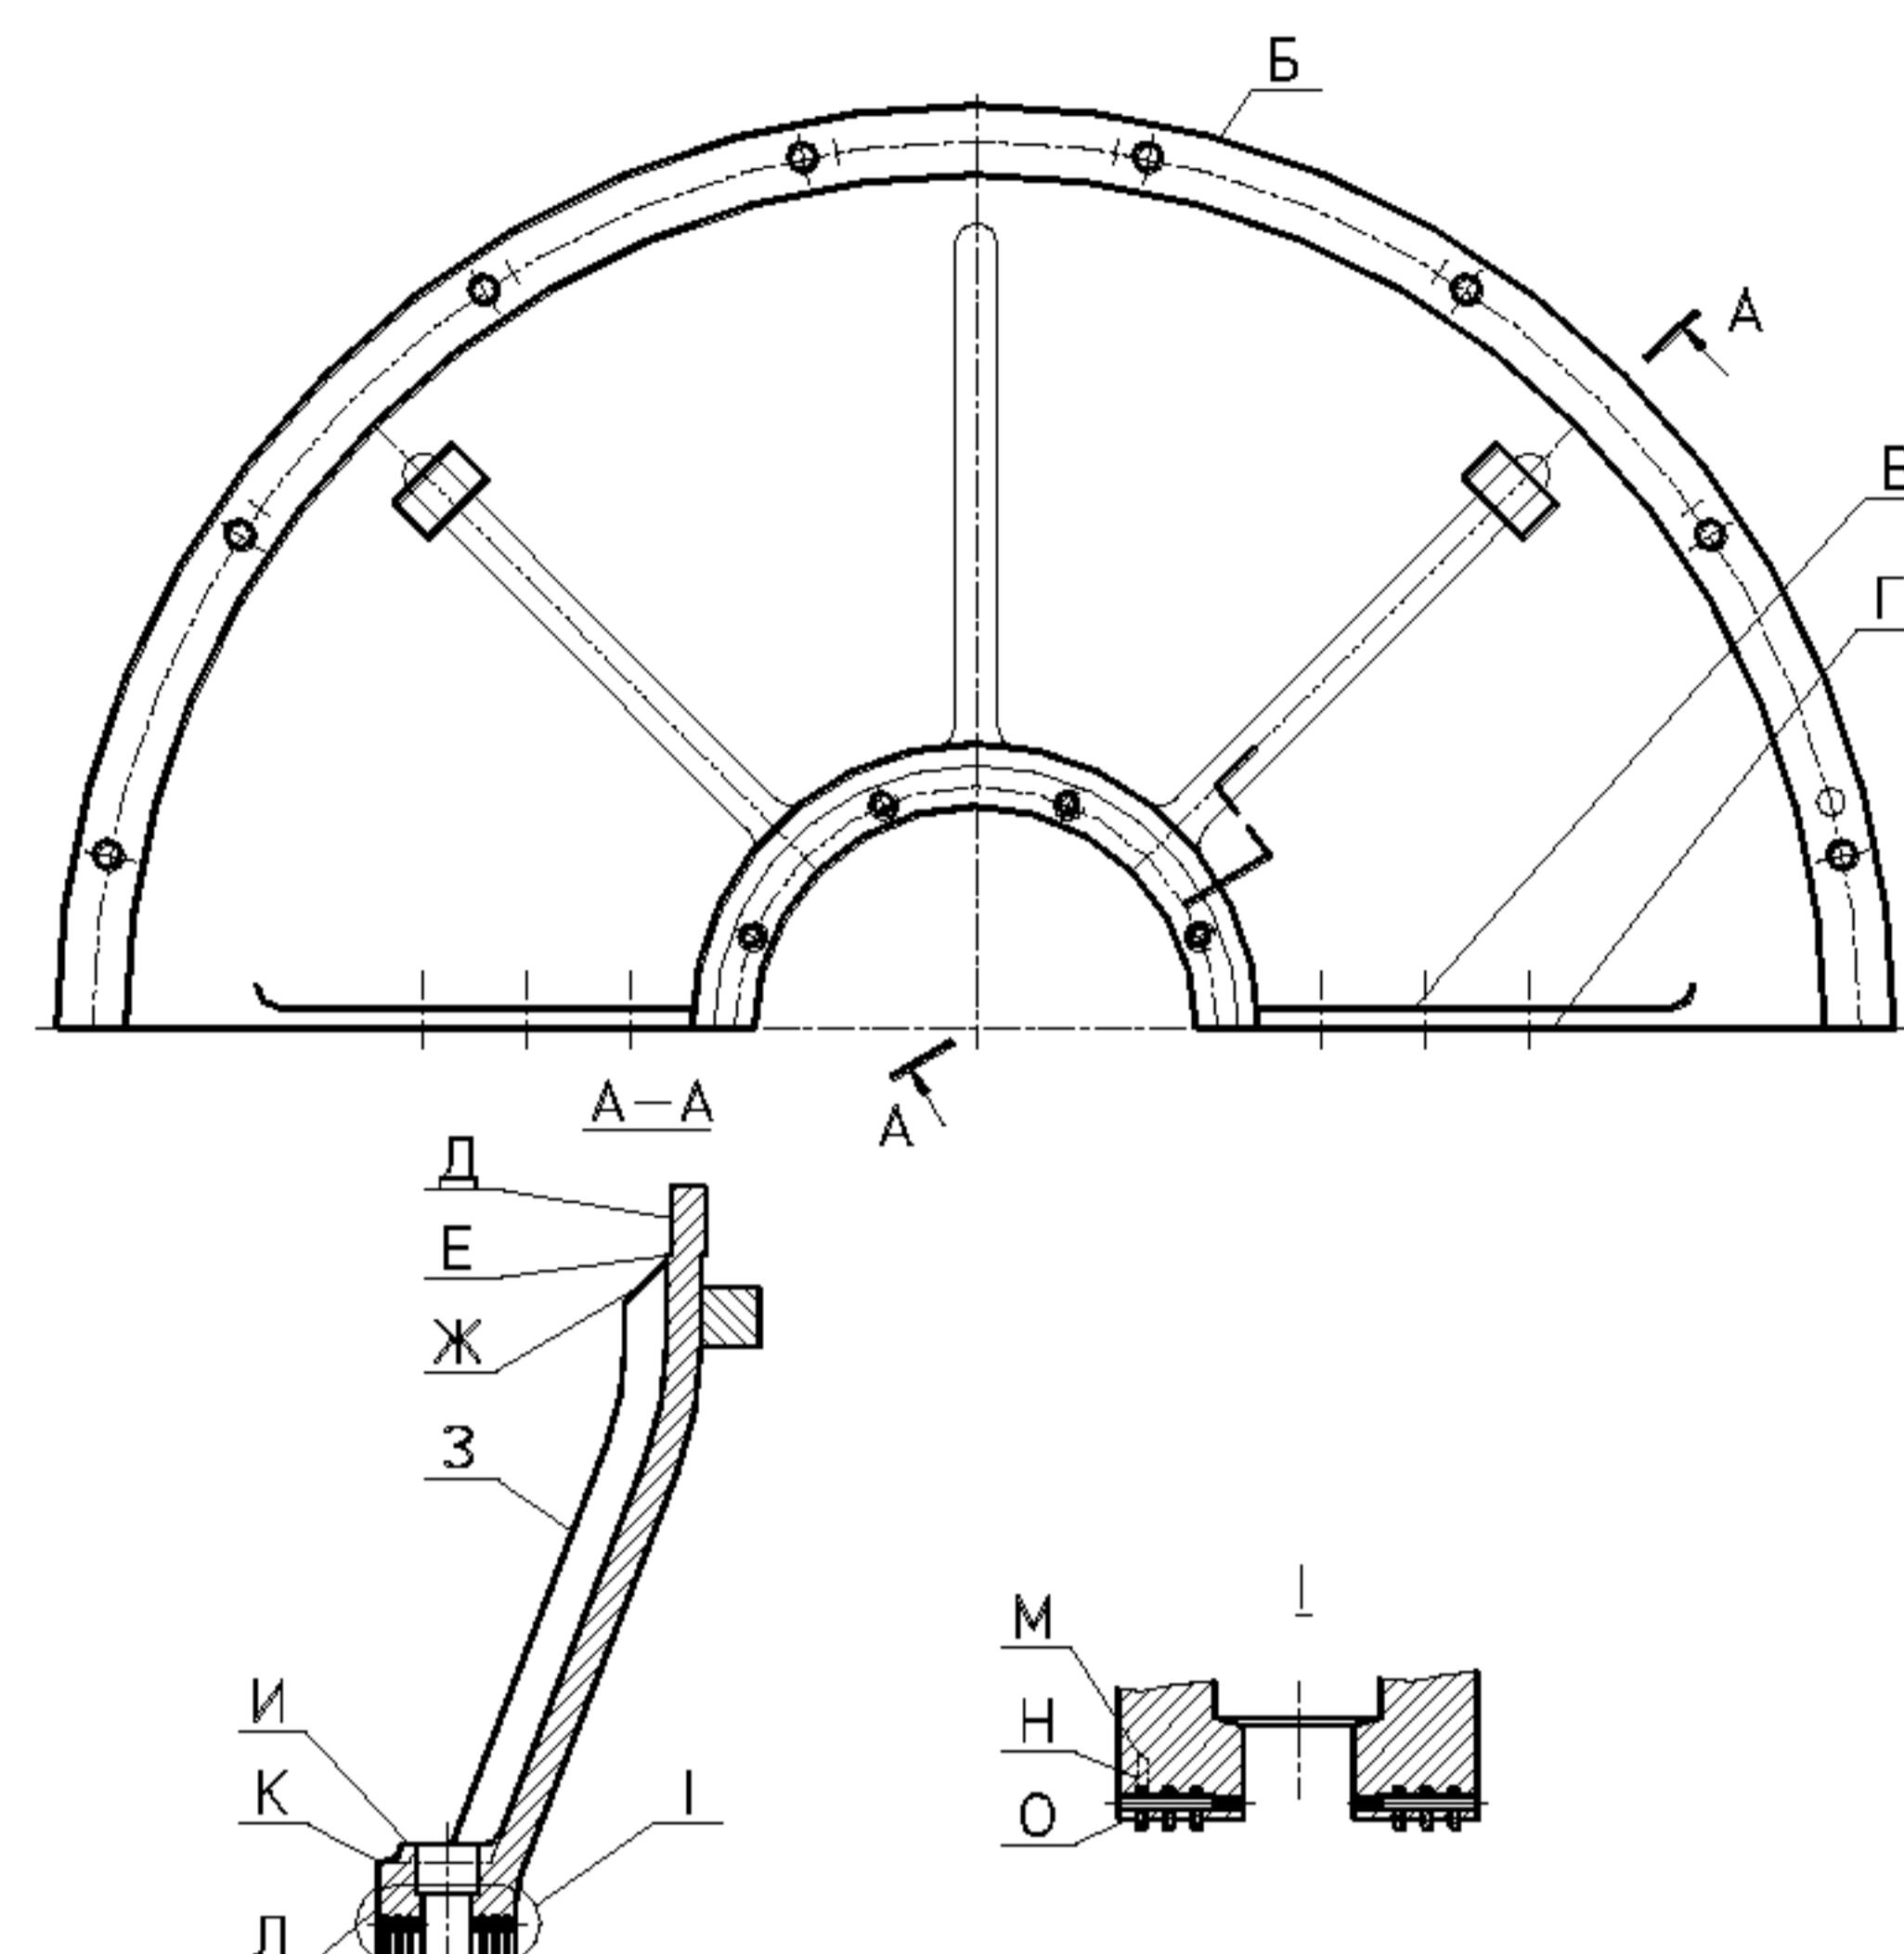

Уплотнение турбогенератора ТС–20

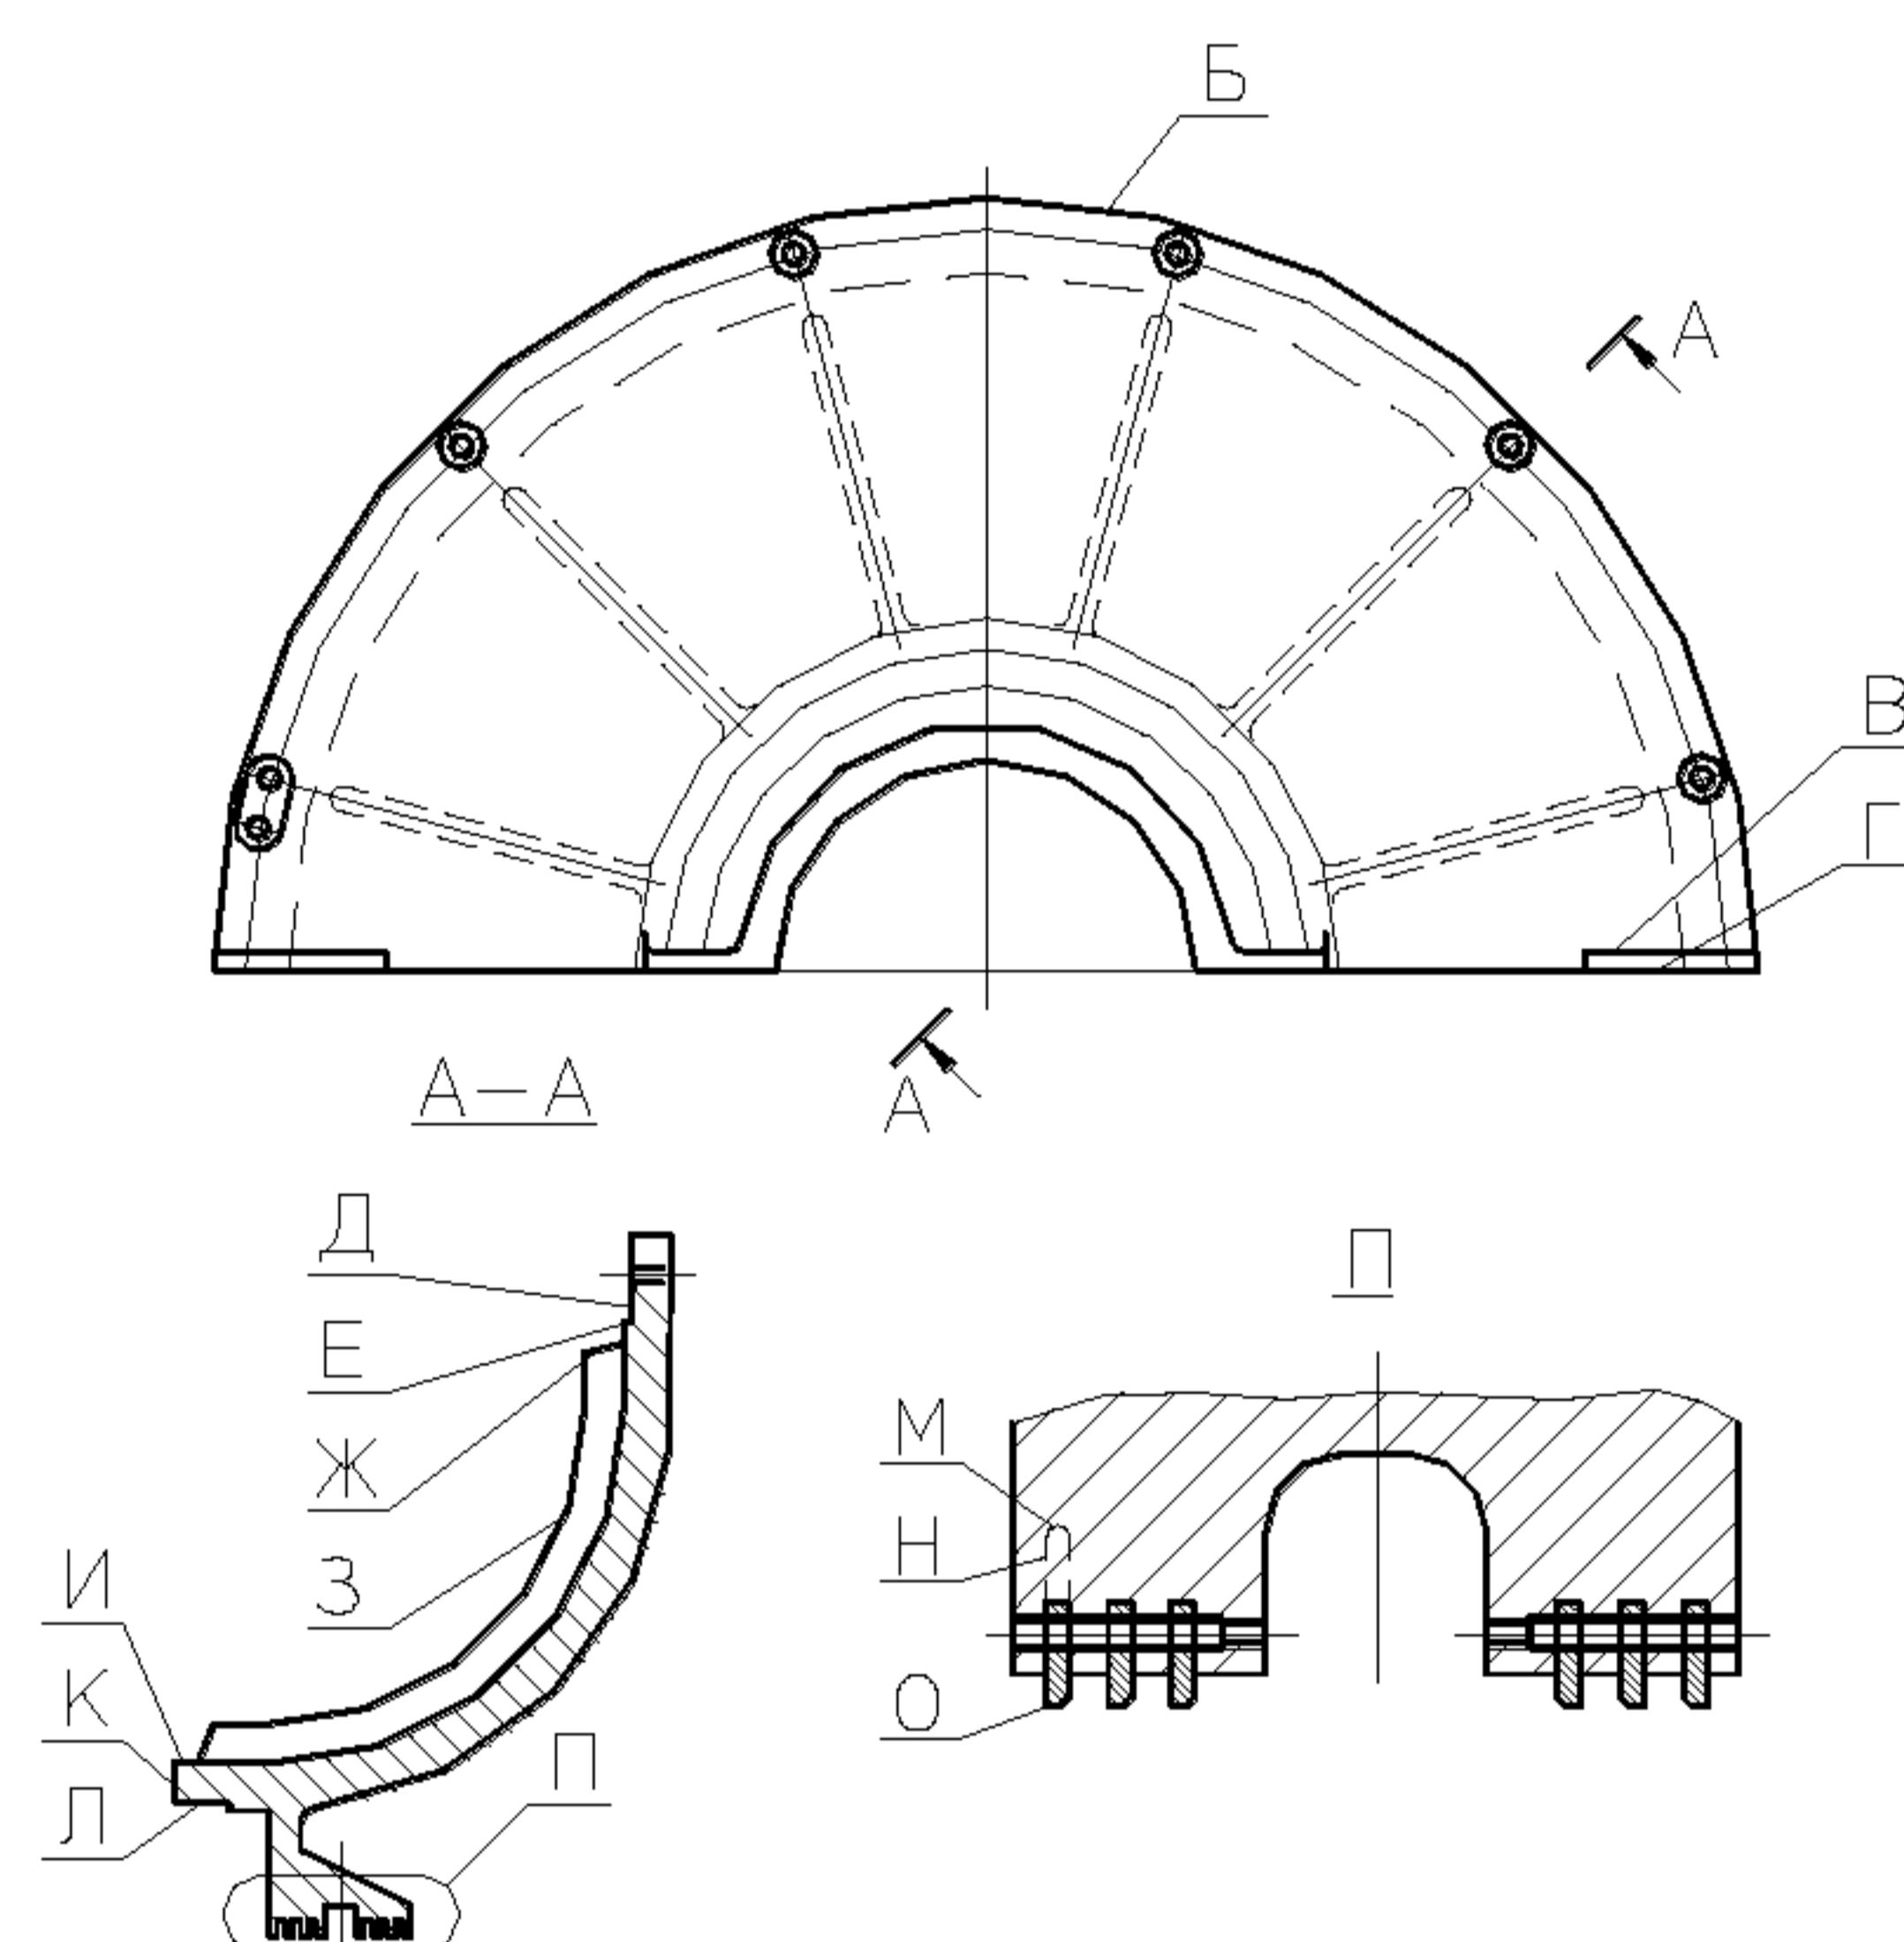

Уплотнение турбогенератора Т–25–2

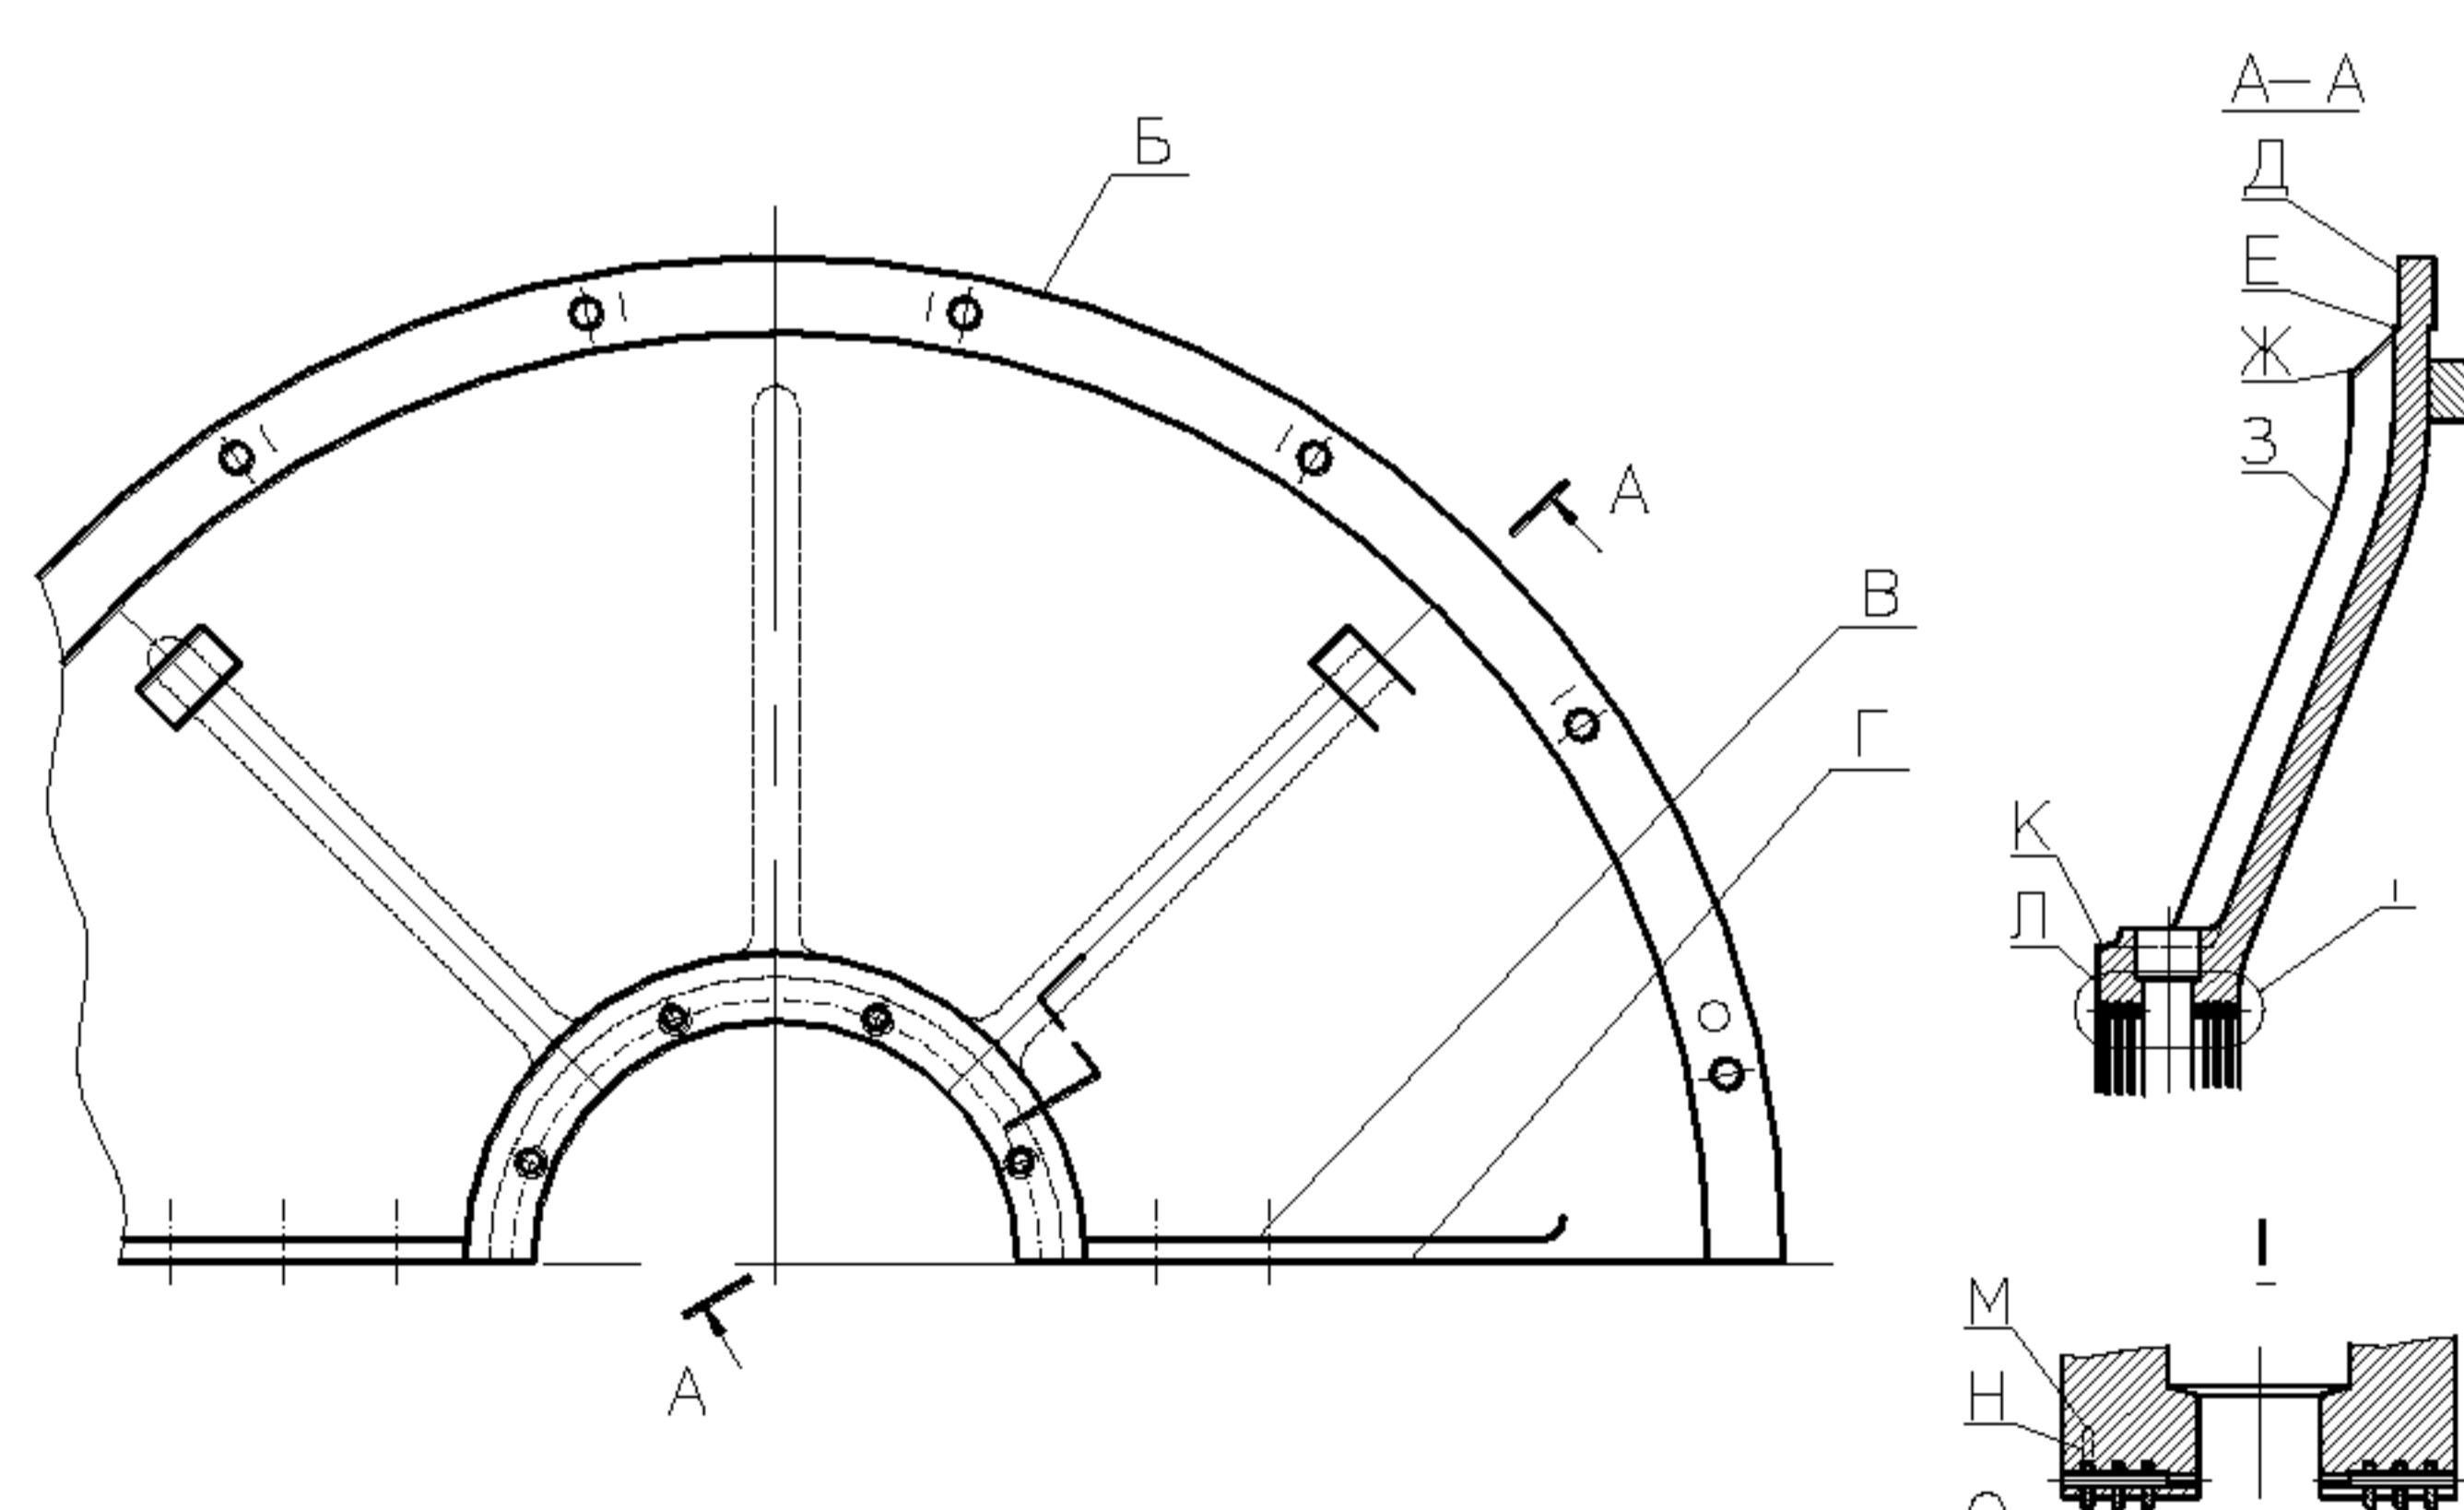


Уплотнение турбогенератора Т–32

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
Б	Вмятины, наклепы, трещины, сколы	ТО, ИК	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Местная выборка 2. Покрытие грунтовкой	1. Шероховатость поверхности не более $R_z = 32$ мкм 2. Покрытие грунтовкой ФЛ-03К коричневой У1, В3 по инструкции завода-изготовителя
В	Вмятины, наклепы, сколы, трещины	ТО, ИК	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	Местная выборка	Шероховатость поверхности не более $R_z = 32$ мкм
Г	Трещины, сколы, наклепы	ТО, ИК	Лупа Штангенциркуль Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	Местная выборка	1. Смещение от горизонтальной оси не более 0,5 мм 2. Шероховатость поверхности не более $R_z = 32$ мкм
Г	Неплотное прилегание поверхностей разъема	ТО, ИК	Лупа Линейка 300 Штангенциркуль Щупы. Набор № 2	Шабровка	1. В свободном состоянии (фланцы разъема не затянуты) щуп толщиной 0,03 мм не должен входить в разъем на глубину более 3 мм 2. После шабровки должно быть не менее десяти пятен касания на площади 25×25 мм
Д, Е, Ж, З, И, К, Л	Вмятины, сколы, наклепы.	ТО, ИК	Лупа Штангенциркуль Образцы шероховатости поверхности (рабочие).	1. Местная выборка. 2. Покрытие грунтовкой.	1. Шероховатость поверхности не более $R_z = 32$ мкм. 2. Покрытие грунтовкой ФЛ-03К коричневой У1, В3 по инструкции завода-изготовителя.
М, Н	Вмятины, сколы, трещины.	ТО, ИК	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие).	Зачистка.	1. Шероховатость поверхности не более $R_z = 32$ мкм.
О	Вмятины, трещины, сколы.	ТО, ИК	Штангенциркуль Образцы шероховатости поверхности (рабочие) Щупы. Набор № 2 Лупа.	1. Замена. 2. Зачистка.	1. Шероховатость поверхности не более $R_a = 2,5$ мкм. 2. Зазор между ножами и валом ротора должен быть в пределах 0,1-0,2 мм.

7.12 Составные части подшипника ротора, щёточно–контактного аппарата, концевых выводов и воздухоохладителей.

Дефектацию и ремонт подшипника ротора, щёточно – контактного аппарата, концевых выводов и воздухоохладителей необходимо проводить в соответствии с картами 13–19.

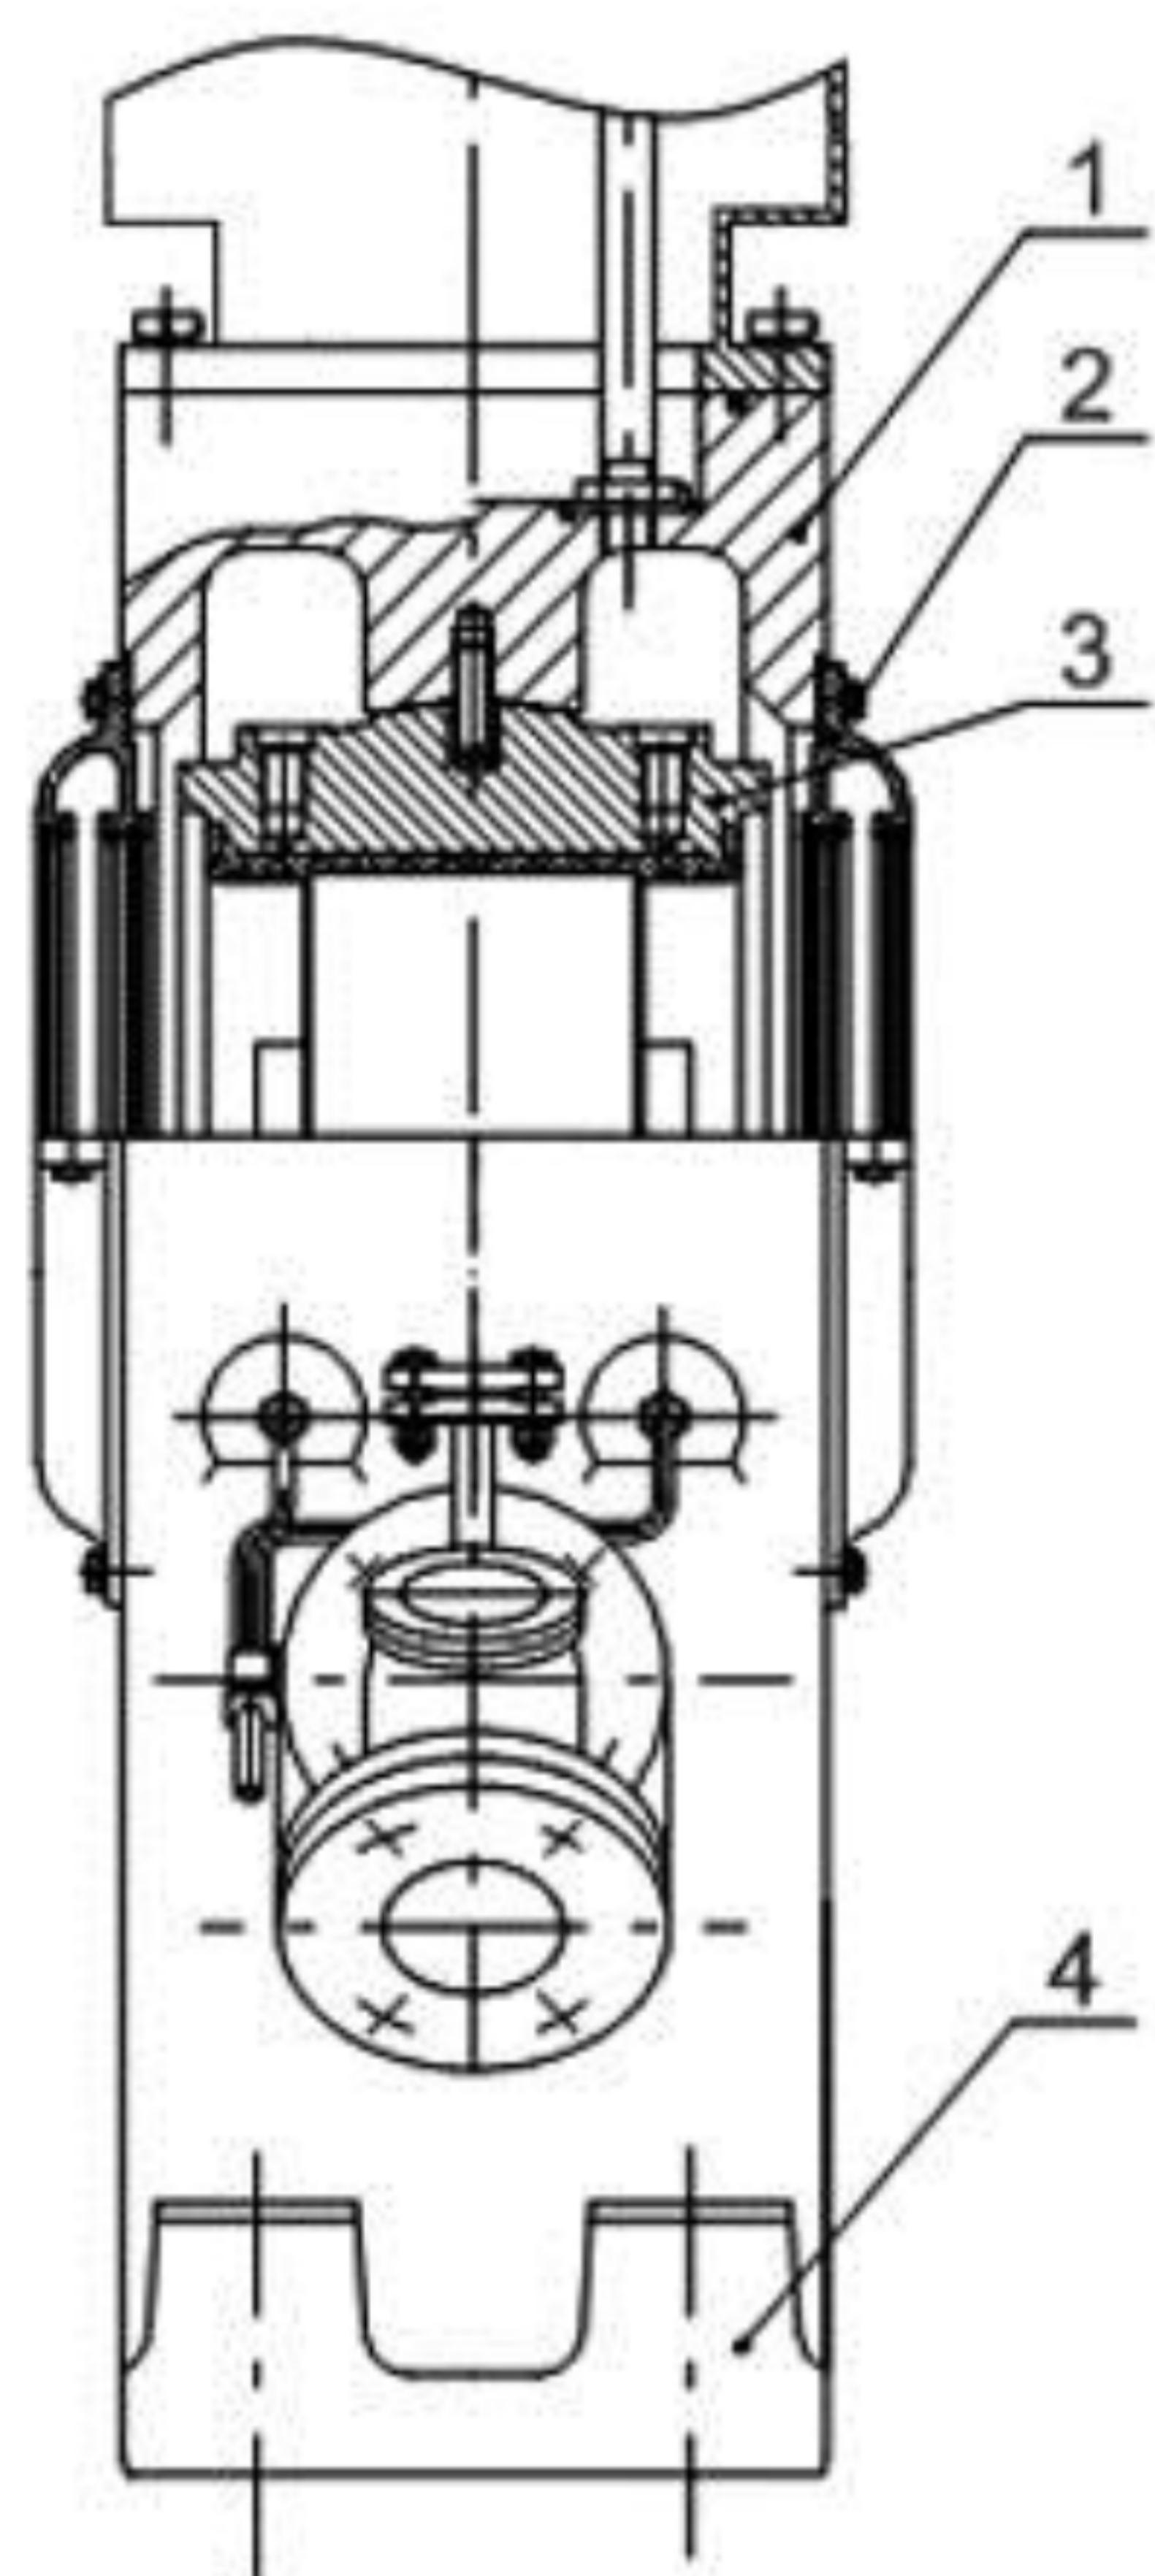


1 – крышка, 2 – маслоуловитель, 3 – вкладыш подшипника, 4 – стойка подшипника.

Рисунок 7.5 – Подшипник изолированный Т–25–2

Карта дефектации и ремонта 13


Крышка подшипника поз. 1 рисунка 7.5

Количество на изделие, шт. –2

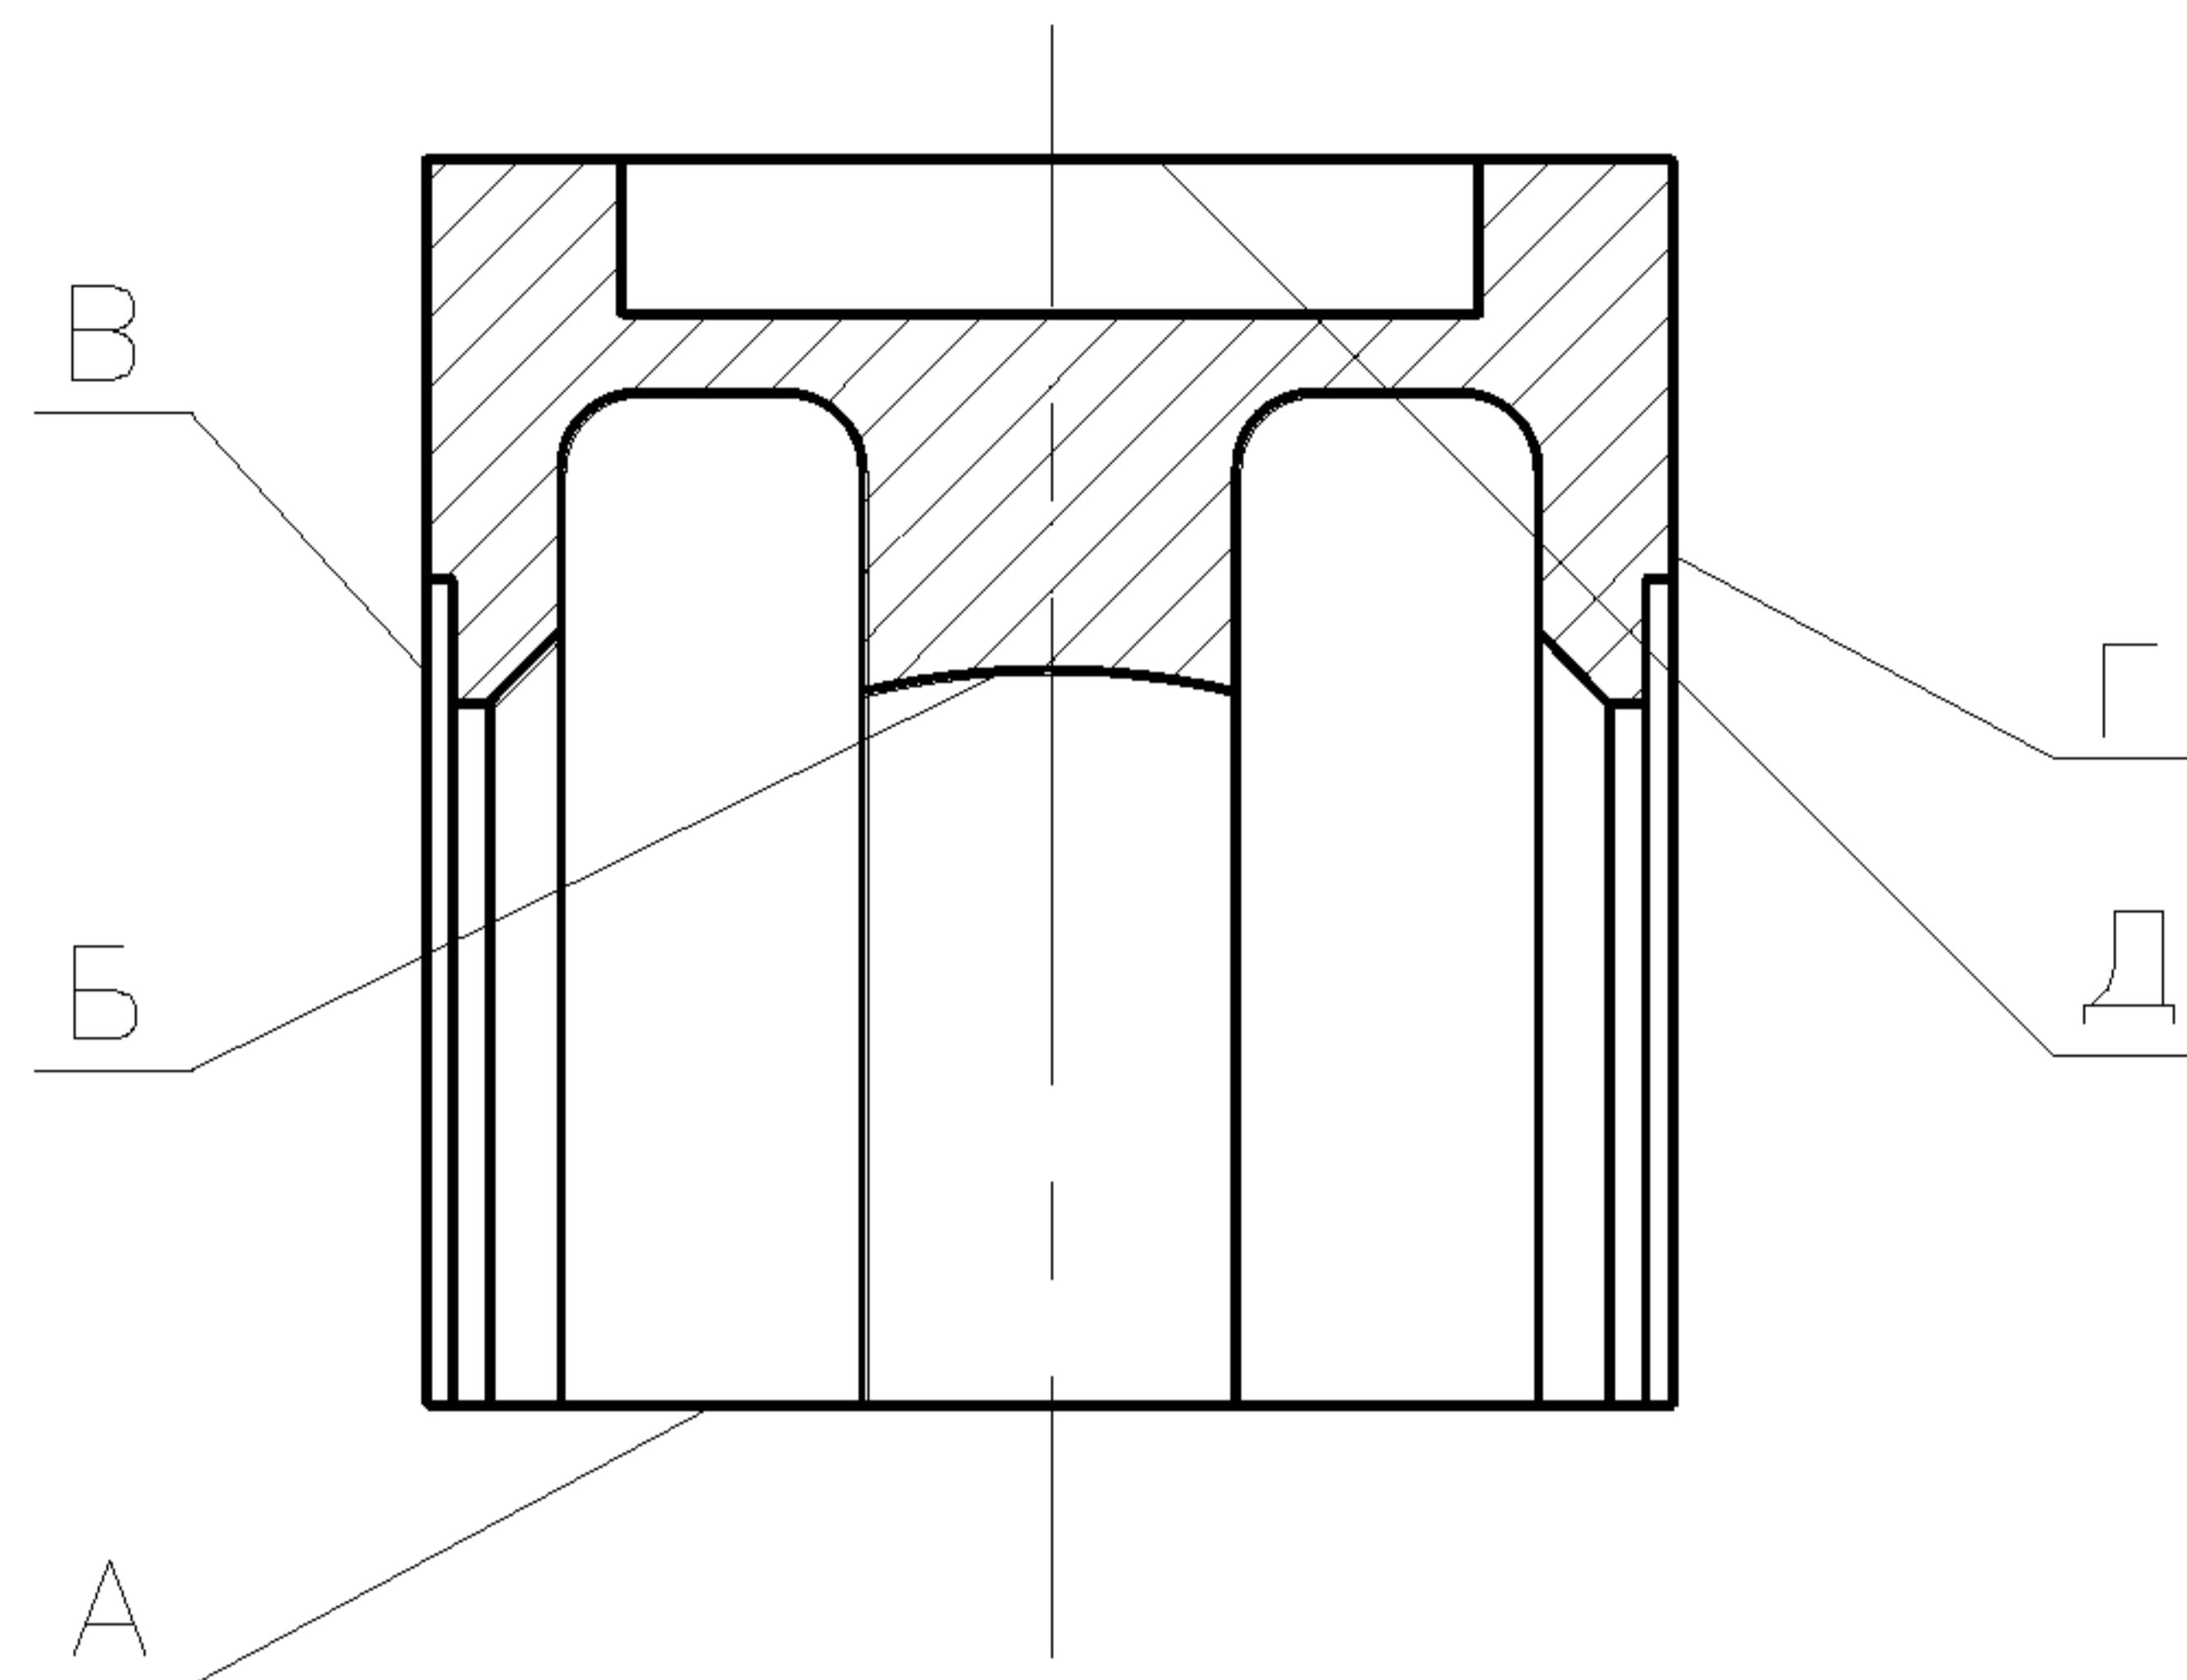

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	Риски, забоины	ТО, ИК, проверка прилегания на краску	Образцы шероховатости поверхности (рабочие) Лупа Штангенциркуль	1. Запиловка 2. Шабровка	1. Шероховатость поверхности $R_a = 1,0 \text{ мкм}$ 2. Допуск плоскости 0,1 мм на длине 1 000 мм 3. После шабровки должно быть не менее десяти пятен касания на площади $25 \times 25 \text{ мм}$
Б	Риски, забоины	ТО, ИК	Щупы. Набор № 2	1. Запиловка 2. Шабровка	1. Зазор между крышкой и вкладышем в соответствии с картой 11 2. Шероховатость поверхности не более $R_a = 2,0 \text{ мкм}$
В, Г, Д	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Запиловка 2. Шабровка	Шероховатость поверхности не более $R_z = 80 \text{ мкм}$

Карта дефектации и ремонта 14
Маслоуловитель поз. 2 рисунка 7.5
Количество на изделие, шт. –2

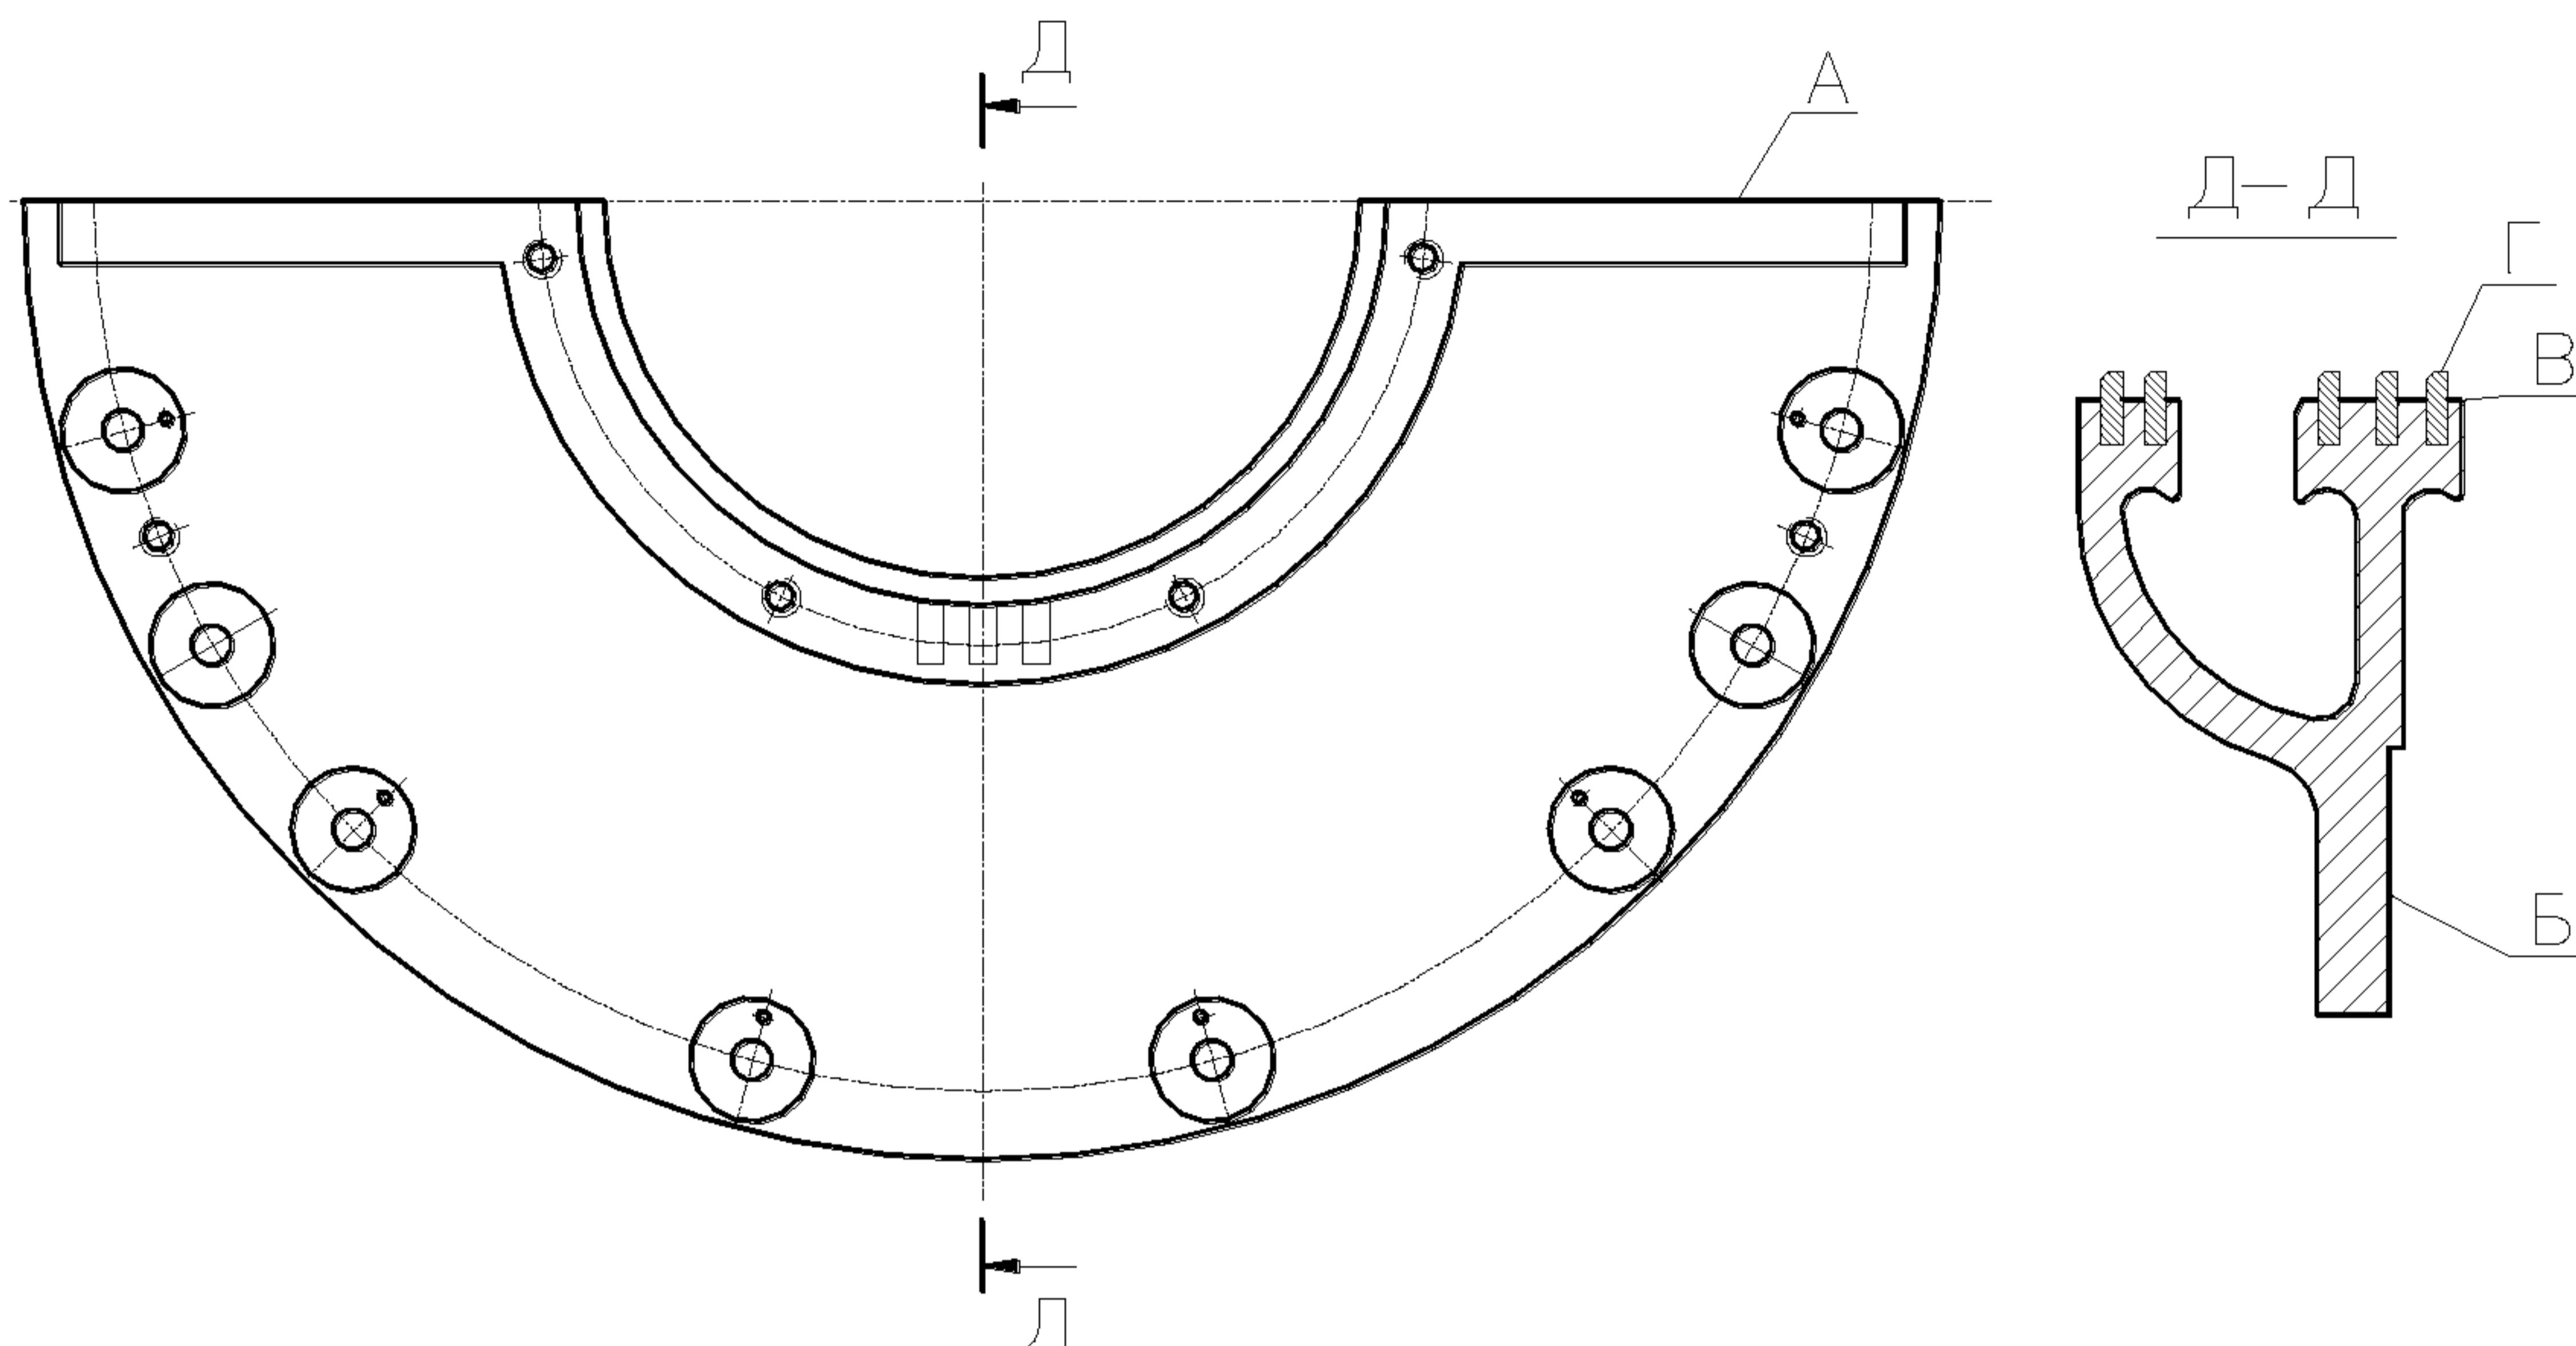


Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	Неплотное прилегание поверхностей разъема	ТО, ИК, проверка прилегания "на краску"	Лупа. Щупы. Набор № 2 Линейка-500 Штангенциркуль	Шабровка	1. В свободном состоянии (фланцы разъема не затянуты болтами) щуп толщиной 0,03 мм не должен входить в разъем на глубину более 3 мм 2. После шабровки должно быть не менее десяти пятен касания на площади 25×25 мм
Б	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа. Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Запиловка 2. Шабровка	Шероховатость поверхности не более $R_a = 0,63$ мкм
В	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа. Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Запиловка 2. Шабровка	Шероховатость поверхности не более $R_z = 32$ мкм
Г	Износ уплотняющих колец	ТО, ИК	Образцы шероховатости поверхности (рабочие) Щупы. Набор № 2 Скоба измерительная СИ-500	1. Замена	Шероховатость поверхности не более $R_z = 80$ мкм

Карта дефектации и ремонта 15

Вкладыш подшипника поз. 3 рисунка 7.5

Количество на изделие, шт. – 1

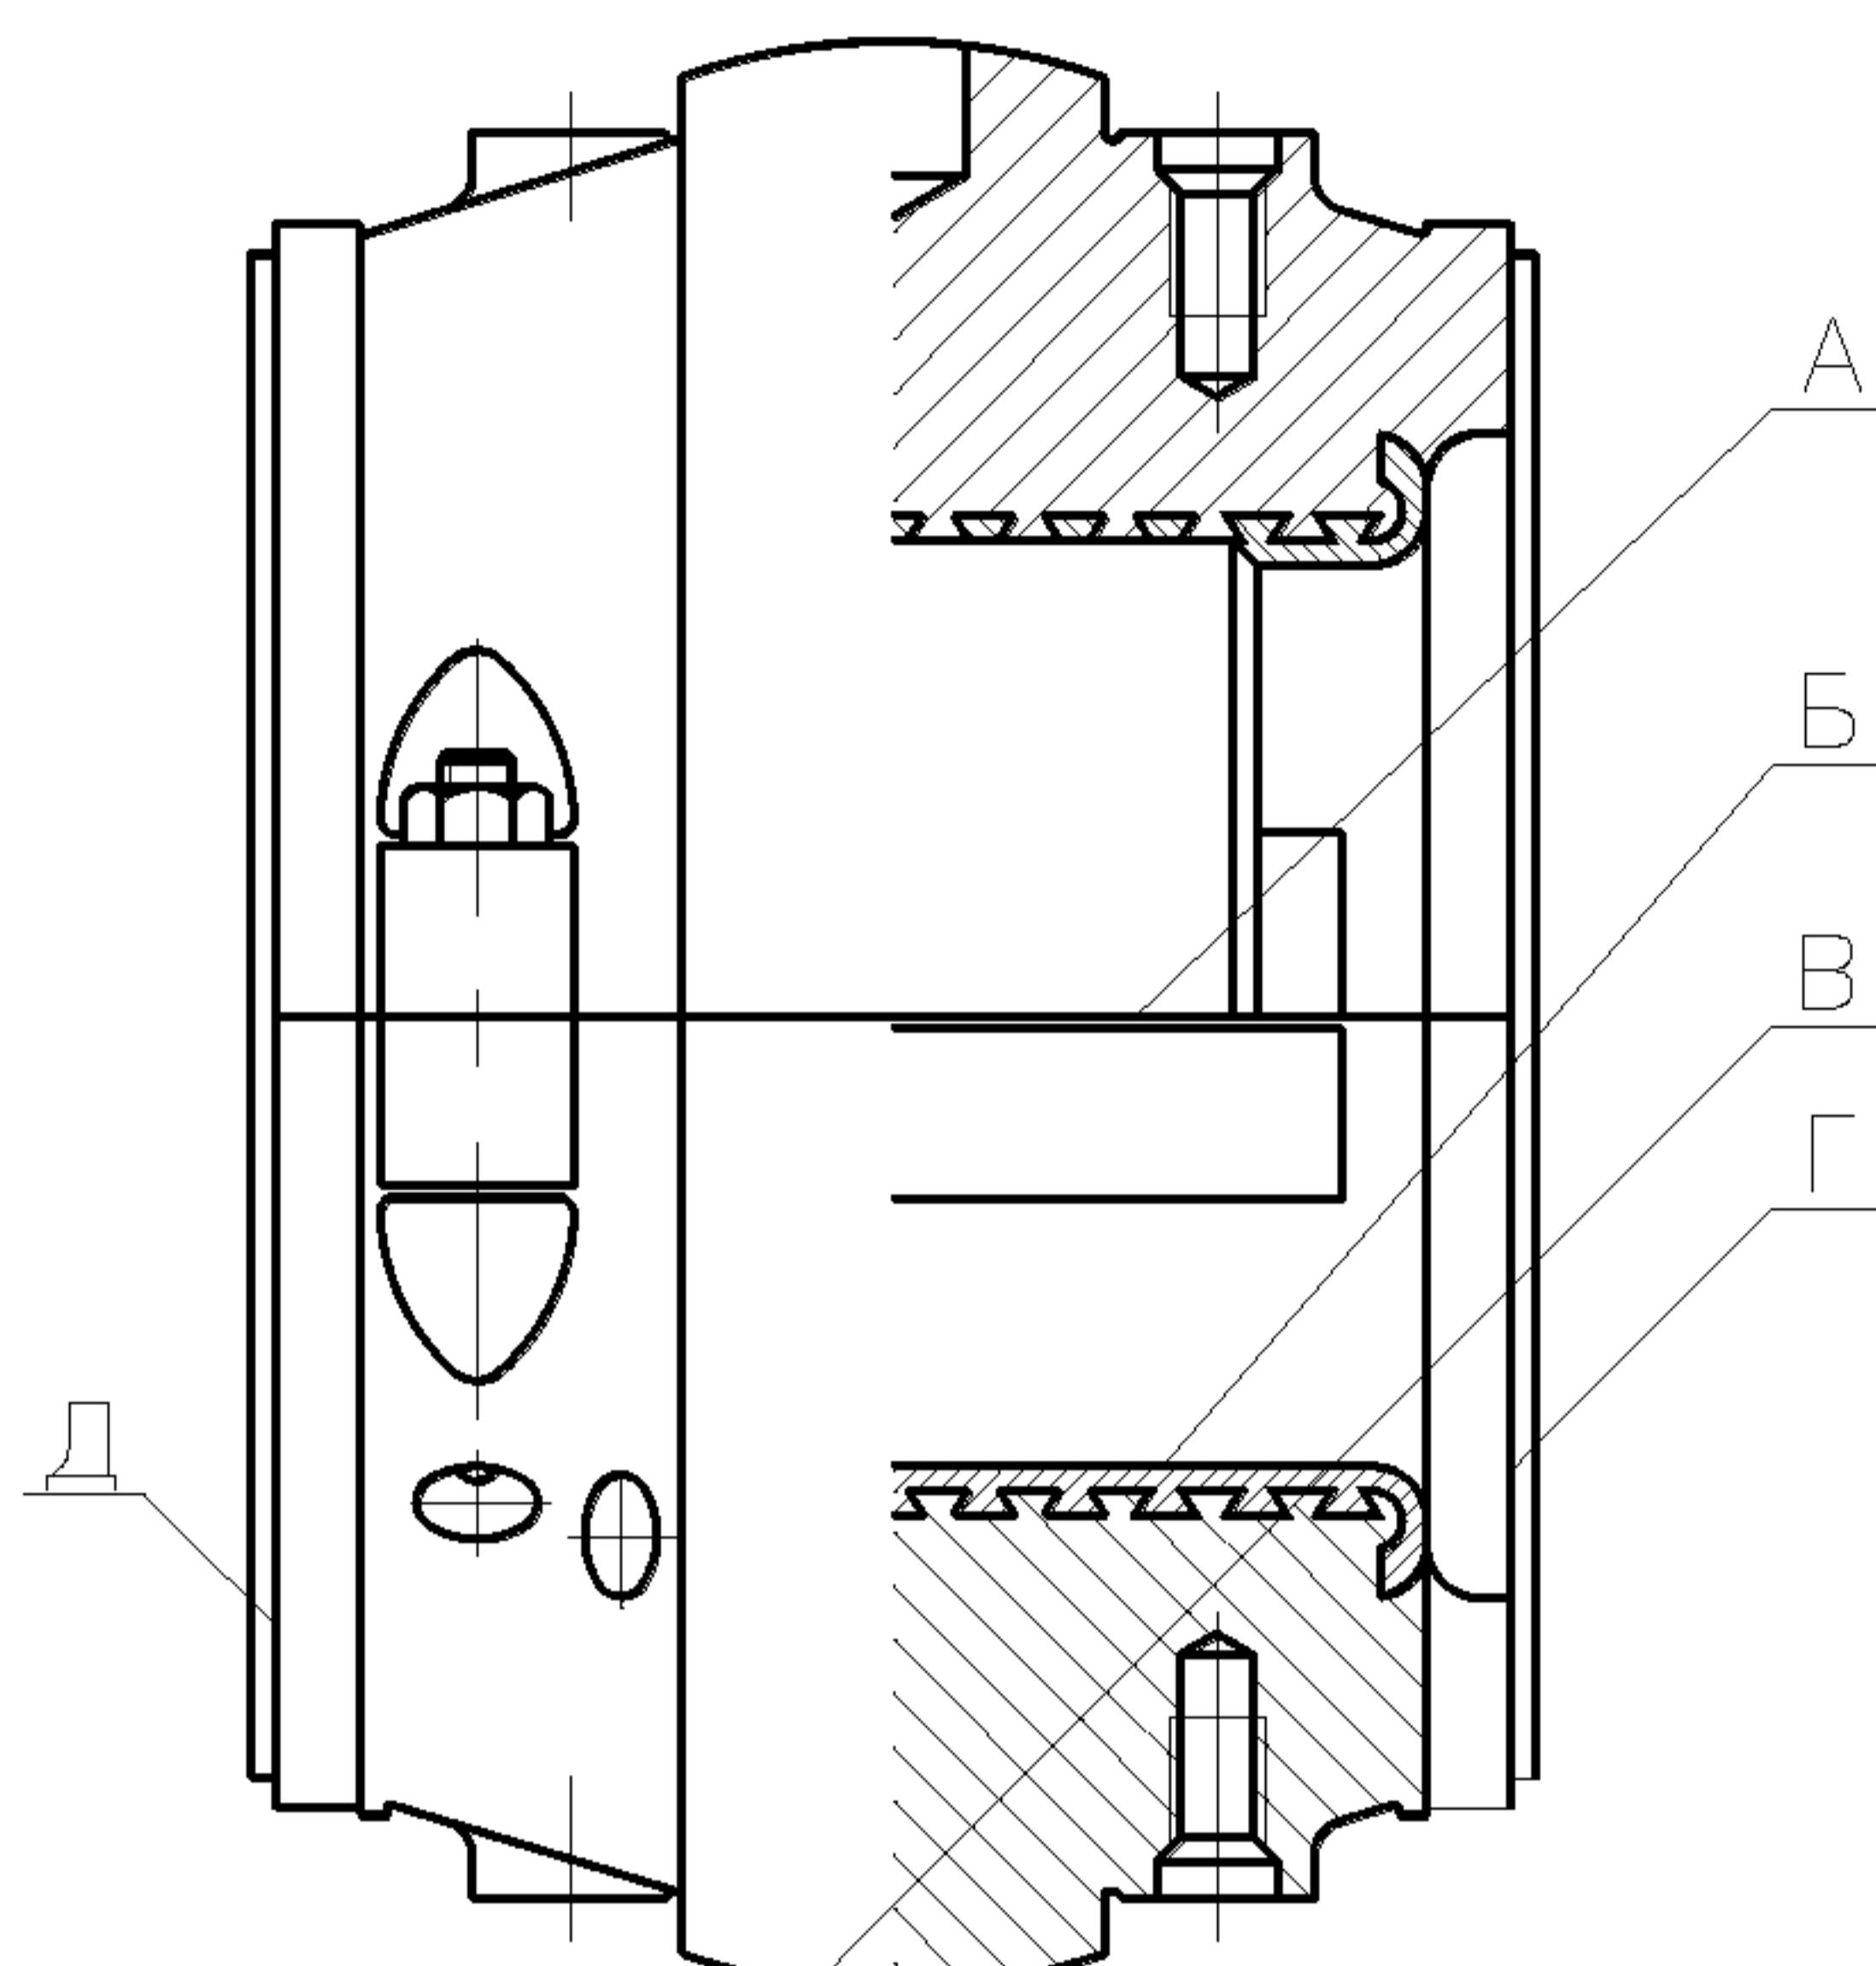


Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	Неплотное прилегание поверхностей разъема	ТО, ИК, проверка прилегания "на краску"	Лупа Линейка-300 Штангенциркуль Щупы. Набор № 2	Шабровка	1. В свободном состоянии (фланцы разъема не затянуты) щуп толщиной 0,03 мм не должен входить в разъем на глубину более 3 мм. 2. После шабровки должно быть не менее десяти пятен касания на площади 25×25 мм
B	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие) Профилометр мод. 296	1. Запиловка 2. Шабровка	Шероховатость поверхности не более $R_a = 2,0$ мкм
Б	Риски, забоины, оплавления, износ.	ТО, ИК	Лупа Нутромер НМ-500 Щупы. Набор № 2 Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Перезаливка баббитовой поверхности 2. Наплавка 3. Проточка 4. Шлифовка 5. Шабровка	1. Проточка баббитовой поверхности в соответствии с конструкторской документацией завода-изготовителя 2. Шероховатость поверхности не более $R_a = 1,0$ мкм

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
			чие) Профилометр мод. 296 Свинцовая скрутка		3. При шабровке выдер- живать зазоры, указан- ные на карте 11
В	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Образцы шеро- ховатости по- верхности (рабо- чие)	1. Запиловка 2. Шабровка	Шероховатость поверх- ности не более $R_a = 1,0$ мкм
Г	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Образцы шеро- ховатости по- верхности (рабо- чие)	1. Запиловка 2. Шабровка	Шероховатость поверх- ности не более $R_a = 2,0$ мкм
Д	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Образцы шеро- ховатости по- верхности (рабо- чие)	1. Запиловка 2. Шабровка	Шероховатость поверх- ности не более $R_z = 32$ мкм

Карта дефектации и ремонта 16

Стойк подшипника поз. 4 рисунка 7.5

Количество на изделие, шт. – 1

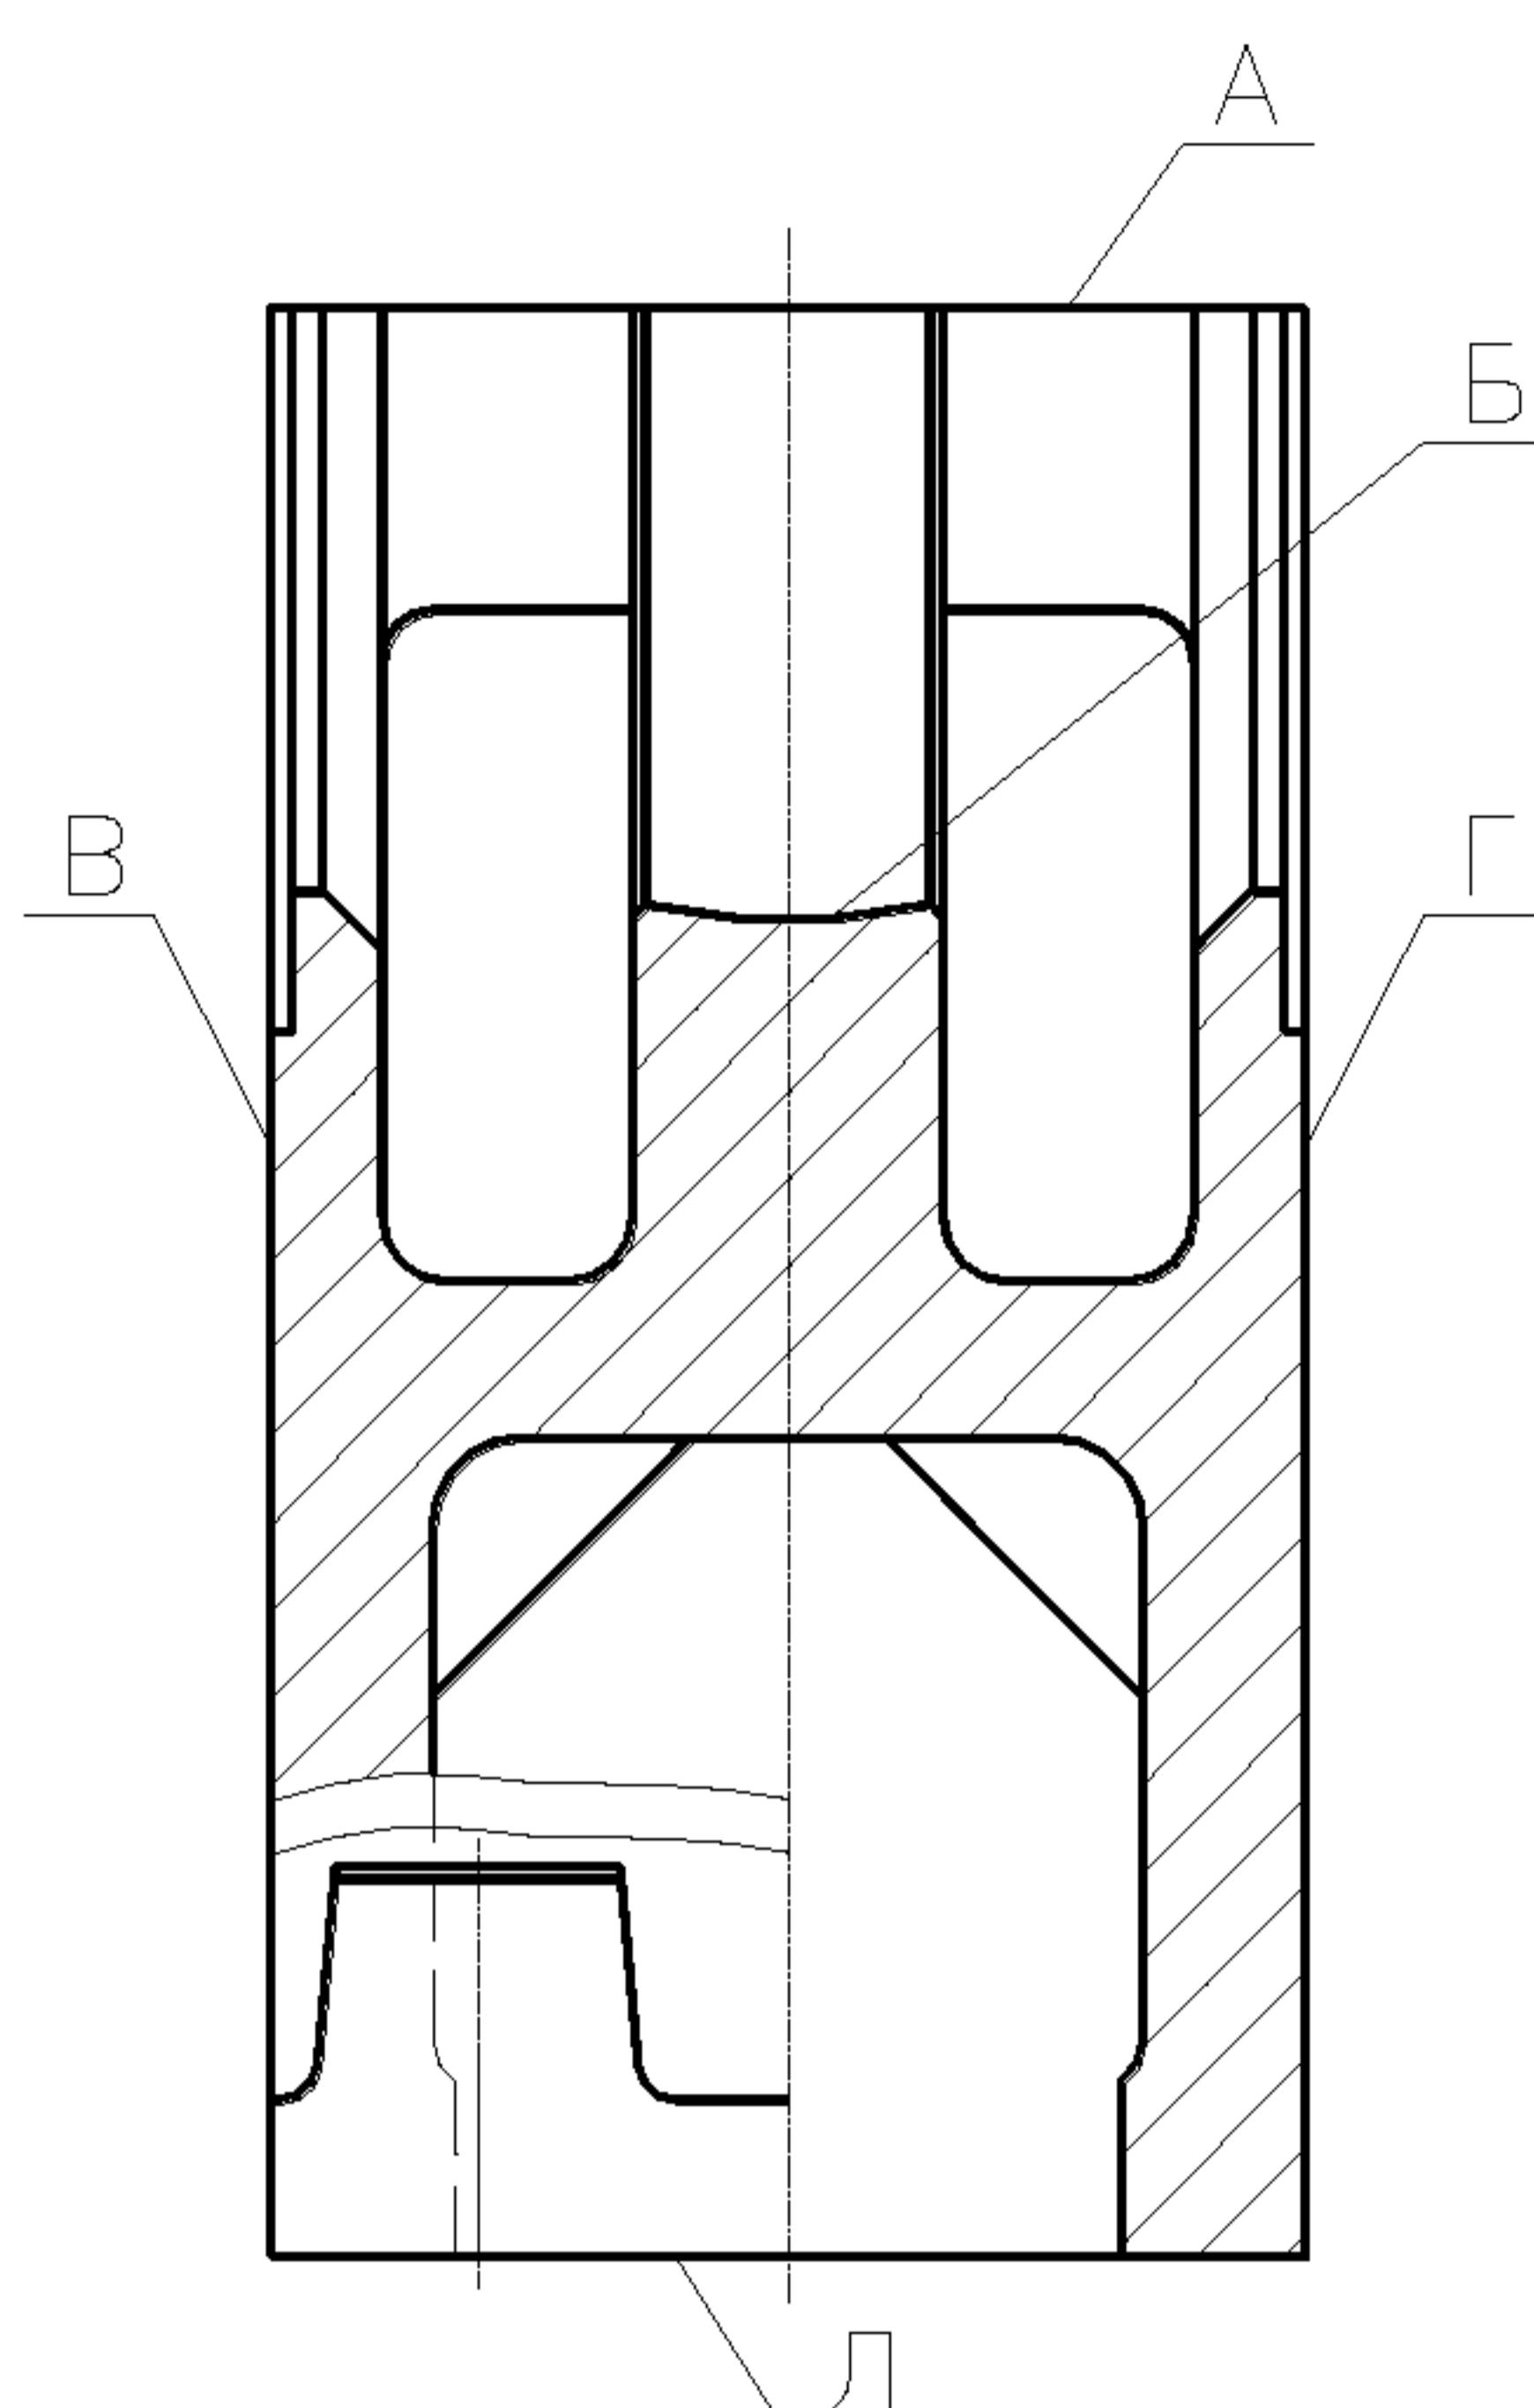

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	Риски, забоины	ТО, ИК, проверка прилегания на краску	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие) Штангенциркуль	1. Запиловка 2. Шабровка	1. Шероховатость поверхности $R_a = 2,0 \text{ мкм}$ 2. Допуск плоскостности поверхности 0,1 мм на длине 1 000 мм 3. После шабровки должно быть не менее десяти пятен касания на площади $25 \times 25 \text{ мм}$
Б	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие) Профилометр мод. 296 Щупы. Набор № 2	1. Запиловка 2. Шабровка	Зазор между стойком и вкладышем в соответствии с картой 11 Шероховатость поверхности $R_a = 1,0 \text{ мкм}$
В, Г	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие)	1. Запиловка 2. Шабровка	Шероховатость поверхности $R_z = 32 \text{ мкм}$
Д	Риски, забоины	ТО, ИК	Лупа Образцы шероховатости поверхности (рабочие) Штангенциркуль	1. Запиловка 2. Шабровка	1. Шероховатость поверхности $R_z = 32 \text{ мкм}$ 2. Допуск плоскостности поверхности 0,2 мм на длине 1 000 мм

7.13 Требования к отремонтированному подшипнику.

7.13.1 Технические требования на зазоры, натяги и смещения между сопрягаемыми поверхностями составных частей подшипника и маслозащитных устройств, а также прилегание между ними должны соответствовать требованиям конструкторской документации.

7.13.2 Механические повреждения, расслаивания, набухания и подгары изоляционных деталей подшипника не допускаются.

7.13.3 Ослабленное крепление маслозащитных колец и маслозащитных устройств не допускается.

7.13.4 Трешины и непровары в корпусе подшипника и маслопроводах не допускаются.


7.13.5 Плоскости разъемов маслозащитных устройств должны совпадать с плоскостью разъема корпуса подшипника.

7.13.6 Сопротивление изоляции, измеренное относительно фундаментной плиты, при полностью собранных маслопроводах при отсутствии контакта между подшипником и шейкой вала ротора должно быть не менее 1 МОм в соответствии с СО 34.45–51.300–97 [1].

Карта дефектации и ремонта 17

Траверса поз. 7 рисунка 5.1

Количество на изделие, шт. – 1

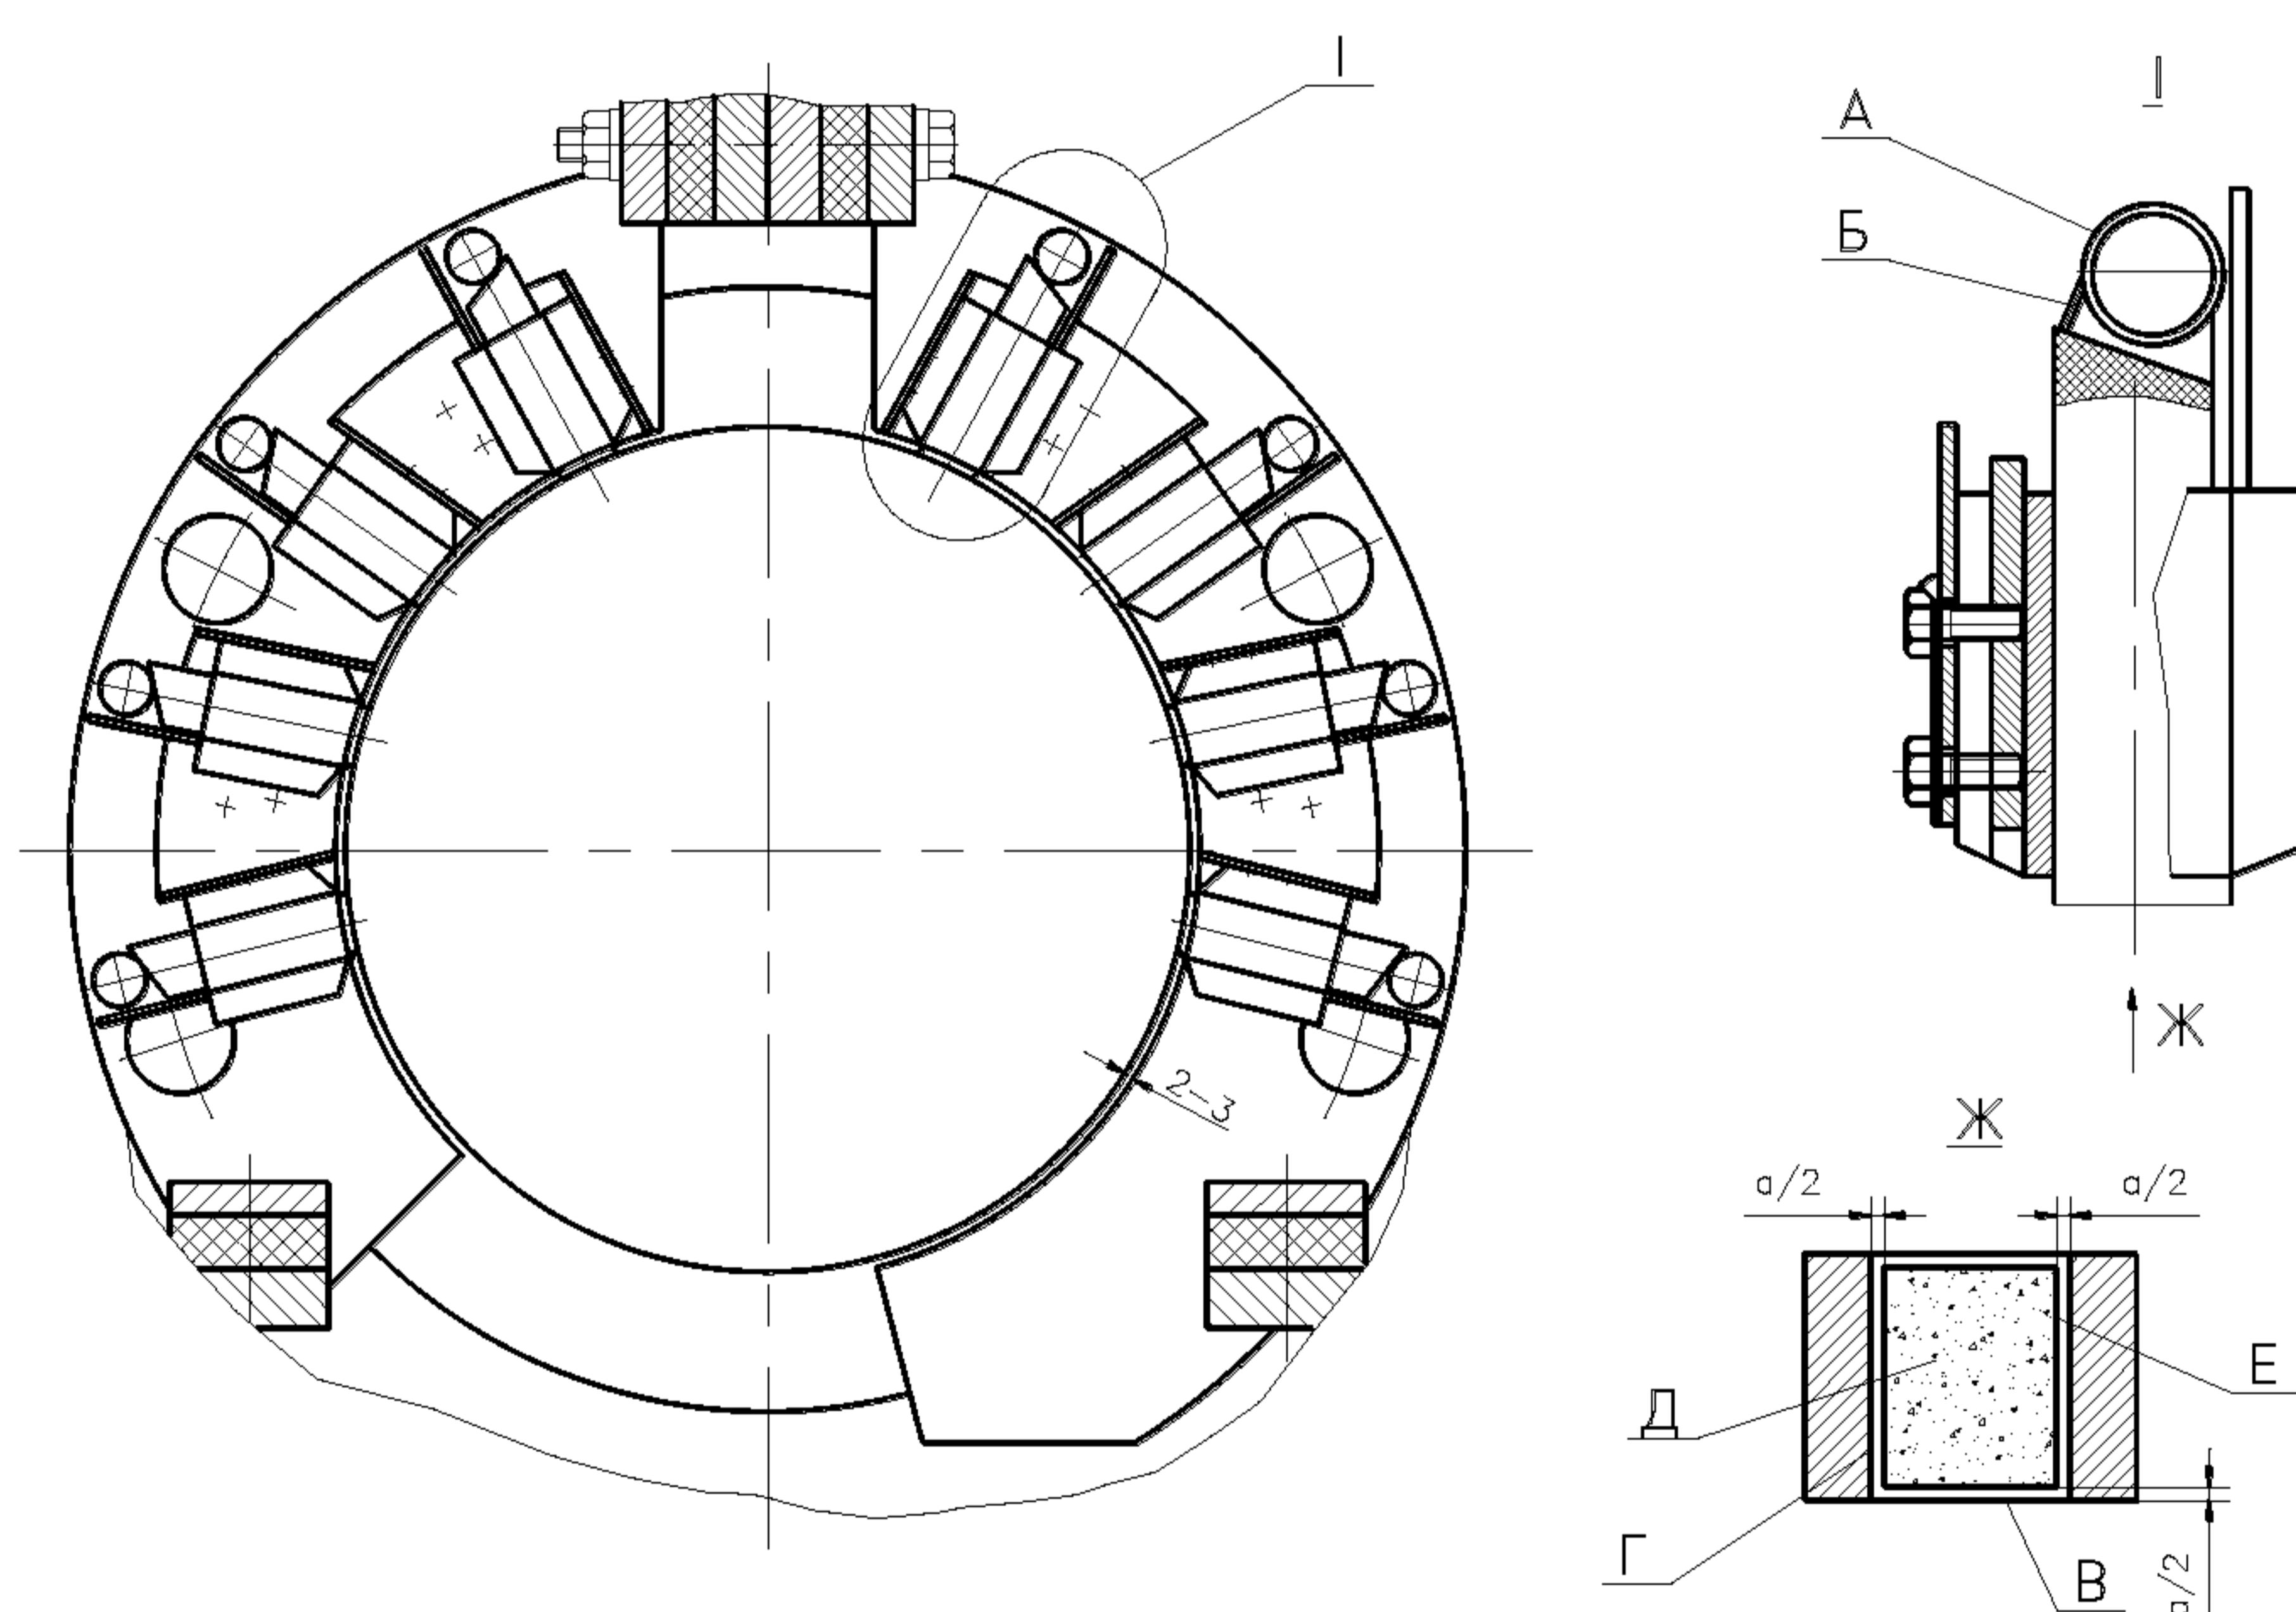

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	Неисправность нажимного механизма щеткодержателя (ослабленное нажатие, трещи-	ТО, ИК	Лупа Динамометр пружинный указывающий типа ДПУ-0,01-2	1. Замена нажимного механизма	1. Усилие нажатия пружины должно быть $15 \pm 1,5$ Н ($1,53 \pm 0,153$) кгс



Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
	(ны и излом пружины, усилие больше допустимого)				
A	Повышенный нагрев ЩКА, ускоренный износ щеточного механизма (усилие нажимного механизма больше допустимого)	ТО	—	Замена нажимного механизма	—
Б	Нарушение крепления токоведущего провода в теле щетки, наличие цветов побежалости на проводниках	ТО	—	Замена щетки	—
В, Г	Повреждения корпуса щеткодержателя (деформация, задиры, забоины на внутренней поверхности, оплавления и т.п.)	ТО, ИК	Лупа Штангенциркуль Щупы. Набор № 2	1. Правка корпуса щеткодержателя 2. Опиловка, пригонка и доводка внутренней поверхности щеткодержателя 3. Замена щеткодержателя	1. Размеры корпуса должны соответствовать требованию СТП 5ВЖ 112013-95 2. Заусенцы, задиры и острые кромки на внутренней поверхности щеткодержателя не допускаются 3. Шероховатость внутренней поверхности должна быть не более $R_z = 2,0$ мкм 4. Двусторонний зазор " a " между внутренней поверхностью щеткодержателя и боковой поверхностью щетки должен быть в пределах 0,1-0,4 мм 5. Перемещение щетки в щеткодержателе должно быть свободным, без заеданий
Д	Неравномерный износ, единичные нарушения рабочей поверхности	ТО, ИК	Лупа Штангенциркуль	1. Притирка рабочей поверхности щетки по ра-	1. "Зеркальный" натир должен быть не менее чем на 90% рабочей поверхности щетки

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
	ности щетки (риски, царапины, эрозия и т.п.), износ щетки до длины не менее 25 мм. Трешины, сколы и выкрашивание более чем 10% рабочей поверхности щетки.			бочкой поверхности контактного кольца 2. Замена щетки	2. Длина щетки должна быть не менее 25 мм
E	Износ боковой поверхности щетки более чем на 0,1 мм Трешины, сколы, выкрашивание более чем 20% боковой поверхности щетки	ТО, ИК	Лупа Щупы. Набор № 2	Замена щетки	Двусторонний зазор “ <i>a</i> ” между боковой поверхностью щетки и внутренней поверхностью щеткодержателя должен быть не более 0,4 мм


Карта дефектации и ремонта 18

Воздухоохладители поз. 8 рисунка 5.1

Количество на изделие, шт. – 4

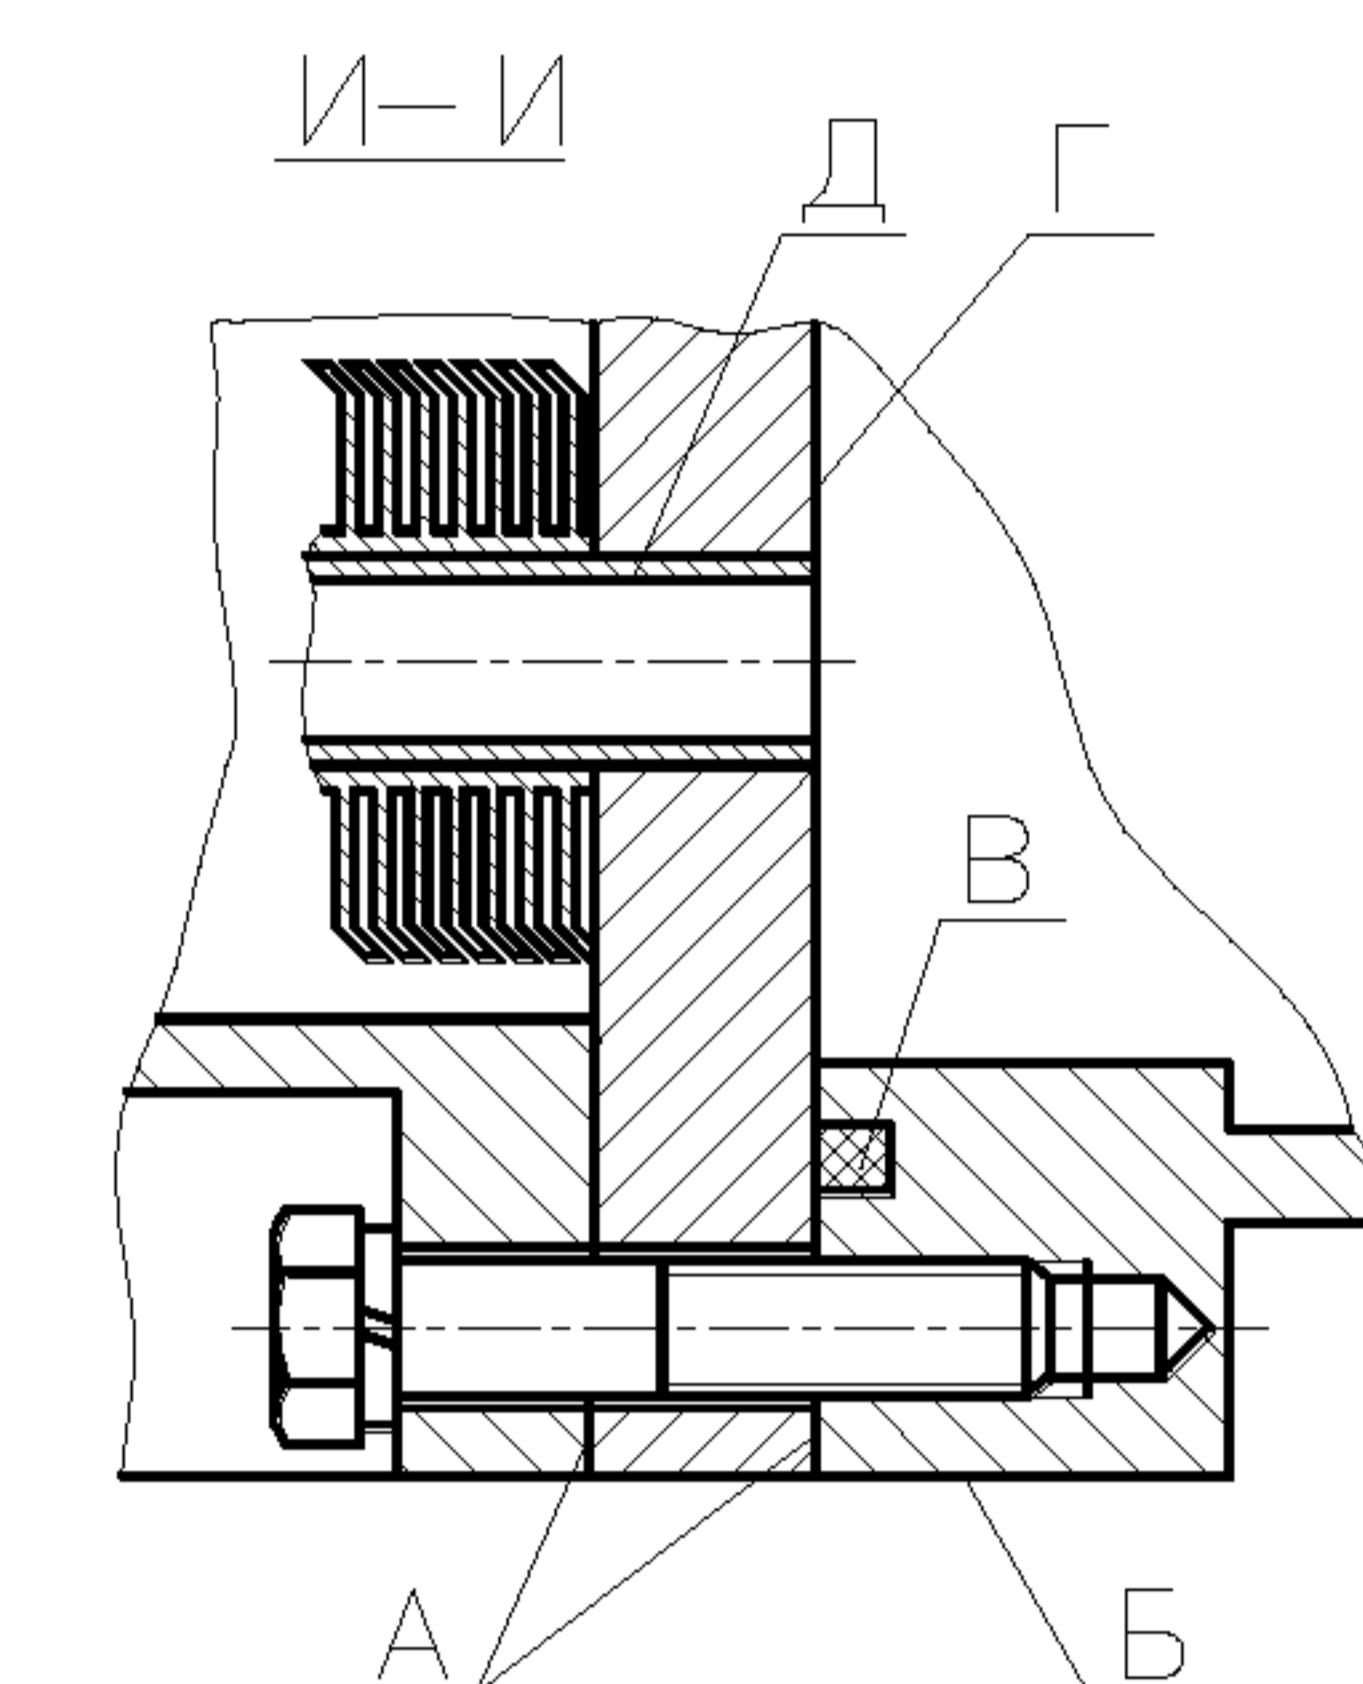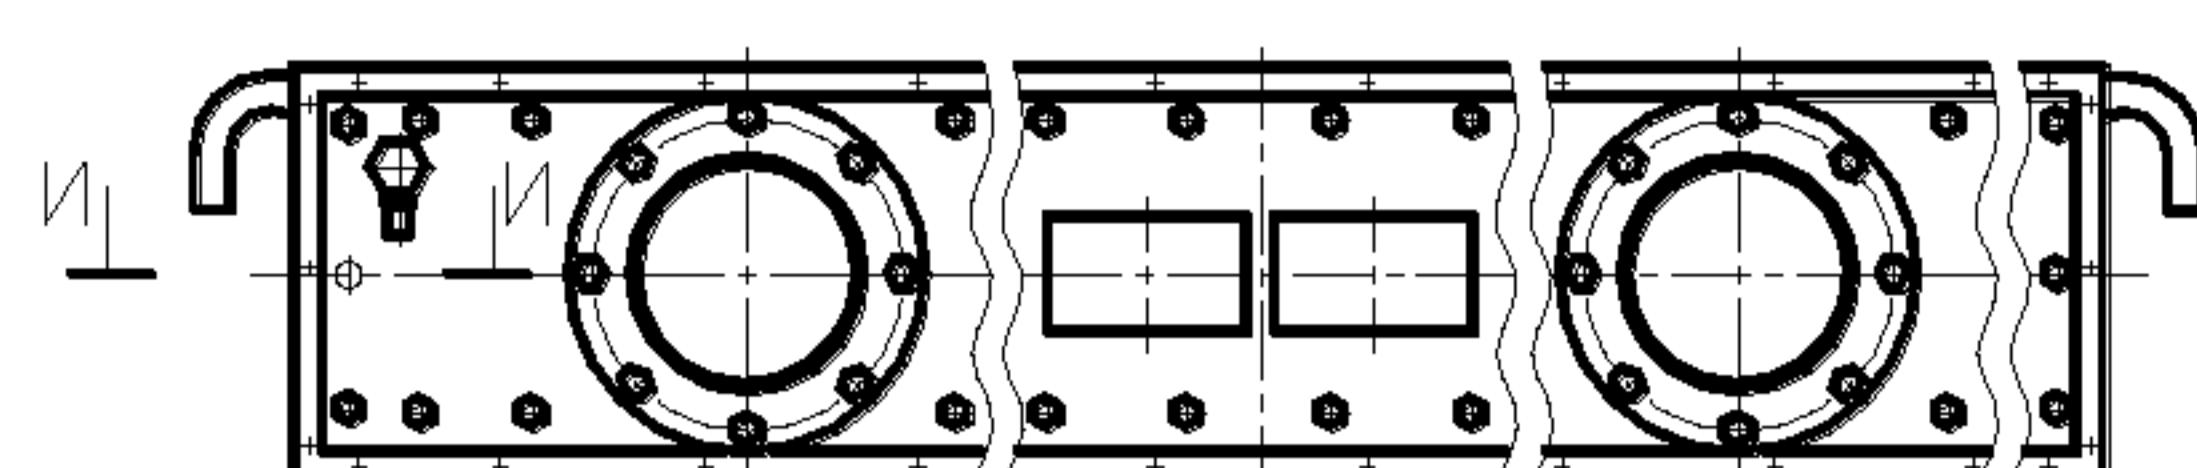

Воздухоохладитель турбогенератора Т-25-2

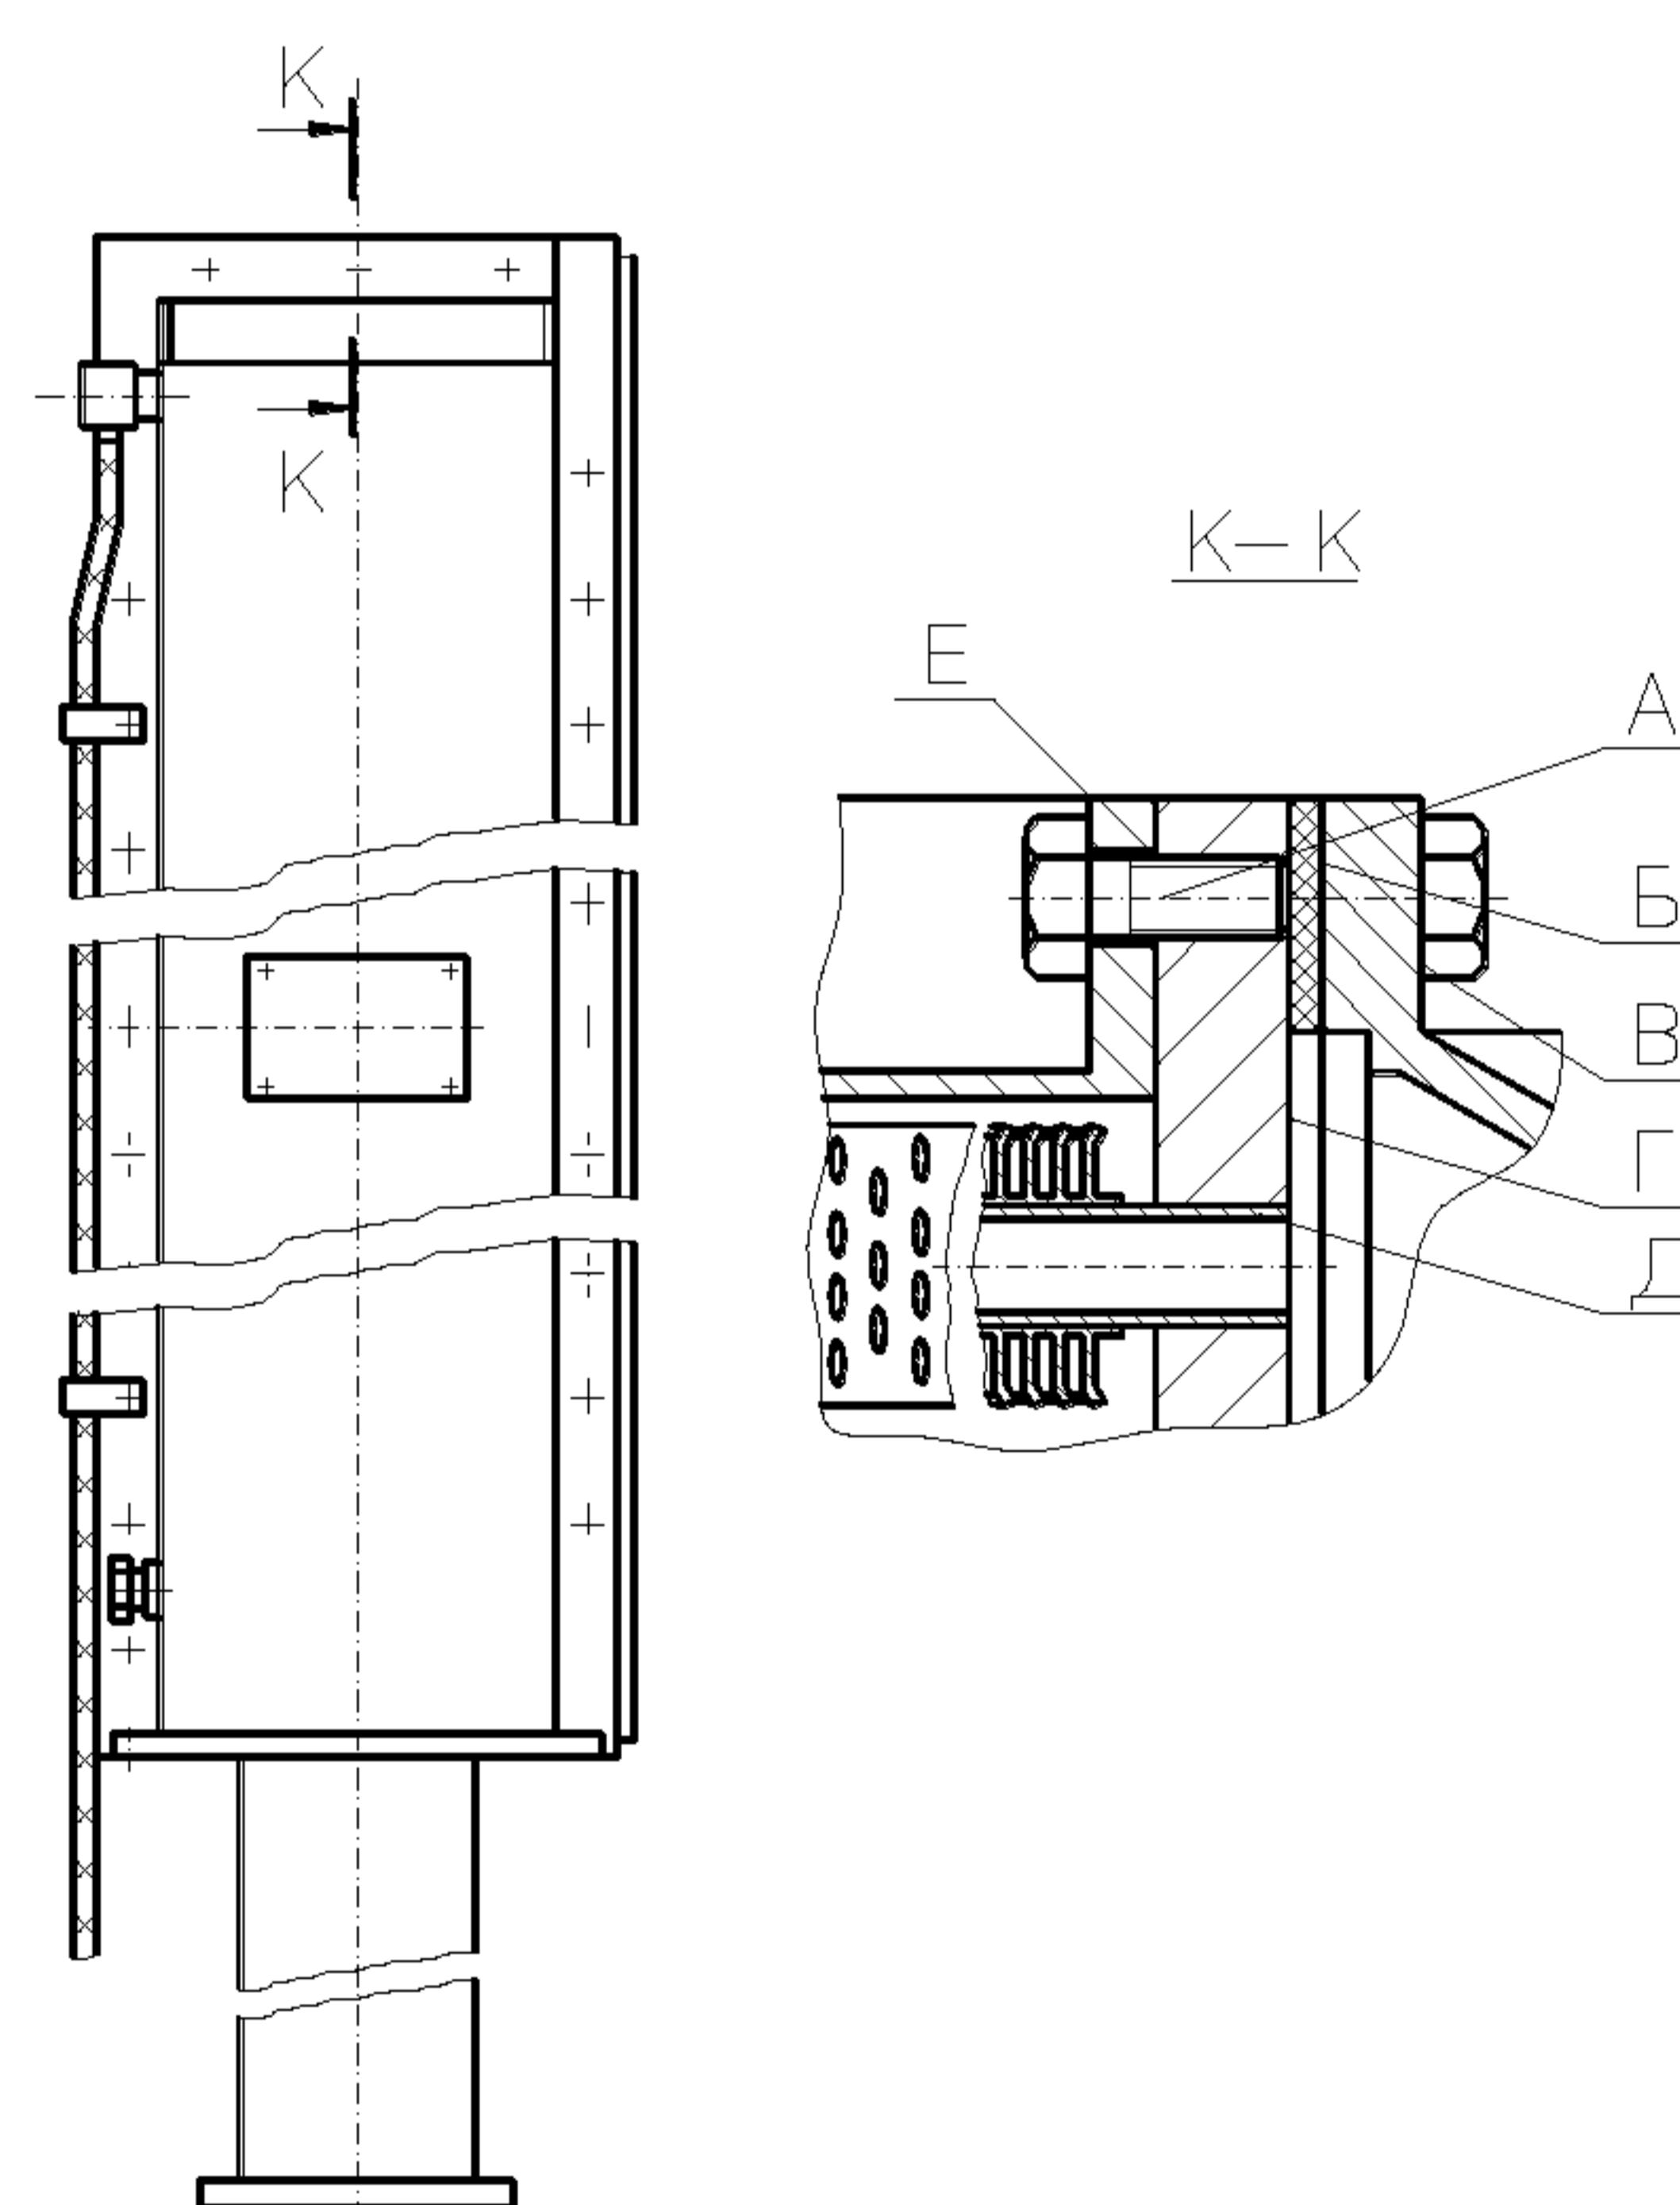

Воздухоохладитель турбогенератора Т-32

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	Нарушение плотности резьбового соединения	ТО, ИК	Лупа Калибры резьбовые Щупы. Набор № 2	1. Затяжка, стопорение крепежных деталей 2. Замена крепежных деталей	1. Не допускается ослабление плотности соединения 2. Требования к крепежным деталям по п. 2.10

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
Б	Нарушение плотности соединения поверхностей трубных досок и крышек	ТО, ИК, КИ	Динамометрический ключ	1. Тарированная затяжка 2. Замена прокладки	Воздухоохладитель испытать гидравлическим давлением 0,6 МПа (5,88 кгс/см ²) в течение 30 мин
В	Нарушение покрытия наружных поверхностей трубных досок	ТО	Лупа	1. Очистка 2. Покрытие эмалью	Наружные поверхности трубных досок после очистки должны быть покрыты одним слоем эмали ГФ 92ХС
Г	Наличие отложений на внутренних стенках охлаждающих трубок	ТО	—	1. Очистка 2. Промывка	Внутренняя поверхность трубок должна быть очищена
Д	Течи трубок, нарушение плотности развалцовки трубок в трубных досках	ТО	—	Заглушка трубок, замена воздухоохладителя	Допустимое количество заглушенных трубок в каждом охладителе не более 5% от общего количества трубок
Е	Нарушение покрытия поверхностей воздухоохладителей	ТО	Лупа	1. Очистка 2. Покрытие эмалью	Поверхности воздухоохладителя, кроме таблички на крышке и трубок, должны быть покрыты эмалью ПФ-133

7.14 Требования к отремонтированному воздухоохладителю

7.14.1 На наружных поверхностях трубок, трубных досок и крышек воздухоохладителя не должно быть загрязнений, следов влаги и масла.

7.14.2 Внутренние поверхности крышек, соприкасающихся с водой, покрыть водостойкой эмалью.


7.14.3 Наружные поверхности корпуса и крышек воздухоохладителя покрыть маслостойкой эмалью.

7.14.4 Техническое состояние отремонтированного воздухоохладителя должно соответствовать требованиям конструкторской документации и СО 34.45–51.300–97 [1].

Карта дефектации и ремонта 19

Вывода обмотки статора поз. 9 рисунка 5.1

Количество на изделие, шт. –6

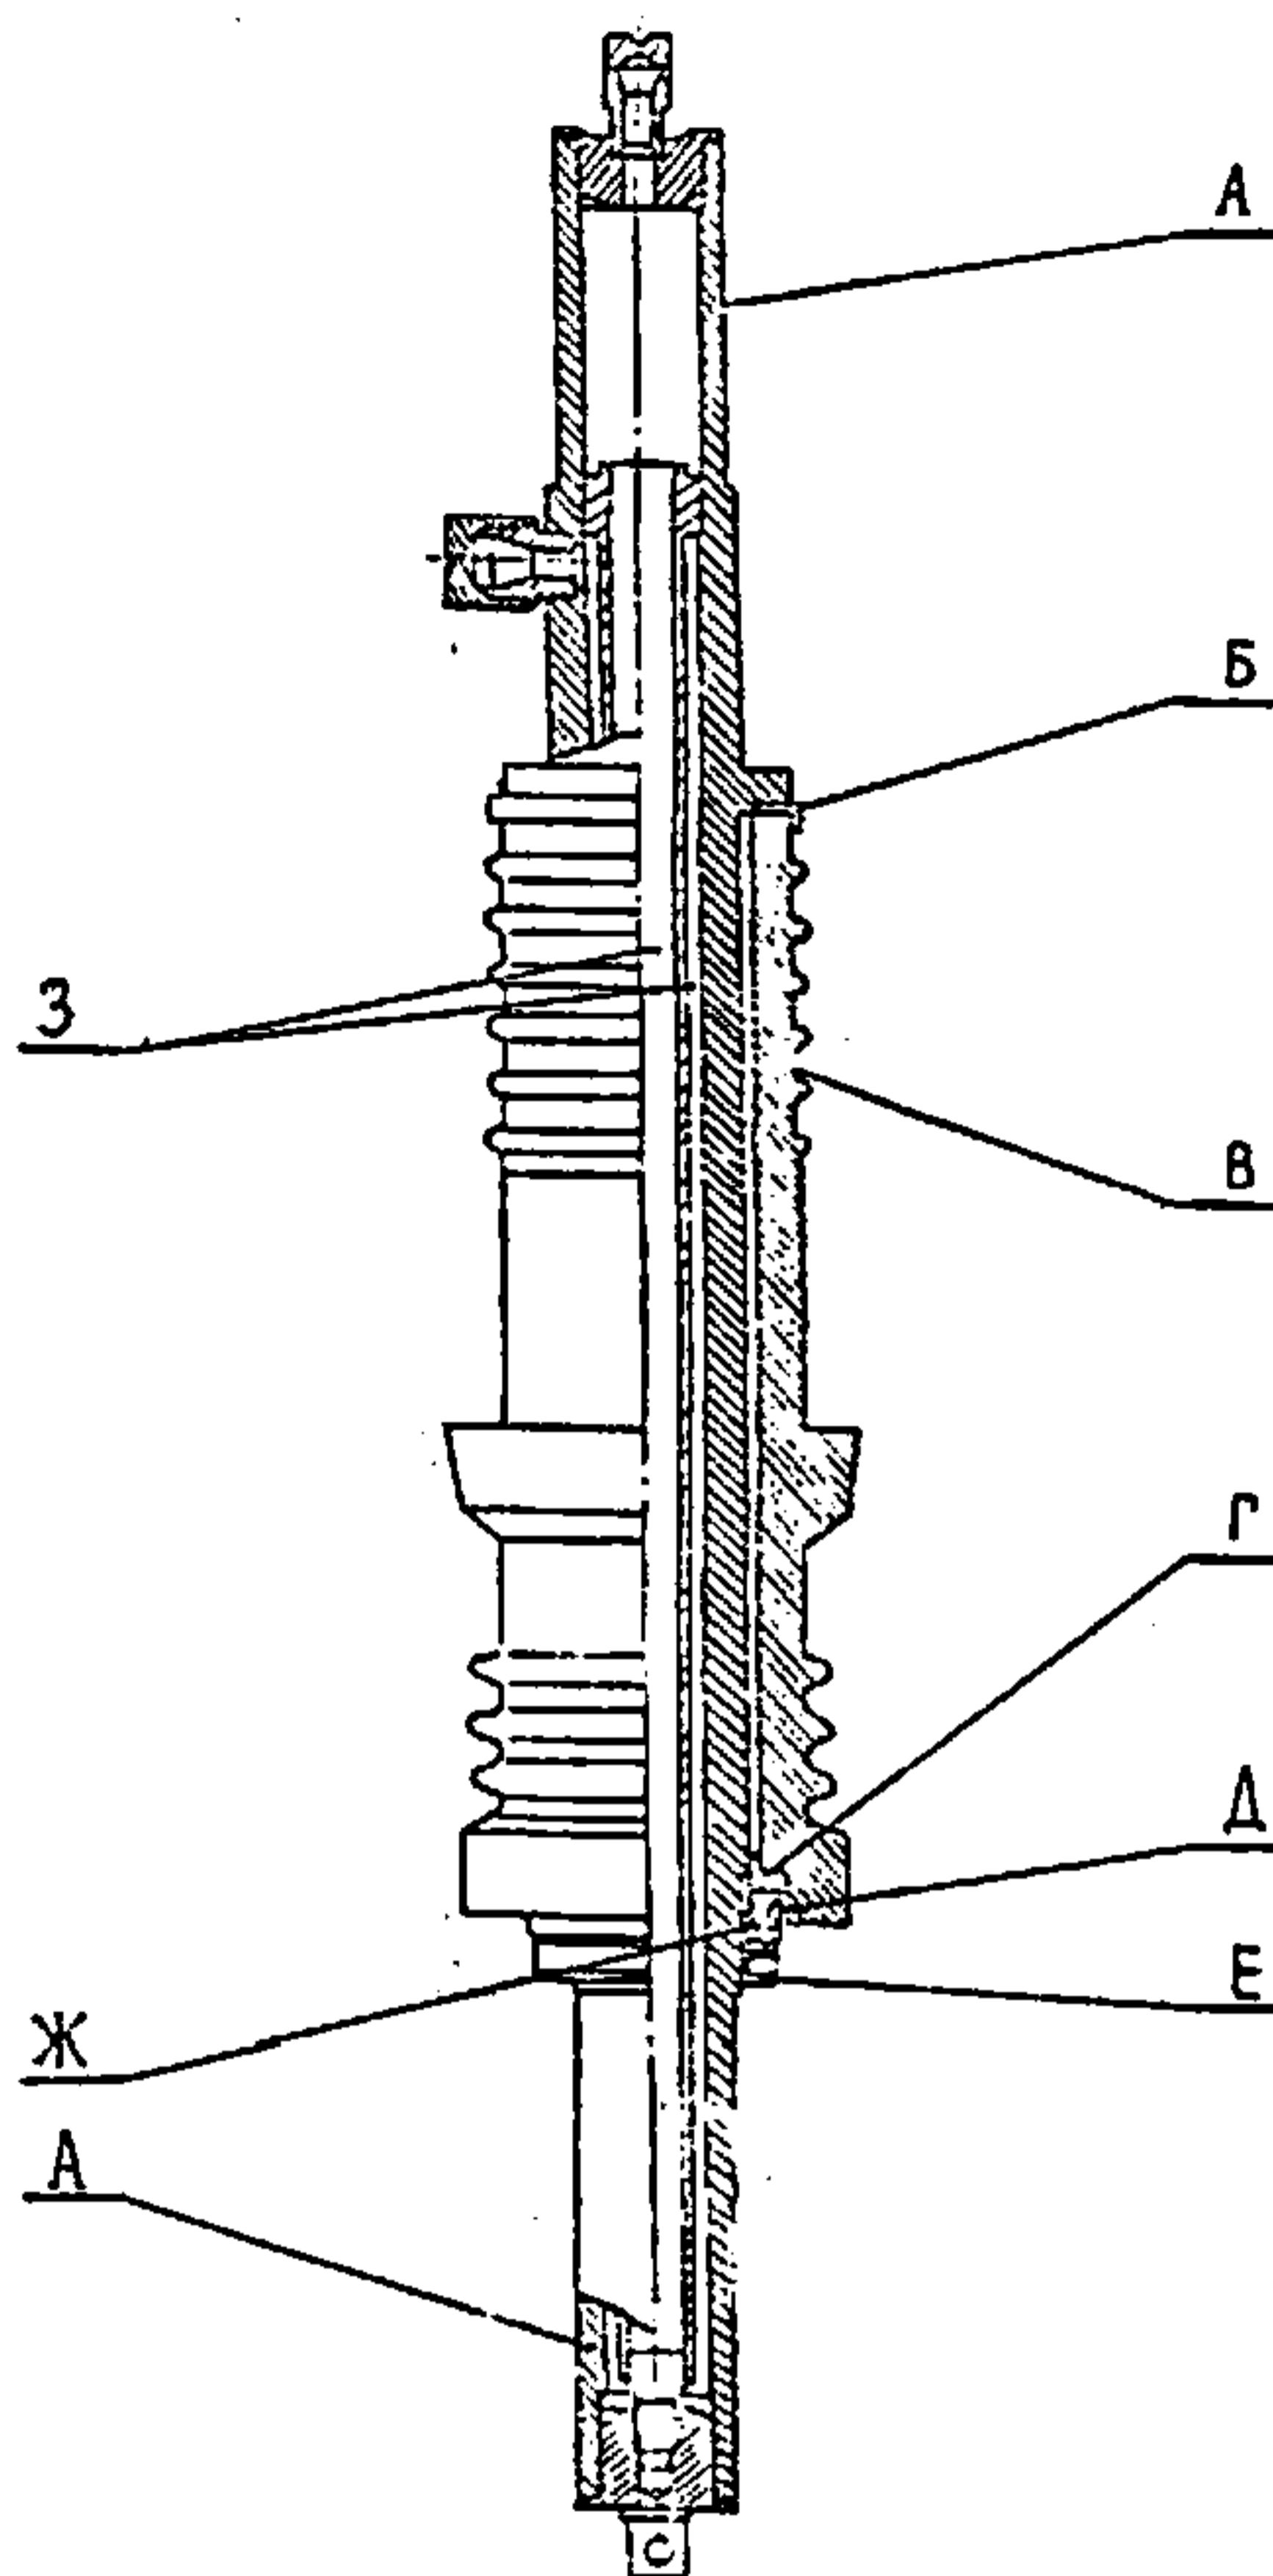

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
А	Забоины, подгары, нарушение серебряного покрытия контактной поверхности концевого вывода	ВК ИК	Линейка измерительная I-300. Штангенциркуль	1. Зачистка 2. Опиловка. 3. Серебрение	1. На контактной поверхности концевого вывода допускается забоины с одной стороны на площади не более 40 мм^2 2. Шероховатость поверхности – не более $Ra=25 \text{ мкм}$ 3. Подгары, отслаивания покрытия контактной поверхности концевых выводов допускаются на площади не более 2550 мм^2 4. Толщина серебряного покрытия не должна превышать 6–9 мкм
Б Г	Нарушение газоплотности концевого вывода	ВК КИ	Манометр М 1,0МПа-1	1. Замена прокладок. 2. Шлифовка торцов	Нарушение газоплотности не допускается

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Контрольный инструмент	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
				изолятора. 3. Замена изолятора	
В	Сколы, трещины, повреждение глазури	ВК	–	Замена изолятора	–
Д	Нарушение электрической прочности изоляции концевого вывода	ВК КИ	Стенд испытательный СИВ-700/60-55. Мегаомметр 2500 В	1. Восстановление изоляции. 2. Замена уплотнительных шайб, колец, фарфорового изолятора	Изоляция концевого вывода должна выдержать электрические испытания согласно п. 7.15.3
Е	Задиры, деформация колец	ВК	–	1. Рихтовка колец. 2. Замена колец	Задиры, деформация колец недопустимы

7.15 Требования к сборке и к отремонтированному концевому выводу

7.15.1 Стержень концевого вывода должен выдержать испытания на прочность и герметичность водой при давлении 2450 кПа ($25 \text{ кгс}/\text{см}^2$) в течение 1 ч. Течи не допускаются.

7.15.2 Собранный концевой вывод должен выдержать испытания на газо-плотность избыточным давлением воздуха 0,5 МПа. Концевой вывод считается выдержавшим испытание, если при давлении 0,3 МПа падение давления не превышает 0,5 мм рт. ст./ч.

7.15.3 Изоляция концевого вывода должна выдержать электрические испытания напряжением промышленной частоты $U=70 \text{ кВ}$ в течение 1 мин.

7.15.4 Смещение оси стержня вывода относительно оси изолятора не должно быть более 2 мм.

8 Требования к сборке и к отремонтированному турбогенератору

Эскизы зазоров и натягов генератора Т-25-2

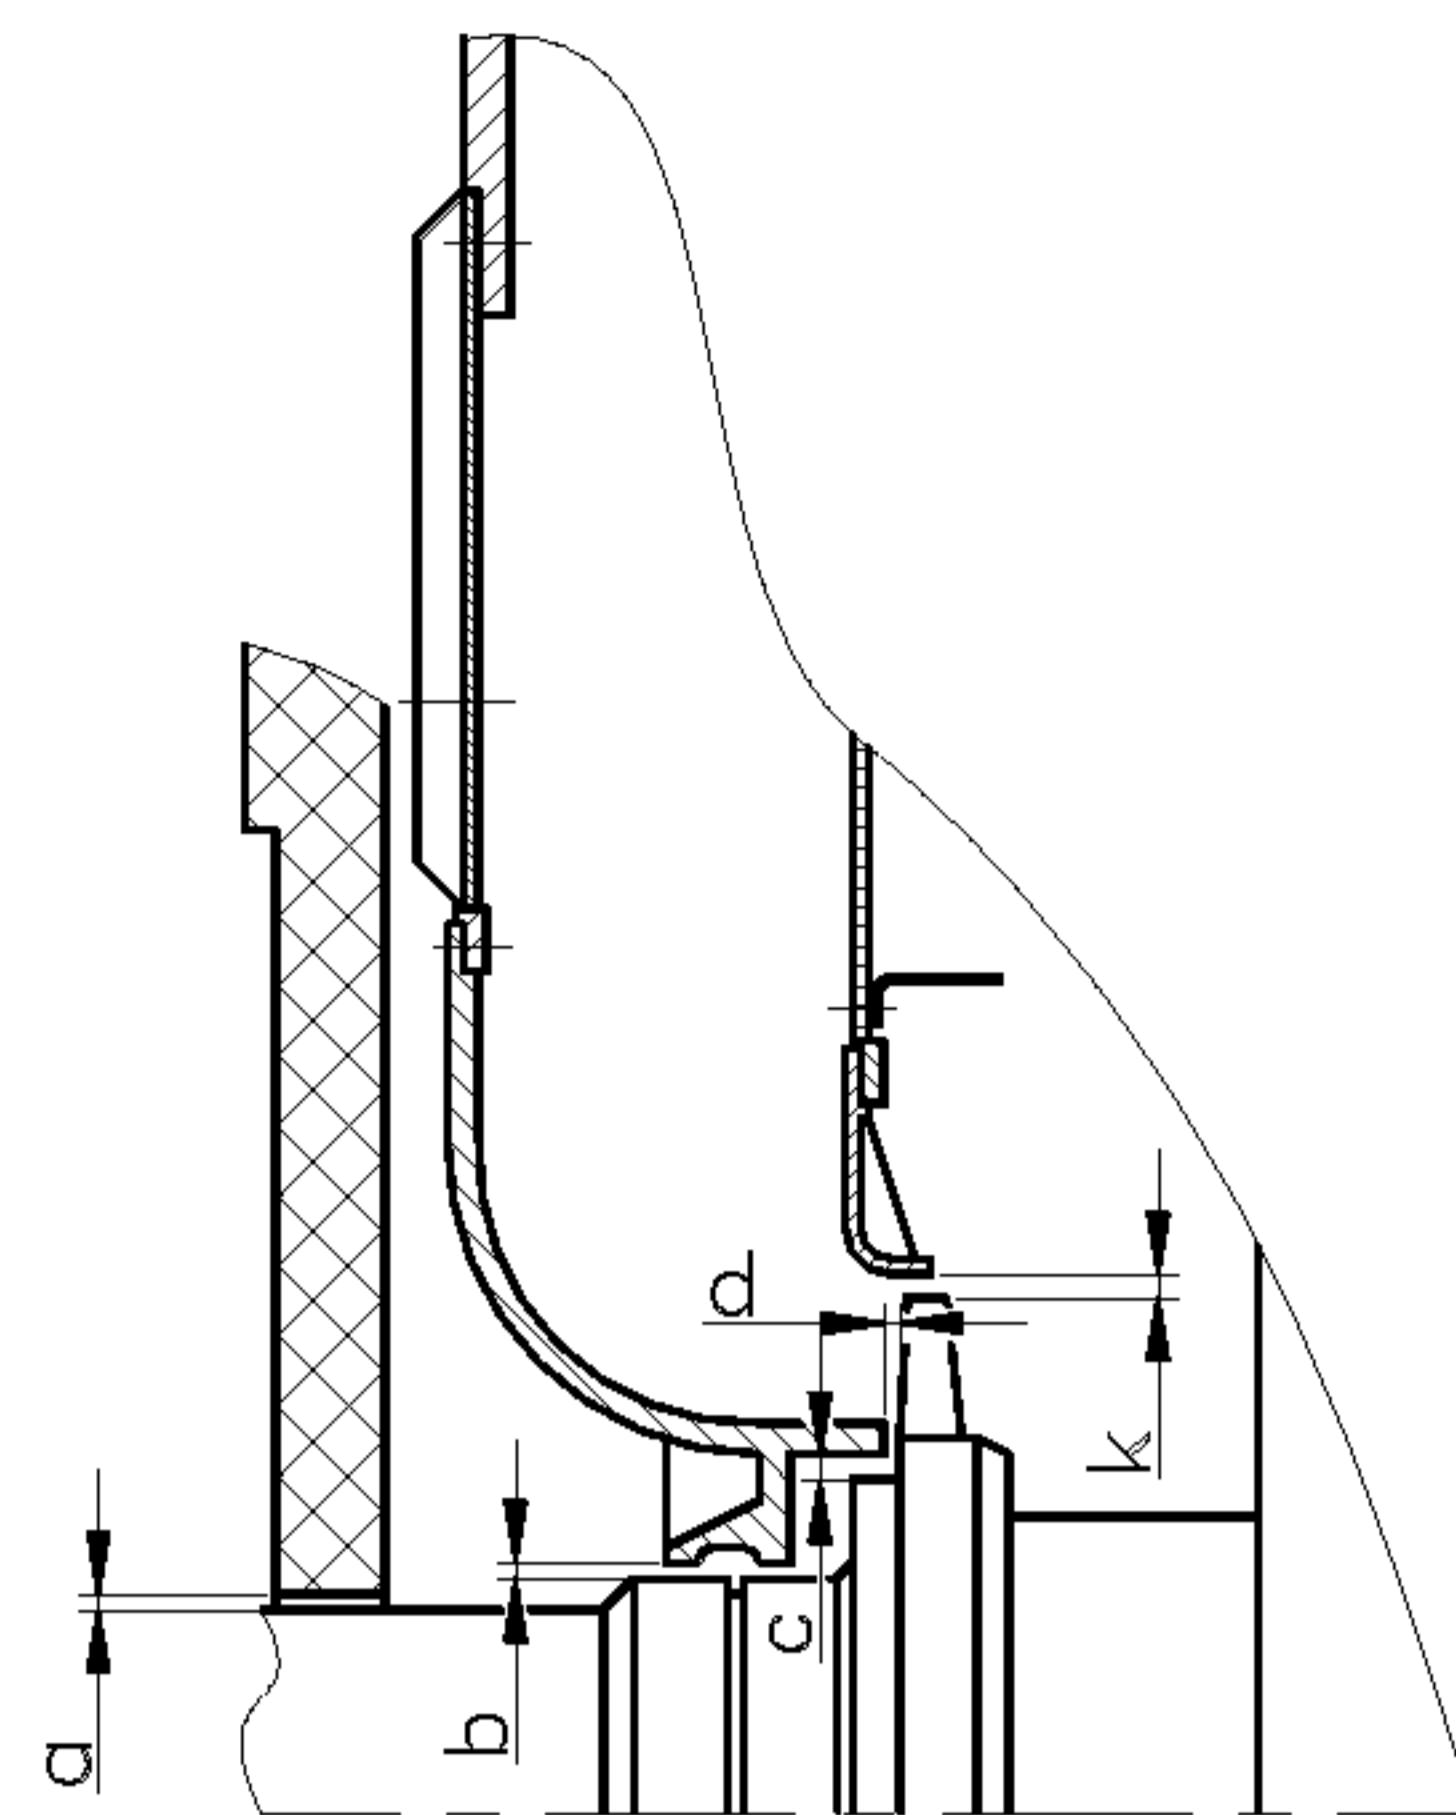


Рисунок 8.1 – Установка вентилятора (сторона турбины)

Таблица 8.1 – Величины установочных зазоров в щитах вентиляторов генератора Т-25-2

Место замера	a	b	c	d	размеры в миллиметрах
					k
по вертикальной оси	3	0,3 – 0,4	0,4 – 0,79	15,5	0,25 – 1,45
по горизонтальной оси		0,2 – 0,3			

Таблица 8.2 – Величины установочных зазоров в щитах вентиляторов генератора ТС-63-2;

Место замера	a	b	c	d	размеры в миллиметрах
					k
по вертикальной оси	–	–	–	–	2,0 – 2,70
по горизонтальной оси	–	–	–	–	

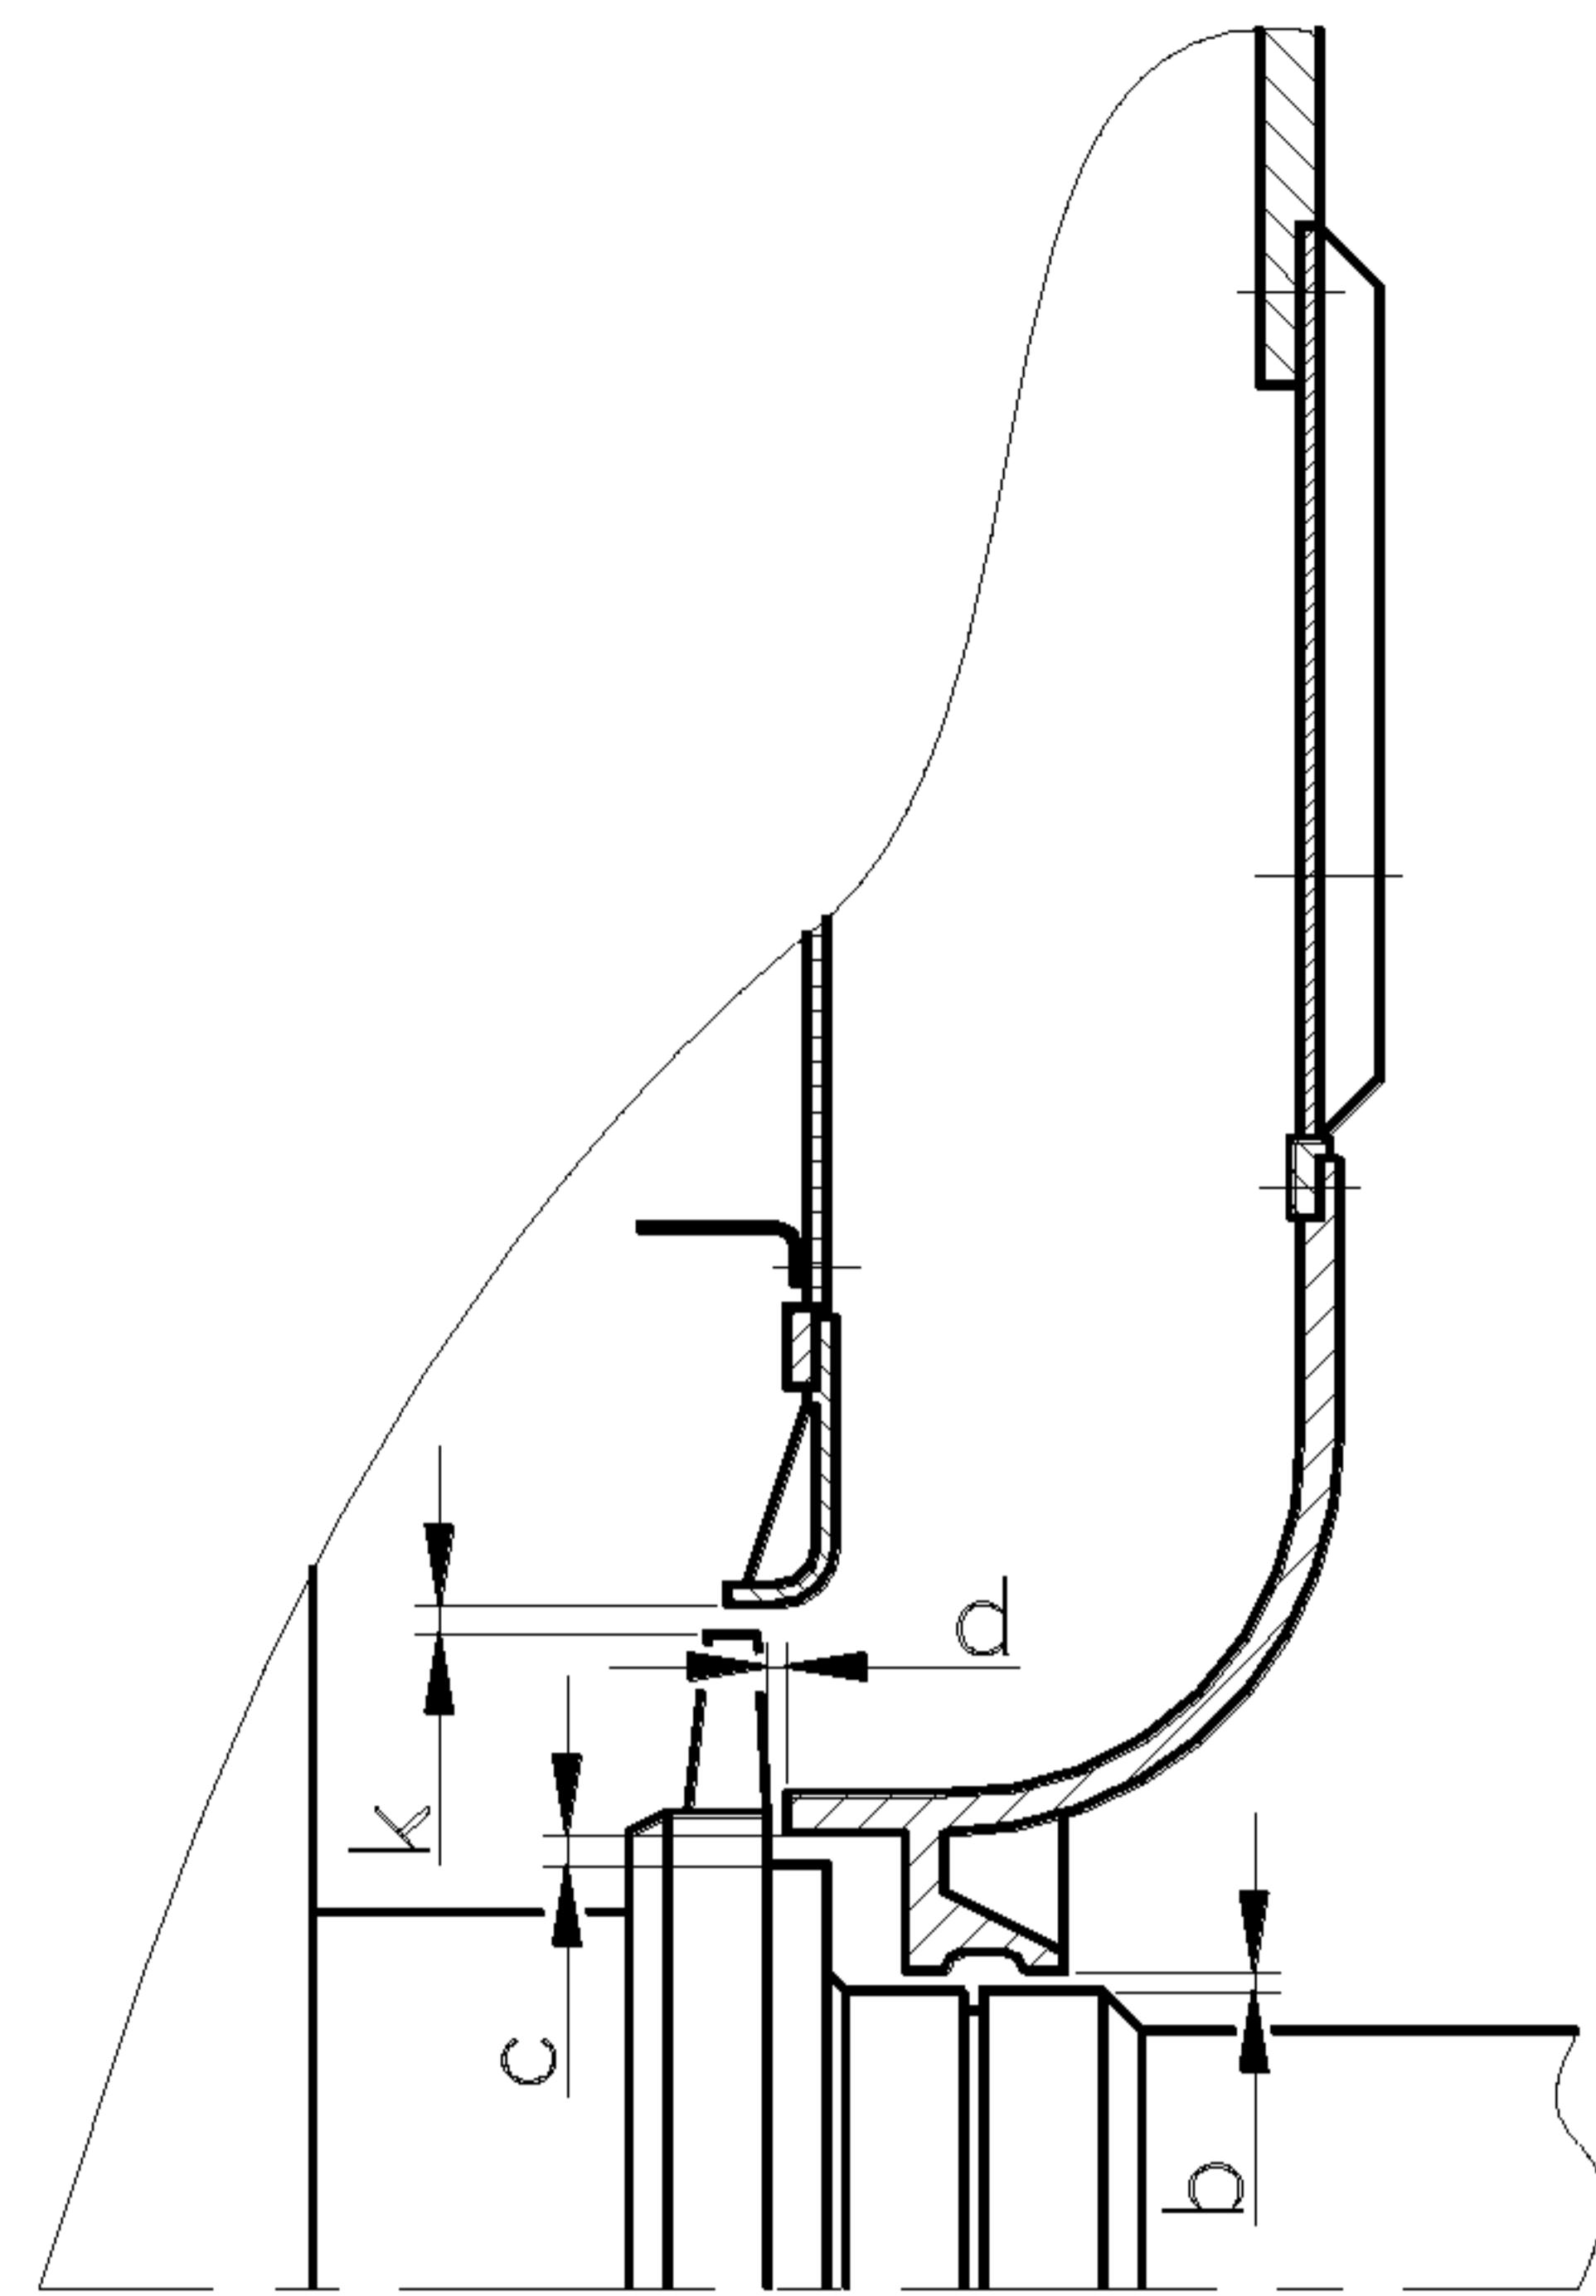


Рисунок 8.2 – Установка вентилятора (сторона возбудителя)

Таблица 8.3 – Величины установочных зазоров в щитах вентиляторов генератора Т-25-2

размеры в миллиметрах

Место замера	b	c	d	k
по вертикальной оси	0,3 – 0,4	0,4 – 0,79	20,5	0,25 – 1,45
по горизонтальной оси	0,2 – 0,3			

Таблица 8.4 – Величины установочных зазоров в щитах вентиляторов генератора ТС-63-2

размеры в миллиметрах

Место замера	a	b	c	d	k
по вертикальной оси		–			
по горизонтальной оси	–	–	–	–	2,0– 2,70

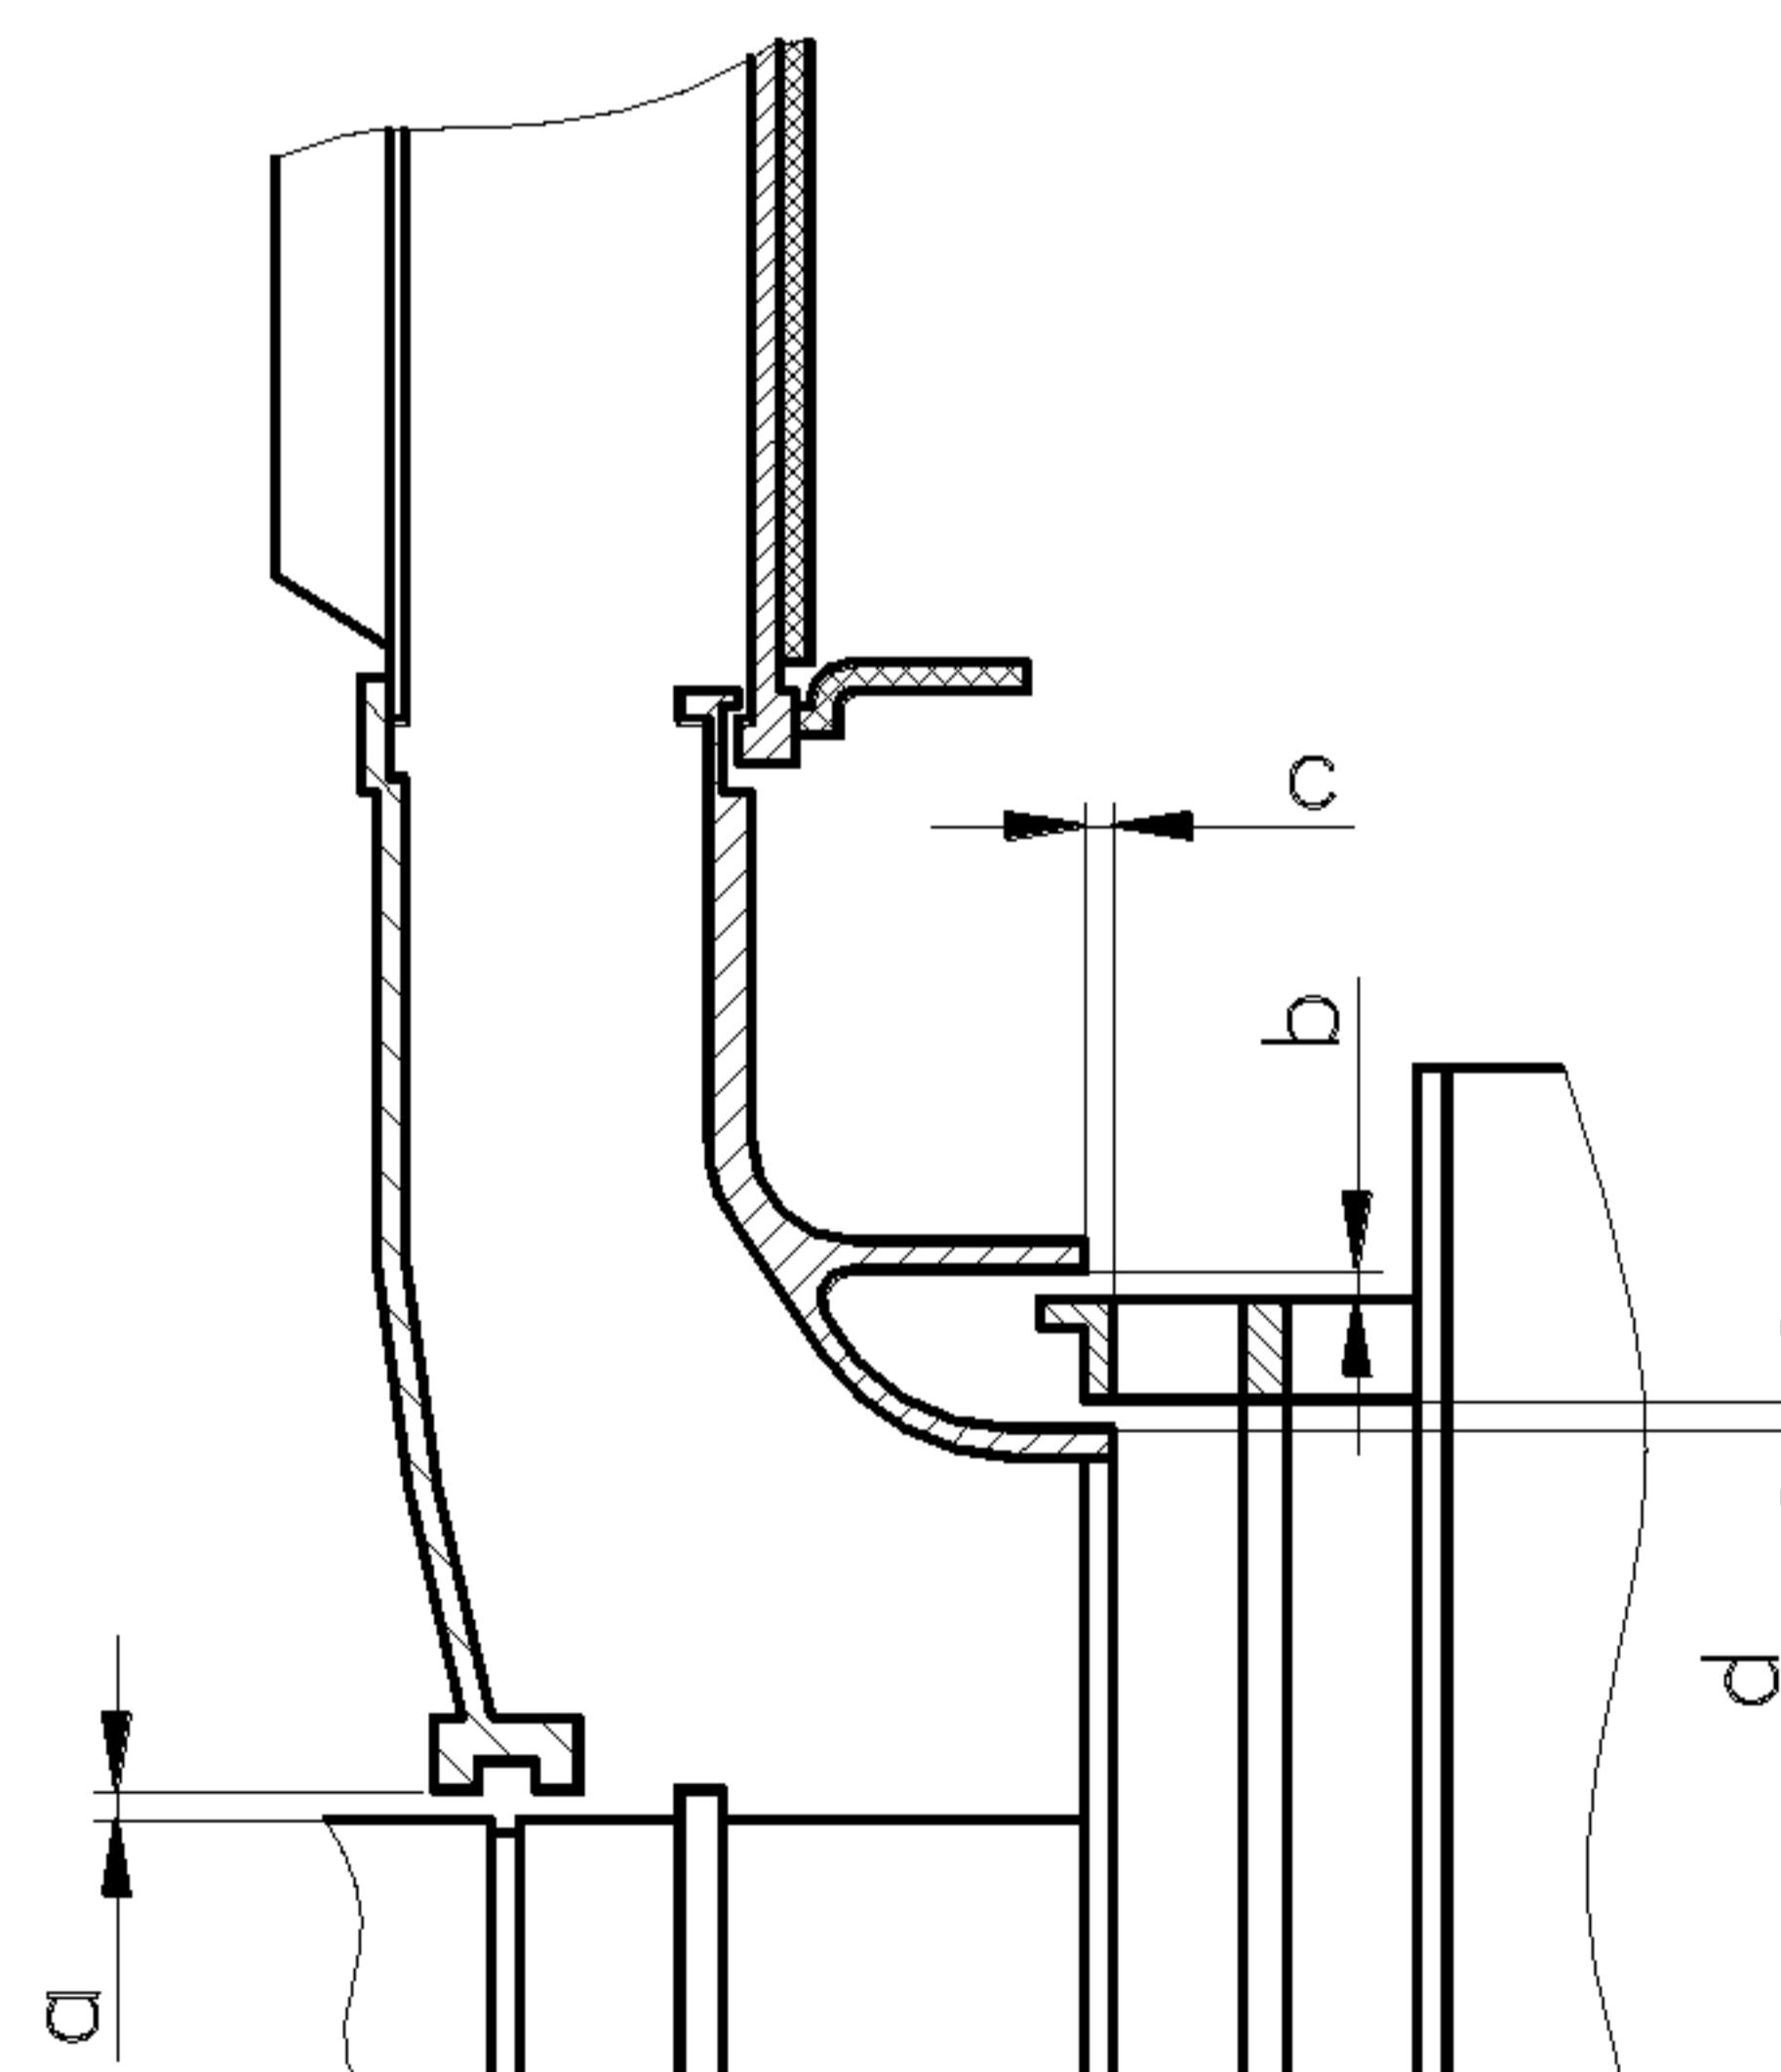


Рисунок 8.3 – Щиты вентилятора (ст. турбины) турбогенераторов Т-32 и ТС-20

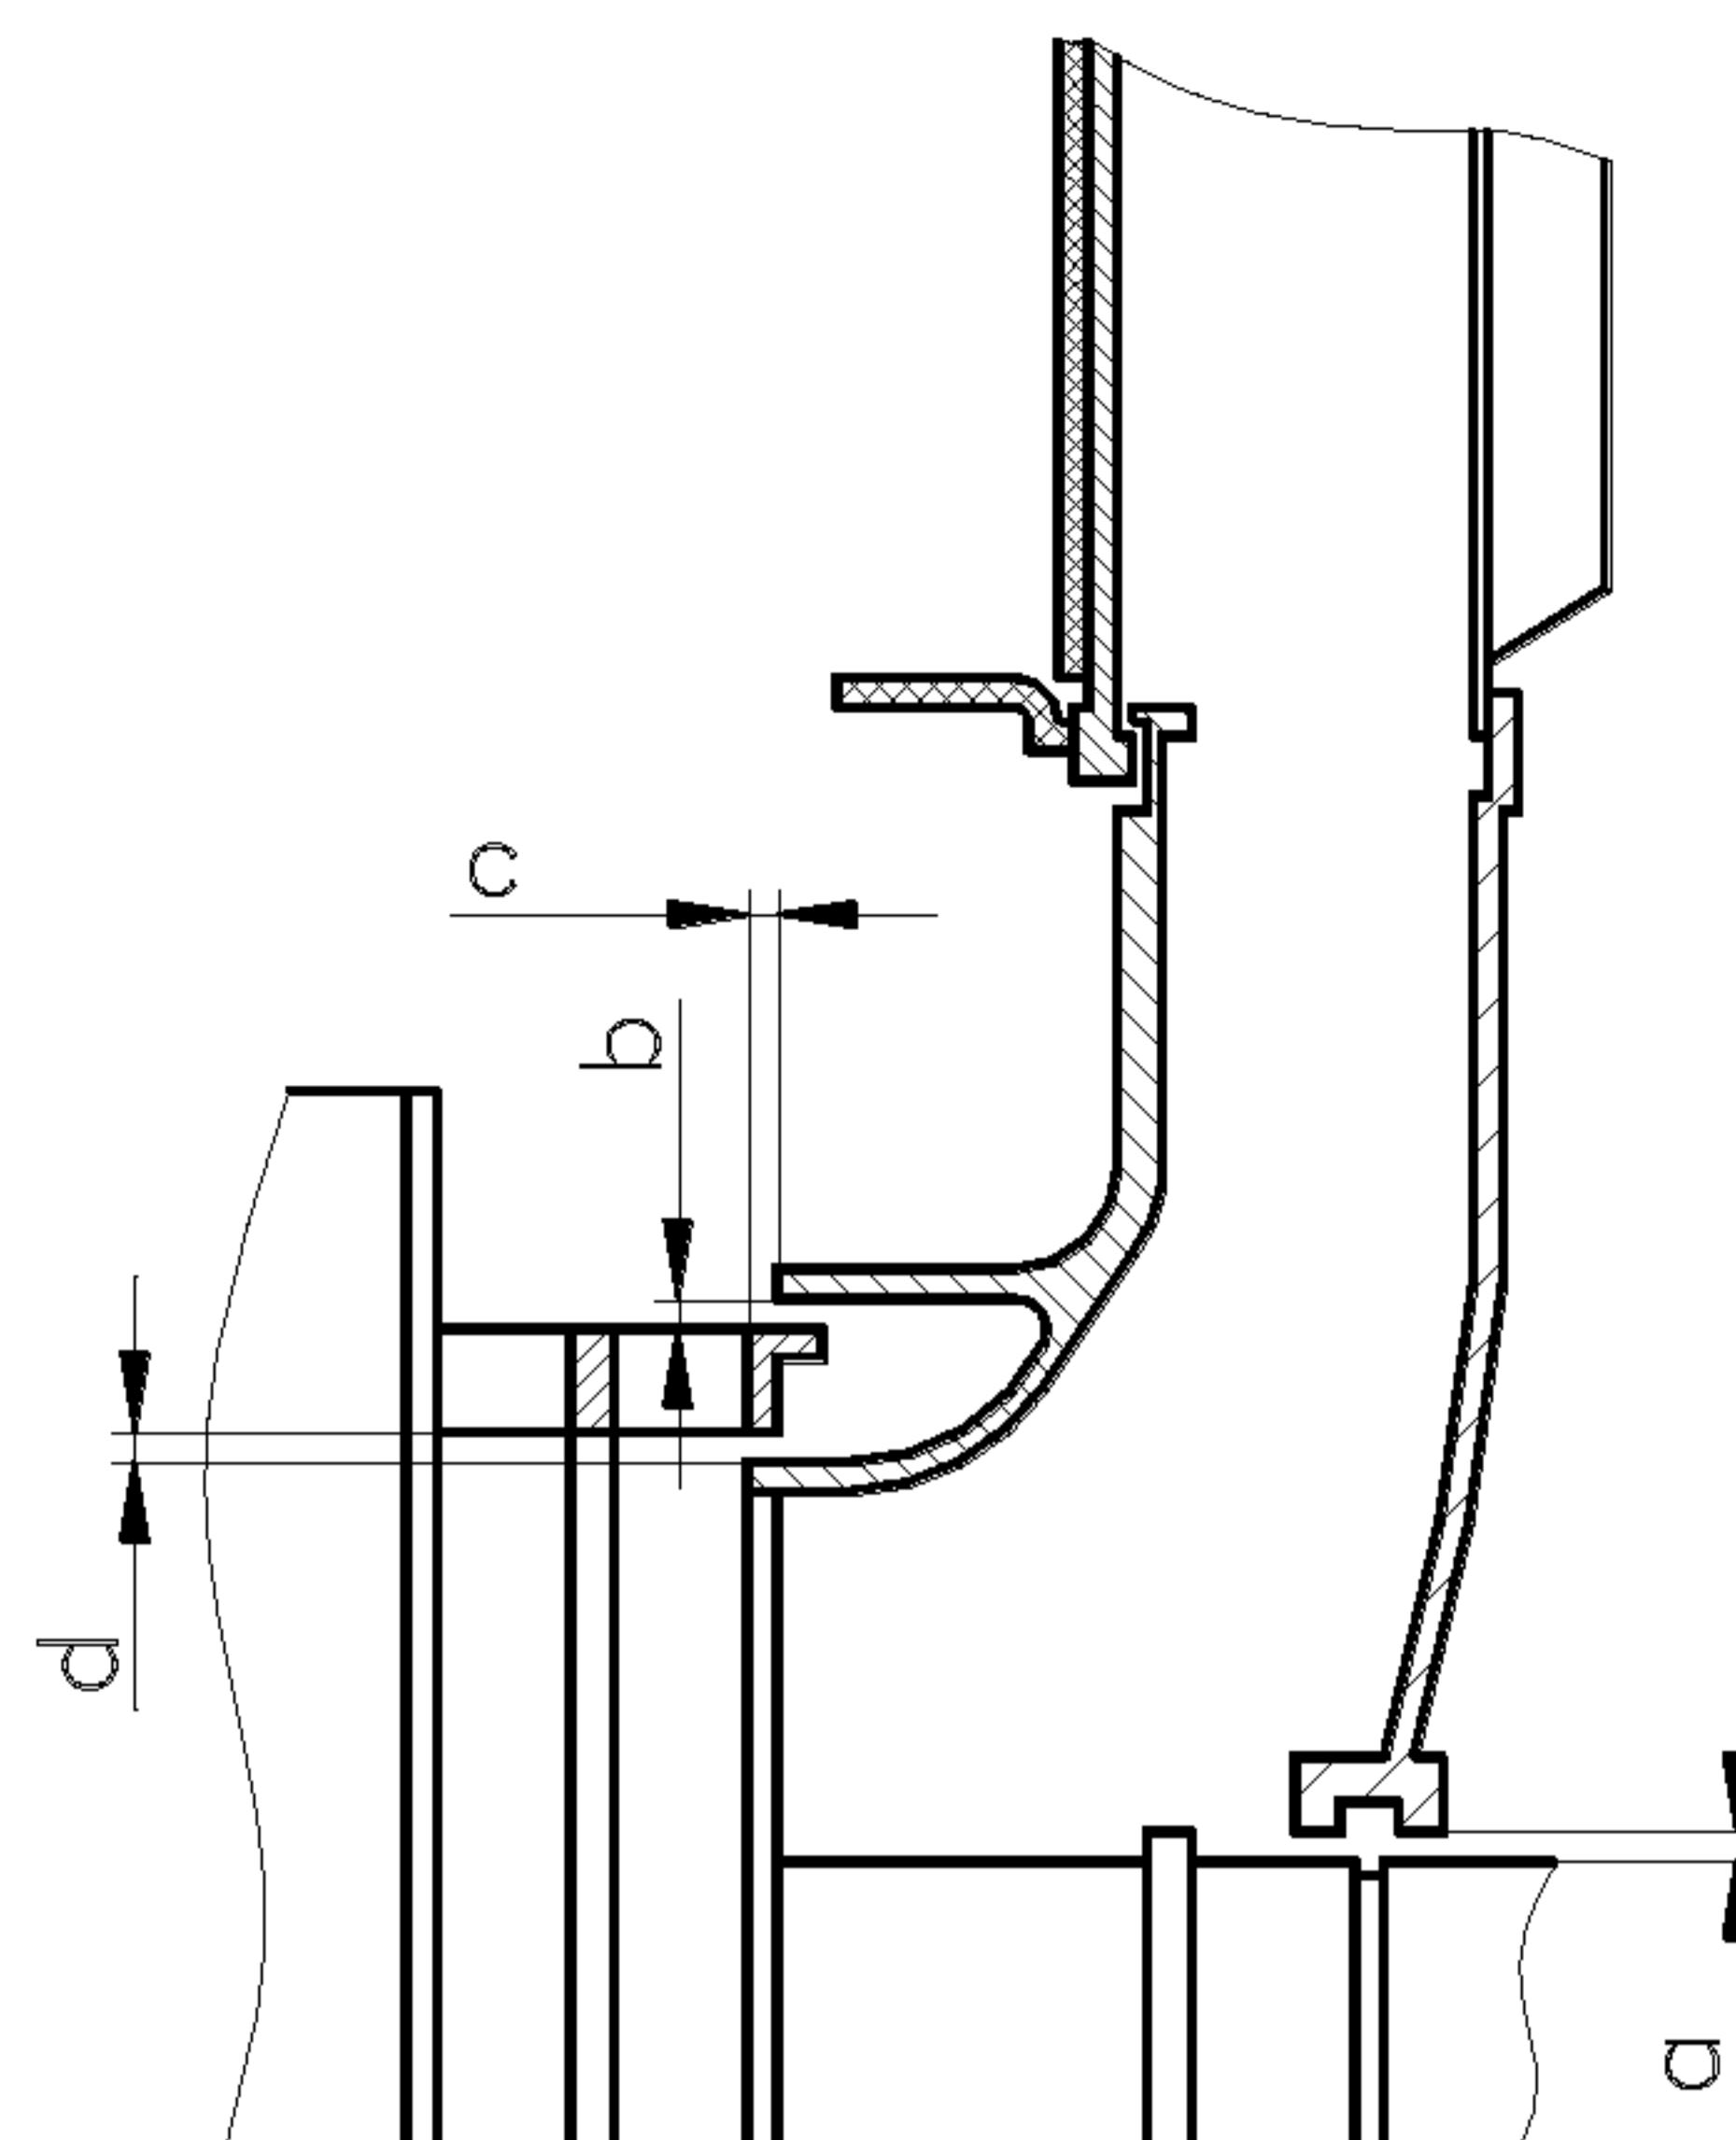


Рисунок 8.4 – Щиты вентилятора (ст. возбудителя) турбогенераторов Т-32 и ТС-20

Таблица 8.5 – Величины установочных зазоров в щитах вентиляторов генератора Т-32

размеры в миллиметрах

Место замера	a	b	c	d
ст. возбудителя	0,1– 0,2	3 – 4	2 – 2,8	0,1 – 0,2
ст. турбины			7 – 8	

Таблица 8.6 – Величины установочных зазоров в щитах вентиляторов генератора ТС-20-2;

размеры в миллиметрах

Место замера	a	b	c	d
ст. возбудителя	1,5– 2,3	2 – 2,6	3 – 4	0,1 – 0,2
ст. турбины			7 – 9	

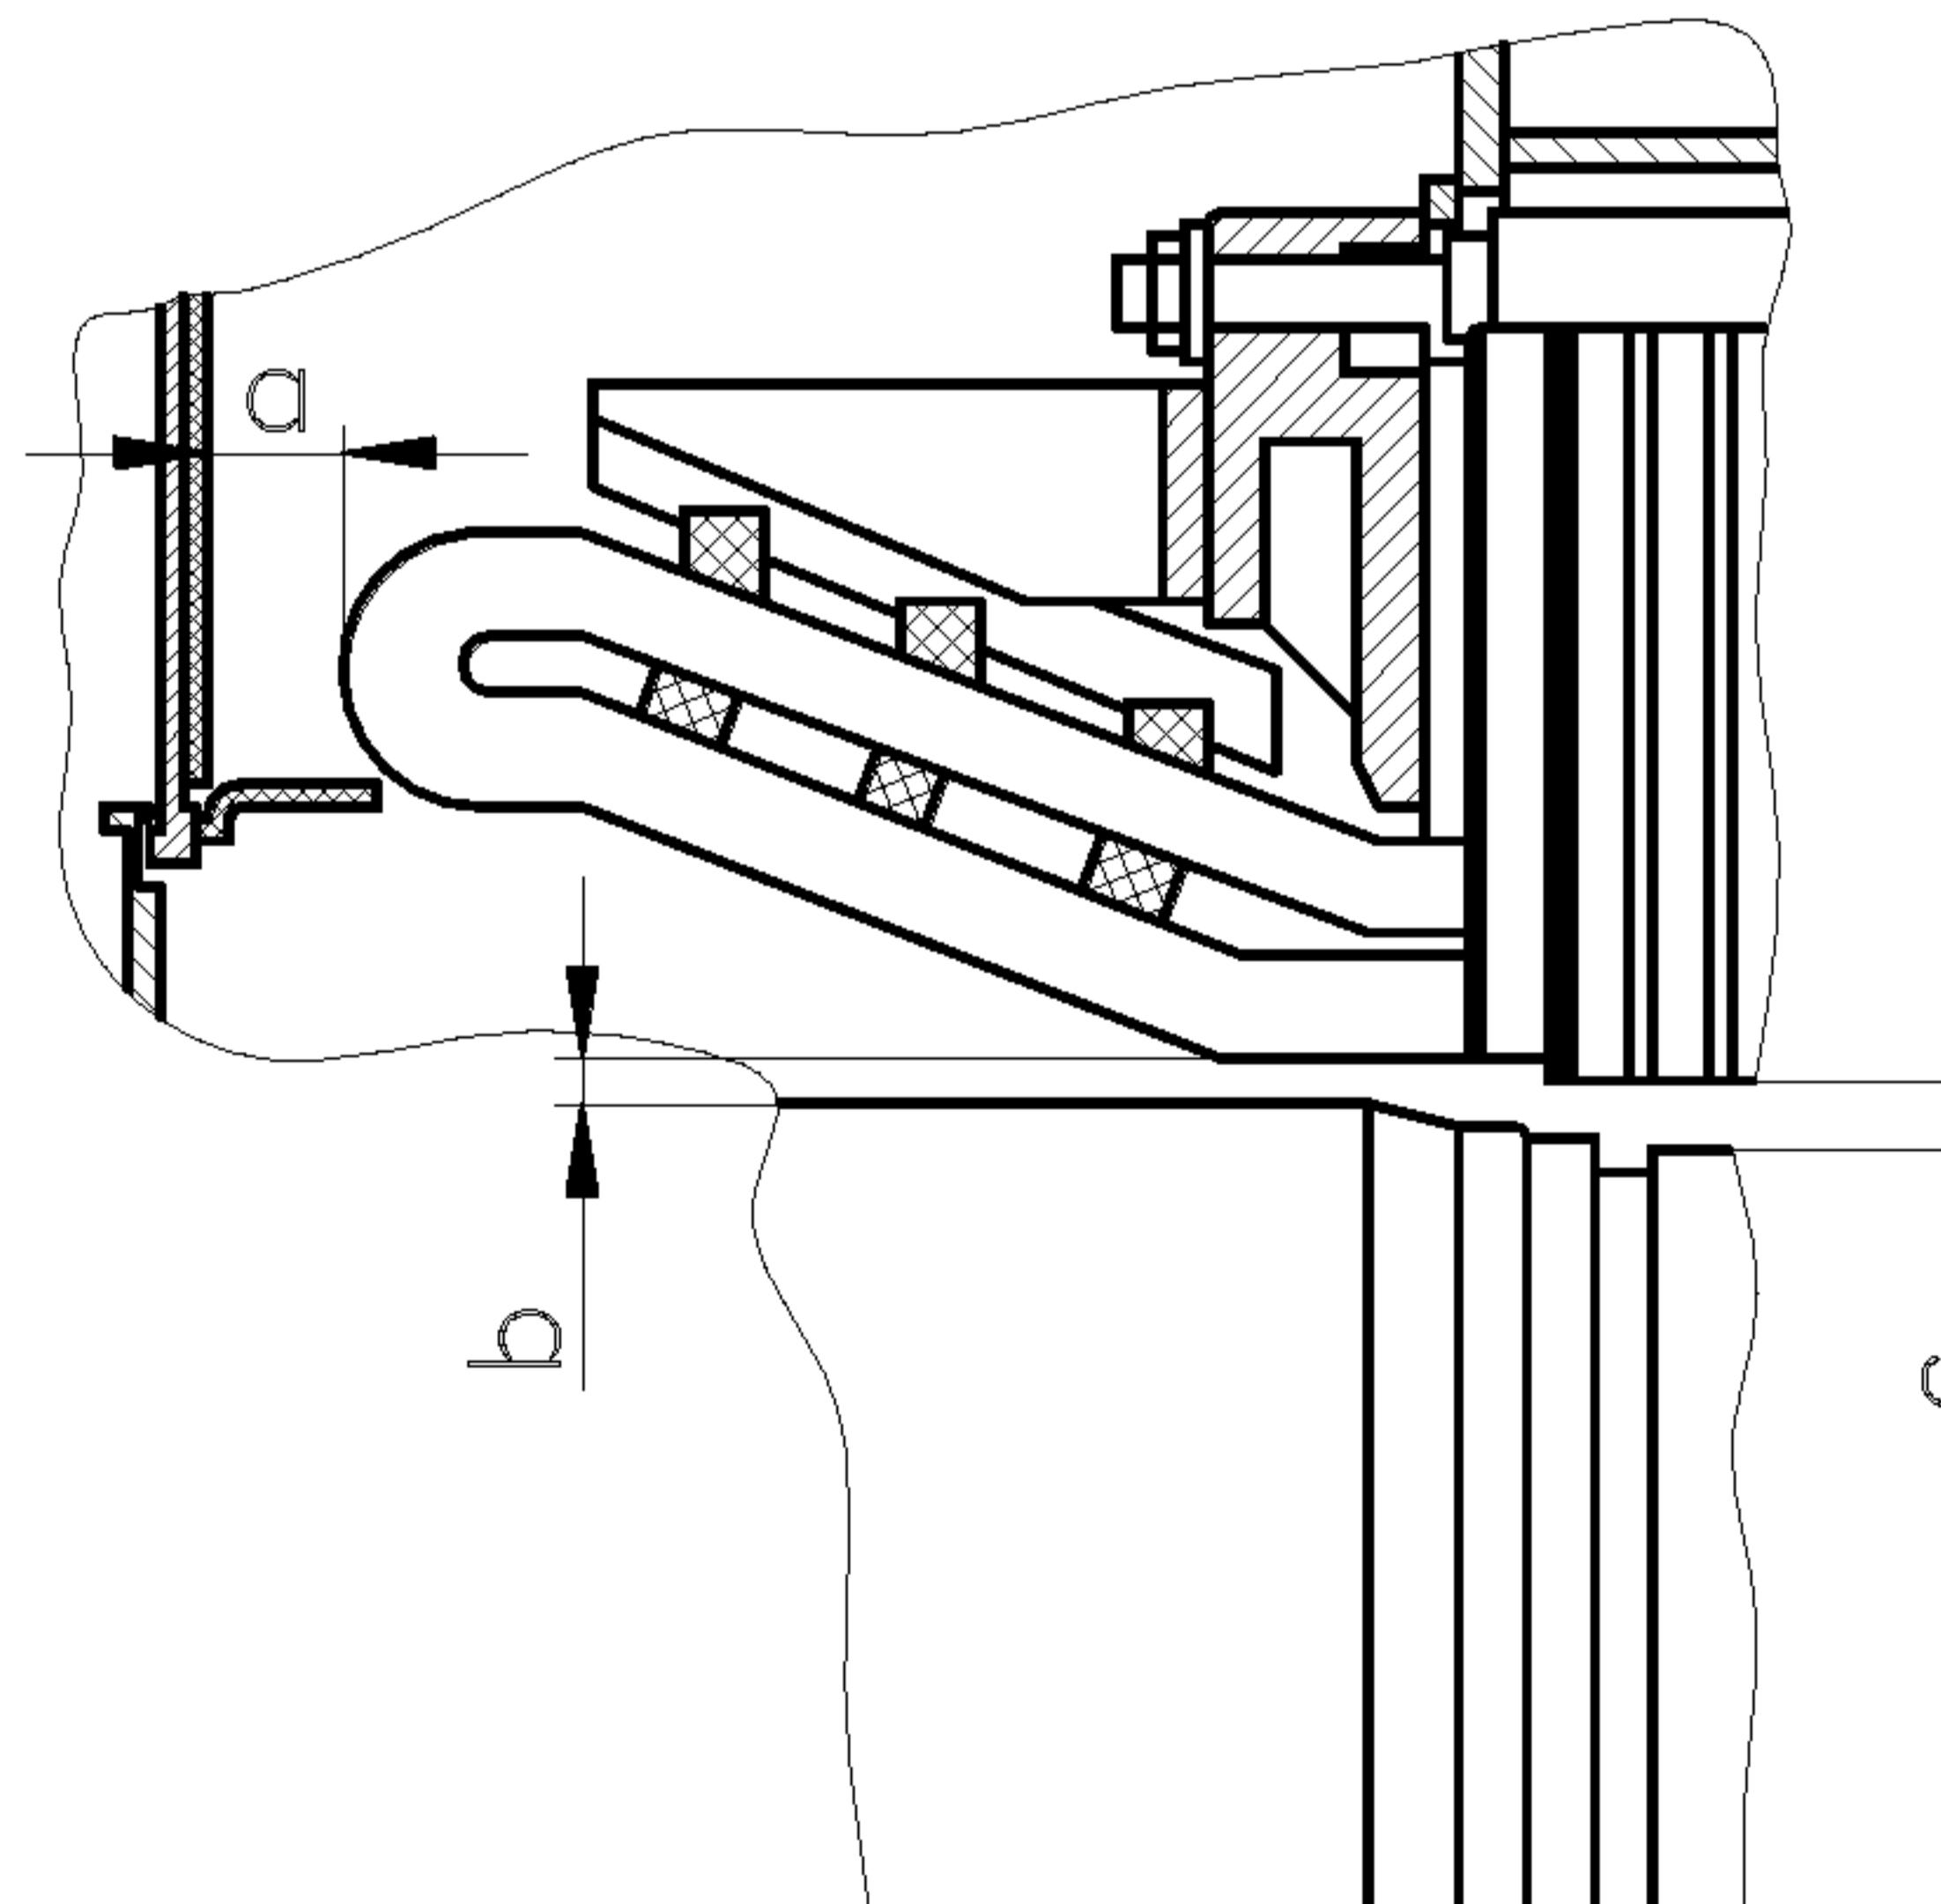


Рисунок 8.5 – Установка ротора турбогенератора Т-32 (ст. турбины)

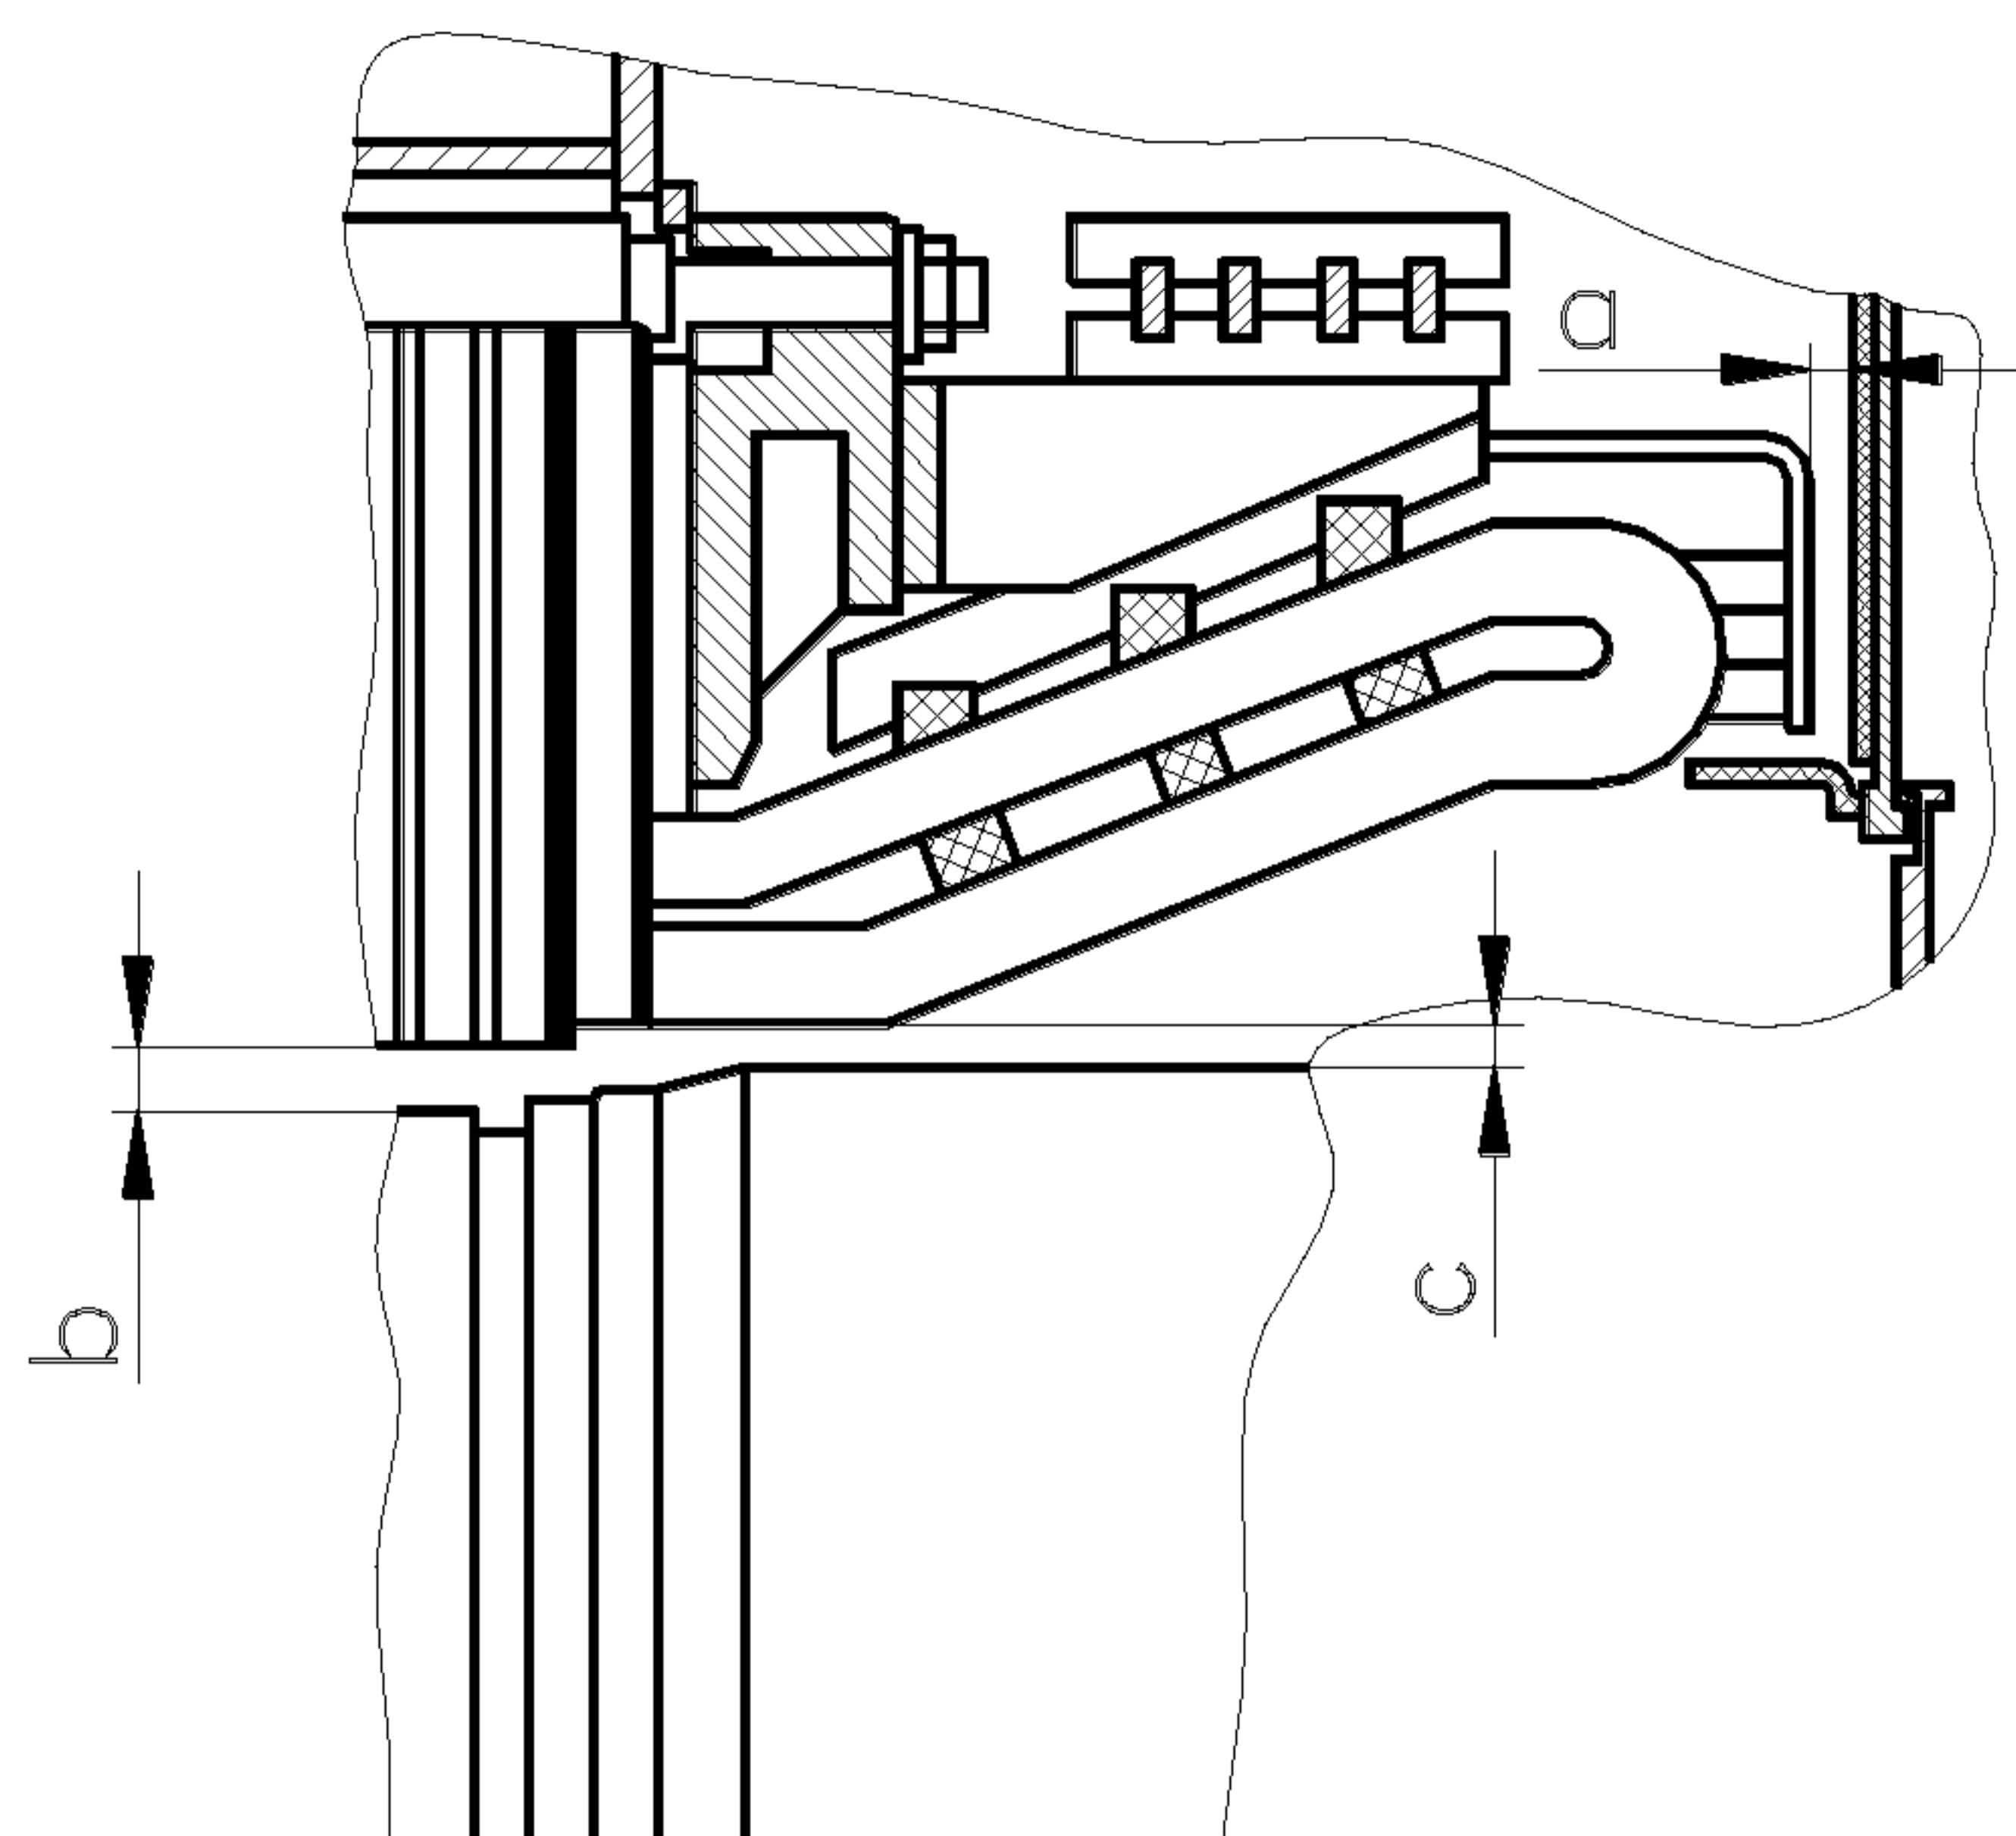


Рисунок 8.6 – Установка ротора турбогенератора Т–32 (ст. возбудителя)

Таблица 8.7 – Установка статора турбогенераторов;

размеры в миллиметрах

Тип генератора	Место замера	a	b	c
T-32	ст. возбудителя	35–37	30min	35–37
	ст. турбины			46 min
T-25-2	ст. возбудителя	39–41	38,5	98
	ст. турбины			114
TC-20	ст. возбудителя	34–35	30min	70 min
	ст. турбины			90 min
TC-63-2	ст. возбудителя	44–46	40	50 min
	ст. турбины			

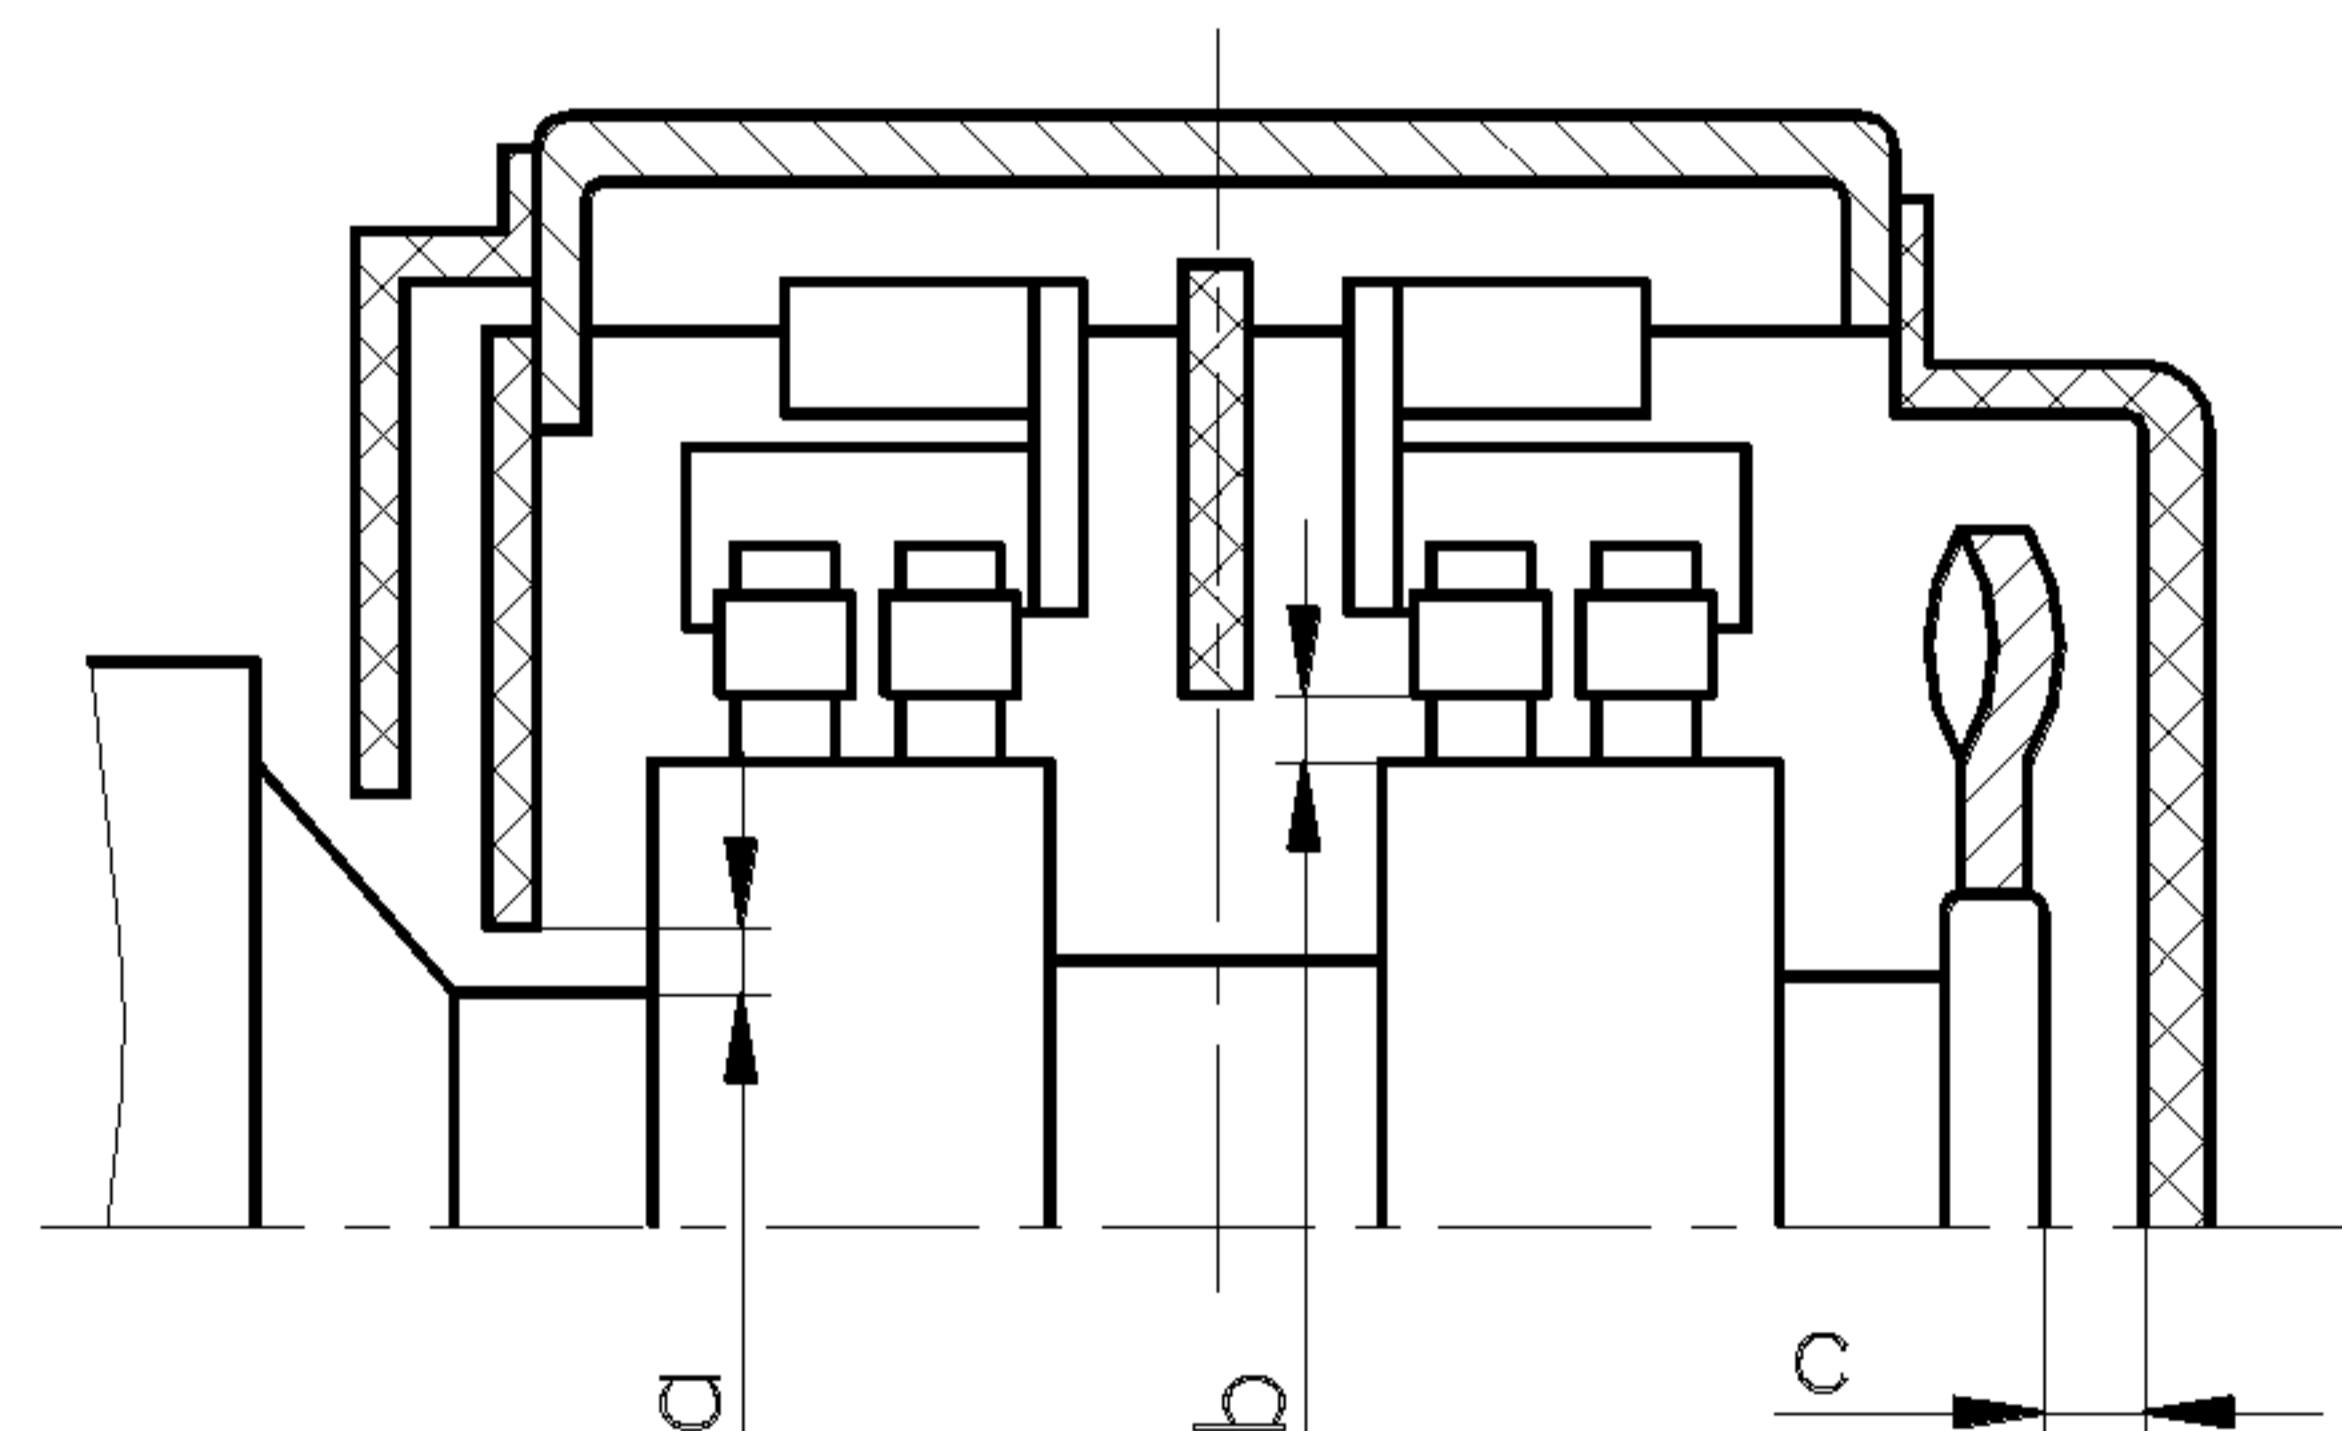


Рисунок 8.7 – Установка траверсы турбогенератора Т–32

Таблица 8.8 – Величины установочных зазоров в щёточно–контактном аппарате турбогенераторов серии Т

размеры в миллиметрах

Место замера	a	b	c
По вертикальной оси	2–3	2–3	16 min

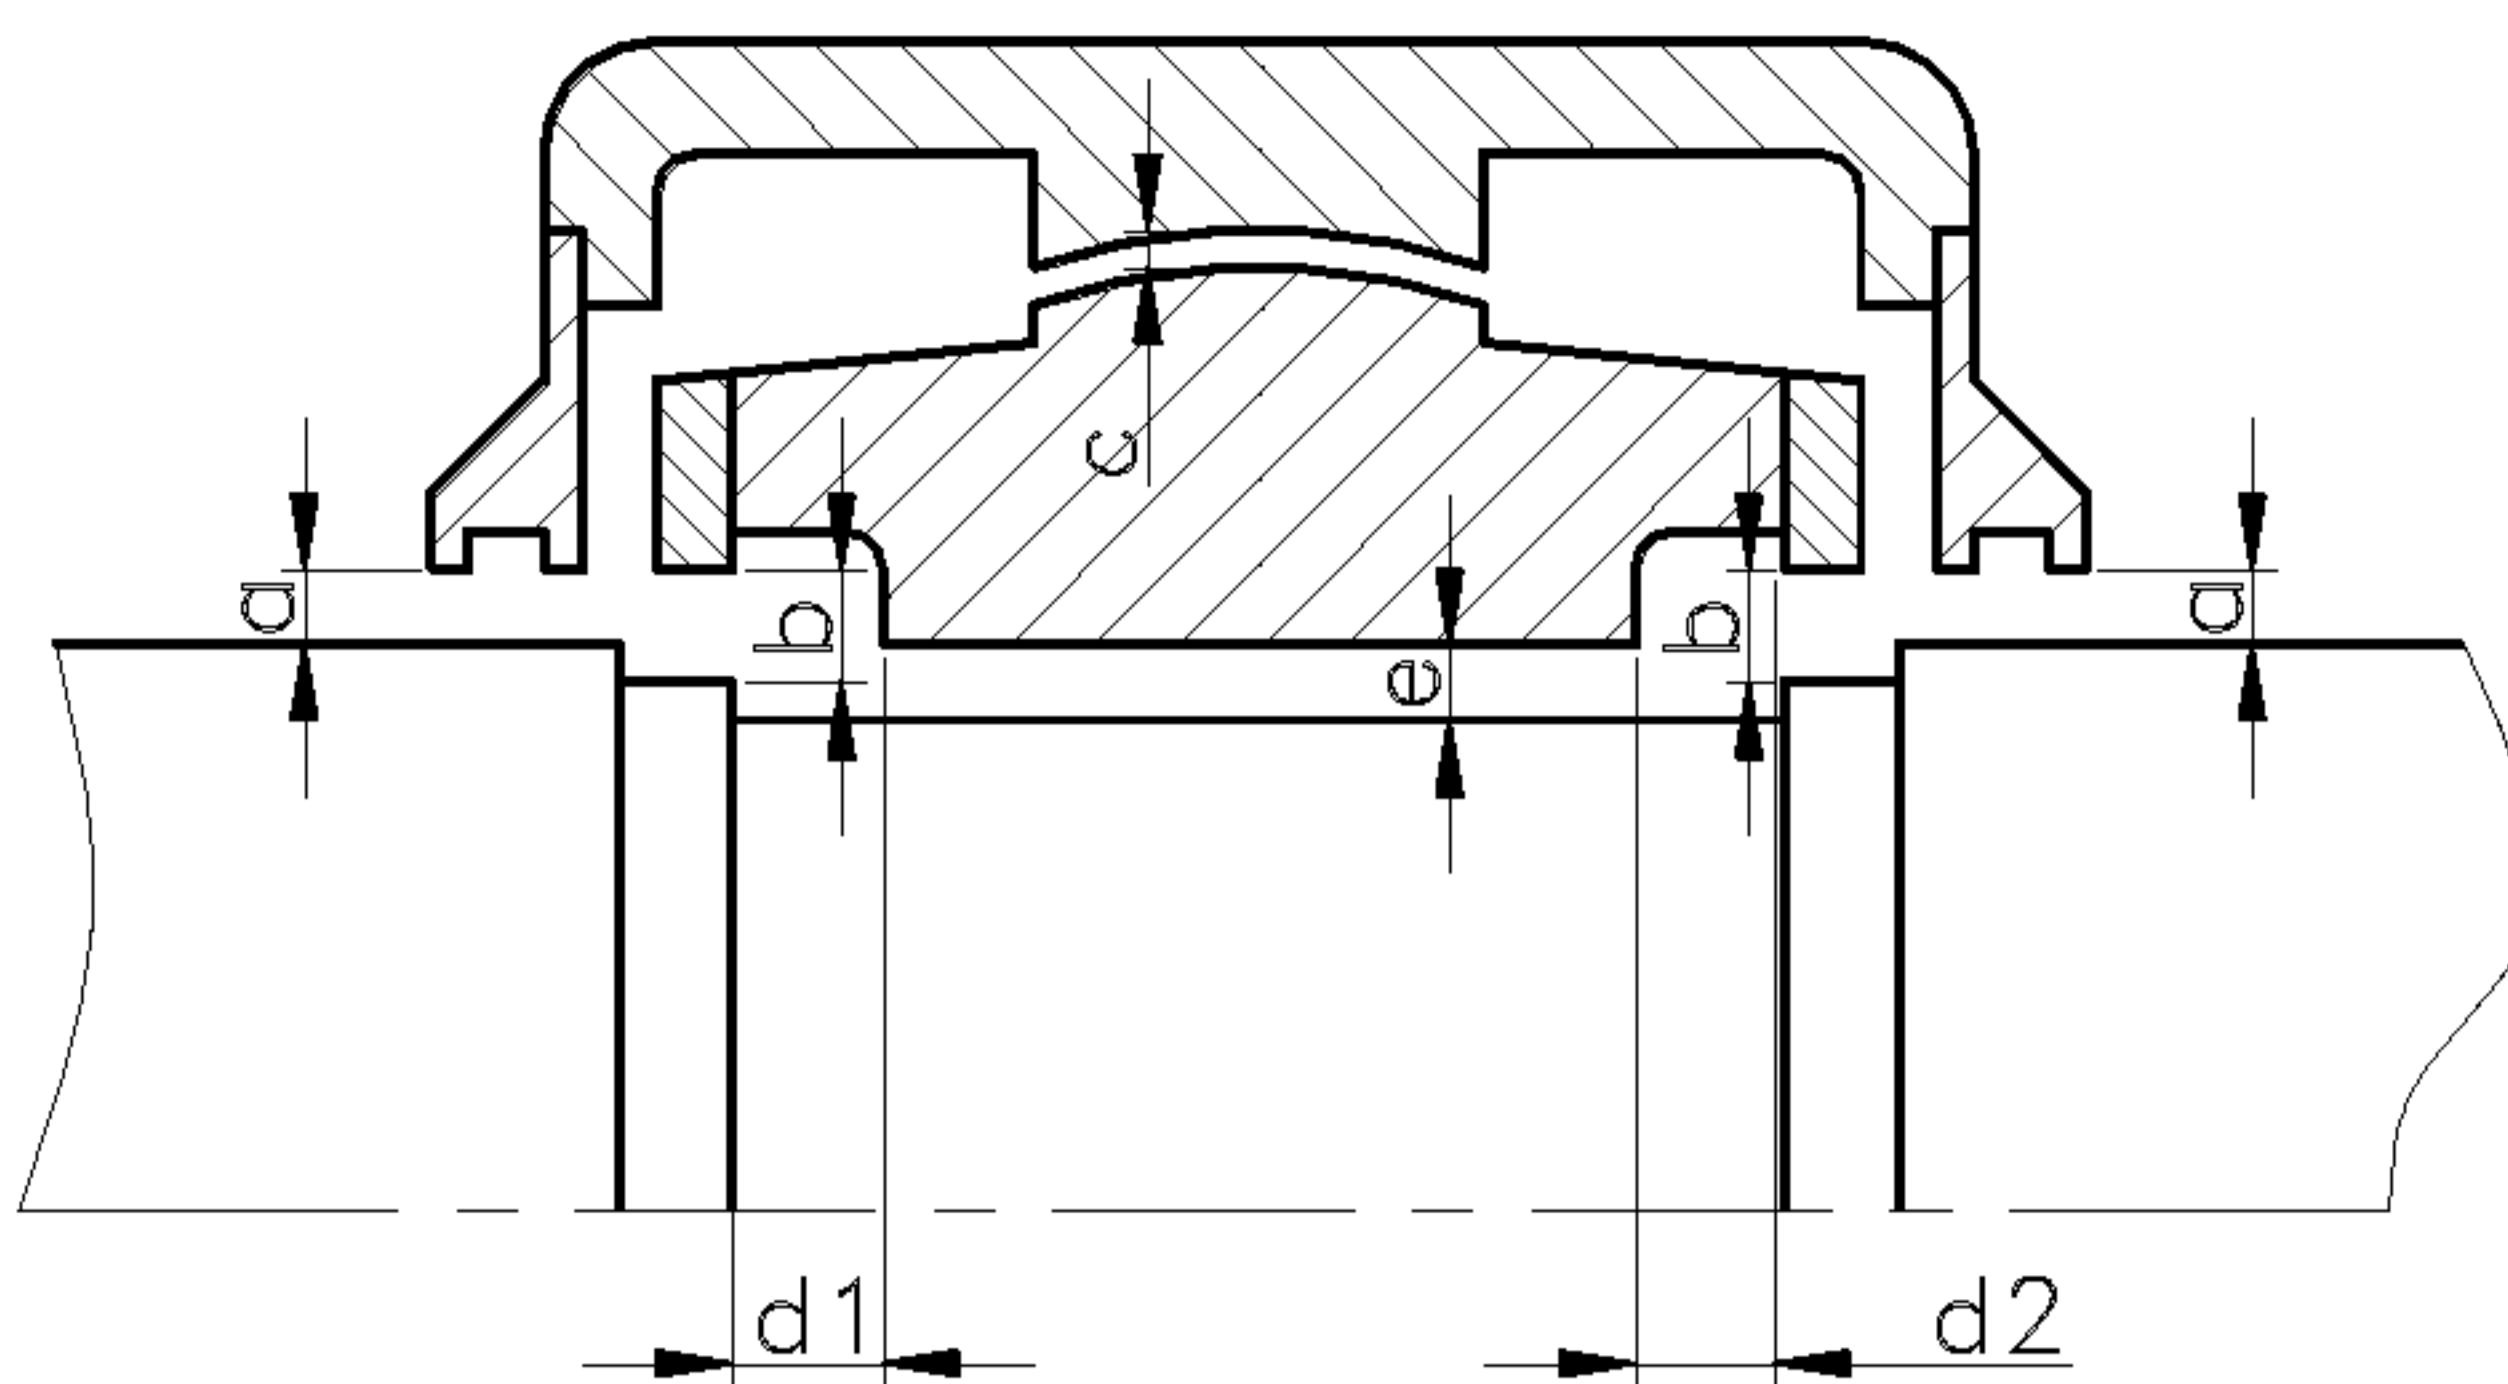


Рисунок 8.8 – Подшипник ротора генератора Т-32 и Т-25-2

Таблица 8.9 – Величины установочных зазоров в подшипнике турбогенераторов Т-32 и Т-25-2

Место замера	а	б	с	размеры в миллиметрах		
				d1	d2	е
По вертикальной оси	0,3–0,4	0,956–1,006	0–0,03	12,5–13,0	2,5–3,0	0,4–0,5
По горизонтальной оси	0,2–0,3	0,418–0,503	0–0,015			0,2–0,25

Таблица 8.10 – Величины установочных зазоров в подшипнике генератора ТС-63-2

размеры в миллиметрах

Место замера	а	б	с	d1	d2	е
По вертикальной оси	0,21–0,26	0,5–0,6	0–0,03	21–22	8–10	0,5–0,59
По горизонтальной оси	0,2–0,3	0,25–0,3	0–0,015			0,25–0,30

Таблица 8.11 – Величины установочных зазоров в подшипнике генератора ТС-20

размеры в миллиметрах

Место замера	а	б	с	d1	d2	е
По вертикальной оси	0,1–0,25	0,9–1,2	0–0,03	21–22	8–10	0,5–0,59
По горизонтальной оси		0,45–0,6	0–0,015			0,25–0,30

8.1 Сборка турбогенератора должна производиться по конструкторской или ремонтной документации на турбогенератор и формулярам зазоров для каждой сборочной единицы.

8.2 К сборке допускаются составные части, удовлетворяющие требованиям настоящего Стандарта и НТД на конкретный турбогенератор.

8.3 Трубы, гибкие шланги и каналы перед сборкой турбогенератора должны быть продуты сжатым воздухом.

8.4 При соединении составных частей турбогенератора через изолирующие детали сопротивление изоляции должно при необходимости контролироваться периодически в процессе сборки.

8.5 Контактные поверхности токоведущих частей должны быть очищены и обезжирены.

8.6 Перед установкой ротора, газоохладителей, щитов и других составных частей, перед закрытием смотровых люков необходимо дополнительно проверить

закрепление деталей и отсутствие посторонних предметов на собранных и собираемых составных частях.

8.7 При вращении ротора валоповоротным устройством и турбиной не должны прослушиваться звуки, свидетельствующие об ударах, заеданиях и касаниях в турбогенераторе.

8.8 На собранном турбогенераторе не допускаются:

- ослабленное крепление статора к фундаменту;
- ослабленное крепление опорных подшипников к фундаменту;
- ослабленное крепление фундаментных плит;
- ослабленное крепление и обрыв заземлителя корпуса статора;
- ослабленное крепление трубопроводов, кожухов и других деталей, закреплённых на наружной поверхности корпуса статора;
- течи воды и масла из соединений.

8.9 Выполнение пусковых операций на турбогенераторе при снятых и незакрепленных деталях не допускается, за исключением пусков для балансирования ротора и проведения специальных испытаний; в последнем случае должны быть приняты меры против попадания в турбогенератор посторонних предметов и масла, а также приняты меры по закреплению временно установленных составных частей и приспособлений.

8.10 Допускается изменение параметров турбогенератора в сторону повышения эффективности использования на основании конструкторской документации и результата испытаний.

В исключительных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ухудшение параметров в связи с выявлением отклонений состояния отдельных составных частей. При этом должно быть установлено время, на которое допускаются изменённые параметры, и намечены мероприятия по приведению их в нормативное значение.

9 Испытания и показатели качества отремонтированных турбогенераторов серий Т и ТС

Объёмы, методы испытаний и сравнения показателей качества отремонтированных турбогенераторов с их нормативными и доремонтными значениями определяются и производятся в соответствии с разделом 9 СТО 70238424.29.160.20.001–2009.

10 Требования к обеспечению безопасности

Требования к обеспечению безопасности определяются в соответствии с разделом 10 СТО 70238424.29.160.20.001–2009.

11 Оценка соответствия

11.1 Оценка соответствия соблюдения технических требований, объема и методов дефектации, способов ремонта, методов контроля и испытаний к составным частям и турбогенераторам в целом нормам и требованиям настоящего Стандарта осуществляется в форме контроля в процессе ремонта и при приемке в эксплуатацию.

11.2 В процессе ремонта производится контроль за выполнением требований настоящего Стандарта к составным частям и турбогенераторам в целом при производстве ремонтных работ, выполнении технологических операций ремонта и поузловых испытаниях.

При приемке в эксплуатацию отремонтированных турбогенераторов производится контроль результатов приемо-сдаточных испытаний, работы в период подконтрольной эксплуатации, показателей качества, установленных оценок качества и отремонтированных турбогенераторов и выполненных ремонтных работ.

11.3 Результаты оценки соответствия характеризуются оценками качества отремонтированного турбогенератора и выполненных ремонтных работ.

11.4 Контроль соблюдения норм и требований настоящего Стандарта осуществляют органы (Департаменты, подразделения, службы), определяемые генерирующей компанией.

11.5 Контроль соблюдения норм и требований настоящего Стандарта осуществляется по правилам и в порядке, установленном генерирующей компанией.

Приложение А
(Рекомендуемое)
Перечень средств измерений

Таблица А.1

Наименование средств измерения	Условное обозначение средств измерения
Индикаторы часовые	Индикатор ИЧ 10 Б Кл.0 ГОСТ 577
Линейки измерительные	500 ГОСТ 427
Линейки поверочные	Линейка ШД-0-630 ШД-1-1600 ГОСТ 8026
Лупа	ЛП1-4 ^х ГОСТ 25706
Микрометры	Микрометр ГОСТ 6507
Набор щупов	Набор щупов №2. Кл.1 №3. Кл.1 ТУ2-034-225-87
Нутромеры микрометрические	Нутrometer НМ 500 ГОСТ 10
Образцы шероховатости	Образец шероховатости ГОСТ 9378
Штангенциркули	Штангенциркуль ГОСТ 166

Библиография

- [1]. СО 34.45–51.300–97 Объем и нормы испытаний электрооборудования
- [2] СО 153–34.45.513–07 Руководство по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов

CTO
70238424.29.160.20.014-2009

Ключевые слова: турбогенераторы, качество ремонта, технические условия

Руководитель организации—
разработчика
ЗАО «ЦКБ Энергомонт»

Генеральный директор

А.В. Гондарь

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

Модель Ю.В. Трофимов

Исполнитель Главный конструктор

A graph showing two bell-shaped curves on a coordinate system. The x-axis is labeled "Time" and the y-axis is labeled "Intensity". The left curve peaks at approximately 100 on the x-axis and 100 on the y-axis. The right curve peaks at approximately 200 on the x-axis and 100 on the y-axis.

Л.А. Дугинов